

Trimble Access™ Control

Guía del usuario



Versión 2024.00
Revisión A
Mayo 2024

Introducción

La aplicación especializada Control amplía las funcionalidades de la aplicación Trimble Access para agilizar la captura de datos al controlar sitios.

El flujo de trabajo se simplifica para levantamientos de control y deformaciones regulares, pero no necesariamente continuos. Podrá:


- Configurar fácilmente una estación.
- Medir los objetivos de referencia y de la visual hacia adelante y guardar los correspondientes detalles en el trabajo para futuras visitas al lugar.
- Definir los parámetros de medición tales como intervalo de época y tolerancia.
- Ver informes de movimientos sobre la tolerancia especificada - no hay necesidad de realizar análisis importantes en el campo.
- Ver información sobre la época de medición mientras todavía está en el campo y luego generar informes que comparan coordenadas conocidas con mediciones durante el transcurso del tiempo.

Flujo de trabajo de control típico

El flujo de trabajo típico cuando se utiliza la aplicación Control es:

 
1. Cree un trabajo nuevo o abra un trabajo existente.
2. Si es necesario, importe puntos conocidos.
3. Inicie el levantamiento.
4. Complete la configuración de estación.
5. Si es necesario, añada puntos de control.
6. Inicie el control. Los usos típicos son:
 - Control recurrente (diario, semanal) de una época en la que se separa la estación total.
 - Control a largo plazo (por ejemplo, un día entero) donde la estación total no se quita.
7. Durante el control, el software muestra el progreso de la medición y las traslaciones/resultados temporales.
8. Al finalizar, el software muestra las traslaciones/resultados finales.
9. Si es necesario, finalice el control y la medición.
10. Utilice el software Control para ver los desplazamientos y exportar datos a diferentes formatos de informe.

Configuración del sitio Control

Para comenzar el control, debe haber creado un trabajo y estar conectado al instrumento y haber completado una configuración de estación. Presione  y seleccione **Medir** / **<estilo de levantamiento>** / **<configuración de estación>**. Para obtener más información sobre los estilos de levantamiento y cómo realizar una configuración de estación, consulte los temas correspondientes en la Ayuda de *Trimble Access*.

Si ha abierto un trabajo existente, debe reorientarse a la referencia.


Control trabajos

El software Control puede utilizar cualquier trabajo de Trimble Access. Almacene el trabajo en la carpeta de proyectos correspondiente en la carpeta **Trimble Data**. Para poder usar el trabajo para el control, deberá cambiar a la aplicación Control. Para cambiar entre aplicaciones, presione  y presione en el nombre de la aplicación que está utilizando actualmente, y luego seleccione la aplicación a la cual cambiar.

Al abrir un trabajo existente, deberá configurar la orientación en la referencia antes de poder continuar. La medida de la referencia solo se utiliza para orientar el instrumento de forma que los puntos puedan medirse con éxito. La configuración de estación se calcula para cada época de control. Vea [Para reorientarse a la referencia](#).



Para reorientarse a la referencia

Para orientar el instrumento a un sitio de referencia en el trabajo actual:

1. Presione  y seleccione **Medir / Orientación**.
Si aún no ha iniciado un levantamiento, seleccione el estilo de levantamiento en el menú **Medir** y luego seleccione **Orientación**.
2. Compruebe que los detalles de estación sean correctos. Si es necesario, edite la **Altura instrumento**.
3. Si tiene más de una referencia, presione la flecha situada junto al campo **Referencia** para seleccionar una referencia diferente.
4. Presione **Medir**.
5. En el formulario **Medir referencia**, asegúrese de que los detalles del objetivo sean correctos, apunte el instrumento a la referencia y luego presione **Medir**.
Una vez que el instrumento ha medido la referencia, aparecerá la pantalla de resultados que muestra las distancias horizontal y vertical medidas, las distancias horizontal y vertical calculadas y las diferencias.
6. Presione **Aceptar**.

Para importar información de referencia de estación

Para importar la estación de control de otro trabajo:

1. Presione  y seleccione **Ajuste local / Estación de trabajo de referencia**.
2. Seleccione el trabajo de referencia.
3. Seleccione la estación.
4. Presione **Importar**.
El punto de la estación y todos los puntos relacionados observados de la estación se copian en el trabajo.
5. Para editar los puntos de medición y estación importados, presione  y seleccione **Ajuste local / Editar referencia**.

Para medir puntos nuevos

Para medir nuevos puntos topográficos y agregarlos al trabajo, deberá haber completado una configuración de estación.

1. Presione **≡** y seleccione **Medir / Añadir puntos**.
Aparece el formulario **Medir topo**.
2. Introduzca el **Nombre punto**.
3. Introduzca o seleccione el **Código**.
4. En el campo **Método**, seleccione un método de medición.
5. Introduzca un valor en el campo **Altura objetivo**.
6. Presione **Medir**.
7. Presione **Almac**.

Para añadir escaneados al ciclo de control

La inclusión de escaneados durante el control le permite monitorear un área espacial de gran tamaño de forma más rápida y sin necesidad de predecir patrones de movimiento para establecer los objetivos adecuados. Esto puede ser especialmente útil cuando controla áreas donde tal vez no sea seguro instalar objetivos debido a una accesibilidad limitada.

Para realizar un escaneado al final del ciclo de control y añadirlo al trabajo:

1. Presione **≡** y seleccione **Medir / Agregar escaneado**.
Aparecerá el formulario **Escaneando**.
2. Seleccione el método **Marco** y luego defina el área de marco. Seleccione la **Densidad escaneado** y si es necesario, defina **Límites de escaneado** para el escaneado.
Vea más información sobre las opciones de esta pantalla en **Para escanear usando un instrumento SX10 o SX12** en el *Trimble Access Topografía General Guía del usuario*.
El tiempo estimado de escaneado se genera y muestra para que pueda ver cómo la configuración afectará la forma en que desea programar los ciclos de control. También pueden tomarse imágenes panorámicas al final de cada ciclo de control. Todos los datos se almacenan en la carpeta de proyectos de Trimble Access.
3. Para capturar una imagen panorámica con el escaneado, seleccione la casilla de verificación **Panorámica** y especifique las configuraciones para la imagen panorámica.
Para más información sobre las opciones de panorámica, vea **Configuraciones de imágenes panorámicas** en el *Trimble Access Topografía General Guía del usuario*.
4. Presione **Iniciar**.
El software mostrará el progreso del escaneado. Una vez que el escaneado se ha completado, el instrumento volverá a la posición original.


NOTE – El empleo de escaneados con la aplicación Control es un poco diferente al uso de escaneados en Trimble Access Topografía General. En Control:


- Al crear un nuevo área de escaneo, es importante realizar un escaneo inicial tras crear el área. Las áreas de escaneo que se crean y guardan sin realizar escaneados iniciales, no aparecerán en la lista de áreas de escaneo y no se realizarán durante el proceso de control. Asegúrese de hacer clic en Iniciar para realizar el escaneo inicial del área.
- Los tipos de escaneo de **Banda horizontal** y **Medio domo** no son totalmente compatibles con esta versión en cuanto al flujo de trabajo de control. Los escaneados con estas configuraciones de marco pueden realizarse y guardarse en la carpeta de proyecto principal, pero los escaneados no estarán visibles en la lista de áreas de escaneo de control y no se incluirán en un ciclo de control.

Los escaneados pueden realizarse al final de cada ciclo de control y el progreso se muestra en pantalla. En la lista desplegable **Ver**, seleccione **Lista** para ver el progreso del escaneo. Una marca de verificación en la columna **Escaneado** indica que el escaneo se ha completado; los puntos suspensivos (...) indican que el escaneo está en curso. El vídeo no está disponible cuando hay un escaneo en curso.

Control puntos

Para controlar puntos deberá estar conectado a un instrumento topográfico convencional y haber completado una configuración de estación.

Para agregar un punto de control y completar una medición de control, presione  y seleccione **Medir / Añadir punto**.

Para iniciar una época de control guiada por el software, presione  y seleccione **Medir / Control**. Puede configurar la lista de puntos de control y definir distintas opciones de control. Una vez que se inicia el control, seleccione la vista adecuada para obtener acceso a diferentes tipos de información sobre su época de control:

- La vista **Estadísticas** muestra el progreso del control para la época actual
- La vista **Config estación** muestra el resultado de la configuración de estación actual
- La vista **Residuales** muestra los residuos de referencia
- La vista **Lista** muestra los puntos actuales medidos
- La vista **Incrementos** muestra los resultados de las traslaciones temporales
- La vista **Advertencias** muestra mediciones que están fuera de tolerancia o con errores

Una vez finalizada la(s) época(s) de control, obtendrá una visión general de los resultados de las traslaciones observadas.

Para iniciar el control utilizando el asistente

Para iniciar el control, deberá haber abierto un trabajo y estar conectado al instrumento.

1. Presione  y seleccione **Medir/Control**.
2. Utilice las teclas programables debajo de la **Lista de puntos** para añadir puntos, importar puntos desde un archivo CSV, editar o eliminar puntos. Consulte [Para definir la lista de puntos que se controlan](#).


3. Para iniciar una época de control, presione **Sig.**
Cada día, se crea una nueva época que contiene observaciones y se almacena en el trabajo.
Los nombres de época se generan utilizando la fecha y la hora definidas en el sistema operativo en el controlador, por lo que es importante que las mismas se configuren correctamente.
4. Para configurar opciones tales como tolerancias de medición, tiempo de inactividad entre épocas y orden de caras, presione **Opcion**. Vea [Opciones de Control](#).
5. Presione **Siguiente**.
Aparecerá el formulario de **estado de Control**.
El campo de tiempo **Inicio época siguiente** se actualizará y la barra de estado empieza la cuenta regresiva hasta que se inicia el levantamiento.
Para iniciar la siguiente época de inmediato, presione **Iniciar ahora**.
Cuando un trabajo se define para usar **Tiempo de inactividad** entre épocas, el levantamiento se inicia de inmediato.
El mapa muestra los puntos que se están controlando y la orientación actual del instrumento.
Si es necesario, puede pausar la medición para cambiar la información del objetivo, tal como el tipo de prisma, la constante, la altura y el modo de medición para corregir errores previos o para realizar cambios sobre la marcha. También puede configurar el nivel de zoom para cada objetivo e habilitar/inhabilitar la captura de imágenes para puntos seleccionados.

NOTE -

- Si el instrumento es compatible con tecnología FineLock o FineLock de largo alcance, antes de medir, el modo apropiado se configurará automáticamente en función de la distancia al objetivo para generar los resultados más confiables.
- Si ha seleccionado **Manual** como el método de enganche del objetivo, el instrumento automáticamente girará al objetivo y pausará para permitirle visar al objetivo. Deberá visar el objetivo manualmente y luego presione **Medir** para continuar.

Para definir la lista de puntos que se controlan

Para definir la lista de puntos a controlar, debe tener un trabajo abierto, estar conectado al instrumento y haber completado una configuración de estación.

1. Presione  y seleccione **Medir/Control**.
2. Utilice las teclas debajo de la **Lista de puntos** para añadir puntos a la lista usando uno de estos métodos:
 - [Seleccionar puntos en el trabajo y agregarlos a la lista](#)
 - [Importar puntos de un archivo csv](#)
3. Una vez que se han añadido todos los puntos de control a la lista, compruebe los siguientes requerimientos:
 - Los puntos deben tener coordenadas 3D.
 - Uno de los puntos como mínimo se ha definido como la referencia.

- La lista de control está en el mismo orden en el que desea observar los puntos. Para ordenar los puntos por acimut, seleccione la casilla de verificación **Acimut**.

Para girar el instrumento al punto seleccionado, presione **Girar a**.

Para quitar un punto de la lista, seleccione el punto y presione **Eliminar**.

Para cambiar las columnas que se muestran en la lista, presione la tecla de flecha Arriba y luego presione **Mostrar**. Seleccione o inhabilite las casillas de verificación según sea necesario. Para volver a la **Lista de puntos**, presione **Aceptar**.

4. Presione **Siguiente**.

5. Complete los pasos requeridos para iniciar la época. Vea [Para iniciar el control utilizando el asistente](#).

TIP – Para reducir el tiempo de medición, presione la tecla **Ordenar** debajo de la lista de puntos y seleccione **Dirección acimut en el sentido de las agujas del reloj**. Esto ordena la lista de puntos en dirección de las agujas del reloj desde el acimut de referencia (referencia hacia atrás), lo que reduce el tiempo para medir múltiples objetivos en varias direcciones limitando el tamaño de rotación en la que gira el instrumento en cada medición.

Seleccionar puntos en el trabajo y agregarlos a la lista

1. Presione **Añadir**.

2. Introduzca el **Nombre punto** o presione ► y seleccione **Lista** para seleccionar el punto de la lista de puntos en el trabajo.

3. Si el punto es un punto de referencia, seleccione la casilla de verificación **Referencia**. Uno de los puntos como mínimo debe estar seleccionado como la referencia.

4. Seleccione el **Tipo de prisma** e introduzca la **Altura objetivo** y, si es necesario, la **Constante del prisma**.

Al medir a objetivos sin reflexión (DR), configure el tipo **Prisma** en **DR**.

5. Seleccione el **Modo de trabajo**. Esta configuración se emplea para todas las mediciones siguientes en la época.

En el modo prisma, seleccione **Autolock**, **FineLock** o **FineLock largo alcance** para engancharse en el prisma remoto. La barra de estado indica cuándo el instrumento se ha enganchado a un prisma.

Automáticamente se realizará una búsqueda si la medición se inicia cuando Autolock está habilitado pero el instrumento no está enganchado con el objetivo.

6. Presione **Añadir**.

Importar puntos de un archivo csv

1. Presione **Archivo ASCII (CSV)**.

2. Seleccione el archivo *.csv en la lista. Para obtener una lista de información que debe contener el archivo CSV, consulte [Requisitos de formato de archivo de importación CSV](#).

3. Presione **OK**.

El sistema mostrará el número de puntos importados. Los puntos se añadirán a la lista de control.

Requisitos de formato de archivo de importación CSV

La **lista de Puntos** es un archivo delimitado por comas y puede contener la siguiente información:

Campo...	Contiene...
1	Nombre punto
2	Primer ordenada (Norte)
3	Segunda ordenada (Este)
4	Elevación
5	Código
6	Descripción 1
7	Descripción 2
8	Altura de destino (vertical verdadera)
9	Tipo de objetivo o Constante de prisma
10	Modo del objetivo

El archivo **debe contener** los primeros cuatro campos. Todos los demás campos son opcionales. Si los campos 8 a 10 son nulos, el archivo todavía podrá importarse pero los objetivos deben editarse manualmente en el software Control antes de poder continuar. Para ello, seleccione el punto en la lista y presione **Editar**.

El Norte, Este, Elevación, Altura objetivo y Constante del prisma deben estar en las mismas unidades que el trabajo actual.

El campo 9 muestra el nombre del prisma si está utilizando un objetivo de Trimble o la constante de prisma si está utilizando un objetivo personalizado. La siguiente tabla muestra los tipos de prisma que se permiten y las constantes de prisma aplicables:

Tipo de prisma	Constante del prisma
VXSeriesMultiTrack	0.010
SSeries360Prism	0.002
SSeriesTraversePrism	-0.035
Small318mmTiltablePrism	0.000
Large635mmTiltablePrism	0.000
MiniPrism	-0.018
SuperPrism	0.000
Monitoring25mmPrism	-0.017
Monitoring62mmPrism	-0.040
Controlpoint62mmTiltablePrism	0.000

El campo **Modo del objetivo** puede contener una de las siguientes alternativas:

Opciones del campo	Detalles
10	
DR	DR activada
AutolockOff	Autolock desactivado
AutolockOn	Autolock activado, ID objetivo desactivado
un número entre [1] y [8]	Autolock activado siempre utilizando el ID objetivo especificado. Por favor note que el software Control no utiliza el ID objetivo por lo que se lo ignora y se utiliza Autolock .
FineLock	FineLock activada
FineLock largo alcance	FineLock de largo alcance activada

Si importa un punto y ya existe un punto del mismo nombre en la **lista de Puntos**, se le añade **_1** al nombre del punto importado.

Opciones de Control

Para configurar las opciones de Control, presione  y seleccione **Opcion**.

Inicio de la época

- **Tiempo de inactividad (min):** define el tiempo de espera entre el fin de una época y el inicio de la siguiente.
- **Tiempo de intervalo (min):** define el tiempo de espera entre el inicio de una época y el inicio de la siguiente. El tiempo mínimo varía según el tiempo que se tarda en completar cada época, es decir, el intervalo debe ser más largo que lo que se tarda en medir una época.

Configuraciones de medición

Orden de caras

- **Cara 1 solamente** : observaciones que se realizan solamente en la cara 1
- **Cara1...cara 2...**- todas las observaciones de la cara 1 se realizan a todos los puntos y luego todas las observaciones de la cara 2 se realizan a todos los puntos
- **Cara 1/Cara 2...**- las observaciones de la cara 1 y luego las observaciones de la cara 2 se realizan al primer punto, y luego las observaciones de la cara 1 y de la cara 2 se ejecutan al siguiente punto y así sucesivamente

Orden de observación

Cuando el **Orden de caras** está configurado en **Cara 1...cara 2**, configure el **Orden de observación** en:

- **123...123:** para realizar observaciones en la cara 2 en el mismo orden que las observaciones en la cara 1
- **123...321:** para realizar observaciones en la cara 2 en orden inversa a las observaciones en la cara 1

Cuando el **Orden de caras** está configurado en **Cara 1 solamente** o **Cara 1/cara 2...**, configure el **Orden de observación** en:

- **123...123**: para realizar cada ciclo de observaciones en el mismo orden
- **123...321**: para realizar cada ciclo alternativo de observaciones en el orden opuesto

Número de mediciones

Introduzca el número de mediciones para cada punto en cada ciclo.

Número de ciclos

Introduzca el número de ciclos en cada época.

Ajustar la distancia en las configuraciones MED

Configure la precisión en función del instrumento conectado.

Configurar la distancia en el modo de instrumento

Seleccione la casilla de verificación **Configurar la distancia en el modo de instrumento** para priorizar capacidades de distancia más largas. Deseleccione la casilla de verificación para priorizar la velocidad de medición y ahorrar tiempo.

Si selecciona la casilla de verificación **Configurar la distancia en el modo de instrumento**, Trimble Access Control la medición se dividirá en dos: una medición de ángulo y una medición de distancia. Este método de medición permite realizar mediciones en todas las condiciones medioambientales. Además de dividir las mediciones, esta configuración seleccionará automáticamente el modo de trabajo adecuado para los objetivos medidos.

La elección de no habilitar la opción **Configurar la distancia en el modo de instrumento** aumenta la velocidad de medición puesto que las mediciones ya no se dividen en dos. Sin embargo, es posible reducir el rango de distancia, lo que se observa más cuando se mide en el modo de trabajo **Bloqueo fino LR**.

Medir objetivos pasivos automáticamente

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe apuntar manualmente a los objetivos pasivos.

Omitir visuales hacia adel. obstruidas

Las visuales hacia adelante se omiten automáticamente, si la medida no es posible, por ejemplo el prisma está obstruido.

Puntero láser (DR solamente)

Seleccione la casilla de verificación para habilitar el puntero láser durante la medición DR.

Repetir objetivos faltantes

Seleccione esta casilla de verificación para repetir automáticamente las mediciones que faltan, causadas por un bloqueo temporal, por ejemplo, si hay un vehículo aparcado delante del prisma durante un breve periodo

de tiempo.

Los puntos de referencia faltantes se repiten inmediatamente durante cada ciclo. Otros puntos se repiten automáticamente al final del ciclo.

Trimble SX10/SX12

Activar toma de imagen por defecto

Seleccione la casilla de verificación para capturar imágenes de alta resolución en cada punto de control, para cada ciclo de control por defecto para los puntos recientemente añadidos.

Todas las imágenes se almacenan en una carpeta con el mismo nombre de trabajo ubicado dentro de la carpeta de proyectos principal Trimble Access. Esto le permite documentar el objetivo de control y las condiciones del sitio automáticamente y utilizarlos en informes y resultados.

Configurar el nivel del zoom automáticamente

Seleccione la casilla de verificación para permitir que el software configure automáticamente el nivel de zoom del instrumento utilizado para tomar imágenes, en función de la medición de distancia a un punto.

TIP – También puede configurar el nivel de zoom para cada objetivo y habilitar/inhabilitar la captura de imágenes para los puntos seleccionados en la pantalla de Control **Editar** punto.

Comparar con

Primera época: Compare el resultado con la primera época.

Epoca anterior: Compare los resultados con la época previamente medida.

Primera época y época anterior: Compare los resultados con la primera y la época previamente medida.

TIP – Si selecciona la opción **Primera época** o **Primera época y época anterior**, el instrumento gira a la posición de la medición de referencia. Si selecciona la opción **Epoca anterior**, el instrumento gira a la última ubicación medida del objetivo de control en lugar de a la ubicación de referencia, lo que reduce el tiempo de búsqueda en los casos en los que el objetivo de control se ha movido sustancialmente de la posición inicial y asegura que el objetivo se pueda medir correctamente.

Tolerancias de desplazamiento

Defina el valor de tolerancia para los puntos de control. Si se excede la tolerancia, el software muestra una advertencia.

Tolerancias residuales de referencia

Defina el valor de tolerancia para los puntos de referencia. Si se excede la tolerancia, el software muestra una advertencia.

Correcciones atmosféricas

El software Control aplica una corrección atmosférica de partes por millón (PPM) que se aplica a las distancias inclinadas medidas para corregir los efectos de la atmósfera terrestre. PPM se determina a partir de las lecturas de presión y temperatura observadas junto con las constantes de instrumento específicas.

La presión y la constante del instrumento se obtienen directamente del instrumento, pero la temperatura deberá introducirse de forma manual. Para cambiar estas configuraciones durante la monitorización, presione **pausar** y, a continuación, presione **Atmósfera**. El software Control automáticamente calculará la corrección atmosférica en función de los valores introducidos.

NOTE -

- Si prefiere utilizar una lectura de presión alternativa, podrá sobrescribir la presión barométrica del instrumento.
- Si introduce una presión atmosférica y desea volver a utilizar la presión atmosférica interna del instrumento, deberá reiniciar la aplicación Control.

La temperatura y presión (y por lo tanto, la corrección atmosférica) se guarda en el trabajo con las medidas para cada época. Podrá actualizar la temperatura en cualquier momento durante el control, las correcciones se aplicarán a la siguiente época.

Mediciones fuera de tolerancias

Después de cada medición, el software Control comprueba si la medición se encuentra dentro de la tolerancia especificada en el trabajo. El software advierte si está fuera de tolerancia y se muestran los incrementos.

En el trabajo se configuran dos tipos de tolerancias:

- Las tolerancias de desplazamiento horizontal y vertical de la visual hacia adelante.
Si alguno de los puntos se ha movido más que la tolerancia especificada, los incrementos se muestran en la vista **Incrementos** y el punto aparece en la vista **Advertencias**. También podrá ver la información en el informe de [Desplazamientos](#)
- Tolerancias de residuales de la referencia horizontal y vertical.
 - Si las observaciones de la referencia están fuera de la tolerancia residual, la información de la referencia se muestra en la vista Residual.

NOTE - Si una alerta aparece al final de una época para los residuales de referencia, el software Control no mostrará una alerta de punto para los desplazamientos en las medidas de la visual hacia adelante para la época observada.

Mediciones con error

El instrumento intenta medir cada punto y si el prisma está obstruido, la medición falla. Puede optar por intentarlo de nuevo u omitir la medición.

- Si se omite un punto en la cara 1, automáticamente se omitirá la medida de la cara 2.
- Si se omite un punto en una época (en la cara 1 o en la cara 2), el instrumento todavía trata de medir el punto en todas las épocas siguientes.

- Todas las observaciones se registran en el archivo de trabajo. Cuando se utiliza el orden de cara C1 C2 o C1/C2, todos los puntos deberán medirse en ambas caras para que el software Control detecte los desplazamientos en la época.
- Cuando se emplea uno de los órdenes de cara C1 C2 o C1/C2, la referencia deberá medirse en ambas caras para que el software de control calcule las coordenadas o desplazamientos para uno de los puntos de la visual hacia adelante en la época. Sino se mide la referencia en ambas caras, las coordenadas no se calcularán para las visuales hacia adelante.

La vista de lista indica el progreso de medición para cada punto en la época actual:

Icono	Estado de medición...
...	Medición en curso
✓	Medición lograda
×	Medición no lograda

TIP - Para continuar automáticamente con la siguiente visual hacia adelante, seleccione la casilla **Omitir visuales hacia adel. obstruidas** en la pantalla **Opciones**. Para repetir mediciones perdidas automáticamente al final del r ciclo, seleccione la casilla de verificación **Repetir objetivos faltantes** en la pantalla **Opciones**.

Para parar el control

Para detener el control, presione **ESC** en la **pantalla de estado de Control**.

Si las mediciones no están en curso, el levantamiento se detendrá de inmediato.

Si las mediciones están en curso, el control se detiene después de completar la medición actual.

Informes

Puede generar un informe para los puntos medidos, incluyendo cualquier movimiento de punto. Vea estos informes para comprobar los datos mientras todavía está en el campo o para transferir los datos del campo al cliente o a la oficina para el procesamiento adicional de los mismos con el software de oficina.



Revisión de desplazamientos


Para ver las traslaciones de desplazamiento de los puntos de control:

1. Presione **☰** y seleccione **Informes / Desplazamientos**.
2. Seleccione la época (o épocas) que quiere comparar. Las épocas seleccionadas se indican con una pequeña flecha. Siselecciona:
 - **dos épocas** entonces se comparan entre sí.
 - **una época** se compara con los valores de referencia (desde la observación inicial).

Creación de informes sobre puntos medidos

Puede crear un informe para los puntos medidos, incluidas las traslaciones de puntos. Vea estos informes para comprobar los datos mientras todavía está en el campo o para transferir los datos del campo al cliente o a la oficina.


1. Presione  y seleccione **Informes / Informes**.
2. En el campo **Formato de archivo** , seleccione el formato de archivo requerido.
3. Si ha seleccionado:
 - **Informe de alineación (CSV)**, seleccione el **Tipo de alineación** (RXL, Polilínea, TXL o LandXML) y luego seleccione el **Archivo de entrada**.
 - **Informe de alineación Word**, seleccione si va a incluir **gráficos de dispersión de puntos** o **gráficos de tendencia** o ambos en el campo **Contenido del informe** , y seleccione el **Tipo de alineación** (RXL, Polilínea, TXL o LandXML) y luego seleccione el **Archivo de entrada**.
 - **Informe de puntos**, introduzca el nombre del punto en el campo **Nombre de punto** o presione  y seleccione el punto.
 - **Informe en Word**, en el campo **Contenido del informe** seleccione si va a incluir **Gráficos de dispersión de puntos** o **Gráficos de tendencia**, o ambos.
4. Para ver el archivo automáticamente una vez que lo ha creado, seleccione la casilla de verificación **Ver archivo creado**.
5. En el campo **Incluir ciclos incompletos** , seleccione **Sí** para incluir ciclos incompletos en el informe, o seleccione **No** para excluir ciclos incompletos del informe.
6. Presione **OK**.

TIP – Para sincronizar exportaciones e informes con Trimble Connect , presione  en la parte superior de la pantalla **Proyectos** para abrir la pantalla **Configuraciones de la nube** y seleccione la casilla de verificación **Cargar archivos vinculados** . Los archivos se sincronizarán con Trimble Connect la próxima vez que sincroniza el proyecto.

Transferencia de archivos a la oficina

Podrá transferir varios tipos de archivos de control entre un controlador y la computadora de oficina, sin embargo, no todos los formatos pueden abrirse directamente con el software de oficina.

Exportación de datos a Trimble 4D Control

Para exportar los datos de control al software Trimble 4D Control, presione  y seleccione **Informes / Exportar a T4DControl**. En el diálogo de confirmación, presione **Aceptar**. Los datos se exportan a un archivo JobXML (*.jxl) y se almacenan en la carpeta del proyecto.

Utilice el software Trimble 4D Control para abrir el archivo JobXML y analizar los datos de control viendo desplazamientos actuales, gráficos de desplazamiento y elipses de error.

Visualización de los datos mediante Trimble Business Center

Si ha exportado datos de control a un archivo JobXML (*.jxl), podrá importarlo al software Trimble Business Center.

Todas las observaciones de control se importan al proyecto y las coordenadas utilizadas por el proyecto se derivan de la primera época.

TIP –

- Utilice el Explorador de proyectos para ver las observaciones de cada época.
- Genere un informe de derivación de puntos para ver las coordenadas para cada época.
- Utilice la opción **Tolerancias de punto** en **Configuraciones proyecto** para definir las tolerancias de movimiento de punto. Todas las coordenadas fuera de dichas tolerancias se resaltarán en rojo en los informes y se indicarán como fuera de tolerancias en la ventana del mapa.


Intercambio de datos


Use el menú **Intercambio de datos** para simplificar la **configuración del sitio para el control automatizado**, lo que reduce la necesidad de múltiples aplicaciones y dispositivos que se han llevado a la obra. Podrá utilizar el mismo flujo de trabajo para proyectos de control manual y automatizado. El menú **intercambio de datos** incluye métodos para transferir información de configuración del sitio para proyectos de control automatizado utilizando Trimble 4D Control.

Transferencia de la configuración del sitio a través de Settop M1 a Trimble 4D Control

La Settop M1 es la manera recomendada de comunicarse con una estación total en un entorno de control automatizado. La nueva característica **Settop M1** permite transferir información de configuración del sitio de Trimble Access Control, incluyendo listas de puntos y configuraciones de planificador de ciclos, ininterrumpidamente con la Settop M1 e indirectamente a Trimble 4D Control. Elimina los trabajos de configuración adicionales en el campo (Settop M1) y en Trimble 4D Control.

Para realizar la configuración del sitio

1. Inicie el software Trimble Access Control y abra un trabajo existente para modificar una configuración de sitio existente o crear un nuevo trabajo para realizar una configuración de sitio inicial.
2. Presione  y seleccione **Configuraciones / Conexiones**. Seleccione la ficha **Bluetooth**. Conecte el controlador a la estación total.

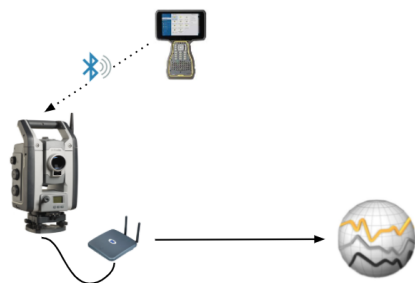


3. Presione **☰** y seleccione **Medir / <estilo de levantamiento> / <configuración de estación>**. Para realizar la configuración del sitio:
 - a. Defina el tipo de configuración de estación.
 - b. Añada puntos de referencia.
 - c. Añada puntos de la visual hacia adelante.
 - d. Configure el planificador.
 - e. Presione **Aceptar**.
 - f. Mida ciclos.

Para transferir la configuración del sitio


1. Conecte el controlador a la Settop M1 utilizando Wi-Fi.

Utilice la pantalla configuraciones Wi-Fi del sistema operativo Windows para especificar las configuraciones de conexión Wi-Fi. El nombre de red Wi-Fi comienza con **Settop** y termina con Settop ID M1 (por ejemplo, Settop-m14117562). La contraseña para conectarse al punto de acceso de la Settop M1 es **Settopm1**.

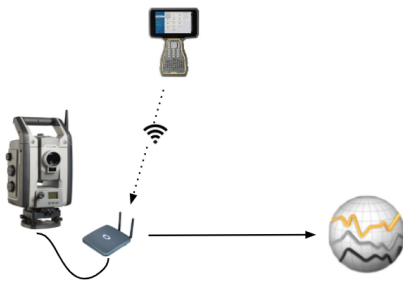

2. Inhabilite el control de instrumento de la Settop M1 a través del software Control. Para ello, presione **☰** y seleccione **Intercambio de datos / Settop M1 / Inhabilitar control del instrumento**. Introduzca el nombre de usuario de la Settop M1 y la contraseña y presione **Inhabilitar**.
3. Si todavía no ha realizado la configuración del sitio a enviar, podrá conectar el controlador al instrumento y realizar la configuración del sitio en este momento. Vea [Para realizar la configuración del sitio, page 15](#) más arriba.
4. Presione **☰** y seleccione **Intercambio de datos / Settop M1 / Enviar configuración del sitio**.
5. Verifique las **Credenciales** Settop M1, introduzca un **Nombre de proyecto Settop M1** que sea correcto y seleccione las opciones para las configuraciones **Medir** y **Planificador**.
6. Presione **Enviar e iniciar**.

El sistema de control automático controla y comienza el proceso de control utilizando Trimble 4D Control.

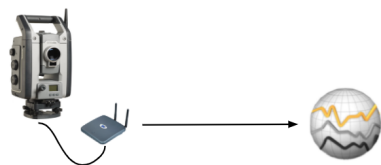

Intercambio de la configuración del sitio con Trimble 4D Control

El software Trimble Access Control proporciona flexibilidad para intercambiar y editar configuraciones del sitio con Trimble 4D Control. En un caso en el que no se usa la Settop M1, esta característica permite transferir una configuración del sitio a Trimble 4D Control para simplificar la configuración del sistema de control automático. Además, se puede importar una configuración de sitio existente exportada por Trimble 4D Control para seguir trabajando en el campo tal como el agregado de objetivos adicionales o la edición de información de objetivo existente.

Para exportar la configuración del sitio a Trimble 4D Control

1. En Control, presione  y seleccione **Intercambio de datos / Control T4D / Exportar configuración del sitio**.
2. El diálogo **Exportar configuración del sitio** confirma que se exportó la configuración del sitio. Presione **OK**.
3. Para ubicar el archivo de configuración del sitio exportado, presione  y seleccione **Datos de trabajo / Explorador de archivos** para abrir la carpeta **Trimble Data\Proyectos** en el Explorador de archivos. El archivo de configuración del sitio tiene la extensión de archivo **.tamsetup** y se almacena en la carpeta **<nombre de proyecto>\T4DControlExport**.

Para importar la configuración del sitio de Trimble 4D Control

1. En Trimble 4D Control, exporte la configuración del sitio. El archivo exportado tiene la extensión de archivo **.tamsetup**. En el Explorador de archivos, copie este archivo.
2. En Control, presione  y seleccione **Datos de trabajo / Explorador de archivos** para abrir la carpeta **Trimble Data\Proyectos** en el Explorador de archivos.
3. En el explorador de archivos, pegue el archivo **.tamsetup** en la carpeta **<nombre de proyecto> / T4DControlImport** en la carpeta **Trimble Data\Proyectos**.
4. Presione  y seleccione **Intercambio de datos / Control T4D / Importar configuración del sitio**.
5. Seleccione el archivo de configuración del sitio que acaba de pegar en la carpeta.
6. Presione **Aceptar**.

La información de configuración del sitio ahora puede encontrarse en el trabajo Trimble Access.