



Trimble Access™

Mittaus

Käyttöopas

Versio 2024.00
Muutosindeksi A
Toukokuu 2024

Sisältö

| | |
|--|------------|
| Alkuun pääseminen | 6 |
| Tuetut laitteet | 7 |
| Trimble Access:n asentaminen | 15 |
| Sisään- ja uloskirjautuminen | 30 |
| Trimble Access-työtila | 33 |
| Suosikkiruudut ja -toiminnot | 36 |
| Pikanäppäinyhdistelmät | 41 |
| Tilarivi | 44 |
| Projektit & työt | 53 |
| Projektinhallinta | 56 |
| Töiden hallinta | 70 |
| Työn ominaisuudet | 79 |
| Tiedostojen siirtäminen maastotietokoneelle ja maastotietokoneelta | 116 |
| Kartat ja mallit | 126 |
| Tietojen lisääminen karttaan | 127 |
| Kartan kohteiden tarkasteleminen ja tarkistaminen | 157 |
| Pisteiden ja viivojen lisääminen karttaan | 200 |
| Merkitseminen kartalta | 250 |
| Toteumatarkastus | 251 |
| Kartan työkalurivit | 257 |
| Takymetrimittaukset | 269 |
| Takymetrimittaustyylin määrittäminen | 269 |
| Kojeen käyttöönotto ja yhdistäminen | 279 |
| Takymetrimittauksen aloitus | 280 |
| Tunnettu asemapiste | 284 |
| Prismat | 302 |
| Kojeen toiminnot ja asetukset | 315 |
| GNSS-mittaukset | 349 |
| GNSS-mittaustyylin määrittäminen | 351 |
| NTRIP-protokollan versiot | 379 |
| GNSS-mittauksen aloittaminen ja lopettaminen | 398 |
| Paikallinen muunnos | 430 |
| Vastaanottimen toiminnot ja asetukset | 437 |

| | |
|--|------------|
| Yhdistetyt mittaukset | 471 |
| Yhdistetyn mittaustyylin asetusten määrittäminen | 471 |
| Standardiprismojen prisman ja antennin välisien erojen arvot | 472 |
| Integroidun mittauksen aloittaminen ja lopettaminen | 473 |
| Vaihtaminen kojeiden välillä | 473 |
| Antennin tai prisman korkeuden muuttaminen integroidun mittauksen aikana | 475 |
| Ylimääräiset mittauslaitteet | 476 |
| Laseretäisyysmittarit | 476 |
| kaikuluotaimia | 479 |
| Putkistojen paikantimet | 482 |
| Yhteydet | 489 |
| Bluetooth-liitännät | 489 |
| Radioyhteydet | 492 |
| Kojeen Wi-Fi-yhteydet | 494 |
| Vastaanottimen Wi-Fi-asetukset | 498 |
| Automaattisen yhdistämisen asetukset | 498 |
| GNSS-korjauslähde | 500 |
| Internet-yhteyden luominen | 500 |
| Takymetrimittauksen mittausmenetelmät | 507 |
| Kartoituspisteen mittaus | 508 |
| Sarjahavaintojen mittaaminen | 515 |
| Pintaan mittaaminen | 518 |
| Mittaa pisteet tasolla | 519 |
| Mitataksesi pisteen suhteessa 3D-akseliin | 520 |
| Pisteiden jatkuva mittaus | 522 |
| Scanning | 523 |
| Pintaskannaus | 531 |
| GNSS-kartoituksen mittausmenetelmät | 535 |
| Kartoituspisteen mittaus | 536 |
| Pisteiden jatkuva mittaus | 537 |
| Kiintopisteen mittaaminen | 539 |
| Pikapisteiden mittaus | 540 |
| Vaakasuntaisen kallistuksen siirtymäpisteen mittaaminen | 540 |
| MultiTilt-pisteen mittaus | 542 |

| | |
|---|------------|
| Pintaan mittaaminen | 545 |
| Tarkistuspisteen mittaus | 545 |
| Kompensoidun pisteen mittaus | 546 |
| FastStatic-pisteiden mittaaminen | 547 |
| Mittausviestit ja -varoitukset | 547 |
| Mitaksesi pisteitä ominaisuuskoodeilla | 549 |
| Pisteiden mittaaminen Mittauskoodit-kohdassa | 550 |
| Useiden linjojen mittaaminen mittauskoodeissa | 551 |
| Koodipainikkeiden määrittäminen Mittauskoodeja varten | 552 |
| Mittauskoodioptiot | 555 |
| Attribuuttiarvojen syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä | 557 |
| Kuvan linkittäminen attribuuttiin | 557 |
| Ominaisuuskoodien valitseminen kohdassa Pisteiden mittaus tai Topon mittaus | 559 |
| Ominaisuusgeometrian hallinta kontrollikoodeilla | 560 |
| Maarekisteripisteiden toleranssin tarkastukset | 574 |
| Kaivomittauksen merkintävelho | 582 |
| Kohteen merkintä | 582 |
| Merkkauskohteiden luettelo | 583 |
| Merkinnän navigointi | 585 |
| Pisteiden merkintä | 597 |
| Linjan merkintä | 601 |
| Murtoviivan merkintä | 605 |
| Kaaren merkintä | 611 |
| Linjauksen merkintä | 616 |
| Merkintää varten saatavilla olevat paalut | 626 |
| Suunnitelman korkeuden merkintä | 628 |
| Leikkauksen/täytön pintaan näyttäminen merkinnän aikana | 628 |
| DTM:n merkintä | 629 |
| Työdata | 631 |
| Tietojen tuominen työhön | 631 |
| Työtietojen tarkastelu ja muokkaaminen | 635 |
| Tietojen vieminen työstä | 658 |
| Mediatiedostojen käyttö | 665 |
| Datan laatukaavio | 669 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Sanasto | 671 |
| Oikeudelliset tiedot | 684 |
| Copyright and trademarks | 684 |

Alkuun pääseminen

Maanmittarien maanmittaajille suunnittelema Trimble® Access™ -ohjelmisto on alan johtava kenttäsovellus, joka tukee jokapäiväistä työskentelyäsi maastossa.

Suuren kartan ympärillä voit tarkastella ja työstää samoja suunnitelmatiedostoja kuin toimistossa, mukaan lukien DXF-, IFC- ja LandXML-tiedostoja. Jaa tietoja helposti maaston ja toimiston välillä Trimble Connectin ja Trimble Sync Manager -pilviyhteyden avulla.

Valitse haluamasi Windows®- tai Android™ Trimble -maastotietokone ja muodosta yhteys kaikkiin Trimble:n geospaatialisiin takymetreihin tai GNSS-vastaanottimiin suorittaaksesi topografisia mittauksia, merkintöjä, 3D-skannauksia ja työmaan kalibrointeja. Integroitu mittausteknologian avulla voit yhdistää takymetrimittausdataa, skannattua ja GNSS-dataa sekä kuvia samassa työssä.

Datan siirtämisen tallentimellesi ja kenttätöön loppuun saattamisen perusvaiheet Trimble Access -tuotetta käyttäen ovat:

1. Lataa tiedostot tallentimelle.

Siirrä tiedostoja toimistotietokoneeltasi verkkoyhteyden, datakaapelin tai USB-aseman kautta, tai lataa projekti helposti pilvestä. Katso [Tiedostojen siirtäminen maastotietokoneelle ja maastotietokoneelta, page 116](#).

2. Avaa projekti ja työ.

Lataa projekteja ja töitä pilvestä ja avaa ne, tai luo projekteja ja töitä paikallisesti tallentimella. Katso [Projektit & työt, page 53](#).

3. Määritä laitteidesi kanssa yhteensopiva mittaustyyli.

Konfiguroi laitteidesi yhteysasetukset ja laitteillasi mitattujen pisteiden asetukset. Tutkimustyyliä voidaan käyttää uudelleen mitä tahansa samoilla laitteilla tehtävää työtä varten. Aseta laitteistosi käyttövalmiiksi työmaalla ja aloita mittaus.

4. Lisää dataa työhön tarpeen mukaan.

Luo monipuolisempi kartta linkittämällä tiedostoja ja lisäämällä kartan taustoja. Katso [Kartat ja mallit, page 126](#).

5. Mittaa tai merkitse pisteet.

Trimble Access tarjoaa monenlaisia pisteiden mittausmenetelmiä. Laitteistostasi riippuen voit lisäksi suorittaa 3D-skannauksia ja työmaan kalibroinnin. Katso [Takymetrimittauksen mittausmenetelmät, page 507](#) ja [GNSS-kartoituksen mittausmenetelmät, page 535](#).

Täytä mitattujen pisteiden attribuutit ja ota kuvia tarpeen mukaan. Katso [Attribuuttien syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#).



Merkitse pisteet, rivit, kaaret, murtoviivat, linjaukset tai digitaaliset maastomallit (DTM:t). Katso [Kaivomittauksen merkintävelho, page 582](#).

6. Arvioi dataasi.

Käytä **Pistehallintaa** tarkastellaksesi taulukkomuodossa esitettyä dataa piste kerrallaan tai **Työn selailua** nähdäksesi työssä kerättyjen pisteiden tiivistelmän. Katso [Työtietojen tarkastelu ja muokkaaminen, page 635](#).

7. Jaa dataasi.

Vie dataa eri tiedostomuotoihin käsitelläksesi sitä toimistossa, jakaaksesi sitä muiden kanssa tai luodaksesi raportteja. Katso [Tietojen vieminen työstä, page 658](#).

Siirrä työ tai projekti toimistoon tai synkronoi data pilven kanssa.



TIP – Nämä vaiheet on selitetty yksityiskohtaisesti *Trimble Access Mittaus Käyttöoppaasta*. Perusvaiheet on esitetty lyhyissä videoissa, jotka löytyvät [Getting started with Trimble Access -soittolistalta Trimble Access YouTube -kanavalta](#).

Tuetut laitteet

Trimble Access:ta voidaan käyttää alla lueteltujen laitteiden kanssa.

TIP – Jos haluat kokeilla, esitellä tai tarjota koulutusta käyttäen Trimble Access:ta ja simuloitua yhteyttä GNSS-vastaanottimeen, katso lisätietoja kohdasta [GNSS-vastaanottimen yhteyden simulointi, page 11](#). Katso lisätietoja ohjelmiston käyttämisestä tuetulla maastotietokoneella kohdasta [Tallentimen simulointi, page 10](#).

Tuetut tallentimet

Windows-laitteet

Trimble Access voidaan asentaa seuraaviin Trimble -maastotietokoneisiin, joissa on Windows 10 -@ käyttöjärjestelmä:

- Trimble TSC7 -tallennin
- Trimble T7-, T10-, T10x- tai T100-tabletti
- Tuetut kolmannen osapuolen tabletit

. Lisätietoja tuetuista kolmannen osapuolen tableteista on tukitiedotteessa **Trimble Access on 64-bit Windows 10 & 11**, joka on ladattavissa [Tukitiedotteet-sivulta](#) of the Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliista.

Android-laitteet

Trimble Access voidaan asentaa seuraaviin Trimble -maastotietokoneisiin, joissa on Android-käyttöjärjestelmä:

- Trimble TSC5 -tallennin
- Kannettava Trimble TDC6 -maastotallennin

- Kannettava Trimble TDC600 -maastotallennin
- kannettava Trimble TDC650 GNSS -vastaanotin
- Trimble TCU5 -tallennin

TIP – Trimble Access on suunniteltu käytettäväksi **Pytytilassa** tai **Vaakatilassa** TDC6- ja TDC600 -kannettavilla. Käyttöliittymässä on pieniä eroja, jotka mahdollistavat pystytilan ja Android-käyttöjärjestelmän käytön. Katso [Näytön suunta, page 35](#).

NOTE – Kannettava **Trimble TDC650 GNSS -vastaanotinta** voi käyttää vain Trimble Access-tilausten kanssa - sitä ei voi käyttää pysyvien Trimble Access-lisenssien kanssa. TDC650 on suunniteltu vain GNSS -mittaukseen, eikä se tue yhdistämistä takymetriin. Takymetrimittauksia edellyttäviä Trimble Access -sovelluksia ei voi käyttää TDC650-kojeella. Näitä ovat muun muassa Trimble Access Tunnelit, Kaivokset ja Monitorointi. Lisätietoja TDC650-kojeen käyttämisestä Trimble Access:n kanssa on jäljempänä kohdassa **Tuetut GNSS-vastaanottimet** .

Tuetut takymetrit

Takymetrit, jotka voidaan kytkeä Trimble Access -tallentimeen, ovat:

- Trimble-laserkeilaustakymetrit: SX12, SX10
- Trimble VX spatial station
- Trimble S Sarjan takymetri: S8/S6/S3 ja S9/S7/S5
- Mekaaniset Trimble-takymetrit: C5, C3, M3, M1
- Trimble SPS Sarjan takymetri
- Spectra Geospatial-takymetrit: FOCUS® 50/35/30
- Tuetut kolmansien osapuolien takymetrit

Trimble Access -ohjelmiston käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat yhdistetyn kojeen mallista ja piiriohjelmiston versiosta. Trimble suosittelee kojeen päivittämistä viimeisimpään saatavissa olevaan piiriohjelmistoon, jolloin voit käyttää Trimble Access -ohjelman tätä versiota.

NOTE – Voit muodostaa yhteyden Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-laitteeseen TSC5-maastotietokoneesta, TDC600 model 2 -kannettavasta ja TDC6 -kannettavasta. Yhteyksiä Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojeeseen ei kuitenkaan tueta käytettäessä TCU5-maastotietokonetta tai TDC600 model 1 -kannettavaa.

Tuetut GNSS-vastaanottimet

GNSS-vastaanottimet, jotka voidaan yhdistää Trimble Access -sovellusta käytävään tallentimeen, ovat:

- Trimble R-sarjan integroidut GNSS-mittausjärjestelmät:
 - Sisäänrakennetulla inertiamittayksiköllä (IMU) varustettu: R780, R12i
 - Sisäänrakennetulla magnetometrin kallistuman tunnistimella varustettu: R12, R10
 - Muut R-sarjan integroidut GNSS-vastaanottimet: R580, R8s, R8, R6, R4, R2

- Trimble Catalyst™ GNSS positioning service -vastaanotin: DA2
- Modulaariset Trimble GNSS -mittausjärjestelmät: R750, R9s, NetR9 Geospatial, R7, R5
- Valmistajan Trimble SPS-sarjan GNSS-älyantennit: SPS986, SPS985, SPS985L, SPS785, SPS585
- Valmistajan Trimble SPS-sarjan GNSS-moduulivastaanottimet: SPS85x
- Trimble Alloy GNSS Reference -vastaanotin
- kannettava Trimble TDC650 GNSS -vastaanotin
- Spectra Geospatial integroitu GNSS-vastaanotin sisäänrakennetulla inertiamittausyksiköllä (IMU): SP100
- Spectra Geospatial integroidut GNSS-vastaanottimet: SP85, SP80, SP60
- Spectra Geospatial modulaariset GNSS-vastaanottimet: SP90m
- FAZA2 GNSS -vastaanotin
- S-Max GEO-vastaanotin

NOTE –

- Jos haluat käyttää **Trimble Catalyst DA2 GNSS-vastaanotinta** Trimble Access:n kanssa, sinulla on oltava Trimble Access-tilaus ja **Catalyst Survey**-tilaus. Muita Trimble Catalyst-tilaustyyppisiä ei voi käyttää Trimble Access:n kanssa. Voit tarkastella nykyisiä tilaustietoja kirjautumalla sisään ja napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Tietoja**. Lisätietoja on kohdassa [Nykyisten käyttöoikeustietojen tarkasteleminen, page 21](#).
- Kun mainittu ylempänä kohdassa **Tuetut maastotietokoneet**, kannettavaa **Trimble TDC650 - GNSS-vastaanotinta** voidaan käyttää ainoastaan Trimble Access -tilausten eikä pysyvien käyttöoikeuksien kanssa. Trimble Access:n kanssa käytettäessä TDC650:
 - Voi muodostaa yhteyden ulkoiseen antenniin, kuten Trimble® Zephyr™ 3 -antenniin , mutta ei voi muodostaa yhteyttä toiseen GNSS-vastaanottimeen.
 - Voidaan liittää muihin mittauslaitteisiin, kuten kaikuluotaimeen tai laseretäisyysmittariin.
 - Voidaan käyttää vain GNSS RTK -ratkaisuna, joka tarjoaa tarkkuutta seuraavilla tasoilla:
 - Senttimetrin tarkkuus - vaakasuora: 10 mm, pystysuora: 15 mm
 - Desimetrin tarkkuus - vaakasuora: 70 mm, pystysuora: 20 mm
 - Alle metrin tarkkuus - vaakasuora: 300 mm, pystysuora: 300 mm
 - Ei voi käyttää RTX:n kanssa eikä jälkikäsitteilyyn.
 - Ei tue kamerapohjaista eLeveliä.
- Spectra Geospatial SP90m-, SP85-, SP80- tai SP60-vastaanotinta käytettäessä jotkin Trimble Access-ohjelmiston toiminnot eivät ole käytettävissä. Katso lisätietoja tukitiedotteesta **Spectra Geospatial receiver support in Trimble Access**, joka on ladattavissa [Tukitiedotteet-sivulta](#) Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliista.

Muut tuetut laitteet

Voit vaadittaessa käyttää mittauksen aikana lisätarvikkeita, kuten:

- laseretäisyysmittareita
- kaikuluotaimia
- viivakoodin lukijoita

Jos maastotietokoneesi tukee viivakoodinlukijaa, voit käyttää sitä nykyisen kentän, kuten **Koodi**-kentän, täyttämiseen. Jos käytät EMPOWER-viivakoodinlukijalla varustettua TSC7-laitetta, käytä maastotietokoneen EMPOWER Asset settings -sovellusta ottaaksesi viivakoodin lukijan käyttöön ja valitse liipaisinpainike.

Sinun tulee konfiguroida mittaustyöli käyttäaksesi laseretäisyysmittaria tai kaikuluotainta. Katso [Ylimääräiset mittauslaitteet, page 476](#).

Tallentimen simulointi

Jos käytät Trimble Access -ohjelmistoa **Windows-pöytätietokoneella tai kannettavalla tietokoneella**, voit käyttää **Maastotietokoneen simulointi** -toimintoa simuloidaksesi ohjelmiston käyttöä tuetulla maastotietokoneella. Tämän ominaisuuden avulla voit esitellä ohjelmiston toimintoja tai ottaa kuvakaappauksia ohjelmistosta haluamasi maastotietokoneen asettelulla koulutusmateriaaleja varten.

NOTE – Kun käytät Trimble Access:ta Windows-tietokoneella, voit emuloida Trimble Access:n käyttöä Android-käyttöjärjestelmää käyttävällä maastotietokoneella, kuten TDC600:lla, mutta huomaa, että kun Trimble Access on vuorovaikutuksessa käyttöjärjestelmän osien kanssa, simulaattori voi näyttää vain Windows-käyttöjärjestelmän toiminnan, ei Androidin.

Voit käyttää **Maastotietokoneen simulointi**-toimintoa:

- yhdessä **GNSS:n emulaattoritoiminnon** kanssa [simuloimaan GNSS-vastaanottimen yhteyttä](#), jolloin sitä varten ei tarvitse olla maastossa ja yhteydessä oikeaan GNSS-vastaanottimeen.
- **manuaalisen mittaustyölin** kanssa, jonka olet konfiguroinut [simuloidaksesi yhteyden takymetriin](#), jolloin sinun ei tarvitse muodostaa yhteyttä oikeaan kojeeseen.

Voit simuloida Trimble Access:n käyttöä tuetulla ohjaimella seuraavasti:

1. Käynnistä Trimble Access.
2. Näpäytä ☰ ja valitse **Tietoa / Tuki / Simuloi tallenninta**.
3. Valitse tallennintyyppi **Simuloitavan laitteen** valikosta. Ohjelmisto konfiguroiduu uudelleen simuloidakseen sen ulkoasun valitulla laitteella.

TIP – Voit aloittaa simuloinnin mistä tahansa ohjelmiston osasta käyttämällä pikanäppäinyhdistelmää **Ctrl + Shift + S** ja valitsemalla sen jälkeen tallennintyyppin.

4. Trimble Access-ikkuna näkyy ruudussa oletuksena siinä koossa, missä se näkyisi laitteella. Säättääksesi ikkunan kokoa:
 - a. Näpäytä ☰ ja valitse **Tietoa / Tuki / Simuloi tallenninta**.
 - b. Valitse **DPI-skaalaus Tallentimen simuloinnin** valikosta.
 - c. Valitse **Mukautettu DPI-skaalauksen tilan** kentässä.

- d. Syötä uusi **DPI-skaalausarvo**. Voit antaa erilaisen arvon kullekin laitetyypille.


TIP – Kun pystytilassa käytettävää laitetta simuloidaan vaakatilassa, syötä **0.8** tai vastaava saadaksesi koko ikkunan näkyville ruutuun.

- e. Käynnistä Trimble Access-ohjelmisto uudelleen tarkastellaksesi simulaattoria uudessa koossa. Kun ohjelmisto käynnistyy, työkaluvihje näyttää simuloidun tallentimen laitetyypin ja käytetyn DPI-skaalausarvon, jos se on mukautettu arvo.

5. Näytä tai piilota Windows-otsikkorivi näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Tietoa / Tuki / Simuloi tallenninta / Näytä otsikkorivi**. Ota muutos käyttöön käynnistämällä Trimble Access uudelleen.

TIP – Trimble Access-ikkunaa voi siirtää Windowsin otsikkopalkin ollessa piilotettuna klikkaamalla tilalinjan aluetta ja vetämällä ikkunaa. Tilalinjan alueen näkyminen tilarivissä edellyttää, että olet avannut työn.

6. Näytä tai piilota Android-navigointirivi näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Tietoa / Tuki / Simuloi tallenninta / Näytä Android-painikkeet**. Ota muutos käyttöön käynnistämällä Trimble Access uudelleen.

Kun simuloit Android-pohjaista maastotietokonetta, voit käyttää Androidin Takaisin-painiketta  Esc-painikkeena poistuaksesi nykyisestä Trimble Access-ohjelmiston ruudusta. Koska Androidin Valikko-painike käyttää Android-käyttöjärjestelmävalikkoa, Android-valikkopainikkeen näpäyttämisestä/klikkaamisesta ei tapahdu mitään simulaattoria käytettäessä.

NOTE – Näyttönäppäimistö tulee aina näkyviin, kun muokkaat tekstiä. Toimintonäppäimiä ja liitetyjä pikanäppäinyhdistelmiä ei tueta laitteilla, joissa ei ole fyysistä näppäimistöä. Suosikkitähden näpäyttäminen/klikkaaminen käynnistää/lopettaa Suosikki-toiminnon Suosikki-ikkunan näyttämisen sijaan.

GNSS-vastaanottimen yhteyden simulointi

GNSS-emulaattorin avulla voit kokeilla, esitellä tai tarjota koulutusta käyttäen Trimble Access -sovellusta ja simuloitua yhteyttä GNSS-vastaanottimeen. Näin ollen sinun ei tarvitse olla ulkona ja yhteydessä oikeaan GNSS-vastaanottimeen.

GNSS-emulaattoria voidaan käyttää tallentimien ja pöytäkoneiden kanssa, joissa on Trimble Access asennettuna.

NOTE -

- GNSS-emulaattori on joukko etukäteen tallennettuja vastaanottimen lähettämiä käskyjä, joita ei voi muuttaa ohjelmistosta lähetetyillä reaaliaikaisilla käskyillä. Tämä tarkoittaa, että joitakin funktioita ei voida käyttää GNSS-emulaattorin kanssa. Näitä ovat muun muassa kallistuskompensaatio, uudelleenalustus, nollausten seuranta ja SV:n osajoukot.
- Vaikka työn ei tarvitse olla avoin simuloidakseen laitetta, sinun täytyy **avata työ** ennen kuin voit käyttää GNSS:n emulaattoria.
- Maastotietokoneen täytyy olla yhteydessä internetiin Trimble DA2 -vastaanottimen emulointia varten. Näin ohjelmisto voi emuloida DA2:n käyttöä Trimble Corrections Hubin kanssa.
- GNSS-emulaattoritoimintoa ei tueta, kun sitä käytetään Android-pohjaisella Trimble Access-maastotietokoneella.

GNSS-emulaattorin käynnistäminen

1. Avaa Trimble Access -ohjelmassa haluamasi projekti ja työ.

NOTE - GNSS:n emulaattorifunktiota ei voida käyttää oletusarvoisen koordinaattijärjestelmän kanssa, joka on **Scale 1.000**. Sinun tulee valita työ, joka käyttää täysin määritettyä koordinaattijärjestelmää, kuten mitä tahansa ohjelmiston mukana tulleesta koordinaattijärjestelmäkirjastosta valittua koordinaattijärjestelmää.

2. Napauta ☰ ja valitse **Tietoa / Tuki / GNSS-emulaattori**. **GNSS-emulaattorin** lomake aukeaa kartan viereen.

TIP - GNSS:n emulaattori ei ilmesty **Tuen** valikkoon ennen kuin olet avannut työn.

Jos käytät GNSS-emulaattoria usein, napauta ☆ ja lisää se **Suosikit**-listallesi. Katso [Suosikkiruudut ja -toiminnot](#).

3. Valitse vastaanotintyyppi **Vastaanottimien** listalta.
4. Valitse **GNSS-ohjaussauva**-valintaruutu, jos haluat muuttaa roverin sijaintia GNSS-ohjaussauvan avulla.
5. Konfiguroi tukiaseman vastaanottimen sijainti. Voit:
 - Syöttää koordinaatteja, jotka vastaavat työn asetuksissa määritettyä koordinaattijärjestelmää.
 - Näpäyttää yhtä koordinaattikenttää ja valita sijainnin kartalta käyttäen kartan työkalurivin **Valintatyökalua** ↗ . Koordinaattikentät päivitetään valitun sijainnin koordinaateilla.
6. Konfiguroi roverin aloitussijainti.
7. Jos haluat nähdä käytettävissä olevat lisäpainikkeet ja -ominaisuudet, jos käytät [lisättyä todellisuutta \(AR\)](#) IMU-kallistuskompensointia tukevan vastaanottimen kanssa, valitse **Näytä AR** -valintaruutu.

NOTE – GNSS-emulaattorifunktio ei tue kallistustoiminnon emulointia vastaanotinta käyttäen. **Näytä LT** -valintaruudun valinta mahdollistaa lisäkontrollit ohjelmistossa, mutta se ei emuloi inertiaalikallistusta tai LT-toimintoa. LT:n kontroleihin tutustuminen saattaa olla hyödyllistä luokkahuoneympäristössä.

8. Napauta **Hyväksy**.

GNSS-emulaattorin lomake sulkeutuu ja emulaattori käynnistyy. Tilarivin kuvakkeet ilmoittavat GNSS-vastaanottimeen yhdistetyn ohjelman.

GNSS-emulaattorin DOS -ikkuna avautuu Trimble Access -ikkunan kylkeen. Tämän ikkunan tulee olla auki, kun käytät GNSS-emulaattoria.

Jos valitsit **GNSS-ohjaussauvan** valintaruudun, **GNSS-ohjaussauvan** ponnahdusikkuna aukeaa myös Trimble Access -ohjelmistossa.

GNSS-emulaattorin käyttö

1. Aloita GNSS RTK -mittaus tekemällä yhden seuraavista:

- Näpätä kartalla olevaa pistettä valitaksesi sen ja näpätä sen jälkeen **Merkintä**.
- Napauta ☰ ja valitse **Mittaa / RTK / Mittaa pisteitä** tai **Mittaa koodeja**.

2. Näpätä **Hyväksy** hyväksyäksesi kaikki emulaattorin vastaanottimen oletusasetukset.

Mittaus alkaa samalla tavalla kuin silloin, kun Trimble Access on yhdistettynä oikeaan vastaanottimeen. Tilarivin tilalinja päivittyy sen merkiksi, että mittaus on alkanut. Tukiaseman ja roverin senhetkinen sijainti (jonka merkinä on vihreä risti) ilmestyvät karttaan.

3. Mittaa piste tai merkitse valittu piste.

4. Vaihda roverin sijaintia näpäyttämällä ja pitämällä karttaa painettuna ja valitse **Siirrä GNSS-rover tähän**, tai käytä GNSS-ohjaussauvaa.

Jos **GNSS-ohjaussauvan** ponnahdusikkunaa ei vielä näy, näpätä karttaa ja pidä sitä pohjassa ja valitse **GNSS-ohjaussauva**.

Roverin senhetkinen sijainti näkyy sijaintiympyrän keskellä **GNSS-ohjaussauvan** ponnahdusikkunan λ , ϕ -välilehdellä.

- Muuta roverin vaakasijaintia näpäyttämällä mitä tahansa **Sijainnin** ympyrän kohtaa. Jos esimerkiksi haluat siirtää roveria 1 metrin tiettyyn suuntaan, näpätä sisempää ympyrää ja siirrä roveria haluttuun suuntaan.
Pienen viiveen jälkeen kartta näyttää roverin uuden sijainnin.
- Muuta roverin antennin pystykorkeutta näpäyttämällä **Korkeuden** laattaa.
- Jos haluat pienentää **GNSS-ohjaussauvan** skaalaa 10-kertaisesti (esimerkiksi 1,0 metristä 0,1 metriin), valitse **Hieno**-valintalaatikko. Tämä muutos koskee sekä **Sijainnin** että **Korkeuden** laattoja.
- Muuta roverin sijaintitarkkuutta valitsemalla σ -välilehti. Oletusarvoinen optio on **Tarkka**.
- Säädä sauvan kallistuksen määrä θ -välilehdeltä. Napauta **eBubble**-valonäppäintä avataksesi eBubblen, jolloin pääset arvioimaan kallistuksen määrän vaihtamisen vaikutusta.

5. Mittaa tai merkitse pisteet kuten tavallisesti.
6. Lopeta mittaus näpäyttämällä tilarivin vastaanotinkuvaketta ja näpäytä sen jälkeen **Lopeta mittaus GNSS-toimintojen** ruudussa.
7. Valitse suljetko vastaanottimen kun ohjelma antaa siihen mahdollisuuden.
 - Näpäytä **Kyllä** irrottaaksesi yhteyden simuloidusta vastaanottimesta ja sulje **GNSS-emulaattorin** DOS-ikkuna.
 - Näpäytä **Ei** pitääksesi GNSS-emulaattorin käynnissä ja säilyttääksesi yhteyden vastaanottimeen (jos esimerkiksi haluat aloittaa uuden mittauksen).

Takymetriyhteyden simulointi

Voit simuloida yhteyttä takymetriin suorittaaksesi manuaalisia havaintoja testataksesi tai demonstroidaksesi Trimble Access:n käyttöä tai käyttääksesi sitä harjoitustarkoituksiin. Tästä voi olla apua silloin, kun sinulla ei ole fyysistä kojetta käytössäsi.

NOTE – Yhteyden simulointi takymetriin simuloi ainoastaan manuaalisesti näppäiltävien havaintojen kirjaamista. Se ei voi simuloida kojeen lisätoimintoja, kuten hakua, laserkeilausta, panoraaman kaappausta tai Videoruudun käyttöä.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**.
2. Näpäytä **New**.
 - a. Anna tyylille nimi, kuten **Manuaalinen koje**.
 - b. Valitse **Mittaustyyli**-kentästä **Takymetri**.
 - c. Napauta **Hyväksy**.
Ohjelmisto listaa luomasi mittaustyylin mittaustyylin asetussivut.
3. Valitse **Koje** ja napauta **Muokkaa**.
 - a. Valitse **Valmistaja** -kentässä **Manuaalinen**.
 - b. Muokkaa kulmatarkkuutta ja EMD-tarkkuuden kynnyksarvoja tarpeen mukaan **Kojeen tarkkuus** -ryhmälaatikossa.
Voit lisäksi muokata **Kojeen keskistysvirhettä** sekä **Liitoshavainnon keskistysvirhettä**. Tätä voidaan käyttää Trimble Business Center -sovelluksessa tehdyissä säädöissä.
 - c. Napauta **Hyväksy**.
4. Näpäytä **Tall**. Mittaustyyliin tekemäsi muutokset tallennetaan.
5. Napauta ☰ ja valitse **Mittaa / [mittaustyylin nimi] / Kojeaseman asetukset**.
 - a. Syötä **Korjaukset**-ruutuun korjaukset, joita haluat simuloida. Napauta **Hyväksy**.
 - b. Määritä kojeen piste. Valitse joko työssä oleva piste tai, jos työssä ei ole pisteitä, näppäile pisteen tiedot. Napauta **Hyväksy**.
 - c. Määritä liitospiste. Valitse joko työssä oleva piste tai, jos työssä ei ole pisteitä, näppäile pisteen tiedot. Valitse mittausmenetelmä. Näpäytä **Mittaa**.

- d. Ohjelmisto ei ole yhteydessä oikeaan kojeeseen, joten sinun tulee näppäillä **Manuaalinen havainto**. Syötä **Taitekulma** ja **Pystyikulma**. Napauta **Hyväksy**.
Voit nyt vahvistaa ja tarkastella mittauksia ennen tallennusta aivan kuin oikeallakin kojeella.
 - e. Näpäytä **Tall**.
Paalun käyttöönotto on nyt valmis, ja voit aloittaa mittaamisen.
6. Mittaa tai merkitse pisteitä kuten tavallisesti.
 7. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / Lopeta takymetrimittaus**. Vahvista valinta näpäyttämällä **Kyllä**.

Trimble Access:n asentaminen

Ennen Trimble Access-ohjelmiston asentamista tai päivittämistä:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat ohjelmistolisenssit Trimble Access-ohjelmiston asentamiseen. Katso [Ohjelmistolisenssit ja -tilaukset, page 19](#). Jos sinulla ei ole tarvittavia lisenssejä, voit mahdollisesti kokeilla ohjelmistoa rajoitetun ajan. Katso [Väliaikaisen käyttöoikeuden asentaminen, page 23](#).
- Jos Trimble Installation Manager-ohjelmistoa ei ole asennettu maastotietokoneelle, lataa ja asenna se. Katso [Trimble Installation Managerin asentaminen, page 27](#).

NOTE – Aiemmillä Trimble Access-versioilla luodut työtiedostot (.job) päivitetään automaattisesti, kun avaat ne uusimmassa Trimble Access-versiossa. Kun työt on päivitetty, niitä ei voi enää avata aiemmassa versiossa. Lisätietoja on kohdassa [Olemassa olevien töiden käyttäminen uusimmalla Trimble Access-versiolla, page 25](#).

Trimble Access-ohjelmiston asentaminen tai päivittäminen Windows-laitteella

Windows-pohjaisen Trimble Access-maastotietokoneen asentaminen tai päivittäminen Trimble Installation Manager Windowsille -sovelluksella:


1. Yhdistä maastotietokone internetiin. Katso [Internet-yhteyden luominen, page 500](#).
2. Avaa Trimble Installation Manager napauttamalla maastotietokoneen Windowsin tehtäväpalkin **Haku**-kuvaketta ja kirjoittamalla **Asenna**. Napauta **Trimble Installation Manager** hakutuloksissa.
Trimble Installation Manager muodostaa automaattisesti yhteyden Internetiin laitteen Internet-yhteyden kautta, päivittää itsensä tarvittaessa ja tarkistaa sitten saatavilla olevat päivitykset.
3. Valitse tuotepalkista tuote, jonka haluat asentaa tai päivittää.
4. Varmista, että asennettava versio on valittuna **Versio-kentässä**.
5. Valitse **Asenna päivitykset** -välilehdessä asennettavat kohteet:
 - Valitse ohjelmistosovellukset, joihin sinulla on käyttöoikeus.
Jos maastotietokoneella on pysyvä Trimble Access-lisenssi, Trimble Access-sovellukset, joihin maastotietokone on lisensoitu, ovat jo valittuina. Jos asennat Trimble Access käytettäväksi tilauskäyttöoikeudella, sinun on valittava Trimble Access-sovellukset, jotka haluat asentaa.

- Valitse **Työkalut-ryhmässä GlobalFeatures.fxl**-valintaruutu, jos haluat asentaa **GlobalFeatures.fxl**-esimerkkiominaisuuskirjastotiedoston käytettäväksi Trimble Access-ohjelmiston kanssa. Lisätietoja on kohdassa [Koodikirjasto, page 101](#).
 - Valitse **Kieli- ja ohjetiedostot** -ryhmässä asennettava kielipaketti.
Kun asennat haluamasi kielipaketin, voit käyttää Trimble Access-ohjelmistoa muulla kielellä kuin englanniksi ja tarkastella Trimble Access:n ohjetiedostoja maastotietokoneella haluamallasi kielellä (jos saatavilla) muodostamatta Internet-yhteyttä ja selaamatta Trimble Access -ohjelmiston tukiportaali-portaalia. Lisätietoja on kohdassa [Kieli- ja termiasetusten muuttaminen, page 40](#).
6. Jos olet määrittänyt mukautettuja datakansioita Trimble Access-datatieostojen asentamista varten ohjelmiston päivityksen/asennuksen aikana, valitse asennettavat kansiot **Ladattavat mukautetut tietokansiot** -ryhmään. Katso [Olemassa olevien tietojen asentaminen päivityksen aikana, page 26](#).
 7. Napauta **Asenna**.
Ohjelmiston latauksen ja asennuksen edistyminen näkyy ruudussa.
NOTE – Jos virustorjuntaohjelmistosi näyttää hälytyksen, kun käytät Trimble Installation Manageria, voit useimmissa tapauksissa jatkaa asennusta joka tapauksessa. Jos virustorjuntaohjelmistosi ei salli jatkamista, sinun on määritettävä virustorjuntaohjelmisto hyväksymään Trimble Installation Manager-sovelluksen tekemät muutokset. Trimble Suosittelemme, että käytät laitteessa aina ajan tasalla olevaa virustorjuntaohjelmistoa.
 8. Sulje Trimble Installation Manager napauttamalla **Valmis**.

Trimble Access:n asentaminen tai päivittäminen Android-laitteella

NOTE – Laitteisiin, joihin on määritetty yrityksen hallinnoima Google-tili, voidaan soveltaa Googlen rajoituskäytäntöä, joka koskee sovellusten asentamista APK:n kautta. Tämän ratkaisemiseksi tilillä on käytettävä käytäntöä, joka sallii **Latauksen tuntemattomista lähteistä**.

Windows-pohjaisen Trimble Access-maastotietokoneen asentaminen tai päivittäminen Trimble Installation Manager Androidille -sovelluksella:

1. Yhdistä maastotietokone internetiin. Katso [Internet-yhteyden luominen, page 500](#).
2. Avaa Trimble Installation Manager, siirry ohjaimen **Android-sovellukset-näyttöön** ja napauta Trimble Installation Manager Androidille  -kuvaketta.
Trimble Installation Manager muodostaa automaattisesti yhteyden Internetiin laitteen Internet-yhteyden kautta, päivittää itsensä tarvittaessa ja tarkistaa sitten saatavilla olevat päivitykset.
3. Valitse tuotepalkista tuote, jonka haluat asentaa tai päivittää.
4. Varmista, että asennettava versio on valittuna **Versio-kentässä**.
5. Valitse **Asenna päivitykset** -välilehdessä asennettavat kohteet:
 - Valitse ohjelmistokomponentit, joiden käyttöoikeudet sinulla on.

Jos maastotietokoneella on pysyvä Trimble Access-lisenssi, Trimble Access-sovellukset, joihin maastotietokone on lisensoitu, ovat jo valittuina. Jos asennat Trimble Access käytettäväksi tilauskäyttöoikeudella, sinun on valittava Trimble Access-sovellukset, jotka haluat asentaa.

- Valitse **Työkalut-ryhmässä GlobalFeatures.fxl**-valintaruutu, jos haluat asentaa **GlobalFeatures.fxl**-esimerkkiominaisuuskirjastotiedoston käytettäväksi Trimble Access-ohjelmiston kanssa. Lisätietoja on kohdassa [Koodikirjasto, page 101](#).
- Valitse **Kieli- ja ohjetiedostot** -ryhmässä asennettava kielipaketti.

Kun asennat haluamasi kielipaketin, voit käyttää Trimble Access-ohjelmistoa muulla kielellä kuin englanniksi ja tarkastella Trimble Access:n ohjetiedostoja maastotietokoneella haluamallasi kielellä (jos saatavilla) muodostamatta Internet-yhteyttä ja selaamatta Trimble Access -ohjelmiston tukiportaali-portaalia. Lisätietoja on kohdassa [Kieli- ja termiasetusten muuttaminen, page 40](#).

6. Napauta **Asenna**.

Ohjelmiston latauksen ja asennuksen edistyminen näkyy ruudussa.

7. Asennuksen aikana näyttöön saattaa tulla jokin seuraavista ponnahdusviesteistä:

- Jos ohjelmiston versio on jo asennettu, sinua pyydetään vahvistamaan, että haluat asentaa päivityksen olemassa olevaan sovellukseen. Napauta **Asenna**.
- Jos ponnahdusviesti ilmaisee, että laite on asetettu estämään tuntemattomista lähteistä hankittujen sovellusten asennus:
 - a. Napauta ponnahdusviestissä **Asetukset**.
 - b. Etsi **Asetukset-näytön** kohta **Tuntemattomat lähteet** -kohde ja aseta se päälle salliaaksesi sovellusten asentamisen muista lähteistä kuin Play Storesta.
 - c. Napsauta **OK**.
- Jos sinua pyydetään myöntämään pääsy laitteen toimintoihin, hyväksy ja asenna ohjelmisto napauttamalla **Asenna**.


8. Palaa kohtaan Trimble Installation Manager napauttamalla **Valmis**. Vaihtoehtoisesti napauta **Avaa** sulkeaksesi Trimble Installation Managerin ja avataksesi juuri asennetun ohjelmiston.

9. Sulje Trimble Installation Manager napauttamalla **Valmis**.

NOTE - Trimble Installation Manager toimii lisenssinhallintapalveluna kaikille ohjelmistoille, jotka on asennettu Trimble Installation Manageria käyttäen. Jos poistat Trimble Installation Managerin asennuksen, asennettu ohjelmisto ei käynnisty.

Trimble Access:n käyttäminen ensimmäistä kertaa

Trimble Access:n käynnistäminen ensimmäistä kertaa asennuksen tai päivityksen jälkeen:

1. Napauta tai kaksoisnapauta maastotietokoneen **aloitusnäytössä** tai **Sovellukset-näytössä** Trimble Access-ohjelmistokuvaketta  käynnistääksesi ohjelmiston.
2. Kun käytät ohjelmistoa ensimmäisen kerran, sinua pyydetään hyväksymään **Trimble -tuotteen yleiset ehdot**. Lue ehdot ja napauta sitten OK.

Voit tarkastella näitä ehtoja milloin tahansa seuraavasti:

- Käynnistä Trimble Access, napauta ☰ ja valitse **Tietoja**. Napauta **Oikeudelliset tiedot** ja valitse **EULA**.
 - Avaa selain ja mene osoitteeseen geospatial.trimble.com/legal/trimble-general-product-terms.
3. Kun käytät ohjelmistoa ensimmäisen kerran, Trimble Solution Improvement Program (Ratkaisunparannusohjelma) -näyttö tulee näkyviin. Trimble-ratkaisunparannusohjelma kerää tietoja siitä, miten käytät Trimble-ohjelmia ja joistakin ongelmista, joita saatat kohdata, ja käyttää näitä tietoja tuotteiden ja ominaisuuksien parantamiseen.
- Jos haluat osallistua ohjelmaan, valitse **Haluan osallistua Trimble-ratkaisunparannusohjelmaan** -valintaruutu ja napauta sitten **OK**.
 - Jos päätät olla osallistumatta, jätä **Haluan osallistua Trimble-ratkaisunparannusohjelmaan** -valintaruutu valitsematta ja napauta sitten **OK**.

Ohjelmaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit päättää liittyä Solution Improvement Program -ohjelmaan tai lopettaa osallistumisesi milloin tahansa. Tee näin näpäyttämällä Trimble Access -sovelluksessa ☰ ja valitse **Tietoja**. Napauta **Oikeudelliset seikat** ja valitse **Solution Improvement Program**. Valitse tai tyhjennä valintaruutu, jossa lukee **Haluan osallistua Trimble Solution Improvement Program -ohjelmaan**. Katso lisätietoja kohdasta [Trimble Solution Improvement Program, page 28](#).

4. **Projektit**-näyttö tulee näkyviin. Voit nyt luoda tai avata projektin.
5. Napauta tarvittaessa 👤 **Projektit-näytön** yläreunassa kirjautuaksesi sisään Trimble ID-tunnuksillasi. Sinun on kirjaututtava sisään:
- Voit ladata Trimble Access-tilauslisenssiä, kun käytät Trimble Access-tilaustasi ensimmäisen kerran.
 - Jos sinulla on pysyvä käyttöoikeus ja haluat pystyä synkronoimaan Trimble Access:n tiedot pilven kanssa.

Myöhempiä käyttöä varten sinun on kirjaututtava sisään vain, jos olet aiemmin kirjautunut ulos. Lisätietoja on kohdassa [Sisään- ja uloskirjautuminen](#), page 30.

TIP – Trimble Access tarjoaa vaihtoehtoja, joiden avulla voit hallita tilaustasi. Jos esimerkiksi käytät aina samaa maastotietokonetta, voit pitää tilauksesi lukittuna maastotietokoneeseen. Vaihtoehtoisesti voit vapauttaa tilauksen, jos et yleensä aina käytä samaa maastotietokonetta ja haluat pystyä kirjautumaan sisään toisella maastotietokoneella. Lisätietoja on kohdassa [Tilauksen vapautusvaihtoehdot](#), page 32 kohdassa [Sisään- ja uloskirjautuminen](#), page 30.

Toimisto-ohjelmiston päivittäminen

Sinun tarvitsee mahdollisesti päivittää toimisto-ohjelmistosi jotta voit tuoda Trimble Access -versio 2024.00 töitäsi.

Kaikkia vaadittavia Trimble Business Center -päivityksiä käsitellään käyttäen Trimble Business Center -ohjelmiston mukana tullutta **Tarkista päivitykset** -apuohjelmaa.

TIP – Jos käytössäsi on jokin muu toimisto-ohjelmisto, kuten Trimble Link™, joka muuntaa työtiedostoja muiksi tiedostomuodoiksi, asenna Trimble Installation Manager tietokoneelle, jossa on Trimble Link asennettuna ja aja sen jälkeen Trimble Installation Manager asentaaksesi toimisto-ohjelmiston päivitykset.

Ohjelmistolisenssit ja -tilaukset

Voit ostaa Trimble Access -versioon pysyvän käyttöoikeuden, joka on lisensoitu maastotietokoneelle tai käyttämällä tilauslisenssiä, joka on yksittäisen käyttäjän käytettävissä. Mittaus -sovelluksen sekä jokaisen Trimble Access -sovelluksen käyttö edellyttää lisenssiä.

Voit tarkastella maastotietokoneeseen asennettuja käyttöoikeuksia ja kirjautuneelle käyttäjälle määritettyjä tilauskäyttöoikeuksia milloin tahansa Trimble Access-ohjelmiston **Tietoja-näytössä**. Lisätietoja on kohdassa [Nykyisten käyttöoikeustietojen tarkasteleminen, page 21](#).

TIP – Jos sinulla ei ole voimassa olevaa käyttöoikeutta tai tilausta, voit silti kokeilla ohjelmistoa. Voit käyttää Trimble Installation Manager -palvelua luomaan väliaikaisen kokeilulisenssin Trimble Access:lle, jonka jälkeen voit asentaa Trimble Access 2024.00 -ohjelmiston mille tahansa Windows 10 -tietokoneelle tai tuetulle Trimble -maastotietokoneelle, jossa on Android-käyttöjärjestelmä. Lisätietoja on kohdassa [Väliaikaisen käyttöoikeuden asentaminen, page 23](#).

Pysyvät Trimble Access-ohjelmistolisenssit

Asentaaksesi Trimble Access 2024.00 -ohjelman tuetulle maastotietokoneelle, jolla on pysyvä käyttöoikeus, maastotietokoneella tulee olla **Trimble Access Software Maintenance Agreement**, joka on voimassa ainakin **1 Toukokuu 2024** asti. Jos haluat jatkaa Trimble Access Software Maintenance Agreement, ota yhteyttä Trimble-jälleenmyyjääsi.

Voimassa oleva **Trimble Access Software Maintenance Agreement** sallii käyttäjän, jolla on pysyvä lisenssi, asentaa ohjelmiston uusia versioita. Se tarjoaa myös pääsyn ominaisuuksiin, jotka käyttävät verkkopalveluja, kun internet-yhteys on muodostettu. Näitä ovat muun muassa:

- Tietojen synkronointi pilvessä
- Trimble Maps
- IBSS

TIP – Jos vaihdat vanhan maastotietokoneen uudempaan versioon, voit vapauttaa Trimble Access -ohjelmistolisenssisi vanhalta maastotietokoneeltasi, jolla on voimassa oleva Software Maintenance Agreement. Avaa Trimble Installation Manager, valitse tuotepalkista Trimble Access ja valitse sitten **Luovu käyttöoikeuksista** -välilehti ja napauta **Luovuta**. Kun jakelija on määrittänyt lisenssisi uudelleen uudelle maastotietokoneellesi, voit asentaa Trimble Access -ohjelman käyttäen Trimble Installation Manager -sovellusta.

Trimble Access -tilaukset

Jos käytät Trimble Access -tilausta pysyvän käyttöoikeuden sijasta, voit asentaa Trimble Access 2024.00 -version mille tahansa tuetulle maastotietokoneelle. Voimassa oleva tilaus tarjoaa pääsyn ominaisuuksiin, jotka käyttävät verkkopalveluja, kun internet-yhteys on muodostettu.

Ohjelmistotilauksen käyttö:

1. Organisaatiosi käyttöoikeuksien ylläpitäjän tulee antaa sinulle tilaus [Trimble License Manager webapp](#) -palvelua käyttäen. Katso [Trimble License Manager Help](#), josta saat lisätietoja.
2. Kun käynnistät Trimble Access-ohjelmiston ensimmäisen kerran, sinun tulee kirjautua sisään Trimble ID Trimble Access-tunnuksillasi ladataksesi -tilauslisenssi maastotietokoneelle. Muuten sinua pyydetään kirjautumaan sisään vain, jos olet aikaisemmin kirjautunut ulos.

Tilaukset ovat lukittuna kyseiselle maastotietokoneelle, kunnes kirjaudut ulos. Kun olet kirjautunut ulos, voit käyttää Trimble Access -sovellusta eri maastotietokoneella ja kirjautua sisään lukitaksesi tilauksen kyseiselle maastotietokoneelle ja käyttääksesi ohjelmistoa.

TIP – Trimble Access tarjoaa vaihtoehtoja, joiden avulla voit hallita tilaustasi. Jos esimerkiksi käytät aina samaa maastotietokonetta, voit pitää tilauksesi lukittuna maastotietokoneeseen. Vaihtoehtoisesti voit vapauttaa tilauksen, jos et yleensä aina käytä samaa maastotietokonetta ja haluat pystyä kirjautumaan sisään toisella maastotietokoneella. Lisätietoja on kohdassa [Tilauksen vapautusvaihtoehdot](#), page 32 kohdassa [Sisään- ja uloskirjautuminen](#), page 30.

Muut tilauslisenssit

Joidenkin Trimble Access-ohjelmiston ominaisuuksien käyttäminen edellyttää lisätilauslisenssejä riippumatta siitä, käytätkö Trimble Access-tilausta vai pysyvää käyttöoikeutta.

NOTE – Lisätilauskäyttöoikeuksia ei näytetä Trimble Installation Managerissa, koska ne ovat käyttäjäpohjaisia tilauksia eivätkä vaadi komponenttien asentamista Trimble Installation Manageria käyttäen.

Trimble Catalyst-tilauslisenssit

Jotta voit käyttää Trimble DA2 -vastaanotinta, kirjautuneella käyttäjällä on oltava Trimble Access -tilaus ja **Catalyst Survey** -tilaus. Muita Catalyst-tilaustyyppisiä ei voi käyttää Trimble Access:n kanssa

Jos haluat määrittää **Catalyst Survey**-tilauksia organisaatiosi käyttäjille, kirjaudu [Trimble License Manager](#)-verkkosovellukseen käyttöoikeuksien järjestelmänvalvojana. Lisätietoja on kohdassa [Trimble License Manager Help](#).

Kun aloitat mittauksen ensimmäisen kerran DA2-vastaanottimen avulla, sinun on kirjaututtava sisään ladataksesi **Catalyst Survey**-tilauslisenssin. Seuraavissa mittauksissa sinua pyydetään kirjautumaan sisään vain, jos olet aiemmin kirjautunut ulos.

Trimble Connect Business-tilauslisenssit

Trimble Access -Maastodatan synkronointi pilven kanssa edellyttää, että kirjautuneella käyttäjällä on Trimble Connect -lisenssi. Jos käytät maastotietokonetta, johon sinulla on pysyvä käyttöoikeus, maastotietokoneella on oltava voimassa oleva Trimble Access Software Maintenance Agreement.

Synkronoidaksesi dataa Trimble suosittelee, että kaikilla käyttäjillä on **Trimble Connect Business -tilaus**, koska se sallii käyttäjien luoda enemmän projekteja ja synkronoida dataa useamman projektin kanssa kuin **Trimble Connect Personal -tilaus**. Trimble Access -käyttäjät voivat hankkia Trimble Connect Business -tilauksen ilmaiseksi seuraavilla tavoilla:

- Trimble Connect Business -tilaukset sisältyvät automaattisesti Trimble Access -tilauksiin. Näiden käyttäjiltä ei edellytetä muita toimia.
- Käyttäjille, joilla on pysyvä Trimble Access -käyttöoikeus, Trimble Connect Business -tilaus on saatavilla jokaisen voimassa olevan Software Maintenance Agreementn mukana. Organisaatiosi käyttöoikeusvastaavan on kuitenkin annettava Trimble Connect Business -lisenssi tietyille käyttäjälle [Trimble License Manager](#) -verkkosovelluksen kautta. Kunnes Trimble Connect Business -tilaus määrätään käyttäjälle, kyseisellä käyttäjällä on Trimble Connect Personal -tilaus ja hän voi luoda tai synkronoida dataa vain rajoitettuun määrään projekteja.
Antaaksesi Trimble Connect Business -tilauslisenssejä organisaatiosi käyttäjille kirjaudu sisään [Trimble License Manager](#) -verkkosovellukseen käyttöoikeusvastaavana. Katso [Trimble License Manager Help](#), josta saat lisätietoja.

Saadaksesi lisätietoa eri Trimble Connect -lisenssityypeistä katso [Understanding Connect Licensing](#) osiossa Trimble Connect Knowledge Center.

Nykyisten käyttöoikeustietojen tarkasteleminen

Jos haluat tarkastella maastokoneeseen asennettujen Trimble Access-sovellusten käyttöoikeustietoja, napauta ☰ ja valitse **Tietoja**.

Tietoja-näytössä näkyvät ohjelmiston käyttöoikeudet, jotka ovat rekisterinpitäjän tai kirjautuneen Trimble Access-käyttäjän käytössä.

TIP – Jos **Tietoja**-näytössä ei näy odottamiasi tai tarvitsemiasi käyttöoikeuksia, ota yhteyttä organisaatiosi käyttöoikeuksien järjestelmänvalvojaan. Tämä henkilö on organisaatiosi henkilö, joka käyttää [Trimble License Manager](#)-verkkosovellusta organisaation käyttäjien käyttöoikeuksien hallintaan. Lisätietoja on kohdassa [Trimble License Manager Help](#).

Käyttäjälisenssit

Tietoja-näytössä näkyviä käyttöoikeustyyppjejä ovat esimerkiksi seuraavat:

- Trimble Access-tilauslisenssit
- Maastotietokoneelle ladatut liittyvät tilauslisenssit (esimerkiksi Trimble Catalyst Survey -tilaukset)

- Nykyiselle käyttäjälle määritetyt liittyvät tilauslisenssit (esimerkiksi Trimble Connect -tilaukset)
Trimble Connect Business-tilauksen avulla voit luoda enemmän projekteja ja synkronoida tietoja useamman projektin kuin Trimble Connect Personal-tilauksen kanssa. Jos käytät Trimble Access-sovelluksen pysyvää käyttöoikeutta, maastotietokoneella on oltava voimassa oleva Trimble Access Software Maintenance Agreement, jotta voit synkronoida Trimble Access-tietoja pilvipalvelun kanssa.

NOTE – Trimble Access- ja Trimble Catalyst Survey -tilaukset ovat oletusarvoisesti lukittuina maastotietokoneelle, kunnes kirjautut ulos. Sinun täytyy kirjautua ulos nykyisestä maastotietokoneesta, ennen kuin voit käyttää tilauksiasi toisella maastotietokoneella. Jos et aina käytä samaa maastotietokonetta, voit määrittää ohjelmiston vapauttamaan tilauskäyttöoikeudet automaattisesti, kun poistut ohjelmistosta, tai kehottaa sinua kirjautumaan ulos ja vapauttamaan tilauksesi lopetettaessa. Voit tehdä tämän valitsemalla sopivan vaihtoehdon **Tietoja-näytön Kun poistut ohjelmistosta** -kentästä.

Maastotietokoneen lisenssit

Tietoja-näytössä näkyviä käyttöoikeustyyppjejä ovat esimerkiksi seuraavat:

- Maastotietokoneen lisenssit:
 - Pysyvä Trimble Access-käyttöoikeus
 - Trimble Access:n esittely-/kokeilulisenssit

Ohjelmiston ylläpidon päättymispäivä -kenttä koskee vain **pysyviä käyttöoikeuksia** ja näyttää Software Maintenance Agreement -takuun päättymispäivän.

Jos käytät Trimble Access:n pysyvää käyttöoikeutta, maastotietokoneella on oltava voimassa oleva Trimble Access Software Maintenance Agreement, jotta voit synkronoida Trimble Access-tietoja pilvipalvelun kanssa tai päivittää Trimble Access-ohjelmiston.

NOTE – Jos sinä tai organisaatiosi Käyttöoikeuksien järjestelmänvalvoja olet äskettäin uusinnut tai laajentanut maastotietokoneesi Software Maintenance Agreementin, sinun on suoritettava Trimble Installation Manager-ohjelmisto maastotietokoneella, jotta voit ladata ja asentaa uuden ohjelmiston ylläpitotiedoston. Kun tämä on asennettu, **Ohjelmiston ylläpidon vanhenemiskentässä** näkyy uusi viimeinen voimassaolopäivä.

GNSS-vastaanottimen tilausvaihtoehdot

Tietoja tilauksen tarjoamista GNSS-vastaanottimen vaihtoehdoista **ei** näytetä **Tietoja**-näytössä, koska kyseinen tilaus koskee yksittäistä vastaanotinta eikä sitä ole lukittu käyttäjälle tai maastotietokoneelle.

Jos käytät vastaanotinta, jossa on Trimble GNSS-tilauksen tarjoamia vaihtoehtoja (kuten R750- tai R780 -vastaanotin), napauta ☰ ja valitse **Koje / Vastaanottimen asetukset** nähdäksesi tilauksen tiedot.

Väliaikaisen käyttöoikeuden asentaminen

Jos sinulla ei ole tarvittavia lisenssejä, voit mahdollisesti kokeilla ohjelmistoa rajoitetun ajan.

Vaihtoehdot ovat seuraavat:


- Luo **48 tunnin lisenssi** Trimble Access:lle, jos et pysty kirjautumaan sisään ja käyttämään tilaustasi tai jos olet ostanut pysyvän lisenssin, mutta sitä ei ole vielä määritetty maastotietokoneellesi.
- Luo **30 päivän kokeilulisenssi** Trimble Access:lle, jos maastotietokoneella ei ole voimassa olevaa pysyvää käyttöoikeutta. Tämän tyyppinen väliaikainen lisenssi on saatavilla tuetuille Windows- ja Android-maastotietokoneille.
- Luo **30 päivän kokeilulisenssi** tietyille Trimble Access-sovelluksille, jos ohjaimella on voimassa oleva pysyvä käyttöoikeus, mutta ei käyttöoikeutta tietyille sovellukselle, jota haluat kokeilla. Tämäntyyppinen väliaikainen käyttöoikeus on käytettävissä vain tuetuilla Windows-maastotietokoneilla.

48 tunnin käyttöoikeus, kun sisäänkirjautuminen ei onnistu

48 tunnin käyttöoikeuden avulla voit jatkaa työskentelyä, kun:

- Tilauskäyttöoikeutesi on lukittu toiselle maastotietokoneelle tai kun et ole lukinnut tilaustasi nykyiselle maastotietokoneellesi ja olet nyt työmaalla ilman Internet-yhteyttä.
- pysyvää käyttöoikeuttasi ei ole vielä määritetty maastotietokoneellesi, ja sinun on aloitettava työt työmaalla.

48 tunnin lisenssin asentaminen:

1. Jos Trimble Access:ta ei vielä ole asennettu maastotietokoneelle, käytä Trimble Installation Manageria asentaaksesi Trimble Access:n ja valitse Trimble Access-sovellukset, jotka haluat asentaa.
2. Käynnistä Trimble Access ensimmäistä kertaa.
3. Avaa **Projektit**-näyttö ja sen yläosassa napauta  avataksesi **Sisäänkirjautumisruudun** ja napauta sitten **Apua, en pääse kirjautumaan sisään! Sisäänkirjautumisruudun** oikeassa alanurkassa aktivoiaksesi 48 tunnin lisenssin.

Kaikki asennetut Trimble Access-sovellukset toimivat täysin toiminoin 48 tunnin ajan. Jos haluat jatkaa työskentelyä tämän ajanjakson jälkeen, sinun on kirjauduttava sisään tavallisella Trimble Access -tilauksellasi tai suoritettava Trimble Installation Manager ja asennettava pysyvä käyttöoikeus 48 tunnin käyttöoikeusjakson aikana. Voit tarkistaa jäljellä olevien tuntien määrän Trimble Access:n **Tietoja-näytössä**.

30 päivän kokeilulisenssi

Jos maastotietokoneellasi **ei ole** voimassa olevaa pysyvää käyttöoikeutta, voit luoda väliaikaisen kokeilulisenssin Trimble Access:lle.

TIP – Demonstrointilisenssejä voidaan käyttää myös pöytätietokoneessa koulutus- ja testaustarkoituksiin.

Kokeilulisenssien avulla voit käyttää Trimble Access Mittaus -sovellusta sekä muita Trimble Access -sovelluksia, kuten: Tie, Putkistot, Tunnelit, Kaivokset ja Power Line.

NOTE – Kokeilulisenssin tarkoituksena on kokeilla ohjelmistoa arviointia varten. Varsinainen työkäyttö edellyttää täyden Trimble Access-lisenssin ostamista.

Kokeilulisenssin käyttäjät voivat lisätä enintään 30 pistettä työtä kohti, tosin muualla luotujen suurempien töiden avaaminen ja tarkastelu on mahdollista. Kokeilulisenssi mahdollistaa yhteyden GNSS-vastaanottiin ja takymetreihin ensimmäisen 30 päivän ajan. 30 päivän jälkeen voit emuloida takymetrimittauksia käyttäen manuaalista kojetta (Windowsilla ja Androidilla) ja emuloida GNSS-mittausta (vain Windowsilla).

Kokeilulisenssin luominen

1. Avaa Trimble Installation Manager ja varmista, että Trimble Access se on valittuna tuoterivillä. Näyttöön tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että maastotietokoneella ei ole Trimble Access-lisenssiä.

TIP – Jos laite on lisensoitu muille tuotteille, sinun on ehkä tuotepalkissa valittava **Näytä kaikki**, jotta näet tämän viestin.

2. Valitse **Luo kokeilulisenssejä** -välilehti, jos se ei ole jo valittuna.
3. Napauta **Kirjaudu sisään** ja kirjaudu sitten sisään Trimble ID -tunnuksillasi. Kun olet kirjautunut sisään, Trimble Access-käyttöoikeus luodaan automaattisesti.
4. Valitse **Asenna päivitykset** -välilehti ja asenna ohjelmisto.

Kokeilulisenssin muuntaminen täydeksi lisenssiksi

Kun olet ostanut pysyvän lisenssin tai tilauksen, käynnistä Trimble Installation Manager uudelleen poistaaksesi kokeiluohjelmiston asennuksen ja asentaaksesi täyden ohjelmistoversion:

1. Avaa Trimble Installation Manager ja valitse **Asenna päivitykset** -välilehti.
2. Jos olet ostanut tilauksen, valitse **Muunna Trimble Access-kokeilulisenssi tilaukseksi** -valintaruutu.
3. Klikkaa **Asenna**.
4. Trimble Installation Manager tarjoutuu poistamaan ohjelmiston asennuksen ennen ostetun version asentamista. Klikkaa **Hyväksy**.

NOTE – Jos päätät olla poistamatta ohjelmiston asennusta, sovellukset pysyvät asennettuina laitteeseen, mutta niitä ei voi käyttää.

Kokeiluohjelmiston komponentit poistetaan.

5. Käynnistä Trimble Installation Manager uudelleen.
6. Avaa Trimble Installation Manager ja valitse **Asenna päivitykset** -välilehti.

7. Valitse asennettavat komponentit.
8. Klikkaa **Asenna**.

Trimble Access-sovellusten kokeiluversiot (vain Windows)

Jos maastotietokoneella on voimassa oleva Trimble Access(Mittaus) -käyttöoikeus, voit käyttää **Kokeile ohjelmistoa** -välilehteä luodaksesi väliaikaisen käyttöoikeuden tuettuihin sovelluksiin tai ohjelmiston kokeiluversioihin, jotka voidaan asentaa liitettyyn laitteeseen.

Tukisovellukset ovat sovelluksia, jotka saattavat asentua pöytätietokoneeseen tukemaan laitteeseen asennettua ohjelmistoa.

Ohjelmiston kokeiluversiossa on ylimääräisiä Trimble Access-sovelluksia, joita voit kokeilla 30 päivän ajan. Ohjelmiston kokeiluversioiden käyttöoikeudet vanhenevat yleensä 30 päivän kuluttua.

NOTE - Tiettyjen Trimble Access-sovellusten kokeiluversiot ovat täysin toimivia ja ne voidaan asentaa vain kerran laitetta kohden. Ohjelmiston kokeilujakson pituus on esitetty kohdassa Trimble Installation Manager Windowsille.

Kokeiluversion tai tukiohjelmiston asentaminen

1. Käynnistä Trimble Installation Manager Windowsille.
2. Varmista, että Trimble Access se on valittuna tuoterivillä.
3. Valitse **Kokeile ohjelmistoa** -välilehti.
4. Valitse haluamasi valintaruudut ja napauta sitten **Luo käyttöoikeus**.
5. Napauta **Kirjaudu sisään** ja kirjaudu sitten sisään Trimble ID -tunnuksillasi.
Kun olet kirjautunut sisään, Trimble Installation Manager-ikkuna siirtyy **Asenna päivitykset** -välilehteen ja näyttää asennettavissa olevat ohjelmistot, mukaan lukien juuri valitsemasi ohjelmiston.
6. Napauta **Asenna**.

Olemassa olevien töiden käyttäminen uusimmalla Trimble Access-versiolla

Voit avata .jxl-tiedostoja (JOB), jotka on luotu käyttämällä viimeaikaista edellistä Trimble Access-versiolla ohjelmiston uusimman version kanssa. Trimble Access muuntaa työn automaattisesti ohjelmiston nykyiseen versioon.

NOTE - Uusimpaan Trimble Access-versioon päivitettyjä töitä ei voi käyttää ohjelmiston aiempien versioiden kanssa. Trimble suosittelee säilyttämään varmuuskopion työn edellisestä versiosta, jos jotkin organisaatiosi maastotietokoneet käyttävät edellistä Trimble Access-versiota.

Jos haluat käyttää Windows-pohjaisella maastotietokoneella Trimble Access -versiosta 2016.xx tai sitä vanhemmista versioista peräisin olevia töitä, tai töitä jotka ovat peräisin Trimble Access -versiosta 2018.xx tai sitä vanhemmista versioista Android-pohjaisella maastotietokoneella, sinun on ensin muunnettava työt niin,

että ne ovat yhteensopivia uusimman Trimble Access. Tämän voi tehdä monella eri tapaa, joista on lisätietoja tukitiedotteessa **Trimble Access: Converting jobs to a newer version**, joka on ladattavissa Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [Tukitiedotteet-sivulta](#).

Käytä .job-tiedostoja mieluummin kuin .jxl- tiedostoja

.jxl-tiedostojen (JXL- tai JobXML) avaaminen on mahdollista Trimble Access:ssa, mutta Trimble suosittelee vastaavan .job-tiedoston käyttöä .jxl-tiedoston sijaan, jos sellainen on käytettävissä.

JXL-tiedostoja luodaan viemällä työtiedostot JXL-tiedostoina Trimble Access:sta tai viemällä JOB-teidosto Trimble Business Center:hen. JXL-tiedosto on .job-tiedoston XML-esitys.

Vaikka Trimble Access voi luoda uuden .job-tiedoston .jxl-tiedostosta, se ei voi luoda alkuperäistä työtä uudelleen. Kun Trimble Access luo työn JXL-tiedostosta, se lukee vain XML-tiedoston <Vähennykset>-osan. Tiedoston <Vähennykset>-osa sisältää vain pistetietueita, mikä tarkoittaa, että .jxl-tiedostosta luotu .job-tiedosto sisältää vain näppäiltyjä pisteitä. Jos sinulla on alkuperäinen .job-tiedosto ja päivität sen uusimpaan Trimble Access-versioon, raakatiedot säilytetään — näet tällöin minkä tahansa ominaisuuden koodatun viivatyön, ja voit muokata tietoja kuten alkuperäisessä työssä, eli voit esimerkiksi muokata antennin tai prisman korkeuksia ja lisätä kalibrointipisteen työmaan kalibrointiin.

Olemassa olevien tietojen asentaminen päivityksen aikana

Kun asennat tai päivität Trimble Access:n Windows-maastotietokoneella, voit asentaa olemassa olevat datatiedostot ennalta määritetystä kansiosijainnista. Tarvittaessa tiedostot muunnetaan nykyiseen Trimble Access-versioon, kun ne avataan Trimble Access:ssa.


Asennettuja tiedostotyyppisiä voivat olla:

- Mittaustyyli, työmallit
- Ominaisuuskoodikirjastot
- Ohjaustiedostot, DXF-tiedostot, linjaukset
- Mukautetut raportit/tyylitaulukot

| Jos olet... | Voit käyttää mukautettuja tietokansioita, kun... |
|--|---|
| Trimblejakelija | <ul style="list-style-type: none"> • Määrität uusien maastotietokoneiden ryhmän asiakkaalle • Määrität maastotietokoneita näytetiedoilla esittelyä varten |
| Käyttäjä organisaatiossa, jossa on useita maastotietokoneita | <ul style="list-style-type: none"> • Määrität uusien maastotietokoneiden ryhmän organisaation käyttämällä "vakiotiedoilla" • Määrität olemassa olevia maastotietokoneita tietyn projektin tiedoilla |

NOTE – Jos olet muokannut ennalta määritettyjä Trimble-tiedostoja ja tallentanut ne alkuperäisellä nimellä, kyseiset tiedostot korvataan ennalta määritettyjen tiedostojen uusilla versioilla, kun päivität ohjelmiston, ja kaikki mukautetut muutokset menetetään. Tässä tapauksessa sinun on kopioitava muokatut tiedostot manuaalisesti paikallisesta kansioista ja kopioitava ne sopivaan Trimble Data-alikansioon ohjelmistopäivityksen jälkeen. Tämän välttämiseksi varmista, että **tallennat sen eri nimellä**, jos muokkaat ennalta määritettyä muotoa.

Mukautettujen datakansioiden määrittäminen

1. Avaa Trimble Installation Manager Windowsille ja napauta . **Asetukset**-valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse **Lähteen sijainti** -kentässä tietokoneen hakemisto, jossa mukautetut kansiot sijaitsevat. Oletussijainti on **C:\Trimble AccessAsenna latauskansiot**.
3. Valitse **Korvaa olemassa olevat tiedostot** -valintaruutu, jos haluat korvata laitteella olevat samannimiset tiedostot mukautetun kansion tiedostoilla.
4. Napauta **Luo kansio**. Kirjoita uuden mukautetun tietokansion nimi, esimerkiksi sen asiakkaan tai projektin nimi, jossa tiedostoja käytetään. Napsauta **OK**.
5. Näyttöön tulee File Explorer-ikkuna, jossa näkyy uusi mukautettu tietokansio, jonka loit **Lähteen sijainti** -hakemistoon. **Projektit**-kansio ja **Järjestelmätiedostot**-kansio luodaan automaattisesti uuteen kansioon.
6. Sijoita asennettavat tiedostot laitteeseen asianmukaiseen **Projektit**- tai **Järjestelmätiedostot**-kansioon.
Lisätietoja tiettyjen tiedostotyyppien sijoittamisesta on kohdassa [Datakansiot ja -tiedostot, page 118](#).
7. Avaa Trimble Installation Manager Windowsille ja palaa **Asetukset**-valintaikkunaan. Napsauta **OK**. Trimble Installation Manager Windowsille-ikkuna päivittyy automaattisesti ja luomasi kansio näkyy **Asenna päivitykset** -välilehden **Mukautetut tietokansiot ladattavaksi** -kohdan alle.

Tiedostojen asentaminen mukautetuista tietokansioista

Jos haluat asentaa mukautettuja datatiedostoja laitteeseen, avaa Trimble Installation Manager Windowsille, vieritä alas kohtaan **Ladattavissa olevat mukautetut tietokansiot Asenna päivitykset** -välilehdessä ja valitse kansiot, jotka sisältävät asennettavia tiedostoja. Napauta **Asenna**.

Lisätietoja on kohdassa [Trimble Access:n asentaminen, page 15](#).

Trimble Installation Managerin asentaminen

Jos haluat asentaa tai päivittää Trimble Access-ohjelmiston maastotietokoneellesi, sinun on käytettävä Trimble Installation Manager-palvelua:

- Jos maastotietokone on Windows-laite, asenna tai päivitä Trimble Access käyttäen Trimble Installation Manager Windowsille-sovellusta.
- Jos maastotietokone on Android-laite, asenna tai päivitä Trimble Access käyttäen Trimble Installation Manager Androidille-sovellusta.

Trimble Installation Manager Windowsille:n asentaminen

1. Siirry [Ohjelmistot ja apuohjelmat](#) -sivulle Trimble Access -ohjelmiston tukiportaali ja lataa Trimble Installation Manager Windowsille klikkaamalla linkkiä.
2. Asenna asennustiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.

Katso [Trimble Installation Manager Windowsille Tuki](#) saadaksesi lisätietoja.

Trimble Installation Manager Androidille:n asentaminen

Trimble Installation Manager Androidille on **yleensä esiasennettu** Trimble-maastotietokoneisiin, joissa on Android-käyttöjärjestelmä. Jos sitä ei ole vielä asennettu, asenna se noudattamalla alla olevia ohjeita.

1. Siirry [Ohjelmistot ja apuohjelmat](#) -sivulle Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliissa ja lataa Trimble Installation Manager Androidille klikkaamalla linkkiä.
2. Napauta linkkiä ladataksesi Trimble Installation Manager Androidille-ohjelmiston.
3. Etsi ladattu tiedosto laitteeltasi ja käynnistä se napauttamalla sitä.
4. Jos ponnahdusviesti ilmaisee, että laite on asetettu estämään tuntemattomista lähteistä hankittujen sovellusten asennus:
 - a. Napauta ponnahdusviestissä **Asetukset**.
 - b. Etsi **Asetukset-näytön** kohta **Tuntemattomat lähteet** -kohde ja aseta se päälle salliaksesi sovellusten asentamisen muista lähteistä kuin Play Storesta.
 - c. Napsauta **OK**.

NOTE – Trimble Installation Manager toimii lisenssinhallintapalveluna kaikille ohjelmistoille, jotka on asennettu Trimble Installation Manageria käyttäen. Jos poistat Trimble Installation Managerin asennuksen, asennettu ohjelmisto ei käynnisty.

Katso [Trimble Installation Manager Androidille Tuki](#) saadaksesi lisätietoja.

Trimble Solution Improvement Program

Trimble tietää, että parhaat tuotteet ovat niitä, joista asiakkaamme saavat kaiken irti. Tuotteidemme suunnitteluvaiheessa keräämme suoraa asiakaspalautetta vieraillemalla asiakkaiden luona, keräämällä tietoja jakelukumppaneiltamme, analysoimalla teknisen tuen raportteja sekä suorittamalla kyselyitä ja muun tyyppisiä kenttätutkimuksia.

Suuri määrä ihmisiä ympäri maailmaa käyttää kuitenkin Trimble-tuotteita, joten meidän on mahdotonta ottaa yhteyttä useimpiin asiakkaisiimme henkilökohtaisesti saadaksemme palautetta. Trimble Solution Improvement Program -ohjelma luotiin antamaan kaikille Trimble-asiakkaille mahdollisuus osallistua Trimble-tuotteiden ja -palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Trimble Solution Improvement Program -ohjelma kerää tietoja siitä, miten käytät Trimble-ohjelmia sekä joistakin ongelmista, joita saatat kohdata. Trimble käyttää tätä tietoa parantamaan useimmiten käyttämiäsi tuotteita ja ominaisuuksia, auttamaan ratkaisemaan ongelmia ja vastaamaan tarpeisiisi paremmin. Ohjelmaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Miten Trimble Solution Improvement Program -ohjelma toimii?

Jos osallistut ohjelmaan, Trimble Access-lokitiedosto lähetetään Trimble-palvelimelle aina, kun Trimble Access käynnistyy.

Kun saamme lokitiedoston, jäsenämme sen käyttötietoja varten luodaksemme tilastoja siitä, mihin laitteitamme käytetään, mitkä ohjelmistotoiminnot ovat suosittuja milläkin maantieteellisellä alueella ja kuinka usein voimme nähdä ongelmia, jotka voidaan korjata tuotteissamme. Voit luonnollisesti poistaa tämän ohjelmiston halutessasi milloin tahansa.

Vaikuttaako tämä ohjelma suorituskykyyn maastossa?

Ei. Ohjelmisto ei vaikuta suorituskykyyn ja tuottavuuteen maastossa. Näet aina, kun tietoja siirretään Trimble-palvelimelle joka kerta, kun Trimble Access käynnistyy.

Kerääkö ratkaisunparannusohjelma tietoja kaikista maastotallentimellani olevista tuotteista?

Ei. Ohjelmisto kerää tietoja vain Trimble Access-lokitiedostosta, joka sisältää tietoja yhteyksistä laitteistoon, kuten GNSS-vastaanottiin ja takymetreihin, käytetyistä prismoista, käyttäjän syöttämistä arvoista, kuten ilmakehän tiedoista, ohjelmiston poikkeuksista ja käytetystä Trimble Access-toiminnosta.

Otetaanko minuun yhteyttä tai saanko roskapostia, jos osallistun ohjelmaan?


Nro

Jos päätän osallistua ohjelmaan, voinko lopettaa osallistumisen myöhemmin?

Voit osallistua ohjelmaan ja lopettaa osallistumisesi milloin tahansa. Voit tehdä tämän avaamalla Trimble Access:n, napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Tietoja**. Napauta **Oikeudelliset seikat** ja valitse **Solution Improvement Program**. Valitse tai tyhjennä valintaruutu, jossa lukee **Haluan osallistua Solution Improvement Program -ohjelmaan**.

Ymmärrämme, että jotkut asiakkaat saattavat tuntea olonsa epämukavaksi salliessaan Trimble Solution Improvement Program -ohjelman keräämien tietojen lähettämisen ilman, että heillä on mahdollisuutta tarkistaa niitä kokonaan, vaikka tiedot eivät sisällä yhteystietoja ja niihin sovelletaan tietosuojalausuntoa. Jos et halua jakaa näitä tietoja, älä osallistu ohjelmaan.

Sisään- ja uloskirjautuminen


Kirjaudu sisään napauttamalla  -kuvaketta.

Sisään- ja uloskirjautuminen edellyttää [internet-yhteyttä](#).

Sinun on kirjaututtava sisään **Trimble ID** -tunnuksillasi voidaksesi:

- Lataa Trimble Access -tilauslisenssi, kun käytät Trimble Access-tilaustasi ensimmäisen kerran. Muuten sinua pyydetään kirjautumaan sisään vain, jos olet aikaisemmin kirjautunut ulos.
- Lataa Trimble Catalyst Survey -tilauslisenssi, kun käytät Trimble Catalyst Survey -tilaustasi ensimmäisen kerran. Myöhempien mittausten yhteydessä sinua pyydetään kirjautumaan sisään vain, jos olet aikaisemmin kirjautunut ulos.
- Synkronoi Trimble Access -dataa pilven kanssa käyttäen Trimble Connect -tilaustasi.

NOTE – Jos käytät maastotietokonetta, johon sinulla on pysyvä käyttöoikeus, maastotietokoneella on oltava voimassa oleva Trimble Access Software Maintenance Agreement ja sinulla on oltava sinulle määritetty Trimble Connect Business-tilaus.

TIP – Saat selville sinulle tai maastotietokoneelle osoitetut lisenssit napauttamalla  ja valitsemalla **Tietoja**. Lisätietoja on osiossa [Trimble Access:n asentaminen, page 15](#).

Sisäänkirjautuminen

1. Avaa **Kirjaudu sisään Trimble ID -tunnuksilla** -ruutu napauttamalla **Projektit-** tai **Työt-**ruudun harmaata **Kirjaudu sisään**  -kuvaketta.

TIP – Jos maastotietokoneessa on vain Trimble Access -tilaussovelluksia tallennettuina eikä mitään lisenssejä, **Kirjaudu sisään Trimble ID -tunnuksilla** -ruutu avautuu kun ensimmäisen kerran käynnistät ohjelmiston. Se ei ilmesty uudelleen ohjelman käynnistyksen yhteydessä paitsi silloin, jos olet aiemmin kirjautunut ulos.



2. Jos olet ainoa henkilö, joka käyttää Trimble Access -sovellusta maastotietokoneella ja käytät pilviprojekteja- tai töitä säännöllisesti, valitse **Muista minut** -valintaruutu, jolloin olet valmiina kirjautuneena sisään, kun käynnistät Trimble Access -ohjelmiston.

TIP – Jos kirjaudut sisään käyttäaksesi Trimble Access -tilaustasi, tilaus on lukittuna maastotietokoneeseen siihen asti, että kirjaudut ulos. Tässä tapauksessa **Muista minut** -valintaruudulla ei ole vaikutusta.

3. Napauta **Kirjaudu sisään Trimble ID -tunnuksilla**. Selaimesi avautuu **Trimble Identity** -sivu.

NOTE – Jos sinulla ei ole Trimble ID -tunnuksia, napauta **Luo tili** hankkiaksesi tunnuksesi. Voit vaihtoehtoisesti napauttaa **Kirjaudu sisään Google-tunnuksilla** kirjautuaksesi sisään olemassa olevan Google-tilin kautta, tai klikkaa **Kirjaudu sisään Apple-tunnuksilla** kirjautuaksesi sisään olemassa olevan Apple-tilin kautta.

Sisäänkirjautuminen olemassa olevilla Trimble ID -tunnuksilla:



- a. Syötä käyttäjänimesi.
Käyttäjänimesi on sähköpostiosoite, jota käytit Trimble ID -tunnusten luomiseen.
 - b. Näpäytä **Seur**.
 - c. Syötä salasanasi.
Näpäytä  nähdäksesi **Salasana**-kenttään syöttämäsi merkit.
Jos olet unohtanut salasanasi, näpäytä **Unohditko salasanasi?**
 - d. Jos Trimble Identity -tililläsi on **Monimenetelmäinen todentaminen** käytössä, ohjelmisto pyytää sinua antamaan vahvistuskoodin, joka on lähetetty tekstiviestinä tai todentamissovelluksen, kuten Google Authenticator, kautta.
 - e. Todentaminen onnistui -viesti ilmestyy selaimeesi. Voit sulkea selaimen välilehden ja palata Trimble Access -ohjelmistoon.
4. Trimble Access-ohjelmisto näyttää, että olet kirjautuneena sisään. Napauta **Takaisin**-nuolta palataksesi edelliseen ruutuun.
- Ohjelmisto näyttää **Projektit**-ruudun tai **Työt**-ruudun, jos kirjauduit sisään sieltä. Otsikkopalkin keltainen **Kirjaudu sisään**  -kuvake ilmaisee, että olet kirjautuneena sisään.
- Jos käytät Trimble Access -tilaussovelluksia ja kirjauduit sisään ohjelmiston käynnistyksen yhteydessä, ohjelmisto näyttää **Tietoa**-ruudun, josta näet maastotietokoneella olevat tilauksesi. Napauta **Hyväksy** jatkaaksesi **Projektit**-ruudun.

NOTE – Noidattaakseen Kiinan datasäännöksiä, jotka koskevat kiinalaisten paikkatietojen lataamista Kiinan ulkopuolisille palvelimille, Trimble Access sallii kirjautumisen Trimble Identityllä tilausten käyttöä varten, mutta estää Trimble Connect-pilvialustan käytön, jos IP-osoitteesi on määritetty olevan Kiinassa.

Kirjautuaksesi ulos tai vapauttaaksesi tilauksesi

Trimble Access - tai Trimble Catalyst Survey -tilausten käyttöoikeudet on oletuksena lukittu maastotietokoneelle **siihen asti, että kirjaudut ulos**. Jos haluat käyttää näitä tilauskäyttöoikeuksia toisella maastotietokoneella, sinun on **kirjauduttava ulos**, jotta voit vapauttaa tilauksen nykyisellä maastotietokoneella. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, katso alla olevat [Tilauksen vapautusvaihtoehdot, page 32](#).

Kirjaudu ulos tekemällä jokin seuraavista:

- Napauta **Projektit**-ruudun otsikkopalkin **Kirjaudu sisään**  -kuvaketta ja napauta sen jälkeen **Kirjaudu ulos**.
- Napauta  ja valitse **Tietoa** ja sen jälkeen **Kirjaudu ulos**.

TIP – Jos jaat maastotietokoneita ryhmäsi eri jäsenien kesken, edellisen käyttäjän tilaus vapautetaan automaattisesti, kun eri käyttäjä kirjautuu sisään Trimble ID -tunnuksillaan. Tässä tapauksessa tilauksesi vapauttaminen ei vaadi maastotietokoneelta ulos kirjautumista.

Tilauksen vapautusvaihtoehdot

Jos haluat muuttaa tapaa, jolla Trimble Access -ohjelmisto vapauttaa Trimble Access- ja Trimble Catalyst Survey -tilauskäyttöoikeutesi kirjautuessasi ulos, napauta ☰ ja valitse **Tietoja**. Valitse jokin **Kun poistut ohjelmistosta** -kentän seuraavista vaihtoehdoista:

- Vapauta tilaukseni automaattisesti
- Kehota minua vapauttamaan tilaukseni
- Jätä tilaukseni tähän laitteeseen lukittuina

TIP – Jos käytät yleensä aina samaa maastotietokonetta, valitse **Jätä tilaukseni lukittuina tähän laitteeseen** -vaihtoehto.

Jos olet poistunut ohjelmistosta **kirjautumatta** ulos ja sinun tarvitsee vapauttaa tilauksesi, sinun tulee käynnistää ohjelmisto uudelleen ja sen jälkeen:

- Jos **Muista minut** oli aiemmin valittuna ohjelmistossa, napauta **Kirjaudu ulos Projektit-** tai **Tietoja-**ruudusta.
- Jos **Muista minut** ei ollut aiemmin valittuna ohjelmistossa, napauta ensin **Kirjaudu sisään** ja sen jälkeen **Kirjaudu ulos Projektit-** tai **Tietoja-**ruudusta.

Vapauta tilauslisenssi manuaalisesti poistumatta ohjelmistosta napauttamalla **Kirjaudu ulos Projektit-** tai **Tietoja-**ruudusta.

TIP – Jos jaat maastotietokoneita ryhmäsi eri jäsenien kesken, edellisen käyttäjän tilaus vapautetaan automaattisesti, kun eri käyttäjä kirjautuu sisään Trimble ID -tunnuksillaan. Tässä tapauksessa tilauksesi vapauttaminen ei vaadi maastotietokoneelta ulos kirjautumista.

Jos et voi kirjautua sisään käyttäaksesi tilaustasi

Silloin tällöin voi käydä niin, että et pääse käyttämään Trimble Access -tilaustasi. Tämä voi tapahtua, jos tilauksesi on vanhentunut, tai se on lukittuna toisella maastotietokoneella.

Tässä tapauksessa voit luoda 48 tunnin käyttöoikeuden, kunnes voit uusia tilauksesi tai avata tilauksesi toiselta maastotietokoneelta. Lisätietoja 48 tunnin käyttöoikeuden luomisesta on kohdassa [Väliaikaisen käyttöoikeuden asentaminen, page 23](#).

NOTE – Jos et pysty kirjautumaan sisään etkä voi luoda väliaikaista käyttöoikeutta, ohjelmisto näyttää tilausta käyttävän maastotietokoneen sarjanumeron ja varoittaa, että ohjelmisto toimii rajoitetussa tilassa. Napauta **Jatka** käyttäaksesi ohjelmistoa rajoitetussa tilassa.

Rajoitetussa tilassa voit käyttää ohjelmistoa lähettämään/lataamaan dataan pilvestä, avata ja tarkastella töitä ja siirtää dataa. Et kuitenkaan voi avata Trimble Access -sovelluksia, kuten Tie tai Putkistot, etkä voi yhdistää ohjelmisto kojeeseen tai GNSS-vastaanottiin.

Trimble Access-työtila

Tässä osiossa on vinkkejä ja ohjeita Trimble Access-työtilan navigointiin ja käyttöön.

Kartalta käsin työskentely

Kun olet avannut projektin ja työn, Trimble Access-työtila keskitetään kartan ympärille. Aloita työ valitsemalla kohde valikosta tai napauttamalla karttaa pitkään ja valitsemalla tarvittavan toiminnon. [Kartan napautus- ja pitovalikossa](#) näkyvät toiminnot riippuvat kartassa jo valittujen kohteiden määrästä ja tyypistä.

Valikkokohdan tai toimenpiteen valinta avaa kartan päälle ilmestyvän uuden ruudun tai kaavakkeen, joka ilmestyy kartan vierelle.

Valonäppäimet

Ruudun alareunan valonäppäimet näyttävät avoimeen ruutuun tai kaavakkeeseen liittyvät toimenpiteet ja kohteet.

Toisinaan vaakatilassa ja useammin pystytilassa > -kuvake ilmestyy valonäppäinriville merkiksi siitä, että valonäppäimiä on lisää. Nähdäksesi lisää valonäppäimiä napauta > tai pyyhkäise valonäppäinriviä oikealta vasemmalle (tai vasemmalta oikealle).

Valikonavigointi

Useimmissa ohjelmistonäytöissä voit tarkastella valikkoa napauttamalla ☰. Valitse valikosta:

- **Projekti**, jos haluat tarkastella **Projektit**-näyttöä.
- **Työ**, jos haluat tarkastella **Työt**-näyttöä.
- **Suosikit**, josta voit tarkastella suosikinäyttöjesi pikakuvakkeita. Tästä näytöstä voit myös palata näytöille, jotka ovat jo avoinna ohjelmistossa, joka näkyy **Palaa kohteeseen** -luettelossa. Vaakatilassa valikko avautuu aina **Suosikit**-kohdan ollessa valittuna, ja **Suosikit**-luettelo näkyy valikon vieressä. Lisätietoja on kohdassa [Suosikkiruudut ja -toiminnot, page 36](#).
Suosikit-valikkovaihtoehto on käytettävissä vain, kun työ on avoinna.
- **Työtiedot**, josta pääset **Työn tiedot** -valikkoon ja voit avata **Työn tarkastelun**, **Pistehallinnan** tai muita työtietonäyttöjä.
Työn tiedot -valikkovaihtoehto on käytettävissä vain, kun työ on avoinna.
- **Mittaus** vaihtaaksesi toiseen sovellukseen, jos asennettuna on useita Trimble Access-sovelluksia. Kun työ on auki, sovelluksen nimen alla olevista kohteista pääsee kyseisen sovelluksen valikoihin.
- **Koje**, josta pääset **Koje**- tai **Vastaanotin**-valikkoon.
- **Asetukset** asetusten ja mittaustyöliien määrittämistä varten.
- **Ohje** tarkastellaksesi asennettuja aputiedostoja.
- **Tietoja** ohjaimeen asennettujen Trimble Access-sovellusten käyttöoikeustietojen ja niihin liittyvien

tilauslisenssien tarkastelemiseksi.

- **Poistu** poistuaksesi ohjelmistosta.

TIP – Näytä kaikki kohteet pyyhkäisemällä valikossa ylöspäin. Jos haluat valita valikkovaihtoehdon maastotietokoneen näppäimistöllä, paina valikkovaihtoehdon ensimmäistä kirjainta vastaavaa näppäintä: avaa ohje esimerkiksi painamalla **O**-näppäintä tai paina **K** nähdäksesi **Koje**-valikon. Näppäimistön avulla voit navigoida missä tahansa valikossa tällä tavalla.

Vuorovaikutus ohjelmiston kanssa

Trimble Access-käyttöliittymä toimii samalla tavalla kuin jo käyttämäsi älypuhelin- ja tablettisovellukset. Käytä liikkeitä zoomataksesi ja panoroidaksesi karttaa. Voit selata valikkoa tai luetteloa pyyhkäisemällä ylöspäin. Jos tarkastelet suurta määrää tietoja, esimerkiksi **Työn tarkastelun** tai **Pisteenhallinnan** näytöissä, ohjelmisto tarjoaa perinteisempiä vierityspalkkeja, joita voit napauttaa ja vetää siirtyäksesi ylös ja alas näyttöä.

Trimble TSC7 ja T7 sisältävät **Kosketuspaneeliapuohjelman**, josta voit valita **Sormi**-, **Hanska**- tai **Stylus**-tilan. Voit käyttää mitä tilaa tahansa, mutta sateella Trimble suosittelee **Sormi**-tilaa. Lisätietoja **Kosketuspaneeliapuohjelmasta** löytyy maastotietokoneesi dokumentaatiosta.

NOTE – TSC7- ja T7-laitteilla käyttöjärjestelmä on asetettu näkymään 125 %:ssa oletusarvoisesti, joten Trimble Access on suunniteltu käytettävän 125 %:n asteikossa näillä maastotietokoneilla.

Tekstin kopioimisen ja liittämisen näpäytä ja pidä painettuna - optiot

Kun kopioi tekstiä yhdeltä kentältä toiselle Trimble Access-palvelussa, voit leikata, kopioida tai liittää tekstiä näpäyttämällä ja pitämällä painettuna **Teksti**-valikkoa:

- Valitse tekstinpätke näpäyttämällä ja pitämällä sitä painettuna tai näpäytä tekstiä ja vedä valinta kentän läpi valitaksesi lisää tekstiä. Näyttöön ilmestyy **Teksti**-valikko.
- Valitse kentän koko teksti napauttamalla kenttää kahdesti tai napauttamalla sanaa ja pitämällä sitä painettuna ja napauta sitten **Valitse kaikki Teksti**-valikossa.
- Leikkaa tai kopio valitsemasi teksti napauttamalla **Leikkaa** tai **Kpiai Teksti**-valikossa.
- Liitä tekstinpätke tyhjään kenttään tai kentän loppuun näpäyttämällä kenttää ja pitämällä sitä painettuna ja näpäytä sitten **Liitä**.

Liitä tekstinpätke kentällä olevaan tekstiin näpäyttämällä kohtaa, johon haluat lisätä tekstin, ja näpäytä **Liitä**.

Windows-maastotietokoneilla voi lisäksi käyttää **Ctrl**-pikanäppäinyhdistelmiä valitaksesi kaiken **Ctrl + A**, leikataksesi **Ctrl + X**, kopioidaksesi **Ctrl + C** ja liittääksesi **Ctrl + V** tekstiä.

Tilarivin pikanäppäimet

Näpäytä tilarivin kohteita navigoidaksesi nopeasti **Kojetoimintoihin** tai **Vastaanottimen toimintojen** ruutuun ja muuta asetuksia tai ota toimintoa käyttöön/pois käytöstä. Katso lisätietoja kohdasta [Tilarivi, page](#)

44.

Näytön suunta

Vaakatila

TCU5 toimii aina **vaakatilassa**.

Jos maastotietokone on **Windows-laite**, Trimble Access on suunniteltu käytettäväksi **vaakatilassa**, mutta se kääntyy pystytilaan, jos maastotietokonetta käännetään eikä siinä ole näppäimistöä.

Vaakatilassa kaavakkeen ollessa auki kartan rinnalla:

- Jos haluat tarkastella kaavaketta enemmän, napauta **|||** ja pyyhkäise vasemmalle. Kaavakkeen koko muuttuu lähimpään esiasetettuun sijaintiin sopivaksi.
- Voit tarkastella mitä tahansa kaavaketta koko ruudun tilassa napauttamalla **|||** ja pyyhkäisemällä ruudun vasemman reunan loppuun asti.
- Pienennä kaavakkeen koko ja näytä enemmän karttaa napauttamalla **|||** ja pyyhkäisemällä oikealle.

Lukitse laitteen näytön suunta yhdellä seuraavista tavoista:

- Siirry **Toimintokeskukseen** pyyhkäisemällä Windowsin työpöytää oikealta vasemmalle. Ota se käyttöön napauttamalla **Kiertolukitus** . **Kiertolukituksen** ruutu muuttuu siniseksi.
- Paina maastotietokoneen näppäimistön Windows  + **O** -näppäimiä.

Pystytila

TDC6- ja TDC600 -kannettavilla Trimble Access on suunniteltu käytettäväksi **Pystytilassa** tai **Vaakatilassa**.

Pystytilassa:

- Kun kaavake on auki kartan vierellä, napauta **≡** ja pyyhkäise ruutua alaspäin nähdäksesi kaavaketta enemmän, tai napauta **≡** ja pyyhkäise ylöspäin nähdäksesi enemmän karttaa.
- Näet enemmän valonäppäimiä napauttamalla **>** tai pyyhkäisemällä ruutua oikealta vasemmalle (tai vasemmalta oikealle) valonäppäinriviä pitkin.
- **Esc**-näppäin ei ole käytettävissä, kun Trimble Access on pystytilassa. Paina laitteen Takaisin-näppäintä poistuaksesi kuvaruudusta tallentamatta muutoksia.



Lukitse laitteen näytön suunta yhdellä seuraavista tavoista:

- Pyyhkäise Androidin aloitusnäytössä ylöspäin näytön alareunasta ja napauta **Asetukset**. Valitse **Näyttö / Lisäasetukset / Laitteen** kierto ja valitse sitten **Pysy pystytilassa**.
- Pyyhkäise ruutua kaksi kertaa alaspäin ruudun yläosasta avataksesi Android-tilarivin ja napauta **Näytön automaattinen kierto** -kuvaketta.

Vinkkejä Windows-käyttäjille

Käyttämästäsi maastotietokoneesta riippuen Trimble Access-ohjelmisto toimii aina koko näytön tilassa, eli näyttämättä Windowsin otsikkoriviä tai tehtäväpalkkia.

Jos tallentimella on fyysinen näppäimistö tai jos olet liittännyt siihen ulkoisen näppäimistön, voit käyttää asianmukaisia näppäinyhdistelmiä avataksesi jonkin toisen ohjelman nopeasti tai konfiguroidaksesi Windowsin järjestelmäasetuksia, kun olet Trimble Access-ohjelmistossa:

- Tarkastele Windowsin **Käynnistä**-valikkoa ja tehtäväpalkkia painamalla näppäimistön **Windows**-näppäintä .
- Siirry Windowsin työpöydälle painamalla näppäimistön **Windows**  + **D**-näppäimiä.
- Paina **Ctrl + Q** poistuaksesi Trimble Access-ohjelmasta.

Lisää hyödyllisiä pikanäppäinyhdistelmiä löytyy osiosta [Pikanäppäinyhdistelmät, page 41](#).

Kun käytät Trimble Access:ta Windows-pohjaisella Trimble -maastotietokoneella:

- Maastotietokone voi muodostaa yhteyden kaikkiin tuettuihin GNSS-vastaanottimiin ja useimpiin takymetreihin käyttäen Bluetoothia.
- Maastotietokone voidaan liittää kaikkiin tuettuihin Trimblen takymetreihin kaapelilla.

Vinkkejä Android-käyttäjille


Kun käytät Trimble Access:ta Android-pohjaisella Trimble-maastotietokoneella:

- Trimble Installation Manager Androidille-ohjelman on pysyttävä asennettuna maastotietokoneeseen, jotta Trimble Access-ohjelmistoa voidaan käyttää.
- Voit käyttää USB-kaapelia siirtämään tiedostoja maastotietokoneen ja Windows-tietokoneen välillä. Katso [Tiedostojen siirtäminen maastotietokoneelle ja maastotietokoneelta, page 116](#).
- Maastotietokone voi muodostaa yhteyden kaikkiin tuettuihin GNSS-vastaanottimiin ja useimpiin takymetreihin käyttäen Bluetoothia.
- TSC5 voidaan liittää kaikkiin tuettuihin Trimblen takymetreihin kaapelilla.

NOTE – Jos haluat suorittaa robottimittauksen, kun Trimble Access on käytössä TDC6- tai TDC600 -kannettavalla, sinun on yhdistettävä kannettava TDL2.4 Radio Bridgeen tai EDB10 Data Bridgeen.

Suosikkiruudut ja -toiminnot

Suosikkien ja **Toimintojen** avulla voit luoda oikopolkuja ohjelman ruutuihin ja kartan hallintaan ja ottaa kojeen tai vastaanotintoiminnon käyttöön ja pois käytöstä.

Tarkastele Suosikkeja näpäyttämällä  **Suosikkien** luettelo aukeaa valikon viereen. Näpäytä **Suosikki Suosikkien** listalla mennäksesi suoraan kyseiseen ruutuun tai ottaaksesi kyseisen kojeen/vastaanottimen toiminnon käyttöön/pois käytöstä.

Suosikkien viereinen **Palaa kohteeseen** -luettelo listaa aikaisemmin katsellut kuvaruudut, jotka ovat yhä avoimia. Näpäytä kohdetta palataksesi kyseiseen ruutuun.

NOTE - Tarkastele Suosikkeja Trimble Access-sovelluksen ollessa pystytilassa näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Suosikit**. Päävalikko vaihtuu **Suosikit**-valikoksi, jossa näkyvät **Suosikit**- ja **Palaa kohteeseen** -luettelot.

Jos maastotietokoneella on numeronäppäin, voit käyttää tallentimen näppäimistöä syöttämään 12 ensimmäisessä laatassa näkyvän näppäimistömerkin (**1-9, 0, -** tai **.**) mahdollistamaan/poistamaan **Suosikkitoiminnot** käytöstä tai avaamaan asianmukaisen kuvaruudun.

Voit lisätä omia kohteita **Suosikit**-listalle ja/tai määrittää niille oman toimintonäppäimen vastaanottimella. Jos esimerkiksi liität DR-toiminnon tallentimen **F3**-näppäimeen, voit ottaa DR-tilan käyttöön tai käytöstä pois painamalla **F3** takymetrimittauksen aikana kun tarkastelet mitä tahansa ruutua ohjelmistossa.

NOTE - Jos käytät tablettia, jolla on ohjelmoitavia nappeja erityisten toimintonäppäimien sijasta, kuten Trimble T10-tabletti, sinun täytyy valita **Käytä toimintonäppäimiä** -valintaruutu **Kielen valinnan** kuvaruudussa. Käytä -kojeelle asennettua Button Manager -sovellusta ohjelmoidaksesi minkä tahansa tabletin etupuolen kolmesta ohjelmoitavasta painikkeesta toimintonäppäimeksi. Katso *Trimble T10 Tabletin käyttöopas saadaksesi lisätietoja*. Jos käytät kolmannen osapuolen tablettia, lisätietoja sen tukemista funktionäppäimistä ja niiden ohjelmoimisesta löytyy laitteen mukana tulleista dokumenteista.

Suosikkien ryhmittäminen

Voit luoda suosikki- ja toimintoryhmiä ja sitten käyttää työnkulkuusi sopivaa ryhmää. Voit esimerkiksi käyttää yhtä ryhmää käyttäessäsi takymetriä, ja jotain toista ryhmää käyttäessäsi GNSS-vastaanotinta. Kun käytät ryhmiä, esimerkiksi näppäimen **F3** aktivoiva toiminto riippuu siitä, käytätkö takymetrin vai GNSS-ryhmän toimintoja.

Näpäytä **☰** ryhmän nimen vieressä ja valitse vaadittu **Autom. vaihto** -optio, jolloin ohjelmisto siirtyy automaattisesti kyseiseen Suosikkiryhmään kun aloitat takymetri- tai GNSS-mittauksen. **Autom. vaihto** -toiminto toimii parhaiten, kun olet luonut Suosikki-ryhmän takymetrimittausta sekä GNSS:ää varten. Ohjelmisto lisäksi vaihtaa ryhmästä toiseen automaattisesti silloin, kun aktiivinen koje vaihtuu yhdistetyn mittauksen aikana.

Nykyisen ohjelmiston toiminnon lisääminen suosikkeihin


Lisätäksesi oikopolkuja usein käyttämiisi näkymiin ja kojetoimintoihin, joita laitat usein päälle ja pois, näpäytä ☆ lisätäksesi sen nopeasti Suosikkeihin tai linkittääksesi sen tallentimen toimintonäppäimeen.

- Lisää oikopolku:
 - ohjelmiston kuvaruutuun navigoimalla kuvaruutuun, jonka haluat lisätä.
 - kojeen/tallentimen toimintoon näpäyttämällä tilarivin kojeen/tallentimen ikonia tarkastellaksesi **Koje**- tai **GNSS**-toimintojen ruutua.
- Näpäytä ☆ ruudun tai kojetoiminnon nimen vieressä ja valitse, lisätäänkö kohde:
 - Suosikit**-ruutuun
 - funktio-näppäimeen
 - sekä **Suosikit**-ruutuun että funktio-näppäimeen


3. Jos lisäät kohteen funktio-näppäimeen, näpäytä asianmukaista funktio-näppäintä **Valitse näppäin, johon toiminto liitetään** -ruudussa. Napsauta **OK**.




Keltainen tähti kuvaruudun nimen tai funktion nimen vieressä **Kojetoimintojen** tai **GNSS-toimintojen** ruudussa osoittaa, että tämä kohde on suosikki.

Ruudun tai toiminnon nimen viereinen funktio-näppäimen nimi (esimerkiksi **F3**) ilmaisee kyseisen kohdan pikanäppäinyhdistelmän.



TIP – Jos olet määrittänyt Suosikkiryhmiä, oikopolut lisätään aina senhetkiseen ryhmään. Vaihda ryhmää näpäyttämällä  ja valitse ryhmä **Suosikkien** listan yläosan pudotusvalikosta. Voit tarvittaessa kopioida tai siirtää oikoteitä ryhmien välillä.

Linkitettyjen toimintonäppäinten hallinta

Jos haluat muuttaa tallentimen toimintonäppäimiin linkitettyjä pikanäppäinyhdistelmiä tai linkittää toimintonäppäimen ohjelmiston toimintoon, jolla ei ole  -kuvaketta, toimi seuraavasti:

1. Näpäytä  ja näpäytä  **Suosikkien** vieressä. **Muokkaa**-ruutu avautuu.
2. Valitse **Toimintonäppäimet**-optio.
3. Linkitä pikanäppäinyhdistelmä johonkin toiseen toimintonäppäimeen valitsemalla kohde ja siirtämällä sitä vasemmalle tai oikealle osoittavaa nuolta näpäyttämällä.
4. Linkitä toimintonäppäin ohjelmiston toimintoon, jolla ei ole  -kuvaketta, näpäyttämällä **+** sen toimintonäppäimen kohdalla, jota haluat käyttää, ja valitse haluamasi toiminto. Napauta **Hyväksy**.
5. Poista pikanäppäinyhdistelmä toimintonäppäimestä valitsemalla kohde ja näpäytä **Poista**. Voit vaihtoehtoisesti näpäyttää **Poista kaikki**.
6. Napsauta **OK**.

Suosikkiryhmän luominen

1. Näpäytä  ja näpäytä  **Suosikkien** vieressä. **Muokkaa**-ruutu avautuu.
2. Kun joko **Suosikkien** tai **Toimintonäppäinten** optio on valittuna, näpäytä **Uusi ryhmä**.
3. Syötä nimi ryhmälle ja näpäytä **Enter**.
Uusi ryhmä ilmestyy **Muokkaa**-ruutuun.
4. Lisää kohteita ryhmään ja hallinnoi niitä. Kopioi tai siirrä kohteita eri ryhmästä uuteen ryhmään näpäyttämällä ja pitämällä eri ryhmässä olevaa kohdetta painettuna ja valitse **Kopioi sijaintiin** tai **Siirrä sijaintiin** ja valitse sitten ryhmä.
5. Määritä ryhmän toimintonäppäimet valitsemalla **Toimintonäppäimet**-optio ruudun yläosassa. Kopioi tai siirrä kohteita eri ryhmästä uuteen ryhmään näpäyttämällä ja pitämällä eri ryhmässä olevaa kohdetta painettuna ja valitse **Kopioi sijaintiin** tai **Siirrä sijaintiin** ja valitse sitten ryhmä.
6. Napauta **Hyväksy**.

Suosikkien listassa näkyvät nykyisin valittuna olevan ryhmän kohteet. Tämä on oletuksena **Muokkaa Suosikkeja** -ruudussa valittuna oleva ryhmä, kun näpäytät **Hyväksy**.

7. Käytä eri Suosikit-ryhmää näpäyttämällä ☰ ja valitse sitten ryhmä **Suosikkien** listan yläosan pudotusvalikosta.

Suosikkien listalla olevien tehtävien hallinta

1. Näpäytä ☰ ja näpäytä ✎ **Suosikkien** vieressä. **Muokkaa**-ruutu avautuu.
2. Varmista, että **Suosikkien** optio on valittuna.
3. Tee vaadittavat muutokset:
 - Muuta valitsemiesi Suosikkiryhmien järjestystä valitsemalla kohde ja siirtämällä sitä vasemmalle tai oikealle osoittavaa nuolta näpäyttämällä.
 - Poista kohteita valitsemistasi Suosikkiryhmistä valitsemalla kohde ja näpäytä **Poista**.
 - Asettaaksesi ohjelmiston siirtymään automaattisesti Suosikkiryhmään kun aloitat takymetri- tai GNSS-mittauksen, näpäytä ☰ ja valitse vaadittu **Autom. vaihto** -optio.
 - Korvaa nykyiset pikanäppäinyhdistelmät ohjelman mukana tulleilla suosikkipikanäppäinyhdistelmillä näpäyttämällä ☰ Suosikkien ryhmän nimen vieressä ja valitse **Oletus**.
Jos ohjelmisto varoittaa, että kaikki nykyiset suosikkioikotiet poistetaan ja korvataan oletusarvoisilla, näpäytä **Kyllä**.
 - Poista Suosikkiryhmä sen jälkeen, kun olet varmistanut, että **Suosikkien** optio on valittuna. Näpäytä ☰ ja valitse **Poista ryhmä**. Poista kaikki **suosikit** ja ryhmät näpäyttämällä **Poista kaikki** -valonäppäintä.
4. Napsauta **OK**.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Trimble Access käyttää maastotietokoneen päivämäärä- ja aika-asetuksia tiedostoihin tehtyjen muutosten ajankohtien kirjaamiseen.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen tallentimella:

1. Navigoi käyttöjärjestelmän asetusten ruutuun ja etsi [**Päivämäärä ja aika**].
2. Vaihda päivämäärän ja kellonajan esitysmuotoa tarpeen mukaan.

Konfiguroi työn GPS-ajan näyttöasetukset seuraavasti:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ** avataksesi **Töiden** ruudun.
2. Valitse työ ja näpäytä sitten **Ominaisuudet**.
3. Näpäytä **Yksiköt**.
4. Valitse vaadittu ajan näytön formaatti **Ajan formaatin** kentältä.

Työn jokaiseen tietueeseen lisätään aikaleima, joka tulostetaan DC-tiedostoon 30 minuutin välein.

Kieli- ja termiasetusten muuttaminen

Jos haluat muuttaa -ohjelman kieltä

1. Käytä sovellusta Trimble Installation Manager asentaaksesi vaaditun kielipaketin tallentimelle.
2. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset / Kielet**.
3. Valitse haluttu kieli listasta.

Saatavissa olevien kielten luettelo määräytyy kielitiedostojen perusteella, jotka asensit ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

4. Käynnistä ohjelmisto uudelleen.

Ohjelmistossa käytettävän terminologian muuttaminen

Valitse **Käytä rautatiesanastoa** -asetus käyttääksesi seuraavia rautatietetermejä, jos olet mittaamassa rautatietä:

- **Li'u** termistä **Mene** kun mittaat sijaintiasi suhteessa jonoon tai kun merkkat paalua jonoon.
- **Nosto** termistä **Korkeus**

Valitse **Käytä ketjun pituuden sanastoa** -asetus käyttääksesi termiä **Ketjun pituus** termin **Paalulukku** sijasta kun mittaat tien tai tunnelin viereistä etäisyyttä.

Toimintonäppäinten käyttö tabletilla, jolla on ohjelmoitavia näppäimiä

Valitse **Käytä toimintonäppäimiä** -valintaruutu, jonka jälkeen voit linkittää Trimble Access -ohjelmiston toimintoja toimintonäppäimeen tabletilla, jossa ei ole erillisiä toimintonäppäimiä, kuten Trimble T10.

Käytä -kojeelle asennettua Button Manager -sovellusta ohjelmoidaksesi minkä tahansa tabletin etupuolen kolmesta ohjelmoitavasta painikkeesta toimintonäppäimeksi. Katso *Trimble T10 Tabletin käyttöopas saadaksesi lisätietoja*. Jos käytät kolmannen osapuolen tablettia, lisätietoja sen tukemista funktionäppäimistä ja niiden ohjelmoimisesta löytyy laitteen mukana tulleista dokumenteista.

Lisätietoja on osiossa [Suosikkiruudut ja -toiminnot](#).

Äänten laittaminen päälle ja pois

Äänitapahtumat ovat etukäteen äänitettyjä viestejä, jotka kertovat tietyistä tapahtumista tai toiminnoista. Ne vastaavat statusviestejä, virheilmoituksia ja varoituksia.

Äänitapahtumien kytkeminen pois päältä:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset / Kielet**.
2. **Käytä äänitiedostoja** -toiminnolla voit valita, haluatko käyttää äänitiedostoja.
3. Valitse **Värinä-valintaruutu** ottaaksesi värinäpalautteen käyttöön milloin tahansa, kun Trimble Access tallentaa pisteen automaattisesti tai kun piste on valmis tallennettavaksi.

Tämä valintaruutu on käytettävissä vain silloin, jos käytössäsi on TSC7, TDC6 tai TDC600.

Äänitapahtumat tallennetaan wav-tiedostoiksi. Voit muokata omia äänitapahtumia korvaamalla tai poistamalla wav-tiedostoja, jotka sijaitsevat kansiossa **Sounds**. Kansion sijainti riippuu maastotietokoneen käyttöjärjestelmästä:

- Windows: **C:\Program Files\Trimble\Mittaus\Languages\<language>\Sounds**
- Android: **<Laitteen nimi>\Trimble Data\Languages\<language>\Sounds**






Pikanäppäinyhdistelmät

Voit liittää itse **määrittämäsi näppäinyhdistelmäsi** tallentimen toimintonäppäimiin. Katso [Suosikkiruudut ja -toiminnot, page 36](#).

Jos tallentimellasi on alfanumeerinen näppäimistö tai jos olet yhdistänyt tallentimeen ulkoisen näppäimistön, voit käyttää usein käytettyjä toimintoja käyttämällä asianmukaisia näppäinyhdistelmiä.

Pikanäppäinyhdistelmät ohjelmiston navigointiin




| Jotta voit | Paina... |
|---|---|
| Näytä valikko | Valikko -näppäin (lyhyt painallus) |
| Näytä Suosikit | Valikko ilmestyy ja Suosikkien ruutu on auki. Valitse kohde Suosikeista vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä käyttäen. Sulje Suosikit painamalla vasenta nuolinäppäintä ja valitse jokin muu valikkokohde käyttämällä ylös- tai alasnuolinäppäintä. |
| Näytä Palaa kohteeseen | Valikko -näppäin (pitkä painallus) |
| Näytä kojetoinnot tai GNSS-toimintojen ruutu | Kojetoimintojen ruutu ilmestyy, jos ohjelma on yhdistettynä takymetriin. GNSS-toimintojen ruutu ilmestyy, jos ohjelma on yhdistettynä GNSS-vastaanottimeen tai jos se ei ole yhdistettynä vastaanottimeen tai kojeeseen. |
| Näytä kohde/prisma - valintaruutu | Ctrl + P |
| Näytä tai piilota GNSS eBubble | Ctrl + L kun yhteys on muodostettu GNSS-vastaanottajaan, joka tukee eBubblea. |
| Näytä kartta kokoruututilassa | Ctrl + M |
| Näytä Työn selailun ruutu | Ctrl + R |
| Näytä Kommentin näppäilyn ruutu | Ctrl + N Avaa ominaisuuskoodikirjasto kommentin näppäilyn aikana painamalla Välilyöntiä kahdesti. |
| Navigoi kaikkien ohjelmassa auki olevien ikkunoiden välillä tai kaavakkeen välilehtien välillä. | Ctrl + Tab liikkuaksesi avoimien ikkunoiden välillä (karttaa lukuun ottamatta) yhteen suuntaan tai Ctrl + Shift + Tab liikuttaaksesi avoimia ikkunoita käänteiseen suuntaan. Avoinna olevat ikkunat on listattu Suosikit -ruudun Palaa kohteeseen -listalla. |
| | TIP – Jos kaavakkeessa on välilehtiä, voit siirtyä välilehdestä toiseen painamalla Ctrl + Tab . |


| jotta voit | Paina... |
|---|---|
| Vaihtelee taso- ja poikkileikkausnäkymien välillä | Näpäytä  tai  tai paina sarkainnäppäintä . TIP – Taso- ja poikkileikkausnäkyvät ovat käytettävissä linjausta merkittäessä tietä tai tunnelia mitattaessa tai tarkastettaessa käyttäen Tie- tai Tunnelit -sovellusta. |
| Näytä Windowsin Käynnistys -valikko | Windows -näppäin  |
| Näytä Windowsin työpöytä | Windows -näppäin  + D |
| Lukitse laitteen orientointi | Windows -näppäin  + O |

Ruudulla liikkumisen ja kohteiden valinnan pikanäppäinyhdistelmät

| jotta voit | Paina... |
|--|---|
| Lajittelusarakkeet | Näpäytä sarakeotsikkoa. Näpäytä sarakeotsikkoa uudelleen vaihtaaksesi lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi. |
| Valonäppäimet | Ctrl + 1, 2, 3, tai 4. Paina valonäppäimen sijaintia vastaavaa numeroa (1–4 vasemmalta oikealle). |
| Liiku listalla olevien kenttien tai kohteiden välillä | Ylösnuoli, Alasnuoli, Tab Back Tab TIP – Näpäytä Välilehteä Mittauskoodien kaavakkeessa tai Muokkaa mittauskoodia -ruudussa siirtyäksesi kaavakkeen eri kontrollien välillä. Kun sovellus tarkentaa koodipainikkeisiin, siirry seuraavaan koodipainikkeeseen nuolinäppäimillä. |
| Avaa pudotusluettelo | Oikea-nuoli |
| Valitse kohteet pudotusluetteloista | Paina listan kohteen ensimmäistä merkkiä. Jos useita kohtia alkaa samalla merkillä, paina ensimmäistä merkkiä jälleen mennäksesi luettelon läpi. |
| Valitse valintaruutu tai painike | Välilyönti (lyhyt painallus) |
| Poista työ tai projekti | Ctrl + Del |
| Valitaksesi lukuisia kohteita kartalla tai Pistehallinnassa | Paina ja pidä alhaalla Ctrl ja näpäytä kohteita. |
| Valitaksesi joukon kohteita Pistehallinnassa | Paina Shift pohjaan ja näpäytä valintasi alku- ja loppupäässä olevat kohteet. |

Toimintojen suorittamisen pikanäppäinyhdistelmät

| Jotta voit | Paina |
|---|---|
| Otaa Suosikki- toiminnon käyttöön/pois käytöstä tai avata asianmukaisen ruudun | Painaa tallentimen määritettyä toimintonäppäintä tarkastellessasi mitä tahansa ohjelmiston ruutua. Vaihtoehtoisesti näpäytä  ja paina tallentimen näppäimistön numeerista näppäintä, joka vastaa suosikin painiketta (1-9, 0, - tai .) ottaaksesi toiminnon käyttöön/pois käytöstä tai avataksesi asianmukaisen ruudun. |
| Valitse Kojetoimintojen ruudulta kohde | Paina tallentimen näppäimistön numeerista näppäintä, joka vastaa suosikin painiketta (1-9, 0, - tai .) ottaaksesi toiminnon käyttöön/pois käytöstä tai avataksesi asianmukaisen ruudun. Jos olet konfiguroinut tallentimen toimintonäppäimen oikopoluksi kojetoimintoon, voit painaa määritettyä toimintonäppäintä tarkastellessasi mitä tahansa kuvaruutua ohjelmistossa. |
| Valitse GNSS-toimintojen ruudulta kohde | Paina tallentimen näppäimistön numeerista näppäintä, joka vastaa suosikin painiketta (1-9, 0, - tai .) ottaaksesi toiminnon käyttöön/pois käytöstä tai avataksesi asianmukaisen ruudun. Jos olet konfiguroinut tallentimen toimintonäppäimen oikopoluksi GNSS-toimintoon, voit painaa määritettyä toimintonäppäintä tarkastellessasi mitä tahansa kuvaruutua ohjelmistossa. |
| Vaihtele GNSS- ja takymetrimittauksen välillä | Näpäytä tilapalkin tilalinjan aluetta. |
| Mittaa tarkistusotos | Ctrl + K |
| Aloita mittaus Mittauskoodien ruudusta | Paina maastotietokoneen numeronäppäintä, joka vastaa koodin painiketta. Kun näppäimet ovat 3x3-mallissa, näppäimet 7, 8, 9 ottavat käyttöön ylimmän rivin painikkeet, näppäimet 4, 5, 6 keskimmäisen rivin painikkeet ja näppäimet 1, 2, 3 alimman rivin painikkeet. Kun näppäimet ovat 4x3-mallissa, näppäimet 0, - ja . aktivoivat alarivin napit. |
| | NOTE - Et voi käyttää aakkosnumeerisia pikanäppäinyhdistelmiä, jos Monikoodi -painike  on käytössä. |
| Valitse ryhmä koodeja Mittauskoodien ruudussa | Käytä kirjaimia A-Z ryhmäsivuille 1-26 siirtymiseen. A-näppäin avaa ryhmän 1, B-näppäin avaa ryhmän 2... ja Z-näppäin avaa ryhmän 26. |
| | NOTE - Et voi käyttää aakkosnumeerisia pikanäppäinyhdistelmiä, jos Monikoodi -painike  on käytössä. |
| Laske kahden pisteen välinen etäisyys | Kirjoita etäisyyskenttään pisteiden nimet erotettuna yhdysmerkillä (-). Kun esimerkiksi haluat laskea etäisyyden pisteestä 2 pisteeseen 3, syötä "2-3". |

| jotta voit | Paina |
|--|--|
| | <p>NOTE - Tämä menetelmä toimii useimpien aakkosnumeeristen pistenumeroiden yhteydessä, mutta ei sellaisilla pistenumeroilla, jotka sisältävät tavuviivan (-).</p> |
| Laske atsimuutti kahdesta pisteestä | <p>Tee tämä kirjoittamalla Suuntakulma -kenttään pisteiden nimet erotettuna tavuviivalla (-). Kun esimerkiksi haluat laskea suuntakulman pisteestä 2 pisteeseen 3, syötä "2-3".</p> <p>NOTE - Tämä menetelmä toimii useimpien aakkosnumeeristen pistenumeroiden yhteydessä, mutta ei sellaisilla pistenumeroilla, jotka sisältävät tavuviivan (-).</p> |
| Muokkaa suunniteltua korkeutta tai lataa muokattu korkeus uudelleen merkinnän aikana | Paina Välilyöntinäppäintä . |
| Valitse kaikki | Ctrl + A |
| Leikkaa | Ctrl + X |
| Kopio | Ctrl + C |
| Liitä | Ctrl + V |
| Tallenna kuvakaappaus nykyisestä näkymästä | <p>Windows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paina Windows + Fn + 0 tallentaaksesi kuvan tiedostona Pictures\Screenshots-kansioon. Paina Fn + 0 tallentaaksesi kuvan leikepöydälle. <p>Android:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paina Power + Volume Down tallentaaksesi kuvan tiedostona Pictures\Screenshots-kansioon. <p>NOTE - Kuvat\Näyttökuvat-kansioon tallennettuja näyttökaappauksia ei tallenneta työhön. Jos haluat luoda näyttökuvan nykyisestä karttanäkymästä ja tallentaa sen työhön, napauta .</p> |
| Sulje ohjelmisto | Ctrl + Q |
| Tallentimen simulointi | Ctrl + Shift + S |


Tilarivi

Tilarivi ilmestyy kuvaruudun yläosaan, kun työ on auki. Se tarjoaa tietoa tallentimeen yhdistetyistä laitteista ja pääsyyn yleisesti käytettyihin funktioihin.

Takymetrimittauksen tilarivi




| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|--|---|------------|---|-------------|----------------------------|
|  |  | 10:23 04/12 |  97% |  100% |  | T 1.100 |  | +0 1.100 | HA:224°46'57" VA:90°00'00" |
|---|---|----------------|---|--|---|------------|---|-------------|----------------------------|

GNSS-mittauksen tilarivi



Tavalliset tilarivin kohteet

Tilarivillä tavallisesti olevat kohteet ovat:

| Nimike | Tunnus | Kuvaus |
|---|---------------------------|--|
|  | Valikkopainike | Näpäytä tarkastellaksesi valikkoa. |
|  | Sovelluskuvake | Näyttää nykyisen Trimble Access-sovelluksen. Jos sinulla on vain yksi sovellus asennettuna, tilarivi näyttää aina Mittaus - kuvakkeen. Vaihda eri sovellukseen näpäyttämällä kuvaketta ja valitse sitten sovellus, johon haluat vaihtaa. TIP - Sovelluskuvake ei ilmesty tilariville sovelluksen ollessa pystytilassa. Siirry toiselle välilehdelle napauttamalla  ja valitsemalla senhetkisen sovelluksen nimi (esimerkiksi Mittaus) ja napauta sen jälkeen Valitse sovellus -ruudussa sen sovelluksen nimeä, johon haluat siirtyä. |
| | Päivämäärä ja aika | Näyttää nykyisen päivämäärään ja ajan. |
| | Tilarivi | Tilarivi näyttää viestin, kun jokin tapahtuma tai toiminta tapahtuu. Vaihda kojetta integroidun mittauksen aikana näpäyttämällä tilalinjaa. Tilalinja ilmestyy tilarivin oikeanpuoleiseen osaan. Pystytilassa se ilmestyy tilarivin alle. |

Akun tila

Tilarivin **Akun tilan** alue näyttää tallentimen ja tallentimeen liitettyjen laitteiden akkujen tilan. Jos tallentimella on useampi kuin yksi akku, kunkin akun tehotaso näytetään.

Tarkastele **Akun tilan** näkymää näpäyttämällä tilarivin akun tilan aluetta.

Takymetrimittauksen tila












Takymetrimittauksen aikana nykyisen vaakakulman tai vertikaalisen kulman arvot ja välimatka näkyvät tilalinjassa.














Kojeen tila

Avaa:

- [Kojetoiminnot, page 316](#) -näyttö **näpäyttämällä** tilarivin Koje-painiketta.
- [Kojeasetukset, page 330](#) -näyttö **näpäyttämällä ja pitämällä pohjassa** tilarivin Koje-kuvaketta.









Koje-kuvake ilmaisee yhdistetyn kojeen tyyppin. Kojekuvakkeeseen lisättävät symbolit kuvaavat tilaa.

| Kuvake | Ilmaisee |
|--|---|
|  1.100 | Ohjelma on yhdistetty Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillään. Kojekorkeus näytetään, kun aseman käyttöönotto on valmis. |
|  1.100 | SX10/SX12 on yhdistetty maastotietokoneeseen Wi-Fin kautta. Wi-Fi-signaalin vahvuus näkyy Wi-Fi-kuvakkeen alla. |
|  S 1.100 | SX10/SX12 EDM on standarditilassa (STD). Se keskiarvoistaa kulmat standardietäisyysmittauksen yhteydessä. |
|  S 1.100 | SX10/SX12 EDM on standarditilassa (STD). Laserosoitin on päällä (vain SX12). |
|  S 1.100 | SX10/SX12 EDM on standarditilassa (STD). Koje on lukittu kohteeseen (prisma). |
|  T 1.100 | SX10/SX12 EDM on seurantatilassa (TRK). Se mittaa välimatkoja ja päivityksiä tilalinjassa koko ajan. |
|  T 1.100 | SX10/SX12 EDM on seurantatilassa (TRK) ja DR-tila on sallittu. |
|  T 1.100 | SX10/SX12 EDM on seurantatilassa (TRK). DR-tila on käytettävissä. Laserosoitin on päällä (vain SX12). |
|  T 1.100 | Kojeen yläpuolinen valkoinen ympyrä ilmaisee, että prismavalaistus (TIL) on käytössä. |
|  1.630 | Ohjelma on yhdistetty Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri:ään. Kojekorkeus näytetään, kun aseman käyttöönotto on valmis. |
|  | Ohjelma on yhdistetty Trimble C5 takymetri:ään. |

| Kuvake | Ilmaisee |
|---|---|
|  | Ohjelma on yhdistetty Trimble M3 takymetri:ään. |
|  | Ohjelma on yhdistetty Spectra Geospatial FOCUS 50-takymetriin. |
|  | Ohjelma on yhdistetty Spectra Geospatial FOCUS 30- tai 35-takymetriin. |
|  | Koje on lukittu kohteeseen (prisma). |
|  | Koje on lukittu kohteeseen ja ottaa mittausta siitä (prisma). |
|  | F Koje on nopean vakion tilassa (FSTD). Se keskiarvoistaa kulmat nopean vakiomittauksen yhteydessä. |
|  | S Koje on standarditilassa (STD). Se keskiarvoistaa kulmat standardietäisyysmittauksen yhteydessä. |
|  | *T Koje on seurantalassa (TRK). Se mittaa välimatkoja ja päivityksiä tilalinjassa koko ajan. |
|  | *T Koje on lukittu kohteeseen (prismaan) ja vastaanottaa EDM-signaalia takaisin prismasta. |
|  | Laserosoitin on päällä (vain DR-tila). |
|  | Suuritehoinen laserosoitin on päällä. |
|  | Robottikojeen lähettämiä radiosignaaleja ei enää vastaanoteta. |
|  | Kompensaattori ei ole käytössä. |
|  | Automaattinen yhteyden muodostaminen ei ole käytössä. Käynnistä Automaattinen yhteyden muodostaminen uudelleen näpäyttämällä kuvaketta kerran. Napauta kuvaketta uudelleen konfiguroidaksesi Automaattisen yhdistämisen asetukset, page 498 . |

Prisman tila



Kun haluat vaihtaa prismaa tai prisman asetuksia, näpäytä tilarivin prismakuvaketta. Ks. [Prisman korkeus, page 304](#).

| Kuvake | Ilmaisee |
|---|--|
|  | +0 1.500 Prisma on lukossa. "1" osoittaa, että prisma 1 on käytössä. Prismavakio (millimetreissä) ja prismakorkeus näkyvät kuvakkeen oikealla puolella. Kun pistettä mitataan käyttäen kaksoisprisman offsetia, ohjelma näyttää kaksi prismavakiota. |
|  | +0 0.000 Koje on Direct Reflex -tilassa (DR). |
|  | +0 0.000 Pyörivä prismakuvake, jossa on sykkivä punainen halo, ilmaisee, että takymetrissä on autolukitus käytössä, mutta se ei ole lukittuneena kohteeseen. |
|  | FineLock on käytettävissä. |
|  | Long Range Finelock on käytössä. |
|  | GPS-haku on käytettävissä. |
|  | Keskeytetty prisman mittaus on käytössä. |
|  | T |

GNSS-mittauksen tila

GNSS-mittauksen aikana nyky sijainnin tarkkuustiedot näytetään tilalinjalla.

Satelliitit

Satelliittikuvakkeen  alla oleva numero ilmaisee ratkaisussa olevien satelliittien määrän, jos olet aloittanut mittauksen, tai seurattavien satelliittien määrän, jos et ole aloittanut mittausta. Avaa **Satelliittien** ruutu näpäyttämällä .

TIP – Jos [A] tai [B] ilmestyy satelliittien määrän viereen RTK-mittauksessa, sovellus käyttää satelliittien vapaata osajoukkoa. Katso [RTK-mittauksissa seurattujen vapaiden satelliittien alajoukkojen käyttäminen, page 442](#).

GNSS-vastaanotin

Avaa:

- [GNSS:n toiminnot, page 438](#)-näyttö **näpäyttämällä** tilarivin GNSS -vastaanottimen kuvaketta.
- [Vastaanottimen asetukset, page 446](#) -ruutu **näpäyttämällä ja pitämällä pohjassa** GNSS-vastaanottimen kuvaketta tilarivissä.



GNSS-vastaanottimen kuvake ilmaisee kytketyn GNSS-vastaanottimen tyypin:






| Kuvake | Ilmaisee |
|---|--|
|  | Trimble R780 -vastaanotin, jonka IMUn kallistuskompensaatio on käytössä ja IMU on kohdennettu. Mittaukset korjataan vastaanottimen kallistuksen varalta. Nykyisen paalun kärjen sijainnin tarkkuusarvot näytetään. |
|  | Trimble R780 -vastaanotin, jonka IMUn kallistuskompensaatio on käytössä mutta IMUa ei ole kohdennettu. Mittauksia ei korjata vastaanottimen kallistuksen varalta. Mitään tarkkuusarvoja ei näytetä. |
|  | Trimble R780 -vastaanotin, jonka IMUn kallistuskompensaatio ei ole käytössä. Vastaanotin toimii Vain GNSS -tilassa. APC:n tarkkuusarvot näytetään. |
|  | Trimble R12i -vastaanotin, jonka IMUn kallistuskompensaatio on käytössä ja IMU on kohdennettu. Mittaukset korjataan vastaanottimen kallistuksen varalta. Nykyisen paalun kärjen sijainnin tarkkuusarvot näytetään. |
|  | Trimble R12i -vastaanotin, jonka IMUn kallistuskompensaatio on käytössä mutta IMUa ei ole kohdennettu. Mittauksia ei korjata vastaanottimen kallistuksen varalta. Mitään tarkkuusarvoja ei näytetä. |
|  | Trimble R12i -vastaanotin, jonka IMUn kallistuskompensaatio ei ole käytössä. Vastaanotin toimii Vain GNSS -tilassa. APC:n tarkkuusarvot näytetään. |
|  | Trimble R12 -vastaanotin |
|  | Trimble R10 -vastaanotin |
|  | Trimble R8s -vastaanotin |
|  | Trimble R8 -vastaanotin |

| Kuvake | Ilmaisee |
|---|---|
|  | Trimble R580-vastaanotin |
|  | Trimble R2 -vastaanotin |
|  | Trimble DA2 -vastaanotin |
|  | Trimble R750 -vastaanotin |
|  | Trimble R9s- tai NetR9 Geospatial -vastaanotin |
|  | Trimble R7 -vastaanotin |
|  | Trimble SPS986 GNSS Smart Antenna, jonka IMUn kallistuskompensointi on käytössä ja IMU on kohdennettu. Mittaukset korjataan vastaanottimen kallistuksen varalta. Nykyisen paalun kärjen sijainnin tarkkuusarvot näytetään. |
|  | Trimble SPS986 GNSS Smart Antenna, jonka IMUn kallistuskompensointi on käytössä mutta IMUa ei ole kohdennettu. Mittauksia ei korjata vastaanottimen kallistuksen varalta. Mitään tarkkuusarvoja ei näytetä. |
|  | Trimble SPS986 GNSS Smart Antenna, jonka IMUn kallistuskompensointi ei ole käytössä. Vastaanotin toimii vain GNSS -tilassa. APC:n tarkkuusarvot näytetään. |
|  | Kannettava Trimble TDC650 GNSS -vastaanotin |
|  | Spectra Geospatial SP60 -vastaanotin |
|  | Spectra Geospatial SP80 -vastaanotin |
|  | Spectra Geospatial SP85 -vastaanotin |
|  | Spectra Geospatial SP90m -vastaanotin |
|  | Automaattinen yhteyden muodostaminen ei ole käytössä. Käynnistä Automaattinen yhteyden muodostaminen uudelleen näpäyttämällä kuvaketta kerran. Napauta kuvaketta uudelleen konfiguroidaksesi Automaattisen yhdistämisen asetukset , page 498. |

Reaaliaikainen korjaustieto

Saat yksityiskohtaisempia tilatietoja näpäyttämällä reaaliaikaisen korjaustiedon aluetta tilarivissä.

| Kuvake | Mitä se kuvaa |
|---|---|
|  | Radiosignaaleja vastaanotetaan. |
|  | Radiosignaaleja ei enää vastaanoteta. |
|  | GPS-modeemin signaaleja vastaanotetaan. |
|  | GPS-modeemi on katkaissut yhteyden tai lakannut saamasta korjauksia. |
|  | Radiosignaaleja vastaanotetaan.xFill® on tarvittaessa valmis toimittamaan RTK:ta. |
|  | Radiosignaaleja ei enää vastaanoteta.xFill mahdollistaa RTK:n jatkumisen. |
|  | SBAS- tai OmniSTAR® -signaaleja vastaanotetaan. |
|  | RTX-satelliitin signaaleja vastaanotetaan ja RTX:n paikannusta luodaan. |
|  | Dataa vastaanotetaan RTX-satelliitista mutta RTX:n paikannusta ei vielä voida luoda. |
|  | RTX-mittaus on käynnissä, mutta dataa ei vastaanoteta RTX-satelliitista. |
|  | Pistettä mitataan. |
|  | Jatkuvia pisteitä mitataan. |
|  | Pistettä mitataan IMUn kallistuskompensaatiota hyödyntävää Trimble-vastaanotinta käyttäen. |
|  | Jatkuvia pisteitä mitataan IMUn kallistuskompensaatiota hyödyntävää Trimble-vastaanotinta käyttäen. |

| Kuvake | Mitä se kuvaa |
|---|---|
|  | GNSS RTK -mittaus on käynnissä ja GNSS-internet-lähteen tukiasematietoja lähetetään roveriin. |
|  | GNSS RTK -mittaus on käynnissä ja tukiasematietojen striimaus GNSS-Internet-lähteestä keskeytetään. Tukiasematietojen striimaus käynnistyy automaattisesti uudelleen tarvittaessa. |
|  | GNSS RTK -mittaus on käynnissä ja GNSS-Internet-lähteestä vastaanotetaan tukiasematietoja, mutta vastaanottimen ratkaisu ei vielä käytä näitä tukiasematietoja. |
|  | GNSS RTK -mittaus on käynnissä ja tukiasematietojen striimaus GNSS-Internet-lähteestä pysäytetään. Tukiaseman yhteys GNSS-internetlähteeseen säilyy, mutta reaaliaikaista tukiasematietoja ei striimata roveriin. |
|  | GNSS RTK -mittaus on käynnissä, mutta tukiasematietoja GNSS-Internet-lähteestä ei voida vastaanottaa. |

Antennitiedot


Nykyinen antennin korkeus näkyy antennikuvakkeen alla. Jos antennikuvake on sama kuin vastaanottimen kuvake, sovellus käyttää sisäistä antennia.

Jos haluat muuttaa nykyisiä antennin asetuksia, näpäytä tilarivin antennikuvaketta.

Akun tila

Tarkastele **Akun tilan** näkymää näpäyttämällä tilarivin akun tilan aluetta.

Akun tilan kuvaruutu näyttää tallentimen ja tallentimeen liitettyjen laitteiden akkujen tilan. Jos tallentimella on useampi kuin yksi akku, kunkin akun tehotaso näytetään.

Jos akkukuvake on , akun varaustaso on lähes 0 %. Jos olet asettanut laitteeseen akun, jossa on enemmän varausta, akku voi olla tuntemattomassa tilassa, minkä vuoksi sen varaustasoa ei voida määrittää. Poista akku ja aseta se uudelleen sisään. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, lataa akku ja yritä uudelleen. Jos ongelma ei vielä ole ratkennut, ota yhteyttä Trimble-jakelijaasi.

Jos koje saa virtaa ulkoisesta virtalähteestä, akun kuvake on  .

Jos konfiguroida tallentimen virransäätöasetuksia, näpäytä tallentimen akun varauksen indikaattoria.

Jos haluat tarkastella kojeen tai vastaanottimen asetuksia, näpäytä kojeen tai vastaanottimen akun varauksen indikaattoria.

Projektit & työt

Projekti on kansio, johon ryhmitetään Trimble Access -töitä ja kyseisten töiden käyttämiä tiedostoja, mukaan lukien kiintopisteet, tien tai linjauksen RXL-tiedostot, taustakuvat tai pinnat sekä projektin referenssitiedostot, kuten työmaan tiedot tai työturvallisuutta koskevat tiedot.

Työ sisältää yhden tai useamman mittauksen raakamittaustiedot ja työn määritysasetukset, mukaan lukien koordinaattijärjestelmän, kalibroinnin ja mittayksikön asetukset. Kyselyn aikana otetut skannaustiedot ja mediakuvat tallennetaan erillisiin tiedostoihin ja linkitetään työhön. Työ voi sisältää myös ohjauspisteitä, jos olet tuonut ne työhön sen sijaan, että käyttäisit linkitettyä tiedostoa projektikansioista.

Aloittaaksesi mittauksen sinulla täytyy olla ainakin yksi projekti ja yksi työ.

Projektit ja työt voivat olla tallentimen saatavilla paikallisesti, tai ne voivat sijaita Trimble Connect -pilviyhteistyöalustassa, josta ne voidaan ladata maastotietokoneelle. Työt säilytetään tallentimella asianmukaisessa projektikansiossa **Trimble Data**-kansiossa. Saadaksesi lisätietoa siitä, miten tiedostot ja kansiot on organisoitu tallentimella, katso [Datakansiot ja -tiedostot, page 118](#).

Luodessasi työtä voit tallentaa asetukset mallina ja sitten luoda seuraavat työt mallin pohjalta. Samassa projektissa olevalla töillä on yleensä samat asetukset, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Projektien ja töiden luonti

Henkilö, joka voi luoda projekteja ja töitä ja tapa millä näin tehdään ovat organisaatiokohtaisia. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- **Projekteja ja töitä** luodaan **toimistossa** käyttämällä Trimble Sync Manager -sovellusta, minkä jälkeen ne lähetetään pilveen, josta ne ladataan maastotietokoneelle. Maastotietokoneella olevaa projekti- ja työdataa voidaan siirtää pilveen milloin tahansa.
Vaadittaessa uusia töitä voidaan luoda paikallisesti tallentimella ja ne voidaan siirtää pilveen myöhemmin.
- **Projekteja** luodaan **toimistossa** käyttämällä Trimble Sync Manager -sovellusta, minkä jälkeen ne lähetetään pilveen, josta ne ladataan maastotietokoneelle. **Töitä** voidaan luoda **paikallisesti** tallentimella ja ne voidaan siirtää pilveen myöhemmin. Maastotietokoneella olevaa projekti- ja työdataa voidaan siirtää pilveen milloin tahansa.
- **Projekteja ja töitä** luodaan **paikallisesti** maastotietokoneella.
Paikalliset projektit ja työt voidaan siirtää pilveen myöhemmin tarpeen mukaan.

Pilviprojektien ja -töiden parissa työskentely

Projektien ja töiden luominen toimistossa

Luo pilviprojekteja ja -töitä käyttämällä Trimble Sync Manageriä ja Trimble Business Center:tä

Käytä Trimble Business Center-sovelluksen **Lähetä synkronoitavaksi** -työkalua luodaksesi projekteja ja töitä käyttäen dataa Trimble Business Center -projektistasi. Voit lähettää tietoja ja projektiasetuksia suoraan Trimble Sync Manageriin projektistasi Trimble Business Center:ssä. Käytä Trimble Sync Manager -työpöytäsovellusta luodaksesi työn, joka sisältää täysin konfiguroidut työominaisuudet, jotka ovat peräisin Trimble Business Center-projektista. Lisätietoja on ohjeaiheessa [Trimble Sync Manager Tuki](#) .

Luo pilviprojekteja ja -töitä käyttämällä Trimble Sync Manageriä

Jos käytät muita maanmittaus- ja rakentamishjelmistoja, kuten Autodesk Civil 3D, 12d Model tai Bentley civil -ohjelmistoa, voit ladata Trimble Sync Manager-työpöytäsovelluksen kohteesta [Trimble Sync Manager Installation webpage](#). Käytä tavanomaista maanmittaus- ja rakentamishjelmistoasi viedäksesi dataa maastoon ja käytä sitten Trimble Sync Manager-sovellusta järjestääksesi datan projekteiksi ja töiksi. Kaikki työominaisuudet voidaan konfiguroida Trimble Sync Manager-sovelluksessa ja tarvittaessa tallentaa mallipohjana, mikä nopeuttaa myöhempien töiden luomista. Lisätietoja on ohjeaiheessa [Trimble Sync Manager Tuki](#) .

Luo pilviprojekteja Trimble Connectissa

Säilyttääksesi helposti saman tiedosto- ja kansiorakenteen, jota käytät organisaatiosi verkossa, voit lähettää tiedostoja ja kansioita suoraan Trimble Connect -projektiin esimerkiksi Trimble Connect Sync -työpöytäsovellusta käyttäen. Trimble Access-sovelluksessa voit selata Trimble Connect -projektiin julkaistuja tiedostoja ja kansioita ja valita ne latausta varten. Jos tarvitset lisätietoja, katso [Trimble Connect Sync -käyttöopas](#).

Voit luoda töitä Trimble Access -sovelluksessa. Työ-tiedostot, jotka on synkronoitu pilveen, näkyvät Trimble Sync Manager -sovelluksessa tavalliseen tapaan. Lisätietoja on ohjeaiheessa [Trimble Sync Manager Tuki](#) .

NOTE – Vain .job -tiedostoja, jotka on luotu Trimble Access- tai Trimble Sync Manager -sovelluksessa, voidaan ladata maastotietokoneelle. Mitään .job- tiedostoja, jotka on lähetetty Trimble Connect -projektiin suoraan (esimerkiksi Trimble Connect Sync -työpöytäsovellusta käyttäen) ei voi ladata maastotietokoneelle.

Pilviprojektien ja tallentimella olevien töiden kanssa työskentely

Trimble Access -Maastodatan synkronointi pilven kanssa edellyttää, että kirjautuneella käyttäjällä on Trimble Connect -lisenssi. Jos käytät maastotietokonetta, johon sinulla on pysyvä käyttöoikeus, maastotietokoneella on oltava voimassa oleva Trimble Access Software Maintenance Agreement.




Synkronoidaksesi dataa Trimble suosittelee, että kaikilla käyttäjillä on **Trimble Connect Business -tilaus**, koska se sallii käyttäjien luoda enemmän projekteja ja synkronoida dataa useamman projektin kanssa kuin

Trimble Connect Personal -tilaus. Trimble Access -käyttäjät voivat hankkia Trimble Connect Business -tilauksen ilmaiseksi seuraavilla tavoilla:

- Trimble Connect Business -tilaukset sisältyvät automaattisesti Trimble Access -tilauksiin. Näiden käyttäjiltä ei edellytetä muita toimia.
- Käyttäjille, joilla on pysyvä Trimble Access -käyttöoikeus, Trimble Connect Business -tilaus on saatavilla jokaisen voimassa olevan Software Maintenance Agreementn mukana. Organisaatiosi käyttöoikeusvastaavan on kuitenkin annettava Trimble Connect Business -lisenssi tietyille käyttäjälle [Trimble License Manager](#) -verkkosovelluksen kautta. Kunnes Trimble Connect Business -tilaus määrätään käyttäjälle, kyseisellä käyttäjällä on Trimble Connect Personal -tilaus ja hän voi luoda tai synkronoida dataa vain rajoitettuun määrään projekteja.

Antaaksesi Trimble Connect Business -tilauslisenssejä organisaatiosi käyttäjille kirjaudu sisään [Trimble License Manager](#) -verkkosovellukseen käyttöoikeusvastaavana. Katso [Trimble License Manager Help](#), josta saat lisätietoja.

Saadaksesi lisätietoa eri Trimble Connect -lisenssityypeistä katso [Understanding Connect Licensing](#) osiossa Trimble Connect Knowledge Center.

Sinun tulee olla kirjautuneena sisään [Trimble ID](#) -tunnuksillasi ja maastotietokoneen tulee olla yhteydessä internetiin nähdäksesi pilveen tallennetut työt ja projektit. Otsikkorivin **Kirjaudu sisään** -kuvake  on harmaa  jos ei ole kirjautuneena sisään. Kirjaudu sisään napauttamalla **Kirjaudu sisään**  -kuvaketta.

Kun olet kirjautuneena sisään Trimble Connect -pilviyhteistyöalustassa sijaitsevat ja kanssasi jaetut projektit ja työt näytetään **Projektit**- ja **Työt** ruuduissa Trimble Access -ohjelmistossa. Saat lisäksi ilmoituksen sinulle Trimble Connect -palvelussa annetusta työstä sähköpostitse.

Projektin tai työn nimen viereiset pilvikuvakkeet ilmaisevat, jos sinun tulee siirtää tai ladata muutoksia. Lisätietoja on osiossa [Datan synkronointi pilvipalvelun kanssa, page 65](#).

Paikallisten projektien ja töiden parissa työskentely

Paikallisten projektien luominen


Voit luoda paikallisia projekteja maastotietokoneella tarpeen mukaan. Katso [Luot projektia, page 59](#).

Sinun tulee siirtää tarvitsemasi datatiedostot maastotietokoneen projektikansioon manuaalisesti. Katso [Tiedostojen siirtäminen maastotietokoneelle ja maastotietokoneelta, page 116](#) ja [Datakansiot ja -tiedostot, page 118](#).

Voit siirtää tallentimella luodun projektin pilveen tarvittaessa myöhemmin. Katso [Paikallisen projektin lataaminen pilveen, page 60](#).

Paikallisten töiden luominen

Voit luoda paikallisia töitä tallentimella tarpeen mukaan.

TIP – Prosessi paikallisen työn luomiseksi on sama riippumatta siitä, onko työ osa paikallista projektia vai projektia, joka on pilvessä. Niin kauan kuin paikallinen työ on pilviprojektissa, voit lähettää paikallisen työn pilveen milloin tahansa sen luomisen jälkeen. Tee näin näpäyttämällä  tietopaneelissa ja valitsemalla **Siirrä**.

Voit luoda paikallisia töitä seuraavien pohjalta:

- nykyisen projektin viimeksi käytetty työ
- mallipohja, mukaan lukien vanhojen töiden pohjalta luodut mallit
- JobXML- tai DC-tiedosto, joka on yhdessä seuraavista formaateista:
 - JobXML
 - SDR33 DC
 - Trimble DC v10.7
 - Trimble DC v10.0
 - SC Exchange

NOTE – JobXML-tiedoston tuomista Trimble Access-työtiedostoon käytetään pääasiassa koordinaattijärjestelmän ja suunnittelutiedon muuntamiseen. Trimble Access-työstä muodostettu JobXML-tiedosto sisältää kaikki raakatiedot FieldBook-osassa ja parhaat koordinaatit työstä luetuille pisteille Reductions-osassa. Vain Reductions-osan tiedot luetaan uuteen Trimble Access-työtiedostoon. Raakahavaintoja ei tuoda.

Projektinhallinta

Projekti-ruutu ilmestyy joka kerta, kun käynnistät Trimble Access -ohjelmiston. Tarkastele **Projektien** kuvaruutua milloin tahansa näpäyttämällä  ja valitsemalla **Projekti**.

Projektit-ruutu listaa maastotietokoneen **Projektit**-kansiossa olevat projektit.

Valitse projekti näpäyttämällä sitä. Projektin tiedot -ikkuna näyttää projektin sisältämien töiden nimet, mukaan lukien missä tahansa projektin kansioissa olevat työt.




TIP – Jos haluat tarkastella projektin tietoja pystytilassa, valitse projekti ja napauta sitten **Tiedot**.

Projektin luominen

Luo uusi projekti napauttamalla **Uusi**. Katso [Luot projektia, page 59](#).

Lataa projekti

Jos olet kirjautuneena sisään Trimble ID -tunnuksillasi, kanssasi jaetut työt joita ei ole vielä ladattu Trimble Connect -palvelusta näytetään harmaalla tekstillä.

NOTE – Sinun tulee olla [kirjautuneena sisään](#) Trimble ID -tunnuksillasi siirtääksesi Trimble Connect -pilviyhteistyöalustalla säilytettäviä projekteja tai niissä oleviin töihin tehtyjä muutoksia. Otsikkorivin **Kirjaudu sisään** -kuvake  on harmaa  , jos et ole kirjautuneena sisään. Kirjaudu sisään napauttamalla **Kirjaudu sisään**  -kuvaketta.

Lataa projekti pilvestä seuraavasti:

1. Valitse projekti.

Jos projekti sisältää töitä, työt näkyvät projektin tietoruudussa.

2. Napauta **Lataa**.



Projektin asetukset -näyttö tulee näkyviin. **Yhdistä tiedostot** -välilehdessä näkyy projektin kunkin suunnitelmatiedoston nimi, tyyppi ja koko.

3. Valitse **Yhdistä tiedostot** -välilehdessä Trimble Connect-projektikansion tiedostot ja kansiot, joita haluat käyttää Trimble Access:ssa. Napauta **Hyväksy**.

4. Lataa data tallentimelle näpäyttämällä **Lataa**.

Kun projekti on ladattu, ohjelmisto palaa **Projektit**-näyttöön .

NOTE – **Yhdistä tiedostot** -välilehdessä:


- **Yhdistä tiedostot** -välilehden Trimble Sync Manager-kuvake  näkyy niiden tiedostojen vieressä, jotka on ladattu Trimble Connectiin Trimble Sync Managerillä. Nämä tiedostot on jo valittu, eikä niiden valintaa voi poistaa.
- Trimble Access Putkistot -projektien **Yhteenveto**-kansio ja tiedostot eivät näy **Yhdistä tiedostot** -välilehdellä.
- Järjestelmätiedostot tallennetaan automaattisesti **Järjestelmätiedostot**-kansioon, kun ne ladataan maastotietokoneelle.
- Jos et lataa kaikkia tiedostoja, voit ladata ne tarvittaessa myöhemmin. Valitse projekti **Projektit**-näytössä, napauta  ja valitse **Yhdistä tiedostot**.

TIP – Jos pilviprojektilla on jostain syystä kaksoiskappale maastotietokoneella (jossa uudella projektilla on projektin nimeen lisätty numero), maastotietokoneella oleva alkuperäinen projekti on mahdollisesti menettänyt ProjectInformation.xml-tiedoston, joka luo yhteyden maasto- ja pilviprojektien välille. Jos näin tapahtuu, suosittelemme, että suljet Trimble Access -ohjelmiston, käytät File Explorer -sovellusta nimeämään maastotietokoneella olevat kaksi projektia uudelleen ja käynnistät sitten Trimble Access -ohjelmiston ja lataat pilviprojektin uudelleen. Käytä File Explorer -sovellusta kopioimaan tiedostot uudelleen nimetyistä projekteista juuri lataamiisi projekteihin.

Avaa projekti

Valitse projekti näpäyttämällä sitä ja näpäytä sen jälkeen **Avaa**.

Kun avaat projektin, näyttöön ilmestyy **Työt**-ruutu. Katso [Töiden hallinta, page 70](#).

NOTE – Jos ladatun projektin yhteydessä näkyy lukittu-kuvake , sinulla ei ole lupaa käyttää projektia. Jos tarvitset lisätietoja, katso [Projektin ja työn synkronoinnin tila, page 65](#) kohdassa [Datan synkronointi pilvipalvelun kanssa, page 65](#).

Paikallisen projektin lataaminen pilveen

Katso [Paikallisen projektin lataaminen pilveen, page 60](#) saadaksesi lisätietoja paikallisen projektin lataamisesta pilveen.


Datan lähettäminen pilveen

Projekteihin tehdyt muutokset ladataan automaattisesti pilveen:


- Jos olet ottanut automaattisen synkronoinnin asetukset käyttöön **Pilviasetukset**-näytössä. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen synkronoinnin pilviasetukset, page 61](#).
- Kun muutat pilvessä olevan työn tilaksi **Käynnissä** tai **Kenttätyö valmis**. Lisätietoja on kohdassa [Töiden hallinta, page 70](#).

Jos haluat ladata muutokset tietyn **projektin mihin tahansa** pilvitöihin, esimerkiksi kunkin päivän lopussa, napauta  projektin nimen vieressä.

Katso [Datan synkronointi pilvipalvelun kanssa, page 65](#) saadaksesi lisätietoja yksittäisten tiedostojen siirrosta ja tiedostoristiriitojen hallinnasta.

TIP – Jos haluat sisällyttää töihin linkitetyt projektitiedostot tietoja ladattaessa, napauta  **Projektit**-näytön yläreunassa avataksesi **Pilviasetukset**-ruudun ja valitse **Lataa linkitetyt tiedostot** -valintaruutu. Jos haluat ladata vain kenttätiedot ja töistä viedyt tiedot, poista **Lataa linkitetyt tiedostot** -valintaruudun valinta. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen synkronoinnin pilviasetukset, page 61](#).

Projektitiimin jäsenten hallinta

Hallitaksesi pilviprojektin vastuuhenkilöitä valitse projekti **Projektit**-ruudusta ja napauta sitten  ja valitse **Tiimi**-välilehti. Lisätietoja on kohdassa [Tiimin jäsenten hallinta, page 68](#).


Löytääksesi projektin luettelosta

Etsiäksesi osaa projektin nimestä kirjoita etsimäsi teksti **Suodata projekti** -kenttään. Ohjelma listaa projektien nimet, jotka sisältävät syötetyt kirjaimet.

Jos haluat nähdä vain tallentimen projektit, näpäytä  ja valitse **Tallennin**.

Jos haluat nähdä vain pilven projektit, näpäytä  ja valitse **Pilvi**.

Päivitä projektien luettelo näpäyttämällä .

TIP – Projektiruutu etsii muutoksia, kun ensimmäisen kerran avaat sen, mutta se ei päivitä hakutuloksia automaattisesti. Näpäytä  nähdäksesi uudet projektit, kuten esimerkiksi äskettäin kanssasi Trimble Connect -palvelussa jaetut projektit tai jos olet käyttänyt tiedostojen käsittelyohjelmaa luomaan uuden kansion **Projektit**-kansioon.

Muokataksesi projektia

Muokkaa projektin ominaisuuksia näpäyttämällä **OmaisuuDET**. Tee vaadittavat muutokset ja näpäytä **Hyväksy**.

Poista tai jätä projekti

Voit poistaa paikallisia projekteja milloin tahansa. Jos projekti on pilvessä, voit joko jättää projektin tai poistaa sen.


1. Jos haluat poistaa projektin tai poistua pilviprojektista, valitse projekti luettelosta ja napauta sitten **Poista**.
2. Näyttöön ilmestyy vahvistusviesti. Valitse:
 - **Poista maastotietokoneelta** poistaaksesi projektin maastotietokoneelta, mutta pitääksesi sen määriteltynä projektia varten.
Projekti jää projektilistaan harmaan, kunnes lataat sen jälleen.
 - **Poista maastotietokoneelta ja jätä pilviprojekti** jättääksesi projektin pilveen ja poistaaksesi projektin maastotietokoneelta.
Voidaksesi ladata projektin uudelleen sinut täytyy määritellä sen käyttäjäksi uudelleen.
 - **Poista maastotietokoneelta ja pilvestä** poistaaksesi projektin maastotietokoneelta ja pilvestä.
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun olet projektin ainoa järjestelmänvalvoja.


Jos projekti on pilvessä, ja roolisi ei ole järjestelmänvalvoja, ohjelma ei kehota sinua valitsemaan optiota. Viesti vahvistaa, että jätät projektin.
3. Napsauta **OK**.
4. Kun ohjelmisto pyytää sinua vahvistamaan, että haluat varmasti poistaa projektin, napauta **Kyllä**.

TIP – Voit jättää pilviprojektin, jota et vielä ole ladannut maastotietokoneelle. Et voi poistaa projekteja, joita et ole vielä ladannut. Tämä johtuu siitä, että maastotietokoneella ei ole poistettavissa olevaa dataa.

Luot projektia

Voit luoda paikallisen projektin Trimble Access:ssa (tallennettu vain maastotietokoneelle) tai voit lisätä sen pilveen, jotta se voidaan helposti jakaa muiden tiimin jäsenten kanssa tai hallita toimistosta.


1. Näpäytä  ja valitse **Projekti**. **Projektit**-ruutu ilmestyy näyttöön.
2. Näpäytä **New**.
3. Anna projektin **Nimi**.

4. Syötä vaadittaessa **Kuvauksen, Viitteiden** ja **Sijainnin** tiedot.
Tämä tieto ilmestyy yhdessä projektin nimen kanssa **Projektien** ruutuun.
5. Valitse vaadittaessa projektille kuva. Valittu kuva ilmestyy projektin nimen viereen **Projektien** ruutuun.
 - Valitse tiedosto maastotietokoneelta tai organisaatiosi tiedostoverkosta napauttamalla .
 - Jos olet [määrittänyt Internet-yhteyden](#) organisaatiosi tietokoneverkkoon ja kirjautunut verkkoon, voit tarkastella verkossa olevia tiedostoja ja kansioita. Napauta **Tämä maastotietokone** ja valitse sitten käytettävissä oleva verkkoasema.
 - Kaappaa kuva maastotietokoneen kameralla napauttamalla .
6. Näpätä **Seur**.
7. Jos haluat lisätä projektin pilveen, valitse **Luo pilviprojekti** -valintaruutu.

TIP – Jos et ole valmis lataamaan projektia pilveen, voit ohittaa tämän vaiheen ja siirtää paikallisen projektin pilveen myöhemmin. Katso [Paikallisen projektin lataaminen pilveen, page 60](#).

8. Näpätä **Luo**.
Jos valitsit **Luo pilviprojekti** -valintaruudun, **Luo pilviprojekti** -valintaikkuna tulee näkyviin.
 - a. Valitse Trimble Connect -tiedostopalvelimen sijainti, jonne projekti siirretään.
Sijaintiasi lähimpänä olevan alueen tiedostopalvelimen valinta nopeuttaa tiedonsiirtoa.
 - b. Napauta **Kyllä**.
Projekti lisätään pilveen.

Projektikansio luodaan tallentimella ja **Uuden työn** kuvaruutu ilmestyy näyttöön.


TIP – Voit päivittää projektin asetukset milloin tahansa valitsemalla projektin **Projektit-näytössä** ja napauttamalla sitten  projektin tietoruudussa. Jos projekti on pilviprojekti, voit:


- Valitse **Ryhmän jäsenet** -välilehti, jos haluat jakaa projektin ryhmän muiden jäsenten kanssa ja määrittää projektille rooleja. Katso [Tiimin jäsenten hallinta, page 68](#).
- Valitse **IBSS**-välilehti, jos haluat määrittää Internet Base Station Service (IBSS) -palvelun projektillesi. Katso [Internet-tukiasemapalvelu \(IBSS\), page 379](#).

Paikallisen projektin lataaminen pilveen


Jos et ladannut projektiasi pilveen, kun loit sen Trimble Access:ssa, voit ladata projektin pilveen milloin tahansa.



Voit hallita ja jakaa pilvessä olevia projekteja ja töitä muiden tiimin jäsenten kanssa helposti toimistosta käsin käyttämällä Trimble Sync Manager-sovellusta.

NOTE – Jotta voit ladata projektin pilveen, sinun on oltava kirjautuneena sisään Trimble ID-tunnuksillasi. Jos käytät Trimble Access:ta pysyvällä käyttöoikeudella, maastotietokoneella on oltava voimassa oleva Trimble Access-ohjelmiston ylläpitosopimus ja sinulla on oltava Trimble Connect-tilaus. Voit tarkastella sinulle tai maastotietokoneelle määritettyjen käyttöoikeuksien tyyppejä napauttamalla  ja valitsemalla **Tietoa**. Lisätietoja on kohdassa [Trimble Access:n asentaminen, page 15](#).


1. Valitse projekti **Projektit**-näytöstä ja avaa sitten projektin asetusnäyttö napauttamalla  .
2. Napauta **Lataa**.
Luo pilviprojekti -valintaikkuna ilmestyy ruutuun.
3. Valitse Trimble Connect -tiedostopalvelimen sijainti, jonne projekti siirretään. Sijaintiasi lähimpänä olevan alueen tiedostopalvelimen valinta nopeuttaa tiedonsiirtoa.
4. Napauta **Kyllä**.

Voit seurata siirron edistymistä **Siirrä projekti** -ruudusta. Kaikki projektitiedostot, jotka lähetetään, listataan.

NOTE – Jos et pysty lataamaan projektia, mutta olet aiemmin pystynyt lataamaan projektin, tarkista tilaustyyppi napauttamalla  ja valitsemalla **Tietoa** . Jos sinulla on Trimble Connect Personal-tilaus, olet ehkä ylittänyt luomiesi projektien määrän. Pyydä organisaatiosi käyttöoikeuksien hallinnoijaa määrittämään sinulle Trimble Connect Business-tilaus [Trimble License Manager](#)-verkkosovelluksen avulla.

5. Napauta **Hyväksy**.
Projektit-ruudulla olevassa projektin viereisessä pilvikuvakkeessa näkyy  osoituksena siitä, että pilvessä oleva projekti on sama kuin maastotietokoneella oleva projekti.
6. Jos haluat ladata projektin työt pilveen, valitse työ **Työt-näytöstä** ja napauta  ja valitse sitten **Lataa**. Kun työ on siirretty, voit tarkastella ja hallita sitä Trimble Sync Manager-sovelluksessa.

NOTE – Jos paikallisen projektin työt käyttävät ominaisuuskoodikirjastotiedostoa ja haluat, että muut tätä projektia käyttävät maastotietokoneet voivat käyttää ominaisuuskoodikirjastoa, ominaisuuskoodikirjastotiedosto on lisättävä projektiin viitetiedostona Trimble Sync Managerissä. Jos tarvitset lisätietoja, katso [Viitetiedostojen lisääminen Trimble Sync Manager Tuki](#) -ohjeesta.


TIP – Voit päivittää projektin asetukset milloin tahansa valitsemalla projektin **Projektit-näytössä** ja napauttamalla sitten  projektin tietoruudussa. Nyt kun projekti on pilviprojekti, voit:

- Valitse **Ryhmän jäsenet** -välilehti, jos haluat jakaa projektin ryhmän muiden jäsenten kanssa ja määrittää projektille rooleja. Katso [Tiimin jäsenten hallinta, page 68](#).
- Valitse **IBSS**-välilehti, jos haluat määrittää Internet Base Station Service (IBSS) -palvelun projektillesi. Katso [Internet-tukiasemapalvelu \(IBSS\), page 379](#).

Tietojen synkronoinnin pilviasetukset

Pilviasetukset-näytön avulla voit automatisoida maastotietokoneen kaikkien pilviprojektien synkronoinnin pilveen.

Kaikki **Pilviasetukset**-näytössä tekemäsi muutokset tallennetaan maastotietokoneelle, ja ne ovat aktiivisia nykyisessä pilviprojektissa. Jos sinulla on esimerkiksi kolme projektia ja määrität **synkronoinnin ajastimen** lataamaan tietoja pilveen tunnin välein, vain nykyinen projekti lataa tietoja pilveen tunnin välein. Jos avaat toisen projektin, kyseisen projektin tiedot ladataan pilveen tunnin välein.

Avaa **Pilviasetusten** näyttö napauttamalla  **Projektit**-näytössä.

Tiedostonsiirtoasetukset

Siirrä linkitetyt tiedostot

Jos haluat sisällyttää töihin linkitetyt tiedostot tietoja siirrettäessä, valitse **Siirrä linkitetyt tiedostot** -valintaruutu.

Jos haluat ladata vain kenttätiedot ja töistä viedyt tiedot, poista **Siirrä linkitetyt tiedostot** -valintaruudun valinta.

Trimble Access:sta pilveen siirrettyjä ladattuja linkitettyjä tiedostoja ei ole määritetty latautumaan automaattisesti työn mukana, kun toinen käyttäjä lataa työn maastotietokoneelleen. Tiedostot ovat kuitenkin saatavilla pilvessä ja ne voidaan ladata muille maastotietokoneille **Tasohallinnan Lisää**-painikkeesta.

Siirrä nykyinen projekti automaattisesti

Ota käyttöön **Siirrä nykyinen projekti automaattisesti**, jos haluat ladata muutokset pilveen säännöllisin väliajoin tai kun suoritat tiettyjä toimintoja.

Jos haluat ottaa käyttöön tietojen automaattisen siirron, määritä **Siirrä nykyinen projekti automaattisesti** -asetukseksi **Kyllä** ja valitse sitten kuinka usein tiedot siirretään.

Voit valita niin monta vaihtoehtoa kuin on tarpeen:

- Valitse **Määräajoin**, jos haluat siirtää tietoja pilveen säännöllisesti. Kirjoita aikaväli tunteina ja minuutteina **Aikaväli**-kenttään.

TIP - Lisätyt tai muokatut tiedot säilyvät maastotietokoneessa, mutta niitä ei siirretä automaattisesti pilveen, ennen kuin määritetty aikaväli on saavutettu. Kun valitset **Määräajoin**-vaihtoehdon, Trimble suosittelee, että valitset myös **Kun työ suljetaan**- tai **Kun mittaus lopetetaan** -vaihtoehdon varmistaaksesi, että kaikki tiedot, joita ei ole vielä siirretty viimeisen aikavälin jälkeen, siirretään automaattisesti, kun suljet työn tai lopetat mittauksen.

- Valitse **Kun työ suljetaan**, jos haluat siirtää tiedot aina, kun työ suljetaan. Tämä pätee myös silloin, kun suljet ohjelmiston tai avaat toisen työn.
- Valitse **Sisäänkirjautumisen yhteydessä**, jos haluat siirtää tiedot pilveen, kun kirjaudut ohjelmistoon. Tämän vaihtoehdon valitseminen varmistaa, että jos useampi kuin yksi käyttäjä käyttää maastotietokonetta, kaikki edellisen käyttäjän muokkaamat tiedot siirretään pilveen, kun käyttäjä vaihtuu.
- Valitse **Kun mittaus lopetetaan** siirtääksesi tiedot aina, kun lopetat mittauksen.

NOTE – Jos nykyinen projekti on paikallinen projekti eikä se vielä sijaitse pilvessä, kun määrität **Lataa nykyinen projekti automaattisesti** -kytkimen arvoksi **Kyllä**, ohjelmisto näyttää viestin, jossa kysytään, haluatko ladata projektin nyt. Viestiruudussa:

- Valitse **Connect-palvelin**, jota haluat käyttää, ja napauta **Kyllä** ladataksesi nykyisen projektin pilveen. Määritetyt **tiedoston latausasetukset** koskevat projektia.
- Napauta **Ei**, jos et halua ladata nykyistä projektia pilveen. Määritetyt **tiedoston latausasetukset** eivät koske nykyistä projektia, ellei se sijaitse pilvessä. Katso [Paikallisen projektin lataaminen pilveen, page 60](#) saadaksesi lisätietoja paikallisen projektin lataamisesta pilveen.

Latausasetuksista riippumatta voit ladata tietoja manuaalisesti pilveen milloin tahansa muuttamalla työn tilaksi **Kenttätyö valmis** tai valitsemalla työn työluettelosta napauttamalla  ja valitsemalla **Lataa**.

- Jos **Lataa nykyinen projekti automaattisesti** -valitsimen on asennossa **Kyllä**, kaikki projektin päivitettyt työt ladataan pilveen.
- Jos **Lataa nykyinen projekti automaattisesti** -valitsin on asennossa **Ei**, vain valittu työ ladataan.

Jos maastotietokoneen Internet-yhteydessä on ongelma eikä tietoja voi synkronoida automaattisesti valittuna ajankohtana, ohjelmisto kehottaa sinua tarkistamaan maastotietokoneen Internet-yhteyden. Tarkista tai määritä Internet-yhteys napauttamalla **Kyllä**. Napauta **Ohita**, jos haluat ohjelmiston jatkavan tietojen siirtämistä taustalla näyttämättä muita varoituksia. Tiedot pysyvät maastotietokoneella, kunnes ohjelmisto voi muodostaa yhteyden Internetiin ja siirtää tiedot onnistuneesti pilveen.

TIP – Lisätietoja tiedostoristiriidoista on kohdassa [Datan synkronointi pilvipalvelun kanssa, page 65](#).

Tiedostojen latausasetukset

Lataa TrimBIM-muodossa

TrimBIM (.trb) -muoto on Trimble-muoto, jota käytetään perinteisesti edustamaan BIM- tai 3D-malleja, kuten IFC. Sitä voidaan käyttää myös edustamaan muita BIM-malleja, mukaan lukien Navisworks Drawing (NWD)-, AutoCAD Drawing (DWG)- ja SketchUp (SKP) -tiedostoja, jotka on ladattu Trimble Connectiin.

Jos haluat ladata nämä tiedostot ohjaimen TrimBIM-tiedostoina, valitse **Lataa TrimBIM-muodossa** -valintaruutu. TrimBIM-tiedostot ovat pienempiä, nopeampia siirtää maastotietokoneelle ja nopeampia ladata, kun käytät niitä ensimmäisen kerran Trimble Access-sovelluksessa.

Vaihtoehtoisesti, jos haluat ladata IFC-, DWG- ja NWD-tiedostoja alkuperäisessä muodossaan, **tyhjennä Lataa TrimBIM-muodossa** -valintaruutu.

NOTE –

- Sinun on valittava **Lataa TrimBIM-tiedostona** -valintaruutu, jos haluat käyttää DWG- tai NWD-tiedostoja, kun käytät Trimble Access:ta Android-maastotietokoneella. DWG- ja NWD-tiedostoja ei tueta, kun ne tallennetaan suoraan Android-laitteeseen.
- NWD-tiedostojen muuntaminen TrimBIM-muotoon käyttämällä Trimble Connect -sovelluksen beetaversiota. Sitä tuetaan ainoastaan NWD-tiedostoja siirrettäessä Trimble Connect-sovellukseen käyttäen [Trimble Connect for Windowsia](#), ei [Trimble Connect Webiä](#).

Lisätietoja BIM-mallien liittämistä Trimble Connectiin on [Trimble Connectin dokumentaatioissa](#).

Lataa päivitykset automaattisesti

Ota **Lataa päivitykset automaattisesti** käyttöön, jotta saat automaattisesti suunnitelmatiedostojen päivitykset Trimble Connectista. Tämä varmistaa, että työskentelet aina minkä tahansa projektitiedoston uusimman version parissa, mikä poistaa manuaalisten tiedostojen siirtojen tarpeen ja vähentää sen riskiä, että tekisit päätöksiä vanhentuneiden tietojen perusteella.

Kun **Lataa päivitykset automaattisesti** -asetus on käytössä, Trimble Access ilmoittaa, kun käyttämästäsi tiedostosta on saatavilla uusi versio. Jos tiedostoja poistetaan pilvestä, ohjelmisto näyttää ilmoituksen ja kehottaa poistamaan tiedoston maastotietokoneelta. Vaihtoehtoisesti voit muuntaa tiedoston vain paikalliseksi tiedostoksi, joka ei ole enää yhteydessä pilveen.

Kun **Lataa päivitykset automaattisesti** -kytkin on käytössä, Trimble Access etsii muutoksia:

- kun kirjaudut sisään
- kun avaat työn
- kun valitset työhön linkitettävän tiedoston **Tasohallinnan** avulla
- 15 minuutin välein

Verkkoasetukset

Verkkoasetusten ryhmälaatikossa voit määrittää, mitä verkkoja tiedonsiirtoon voidaan käyttää.

Salli automaattinen synkronointi mobiilidataa käyttäen

Valitse **Salli automaattisen synkronoinnin käyttöä mobiilidataa** -valintaruutu, jos haluat sallia tietojen lataamisen mobiilidataverkon avulla, jos se on käytettävissä. Verkostasi ja dataliittymästäsi riippuen tästä voi aiheutua kustannuksia.

Poista **Salli automaattisen synkronoinnin käyttöä mobiilidataa** -valintaruudun valinta, jos haluat sallia tietojen lataamisen vain Wi-Fi-yhteydellä.

Rajoita automaattisen synkronoinnin siirto tiettyihin verkkoihin

Aseta tämän valitsin kohtaan **Ei**, jos haluat sallia tietojen lataamisen missä tahansa verkossa, johon maastotietokone on yhteydessä.

Aseta tämän valitsin kohtaan **Kyllä**, jos haluat rajoittaa automaattisen synkronoinnin siirron sallittuihin verkkoihin, esimerkiksi toimistosi tai kotisi Wi-Fi-verkkoon. Valitse sallitut verkot seuraavasti:

- Valitse verkko **Käytettävissä olevat verkot** -luettelosta ja siirrä se sitten **Tallennetut verkot** -luetteloon napauttamalla +.
- Jos haluat poistaa sallitun verkon, valitse se **Tallennetut verkot** -luettelosta ja siirrä se sitten **Käytettävissä olevat verkot** -luetteloon napauttamalla -.

- Vaihtoehtoisesti voit siirtää sen toiseen luetteloon kaksoisnapauttamalla verkon nimeä jommassakummassa luettelossa.

TIP – Tallennetut verkot tallennetaan maastotietokoneelle, ja ne näytetään kaikille kyseistä maastotietokonetta käyttäville Trimble Access-käyttäjille.

Datan synkronointi pilvipalvelun kanssa

Tässä ohjeaiheessa on tietoja seuraavista aiheista:



- Projektin tai työn nimen viereiset pilvipainikkeet ilmaisevat, jos maastotietokoneella olevaan tiedostoihin on siirrettävä muutoksia tai pilvessä oleviin tiedostoihin tehtyjä muutoksia on ladattavissa.
- Tiedostonimien viereen ilmestyvät kuvakkeet ilmaisevat, että maastotietokoneella olevat tiedostot eivät ole samat kuin pilvessä olevat tiedostot.
- Vain joidenkin työssä olevien tiedostojen lataaminen ja siirtäminen.
- Maastotietokoneen ja pilven välisten tiedostoristiriitojen hallinta.



TIP – Varmista, että tunnet aiheeseen liittyvät tiedot, joita ei käsitellä tässä aiheessa:


- Ohjeet projektin lataamiseen pilvestä ensimmäisen kerran löytyvät kohdasta [Lataa projekti, page 56](#).
- Katso [Paikallisen projektin lataaminen pilveen, page 60](#) saadaksesi lisätietoja paikallisen projektin lataamisesta pilveen.
- Lisätietoja pilviprojektien synkronoinnin automatisoinnista pilveen on kohdassa [Tietojen synkronoinnin pilviasetukset, page 61](#).


Projektin ja työn synkronoinnin tila


Projektin tai työn nimen viereiset pilvipainikkeet ilmaisevat, jos maastotietokoneella olevaan tiedostoihin on siirrettävä muutoksia tai pilvessä oleviin tiedostoihin tehtyjä muutoksia on ladattavissa.

 osoittaa, että projektissa tai projektissa pilvessä on muutoksia, jotka ladataan maastotietokoneelle. Lataa kaikki projektin tai työn muokatut tiedostot napauttamalla .

 osoittaa, että maastotietokoneella olevassa pilveen ladattavassa projektissa tai työssä on muutoksia. Lataa kaikki projektin tai työn muokatut tiedostot napauttamalla .

 ilmaisee, että pilvessä oleva projekti tai työ on täsmälleen sama kuin maastotietokoneella oleva projekti tai työ.

 osoittaa, että pilviprojektissa tai -työssä on muutoksia, jotka ovat ristiriidassa paikallisen projektin tai työn kanssa, ja että käyttäjältä edellytetään toimia. Valitse  **Siirrä** tai **Lataa**. Katso [Tiedostoristiriitojen hallinta, page 67](#).


 ilmaisee, että sinulla ei ole projektin tai työn käyttöoikeuksia. Tämä voi johtua seuraavista syistä:

- et ole projekti- tai työtiimissä.
- sinut lisättiin projekti- tai työtiimiin ja poistettiin siitä myöhemmin.









- olet yksi useista käyttäjistä, joilla on pääsy samaan maastotietokoneeseen, ja projekti tai työ on delegoitu jollekin toiselle kyseisistä käyttäjistä.
- Sinut on määritetty projektiin, mutta et voi avata sitä, koska sinulle ei ole määritetty Connect Business for Trimble Access -tilausta. Käyttäjät, joilla ei ole Connect Business for Trimble Access -tilausta, voivat työskennellä vain yhden projektin kanssa. Jos haluat pyytää tilauksen, ota yhteyttä projektin järjestelmänvalvojaan.

TIP – Kun muutat pilvessä olevan työn tilaksi **Kesken** tai **Kenttätyö valmis**, työn muutokset ladataan automaattisesti pilveen. Pilveen synkronoidut työtiedostot näkyvät Trimble Sync Managerissä.

Tiedoston synkronoinnin tila

Hallitaksesi yksittäisten tiedostojen siirtoja ja latauksia tai ratkaistaksesi tiedostoristiriitoja valitse projekti tai työ ja napauta sitten  ja valitse **Lataa** tai **Siirrä**.






Lataa- tai **Siirrän**-näytön tiedostojen nimien vieressä olevat pilvikuvakkeet ilmaisevat kunkin tiedoston synkronoinnin tilan. Jos et halua synkronoida automaattisesti kaikkia tiedostoja tai jos sinun on ratkaistava tiedostoristiriitoja, napauta tiedoston nimeä ja valitse sitten haluamasi toiminto.

-  ilmaisee, että tiedosto on valmis ladattavaksi maastotietokoneelle.
-  ilmaisee, että haluat hypätä kyseisen tiedoston yli, jolloin sitä ei ladata maastotietokoneelle.
-  ilmaisee, että tiedosto on valmis siirrettäväksi pilveen.
-  ilmaisee, että haluat hypätä kyseisen tiedoston yli, jolloin sitä ei siirretä pilveen.
-  ilmaisee, että tiedostoa synkronoidaan pilven kanssa.
-  ilmaisee, että maastotietokoneella oleva tiedosto on tismalleen sama kuin pilvessä oleva tiedosto.
-  ilmaisee, että pilvessä olevaan tiedostoon on tehty muutoksia, jotka ovat ristiriidassa paikallisen tiedoston kanssa, ja että käyttäjältä edellytetään toimia. Katso [Tiedostoristiriitojen hallinta, page 67](#).
-  ilmaisee, että tiedostoristiriita on ratkaistu (koska olet päättänyt korvata tiedoston tai säilyttää paikallisen tiedoston). Katso [Tiedostoristiriitojen hallinta, page 67](#).

Vain tiettyjen tiedostojen synkronointi

Voit tarvittaessa jättää yksittäisiä tiedostoja lataamatta tai siirtämättä. Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun käyttämäsi tiedostot ovat isoja, kuten esimerkiksi isot skannaustiedostot, etkä halua siirtää niitä ollessasi maastossa.

Pilven kanssa synkronoitavien tiedostojen valinta:



1. Valitse työ **Työt**-näytöstä ja napauta  ja valitse **Lataa** tai **Siirrä**. Näyttöön ilmestyy **Latauksen** Latauksen tai **Siirron** kuvaruutu, josta käy ilmi jokaisen synkronoitavan työn sisältämän tiedoston nimen, tyypin ja koon.
2. Jos haluat ohittaa tiedoston lataamisen tai siirtämisen, napauta tiedoston nimeä ja valitse **Ohita tämä tiedosto**. Tiedoston vieressä oleva kuvake muuttuu kuvakkeesta  tai  kuvakkeeksi  tai , joka ilmaisee, että tiedosto ohitetaan. Voit ladata tai siirtää tiedoston myöhemmin, kun olet palannut


toimistoon.

3. Jos haluat synkronoida valitsemasi tiedostot, napauta **Lataa** tai **Siirrä**.



Ohitettaviksi valitsemiesi tiedostojen vieressä on  -kuvake, eikä niitä synkronoida, ennen kuin päätät tehdä niin. Katso [Tiedostoristiriitojen hallinta, page 67](#) alla.

Tiedostoristiriitojen hallinta

Jos  näkyy projektin tai työn vieressä, se osoittaa, että pilviprojektissa tai työssä on muutoksia, jotka ovat ristiriidassa paikallisen projektin tai työn kanssa, ja tarvitaan toimia. Valitse  ja napauta **Lataa** tai **Siirrä**.

Siirron tai **Latauksen** kuvaruudun  -kuvake osoittaa, että tiedosto on ristiriidassa. Napauta tiedostoa ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Korvaa paikallinen tiedosto:** paikalliseen tiedostoon tehdyt muutokset menetetään.
- **Säilytä paikallinen tiedosto:** pilvitiedoston sisältö korvataan, kun tietoja siirretään seuraavan kerran.



Kun olet valinnut toiminnon, tiedoston vieressä oleva kuvake muuttuu kuvakkeeksi , joka ilmaisee, että tiedostoristiriita on ratkaistu. Kun tiedostojen synkronointitoiminto on valmis, kuvakkeeksi tulee .

Joskus projektia ladattaessa ohjelmisto ei tarjoa **Korvaa paikallinen tiedosto-** tai **Säilytä paikallinen tiedosto** -vaihtoehtoja, vaan näyttää sen sijaan sanoman, jossa varoitetaan, että tiedosto sisältää toisen projektin sisältöä ja että paikallinen tiedosto on poistettava tai nimettävä uudelleen, ennen kuin tiedosto voidaan ladata. Napauta **Esc** palataksesi **Projektien** luetteloon ja avaa Resurssienhallinta ja navigoi **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Access\Trimble Data**-kansioon ja poista tai nimeä asianmukainen tiedosto uudelleen.

Jos et pysty synkronoimaan tietoja

Jos et pysty synkronoimaan tietoja *minkään* projektin kanssa:

- Varmista, että olet kirjautunut sisään.

Jos **Projektit**-näytön otsikkorivin **Kirjaudu sisään**  -kuvake tai **Työt**-näyttö on harmaa, olet kirjautunut ulos. Kirjaudu sisään napauttamalla  -kuvaketta.


- Tarkista, että sinulla on Internet-yhteys avaamalla selaimesi ja käymällä usein päivittyvällä sivustolla, esimerkiksi uutissivustolla.

Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa [Internet-yhteyden luominen, page 500](#).

- Jos käytät Trimble Access-tilausta, varmista, että tilaus ei ole vanhentunut.

Voit tarkistaa tilauksen voimassaolon napauttamalla  ja valitsemalla **Tietoja**.


- Jos käytät Trimble Access:ta pysyvällä käyttöoikeudella, varmista, että maastotietokoneella on voimassa oleva Software Maintenance Agreement.

Voit tarkistaa nykyisen Software Maintenance Agreementn tilan napauttamalla  ja valitsemalla **Tietoja**. Software Maintenance Agreementn vanhenemispäivä näkyy **Ohjelmiston ylläpidon vanhenemisen** kentässä.

Jos et pysty synkronoimaan tietoja **joidenkin** projektien kanssa, mutta et toisten:

- Jos et voi tarkastella töitä, joita odotat näkeväsi, tai jos et pysty synkronoimaan tietoja joihinkin töihin, työtä ei ehkä ole delegoitu sinulle.
Ota yhteyttä projektin järjestelmänvalvojaan ja varmista, että työ on delegoitu sinulle.
- Varmista, että käytät Trimble Connect Business-tilausta Trimble Connect Personal-tilauksen sijaan.
Trimble Connect Business-tilauksen avulla voit luoda enemmän projekteja ja synkronoida tietoja useamman projektin kanssa kuin Trimble Connect Personal-tilauksen kanssa. Voit tarkistaa tilaustyyppisi napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Tietoja**. Jos sinulla on Trimble Connect Personal-tilaus olet ehkä ylittänyt luotavien projektien määrän. Pyydä organisaatiosi käyttöoikeuksien järjestelmänvalvojaa määrittämään sinulle Trimble Connect Business-tilaus [Trimble License Manager](#)-verkkosovelluksen avulla.

Tiimin jäsenten hallinta

Hallitaksesi pilviprojektin vastuuhenkilöitä valitse projekti **Projektit**-ruudusta ja napauta sitten  ja valitse **Tiimi**-välilehti.

Tiimi-välilehdellä näkyvät projektin vastuuhenkilöt, heidän sähköpostiosoitteet, roolit, tilat ja päivämäärän, jolloin he viimeksi käyttivät projektia.

Tiimin roolit

Tiimin jäsenille määrätään **Käyttäjän** tai **Järjestelmänvalvojan** rooli.

Käyttäjärooli

Tiimin jäsen, jonka rooli on **käyttäjä**, voi:

- luoda töitä, päivittää heille annettuja töitä ja poistaa luomiaan töitä
- kutsua muita käyttäjiä projektiin tai delegoida omat työnsä eri käyttäjälle
- lisätä tai poistaa projektin raporttityylitiedostoja
- jättää projektin

Käyttäjät eivät voi muokata tai muuttaa projektien tai töiden ominaisuuksia, joita ei ole annettu heille tehtäväksi.

Järjestelmänvalvojan rooli

Tiimin jäsen, jonka rooli on **järjestelmänvalvoja**, voi suorittaa samat tehtävät kuin käyttäjät ja lisäksi:

- muokata projektin ominaisuuksia
- poistaa minkä tahansa työn tai projektin
- hoitaa muiden käyttäjien järjestelmänvalvojaoikeuksia
- kutsua käyttäjiä projektiin
- poistaa muita käyttäjiä projekteista

Roolien muuttaminen

Muuta tiimin jäsenen roolia valitsemalla jäsenen nimi tiimiluettelosta ja napauta **Päivitä**. Valitse **Rooli** ja napauta sitten **Päivitä**.

Henkilön kutsuminen projektiin

1. Napauta **Kutsu Tiimi**-välilehdellä.
2. Syötä kutsumasi henkilön sähköpostiosoite. Tämän täytyy olla sähköpostiosoite, jota henkilö käyttää tai aikoo käyttää **Trimble Identity** -tunnuksiaan varten.
3. Valitse **Käyttäjän** tai **Järjestelmänvalvojan** rooli. Maastokäyttäjien rooli on yleensä **Käyttäjä**.
4. Napauta **Kutsu**.

Jos kutsutulla käyttäjällä jo on Trimble ID -tunnukset, hänelle lähetetään linkki projektiin sähköpostitse ja hänet lisätään projektiin automaattisesti. Jos kutsutulla käyttäjällä ei ole Trimble ID -tunnuksia, hän saa sähköpostin, jossa häntä neuvotaan luomaan uusi tili. Luotuaan Trimble ID -tunnuksensa käyttäjä voi päästä projektiin ja kansioihin ja tiedostoihin, joihin hänellä on lupa.

TIP – Jos haluat kutsua useita käyttäjiä kerralla, luo .csv -tiedosto, jossa on kunkin käyttäjän sähköpostiosoite, ryhmä ja rooli. Trimble Access ei käytä **Ryhmä-kenttää**, joten tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi. .csv tiedostomuoto on: **sähköposti**, **ryhmä**, **rooli**.

Delegoidaksesi työn jollekin henkilölle

Delegoidaksesi työn jollekin henkilölle työn on oltava pilvessä ja kyseisen henkilön on oltava projektin jäsen. Katso [Projektitiimin jäsenten hallinta, page 58](#).

Delegoi työ avaamalla se ja napauttamalla työn tietojen ikkunassa. Valitse **Vastuuhenkilöt**-luettelosta tiimin jäsen tai jäsenet, joille haluat delegoida työn, ja napauta sitten **Hyväksy**. Lähetä työhösi tekemät muutokset pilveen.

Voit myös poistaa työn delegoinnin käyttämällä samaa työnkulkua.

Jäsenen poistaminen projektista

Poistaaksesi tietyn käyttäjän projektista valitse tämän nimi **Tiimin** välilehdeltä ja napauta sitten **Päivitä**. Napauta **Poista**.

NOTE – Jos projektilla on vain yksi järjestelmänvalvoja, kyseinen järjestelmänvalvoja ei voi jättää projektia tai vaihtaa käyttäjärooliksi **Käyttäjän**.

Työn näkyvyyden rajoittaminen

Työn näkyvyyden rajoittamisen valintaruutu näkyy (ja sitä voidaan muuttaa) vain silloin, kun sisään kirjautuneen käyttäjän rooli on **Järjestelmänvalvoja**.


Työn näkyvyyden rajoittamisen asetus on oletuksena **pois** käytöstä. Tämä tarkoittaa, kaikki projektiin nimetyt henkilöt voivat ladata ja tarkastella projektissa olevia töitä, mutta he voivat muokata niitä vain, jos työ on annettu heille tehtäväksi.

Jos **Työn näkyvyyden rajoittaminen** on käytössä, käyttäjät, joiden rooli on **Käyttäjä**, eivät koskaan näe töitä, joiden vastuuhenkilöitä he eivät ole.


CAUTION – Koska Trimble Accessestä käyttäjiä muokkaamasta töitä, joita ei ole annettu heille, varmista aina, että käyttäjille on delegoitu oikeat työt. Jos Trimble Access-käyttäjä ei pysty näkemään työtä tai tekemään muutoksia kirjoitussuojattuun työhön, lisää hänet työhön. Älä yritä luoda muokattavaa kopiota työstä maastotietokoneella esimerkiksi kopioimalla työn USB-muistitikulta tai lataamalla sen sähköpostista. Työn kopion luominen voi aiheuttaa tahattomia ongelmia, kuten töiden kaksoiskappaleita tai datan menetyksiä, kun yrität lähettää datan pilveen.

Projektin järjestelmänvalvojat, työn luonut henkilö ja työn vastuuhenkilöt pystyvät aina näkemään työt riippumatta siitä, onko **Työn näkyvyyden rajoittaminen** käytössä vai ei.

Töiden hallinta

Työt-ruutu aukeaa aina, kun avaat projektin tai luot paikallisen projektin. Tarkastele **Töiden** kuvaruutua milloin tahansa näpäyttämällä  ja valitsemalla **Työ**.

Töiden ruutu listaa nykyisen kansion sisältämät työt ja kansiot. Jos projektissa ei ole töitä, voit luoda työn Trimble Access -sovelluksessa.

Valitse työ näpäyttämällä sitä. Työn tietopaneeli sisältää tietoa työstä, mukaan lukien kuvauksen, tilan ja linkitettyt tiedostot. Tarkastellaksesi työn tietoja pystytilassa näpäytä  ja valitse **Tiedot**.




Voit avata .jxl-tiedostoja (JOB), jotka on luotu käyttämällä viimeaikaista edellistä Trimble Access-versiolla ohjelmiston uusimman version kanssa. Trimble Access muuntaa työn automaattisesti nykyiseen versioon.

NOTE – Trimble suosittelee mahdollisuuksien mukaan käyttämään Trimble Access:ssa luotua työtiedostoa (.job), vastaavan JobXML- tai JXL (.jxl) -tiedoston sijaan, joka on luotu Trimble Business Center:ssä. Katso lisätietoja kohdasta [Olemassa olevien töiden käyttäminen uusimmalla Trimble Access-versiolla, page 25](#).

Työn luominen

Luodaksesi uuden paikallisen työn näpäytä **Uusi**. Katso [Paikallisen työn luominen, page 73](#).

Työn lataaminen

NOTE – Sinun tulee olla [kirjautuneena sisään Trimble ID-tunnuksillasi](#) siirtääksesi töitä ja työdataa. Otsikkorivin **Kirjaudu sisään** -kuvake  on harmaa  jos ei ole kirjautuneena sisään. Kirjaudu sisään napauttamalla **Kirjaudu sisään**  -kuvaketta.

Jos olet kirjautuneena sisään Trimble ID -tunnuksillasi, työt ja kansiot, jotka sisältävät sinulle annetut työt joita ei ole vielä ladannut Trimble Connect -palvelusta näytetään harmaalla tekstillä.

Lataa työ pilvestä seuraavasti:

1. Jos projekti sisältää kansioita, näpäytä kansiota tarkastellaksesi kansion sisältämiä töitä. Kaksoisnapauta kansiota avataksesi sen.

TIP – Näpäytä ↑ siirtyäksesi ylemmälle kansiotasolle. Tarkastele kansiorakennetta näpäyttämällä työlistan yläpuolella olevaa kansionpolun kenttää.

2. Valitse työ ja näpäytä sitten **Lataa**. Työt ja kansiot, joita ei ole vielä ladattu maastotietokoneelle, näkyvät harmaana **Töiden** luettelossa.

Latauksen kuvaruutu näyttää jokaisen ladattavan työn sisältämän kunkin tiedoston nimen, tyypin ja koon. Trimble suosittelee kaikkien tiedostojen lataamista kun ensimmäisen kerran lataat työn. Katso [Datan synkronointi pilvipalvelun kanssa, page 65](#) saadaksesi lisätietoja yksittäisten tiedostojen ja tiedostoristiriitojen hallinnasta.

3. Lataa data tallentimelle näpäyttämällä **Lataa**.

Avataksesi työn

Valitse työ näpäyttämällä sitä ja näpäytä sen jälkeen **Avaa**.

Jos avattavalla työllä ei ole määritettyä projektkorkeutta, näyttöön ilmestyy **Projektin korkeuden** ruutu. Syötä projektin korkeus tai näpäytä **Tässä** korkeuden määrittelemiseen käyttäen nykyistä GNSS:n sijaintia. Jos mitään sijaintia ei ole saatavilla, **Tässä**-painike on toimintakyvytön.

Kun työ avautuu, kartta ilmestyy. Jos mitään dataa ei ilmesty karttaan, tai et voi nähdä odottamaasi dataa, näpäytä ☞ kartan työkalupalkissa avataksesi **Tasonhallinta**-sovelluksen. Katso [Tasojen hallinta Tasonhallintaia käyttäen, page 137](#).

Löytääksesi työn luettelosta


Päivitä töiden luettelo napauttamalla ↻.

TIP – Projektiruutu etsii muutoksia, kun ensimmäisen kerran avaat sen, mutta se ei päivitä hakutuloksia automaattisesti.

- Napauta ↻ nähdäksesi uudet työt, kuten esimerkiksi äskettäin kanssasi Trimble Connect -palvelussa jaetut työt tai jos olet käyttänyt tiedostojen käsittelyohjelmaa kopioimaan työn **Projektit**-kansioon.
- Jos et näe luettelossa työtä, jonka odotat näkeväsi, napauta ▼ työluettelon yläpuolella ja varmista, että oikeat suodatimet on valittu. **Töiden** ruudussa näkyvät työt suodatetaan nyt automaattisesti niin, että ohjelma näyttää oletuksena vain pilvessä olevat sinulle annetut työt (**Pilvi: Minulle annetut**) tai luomasi työt (**Pilvi: Minun luomani**) ja mitkä tahansa paikalliset työt (**Maastotietokone**).

Jos haluat etsiä osaa työn nimestä, kirjoita etsittävä teksti **Suodata työ** -kenttään. Luettelossa näkyvät töiden nimet sisältävät syötetyt kirjaimet.


CAUTION – Jos et vieläkään näe työtä työn suodatinten listan tarkistamisen jälkeen, työtä ei todennäköisesti ole annettu sinulle. Pyydä tällaisessa tapauksessa projektin järjestelmänvalvojaa delegoimaan työ sinulle. Älä yritä luoda muokattavaa kopiota työstä maastotietokoneella esimerkiksi kopioimalla työn USB-muistitikulta tai lataamalla sen sähköpostista. Työn kopion luominen voi aiheuttaa tahattomia ongelmia, kuten töiden kaksoiskappaleita tai datan menetyksiä, kun yrität lähettää datan pilveen.

Piilota valmiit työt **Töiden** ruudusta näpäyttämällä  työlistan yläpuolella ja valitse **Tila: Valmis** niin, että sen vieressä ei ole tarkistusmerkkiä. Seuraavan kerran kun vaihdat työn tilaksi **Valmis**, se katoaa töiden listalta.

Muokataksesi työtä

Muuta työn statusta näpäytä työtä valitaksesi sen ja valitse tietopaneelista uusi **Status** valikosta. Työn status voi olla **Uusi**, **Meneillään** tai **Kenttätyö valmis**.

Muokkaa työn ominaisuuksia näpäyttämällä **Ominaisuudet**. Tee vaadittavat muutokset ja näpäytä **Hyväksy**. Katso [Työn ominaisuudet, page 79](#).

Poista työ ja kaikki siihen liittyvät datatiedostot tallentimelta näpäyttämällä  ja valitse **Poista**. Vahvista valinta näpäyttämällä **Kyllä**.

TIP – Projektikansiossa olevat tiedostot eivät muutu, kun poistat työn. Jos työ sijaitsee Trimble Connect -sovelluksessa, työ poistetaan ainoastaan tallentimelta. Mitään ei poisteta Trimble Connect -sovelluksesta. Et voi poistaa töitä, joita et ole vielä ladannut.

Delegoidaksesi työn jollekin henkilölle

Delegoidaksesi työn jollekin henkilölle työn on oltava pilvessä ja kyseisen henkilön on oltava projektin jäsen. Katso [Projektitiimin jäsenten hallinta, page 58](#).


Delegoi työ avaamalla työ ja napauttamalla työtietojen ikkunassa  -kuvaketta, joka näkyy **Vastuuhenkilöiden** vieressä. Valitse **Vastuuhenkilöt**-luettelosta tiimin jäsen tai jäsenet, joille haluat delegoida työn, ja napauta sitten **Hyväksy**. Lähetä työhösi tekemät muutokset pilveen.

Voit myös poistaa työn delegoinnin käyttämällä samaa työnkulkua.

Tunnisteiden määrittäminen työhön

Jotta työlle voidaan määrittää tunnisteita, työn on sijaittava pilvessä ja työhön määritettävissä olevat tunnisteet on määritettävä Trimble Connectissa. Lisätietoja ryhmien perustamisesta löytyy kohdasta **Tunnisteet Trimble Connect for Browser's 3D Viewer -käyttöoppaasta**.

Jotta voit määrittää tunnisteita, sinun on ladattava työ pilvestä. Jos olet luonut paikallisen työn pilviprojektissa, mutta et ole vielä ladannut sitä pilveen, voit myös määrittää tunnisteita.

Jos haluat määrittää tunnisteita, valitse työ **Työt**-näytöstä ja napauta sitten  työn tietoruudussa **Tunnisteet**-kohdan vieressä. Valitse **Tunnisteet**-luettelosta työhön liitettävät tunnisteet ja napauta sitten **Hyväksy**. Lähetä työhösi tekemät muutokset pilveen.


Voit poistaa tunnisteita työstä käyttämällä samaa työnkulkua.


NOTE – Jos työskentelet paikallisesti pilviprojektin parissa, mutta et ole kirjautunut sisään, niin jos teet muutoksia Trimble Access:ssa työtunnisteisiin ja työtunnisteisiin **tehdään muutoksia myös** Trimble Connectissa offline-tilassa työskennellessäsi, Trimble Access:ssa tehdyt muutokset korvaavat muutokset, jotka Trimble Connectissa on tehty, kun tiedot synkronoidaan seuraavan kerran pilven kanssa.

Datan lähettäminen pilveen

Töiden muutokset ladataan automaattisesti pilveen:

- Kun muutat pilvessä olevan työn tilaksi **Käynnissä** tai **Kenttätyö valmis**.
- Jos olet ottanut automaattisen synkronoinnin asetukset käyttöön **Pilviasetukset**-näytössä. Tämä sisältää uudet työt, jotka olet luonut paikallisesti maastotietokoneella projekteille, jotka sijaitsevat Trimble Connectissa. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen synkronoinnin pilviasetukset, page 61](#).

Lähetä muutoksia työhön koska tahansa valitsemalla työn **Töiden** ruudussa ja napauttamalla  ja valitse **Siirrä**. Lähetä muutoksia työhön koska tahansa valitsemalla työn Töiden ruudussa ja napauttamalla ja valitse **Siirrä**. **Siirron** kuvaruutu näyttää jokaisen siirrettävän työn sisältämän kunkin tiedoston nimen, tyyppin ja koon. Siirrä dataa pilveen näpäyttämällä **Siirrä**. Katso [Datan synkronointi pilvipalvelun kanssa, page 65](#) saadaksesi lisätietoja yksittäisten tiedostojen siirrosta ja tiedostoristiriitojen hallinnasta.

Lähetä muutoksia **projektin kaikkiin** töihin esimerkiksi työpäivän lopussa valitsemalla projektin **Projektien** ruudussa ja näpäyttämällä  ja valitse **Siirrä**.

TIP – Jos **Tiedot**-valikossa ei ole **Siirrä**- tai **Lataa**-vaihtoehtoja, työ sijaitsee paikallisessa projektissa, eikä datan siirtäminen pilveen onnistu.


NOTE – Projektit, jotka on luotu suoraan Trimble Connect -palvelimessa eikä Trimble Access- tai Trimble Sync Manager-sovellusta käyttäen tulee avata Trimble Access -sovelluksessa **Järjestelmänvalvojana** ennen kuin uusia töitä voidaan siirtää pilveen **Käyttäjänä**.

Paikallisen työn luominen

Kun luot uuden projektin, näyttöön ilmestyy automaattisesti **Uusi työ**-ruutu.

Luodaksesi uuden työn olemassa olevassa projektissa avaa projekti **Projektien** ruudusta tarkastellaksesi **Töiden** ruutua. Näpäytä **New**. Näyttöön ilmestyy **Uusi työ** -ruutu.

NOTE – Kaikki Trimble Access:ssa luodut työt ovat aluksi vain paikallisia töitä, vaikka projekti olisi pilviprojekti. Kun olet luonut paikallisen työn pilviprojektissa, voit ladata sen pilveen.


TIP – Luo kansio projektikansioon uutta työtä varten napauttamalla  **Työt**-näytössä. Kirjoita **kansion nimi** ja napauta **Luo**. Kansiopolku näkyy **Uusi työ** -näytön yläosassa.

Uuden työn ruudussa:

1. Luo työ mallin tai viimeksi käytetyn työn pohjalta seuraavasti:
 - a. Valitse vaihtoehto **Luo mallin pohjalta**.
 - b. Syötä **Työn nimi**.
 - c. Valitse **Malli**-kentässä:
 - **Oletusarvo** luodaksesi työn ohjelmiston mukana tulevan oletusmallin pohjalta.
 - **<Mallin nimi>** jos olet luonut työmallin. Katso [Työmallit, page 75](#).
 - **Viimeksi käytetty työ**.

Kaikki työn ominaisuudet valitusta mallista tai työstä kopioidaan työhön.

Kunkin ominaisuuskentän vieressä oleva nappi näyttää nykyisten ominaisuuksien yhteenvedon.
2. Luo tie JobXML- tai DC-tiedostosta seuraavasti:
 - a. Valitse vaihtoehto **Luo JobXML- tai DC-tiedoston pohjalta**.
 - b. Syötä **Työn nimi**.
 - c. Valitse **Tiedostoformaatti**.

TIP – Jos et ole varma tiedostomuodosta, valitse mikä tahansa formaatti – ohjelmisto tarkastaa sen tiedoston tuonnin yhteydessä.
 - d. Valitse tiedosto **Tiedostosta-kentässä** . Selaa tiedostoon napauttamalla  ja valitse se. Napauta **Hyväksy**.
 - e. Napsauta **OK**.
3. Määrittele tai muuta työn ominaisuuksia näpäyttämällä asianmukaista painiketta:
 - Napauta **Koordinaattij** . valitaksesi työn koordinaattijärjestelmän. Katso [Koord.järjestelmä, page 80](#).
 - Mapauta **Yksiköt** valitaksesi yksiköt ja muodot numeroarvoja varten. Katso [Yksiköt, page 97](#).
 - Napauta **Tasonhallinta** piste- ja karttatiedostojen linkittämiseksi työhön. Katso [Tasojen hallinta Tasonhallintaia käyttäen, page 137](#).
 - Napauta **Ominaisuuskirjasto** liittääksesi työhön ominaisuuskirjaston. Katso [Koodikirjasto, page 101](#).
 - Napauta **Cogo-asetukset** asettaaksesi koordinaattigeometrian asetukset työtä varten. Katso [Laskenta-asetukset, page 106](#).
 - Napauta **Lisäasetukset** määrittääksesi työssä käytettävät lisäasetukset. [Lisäasetukset, page 113](#).
 - Napauta **Mediatiedosto**-painiketta linkittääksesi mediatiedostoja työhön tai työssä oleviin pisteisiin. Katso [Mediatiedostot, page 115](#).
 - Vaadittaessa syötä **Viittaus**, **Kuvaus** ja **Operaattorin** tiedot ja mahdolliset **Huomautukset**.

TIP – Asettaaksesi **Viittauksen**, **Kuvauksen** ja **Operaattorin** tai **Huomautukset**-kenttien oletusarvot käytä tekstinmuokkainta muuttamaan **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansiossa olevaa **JobDetails.scprf** -tiedostoa.
4. Napauta **Hyväksy**.

TIP – Jos olet luonut työn paikallisesti maastotietokoneella ja projekti, jossa se on, sijaitsee pilvessä, voit määrittää työlle tunnisteita ja ladata työn pilveen milloin tahansa **Työt**-näytöstä. Kun työ sijaitsee pilvessä, voit määrittää työhön ryhmän jäseniä **Työt**-näytössä. Lisätietoja on kohdassa [Töiden hallinta, page 70](#).

Työmallit

Samoja asetuksia käyttävien töiden luominen on nopeaa mallien avulla. Luo malli käyttäen tarvittavia asetuksia ja luo töitä mallin pohjalta.

NOTE – Malleja käytetään ainoastaan tuomaan tiettyjä työn ominaisuuksia työn luonnin yhteydessä. Mallin muokkaaminen tai poistaminen ei vaikuta kyseisen mallin pohjalta aiemmin luotuihin töihin.

Napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Mallit.Mallien** ruutu näyttää ohjelman mukana tulleet oletustyyppipoikkileikkaukset sekä luomasi tyyppipoikkileikkaukset.

Luo malli

1. Näpäytä **New**.
2. Syötä mallin nimi.
3. Luo malli toisen mallin pohjalta valitsemalla **Kopioi kohteesta** -kentästä joko malli tai **Viimeksi käytetty työ**.
Ominaisuudet valitusta mallista tai työstä kopioidaan työhön. Muokkaa ominaisuuksia tarpeen mukaan.
4. Napauta **Hyväksy**.

Tuodaksesi mallin toisesta työstä

1. Näpäytä **Tuo**.
2. Valitse **Valitse työ** -ruudussa haluamasi työ. Napauta **Hyväksy**.
3. Syötä **Mallin nimi**. Napauta **Hyväksy**.
Uusi malli ilmestyy **Mallien** ruutuun.

Muokataksesi mallissa määriteltyjä työn ominaisuuksia

1. Muokkaa mallia valitsemalla se ja näpäyttämällä **Muokkaa**.
2. Määrittele tai muuta työn ominaisuuksia näpäyttämällä asianmukaista painiketta. Näpäytä:
 - Napauta **Koordinaattij.** valitaksesi työn koordinaattijärjestelmän. Katso [Koord.järjestelmä, page 80](#).
 - Mapauta **Yksiköt** valitaksesi yksiköt ja muodot numeroarvoja varten. Katso [Yksiköt, page 97](#).

- Napauta **Tasonhallinta** piste- ja karttatiedostojen linkittämiseksi työhön. Katso [Tasojen hallinta Tasonhallintaia käyttäen, page 137](#).
- Napauta **Ominaisuuskirjasto** liittääksesi työhön ominaisuuskirjaston. Katso [Koodikirjasto, page 101](#).
- Napauta **Cogo-asetukset** asettaaksesi koordinaattigeometrian asetukset työtä varten. Katso [Laskenta-asetukset, page 106](#).
- Napauta **Lisäasetukset** määrittääksesi työssä käytettävät lisäasetukset. [Lisäasetukset, page 113](#).
- Napauta **Mediatiedosto**-painiketta linkittääksesi mediatiedostoja työhön tai työssä oleviin pisteisiin. Katso [Mediatiedostot, page 115](#).
- Vaadittaessa syötä **Viittaus, Kuvaus** ja **Operaattorin** tiedot ja mahdolliset **Huomautukset**.

TIP – Asettaaksesi **Viittauksen, Kuvauksen ja Operaattorin** tai **Huomautukset**-kenttien oletusarvot käytä tekstinmuokkainta muuttamaan **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansiossa olevaa **JobDetails.scprf** -tiedostoa.

Työtiedostojen kopiointi

Kopioidaksesi töitä tai kopioidaksesi dataa töiden välillä näpäytä ☰ ja valitse **Työ** ja näpäytä **Kopioi**. **Kopioi**-ruutu avautuu.

TIP – (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinriviä pitkon nähdäksesi **Copy**-valonäppäimen.)

Voit kopioida töitä projektikansioon ja sieltä pois tai yhdestä projektikansion sisältämästä kansioista toiseen. Kaikki kopioituun työhön liittyvät tiedostot, mukaan lukien mittauksen aikana kerätyt tiedostot (esimerkiksi kuvatiedostot), kopioidaan samanaikaisesti.

Kopioi-toiminto on erityisen hyödyllinen jos haluat kopioida työtiedostoja USB-tikulle tiedostojen siirtoa tallentimien välillä varten.

Voit kopioida töitä versiosta 2017.00 tai sitä uudemmissa versioista, kun käytät Windows-pohjaista Trimble-maastotietokonetta, ja versiosta 2019.00 tai sitä uudemmissa versioista, kun käytät Android-pohjaista Trimble-maastotietokonetta. Kun avaat työn **Töiden** ruudusta, Trimble Access muuntaa työn automaattisesti ohjelmiston nykyisen version mukaiseksi.

NOTE – Älä kopioi Trimble Connect-sovelluksesta ladattuja tiedostoja eri kansioon välttyäksesi tietojen synkronisointiongelmilta.

Kopioidut kohteet

Kopioidessasi työtiedostoja voit kopioida seuraavan tyyppisiä tiedostoja:

- Koordinaattijärjestelmätiedostot
- Linkitettyt tiedostot
- Mediatiedostot

- Ominaisuuskirjastotiedostot
- Tie- tai tunnelitiedostot
- Viedyt tiedostot

TIP – Kopioidessasi tiedostoja voit sisällyttää suunnitelman määrittämistiedostoja, joita käytetään tien tai linjauksen merkintään, tunneleiden skannaukseen, aloitukseen tai tunnelimittauksen pisteeseen, valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista: **Kopioi tietiedostot**, **Kopioi tunnelitiedostot** tai **Kopioi viedyt tiedostot**.



NOTE – Broadcast RTCM -muunnostiedostoja (RTD), jotka liittyvät työhön, ei kopioida työn mukana. RTD-tiedostojen käyttäjien pitäisi varmistaa, että tallentimen ruudukkotiedosto, johon dataa siirretään, kattaa kopioidun työn alan.

Kun **kopioit kohteita töiden välillä**, voit valita seuraavista:


- Kalibrointi
- Kaikki kiintopisteet
- Muunnos ja kiintopisteet
- Paikalliset muunnokset
- Pisteet
- RTX-RTK-siirtyä

Kopioidaksesi työn eri kansioon

Seuraa näitä ohjeita kopioidaksesi töitä yhdestä kansioista toiseen, esimerkiksi USB-tikulla olevaan kansioon.

1. Valitse **Kopioi**-ruudussa **Kopioi työtiedostot kohteeseen**.
2. Näpätä  valitaksesi **Kopioitavan työn**.
3. Näpätä  valitaksesi **Kohdekansion** kopioidulle työlle.


Voit valita kansion mistä tahansa saatavissa olevasta asemasta, kuten verkkoasemasta tai USB-muistitikusta. Android-maastotietokoneella USB-asetat on alustettava FAT32-muotoon.

Jos maastotietokone on Android-pohjainen, ohjelma saattaa pyytää sinua antamaan Trimble Access -sovellukselle luku- ja kirjoitusoikeudet USB-asemaan. Kun näpätät **Kyllä**, näyttöön ilmestyy Android-kansionvalintaikkuna. Napauta uudessa ikkunassa , selaa USB-asemaan ja napauta **[VALITSE]** tai **[Käytä tätä kansiota]**. USB-muistitikku on nyt näkyvässä Trimble Access **Valitse kansio** -ruudussa. Jos **USB-asema havaittu** -viestiä ei ilmesty tai ohitit sen, napauta **Valitse USB-asema** -valonäppäintä sen jälkeen, kun USB-laite on yhdistetty. Huomaa, että maastotietokoneelta voi viedä jopa 30 sekuntia havaita USB-asema.


4. Valitse kansio kopioitua työtä varten **Valitse kansio** -ruudusta. Napauta **Hyväksy**.
5. Luo JobXML-tiedosto ottamalla **Luo JobXML-tiedosto** käyttöön.
6. Kopioi projektitiedostot, jotka liittyvät työhön, valitsemalla asianmukainen valintaruutu/ruudut.
7. Napauta **Hyväksy**.

Kopioidaksesi työn nykyiseen kansioon

Seuraa näitä ohjeita kopioidaksesi työn kansiota nykyiseen kansioon.

1. Valitse **Kopioi**-ruudussa **Kopioi työtiedostot kohteesta**.
2. Näpäytä  valitaksesi **Kopioitavan työn**.


Työ voi olla millä tahansa saatavissa olevalla asemalla sijaitsevalla kansiossa, kuten verkkoasemalla tai USB-muistitikulla. Android-maastotietokoneilla USB-asetat on alustettava FAT32-muotoon.

Jos maastotietokone on Android-pohjainen, ohjelma saattaa pyytää sinua antamaan Trimble Access -sovellukselle luku- ja kirjoitusoikeudet USB-asemaan. Kun näpäytät **Kyllä**, näyttöön ilmestyy Android-kansionvalintaikkuna. Napauta uudessa ikkunassa , selaa USB-asemaan ja napauta **[VALITSE]** tai **[Käytä tätä kansiota]**. USB-muistitikku on nyt näkyvässä Trimble Access **Valitse kansio** -ruudussa. Jos **USB-asema havaittu** -viestiä ei ilmesty tai ohitit sen, napauta **Valitse USB-asema** -valonäppäintä sen jälkeen, kun USB-laite on yhdistetty. Huomaa, että maastotietokoneelta voi viedä jopa 30 sekuntia havaita USB-asema.

3. Valitse työ, jonka haluat kopioida. Napauta **Hyväksy**.
4. Sisällytä kaikki tiedostot, jotka alkavat samalla työn nimellä, **<projekti>\Export**-kansioon valitsemalla **Sisällytä viedyt tiedostot** -valintaruutu.
5. Kopioi projektitiedostot, jotka liittyvät työhön, valitsemalla asianmukainen valintaruutu/ruudut.
6. Napauta **Hyväksy**.

Kopioidaksesi kohteita töiden välillä

NOTE – Voit kopioida tietoja töiden välillä vain, jos ne ovat nykyisessä [projektitkansiossa](#).

1. Valitse **Kopion** kuvaruudussa **Kopio töiden välillä**.
2. Näpäytä  valitaksesi **Kopioitavan työn**.
3. Valitse työ **<project>**-kansiossa, johon tiedot kopioidaan.
4. Valitse kopioitava datatyyppi ja määritä, pitäisikö kaksoispisteet kopioida. Kaksoispisteiden päälle kirjoitetaan jos ne ovat työssä, josta dataa kopioidaan.

NOTE –

- Kun kopioit pisteitä töiden välillä, varmista, että kopioitavat pisteet ovat samassa koordinaattijärjestelmässä kuin työ, johon pisteet tuodaan.
- Kun kopioidaan paikallisia muunnoksia töiden välillä, kaikki muunnokset kopioidaan eikä kopioituja muunnoksia voi muokata. Jos haluat muokata tai päivittää kopioitua muunnosta, päivitä alkuperäistä muunnosta ja kopioi se uudelleen.

5. Napauta **Hyväksy**.

Töiden korjaaminen

Kun Trimble Access -ohjelmisto havaitsee vian työtiedostossa, suoritetaan ohjattu **Työn korjaustoiminto**. Voit peruuttaa ohjatun toiminnon missä tahansa vaiheessa tai siirtyä mihin tahansa

edelliseen vaiheeseen.

Toiminto palauttaa työn tiedot vikakohtaan asti, hylkää kaikki tämän jälkeen tulevat tiedot ja ilmoittaa viimeisen ehjän tietueen päiväyksen ja ajan.

Varotoimena toiminto voi tehdä kopion työstä, ennen kuin mitään tietoja poistetaan. Tarkista ennen kopion tekemistä, että tiedostojärjestelmässä on riittävästi vapaata levytilaa koko työn kopioimista varten.

Kun korjaustoiminto on valmis, näpäytä  ja valitse **Työt / Työn selailu** tarkistaaksesi, mitä tietoja (jos mitään) on poistettu työn lopusta. Koska työn tietueet on tallennettu aikajärjestyksessä, kaikki poistetut tietueiden aikaleimat ovat toiminnon ilmoittaman viimeisen ehjän tietueen aikaa myöhäisemmät.


Ota huomioon, että poistettu data voi sisältää työhön tehdyt muutokset, kuten pisteiden poistamiset (kohde ei ehkä ole enää poistettu), antennikorkeuden ja prismakorkeuden muutokset, koordinaattijärjestelmän määrittelyt, uudet tietueet, kuten pisteet, havainnot ja viivat.

Työtiedoston vahingoittuminen voi johtua laiteongelmasta, ohjelmiston väärin sulkemisesta tai akun tyhjenemisestä johtuvasta äkillisestä virtakatkoksesta. Kun ohjattu työn korjaustoiminto ilmoittaa viasta, tarkista maastotietokoneen toiminta ja/tai tarkista maastotietokoneen laitekomponentit. Jos tämänkaltaisia työtiedoston vikatilanteita esiintyy toistuvasti, jokin maastotietokoneen laitekomponentti voi olla viallinen. Lisätietoja saat paikalliselta Trimble-jälleenmyyjältä.

Työn ominaisuudet

Työn ominaisuudet konfiguroidaan työn luonnin yhteydessä.

Muokataksesi työn ominaisuuksia milloin tahansa:

1. Näpäytä  ja valitse **Työ**. Nykyinen työ on jo valittuna.
2. Näpäytä **Ominaisuudet**.
3. Määrittele tai muuta työn ominaisuuksia näpäyttämällä asianmukaista painiketta:
 - Napauta **Koordinaattij.** . valitaksesi työn koordinaattijärjestelmän. Katso [Koord.järjestelmä, page 80](#).
 - Mapauta **Yksiköt** valitaksesi yksiköt ja muodot numeroarvoja varten. Katso [Yksiköt, page 97](#).
 - Napauta **Tasonhallinta** piste- ja karttatiedostojen linkittämiseksi työhön. Katso [Tasojen hallinta Tasonhallintaia käyttäen, page 137](#).
 - Napauta **Ominaisuuskirjasto** liittääksesi työhön ominaisuuskirjaston. Katso [Koodikirjasto, page 101](#).
 - Napauta **Cogo-asetukset** asettaaksesi koordinaattigeometrian asetukset työtä varten. Katso [Laskenta-asetukset, page 106](#).
 - Napauta **Lisäasetukset** määrittääksesi työssä käytettävät lisäasetukset. [Lisäasetukset, page 113](#).
 - Napauta **Mediatiedosto**-painiketta linkittääksesi mediatiedostoja työhön tai työssä oleviin pisteisiin. Katso [Mediatiedostot, page 115](#).

- Vaadittaessa syötä **Viittaus, Kuvaus** ja **Operaattorin** tiedot ja mahdolliset **Huomautukset**.

TIP – Asettaaksesi **Viittauksen, Kuvauksen ja Operaattorin** tai **Huomautukset**-kenttien oletusarvot käytä tekstinmuokkainta muuttamaan **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansiossa olevaa **JobDetails.scprf** -tiedostoa.

4. Napauta **Hyväksy**.

Koord.järjestelmä

Trimble Access tarjoaa kattavan tietokannan koordinaattijärjestelmistä, joita käytetään ympäri maailmaa. Tietokantaa päivitetään jatkuvasti vastaamaan eri vyöhykkeissä tapahtuneita muutoksia. Ohjeet saatavilla olevien koordinaattijärjestelmien listan muokkaamiseen löytyvät osiosta [Muokataksesi koordinaattijärjestelmätietokantaa, page 94](#).

Valitse koordinaattijärjestelmäasetukset työtä varten koordinaattijärjestelmätietokannasta seuraavasti:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**. Nykyinen työ on jo valittuna.
2. Näpäytä **OmaisuuDET**.
3. Näpäytä **Koord.järj.**
4. Valitse **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudussa **Valitse kirjastosta**. Näpäytä **Seur.**
5. Valitse luetteloista vaadittava **Järjestelmä** ja **Alue**.

TIP – Skrollaa listan tuloksia vetämällä listaa ylös sormellasi tai paina maan nimen ensimmäistä kirjainta näppäimistöllä hypätäksesi kyseiseen listan osioon.

Kun olet valinnut **Järjestelmän** ja **Vyöhykkeen**, seuraavat kirjoitussuojatut kentät päivitetään:

- **Paikallinen datumi:** Valitun koordinaattijärjestelmän ja -vyöhykkeen paikallinen datumi.
- **Globaali referenssidatumi:** RTK-mittausten datumi, kuten tukiasemien, mukaan lukien VRS, vertausjärjestelmä.
- **Globaali referenssiepookki:** **Globaali referenssidatumi**-Arvon toteutuman epookki.
- **Siirtymämalli:** Siirtymämallin tarkoitus on välittää RTX-koordinaatteja mittauksen epookin ITRF 2020-ketjun ja globaalin vertausjärjestelmän välillä.

NOTE – Jos suoritat RTK-mittauksen työssä, sinun tulee varmistaa, että valittu tosiaikaisten korjausten lähde tuottaa GNSS-sijainteja samassa datumissa, joka on määritetty **Globaali referenssidatumi**-kentässä.

6. Jos työ sisältää GNSS-havaintoja ja haluat käyttää geoidimallia tai datumin muunnostiedostoa:
 - Jos maastotietokone on yhteydessä internetiin, ota käyttöön **Geoidimallikytkin** ja **datumin muunnostiedostokytkin** tarpeen mukaan. Valitun koordinaattijärjestelmän oletusgeoidimalli ja datumin muunnostiedosto tai siirtotaulukko valitaan automaattisesti ja ladataan maastotietokoneelle, kun napautat **Valitse koordinaattijärjestelmä** -näytössä **Tallenna**.
 - Jos haluat käyttää eri geoidimallia ja datumin muunnostiedostoa tai siirtotaulukkoa oletusvalinnasta tai jos maastotietokone *ei* ole yhteydessä internetiin, sinun on kopioitava

tarvittavat tiedostot maastotietokoneen **Trimble Data / System Files** -kansioon . Voit valita geoidimallin tai datumin muunnostiedoston seuraavasti:

- a. Valitse geoidimalli aktivoimalla **Käytä geoidimallia** -kytkin. Valitse tiedosto **Geoidimallin** kentältä.
- b. Valitse muunnostiedosto aktivoimalla **Käytä muunnostiedostoa** -kytkin. Valitse tiedosto **Muunnostiedoston** kentältä.
Valitun datumin muunnostiedoston ellipsoidin iso-akselin puolikas ja litistyneisyys näkyvät näytössä. Nämä tiedot korvaavat kaikki aiemmin määritetyn projektion tiedot.
- c. Valitse ruudukkotiedosto valitsemalla tiedosto **Ruudukkotiedosto**-kentässä .

Lisätietoja geoidimallien ja datumin muunnostiedostojen käyttämisestä on kohdassa [Koordinaattijärjestelmän parametrit, page 85](#).

7. Valitse **Koordinaattityyppi**, jota haluat käyttää. Hilakoordinaatisto on oletustyyppi. Katso ohjeet maakoordinaattien käyttämiseen osiosta [Maastokoordinaattijärjestelmän määrittäminen, page 91](#).
8. Syötä **Projektin korkeus**. Katso [Projektiokorkeus, page 90](#).
9. Näpäytä **Tall**.
10. Jos sinua pyydetään vahvistamaan geoidimallin ja datumin muunnostiedoston tai siirtotaulukkotiedostojen lataaminen, napauta **Kyllä**.

Voit vaihtoehtoisesti määrittää koordinaattijärjestelmän käyttäen yhtä alla olevista menetelmistä.

CAUTION – Älä muuta koordinaattijärjestelmää tai kalibrointia sen jälkeen, kun olet merkannut pisteet tai laskenut siirtymän tai leikkauspisteet. Jos teet näin, aiemmin merkityt tai lasketut pisteet ovat ristiriidassa uuden koordinaattijärjestelmän ja vaihdon jälkeen laskettujen tai merkittyjen pisteiden kanssa.

Vain mittakaava

Käytä tätä projektityyppiä silloin, kun työ sisältää vain takymetristä vastaanotettuja havaintoja ja käytät paikallista skaalakerrointa vähentämään välimatkoja paikalliseen koordinaattijärjestelmään.

TIP – Jos työskentelet pienellä alueella etkä ole varma siitä, mitä koordinaattijärjestelmää sinun tulisi käyttää, valitse **Vain mittakaava** -projektiio ja syötä mittakaavaksi 1,000.

1. Valitse **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudussa **Vain skaalakerroin**.
2. Syötä arvo **Skaalakertoimen** kenttään.
3. Näpäytä **Tall**.

Anna parametrit

Käytä tätä menetelmää syöttääksesi omat parametrisi erityisesti silloin, jos haluat käyttää omia projektitiedostojasi tai jos työ tulee sisältämään GNSS-havaintoja ja haluat näppäillä työmaan kalibroinnin säädön.

1. Valitse **Koordinaattijärjestelmän** ruudussa **Näppäile parametrit**. Näpytä **Seur**.
2. Näpytä **Projektio**.
 - a. Syötä projektion tiedot.

TIP – Skrollaa listan tuloksia vetämällä listaa ylös sormellasi tai paina maan nimen ensimmäistä kirjainta näppäimistöllä hypätäksesi kyseiseen listan osioon.
 - b. Valitse **Koordinaattityyppi**, jota haluat käyttää. Hilakoordinaatisto on oletustyyppi. Katso ohjeet maakoordinaattien käyttämiseen osiosta [Maastokoordinaattijärjestelmän määrittäminen, page 91](#).
 - c. Syötä **Projektin korkeus**. Katso [Projektiokorkeus, page 90](#).
 - d. Napauta **Hyväksy**.
3. Jos työ sisältää vain takymetristä vastaanotettuja havaintoja, näpytä **Tallenna**.
4. Jos työ sisältää GNSS-havaintoja tai takymetri- ja GNSS-havaintojen yhdistelmän:
 - a. Määritä datumin muunnos näpyttämällä **Datumin muunnos**.
Käyttääksesi muunnostiedostoa valitse **Muunnostiedosto Tyypin** kentässä ja sen jälkeen haluamasi **Muunnostiedosto**.
Valitun datumin muunnostiedoston ellipsoidin iso-akselin puolikas ja litistyneisyys näkyvät näytössä. Nämä tiedot korvaavat kaikki aiemmin määritetyn projektion tiedot.
 - b. Käyttääksesi geoidimallitiedostoa näpytä **Vert.säätä** ja valitse **Geoidimalli** ja sen jälkeen haluamasi **Geoidimallitiedosto**.
Vaakatasoituksen ja **Korkeustasoituksen** jäljellä olevat kentät täytetään, kun suoritat työmaan kalibroinnin. Katso [GNSS-havainnot ja paikalliset koordinaattijärjestelmät, page 86](#) ja [Paikallinen muunnos, page 430](#).
 - c. Näpytä **Tall**.

Ei projektiota / ei datumia

Käytä tätä menetelmää, jos haluat mitata pisteitä käyttäen GNSS-havaintoja sekä koordinaattijärjestelmää, jolla ei ole määriteltyä projektiota ja datumia, tai jos et tiedä, mikä koordinaattijärjestelmän asetuksien pitäisi olla.

1. Valitse **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudussa **Ei projektiota/ei datumia**. Näpytä **Seur**.
2. Käyttääksesi maakoordinaatteja työmaan kalibroinnin jälkeen määritä **Koordinaatit** -kentän arvoksi **Maasto** ja syötä keskimääräinen työmaan korkeustaso **Projektikorkeus**. Voit vaihtoehtoisesti määrittää **Koordinaatit** -kentän arvoksi **Kartta**.
3. Laskeaksesi geoidin pystysuora säädön kalibroinnin jälkeen valitse **Käytä geoidimallia** -valintaruutu ja sitten Geoidimallitiedosto.

NOTE –

- Jos datumia tai projektiota ei ole määritetty, voit merkitä vain linjoja ja pisteitä, joilla on **Globaali**-koordinaatit. Suunnat ja etäisyydet ovat **Globaali referenssidatumi**-järjestelmän mukaisia.
- Ilman datumin muunnosta voit aloittaa ainoastaan reaaliaikaisen tukiasemamittauksen käyttäen pistettä, jolla on **Globaali**-koordinaatit.

Kun suoritat työmaan kalibroinnin, ohjelmisto tekee muunnoksen, joka laskee Transverse Mercator -projektion ja Molodenskyn kolmiparametrisen datumin muunnoksen käyttäen annettuja tukipisteitä. Projektikorkeutta käytetään projektion mittakaavan määrittämiseen siten, että maastokoordinaatit ovat laskettavissa tähän korkeustasoon. Katso [Paikallinen muunnos](#), page 430.

Broadcast RTCM

Käytä tätä projektiotyyppiä, kun **Lähetysformaatti** on RTCM RTK ja lähetyksen datumin määritelmäviestit lähetetään VRS-verkosta.

1. Valitse **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudussa **Broadcast RTCM**.
2. Valitse sijaintiisi sopivat projektioparametrit.
3. Valitse sisällytettävä **Broadcast RTCM** -viestien tyyppi. Katso [RTCM -koordinaattijärjestelmän viestien lähettäminen](#), page 96.
4. Valitse **Koordinaattityyppi**, jota haluat käyttää. Hilakoordinaatisto on oletustyyppi. Katso ohjeet maakoordinaattien käyttämiseen osiosta [Maastokoordinaattijärjestelmän määrittäminen](#), page 91.
5. Syötä **Projektin korkeus**. Katso [Projektiokorkeus](#), page 90.
6. Näpytä **Tall**.

Koordinaattijärjestelmän nimi

Koordinaattijärjestelmän nimi osoittaa, valittiinko koordinaattijärjestelmä kirjastosta, muutettiin sitä myöhemmin vai onko koordinaattijärjestelmä käyttäjän määrittämä.

Kun koordinaattijärjestelmä on:

- Valittu kirjastosta:
 - **Koordinaattijärjestelmä**-kentässä lukee "Zonename (järjestelmän nimi)". Geoidimallin tai projektin korkeuden muuttaminen ei muuta koordinaattijärjestelmän nimeä
 - Minkä tahansa projektio- tai datumiparametrien muokkaaminen vaihtaa koordinaattijärjestelmän nimeksi "Paikallinen työmaa". Jos haluat kumota nämä muutokset ja palauttaa alkuperäisen koordinaattijärjestelmän nimen, sinun tulee valita se uudelleen kirjastosta. Jos asetat GNSS-työmaan kalibroinnin tämän "Paikallisen työmaan" yläpuolelle, koordinaattijärjestelmän nimi pysyy "Paikallisena työmaana".
 - GNSS-työmaan kalibroinnin saaminen valmiiksi muuttaa koordinaattijärjestelmän nimeksi "Zonename (Työmaa)". Jos otat työmaan kalibroinnin pois käytöstä näppäilemällä parametrit, koordinaattijärjestelmän nimeksi palautuu sen alkuperäinen nimi.

- Tasomuunnoksien tai pystysuorien säätöjen muokkaaminen vaihtaa koordinaattijärjestelmän nimeksi "Zonename (Työmaa)". Jos poistat nämä muutokset, koordinaattijärjestelmän nimeksi palautuu sen alkuperäinen nimi.
- Koordinaattijärjestelmän nimi on "Paikallinen työmaa", jos työmaa on määritelty **Näppäile parametrit** -toiminnon avulla.
- GNSS-työmaan kalibroinnin saaminen valmiiksi muuttaa koordinaattijärjestelmän nimen "Paikalliseksi työmaaksi", jos työmaa on määritetty **Ei projektiota / ei datumia** -toiminnon avulla.

Koordinaattijärjestelmän valitseminen

Ennen mittauksen aloittamista on tärkeää valita sopiva koordinaattijärjestelmä. Parametrit, jotka sinun tulee konfiguroida, riippuvat siitä, sisältääkö työ takymetrin vain GNSS-vastaanottimen lähettämiä havaintoja.

CAUTION – Älä muuta koordinaattijärjestelmää tai kalibrointia sen jälkeen, kun olet merkannut pisteet tai laskenut siirtymän tai leikkauspisteet. Jos teet näin, aiemmin merkityt tai lasketut pisteet ovat ristiriidassa uuden koordinaattijärjestelmän ja vaihdon jälkeen laskettujen tai merkittyjen pisteiden kanssa.

Ainoastaan perinteiset havainnot

Jos työ sisältää vain takymetristä vastaanotettuja havaintoja, voit määritellä koordinaattijärjestelmän ja vyöhykkeen **valitsemalla ne kirjastosta** tai **näppäilemällä parametrit**. Voit käyttää kartta- tai maakoordinaatteja kummankin menetelmän kanssa. Karttakoordinaatit lasketaan hilatasolla, joka on tavallisesti ellipsoidisella tasolla.

Koska takymetrimittauksissa mittaukset suoritetaan yleensä maanpinnan tasolla, voit **käyttää maakoordinaatteja** ja sitten näppäillä skaalakertoimen tai laskea skaalakertoimen, jota ohjelmisto käyttää muuntaessaan maahavaintoja karttahavainnoiksi. Katso ohjeet maakoordinaattien käyttämiseen osiosta [Maastokoordinaattijärjestelmän määrittäminen, page 91](#).

TIP – Jos työskentelet pienellä alueella etkä ole varma siitä, mitä koordinaattijärjestelmää sinun tulisi käyttää, valitse **Vain mittakaava** -projektiio ja syötä mittakaavaksi 1,000.

Vain GNSS:n havainnot

Jos työ sisältää GNSS:n havaintoja, koordinaattijärjestelmän asetukset koostuvat projektiosta ja datumien muunnoksesta. Voit määritellä karttaprojektion ja datumien muutoksen **valitsemalla ne kirjastosta** tai **näppäilemällä parametrit**.

NOTE – Jos suoritat RTK-mittauksen työssä, varmista, että valitsemasi reaaliaikaisten korjausten lähde toimittaa GNSS-sijaintoja samassa datumissa, joka näkyy työn ominaisuuksien **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudun **Globaali referenssidatumi**-kentässä.

Kun olet valinnut koordinaattijärjestelmän, selvitä, onko mittausalueella taso- tai korkeuskiintopisteitä tässä koordinaattijärjestelmässä. Voit hyödyntää niitä GNSS-muunnoksen määrittämiseen. Paikallisella muunnoksella saadaan projisoidut karttakoordinaatit sovitettua paikalliseen kiintopisteistöön. Paikallisten

kontrollikoordinaattien ja GNSS-lähtöisten koordinaattien välillä saattaa olla pieniä eroavaisuuksia. Näitä poikkeamia voidaan pienentää pienillä korjauksilla. Trimble Access laskee nämä korjaukset, kun käytät **Työmaan kalibrointi** -toimintoa. Näistä käytetään nimitystä taso- ja korkeusmuunnos. Katso [Paikallinen muunnos, page 430](#).

Jos suoritat mittausta käyttäen VRS:ää ja RTCM-lähetys sisältää koordinaattijärjestelmän parametrit, voit asettaa työn käyttämään **Lähetys-RTCM**-viestien sisältämiä asetuksia.

Voit käyttää kartta- tai maakoordinaatteja kaikkien näiden menetelmien kanssa. Karttakoordinaatit lasketaan hilatasolla, joka on tavallisesti ellipsoidisella tasolla. Koska mittauksen aikana mittaukset suoritetaan yleensä maanpinnan tasolla, voit **käyttää maakoordinaatteja** ja sitten näppäillä skaalakertoimen tai laskea skaalakertoimen, jota ohjelmisto käyttää muuntaessaan maahavainnot karttahavainnoiksi. Katso ohjeet maakoordinaattien käyttämiseen osiosta [Maastokoordinaattijärjestelmän määrittäminen, page 91](#).

TIP – Jos et ole varma siitä, mitä koordinaattijärjestelmää käytetään, valitse **Ei projektiota/ei datumia** -optio.

Perinteisten havaintojen yhdistäminen GNSS-havaintoihin

Jos sinulla on tarkoitus yhdistää perinteisiä havaintoja GNSS-havaintoihin, valitse koordinaattijärjestelmä, joka mahdollistaa GNSS-havaintojen tarkastelun karttakoordinaatteina. Tällöin sinun on määritettävä karttaprojektiio ja datumin muunnos.

NOTE – Voit saattaa integroidun mittauksen loppuun ilman määritettyä karttaprojektiota ja datumin muunnosta, mutta et voi tarkastella GNSS-mittauksia karttakoordinaatteina.

Määritä työlle projektiokorkeus yhdistääksesi GNSS-mittauksia ja kaksiulotteisia perinteisiä havaintoja.

Koordinaattijärjestelmän parametrit

Koordinaattijärjestelmä määrittää pisteiden sijainnin kaksiulotteisessa tai kolmiulotteisessa tilassa. Koordinaattijärjestelmä muuntaa havainnot kaarevalta pinnalta (maapallo) tasolle (kartta tai suunnitelma). Koordinaattijärjestelmä koostuu vähintään karttaprojektiosta ja datumista.

Karttaprojektiio

Karttaprojektiio muuntaa paikkoja ellipsoidin pinnalta tasolla tai kartalla sijaitseviksi paikoiksi käyttäen matemaattista mallia. Transverse Mercator ja Lambert ovat esimerkkejä yleisimmistä karttaprojektiioista.

NOTE – Karttaprojektion koordinaatteja kutsutaan yleisesti karttakoordinaateiksi. Trimble Access lyhentää tämän "Koordinaatistoksi".

Ellipsoidi (paikallinen datum)

Koska matemaattisella mallilla ei voida kuvata koko maapallon pintaa tarkasti, on luotu paikallisia ellipsoideja (matemaattisia pintoja), jotka kuvaavat parhaiten tiettyä aluetta. Näistä ellipsoideista käytetään joskus nimitystä paikallinen datum. NAD 1983, GRS-80 ja AGD-66 ovat esimerkkejä paikallisista datumeista.

GNSS-havainnot ja paikalliset koordinaattijärjestelmät

GNSS RTK -mittaukset (sekä yhden tukiaseman että VRS:n) suhteutetaan työtä varten määritettyyn datumiin **Globaali referenssidatumi**. Useimpien mittaustöiden kohdalla tulokset on kuitenkin usein parempi tallentaa ja näyttää paikallisessa **koordinaattijärjestelmässä**. Valitse käytettävä koordinaattijärjestelmä ja -vyöhyke ennen mittauksen aloittamista. Mittaustehtävän luonteen mukaan voit käyttää kansallista karttakoordinaattijärjestelmää (esimerkiksi EUREF-FIN), paikallista karttakoordinaatistoa tai paikallista maantieteellistä järjestelmää.

Karttaprojektion ja paikallisen datumin lisäksi GNSS-mittauksen **paikallinen koordinaattijärjestelmä** sisältää:

- datumin muunnoksen
- työmaan kalibroinnin jälkeen lasketut vaaka- ja pystysuorat säädöt

Kun **Globaali**-koordinaatit muunnetaan paikalliselle ellipsoidille käyttämällä datumin muunnosta, saadaan paikalliset maantieteelliset koordinaatit. Paikalliset maantieteelliset koordinaatit muunnetaan paikallisiksi karttakoordinaateiksi karttaprojektion avulla. Tuloksena saadaan pohjois- ja itäkoordinaatit paikallisessa karttakoordinaatistossa. Jos tasomuunnos on määritetty, tämä tehdään seuraavaksi, minkä jälkeen tehdään vielä mahdollinen korkeusmuunnos.

TIP – Voit muuttaa näytettäviä koordinaatteja kun näppäilet pisteen tai tarkastelet pisteen tietoja **Työn selailussa** tai **Pistehallinnassa**. Näytä paikalliset maantieteelliset koordinaatit valitsemalla **Koordinaatinäyttö** -kentässä **Paikallinen**. Näytä paikalliset karttakoordinaatit valitsemalla **Kartta**. Katso [Koordinaatinäkymän asetukset, page 655](#).

NOTE – RTK-mittaus paikallisessa karttakoordinaatistossa vaatii vähintään datumin muunnoksen ja karttaprojektion määrittämisen ennen mittauksen aloittamista.

Datumien muunnos

Kun mitataan paikallisessa koordinaattijärjestelmässä, **Globaali**-koordinaatteina olevat GNSS-sijainnit täytyy muuntaa paikalliselle ellipsoidille käyttäen datumin muunnosta. **Globaali referenssidatumi** ja **Paikallinen datumi** ovat samanarvoisia useissa moderneissa koordinaattijärjestelmissä. Esimerkit ovat NAD 1983 ja GDA2020. Näissä tapauksissa datumien **Globaali referenssidatumi** ja **Paikallinen datumi** tapahtuu "nollamuunnos". Jotkut vanhemmat datumit edellyttävät datumien **Globaali referenssidatumi** ja **Paikallinen datumi** välisen muunnoksen.

Yleisesti tuettuja muunnoksia on kolmea eri tyyppiä:

- **Kolmiparametrisessa** – Kolmiparametrisessä muunnoksessa on käytössä ainoastaan siirrot X-, Y- ja Z-akselien suhteen. Trimble Access -Ohjelmiston käyttämä kolmen parametrin muunnos käyttää Molodenskyn muunnosta, joten myös ellipsoidin puoliakseli ja litistyneisyys voivat muuttua.
- **Seitsenparametrinen** – Tämä on monimutkaisin muunnos. Se käyttää siirtoa **ja** kiertoa X-, Y- ja Z-koordinaatteihin sekä mittakaavaan.

- **Muunnostiedosto** – Tässä käytetään ruutuverkon muodossa olevaa aineistoa datumien siirroista. Interpoloinnilla saadaan mille tahansa ruutuverkon alueella olevalle pisteelle estimoidut arvot datumien muunnosarvoista. Tarkkuus riippuu ruutuverkkoaineiston tarkkuudesta.

Datumien koordinaatistomuunnosta käytetään interpoloitaessa datumien muunnosparametreja kaikille pisteille, jotka sijaitsevat muunnostiedostojen alueella. Kaksi datumien muunnostiedostoa, joita tarvitaan interpolointiin, ovat latituditiedosto ja longituditiedosto. Kun datumien muunnostiedosto siirretään Trimble Business Center -ohjelmistolla, nämä kaksi tiedostoa yhdistetään yhdeksi tiedostoksi, jota Trimble Access -ohjelma käyttää.

NOTE – Jos käytät kanadalaista NTV2-muunnostiedostoa, otathan huomioon, että data esitetään siinä muodossa, missä se on. Kanadan luonnonvarainministeriö (NRCan) ei myönnä mitään dataa koskevia takuusia, sopimusvakuuksia tai takuita.

Kalibrointi

Paikallisella muunnoksella saadaan projisoidut karttakoordinaatit sovitettua paikalliseen kiintopisteistöön. Kalibrointi laskee muunnosparametrit **Globaali**-järjestelmästä paikalliseen koordinaattijärjestelmään (PIH).

Muunnos pitäisi laskea ja ottaa käyttöön ennen:

- pisteiden maastoon merkintää
- siirtymä- tai leikkauspisteiden laskentaa

Jos teet työhön paikallisen muunnoksen ja mittaat RTK-menetelmällä, Mittaus -ohjelmisto antaa tulokset paikallisten kiintopisteiden määrittämässä järjestelmässä.

Voit käyttää vanhan työn kalibrointia uudelleen uudessa työssä, jos mittaus tapahtuu kokonaan samalla alueella. Jos osa mittausalueesta on alkuperäisen muunnosalueen ulkopuolella, lisää muunnokseen uusia kiintopisteitä, jotka kattavan uuden alueen. Mittaa nämä uudet pisteet ja laske uusi kalibrointi, ja käytä tätä kalibrointia työssä.

Kopioidaksesi kalibroinnin olemassa olevasta työstä uuteen työhön aseta olemassa oleva työ nykyiseksi työksi ja luo sen jälkeen uusi työ ja valitse **Mallin** kentältä **Viimeksi käytetty työ**. Voit vaihtoehtoisesti käyttää **Kopioi täiden välillä** -toimintoa kopioidaksesi kalibroinnin yhdestä työstä toiseen.

Taso- ja korkeusmuunnokset

Käytettäessä yleisiä muunnosparametreja esiintyy usein poikkeamia paikallisen järjestelmän mukaisten kiintopisteiden koordinaattien ja GNSS-havainnoista johdettujen koordinaattien välillä. Näitä poikkeamia voidaan pienentää pienillä korjauksilla. Trimble Access laskee nämä korjaukset, kun käytät **Työmaan kalibrointi** -toimintoa ja jos työn koordinaattijärjestelmän asetukset sisältävät projektion ja datumien muunnoksen. Näistä käytetään nimitystä taso- ja korkeusmuunnos.


Vaadittaessa voit käyttää geoidimallitiedostoa osana pystysuoran säädön laskelmaa.

Geoidimallit

Trimble suosittelee, että käytät geoidimallia saadaksesi tarkempia ortometrisiä korkeuksia GNSS-mittauksistasi kuin ellipsoidista. Voit tarvittaessa tämän jälkeen työmaan kalibroinnin säätääksesi geoidimallia vakioarvolla.

Geoidi on pinta, jossa painovoiman potentiaali on vakio, ja se likimäärin yhtyy valtameren pintaan. Geoidimalli tai geoiditiedosto (*.ggf) on taulukko, joka sisältää geoidi- ja ellipsoidikorkeuksien erot, ja sitä käytetään GNSS:n antamien ellipsoidisten korkeuksien laskemiseksi arvioiduiksi korkeuksiksi merenpinnasta.

Geoidi-ellipsoidiero (N) saadaan geoidimallista, ja se vähennetään tietyn pisteen ellipsoidisesta korkeudesta (H). Tuloksena on pisteen korkeus (h) merenpinnasta (geoidi). Tämä on kuvattu seuraavassa kaaviossa:

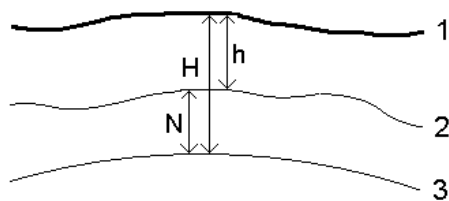

- 1 Maasto
- 2 Geoidi
- 3 Ellipsoidi

Jos valitset korkeusmuunnostyypiksi geoidimallin, ohjelmisto lukee geoidi- geoiditiedostosta ja käyttää sitä näytetyn korkeuslukeman laskemiseen.

Geoidimallin käytön pystyessä säädössä etuna on, ettei paikallista korkeusmuunnosta tarvitse määrittää alueen korkeuskiintopisteisiin nähden. Tämä on kätevää, jos paikallisia tuki- tai korkeuskiintopisteitä ei ole käytettävissä mittausalueella, jolloin voidaan työskennellä maaston pinnassa eikä ellipsoidilla.

NOTE - Jos sinulla on voimassa oleva tilaus tai maastotietokoneella on voimassa oleva **Trimble Access Software Maintenance Agreement** ja maastotietokone on yhteydessä internetiin, ota **geoidimallikytkin** ja **datumin ruudukkokytkin** käyttöön **Valitse koordinaattijärjestelmä** -näytössä tarpeen mukaan. Valitun koordinaattijärjestelmän uusimmat tiedostot ladataan automaattisesti tallentimelle, kun napautat **Valitse koordinaattijärjestelmä** -näytössä **Tallenna**. Muussa tapauksessa sinun on kopioitava tarvittavat tiedostot maastotietokoneen **Trimble Data / System Files** -kansioon ja sitten valittava käytettävä tiedosto.

Projektio

Projektiota käytetään muuntamaan paikallisia geodeettisia koordinaatteja paikallisiksi hilakoordinaateiksi. GNSS RTK **Globaali referenssidatumi**-mittaukset (sekä yhden tukiaseman että VRS:n) suhteutetaan työtä varten määritettyyn datumiin. Työskennelläksesi paikallisissa hilakoordinaateissa GNSS-mittauksen aikana sinun täytyy määritellä projektio ja datumin muunnos.

Voit määritellä projektion:

- kun työ luodaan ja sinun täytyy valita koordinaattijärjestelmä (valitse luettelosta tai syötä)
- mittauksen aikana (lasket arvot suorittamalla kalibroinnin)
- Trimble Business Center-ohjelmistossa, kun dataa siirretään.

NOTE – Syötä ohjelmiston asianmukainen oletuskorkeusarvo laskeaksesi oikein merenpinnan korjauksen ja sovelta sitä sitten hilakoordinaattiin.

TIP – Jos projektio ja datumin muunnos on määritelty, voit vähentää kaikkia **Globaali**-koordinaattien ja paikallisen hilakoordinaatin välisiä ristiriitoja suorittamalla työmaan kalibroinnin.

Projektion koordinaatit

Käytä projektiokoordinaatistoa käsittelemään projektiotyyppejä, joita Trimble Access -ohjelmiston tarjoavat koordinaattijärjestelmärutiinit eivät suoraan tue. Projektiokoordinaatistotiedosto sisältää paikallisen latitudin ja longitudin arvot jotka vastaavat säännöllisiä pohjoisia/itäisiä paikannuksia. Konversion suunnasta riippuen joko projektiota tai paikalliset latitudin/longitudin paikannukset interpoloidaan koordinaatistodatasta pisteille, jotka ovat koordinaatiston kattavan alueen sisällä.

Käytä Coordinate System Manager -sovellusta luomaan määritelty projektiokoordinaatistotiedosto (*.pjt). Lisätietoja on ohjelmiston **Coordinate System Manager Ohjeessa**. Siirrä projektiotiedosto maastotietokoneeseen.

Jos haluat käyttää projektiokoordinaatistoa, valitse **Projektion** ruudun **Tyypin** kentässä **Projektiokoordinaatisto** ja sen jälkeen **Projektiokoordinaatistotiedosto**. Valitse tarvittaessa siirtymätiedosto.

Muunnostaulukot

Alkuperäisiä projektiokoordinaatteja ovat projektiot, jotka lasketaan käyttäen määriteltyjä projektiotietokoneita. Jotkut maat käyttävät muunnostaulukoita soveltamaan korjauksia näihin koordinaatteihin. Korjauksia käytetään yleensä sovittamaan alkuperäiset koordinaatit paikallisiin vääristymiin mittauskehityksessä, joten niitä ei voida mallintaa yksinkertaisen muunnoksen mukaan. Voit soveltaa muunnostaulukkoa minkälaiseen projektion määrittelyyn tahansa. Muunnostaulukkoja käyttäviä koordinaattijärjestelmät ovat mm. Netherlands RD -alue ja United Kingdom OS National Grid -alueet. OS National Grid -alueita käsitellään kuin ne olisivat normaali Transverse Mercator -projektiot plus muunnostaulukot.

Muunnostaulukkotiedostot asennetaan Coordinate System Manager -sovelluksen kanssa asennettavaa Trimble Business Center -apuohjelmaa käyttävään toimistotietokoneeseen. Muunnostaulukkotiedostot voidaan siirtää toimistotietokoneelta tallentimelle käyttämällä mieluisinta [tiedostonsiirtomenetelmääsi](#).

Lisätaksesi muunnostaulukkotiedoston projektion määrittelyyn aktivoi **Käytä grid-siirtymätiedostoa** -kytkin ja valitse **Grid-siirtymätiedosto Projektion** ruudussa.

SnakeGrid

SnakeGrid on koordinaattijärjestelmä, jossa on minimaalinen skaalakerroin ja korkeusvääristymä jopa silloin, kun projektit yltyvät useisiin satoihin kilometreihin.

SnakeGrid-koordinaattijärjestelmän käyttävän työn täytyy käyttää kustomoitua SnakeGrid-parametritiedostoa. Nämä tiedostot tarjoaa UCL Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineeringin kanssa tehty lisensiointisopimus. Kutakin SnakeGrid-parametritiedostoa mukautetaan erityistä projektilinjauksen saatetiedostoa varten. Ks. lisätietoja kohdasta snakegrid.org.

NOTE – SnakeGrid-parametrin tiedoston nimen tulee olla SnakeXXXXX.dat ja se tallennetaan laitteen **System Files** -kansioon. Katso [Datakansiot ja -tiedostot, page 118](#).

Jos haluat valita SnakeGrid-projektion, valitse **Projektion** ruudun **Tyypin** kentässä **Snakegrid** ja sen jälkeen **SnakeGrid-parametritiedosto**.

Projektiokorkeus

Projektin korkeus voidaan määritellä osana koordinaattijärjestelmän määritelmää uuden työn luonnin yhteydessä. Muokataksesi Projektin korkeutta:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**.
2. Näpäytä **OmaisuuDET**.
3. Näpäytä **Koord.järj.**
4. Valitse **Valitse kirjastosta** tai **Näppäile parametrit** -asetus. Näpäytä **Seur**.
5. Syötä **Projektin korkeus**.

TIP – Täydennä **Projektin korkeus** -kenttä automaattisesti määrittäessäsi tai muokatessasi koordinaattijärjestelmää näpäyttämällä **Tässä**, joka ottaa käyttöön senhetkisen autonomisen korkeuden, jonka GNSS-vastaanotin on derivoinut. Vaihtoehtoisesti voit näpäyttää **Pistettä**, jolloin käyttöön otetaan työssä olevan pisteen tai linkitetystä tiedostossa olevan pisteen korkeus. **Piste**-valonäppäin ei ole käytettävissä uuden työn luomisen yhteydessä. **Tässä**-valonäppäin on käytettävissä vasta sitten, kun ohjelmisto on yhteydessä GNSS-vastaanottimeen.

Jos pisteellä ei ole mitään korkeutta, Trimble Access-ohjelmisto käyttää COGO-laskelmien projektin korkeutta. Jos yhdistät GNSS-havaintoja ja perinteisiä 2D-havaintoja, aseta **Projektin korkeuden** kenttä arvioimaan työmaan korkeus. Tätä korkeutta käytetään yhdessä 2D-pisteiden kanssa laskemaan koordinaatiston ja ellipsoidin etäisyydet mitatuista maastoetäisyyksistä.

2D-mittauksissa, joissa projektio on määritelty, syötä arvo projektin korkeudelle, joka arvioi työmaan korkeuden. Tarvitset tämän arvon vähentääksesi mitatut maastoetäisyydet ellipsoidietäisyydeksi ja koordinaattien laskemiseen.

NOTE – Kun maakoordinaatistojärjestelmän skaalakerrointa lasketaan projektin sijainnin perusteella, kaikki projektin sijainnissa tapahtuneet muutokset muuttavat maastomittakaavaa, ja tämä vuorostaan tarkoittaa, että kaikki tämän perusteella tehdyt GNSS-kalibroinnit tulee laskea uudelleen.

Tasomuunnos

Käytettäessä yleisiä muunnosparametreja esiintyy usein poikkeamia paikallisen järjestelmän mukaisten kiintopisteiden koordinaattien ja GNSS-havainnoista johdettujen koordinaattien välillä. Näitä poikkeamia voidaan pienentää pienillä korjauksilla. Trimble Access laskee nämä korjaukset, kun käytät **Työmaan kalibrointi** -toimintoa ja jos työn koordinaattijärjestelmän asetukset sisältävät projektion ja datumin muunnoksen. Näistä käytetään nimitystä taso- ja korkeusmuunnos.

Vaadittaessa voit käyttää geoidimallitiedostoa osana pystysuoran säädön laskelmaa.

Voit käyttää vanhan työn kalibrointia uudelleen uudessa työssä, jos mittaus tapahtuu kokonaan samalla alueella. Jos osa mittausalueesta on alkuperäisen muunnosalueen ulkopuolella, lisää muunnokseen uusia kiintopisteitä, jotka kattavan uuden alueen. Mittaa nämä uudet pisteet ja laske uusi kalibrointi, ja käytä tätä kalibrointia työssä.

Kopioidaksesi kalibroinnin olemassa olevasta työstä uuteen työhön aseta olemassa oleva työ nykyiseksi työksi ja luo sen jälkeen uusi työ ja valitse **Mallin** kentältä **Viimeksi käytetty työ**. Voit vaihtoehtoisesti käyttää **Kopioi täiden välillä** -toimintoa kopioidaksesi kalibroinnin yhdestä työstä toiseen.

Korkeusmuunnos

Käytettäessä yleisiä muunnosparametreja esiintyy usein poikkeamia paikallisen järjestelmän mukaisten kiintopisteiden koordinaattien ja GNSS-havainnoista johdettujen koordinaattien välillä. Näitä poikkeamia voidaan pienentää pienillä korjauksilla. Trimble Access laskee nämä korjaukset, kun käytät **Työmaan kalibrointi** -toimintoa ja jos työn koordinaattijärjestelmän asetukset sisältävät projektion ja datumin muunnoksen. Näistä käytetään nimitystä taso- ja korkeusmuunnos.

Vaadittaessa voit käyttää geoidimallitiedostoa osana pystysuoran säädön laskelmaa.

Voit käyttää vanhan työn kalibrointia uudelleen uudessa työssä, jos mittaus tapahtuu kokonaan samalla alueella. Jos osa mittausalueesta on alkuperäisen muunnosalueen ulkopuolella, lisää muunnokseen uusia kiintopisteitä, jotka kattavan uuden alueen. Mittaa nämä uudet pisteet ja laske uusi kalibrointi, ja käytä tätä kalibrointia työssä.

Kopioidaksesi kalibroinnin olemassa olevasta työstä uuteen työhön aseta olemassa oleva työ nykyiseksi työksi ja luo sen jälkeen uusi työ ja valitse **Mallin** kentältä **Viimeksi käytetty työ**. Voit vaihtoehtoisesti käyttää **Kopioi täiden välillä** -toimintoa kopioidaksesi kalibroinnin yhdestä työstä toiseen.

Maastokoordinaattijärjestelmän määrittäminen

Jos tarvitset maastokoordinaatteja projektiotasolla olevien koordinaattien asemesta (esimerkiksi korkealla merenpinnasta), käytä maastokoordinaattijärjestelmää.

Kun valitset maastokoordinaatiston työhön, ohjelmisto käyttää maastomittakaavakorjausta valittuun koordinaattijärjestelmän projektiomääritykseen niin, että koordinaatiston etäisyys vastaa maastomittakaavaa. Tämä tarkoittaa, että kahden pisteen koordinaattien välinen etäisyys on yhtä suuri kuin näiden kahden pisteen välillä maassa mitattu etäisyys.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**.
2. Näpäytä **OmaisuuDET**.
3. Näpäytä **Työn ominaisuuksien** ruudussa **Koord.järj.**

4. Valitussa koordinaattijärjestelmän ruudussa:

- Valitse jokin kirjaston koordinaattijärjestelmä valitsemalla **Valitse kirjastosta**. Näpäytä **Seur**.
- Valitse **Anna parametrit** -valinta, jos haluat syöttää koordinaattijärjestelmän parametrit. Näpäytä **Seur** ja valitse sitten **Projektio**.

5. Jos haluat käyttää valitun koordinaattijärjestelmän yhteydessä maastokoordinaatteja, tee **Koordinaatit**-kentässä jokin seuraavista toimista:

- Syötä mittakaava valitsemalla **Maasto (syötetty mittakaava)**. Syötä arvo **Maastomittakaavan** kenttään.

Syötetyn numeron tulisi olla työn sijainnin yhdistetyn skaalakertoimen käänteisluku.

TIP – NGS-taulukot Yhdysvalloissa ilmoittavat kiintopisteiden "yhdistetyn kertoimen". Trimble Access:n **Maastomittakaava** on taulukon "Yhdistetty tekijä" -luvun käänteisluku. Tällöin:

Maastomittakaava = 1 / yhdistetty kerroin;

Jossa: Yhdistetty kerroin = Korkeuskerroin x Projektion skaalakerroin

- Anna Trimble Access -ohjelmiston laskea mittakaava valitsemalla **Maasto (laskettu mittakaava)**.

6. Jos valitsit **Maasto (Laskettu skaalakerroin)**, syötä **Projektin sijainti**.

WARNING – Jos et ole vielä täysin määrittänyt taustalla olevaa koordinaattijärjestelmää, mukaan lukien geoidimallit ja datumin ruudukot, palaa yllä olevaan vaiheeseen 4 ja tee se ennen jatkamista, koska nämä parametrit voivat vaikuttaa maastomittakaavan laskemiseen.

Määritä **Tietojen antamismenetelmäksi**:

- **Paikalliset koordinaatit** syöttääksesi projektin sijainnin paikalliset LLH-koordinaatit. **Tämä on suositeltava tietojen antamismenetelmä.**
- **Tasokoordinaatiston koordinaatit** syöttääksesi projektin sijainnin taustalla olevat projektion tasokoordinaatiston koordinaatit. Nämä ovat tasokoordinaatiston koordinaatit tällä hetkellä valitun koordinaattijärjestelmän projektiossa, jotka eivät aina ole projektin sijainnin maastokoordinaatteja.

Tee jokin seuraavista:

- Syötä nykyinen itsenäinen sijainti, joka on saatu GNSS-vastaanottimelta, napauttamalla **Mittaa**. Autonominen sijainti näytetään **Globaali referenssidatumi**-parametrien mukaan.

NOTE – Tätä tulisi käyttää vain, jos **globaalit koordinaatit** ovat lähellä paikallisia LLH-koordinaatteja, erityisesti **korkeutta**.

- Näpäytä **Pistettä** ja valitse sitten piste työn sisältä tai linkitetystä tiedostosta käyttääksesi kyseisen sijainnin koordinaatteja. Valitun pisteen paikallista LLH:ta käytetään, muunnetaan tasokoordinaatistoon tai tasokoordinaatistosta tarpeen mukaan käyttäen nykyisessä työssä tällä hetkellä tallennettua koordinaattijärjestelmää.

NOTE – Piste-valonäppäin ei ole käytettävissä, jos työssä ei ole sijainteja. Kun luot uutta työtä, sinun on luotava työ, viimeisteltävä työn taustalla olevan koordinaattijärjestelmän valinta, linkitettävä tiedostot työhön tai mitattava uusi piste ja palattava sitten **Työn ominaisuuksiin** ja muokattava koordinaattijärjestelmän asetuksia. **Piste**-valonäppäin on nyt käytettävissä.

WARNING – Pisteitä, jotka on näppäilty työhön siirtymämaastokoordinaatteina **ennen** siirtymien määrittämistä, ei tule valita **Pisteen** valonäppäintä käyttäen eikä käyttää projektin sijaintina. Valitse sen sijaan pisteet, jotka on tallennettu paikallisina LLH.

Projekti korkeutta käytetään 2D-pisteiden redukointiin maastoetäisyyksiksi laskentatoiminnoissa. Lisätietoja on kohdassa [Projekti korkeus](#).

Näitä kenttiä käytetään maastomittakaavan laskemiseen. Laskettu maastomittakaava näytetään **Maastomittakaavan** kentässä.

Laskettu maastomittakaava on yhdistetyn skaalakertoimen käänteisluku. Yhdistetty skaalakerroin on korkeuskerroin, joka on laskettu **projektin sijainnin korkeudella** kerrottuna projektiopisteen skaalakertoimella, joka on laskettu **Projektin sijainnissa** käyttäen valittuna olevan koordinaattijärjestelmän projektiota. Tuloksena oleva yhdistetty skaalakerroin – sen jälkeen, kun laskennallista maastomittakaavaa on sovellettu **projektin sijainnissa** – on 1.

Ohjelmisto käyttää projektiossa maaston mittakaavaa.

- Lisää **Projektin sijainnin** maastokoordinaattien tiedot **Projektin sijainnin maastokoordinaattien** ryhmäruudun kenttiin. Maastokoordinaatit erotetaan usein taustalla olevista projektion tasokoordinaatiston koordinaateista, jotta vältetään sekaannukset näiden kahden välillä.
 - Jos haluat määrittää **projektin sijainnin** maastokoordinaatit, syötä maaston pohjoinen **Pohjoisen** kenttään ja maaston itä **Idän** kenttään. Kun arvot on syötetty **Pohjoisen** ja **Idän** kenttiin, pohjana olevien projektion tasokoordinaatiston koordinaattien siirtymät lasketaan ja näytetään **Pohjoisen siirtymän** ja **Itäisen siirtymän** kentissä.
 - Vaihtoehtoisesti voit lisätä tunnettuja siirtymiä taustalla oleviin tasokoordinaatiston koordinaatteihin maastokoordinaattien erottamiseksi näistä tasokoordinaatiston koordinaateista syöttämällä arvon **Pohjoisen siirtymän** ja **Itäisen siirtymän** kenttiin. **Pohjoiset** ja **itäiset** maastokoordinaatit lasketaan.

NOTE – Työssä, jossa on maastomittakaava, näppäiltyjä tasokoordinaatistokoordinaatteja käsitellään maastokoordinaattien siirtymien suhteen. Pisteitä, jotka on näppäilty työhön tasokoordinaatistokoordinaatteina ennen siirtymien tallentamista työhön, käsitellään näiden siirtymien suhteen sen jälkeen, kun maastokoordinaattijärjestelmää on sovellettu työhön. Näiden pisteiden tasokoordinaatiston koordinaattiarvot eivät muutu.

- Napauta **Hyväksy**.

NOTE –

- Kun käytät maastokoordinaattijärjestelmää, ilmoitetut maastoetäisyydet saattavat poiketa ilmoitetuista maastokoordinaattien välisistä tasoetäisyyksistä. Maastoetäisyys on yksinkertaisesti ellipsoidinen etäisyys korjattuna keskikorkeudelle ellipsoidin yläpuolella. Karttaetäisyys lasketaan kuitenkin pisteiden maastokoordinaattien välillä, joten se perustuu koordinaattijärjestelmään, joka antaa yhdistetyn mittakaavan arvolla 1 **Projektin sijainti** -kohdassa.
- Kun maakoordinaatistojärjestelmän skaalakerrointa lasketaan **projektin sijainnin** perusteella, kaikki **projektin sijainnissa** tapahtuneet muutokset muuttavat maastomittakaavaa, ja tämä vuorostaan tarkoittaa, että kaikki tämän perusteella tehdyt GNSS-työmaakalibroinnit tulee laskea uudelleen.
- Trimble Access ei muunna maastokoordinaatteja tasokoordinaatistokoordinaateiksi ja päinvastoin, jos koordinaattijärjestelmän asetuksia muutetaan maastosta tasokoordinaatistoon (tai päinvastoin). Jos koordinaattijärjestelmää, mukaan lukien maastokoordinaattiasetusta, muutetaan, työhön näppäilyt tasokoordinaatistokoordinaatit pysyvät samoina kuin **pohjoisen, idän** ja **korkeuden** näppäilyt numeeriset arvot.

Muokataksesi koordinaattijärjestelmätietokantaa

Voit muokata Trimble Access -ohjelmiston käyttämää koordinaattijärjestelmätietokantaa. Sen avulla voit:

- vähentää ohjelmistossa käytettäviä koordinaattijärjestelmämääriä siten, että se sisältää vain ne, joita tarvitset.
- muokata olemassa olevia koordinaattijärjestelmiä tai lisätä uusia.
- Voit sisällyttää paikalliset GNSS-muunnokset koordinaattijärjestelmätietokantaan.

Muokkaamiseen on käytettävä Coordinate System Manager -ohjelmistoa, jolla muokataan Coordinate System Database (CSD) -tietokantaa, joka siirretään maastotietokoneen **System Files** -kansioon. Kun **custom.csd**-tiedosto sijaitsee **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansiossa, Trimble Access-ohjelmisto käyttää **custom.csd** -tietokantaa alkuperäisen, ohjelmiston sisäänrakennetun koordinaatistotietokannan sijasta.

NOTE – Coordinate System Manager - ohjelmisto asennetaan Trimble Business Center -ohjelmiston mukana.

Tiivistääksesi koordinaattijärjestelmäkirjaston yhdeksi tai useammaksi koordinaattijärjestelmäksi, alueeksi tai työmaaksi

1. Käynnistä Coordinate System Manager -ohjelmisto toimistotietokoneessa.
2. Kätkeäksesi pakollisen elementin:
 - **V Koordinaattijärjestelmä:** alitse **Coordinate Systems** -välilehden vasemmassa ruudussa koordinaattijärjestelmät, joita et halua käyttää, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse **Hide**.

- **Kaista:** Valitse **Coordinate Systems** -välilehden vasemmassa ruudussa koordinaattijärjestelmä, valitse oikeanpuoleisessa ruudussa vyöhykkeet, joita et halua käyttää, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten **Hide**.
 - **Sivusto:** Napsauta hiiren kakkospainikkeella **Sites** -välilehdessä paikallisia muunnoksia, joita et halua käyttää, ja valitse sitten **Hide**.
3. Valitse **File / Save As**.
 4. Anna tiedostolle nimi **custom.csd** ja napsauta sitten **Save**.

Oletusarvoisesti tiedosto tallennetaan **C:\Program Files\Common Files\Trimble\GeoData** -kansioon tiedostotunnisteella *.csd.

Siirtääksesi vain käyttäjän määrittämiä koordinaattijärjestelmiä

1. Käynnistä Coordinate System Manager -ohjelmisto toimistotietokoneessa.
2. Valitse **File / Export**.
3. Valitse **User-defined records only** ja napsauta **OK**.
4. Anna tiedostolle nimi **custom** ja napsauta sitten **Save**.

Oletusarvoisesti tiedosto tallennetaan kansioon **C:\Program Files\Common Files\Trimble\GeoData** tiedostotunnisteella *.csw.

NOTE – Jos paikallinen GNSS-muunnos on tallennettu Trimble Business Center -ohjelmistolla, se lisätään **Sites** -välilehteen ja Site-ryhmä luodaan tarvittaessa **Coordinate Systems** -välilehteen. Kun luot muokatun koordinaattijärjestelmätietokannan, joka sisältää Trimble Business Center -ohjelmistolla tallennettuja paikallisia muunnoksia, sisällyttä **Sites** -välilehdessä olevat muunnokset. **Coordinate Systems** -välilehden Sites-ryhmä sisältää koordinaattijärjestelmän tietoja, joihin **viitataan Sites** -välilehteen tallennetuista muunnoksista, mutta muunnostiedot tallennetaan **vain Sites** -välilehden muunnoksille.

Siirtääksesi mukautettuja koordinaattijärjestelmiä

Siirrä kustomoitu koordinaattijärjestelmä. Tiedoston nimen tulee olla **custom.csd** jotta Trimble Access -ohjelmisto voi käyttää sitä, ja tiedoston täytyy olla **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansiossa nimenä **custom.csd**.

Kustomoidun työmaan valinta

1. Valitse **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudussa **Valitse kirjastosta**. Näpäytä **Seur**.
2. Jos tämä on uusi **custom.csd**-tiedosto, näyttöön tulee varoitus. Napsauta **OK**.
3. Valitse **Järjestelmä** -kentässä **[User sites]**.
4. Valitse tarvittava koordinaattijärjestelmä **Paikallinen** -kentässä.
5. Valitse tarvittaessa geoidimalli.
6. Näpäytä **Tall**.

RTCM -koordinaattijärjestelmän viestien lähettäminen

Verkon RTK-operaattori voi määrittää VRS-verkon lähettämään RTCM-koordinaattijärjestelmän viestejä, joissa on eräitä koordinaattijärjestelmän määrittelyparametreja. Kun **Lähetysmuoto**-asetus on **RTCM RTK** mittaustyylin **Roverasetusten** ruudussa ja VRS-verkko lähettää RTCM-viestejä, Trimble Access voi käyttää näitä tietoja datumien ja ellipsoidin määrittämiseen työtä varten. Katso [Koord.järjestelmä, page 80](#).

Trimble Access tukee eräitä RTCM-muunnosparametreja, jotka näytetään tässä:

| Viesti | Tulokset | Tuettu |
|--------|--|--------|
| 1021 | Helmert / Sillattu Molodensky (ohjauspisteet) | Kyllä |
| 1022 | Molodensky-Badekas-muunnos (tukipisteet) | Kyllä |
| 1023 | Ellipsoidal Datum Shift Grid Residual | Kyllä |
| 1024 | Tasokarttaresiduaali | Ei |
| 1025 | Projektio | Ei |
| 1026 | Projektio Lambert Conformal Conic Two Parallel | Ei |
| 1027 | Projektio Oblique Mercator | Ei |
| 1028 | Paikallinen muunnos | Ei |

Broadcast RTCM -viestin on sisällettävä joko 1021- tai 1022-ohjausviesti. Tämä määrittää, mitä muita viestejä on mukana. Kaikki muut viestit ovat valinnaisia.

Datumien siirron koordinaattiarvot lähetetään ennalta määrättyinä väliajoin työskentelyalueen karttakoordinaatteja varten. Lähetettävien karttakoordinaattien koko riippuu lähtökoordinaattitietojen tiheydestä. Jotta koordinaattijärjestelmien välillä voitaisiin tehdä muunnoksia, Trimble Access oman karttakoordinaattitiedoston on sisällettävä karttakoordinaattitiedot, jotka kattavat alueen, jolla pisteitä muunnetaan. Kun paikkaa vaihdetaan, uusi datumien siirtokoordinaattiarvojen joukko lähetetään. Tällöin voi esiintyä pieni viive, ennen kuin asianmukaiset arvot vastaanotetaan VRS-verkkopalvelimelta.

Lähetysten muunnosviestit sisältävät lähetysparametrien yksilöivän tunnisteiden. Jos lähetysparametrit muuttuvat, tunniste muuttuu ja Trimble Access luo uuden karttatiedoston, johon uudet datumien siirron koordinaattiarvot tallennetaan. Näytölle ilmestyy varoitus, jos RTCM-muunnoksen lähetys vaihtuu ja sinua pyydetään jatkamaan. Jos valitset:

- **Kyllä**, järjestelmä luo uuden karttatiedoston. Jos tiedosto on jo olemassa, järjestelmä käyttää toista karttatiedostoa, joka vastaa äsken lähetettyä muunnosta. Jos vaihdat karttatiedostoja, uusi karttatiedosto ei ehkä kata samaa aluetta kuin vanha tiedosto. Tällöin Trimble Access ei ehkä pysty muuntamaan pisteitä, jotka jäävät karttatiedoston kattaman alueen ulkopuolelle.
- **Ei** et voi jatkaa mittauksia. Luo uusi työ ja aloita mittaus uudelleen. Jos tarvitset vanhan työn tietoja, linkitä tämä työ.

Jos kopioit työtä, joka on määritelty käyttämään lähetys-RTCM:n datumia eri tallentimelle, sinun tulee kopioida asianmukainen ruudukkotiedosto niin, että ohjelmisto voi muuntaa ruudukkokoordinaatteja toisella tallentimella.

NOTE – Kun työn lähetetyt RTCM-tiedot on viety DC-tiedostona, GNSS-havainnot näytetään karttasijainteina.

Yksiköt

Konfiguroidaksesi työn numeroarvojen yksiköt ja formaatit:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**. Nykyinen työ on jo valittuna.
2. Näpäytä **Omaisuuudet**.
3. Näpäytä **Yksiköt**.
4. Muuta kenttien sisältöä tarpeen mukaan.

TIP – Joihinkin Trimble Access -ohjelmiston kenttiin on mahdollista syöttää arvo muina yksiköinä kuin järjestelmän yksiköinä. Kun syötät arvoon yhteen näistä kentistä (esimerkiksi **Atsimuutti**) ja näpäytät **Enter**, arvo muunnetaan järjestelmän yksiköksi.

Yksiköt


Saatavissa olevat yksikköasetukset ovat:

| | |
|--------------------------|---|
| Etäisyys ja karttakoord. | Välimatka ja pohjoinen/itäkoordinaatit. Vaihtoehdot: metri, millimetri, kansainvälinen jalka ja U.S. Survey -jalka. |
| Korkeus | Korkeus ja korkeus merenpinnasta |
| Kulmat | Kulmat |
| Neljännes-suunnat | Suunnan arvot muunnetaan automaattisesti neljännes-suunniksi tämän valintaruudun ollessa valittuna. Esimerkki: Syötä neljännes-suunnat N25° 30' 30"E suunnan kenttään näppäilemällä 25,3030 ja näpäytä ► ja valitse NE . |
| Lämpötila | Lämpötila |
| Ilmanpaine | Ilmanpaine |

Kaltevuus

Kaltevan tason kaltevuus voidaan näyttää kulmana, prosenttilukuna tai suhteena.

Suhde voidaan näyttää muodossa **Rise:Run** tai **Run:Rise**.

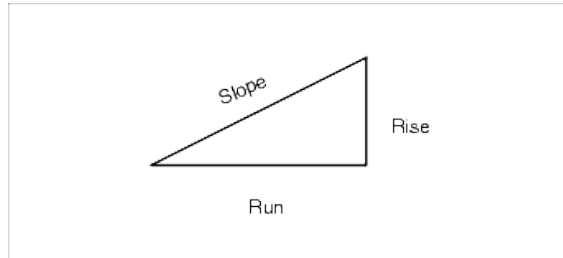

Pinta-ala

Tuettuja alueyksiköitä ovat mm.:

- Neliometri
- Neliömaili
- Neliö International feet
- Neliö US survey feet
- Kansainväliset neliöjaardit
- Yhdysvaltain survey-neliöjaardit
- Eekkeri
- Hehtaari

Tilavuus

Tuettuja volyymin yksiköitä ovat mm.:

- Kuutiot metreinä
- Kuutiot kansainvälisinä jalkoina
- Kuutiot US Survey-jalkoina
- Kuutiot kansainvälisinä jaardeina
- Kuutiot US Survey-jalkoina
- Aari-jalka
- US aari-jalka

| | |
|-------|--|
| Massa | Tuettuja massayksiköitä ovat: <ul style="list-style-type: none"> • Kilogramma • Milligrammaa • Grammaa • Tonnia (metrijärjestelmä) • tonnia (Yhdysvaltojen yksikköjärjestelmä) • Tonnia (brittiläinen yksikköjärjestelmä) • Unssia • Paunaa • Kiveä |
|-------|--|

Lukuarvojen formaatit

Saatavissa olevat lukuarvojen formaatit ovat:

| | |
|-----------------------|---|
| Etäisyyden näyttö | Valitse numeroformaatti, joka vastaa desimaalien lukumäärää, jota käytetään kaikissa etäisyyksien kentissä. Kun Välimatka- ja hilakoordinaattien kenttä on asetettu kohtaan US Survey -jalka tai kansainvälinen jalka, voit konfiguroida asetukset niin, että välimatkat näytetään jalkoina ja tuumina. Tuettuja tuuman murto-osia ovat mm. 1/2", 1/4", 1/8", 1/16" ja 1/32". |
| Koordinaattien näyttö | Desimaalien määrä kaikissa pohjoisissa/itäisissä koordinaattikentissä |
| Alueen näyttö | Desimaalien määrä lasketulle alueelle |
| Tilavuuden näyttö | Desimaalien määrä lasketulle volyymille |
| Kulman näyttö | Desimaalien määrä lasketulle kulmalle. |
| Lat/Long | Latitudi ja longitudi |

| | |
|--------------------------|--|
| Koordinaattijärjestys | <p>Näytettyjen hilakoordinaattien järjestys. Valitse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohj-Itä-Kork • Itä-Pohj-Kork • Y-X-Z (vastaa East-North-Elev – kentän kehotukset muuttuneet) • X-Y-Z (vastaa North-East-Elev – kentän kehotukset muuttuneet) • XYZ (CAD) (missä koordinaatit ovat samassa järjestyksessä kuin CAD-tiedostoissa) <p>Optiot Y-X-Z ja X-Y-Z noudattavat geodeettista käytäntöä, jossa Y-akseli on Itäakseli ja X-akseli on Pohjoisakseli muodostaen vasemmanpuoleisen koordinaattijärjestelmän.</p> <p>XYZ(CAD)-optio noudattaa matemaattista käytäntöä ja muodostaa oikeanpuoleisen koordinaattijärjestelmän.</p> |
| Paalulukeman näyttö | <p>(Tunnetaan myös nimellä Ketjun pituus joissakin maissa.)</p> <p>Tämä määrittelee etäisyyden pitkin linjaa, linjausta, -tietä tai tunnelia pitkin.</p> <p>Paaluarvot voidaan näyttää jonain seuraavista arvoista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000.0, jolloin arvot näytetään kuten ne syötetty • 10+00.0, jolloin + erottaa sadat jäljellä olevista arvoista • 1+000.0, jolloin + erottaa tuhannet jäljellä olevista arvoista • Aseman hakemisto <p>Aseman tunnuksen näyttötyyppi käyttää ylimääräistä Aseman tunnuksen lisäyksen kentän arvoa osana määritelmäänsä. Paaluarvo näytetään arvon 10+00.0 option mukaan, mutta ennen +-merkkiä tuleva arvo on paaluarvo jaettuna Aseman tunnuksen lisäyksellä. Jäljellä oleva arvo näytetään +-merkin jälkeen. Esimerkiksi jos Aseman tunnuksen lisäys asetetaan arvoon 20, 42,0 metrin paaluarvo näytetään arvona 2 + 02.0 m. Tätä näyttöasetusta käytetään Brasiliassa, mutta se saattaa olla sovellettavissa muillakin markkinoilla.</p> |
| Aseman hakemiston lisäys | <p>Jos Paalun näyttö asetetaan kohtaan Aseman tunnus, ruutuun ilmestyy Aseman tunnuksen lisäyksen kenttä, joka mahdollistaa asianmukaisen aseman tunnuksen lisäyksen syöttämisen. Tarkempia tietoja on esitetty ylempänä.</p> |
| Laser VA-näyttö | <p>Laserin vertikaaliset kulmat</p> <p>Voivat olla pystykulmia zeniiitistä mitattuina tai kaltevuuskulmia vaakatasosta mitattuina.</p> |

Ajan muoto Päivämäärän ja ajan formaatti. Valitse:

- Paikallisaika/pvm
- UTC-aika
- GPS-viikot ja -sekunnit

Tarkkuusnäyttö Näytettyjen GNSS-tarkkuusarvioiden luottamustaso. Tuetut luottamustasot ja todennäköisyys, että tarkkuus on määritettyjen rajojen sisällä, ovat:

| | Tasossa | | Korkeussuunnassa | |
|----------------|----------|-----------|------------------|-----------|
| | Skalaari | Prosentti | Skalaari | Prosentti |
| 1 sigma | 1 | 39,4% | 1 | 68,3% |
| DRMS | 1,414 | 63,2% | 1 | 68,3% |
| 95% | 2,447 | 95% | 1,960 | 95% |
| 99 % | 3,035 | 99 % | 2,575 | 99 % |

Koodikirjasto

Ominaisuuskirjasto on FXL-laajennuksella varustettu tekstitiedosto, joka sisältää ominaisuuskoodien, attribuuttien, vektorikartan ja symbolien sekä kontrollikoodien määritelmät:

- **Ominaisuuskoodit** määrittävät ominaisuustyyppien koodin siten, että samantyyppiset ominaisuudet käyttävät samaa koodia.
- **Attribuutti** on tietokannassa olevan ominaisuuden piirre tai tunnusmerkki. Kaikilla ominaisuuksilla on maantieteellinen sijainti attribuuttina. Muut attribuutit vaihtelevat ominaisuuden tyyppin mukaan. Esimerkiksi tiellä on nimi tai numero, pintatyyppi, leveys, kaistamäärä jne. Ominaisuutta kuvaavia arvoja kutsutaan attribuuttiarvoiksi.

Kun mitaat pistettä ja valitset ominaisuuskoodin ominaisuuskirjastosta **Koodin** kentältä ja jos ominaisuuskoodilla on ominaisuuksia, Trimble Access -ohjelmisto kehottaa sinua syöttämään attribuuttidatan.

- **Vektorikartta** ja **Symbolit** määrittävät, miten ominaisuus näkyy kartalla, mukaan lukien viivan paksuus ja väri. Pisteille voidaan käyttää erilaisia symboleja ilmaisemaan erilaisia pisteominaisuuksia.
- **Kontrollikoodit** määrittelevät suhteen pisteiden välillä niin, että rivin tai polygonin geometria piirretään karttaan. Helpoin tapa käyttää **kontrollikoodeja** luodaksesi linja-, kaari- ja polygoni ominaisuuksia kartalla sitä mukaan, kun mitaat pisteitä, tai piirtämällä linja- ja kaari ominaisuuksia käyttämällä työssä jo olevia pisteitä, on [CAD-työkalupalkki](#) käyttö.

NOTE – Jos sinulla on **Käytä kuvauksia** käytössä, et voi valita koodeja **Kuvauskenttien** ominaisuuskirjastoista.

Voit luoda oman koodikirjastosi Trimble Business Center -ohjelmiston ominaisuusmäärittelyn hallinnalla ja siirtää sen maastotietokoneen **System Files** -kansioon.

Voit myös luoda ominaisuuskirjaston käyttämällä Trimble Access:ta, mutta FXL-tiedoston määrittäminen Trimble Access:ssa on rajoitetumpi. Kun luot ominaisuuskirjastotiedoston Trimble Access:ssa, voit määrittää vain ominaisuuskoodeja, rivityyppiä ja väriä tai monikulmion viivan tyyppiä ja väriä sekä kontrollikoodeja. Katso [Ominaisuuskirjaston lisääminen ja muokkaaminen Trimble Access -sovelluksessa, page 104](#).

Jos haluat luoda ominaisuusmäärittelyitä sisältävän ominaisuuskirjaston tai lisätä symboleita, sinun tulee käyttää Feature Definition Manager:ää Trimble Business Center:ssä. Katso [Trimble Business Center - ominaisuuskirjastot, page 103](#).

Esimerkki ominaisuuskirjastotiedostosta asennusta varten

Trimble on luonut **GlobalFeatures.fxl**--esimerkkiominaisuuskirjastotiedoston, joka on asennettavissa ja käytettävissä Trimble Access-ohjelmiston kanssa.

GlobalFeatures.fxl--ominaisuuskirjastotiedostossa on ominaisuuskoodeja, jotka on määritetty pisteille, attribuuteille, viivoille ja symboleille, sekä kontrollikoodeja piirtämisominaisuuksille CAD-työkalurivin avulla. Käytä tiedostoa nähdäksesi, miten ominaisuuskirjastotiedosto auttaa sinua syöttämään attribuutteja, piirtämään ominaisuuksia CAD-työkalupalkin avulla tai mittamaan ja koodaamaan ominaisuuksia yhdessä vaiheessa käyttäen **Mittauskoodeja**.

Voit asentaa **GlobalFeatures.fxl**-tiedoston käyttämällä Trimble Installation Manager:ia. Jos pidät **GlobalFeatures.fxl**-valintaruudun valittuna kohdassa Trimble Installation Manager:ssa, tiedosto asennetaan aina, kun asennat tai päivität ohjelmiston, mukaan lukien **globalfeatures.fxl**-tiedoston päivitykset. **GlobalFeatures.fxl**-tiedosto asennetaan **System Files** kansioon.

Voit määrittää oman ominaisuuskirjastotiedoston ottamalla kopion **GlobalFeatures.fxl**-tiedostosta ja muokkaamalla sitä Trimble Access:ssa tai käyttämällä Feature Definition Manager:ää Trimble Business Center:ssä.

Ominaisuuskirjaston valinta

Valitse mittauksessa käytettävä koodi valitsemalla ensin ominaisuuskirjasto, josta löytyy asianmukaiset koodit.

Kirjaston valinta:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**. Nykyinen työ on jo valittuna.
2. Näpäytä **Omaisuuudet**.
3. Näpäytä **Ominaisuuskirjasto**. **Ominaisuuskirjaston valinnan** kuvaruutu näyttää **System Files** -kansioon saatavissa olevat ominaisuuskirjastotiedostot.
4. Valitse ominaisuuskirjaston tiedosto näpäyttämällä sitä.
5. Lisätäkseen ominaisuuskirjaston muusta kansioista napauta **Selaa** ja navigoi ominaisuuskirjastotiedoston sijaintiin. Valitse tiedosto napauttamalla sitä ja napauta sen jälkeen **Hyväksy**. Tiedosto kopioidaan **Trimble Data / System Files** -kansioon ja ilmestyy **Valitse ominaisuuskirjasto** -luetteloon.

Trimble Business Center -ominaisuuskirjastot

Voit luoda oman koodikirjastosi Trimble Business Center -ohjelmiston ominaisuusmäärittelyn hallinnalla ja siirtää sen maastotietokoneen **System Files** -kansioon.

Välilyöntejä sisältävien koodien sanojen välissä näytetään Trimble Access -ohjelmistossa pieni piste, kuten Kaivon-kansi. Nämä pisteet eivät näy toimisto-ohjelmassa.

Attribuutit

Feature Definition Managerissa luotujen ominaisuuskoodien attribuutteja voi muokata Trimble Access:ssa seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

- **Lukutilassa** olevat attribuutit näytetään, mutta niitä ei voi muokata Trimble Access:ssa.
- **Vain toimistokäyttöön** tarkoitettuja attribuutteja ei näytetä Trimble Access:ssa.

Kontrollikoodit

Jos käytät vanhaa FXL-tiedostoa, tuetut kontrollikoodit riippuvat FXL-tiedoston versiosta.

- Sileän kurvin kontrollikoodi vaativat FXL-tiedostoversiota 4 tai sitä uudempaa versiota.
- Suorakulmion ja ympyrän kontrollikoodi vaativat FXL-tiedostoversiota 5 tai sitä uudempaa versiota.
- Vaaka- ja pystysiirtymän kontrollikoodi vaativat FXL-tiedostoversiota 6 tai sitä uudempaa versiota.
- Lohkon kontrollikoodi vaativat FXL-tiedostoversiota 8 tai sitä uudempaa versiota.

Päivitä vanhat tiedostoversiot valitsemalla **Tiedosto / Tallenna nimellä** Feature Definition Manager-sovelluksessa ja valitse uusin **Tallenna nimellä** -muoto.

Lohkokoodit


Lohkoja tulee luoda ja muokata Feature Definition Manager-ohjelman Trimble Business Center-sovellusta. Voit tarvittaessa vaihtaa lohkon ominaisuuskoodin ja ominaisuuskoodin kuvauksen käyttämällä Trimble Access -sovellusta.

Lohkon kontrollikoodeilla on **Kontrollikoodin toiminnon** kenttä, joka hallitsee lohkon toimintaa:

| Kontrollikoodin toiminto | Syötä tämä kontrollikoodi, jos haluat suorittaa toiminnon... |
|--------------------------|---|
| Kierto | Kierrä lohkoa nykyisen pisteen määritellyllä arvolla myötäpäivään. |
| Skaalaus X | Skaalaa lohko pitkin X-akselia. |
| Y-mittakaava | Skaalaa lohko pitkin Y-akselia. |
| Z-mittakaava | Skaalaa 3D-lohko pitkin Z-akselia. |
| 1 pisteestä | Määrittele lohkon rakenne käyttäen nykyistä pistettä lisäskohtana. |
| 2 pisteestä | Määrittele lohkon rakenne käyttäen nykyistä ja seuraavaa pistettä lisäskohtina. |
| 3 pisteestä | Määrittele lohkon rakenne käyttäen nykyistä ja kahta seuraavaa pistettä |

lisäyskohtina.

Merkkien selitykset

Trimble Access tukee sekä pistesymboleja että lohkosymboleja, mukaan lukien 1 pisteen, 2 pisteen ja 3 pisteen lohkoja. Jos haluat tarkastella symboleja kartalla, napauta  ja valitse **Asetukset** ja valitse sitten **Pistesymbolien** kentästä **Ominaisuussymbolit**. Katso [Kartan asetukset, page 195](#).

Feature Definition Manager -ohjelmistolla luodussa .FXL-tiedostossa määritetyt värit eivät välttämättä ole identtisiä Trimble Access -ohjelmistossa käytettyjen värien kanssa.

Värit voidaan määrittää Feature Definition Manager -ohjelmassa "**Tason mukainen**"- tai "**Mukauta**"-tavoilla.

- Kun **Tason mukaan** on määritetty, Trimble Access käyttää FXL-tiedostossa määritettyä väriä. Jos kerroksen väriä ei löydy, Trimble Access käyttää mustaa.
- Kun **Mukautettu** on valittuna, Trimble Access käyttää oletusarvoisesti lähintä Trimble Access -ohjelmiston paletin väriä.


Jos **Tason mukainen** tai **Mukautettu** on määritetty, voit muuttaa Trimble Access -sovelluksen oletusväriä, mutta tämän jälkeen et voi muuttaa sitä uudelleen.

Trimble Access -ohjelmisto ei täytä koodattuja polygoneja.

Ominaisuuskirjaston lisääminen ja muokkaaminen Trimble Access -sovelluksessa

NOTE - Trimble Access -ohjelmaa käyttäen luodut ominaisuuskoodeja käytetään vain ominaisuusgeometrian piirtämiseen. Jos haluat luoda ominaisuusmäärittelyitä sisältävän ominaisuuskirjaston, sinun tulee käyttää Trimble Business Center -ohjelman mukana tullutta Feature Definition Manager-sovellusta.

Olemassa olevan ominaisuuskirjaston lisääminen

1. Näpäytä  ja valitse **Asetukset / Ominaisuuskirjastot**.
2. Napauta **Selaa**.
3. Navigoi ominaisuuskirjastotiedoston sijaintiin.
4. Valitse tiedosto napauttamalla sitä ja napauta sen jälkeen **Hyväksy**.
Tiedosto kopioidaan **Trimble Data**-kansion **System Files** -kansioon ja ilmestyy **Valitse ominaisuuskirjasto** -luetteloon.

Uuden ominaisuuskirjaston luominen Trimble Access -ohjelmistossa

1. Näpäytä  ja valitse **Asetukset / Ominaisuuskirjastot**.
2. Näpäytä **New**.

3. Syötä nimi.
4. Napauta **Hyväksy**.

Ominaisuuskoodien lisääminen tai muokkaaminen ominaisuuskirjastossa

TIP – Vaikka voit muokata ominaisuuskoodeja olemassa olevassa ominaisuuskirjastossa Trimble Access:ssa, Trimble suosittelee ominaisuuskoodien muokkaamista käyttämällä Trimble Business Center:n mukana toimitettua Feature Definition Manager:ää. Tämä auttaa varmistamaan, että maastoryhmät käyttävät samaa ominaisuuskirjastoa.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset / Ominaisuuskirjastot**.
2. Valitse ominaisuuskirjasto luettelosta. Näpäytä **Muokkaa**.
3. Uuden ominaisuuskoodin lisääminen:

a. Napsauta **Lisää**.

b. Syötä **Ominaisuuskoodi**.

Tämän kentän enimmäispituus on 20 merkkiä. Trimblesuosittelee koodinimien pitämistä lyhyenä ja järkeenkäypänä, jolloin samalle pisteelle voi valita useita koodeja. Valitessasi koodeja pisteelle **Koodikentän** enimmäispituus on 60 merkkiä.

Välilyöntejä sisältävien koodien sanojen välissä näytetään Trimble Access -ohjelmistossa pieni piste, kuten **Kaivon-kansi**. Nämä pisteet eivät näy toimisto-ohjelmassa.

c. Vaadittaessa syötä **Kuvaus** koodia varten.

Oletuksena on, että jos koodi on kontrollikoodi, **Kontrollikoodin toimintakentän** arvo ilmestyy **Kuvauskenttään** tarkastellessasi **Koodiluetteloa**.

d. Valitse **Ominaisuustyyppi**.

e. Valitse **Taso**.

Jos mitään tasoja ei määritetty, kun Feature Library FXL -tiedosto luotiin Feature Definition Manager:n Trimble Business Center-sovelluksessa, **0**-taso valitaan.

f. Jos **Ominaisuustyyppi** on:

- **Piste**, valitse pisteessä käytetty symboli.
- **Viiva**, valitse **Viivatyyl**, **Kentän viivatyyl** ja **Viivan väri**.
- **Monikulmio**, valitse **Viivatyyl**, **Kentän viivatyyl** ja **Reunan väri**.
- **Kontrollikoodi**, valitse kontrollikoodin toiminta.

TIP – Viivat ja monikulmiot näytetään kartalla käyttäen yksinkertaista yhtenäistä tai katkoviivoitettua **kenttäviivatyylillä**, paitsi jos valitset ominaisuussymbolien näyttämisen kartalla. Voit tehdä tämän napauttamalla  -kuvaketta kartan työkalurivillä ja valitsemalla **Asetukset** ja valitsemalla **Näyttöasetukset-ryhmäruudussa Ominaisuussymbolit Symbolit**-kentässä. Lisätietoja on kohdassa [Kartan asetukset, page 195](#).

- g. Napauta **Hyväksy**.
4. Näpäytä **Tall**.

Laskenta-asetukset

Konfiguroi työn COGO-asetukset seuraavasti:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**. Nykyinen työ on jo valittuna.
2. Näpäytä **Omaisuudet**.
3. Näpäytä **Cogo-asetukset**.
4. Muuta kenttien sisältöä tarpeen mukaan.


Etäisyyden näyttö ja laskenta

Etäisyyksien kenttä määrittää miten etäisyydet näytetään ja lasketaan ohjelmistossa. **Etäisyyksien** kenttä ilmestyy **COGO-asetusten** ruutuun sekä joihinkin Näppäilyn ja COGOn **Asetusten** ruutuihin.

Kun Välimatkat on asetettu kohtaan... Pituutta tai aluetta lasketaan...

| | |
|------------|-------------------------------|
| Maasto | Maaston keskikorkeudella |
| Ellipsoidi | Ellipsoidin pinnalla |
| Hila | Suoraan karttakoordinaateista |

Alla oleva kuva näyttää vaihtoehdot pisteiden A ja B välillä.

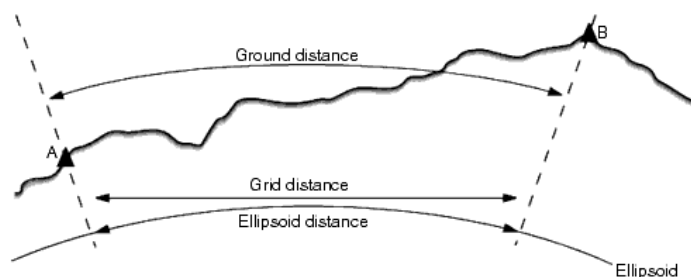

NOTE - Jos työn koordinaattijärjestelmäksi on määritetty **Vain mittakaava**, ellipsoidisia etäisyyksiä ei voi näyttää.

Maastoetäisyys

Maastoetäisyys on kahden pisteen välinen vaakasetäisyys keskikorkeudella valitun ellipsoidin kanssa yhdensuuntaisesti.

Jos ellipsoidi on määritelty työssä ja **Etäisyydet** -kentän arvo on **Maasto**, etäisyys lasketaan yhdensuuntaisesti tähän nähden. Jos ellipsoidia ei ole määritetty, käytetään WGS-84-ellipsoidia.

Ellipsoidinen etäisyys

Jos **Etäisyydet** -kentän arvo on **Ellipsoidi** , käytössä on korjaus ja kaikki etäisyydet lasketaan kuten paikalliseen ellipsoidiin, joka on yleensä likimääräinen meren pinnan taso. Jos ellipsoidia ei ole määritetty, käytetään WGS-84-ellipsoidia.

Karttaetäisyys

Jos **Etäisyydet** -kentän arvo on **Kartta** , näytetään kahden pisteen välinen karttaetäisyys. Tämä on yksinkertainen trigonometrinen etäisyys kahden 2D-pisteen koordinaatin välillä. Jos työn koordinaattijärjestelmäksi on määritetty **Vain mittakaava** ja **Etäisyydet** -kentän arvo on **Kartta** , ohjelmisto näyttää maastoetäisyydet kerrottuna mittakaavakertoimella.

Jos haluat suorittaa koordinaattigeometrialaskentoja **Ei projektiota / ei datumia** -koordinaattijärjestelmässä, määritä **Etäisyydet** -kentän arvoksi **Kartta**. Ohjelmisto laskee sitten käyttäen standardeja suorakulmaisia (karteesisia) koordinaatteja. Jos syötetyt etäisyydet ovat maastoetäisyyksiä, uusista lasketuista karttakoordinaateista tulee maastokoordinaatteja.

NOTE – Kahden GNSS:llä mitatun pisteen karttaetäisyyttä ei voi näyttää, ellei datumin muunnosta ja projektiota ole määritetty tai muunnoslaskentaa suoritettu.

Kaarevuuskorjaus

Trimble Access -sovelluksessa maastoetäisyydet ja ellipsoidiset etäisyydet lasketaan yhdensuuntaisesti ellipsoidin suhteen.

Korjaus merenpinnan tasoon (ellipsoidi)

Valitse **Korjaus merenpinnan tasoon (ellipsoidi)** -valintaruutu määrittääksesi korjataanko takymetrillä mitattujen etäisyyksien tasokomponentit niitä vastaaviksi pituuksiksi ellipsoidin pinnalla.

Useimmissa tapauksissa Trimble suosittelee, että oikeat geodeettiset karttakoordinaatit lasketaan takymetrihavainnoista valitsemalla **Korjaus merenpinnan tasoon (ellipsoidi)** -valintaruutu. Jos kuitenkin paikallinen ellipsoidi on kasvatettu antamaan laskettuja maastokoordinaatteja, mutta pistekorkeuksia ei ole muutettu kasvatetun ellipsoidin parametrien mukaisiksi, älä valitse korjausta merenpinnan tasoon esimerkiksi töissä, joissa käytetään Minnesotan piirikunnallisia koordinaattijärjestelmiä.

Korjaus merenpinnan tasoon suoritetaan käyttämällä paikallisen ellipsoidin yläpuolella olevan viivan keskikorkeutta (ei korkeustasoa). Jos viivan molemmilla päillä korkeus on tyhjä, tämän korjauksen laskemiseen käytetään työssä käytettyä oletuskorkeutta.

Laskennassa käytettävä kaava on:

Ellipsoidinen vaakaetäisyys = HzDist x Radius / (Radius + AvHt)

HzDist: Mitatun etäisyyden vaakakomponentti

Säde: Ellipsoidin isoakselin puolikas

AvHt: Mitatun viivan paikallisen ellipsoidin yläpuolella oleva keskikorkeus

NOTE –


- Töissä, joissa koordinaattijärjestelmä on määritetty antamaan maastokoordinaatteja, **Korjaus merenpinnan tasoon (ellipsoidi)** on aina käytössä, eikä sitä voi muuttaa. Tämä johtuu siitä, että korjausta merenpinnan tasoon käytetään aina laskettaessa maastokoordinaatteja.
- Vain mittakaava -työssä ei ole käytettävissä paikallista ellipsoidia, koska tämä ei ole geodeettinen projektio. Tässä tapauksessa korjauksen laskenta käyttää oletusarvoisesti säteen arvona WGS-84-puolikasta (6378137,0 m). Korjaus merenpinnan tasoon myös Vain mittakaava -töissä käytetään pistekorkeuksia, koska ellipsoidisia korkeuksia ei ole käytettävissä.
- Et voi valita oletuskorkeutta Vain mittakaava -töille. Tämä tarkoittaa sitä, että jos **Korjaus merenpinnan tasoon (ellipsoidi)** on käytössä Vain mittakaava -työssä, sinun on käytettävä 3D-pisteitä tai tyhjät koordinaatit lasketaan, koska korjausta merenpinnan tasoon ei voi laskea.

Karttakoordinaattien suunta

Ohjelmiston tasokoordinaatiston suunta-asetus riippuu nykyiselle työlle määrittämästäsi koordinaattijärjestelmästä. **Tasokoordinaatiston koordinaatit** -kenttä osoittaa, että tasokoordinaatiston koordinaatit kasvavat jossakin seuraavista suunnista:

- pohjoinen ja itä
- etelä ja länsi
- pohjoinen ja länsi
- etelä ja itä

Seuraavassa kuvassa näytetään kunkin asetuksen vaikutus.

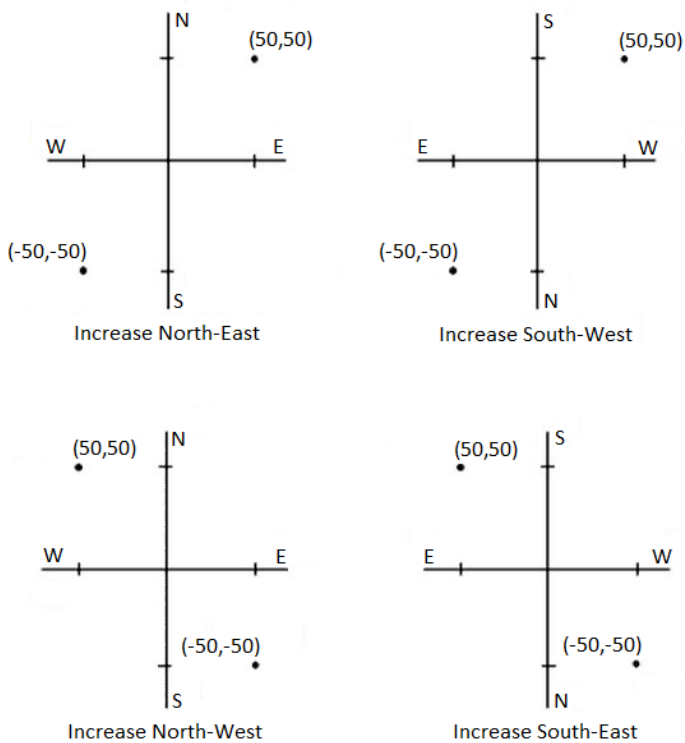


Atsimuuttinäyttö

Ohjelmistossa näytetty ja käytetty atsimuutti riippuu nykyiselle työlle määrittämästäsi koordinaattijärjestelmästä:

- Jos sekä datumin muunnos että projektiio on määritetty tai valittuna on **Vain mittakaava**, näytössä on kartta-atsimuutti.
- Jos datumin muunnosta eikä projektiota ei ole määritetty, näytössä on paras mahdollinen suunta. Kartta-atsimuutti on ensimmäinen vaihtoehto, sitten paikallinen ellipsoidin atsimuutti ja WGS-84-ellipsoidin atsimuutti.
- Kun käytät laser-etäisyysmittaria, näytössä on magneettinen atsimuutti.

Jos valittu koordinaattijärjestelmä edellyttää etelän atsimuuttinäyttöä, **etelän atsimuutin** kentän arvoksi asetetaan **Kyllä**. Kaikki atsimuutit kasvavat edelleen myötäpäivään. Seuraavassa kaaviossa näkyy vaikutus, kun **etelän atsimuutin** kentän arvoksi on määritetty **Ei** tai **Kyllä**.

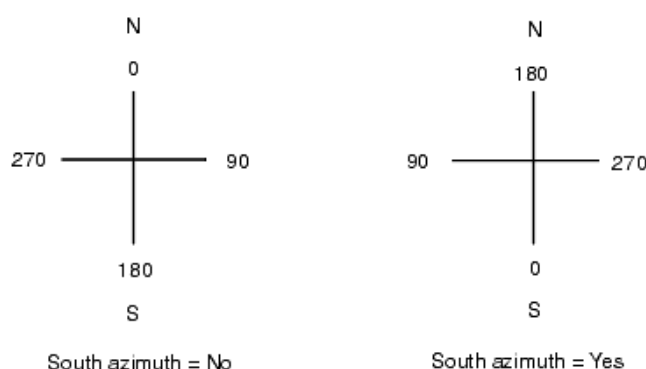

Lähipistetasoitus

Valitsemalla **Lähipistetasoituksen** valintaruudun voit soveltaa Lähipistetasoitusta kaikissa takymetrimittauksen Tunnettu asemapiste plus -määrityksen ja Vapaan asemapisteen määrityksen liitospistemittauksissa sekä kaikissa GNSS-havainnoissa, jotka perustuvat validiin paikalliseen muunnokseen.

Lähipistetasoitus käyttää **Tunnettu asemapiste plus-, Vapaa asemapiste** – tai **GNSS-muunnos** -toimintojen jäännösvirheitä (residuaaleja) karttakoordinaattierojen laskentaan havaintoihin, jotka tehdään myöhemmin mittauksen aikana. Jokainen havainto tasoitetaan sen mukaan, kuinka kaukana se on jokaisesta liitospisteestä (takymetrimittaus) tai GNSS-muunnospisteestä (GNSS-mittaus). Liitossuunnan tai muunnospisteiden jäännösvirheiden painotuksen laskemiseen käytetään seuraavaa kaavaa:

$$p = 1/D^n \text{ missä:}$$

p on liitospisteiden tai muunnospisteiden paino

D on etäisyys liitospisteelle tai muunnospisteelle

n on painon eksponentti

Sen jälkeen lasketaan painotetut keskiarvot ja tuloksena saadut erot lisätään jokaiseen uuteen havaintoon, jolloin tuloksena saadaan tasoitetut karttakoordinaatit.

NOTE – Suuri painon eksponentin arvo painottaa vähemmän kauempana sijaitsevia liitos- tai muunnospisteitä.

Käytettävässä **Lähipistetasoituksessa** asemapisteen määrityksessä tai muunnoksessa on oltava vähintään 3 tunnettua pistettä, joille on laskettu 2D-jäännösvirheet. Tämä voidaan varmistaa, jos toimit seuraavasti:

- Tunnettu asemapiste plus -määrityksessä on oltava HA VA SD -havainnot vähintään 2 liitospisteelle, joilla on tunnetut 2D-koordinaatit.
- Vapaan asemapisteen määrityksessä on oltava HA VA SD -havainnot vähintään 3 liitospisteelle, joilla on tunnetut 2D-koordinaatit.
- Muunnoksessa on oltava GNSS-havainnot vähintään 3 kiintopisteelle, joilla on tunnetut 2D-koordinaatit.

NOTE –


- Lähipistetasoitus käyttää **GNSS-muunnosta** vain silloin, kun se on havaittu nykyisessä työssä. Tämä sen takia, että GNSS-muunnos on osa koordinaattijärjestelmän määrittystä ja ladattu työ ei sisällä GNSS-muunnoksen jäännösvirheitä.
- **Tunnettu asemapiste plus** -määrittelyssä asemapiste otetaan mukaan lähipistetasoitukseen laskentaan. Laskennassa asemapisteen karttakoordinaattien jäännösvirheiksi annetaan nolla.
- Lähipistetasoitus on vain 2D-tasoitus. Yhtään asemapistemäärittelyksen tai muunnoksen korkeuden jäännösvirhettä ei käytetä lähipistetasoitukseen laskennassa.
- Lähipistetasoitus, joka käyttää GNSS-muunnoksen jäännösvirheitä, tehdään kaikille työn WGS-84-pisteille, eikä ainoastaan GNSS-havainnoille.

WARNING – Varmista, että liitospisteet tai muunnospisteet sijaitsevat mittausalueen reunoilla. Älä mittaa liitos- tai muunnospisteiden (ja Tunnettu asemapiste plus -määrittelyssä asemapisteen) rajaaman alueen ulkopuolella. Lähipistetasoitus ei päde tämän alueen ulkopuolella.

Viiteatsimuutti

3D-karttanäkymät suuntautuvat aina **viiteatsimuuttia** kohti. Tasonäkymä suuntautuu kohti pohjoista oletuksena, mutta voit halutessasi asettaa sen suuntautumaan **Viiteatsimuuttia** kohti tarpeen mukaan.

Viiteatsimuutti-kentässä näkyy oletuksena **Cogo-asetusnäytön Viiteatsimuutti-kenttään** syötetty arvo. **Viiteatsimuuttikenttä** näkyy myös Kartta-asetuksien näytössä. **Viiteatsimuuttikentän** muokkaaminen yhdessä näytössä päivittää **Viiteatsimuutti-arvon** toisessa näytössä. Kun merkitset pistettä GNSS-mittauksessa, voit lisäksi muokata **Viiteatsimuutin** arvoa valitessasi **Suhteessa atsimuuttiin Merkinnän** kentältä. Katso [GNSS:n merkintämenetelmät, page 599](#).

Viiteatsimuuttikenttä päivittyy myös, jos kierrät karttaa ja napautat sitten **Palauta rajat**  -painiketta ja kierrät **Rajausruuua** niin, että **Rajausruudun** pinnat ovat samassa linjassa karttatietojen kanssa. Katso [Rajausruutu, page 168](#).

Jos haluat suunnata kartan uudelleen esimerkiksi kohdistaaaksesi **Rajausruudun** pinnat tarkemmin karttatietoihin, kuten mallin etujulkisivuun, kirjoita vaadittu arvo **Viiteatsimuutti**-kenttään. Löydät viiteatsimuutin arvon napauttamalla kartalla olevaa linjaa, jonka haluat olevan kartan lähtösuunta, ja sen jälkeen napauttamalla **Tarkastele**. Valitse vaadittaessa linja tarkastelun ikkunan luettelosta ja napauta **Tiedot**.

Magneettinen deklinaatio

Määritä magneettinen deklinaatio paikallisesti, jos magneettisia kompassisuuntia käytetään Trimble Access -ohjelmistossa. Voit käyttää magneettisia suuntakulmia voidaan käyttää, jos valitset **Laskenta / Laske piste** käyttäen Päätehtävä-menetelmää.

Magneettinen deklinaatio määrittää työssä magneettisen pohjoisen ja karttapohjoisen välisen riippuvuuden. Arvo syötetään negatiivisena, jos magneettinen pohjoinen on länteen karttapohjoisesta. Arvo syötetään

positiivisena, jos magneettinen pohjoinen on itään karttapohjoisesta. Jos kompassin neula osoittaa esimerkiksi 7° itään karttapohjoisesta, deklinaatio on +7° tai 7°I.

NOTE –

- Käytä julkaistuja arvoja, jos niitä on saatavilla.
- Jos työn karttapohjoinen on kiertynyt tosipohjoisesta johtuen koordinaattijärjestelmän määrittämisestä (esim. GNSS-muunnoksen vuoksi), tämä täytyy sallia magneettisen deklinaation määrittämisessä.

Geodesian lisätoiminnot

Kun valitset **Geodesian lisätoiminnot**, seuraavat ominaisuudet otetaan käyttöön:

- Kojeaseman skaalakerroin –katso [Aseman käyttöönottoasetukset, page 289](#)
- Vapaan asemapisteen Helmert-muunnos – katso [Vapaan asemapisteen viimeistely, page 294](#)
- Paikalliset muunnokset – katso [Muunnokset, page 237](#)
- SnakeGrid-projektiot – katso [Projektio, page 88](#)

Keskiarvoistus

Keskiarvoistus -kenttä määrittää miten samannumeroiset pisteet keskiarvoistetaan. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Painotettu
- Ei painotettu

Jos **Painotettu**-asetus on valittuna, keskiarvoistetut pisteet painotetaan seuraavasti:

- GNSS-sijainnit hyödyntävät havaintojen vaaka- ja pystysuuntaisia tarkkuuksia. Tarkkuudettomat havainnot ja syötetyt pisteet käyttävät tarkkuutena tasossa 10 mm ja pystysuunnassa 20 mm.
- Takymetrihavainnoille, jotka sisältävät mitatun vinoetäisyyden, taso- ja pystykeskivirheet lasketaan havainnon komponenttien keskivirheistä.

Keskivirhettä, jota käytetään tasosijainnin painottamiseen, on yhdistelmä keskivirheistä, joita on käytetty tasosuunnan ja -etäisyyden painoina vapaan asemapisteen ratkaisussa.

Katso lisätietoja **Resection Computations in Trimble Access Reference Guide**-tiedostosta, joka on ladattavissa Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [PDF-oppaat-sivulta](#).

Keskiarvoistus käyttää **Pienintä neliösummaa** työhön samalla nimellä tallennettujen pisteiden/havaintojen keskiarvoistamiseen.

- Jos keskiarvoistuksessa käytetään muita kuin ECEF- tai **Globaali**-koordinaatteja sijainteja varten, keskiarvoistus tallennetaan karttakoordinaatteina.
- GNSS- ja takymetrihavainnot, jotka sisältävät mitatun vinoetäisyyden, ratkaistaan karttakoordinaateiksi ja keskiarvoistetaan sitten käyttämällä pienimmän neliösumman tasoitusta. Kulmien leikkausten tapauksessa vain takymetrihavainnot keskiarvoistetaan pienimmän neliösumman tasoituksella.

- Vain pelkät takymetrikulmahavainnot lisätään ratkaisuun vain silloin, kun muita sijainteja tai havaintoja ei ole. Mikä tahansa pisteen havaittu keskitaitekulma (MTA) jätetään huomioimatta ja keskiarvoistettu sijainti lasketaan alkuperäisten havaintojen perusteella.
- Jos keskiarvo sisältää sijainteja ainoastaan ECEF- tai **Globaali**-koordinaatteina, keskiarvoistettu karttasijainti muunnetaan **Globaali**-koordinaateiksi ja tallennetaan. Kun keskiarvo sisältää vain karttasijainteja ja takymetrihavaintoja tai erilaisia sijaintityyppejä, sitten keskiarvoistettu karttasijainti tallennetaan karttakoordinaatteina.

NOTE - Keskiarvoistettua sijaintia ei päivitetä automaattisesti, jos keskiarvoistukseen käytetyt sijainnit muuttuvat. Jos esimerkiksi muunnosta päivitetään ja havaintoja muunnetaan tai poistetaan tai samalla nimellä lisätään uusia havaintoja, keskiarvoistettu sijainti on laskettava uudelleen.

Lisäasetukset

Konfiguroidaksesi lisäasetuksia, kuten kuvauskenttien lisäämisen tai pistealan konfiguroiminen työtä varten, tai lisätäksesi mitattuja pisteitä CSV-tiedostoon:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**. Nykyinen työ on jo valittuna.
2. Näpäytä **OmaisuuDET**.
3. Näpäytä **Lisäasetukset**.
4. Muuta kenttien sisältöä tarpeen mukaan.

Käytä tunnuksia

Jos haluat ohjelman ruuduissa näkyvän kaksi lisäkuvauskenttää, aktivoi **Käytä kuvauksia** -kytkin ja syötä **Tunnus 1:n nimi** ja **Tunnus 2:n nimi**.

Tunnuskentät ovat samanlaisia kuin **Koodi**-kentät, koska niissä voidaan antaa lisätietoja kohteesta. Ne eivät käytä koodikirjastoa eivätkä tue attribuutteja.

Kun lisätunnuskentät on otettu käyttöön, ne ovat käytettävissä seuraavissa Trimble Access -ohjelmiston toiminnoissa:

- Mittaa kartoitusmittaus, Jatkuva mittaus tai Mittauskoodit
- Kaivomittauksen merkintävelho
- Pistehallinta tai Työn selailu
- Syötä piste, viiva ja kaari syöttäminen
- Laske piste, Laske keskiarvo, Muunnokset tai Jono
- Tunnettu asemapiste
- Jokerimerkki-haku

Molemmat **Kuvaus**-kentät muistavat aikaisemmin annetut arvot. Näytä aiemmin käytetyt tunnuksset näpäyttämällä ► **Kuvauksen** kentän vieressä.

Tunnuskentät ovat Trimble DC -tiedostoissa **Kommenttit**ietueina. Voit tarvittaessa siirtää kuvauskenttien tiedot.

Ominaisuuskirjasto – Käytä peruskoodin attribuutteja

Valitse **Käytä peruskoodin attribuutteja** -valintaruutu ja aseta täydellisiä koodin attribuutteja tai attribuutteja, jotka perustuvat vain osaan koodia, eli niin sanottuja peruskoodeja.

Peruskoodeja käytetään tavallisesti silloin, kun käsittelet kohdekoodiin liittyvää merkkijonoa + **Str**- ja – **Str**-painikkeilla.

Esimerkiksi silloin, kun koodaat aita ja kaikki havainnot, joiden koodi on Aita01, yhdistetään toisiinsa ja kaikki havainnot, joiden koodi on Aita02, yhdistetään myös toisiinsa sekä niillä kaikilla on samat attribuutit. Tässä tapauksessa voit luoda koodi- ja attribuuttikirjaston, joka sisältää kaikki Aita**-koodit tai vain peruskoodin Aita.

Jos jälkiliitteitä käytetään ja koodikirjasto sisältää vain peruskoodit, valitse **Käytä peruskoodin attribuutteja** -valintaruutu.

Jos jälkiliitteitä ei käytetä tai jälkiliite on koodattu koodikirjastossa varsinaiseen koodiin jo valmiiksi, peruskoodeja ei käytetä ja sinun tulee tyhjentää **Käytä peruskoodin attribuutteja** -valintaruutu.

Lisätietoja löytyy [Käytä peruskoodin attribuutteja, page 555](#) kohdasta [Mittauskoodioptiot, page 555](#).

Lisää CSV-tiedostoon

Lisää CSV-tiedostoon -option käyttöönotto sallii sinun lisätä tiettyjä mitattuja pisteitä, kuten kiintopisteiden luettelon, CSV-tiedostoon.

Valitaksesi tiedoston siirrä **Ota käyttöön** -kytkin **Kyllä**-asentoon ja anna sitten **CSV-tiedoston nimi** tai selaa tiedostoon ja valitse se napauttamalla .

When this option is enabled, an **Add to CSV file** check box appears in the **Measure points** form during a GNSS survey or the **Measure topo** and **Measure rounds** forms during a conventional survey. Select the check box to add the current point to the CSV file.

Työtiedoston pistenimietäisyydet

Määritä työtiedoston minimi- ja maksimipistenimet aktivoimalla **Määritä pistenimietäisyys** -kytkin ja syötä sen jälkeen vaaditut pistenimet.

NOTE – Pistenimien tulee olla numeerisia. Kirjaimia tai desimaalipilkkuja sisältävät arvot ohitetaan. Negatiivisia ja positiivisia arvoja tuetaan.

Seuraavat pistenimet

Trimble Access tukee erilaisten pisteen nimien käyttämistä eri pistetyypeille. Kun luot uutta työtä, voit päättää kasvavatko uuden työn pisteen nimet automaattisesti viimeksi käytetystä työstä, vai aloitetaanko pisteiden nimeäminen työn mallipohjassa käyttämiesi arvojen pohjalta. Voit muokata uuden pisteen nimen kenttiä luodessasi uuden työn tai koska tahansa olemassa olevasta työstä käsin.

Jos haluat määrittää seuraavan pisteen nimen eri pistetyypeille, syötä vaadittu pisteen nimi asianmukaisesti kenttiin. Käyttääksesi samaa pistenimikaavaa eri tyyppisille pisteille, kuten Topo- ja Pikapisteille, aseta **Seuraavat pistenimet** sekä **Mittauspisteille** että **Pikapisteille** samannimisiksi.

Saatavissa olevat pistetyypit käsittävät mitatut pisteet, merkityt pisteet, näppäilyt pisteet, tilapäiset pisteet, laserpisteet, laserkeilatut pisteet, pinnan tarkastuspisteet, laserkeilaukset, linjat, kaaret ja murtoviivat.

Luodessasi uutta työtä:

- Jos valitsit **Viimeksi käytetyn työn** mallipohjaksi, seuraavan pisteen nimen kenttien oletusarvot jatkuvat viimeksi käytetystä työstä.
- Jos olet valinnut mallipohjan, valitse yksi näistä vaihtoehdoista määrittääksesi seuraavan pisteen oletusarvoisen nimen:
 - **Jatka viimeisestä työstä:** Lisää seuraavan saatavilla olevan pisteen nimen seuraavan pisteen nimen kenttään **viimeksi käytetystä työstä**.
 - **Mallien:** Lisää mallipohjan asetusten mukaiset nimet seuraavan pistenimen kenttiin.

Mediatiedostot

Konfiguroi mediatiedoston asetukset työtasolla niin, että, kun kuvaa tallennetaan, Trimble Access tietää, linkitetäänkö tiedosto työhön vai työssä olevaan pisteeseen. Voit nyt määrittää vakioimuodon mediatiedostojen nimeämiselle, jotta voit helpommin tunnistaa työtä tai pistettä vastaavan mediatiedoston.

Lisätietoja mediatiedostoista ja niiden käytöstä saa osiosta [Mediatiedostojen käyttö, page 665](#).

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**. Nykyinen työ on jo valittuna.
2. Näpäytä **OmaisuuDET**.
3. Näpäytä **Mediatiedostot**.
4. Valitse **LinkitÄ**-optiossa miten kuvat linkitetään. Valitse seuraavista:
 - **Työ** – linkitä työhön
 - **Edellinen piste** – linkitä viimeksi tallennettuun pisteeseen
 - **Seuraava piste** – linkitä seuraavaksi tallennettavaan pisteeseen
 - **Pistenumero** – linkitä pisteeseen, jonka numero on annettu **Pistenumero** -kentässä
 - **Ei mitään** – kuva tallennetaan, mutta sitä ei linkitetä työhön eikä pisteeseen

NOTE – Kaikissa optioissa media-tiedosto tallennetaan **<projekti>\<työn nimi> Files**-kansioon. Jos yhtään työtä ei ole auki, mediatiedosto tallennetaan senhetkiseen projektikansioon.

5. Valitse **Näytä media-tiedoston kanssa** -optio näyttämään media-tiedosto heti kuvan ottamisen jälkeen. Tämä mahdollistaa **LinkitÄ** -metodin muuttamisen, jos linkitys tehdään pistenumeron perusteella myös pistenumeron muuttamisen. Tämän asetusten muuttaminen soveltaa asetuksia kaikkiin töihin.
6. Jos **LinkitÄ kohteeseen** -asetus on säädetty kohtaan **Edellinen piste, Seuraava piste** tai **Pisteen nimi**, voit valita **Geotag-kuvia**. Ks. [Geotagin lisääminen kuvaan, page 667](#).
7. Käytä **Kuvan nimet** -ryhmälaatikkojen kenttiä luodaksesi kuvatiedostonimille standardiformaatin.

- a. Valitse tiedostonimeen sisällytettävät elementit.

Voit lisätä pisteen tai viivan nimen ja koodin pisteisiin ja viivoihin (mukaan lukien kaaret ja murtoviivat) linkitettyihin kuviin. Voit sisällyttää mihin tahansa kuvaan työn nimen, päivämäärän ja kellonajan. Alaviivaa käytetään erottamaan jokainen tiedostonimen elementti.

- b. Jos haluat lisätä saman mukautetun tekstin kuvatiedoston nimeen, valitse **Mukautettu merkkijono** mistä tahansa **Elementin** kentästä ja kirjoita sitten teksti **Mukautettu merkkijono** -kenttään.

Kun käytät **Mukautettu merkkijono** -vaihtoehtoa, ohjelmisto liittää automaattisesti numeron mukautetun merkkijonon loppuun, jos se on tarpeen yksilöllisen tiedostonimen varmistamiseksi.

TIP – Jos olet valinnut **Näytä uudella mediatiedostolla** -vaihtoehdon, voit muokata mediatiedoston nimeä mediatiedostonäytössä kuvan ottamisen jälkeen. Kun kuva on linkitetty **Seuraavaan pisteeseen**, mediatiedostonäytössä näkyy paikkamerkkitiedoston nimi, jota muokataan oikeilla tiedoilla, kun seuraava piste tallennetaan.

8. Napauta **Hyväksy**.

Tiedostojen siirtäminen maastotietokoneelle ja maastotietokoneelta

Trimble Access tukee seuraavia tapoja siirtää tiedostoja maastotietokoneen ja pilven, organisaation verkon, toimistotietokoneen tai maastotietokoneiden välillä.

Kaikki Trimble Access -ohjelmiston käyttämä data tulee olla tallennettuna asianmukaisessa kansiossa **Trimble Data** -kansiossa. Katso [Datakansiot ja -tiedostot](#).

Pilvidatan käyttö töissä

Datan siirtäminen pilveen ja pilvestä lataaminen on yksinkertainen tapa siirtää dataa laitteelta laitteelle. Kun olet kirjautuneena sisään Trimble Connect -palveluun, Trimble Connect -pilviyhteistyöalustassa sijaitsevat ja kansiasi jaetut projektit ja työt ilmestyvät automaattisesti Trimble Access -ohjelmiston **Projektien** ja **Töiden** ruutuihin.

NOTE – Sisäänkirjautuminen Trimble Connect -palveluun ei onnistu ilman [Internet-yhteyden](#) konfigurointia.

Käytä Trimble Access -ohjelmistoa ladataksesi projekteja ja töitä maastotietokoneelle ja siirtääksesi tämän jälkeen muutokset pilveen. Katso [Projektit & työt, page 53](#).

Tiedostojen siirtäminen organisaation verkosta

Voit [konfiguroida internet-yhteyden](#) organisaatiosi tietokoneverkkoon ja sitten kirjautua sisään verkkoon tarkastellaksesi verkossa olevia tiedostoja ja kansioita.

Jos siirrät työtiedostoja, voit käyttää Trimble Access -sovelluksen **Kopio työ** -toimintoa töiden siirtämiseen maastotietokoneen ja verkkokansion välillä. Katso [Työtiedostojen kopiointi, page 76](#).

Jos siirrät projektitiedostoja:

- Käytä **File Exploreria** tiedostojen kopioimiseen maastotietokoneelle ja maastotietokoneelta. Avaa **File Explorer** Trimble Access-ohjelmistosta napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Työtiedot / File Explorer**.
- Käytä Trimble Access-tiedostoselainta, joka tulee näkyviin, kun suoritat ohjelmistotoimintoja, joiden avulla voit valita tiedostoja tai kansioita, esimerkiksi työtä vietäessä. Voit tarkastella käytettävissä olevia verkkoasemia napauttamalla **Tämä maastotietokone** Trimble Access-tiedostoselaimessa ja valitsemalla sitten aseman. Katso [Tiedostojen ja kansioiden valitseminen, page 122](#).

Tiedostojen siirtäminen USB-asemalta

Voit käyttää USB-asemaa tietojen siirtämiseen tietokoneiden välillä. USB-asema, eli flash-asema tai USB-muistitikku, voidaan asettaa maastotietokone USB-porttiin.

NOTE – Android-maastotietokoneiden kanssa käytettävät USB-asemat tulee formatoida FAT32-muotoon. Kun yhdistät USB-aseman TCU5 -maastotietokoneeseen, USB-aseman ilmestyminen tallennuspaikkojen luetteloon voi viedä jopa 30 sekuntia.

Jos siirrät työtiedostoja, voit käyttää Trimble Access -sovelluksen **Kopio työ** -toimintoa töiden siirtämiseen USB-aseman ja projektikansion välillä. Katso [Työtiedostojen kopiointi, page 76](#).

Jos siirrät projektitiedostoja, käytä **File Explorer** -sovellusta kopioimaan tiedostoja USB-asemalle ja sieltä pois. Avataksesi **File Explorer** -ikkunan Trimble Access -ohjelmistosta käsin näpäytä ☰ ja valitse **Työdata / File Explorer**.

Tiedostojen siirtäminen USB-kaapelin kautta (vain Android-laitteilla)

Jos Trimble-maastotietokoneessa on Android-käyttöjärjestelmä, voit siirtää tiedostoja maastotietokoneen ja Windows-tietokoneen välillä.

1. Varmistaaksesi viimeisimpien työhön tehtyjen muutosten siirtymisen sulje työ Trimble Access -ohjelmassa. Tee näin sulkemalla Trimble Access -ohjelma tai avaamalla eri työ.
2. Aktivoi maastotietokoneen **tiedostonjakotila** seuraavasti:
 - Jos maastotietokoneen malli on TCU5, käytä Hirose-to-USB-kaapelia (PC). Maastotietokone siirtyy tiedostojenjaketilaan automaattisesti, kun kaapeli yhdistetään.
 - Jos maastotietokone on mikä tahansa muu Android-pohjainen malli, käytä USB-kaapelia. Siirtääksesi maastotietokoneen tiedostonjakotilaan, yhdistä kaapeli ja näpäytä Android-laitteen **Laitetta ladataan USB:n kautta** -ilmoitusta (sinun on ehkä laajennettava ruudun yläosan ilmoitusalue nähdäksesi ilmoituksen). Kun napautat ilmoitusta, **[Käytä USB:tä]** -ponnahdusikkuna avautuu. Napauta **[Siirtämään tiedostoja]**.
3. Siirtääksesi maastotietokoneen tiedostonjakotilaan, yhdistä kaapeli ja napauta maastotietokoneen **Laitetta ladataan USB:n kautta** -ilmoitusta (sinun on ehkä laajennettava ruudun yläosan ilmoitusalue nähdäksesi ilmoituksen). Kun napautat ilmoitusta, **[Käytä USB:tä]** -ponnahdusikkuna avautuu. Napauta **[Siirtämään tiedostoja]**.
4. Kun maastotietokone on tiedostojenjaketilassa, käytä siirrä tiedostoja maastotietokoneelle ja sieltä pois **File Explorer** -sovelluksessa.

Jos et näe **Trimble Data** -kansiota, napauta **☰** **File Explorer** -ikkunassa ja valitse **[Näytä sisäinen muisti]**. Napauta **☰** **File Explorer** -ikkunassa ja valitse laitteen nimi. **Trimble Data** -kansio ilmestyy laitteella olevien kansioiden luetteloon.

TIP – Jos kansion **Trimble Data** kansiot eivät näy odotetulla tavalla **File Explorerissa**, käynnistä maastotietokone uudelleen.

Datakansiot ja -tiedostot

Kaikki Trimble Access -ohjelmiston käyttämä data tulee olla tallennettuna asianmukaisessa kansiossa **Trimble Data** -kansiossa.

Kansion sijainti riippuu maastotietokoneen käyttöjärjestelmästä:

- Windows: **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Access\Trimble Data**
- Android: **<Laitteen nimi>\Trimble Data**

Tarkastellaksesi kansiota **Trimble Data** Trimble Access-ohjelmistosta käsin näpäytä **☰** ja valitse **Työdata / File Explorer**.

NOTE –

- Jos et näe **Trimble Data** -kansiota Android-laitteella, napauta **☰** **File Explorer** -ikkunassa ja valitse **[Näytä sisäinen muisti]**. Napauta tämän jälkeen **☰** **File Explorer** -ikkunassa ja valitse laitteen nimi. **Trimble Data** -kansio ilmestyy laitteella olevien kansioiden luetteloon.
- Avaa **System Files**-kansio Windows-laitteella valitsemalla **Avaa** ikkunan **File Explorer** yläosassa ja valitse sitten **Piilotettujen kohteiden** valintaruutu.
- **Projects** -kansio luodaan kansioon **Trimble Data** silloin, kun ensimmäisen kerran käytät Trimble Access -sovellusta.

TIP – Kiinnitä **Trimble Data** -kansio **Suosikkien** listaasi Windows Explorer -ohjelmassa valitsemalla **File explorer Työdatan** valikosta Trimble Access -sovelluksessa. Kun olet Windows Explorer -ohjelmassa, skrollaa vasemmanpuoleisen paneelin yläosassa olevaan **Suosikkien** listaan. Klikkaa **Suosikit** hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Lisää nykyinen sijainti Suosikkeihin**.

Projektikansiot

Kutakin projektia säilytetään sen omassa kansiossa **Trimble Data\Projects**-kansiossa.

Projektitiedostoja säilytetään asianmukaisessa **<project>** -kansiossa ja niitä voidaan käyttää missä tahansa kyseisen projektin työssä.

Projektitiedostot ovat tyypillisesti karttatiedostoja, linjauksia tai kiintopistetiedostoja. Seuraavia tiedostoja säilytetään **<project>** -kansiossa:

| Tiedostotyyppi | Tiedostopäätte |
|---|---------------------------|
| Työ | .job |
| JobXML | .jxl |
| CSV (pilkuilla erotettu) | .csv |
| TXT (pilkuilla erotettu) | .txt |
| DTM (digitaalinen maastomalli) | .dtm |
| TTM (kolmiomittausmaastomalli) | .ttm |
| IFC (Industry Foundation -luokat) | .ifc, ifczip |
| TAP (Trimblen lisäominaisuudet)* (Samannimiselle IFC-tiedostolle, kun paaluvälin asetukset on määritetty) | .tap |
| TrimBIM (Trimble BIM) | .trb |
| DWG (piirustus) | .dwg |
| NWD (NavisWorks-piirustus) | .nwd |
| DXF (Drawing Exchange Format) | .dxf |
| ESRI Shape-tiedostot | .shp |
| Georeferoidut karttatiedoston world-tiedostot | .ifcw, .dwgw, .dxfw, trbw |
| Georeferoidut taustakuvat (Yhdessä samannimisen georeferoidun world-tiedoston kanssa, esimerkiksi .wld, .pgw, .pngw) | .tif, .bmp, .jpg, .png |
| RXL (Trimble-tie tai linjaus) | .rxl |
| LandXML | .xml |
| GENIO-tie | .crd .inp .mos |
| 12d Model-tiedostot | .12da |
| Surpac | .str |
| TXL (Trimble-tunneli) | .txl |

NOTE –

- Trimble suosittelee mahdollisuuksien mukaan käyttämään Trimble Access:ssa luotua työtiedostoa (.job), vastaavan JobXML- tai JXL (.jxl) -tiedoston sijaan, joka on luotu Trimble Business Center:ssä. Katso lisätietoja kohdasta [Olemassa olevien töiden käyttäminen uusimmalla Trimble Access-versiolla, page 25](#).
- Kaikki .xml-tiedostot paitsi GNSSCorrectionSource.xml ja GNSSInternetSource.xml tallennetaan **<project>**-kansioon. GNSSCorrectionSource.xml- ja GNSSInternetSource.xml tiedostot on tallennettava **System Files**-kansioon.
- Georeferoidut karttatiedoston world-tiedostot luodaan, kun käytät **Georeferenssikartan** Cogo -toimintoa Trimble Access:ssa, ja ne sisältävät tietoja muunnoksesta.
- Georeferoituja taustakuvatiedostoja ei voi luoda Trimble Access:ssa. GeoTIFF-tiedostot eivät vaadi world-tiedostoa. JPG-tiedostojen on oltava 24-bittisissä väreissä; puhtaita harmaasävyisiä JPG-tiedostoja ei tueta.
- Htm-raportteja (.htm) ja pilkuilla eroteltuja tiedostoja (.csv), jotka luodaan, kun viet dataa käyttäen **Töiden** ruudun **Wie**-toimintoa, tallennetaan myös **<project>** -kansioon, paitsi jos valitset jonkin muun vientikansion.
- **.wfs Files** -kansio tulee näkyviin kansioon, **<project>** kun muodostat yhteyden verkko-ominaisuuspalveluun ja tallennat sitten ominaisuudet .wfs-tiedostona.
- TAP-tiedosto tulee näkyviin **<project>**-kansioon, kun määrität IFC-tiedoston paaluväliasetukset. Lisätietoja on kohdassa [Merkintää varten saatavilla olevat paalut, page 626](#).

Työkansiot

Kutakin työtä säilytetään .job-tiedostona asianmukaisessa **<project>**-kansiossa.

Vaadittaessa voit tallentaa töitä kansiossa **<project>** oleviin kansioihin. Jotta Trimble Access pystyy käyttämään työtä, projektikansion ja kansioden nimien yhteismerkkimäärä ei saa ylittää 100 merkkiä. 100 merkin raja ei koske työn nimeä.

Siirrä työ toiseen kansioon käyttämällä Trimble Access-sovelluksen toimintoa **Kopioi työ**, jolloin kopioit työn ja kaikki siihen linkitetyt tiedostot uuteen kansioon, minkä jälkeen alkuperäinen työ poistetaan. Katso [Työtiedostojen kopiointi, page 76](#).

NOTE – Älä siirrä Trimble Connect-sovelluksesta ladattuja tiedostoja eri kansioon välttyäksesi tietojen synkronisointiongelmilta.

Kullakin työllä on **<työn nimi> Files** -kansio, joka sisältää tiedostoja, kuten kuva- tai GNSS-datatiedostoja, jotka luodaan, kuten työtä tehdään työssä.

Työn aikana luodut tiedostot tallennetaan **<työn nimi> Files**-kansioon. Näitä ovat kuvat, pistepilvet ja GNSS-datatiedostot:

| Tiedostotyyppi | Tiedostomääre | Alikansio |
|----------------|------------------|-----------|
| GNSS-data | .t01, .t02, .t04 | |

| | | |
|----------------------------------|-------|--|
| Kuvaa | .jpg | |
| VX- tai S-sarjan laserkeilaukset | .tsf | |
| SX10- tai SX12-laserkeilaukset | .rwcx | <projekti>\<työn nimi> Files\SdeDatabase.rwi |
| Alkuperäiset kuvat | .jpg | <projekti>\<työn nimi> Files\Original Files |

TIP – Kun työn esimerkiksi COGO-laskennassa käytetään Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-ohjelman avulla mitattua skannauspistettä, skannauspisteen sijaintiin luodaan työssä piste.

Automaattisesti generoituja kansioita luodaan sitten tarpeen mukaan <työn nimi> Files -kansioon:

- <projekti>\<työn nimi> Files\Original Files luodaan, kun piirrät tai lisäät merkintöjä kuvatiedostoon. Alkuperäinen ja muokkaamaton kuva kopioidaan Original Files -kansioon.
- <projekti>\<työn nimi> Files\SdeDatabase.rwi luodaan säilyttämään .rwcx-skannaustiedostoja, jos suoritat skannauksen Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä:n avulla.

Voit helposti kopioida töitä ja liittyviä tiedostoja yhdestä kansioista toiseen tai yhdeltä tallentimelta toiselle käyttäen ulkoista asemaa, kuten USB-asemaa, näpäyttämällä **Kopioi Töiden** ruudussa.

Järjestelmätiedostokansio

Kaikki järjestelmän tyyppitiedostot säilytetään Trimble Data\System Files-kansiossa. Järjestelmätiedostot ovat tiedostoja, joita voidaan käyttää missä tahansa projektissa tai työssä, kuten tutkimustyytlejä, koordinaattijärjestelmätiedostoja ja ominaisuuskirjastotiedostoja.

NOTE – Järjestelmätiedostoihin ei voi päästä käsiksi, jos ne ovat jossain toisessa kansiossa.

Seuraavat tiedostot tulee tallentaa System Files-kansioon:

| Tiedostotyyppi | Tiedostomääre |
|--|---------------|
| Attribuuttikirjastotiedostot (TBC) | .fxl |
| Mittaustyylytiedostot | .sty |
| Geoidiverkkotiedostot | .ggf |
| Yhdistetyt datum-verkkotiedostot | .cdg |
| Asetukset | .cfg |
| Projektioverkkotiedostot | .pjpg |
| Siirtoverkkotiedostot | .sgf |
| SnakeGrid-koordinaattijärjestelmän tiedostot | .dat |
| UK National Grid -tiedostot | .pgf |
| Broadcast RTCM -muunnostiedostot | .rtd |
| Antennitiedostot | .ini |
| GNSSCorrectionSource-tiedosto | .xml |
| GNSSInternetSource-tiedosto | .xml |

| Tiedostotyyppi | Tiedostomääre |
|---|---------------|
| Maarekisterin toleranssiedostot | .xml |
| Omien tuontitiedostojen määrittelyt | .ixl |
| Omien vientitiedostojen XSLT-tyylisivutiedostot | .xsl |
| Omien merkintöjen XSLT-tyylisivutiedostot | .sss |
| Mittauskooditietokantatiedostot | .mcd |
| Koordinaattijärjestelmätietokantatiedostot | .csd |
| Verkkokarttapalvelun konfigurointitiedosto | .wms |
| Verkkokarttaruutupalvelun konfigurointitiedosto | .wmts |
| Kaikuluotainmäärittystiedosto | .esd |
| Putkistojen paikantimen määrittystiedosto | .uld |

Verkkokarttapalvelun (.wms) ja verkkokarttaruutupalvelun (.wmts) tiedostot luodaan, kun WMS tai WMTS lisätään **Uusi verkkokartta** -näyttöön. Näitä tiedostoja voi siirtää projektien ja maastotietokoneiden välillä.

Välimuistikansio ilmestyy **Järjestelmätiedostot**-kansioon, kun DWG-, IFC- tai NWD-tiedostot ladataan Trimble Access:ssä. DWG-, IFC- ja NWD-tiedostojen tallentaminen tallentimen välimuistiin mahdollistaa näiden tiedostojen nopeamman uudelleenlatauksen.

NOTE - Stakeout-tyylisivutiedostot (.sss) ja Custom Export -tyylisivutiedostot (.xsl) voivat sijaita kielikansiossa tai **System Files** -kansiossa. Käännetyt Stakeout- ja Custom Export -tyylisivutiedostot tallennetaan yleensä asianmukaiseen kielikansioon.

Kieli-, ääni- ja tukitiedostot

Kieli- (.lng), ääni- (.wav) ja tukitiedostoja säilytetään asianmukaisessa kielikansiossa.

Kansion sijainti riippuu maastotietokoneen käyttöjärjestelmästä:

- Windows: **C:\Program Files\Trimble\Mittaus\Languages\<language>**
- Android: **<Laitteen nimi>\Trimble Data\Languages\<language>**

Tiedostojen ja kansioden valitseminen

Kun suoritat ohjelmistotoimintoja, joiden avulla voit valita tiedostoja tai kansioita, ohjelmisto näyttää Trimble Access-tiedostoselaimen.

Riippuen ohjelmistonäytöstä, josta avaat Trimble Access-tiedostoselaimen, voit ehkä valita tiedostoja ja selata kansioita mistä tahansa seuraavista sijainneista:

- **Tämä maastotietokone**

Voit valita ja käyttää tiedostoja niiden nykyisestä tiedostosijainnista maastotietokoneella.

Järjestelmätiedostot kopioidaan **System Files**-kansioon, joka sijaitsee **Trimble Data**-kansiossa.

Seuraavat sijainnit on kiinnitetty **tälle maastotietokoneelle**:

- Maastotietokoneen pääasiallinen sisäinen tallennuspaikka.
- **Projektit**-kansio, joka sijaitsee **Trimble Data**-kansiossa.
- Nykyinen projektikansio.
- Maastotietokoneen käyttöjärjestelmän oletusarvoinen **Lataukset**-kansio .

TIP – Jos haluat lisätä omia suosikkikansioitasi, siirry kansioon, napauta kansiota pitkään oikeassa ruudussa ja valitse **Kiinnitä pikakuvakkeisiin**.

- **Trimble Connect**

Jos työskentelet pilviprojektissa ja maastotietokone on yhteydessä internetiin, voit valita tiedostoja kohdasta Trimble Connectista, kun lisää tiedostoja **Tasonhallintaiin**.

Tiedostot, jotka valitset Trimble Connectista, ladataan automaattisesti **Trimble Data**-kansion oikeaan sijaintiin.

- **SD-muistikortti**

Jos maastotietokoneeseen on asennettu SD-muistikortti (flash-muisti), voit valita ja käyttää muistikortilla olevia tiedostoja niiden nykyisestä tiedostosijainnista.

- **USB-asema**

Jos asetat USB-aseman maastotietokoneeseen, voit valita tiedostoja USB-asemasta. USB-asemasta valitsemasi linkitetty tiedostot kopioidaan ensin **<project>**-kansioon tai **System Files**-kansioon, joka sijaitsee **Trimble Data**-kansiossa, ja linkitetään sitten työhön.

NOTE – Android-maastotietokoneilla USB-asetat on alustettava FAT32-muotoon. Kun yhdistät USB-aseman TCU5 -maastotietokoneeseen, USB-aseman ilmestyminen tallennuspaikkojen luetteloon voi viedä jopa 30 sekuntia.

- **Verkkosijainti**

Jos olet **määrittänyt internet-yhteyden** organisaatiosi tietokoneverkkoon ja kirjautunut verkkoon, voit tarkastella verkossa olevia tiedostoja ja kansioita ja käyttää niitä niiden nykyisestä verkkosijainnista. Napauta **Tämä maastotietokone** ja valitse sitten käytettävissä oleva verkkoasema.

Järjestelmätiedostojen muokkaus ennen jakamista

Voit muokata joitakin **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansion tiedostoja tekstieditorissa vastaamaan vaatimuksiisi, jonka jälkeen voit kopioida kyseiset tiedostot toisiin tallentimiin.

NOTE – Trimble suosittelee muokattujen järjestelmätiedostojen tallentamista mukautetulla nimellä. Jos pidät alkuperäisen nimen, tiedostot korvataan, kun vaihdat uuteen tallentimeen ja menetät kaikki mukautetut muutoksesi.

Työn oletusominaisuuksien käyttöönotto

Voit virtaviivaistaa työn luomisprosessia luomalla työn ja konfiguroimalla työn ominaisuudet, joita haluat käyttää uudelleen, ja tallentamalla työn mallina.

Määritä **Referenssi**, **Kuvaus**, **Operaattori**- tai **Merkinnät**-kenttien oletusarvot, tai aseta nämä kentät pakollisiksi niin, että niihin tulee syöttää arvot, muokkaamalla **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansion **JobDetails.scprf** -tiedostoa. **JobDetails.scprf**-tiedoston asetukset luetaan joka kerta, kun Trimble Access -sovellus ajetaan. Lisätietoja tiedoston muokkaamisesta löytyy **JobDetails.scprf**-tiedoston yläosan kommentteista.

Muuta käytettyjen kuvauksien luetteloa muokkaamalla **descriptions.xml** -kansion **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -tiedostoa. **descriptions.xml** -tiedosto luodaan, kun syötät pisteiden kuvaukset. Molemmilla tunnuskentillä on oma aikaisemmin annettujen arvojen luettelo.

Jakaaksesi koodiryhmiä

Jakaaksesi koodiryhmiä maastotietokoneiden välillä luo koodiryhmiä yhdellä tallentimella käyttäen **Mittauskoodien** ruutua. Koodiryhmät ja kunkin ryhmän koodit tallennetaan Measure Codes Database -tiedostoon (MCD) **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansioon.

Jos et käytä ominaisuuskirjastoa, ohjelmisto luo **Default.mcd** -tiedoston ja tätä tiedostoa käytetään silloin, kun työllä ei ole ominaisuuskirjastoa. Kun olet saanut sen valmiiksi, voit kopioida **Default.mcd** -tiedoston muihin tallentimiin.

Jos käytät koodikirjastoa, MCD-tiedosto on sidottu tähän koodikirjastoon ja sillä on vastaava nimi. Voit kopioida MCD-tiedoston muille tallentimille, mutta käyttääkseen sitä ohjelmistossa siihen liittyvän ominaisuuskirjaston täytyy myös olla tallentimella ja liitettynä työhön.

Mittaustyylin lukitus

Estääksesi mittaustyylin muokkauksen kentällä käytä File Explorer -sovellusta navigoidaksesi **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansioon. Näpäytä vaadittavaa mittaustyyliä tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Ominaisuudet**. Valitse **Yleistä**-välilehdeltä **Vain luku** ja näpäytä **OK**.

Trimble Access -sovelluksen tyylin nimen vasemmalla puolella oleva lukkokuvake on merkki siitä, että tätä tyyliä ei voi muokata.

NOTE - Lukittu tyyli päivitetään vastaamaan automaattisen yhteyden syklin aikana tehtyjä mahdollisia muutoksia kojeeseen yhdistämisen yhteydessä.

Muokataksesi koordinaattijärjestelmätietokantaa

Muokataksesi Trimble Access -ohjelmiston käyttämää koordinaattijärjestelmätietokantaa sinun on käytettävä Coordinate System Manager -ohjelmistoa, jolla muokataan Coordinate System Database (CSD) -tietokantaa, joka siirretään maastotietokoneen **System Files** -kansioon. Kun **custom.csd**-tiedosto sijaitsee **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansiossa, Trimble Access-ohjelmisto käyttää **custom.csd** -tietokantaa alkuperäisen, ohjelmiston sisäänrakennetun koordinaattitietokannan sijasta.

Lisätietoja on osiossa [Muokataksesi koordinaattijärjestelmätietokantaa, page 94](#).

Muokataksesi antennilistaa

Trimble Access-ohjelmistoon sisältyy **Antenna.ini**-tiedosto, jossa on luettelo antennityypeistä, jotka voit valita mittaustyyliä luotaessa. Tätä luetteloa ei voi muokata Trimble Access-ohjelmistossa. Jos haluat lyhentää luetteloa tai lisätä uuden antennityypin, muokkaa kansiossa **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** olevaa **Antenna.ini**-tiedostoa.

Muokataksesi deltanäytön tai raporttien sisältöä ja formaattia

Merkinnän aikana tai pistettä suhteessa 3D-akseliin merkattaessa näytettävän deltanäytön sisältö ja formaatti ovat XSLT-tyylitiedostojen hallinnoimia. XSLT:n tyylitiedostoja käytetään myös hallitsemaan viennin aikana luotujen raporttien tuotantoa ja formaattia tai luomaan mukautettuja tuontitiedostomuotoja. Voit muokata olemassa olevia tyylitiedostoja tai luoda uusia, omia formaatteja ja kopioida ne maastotietokoneen **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansioon. Lisätietoja tyylitiedostojen muokkaamisesta on kohdassa [Mukautetut tuontimuodot, page 634](#) ja [Mukautetut vientimuodot, page 663](#).

Kartat ja mallit

Kartta tarjoaa monipuolisen näkymän kaikista työn pisteistä, viivoista ja monikulmioista sekä:

- 3D-malleista linkitetyissä BIM-tiedostoissa
- pisteistä, viivoista ja monikulmioista linkitetyissä tiedostoissa
- taustakarttojen tiedoista

Tietojen lisääminen karttaan

Voit lisätä kartalle tietoja, jotka eivät ole työssä, käyttämällä **tasohallintaa**. **Tasohallinnan** avulla voit:

- Linkittää pistetiedostot, karttatiedostot (mukaan lukien BIM-mallit), skannaukset ja pinnan tarkastukset työhön.
- Linkittää eri muodossa olevia ja eri lähteistä peräisin olevia taustakarttoja.

Lisätietoja on kohdassa [Tietojen lisääminen karttaan](#), page 127.

Kartan kohteiden tarkasteleminen ja tarkistaminen

Käytä kartan näkymä- ja valintatyökaluja seuraaviin tarkoituksiin:

- Etsi ja tarkastele kartalta tietoja, joista olet eniten kiinnostunut.
- Valitse kartalta kohteita ja tarkastele niitä koskevia tietoja.
- Napauttaa **Tarkista**, jos haluat tarkastella valittujen kohteiden tietoja.

Lisätietoja on kohdassa [Kartan kohteiden tarkasteleminen ja tarkistaminen](#), page 157.

Pisteiden ja viivojen lisääminen karttaan

Kartalta voit lisätä uusia pisteitä, viivoja ja monikulmioita karttaan (ja työhön) käyttämällä erilaisia ohjelmistotoimintoja:

- Mittaa uusia pisteitä, viivoja ja monikulmioita käyttämällä yhdistetyn GNSS-vastaanottimen tai takymetrin sijaintitietoja.
- Näppäile tarvittaessa uusia pisteitä ja viivoja.
- Suorittaa mittauksia ja laskelmia Cogo-toiminnoilla.
- Valitse kohteita kartalta ja käytä niitä muissa ohjelmiston toiminnoissa esimerkiksi Cogo-laskennan suorittamiseen tai pinnan luomiseen.

Lisätietoja on kohdassa [Pisteiden ja viivojen lisääminen karttaan](#), page 200.

Merkitseminen kartalta

Valitse kohteet kartalta ja merkitse ne käyttämällä liitetyn GNSS-vastaanottimen tai takymetrin sijaintitietoja. Lisätietoja on kohdassa [Merkitseminen kartalta, page 250](#).

Toteumatarkastus

Tarkastus- ja vertailutyökalujen avulla voit verrata toteumarakenteita suunnitelmaan. Lisätietoja on kohdassa [Toteumatarkastus, page 251](#).

Kartan työkalurivit

Karttatyökalurivien työkaluihin viitataan Trimble Access Helpin **Kartat ja mallit** -osiossa. Hyödyllisiä tietoja kaikista kartalla käytettävissä olevista työkaluista on kohdassa [Kartan työkalurivit, page 257](#).

Tietojen lisääminen karttaan

Voit lisätä karttaan tietoja, jotka eivät ole työssä, seuraavasti:

- linkittämällä pistetiedostoja, karttatiedostoja, laserkeilauksia ja pinnan tarkastuksia työhön ja asettamalla ne näkyviksi kartalla.
Kun valitset kohteen, kuten pisteen, linkitetystä karttatiedostosta ja käytät sitä Trimble Access:ssa merkinnän aikana, Cogo-laskutoimituksen suorittamiseen tai pisteen luomiseen työhön, Trimble Access kopioi kohteen attribuutit tiedostosta ja tallentaa ne yhdessä työn pisteen kanssa.
- lisäämällä taustakarttoja eri lähteistä ja eri muodoissa.
Taustakartat tarjoavat kontekstin kartan muille tiedoille. Taustakarttojen kohteet voivat olla valittavissa tarkastelua varten, mutta niitä ei voi käyttää merkinnän aikana, Cogo-laskutoimituksen suorittamiseen tai pisteen luomiseen työhön.

Linkität tiedostoja työhön

Jos haluat linkittää tietoja työhön, käytä **Tasohallintaa**. Luettelo työhön linkitettävissä olevista tiedostotyypeistä on kohdassa [Tuetut linkitetyt tiedostotyypit, page 128](#).

Napauta  kartan työkalurivillä avataksesi **Tasonhallintain** ja valitse sopiva välilehti. Napauta tiedostoa kerran, jos haluat linkittää sen työhön (✓), ja napauta sitä uudelleen, jos haluat, että tiedoston kohteet ovat valittavissa (). Jos haluat lisätä tiedostoja eri sijainnista projektikansioon, napauta **Lisää**.

Linkitetyt karttatiedostot sisältävät yleensä tasoja. Jos haluat vain osan tasoista olevan näkyvissä tai valittavissa, napauta **Karttatiedostot**-välilehdellä tiedostonimen viereistä nuolta ja sen jälkeen jokaista tasoa kerran piilottaaksesi sen, ja kahdesti jos haluat tason olevan näkyvissä mutta ei valittavissa. Napauta tasoa uudelleen, jolloin se on näkyvissä ja valittavissa.

For more information on linking files, see [Tasojen hallinta Tasonhallintaia käyttäen, page 137](#).

Taustakarttojen lisääminen

Jos haluat lisätä työhön taustakartan, käytä **Tasohallintaa**. Luettelo työhön lisättävistä kartan taustatyypeistä on kohdassa [Taustakarttojen lisääminen, page 148](#).

Lisätietoja taustakarttojen lisäämisestä löytyy seuraavista:

- [Trimble Maps tarjoaa yksinkertaisen ja helppokäyttöisen tavan hankkia taustakarttakuvia Trimble Access-töihisi.](#) , page 149
- [Verkkokartat](#), page 149
- [Taustakuvatiedostot](#), page 156

Tuetut linkitetyt tiedostotyypit

Linkitetyt tiedostot ovat **työhön linkitetyjä tiedostoja**, jotka sisältävät pisteitä, viivoja, kaaria, murtoviivoja ja muita karttakohteita, kuten linjauksia ja pintoja, joita haluat tarkastella ja valita kartassa.

Jos haluat linkittää tiedostoja työhön, käytä **tasohallintaa**. Katso [Tasojen hallinta Tasonhallintaa käyttäen, page 137](#).

Tuettuja linkitettyjä tiedostotyyppisiä ovat:

- **BIM-mallit:**
 - AutoCAD Drawing -tiedostot (.dwg)
 - IFC -tiedostot (Industry Foundation Classes) (.ifc .ifczip)
 - Navisworks Drawing -tiedostot (.nwd)
 - SketchUp-tiedostot (.skp)
 - TrimBIM:n-tiedostot (Trimble BIM) (.trb)
- **Piste- ja viivatiedostot:**
 - CSV- ja TXT-tiedostot
 - AutoCAD Drawing Exchange Format -tiedostot (DXF) (.dxf)
 - ESRI Shape -tiedostot (.shp)
 - RXL-tiedostot (.rxl)
 - LandXML-tiedostot (.xml)
 - 12d-mallitiedostot (.12da)
- **Pinnat:**
 - Digitaaliset maastomallit (.dtm .ttm .xml, .dxf, .12da)
 - BIM-mallien pinnat
- **Laserkeilatut pisteet ja pistepilvet** (.tsf ja .rwcx)
- **Tietiedostot:**
 - [RXL-tiedostot](#) (.rxl)
 - LandXML-tiedostot (.xml)

- 12d-mallitiedostot (.12da) – käytetään tyypillisesti Roads-ohjelmistossa
- GENIO-tiet (.inp, .crd, .mos)
- TXL-tunnelit (.txl)
- Surpac-tiedostot (.str) – käytetään yleensä kaivoksissa

Voit myös lisätä taustakuvia ja tietoja karttaan käyttämällä georeferoituja kuvatiedostoja, Trimble Mapsia tai verkkokartan tarjoajaa. Katso [Taustakarttojen lisääminen, page 148](#).

BIM-mallit

BIM-malli on rakennuksen tai muun rakennetun kohteen, kuten sillan, tien tai putkiliinjan 3D-malli. BIM-malleja käytetään rakennetun kohteen suunnittelussa, piirtämisessä, rakentamisessa ja huollossa. Trimble Access:ssa BIM-malleja voidaan käyttää kenttätöön kartoittamiseen, kuten merkintään, cogo-laskentaan ja pisteiden mittaamiseen.

NOTE – IFC- ja TrimBIM-tiedostoja ei tueta 32-bittisillä Trimble-maastotietokoneilla, joissa on Android-käyttöjärjestelmä. Nämä maastotietokoneet ovat TCU5-maastotietokone ja TDC600-mallin 1 kannettava.

Tuetut tiedostotyypit



Trimble Access tukee seuraavia BIM-mallitiedostotyyppisiä:

- Autodesk AutoCAD -ohjelmistolla luotuja Drawing-tiedostoja (.dwg).
- IFC-tiedostoja (Industry Foundation Class), joiden tiedostomuoto on .ifctai .ifczip.
- Navisworks-ohjelmistolla luotuja Navisworks-tiedostoja (.nwd).
- SketchUp-tiedostot (.skp), jotka on luotu Trimble SketchUp -ohjelmistolla.
- TrimBIM-tiedostoja (.trb), jotka ovat pienempi ja tehokkaampi vaihtoehto IFC-tiedostoille.

NOTE – DWG- ja NWD-tiedostoja ei tueta, kun ne tallennetaan suoraan Android-laitteeseen. Kun käytät Trimble Access:ta Android-maastotietokoneella, lataa DWG- ja NWD-tiedostot Trimble Connect-projektiin käyttämällä [Trimble Connect for Windowsia](#). Tiedostot muunnetaan automaattisesti TrimBIM-tiedostoiksi pilvessä. Kun lataat projektin maastotietokoneeseen, valitse **Asetukset-välilehti** ja valitse **Lataa TrimBIM-muodossa** -valintaruutu. Tätä asetusta ei tarvita, kun käytät Windows-maastotietokonetta, mutta se voi silti tarjota paremman suorituskyvyn. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen synkronoinnin pilviasetukset, page 61](#).

TIP – Trimble Access tukee tavallisten AutoCAD-entiteettien lukemista DWG-tiedostoista. Jotkin CAD-sovellukset, kuten Civil 3D, käyttävät AutoCAD-laajennuksia luodakseen 3D-objekteja, joita Trimble Access ei välttämättä tue. DXF-tiedoston käyttäminen voi olla parempi vaihtoehto kuin DWG:n käyttäminen, tai voit yrittää muuntaa Civil 3D -piirustuksen tavalliseen AutoCAD DWG -muotoon. Lisätietoja [Civil 3D -piirustusten muuntamisesta tavalliseen AutoCAD-muotoon](#) löytyy Autodeskin Tietoverkostosta.


BIM-mallien tarkastelu kartalla


Aseta BIM-malli näkyväksi kartalla näpäyttämällä  kartan työkalurivissä avataksesi **Tasonhallinta**-sovelluksen ja valitse **Karttatiedostot**-välilehti. Napauta BIM-mallia kerran (✓), jolloin se muuttuu näkyväksi, ja toisen kerran () jolloin tiedoston kohteet ovat valittavissa. Lisätietoja on osiossa [Karttatiedostotason hallinta, page 139](#).



Jos haluat vain osan tasoista olevan näkyvissä tai valittavissa, näpäytä tiedostonimen viereistä nuolta ja sen jälkeen jokaista tasoa kerran piilottaaksesi sen, ja kahdesti jos haluat tason olevan näkyvissä mutta ei valittavissa. Näpäytä tasoa uudelleen, jolloin se on näkyvissä ja valittavissa. Huomaa, että IFC-tiedostojen kohdalla tasot nimetään IFC-tiedoston IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT-attribuutin perusteella.

Nähdäksesi selvemmin mallin sisälle käytä **Rajausruutua** sulkeaksesi pois mallin osia, kuten lattiat tai ulkoseinät. Katso [Rajausruutu, page 168](#).

Jos haluat helposti näyttää vain joitakin BIM-mallin kohteita riippumatta siitä, missä BIM-tiedostossa tai -kerroksessa ne ovat, käytä **BIM**-työkaluriviä. Katso [Kohteiden piilottaminen ja eristäminen BIM-malleissa, page 174](#).


BIM-mallien objektit voidaan näyttää kiinteinä objekteina, tai voit tehdä osittain läpinäkyvän. Jos haluat tehdä objektista läpinäkyvämmän, napauta  ja valitse **Läpinäkyvyys**. Käytä **BIM-mallit**-ryhmäruudussa **Läpinäkyvyys**-liukusäädintä BIM-mallin läpinäkyvyyden muuttamiseen.


Voit myös tarkastella mallia rautalankamallina kiinteän kohteen sijasta. Kohteen tarkastelu rautalankamallina auttaa sinua näkemään enemmän BIM-mallin yksityiskohtia, mikä helpottaa oikein pisteiden ja linjojen valintaa merkintää varten. Tarkastele mallia lankamallina napauttamalla  ja valitse **Läpinäkyvyys**. **BIM-mallien** ryhmälaatikossa valitse **Lankamalli Näyttö**-kentältä. Jos vaihtelet usein rautalankamallin ja kiinteän mallin välillä, voit [konfiguroida toimintonäppäimen tallentimelle](#), jonka avulla voit vaihtaa BIM-mallin rautalankanäkymän ja kiinteän näkymän välillä. Lisätietoja on kohdassa [Karttatietojen läpinäkyvyys, page 167](#).

Pyöritä BIM-mallia kartalla napauttamalla  ja napauta sen jälkeen karttaa ja vedä sitä pyörittääksesi näkymää. Kartan keskellä oleva -kuvake ilmaisee kiertoradan pisteen.

NOTE – Suorituskyvyn parantamiseksi kartta ei ehkä näytä kovin pieniä kohtia tai yksityiskohtia, ennen kuin kartta zoomataan asianmukaiselle zoomitasolle.



BIM-mallien tarkastelu videoruudulla

Jos maastotietokone on yhdistetty Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojeeseen, voit tarkastella dataa BIM-malleista, jotka on asetettu videokuvan päälle. Näytä tai piilota yksittäisiä tiedostoja ja yhden tiedoston yksittäisiä tasoja napauttamalla  **Video**-työkalurivillä avataksesi **Tasonhallinta**-sovelluksen ja valitse **Karttatiedostot**-välilehti.

Jos haluat näyttää mallin lankamallina, kiinteänä objektina tai molempina, napauta  Video-näytössä ja valitse sitten **Asetukset**.

BIM-mallien käyttö


Jos haluat valita kohteen BIM-mallista, napauta sitä kartalla. Valitsemasi kohde näkyy sinisenä. Jos haluat valita useita kohteita, paina maastotietokoneen Ctrl-näppäintä ja valitse sitten kartalla olevat kohteet napauttamalla niitä.

NOTE – BIM-tiedoston kohteita ei voi valita **suorakulmiovalinnalla**  tai **monikulmiovalinnalla** .

Voit valita kartalta BIM-mallissa olevia kohteita ja käytä niitä muissa ohjelmiston toiminnoissa, kuten Cogo-laskennan suorittamisessa, pinnan luomisessa tai merkinnässä. Valitse BIM-mallin kohde napauttamalla sitä.

Voit valita kärkipisteitä, reunoja, kaarevia reunoja ("polyedge", esim. sylinterin reuna) tai pintoja.

NOTE – Valitakseen pinnan BIM-mallin täytyy näkyä kartalla kiinteänä esineenä eikä rautalankamallina.

Voit määritellä, valitseeko pintojen valinta kartalta **Yksittäiset pinnat** vai **Koko objekti**. Jos haluat vaihtaa **Pinnan valintasuodattimen**, napauta  ja valitse haluamasi **Pinnan valintatila**. Katso [BIM-mallin valintatila, page 171](#).

Mittaa BIM-mallissa olevaan pintaan valitsemalla pinta kartalta ja sen jälkeen valitsemalla **Mittaa valittuun pintaan** Näpäytä ja pidä painettuna -valikosta. Tämä on hyödyllistä kohtisuoran etäisyyden määrittämisessä fyysisestä pinnasta suunnitelmaan.

Kun käytät kärkeä, reunaa, kaarevaa reunaa tai pintaa BIM-mallista Cogo-laskennassa, merkinnän aikana tai luodaksesi pisteen työhön, Trimble Access kopioi objektin attribuutit BIM-mallista ja tallentaa ne työn pisteen tai murtoviivan kanssa Trimble Access-työhön.

Jos haluat tarkastella BIM-mallin objektien BIM-mallin attribuuttitietoja, valitse kohteet kartalta ja napauta sitten **Tarkastele**. Jos valitsit useamman kuin yhden kohteen, valitse se luettelosta ja napauta **Tiedot**.

COGO-laskennat BIM-malleja käyttäen

Laske BIM-mallin pinnan keskipiste valitsemalla pinta kartalta ja valitsemalla sen jälkeen **Laske keskipiste** Näpäytä ja pidä painettuna -valikosta. Tämä on hyödyllistä silloin, kun haluat löytää pultin tai sylinterin keskipisteen voidaksesi merkitä sen. Katso [Laske keskipiste](#).

Laske BIM-mallin tuubimaisen kappaleen, kuten putken tai sylinterin, keskilinja valitsemalla kohde kartalta ja valitsemalla sen jälkeen **Laske keskilinja** Näpäytä ja pidä painettuna -valikosta. Ohjelmisto määrittelee murtoviivan, joka kulkee objektin keskustaa pitkin. Katso [Keskilinjän laskeminen](#).

Jos haluat verrata toteumapinnan laserkeilauspistepilveä kokonaisuun objekteihin tai yksittäisiin pintoihin BIM-mallissa, käytä **Surface inspection** Cogo -toimintoa. Katso [Pinnan tarkastus, page 253](#).


Merkinnän suorittaminen BIM-mallista

Voit valita kärkipisteitä ja sen jälkeen merkitä ne pisteinä tai voit valita reunoja, kaarevia reunoja tai hilaviivoja ja sen jälkeen merkitä ne viivoina suoraan BIM-mallista. Katso kohta [Merkitseminen kartalta, page 250](#).

Piste- ja viivatiedostot

Trimble Access tukee seuraavia piste- ja viivatiedostotyyppisiä:

- Pisteet CSV- tai TXT-tiedostossa tai linkitettyssä työtiedostossa
- AutoCAD Drawing Exchange Format -tiedostot (DXF) (.dxf)
- ESRI Shape -tiedostot (.shp)
- 12d Model-tiedostot (.12da)
- LandXML-tiedostot (.xml)

Trimble Access-ohjelmisto tarjoaa asetukset tietojen näyttämisen ohjaamiseksi piste- ja viivatiedostoissa. Konfiguroi nämä asetukset napauttamalla  kartan työkalurivissä, valitsemalla **Asetukset** ja konfiguroimalla asetukset **Karttadatan hallinnan** ryhmässä. Katso [DXF-, Shape- 12da- ja LandXML-tiedostojen karttatietoasetukset, page 199](#).

DXF-tiedostojen tuetut kohteet

DXF-tiedosto on kaksi- tai kolmiulotteinen vektorimuotoinen graafinen tiedostomuoto, jota on generoitu CAD-ohjelmistosta, kuten AutoDesk.DXF tulee sanoista Drawing Exchange Format.

Tasoja sisältävän DXF-tiedoston jokaiselle valittavissa olevalle ominaisuudelle generoidaan nimi. Jokaiselle tiedostossa valittavissa olevalle kohteelle voidaan luoda koodi. Tämä johdetaan tiedostoon tallennetuista ominaisuustiedoista. Se on usein alkuperäisessä tiedostossa olevan kohteen nimi, koodi tai ominaisuustieto.

DXF-tiedostojen nimi on tason nimen ensimmäiset kahdeksan merkkiä, joiden jälkeen tulee välilyönti ja DXF-tiedostossa olevan ominaisuuden rivinumero. Jos se on saatavilla, kohdeluokan nimeä käytetään Trimble Business Center-sovelluksesta saaduille DXF-tiedostoille.

Valittavissa olevaa kohdetta voidaan tarkastella kartalla, jolloin nähdään tiedostonimi ja tason nimi.

Näytettävät ja valittavissa olevat DXF-kohteet:

- ARC, CIRCLE, INSERT, LINE, POINT, POLYLINE, LWPOLYLINE.

Vain näytettävät DXF-kohteet:

- 3D FACE, SPLINE, SOLID, ATTRIB, BLOCK ATTRIB, TEXT, MTEXT, HATCH.
- Ohjausmerkit: C – halkaisija, D – aste, P – plus/miinus-merkki, % – prosenttimerkki.

DXF-tiedoston sisältämät ulostyöntyvät kaaret näkyvät oikein kartalla, mutta niitä ei voi asettaa aktiivisiksi. Ulostyöntyvät kaaret muodostavat karttaikkunassa ellipsin, eikä ellipsien merkintää tueta.

Shape-tiedostojen tuetut kohteet

Shapefile on ESRI-vektoridatan tallennusformaatti maantieteellisten piirteiden, kuten pisteiden, linjojen, polygonien sekä attribuuttitiedon tallentamista varten.

Tasoja sisältävän Shapefiles-tiedoston jokaiselle valittavissa olevalle ominaisuudelle generoidaan nimi. Jokaiselle tiedostossa valittavissa olevalle kohteelle voidaan luoda koodi. Tämä johdetaan tiedostoon tallennetuista ominaisuustiedoista. Se on usein alkuperäisessä tiedostossa olevan kohteen nimi, koodi tai ominaisuustieto.

Shapefile-tiedostojen nimi on Shapefile-tiedoston nimen ensimmäiset viisi merkkiä, jonka jälkeen tulee tiedoston indeksinumero, välilyönti ja rivinumero, joka on Shapefile-tiedostossa, jossa tämä ominaisuus määritellään.

Valittavissa olevaa kohdetta voidaan tarkastella kartalla, jolloin nähdään tiedostonimi ja tason nimi.

Tuetut Shapefile-kohteet:

- Null shape, Point, PolyLine, Polygon, MultiPoint, PointZ, PolyLineZ, PolygonZ, MultiPointZ, PointM, PolyLineM, PolygonM, MultiPointM, MultiPatch.

Shape-tiedostolla tulee olla siihen liittyvä .dbf-tiedosto, jotta voit tarkastella Shape-tiedoston kohteiden attribuuttien tietoja.

12da-tiedostojen tuetut kohteet

12da-tiedostossa näytetyt tasot perustuvat 12da-tiedostossa käytettyihin mallinimiin. Lisäksi kaikki 12da-tiedostosta mahdollisesti luetut pinnat ja linjaukset sijoitetaan omalle tasolleen. Jos tasojen nimistä on kaksoiskappaleita, tasoille annetaan uniikit nimet lisäämällä nimen perään alaviivallinen merkki sekä kasvava numero.

Pistejonot luetaan pistekohteina ja ne toimitetaan asianmukaiselle tasolle. Pisteille annetaan nimet, jotka on määritelty 12da-tiedostossa, mutta jos mitään nimiä ei ole määritelty, ne saavat nimen, joka pohjautuu jonon nimeen ja jälkiliitteeseen, joka koostuu alaviivallisesta merkistä ja kasvavasta numerosta.

Linja-, kaari- ja ympyräjonot luetaan standardimallisina linjoina ja kaarina. Ne toimitetaan asianmukaiselle tasolle käyttäen 12da-tiedostossa määritettyä väriä, kun standardivärit on käytetty.

Murtoviivajonot luetaan murtoviivoina tai suljettujen murtoviivojen kohdalla monikulmioina. Ne toimitetaan asianmukaiselle tasolle käyttäen 12da-tiedostossa määritettyä väriä, kun standardivärit on käytetty.

Superlinjaukset ja linjaukset luetaan linjauksina ja kukin linjaus toimitetaan omalle tasolleen. Linjaukset näytetään punaisena viivana.

Kolmioidut pinnat luetaan ja kukin pinta toimitetaan sen omalle tasolle.

LandXML-tiedostojen tuetut kohteet

LandXML-tiedosto on XML-tiedostomuoto maa- ja vesirakentamisen suunnitelma- ja mittausdataa, kuten pisteitä, pintoja, paketteja, putkiverkostotietoja ja linjauksia varten.

LandXML-tiedostot voivat sisältää erilaisia XML-elementtejä, ja niiden sisältö riippuu LandXML-tiedoston luomiseen käytetystä sovelluksesta, valituista kohteista sekä viennin yhteydessä valituista vaihtoehdoista. Vain niitä pisteitä, viivoja, pintoja ja linjauksia tuetaan, jotka sisältyvät suoraan ensisijaisen LandXML-elementin elementteihin.

Seuraavassa on luettelo elementtityypeistä sekä siitä, miten niitä voidaan käyttää Trimble Access -sovelluksessa:

- **Vain linjaukset**
Merkitse linjauksena käyttäen Trimble AccessMittaus- tai Trimble AccessTie -sovellusta.
- **Tyypipoikkileikkauksia sisältävät linjaukset**
Tallenna ja merkitse sitten RXL-tienä käyttäen Trimble Access Tie -sovellusta.
- **Määräalat ja ominaisuuslinjat**
Merkitse murtoviivana käyttäen Trimble Access Mittaus- tai Trimble Access Tie -sovellusta.

- **Inframodel-spesifikaation mukaan määritellyt linjaukset ja ominaisuuselementit**

Linjaukset kerätään tien pinnan muodostavaksi ryhmäksi. Yhdessä tiedostossa voi olla useita teitä. Merkitse käyttäen Trimble AccessTie -sovellusta.

- **Linjaukset ja taiteviivaelementit pintaelementissä**

Linjaukset ja pintaelementistä peräisin olevat taiteviivat kerätään tien pinnan muodostavaksi ryhmäksi. Yhdessä tiedostossa voi olla useita teitä. Merkitse käyttämällä Trimble Access Tie sovellusta. LandXML-viejä Trimble Business Center luo tiedostoja tässä muodossa, pisteet, pinnat, paketit ja ominaisuusrivit voidaan myös sisällyttää tähän tiedostovientiin.

LandXML-tiedostoille luodut kerrokset perustuvat seuraaviin:

- Pistekohteet (<CgPoint>-elementeistä) sijoitetaan Pisteet-nimiselle tasolle.
- Linjakohteet (<Parcel>- ja <PlanFeature>-elementeistä) sijoitetaan Linjat-nimiselle tasolle.
- Linjaus- ja pintakohteet sijoitetaan tasolle, jotka on nimetty linjausten ja pintojen nimien mukaan.

Jokaiselle tiedostossa valittavissa olevalle kohteelle voidaan luoda koodi. Tämä johdetaan tiedostoon tallennetuista ominaisuustiedoista. Se on usein alkuperäisessä tiedostossa olevan kohteen nimi, koodi tai ominaisuustieto. Valittavissa olevaa kohdetta voidaan tarkastella kartalla, jolloin nähdään tiedostonimi ja tason nimi.

Jos kartalla on päällekkäin olevia pintoja, interpoloitu korkeus on ensimmäisen ei-tyhjän korkeusarvon palauttavan pinnan korkeus (pinta, jonka nimi on aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä).

Pinnat


Pinta voi olla topografinen tai ei-topografinen:

- **Topografinen pinta** on digitaalinen esitys maanpinnan muodosta, joka muodostuu vierekkäisten kolmioiden kolmiopinnasta. Pinta voi olla olemassa olevaa maastoa, ehdotettuja työstettäviä pintoja tai näiden yhdistelmä.
- **Ei-topografinen pinta** on objektin tai objektien pintojen esitys 3D-mallissa tai BIM-tiedostossa.

Trimble Access -ohjelmisto tukee topografisia pintoja seuraavissa tiedostomuodoissa:

- ruudukolliset digitaaliset maaston pintamallit (.dtm)
- kolmioidut maastomallitiedostot (triangulated terrain models, .ttm)
- kolmioidut 3D-pinnat DXF-tiedostossa (.dxf)
- kolmioidut DTM-tiedostot LandXML-tiedostossa (.xml)
- kolmioidut DTM:t 12da-tiedostossa (.12da)

NOTE – Kun siirtymää sovelletaan kohtisuoraan DTM:ään, leikkaus/täyttöarvo lasketaan käyttäen seuraavia vaiheita:

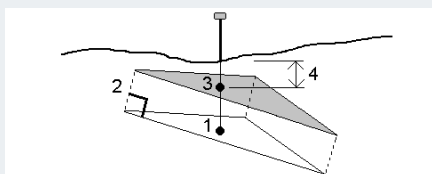


1. Määritä kolmio, jossa nykyinen paikannus sijaitsee (1).
2. Tasa kyseistä kolmiota suorakulmassa määritellyn siirtymäarvon (2) mukaan määritelläksi uuden kolmion.
3. Laske saman paikannuksen korkeus uudessa kolmiossa (3).
4. Laske leikkauksen/täytön arvo lasketusta korkeudesta merkattuun paikannukseen (4).

Skannauspisteet ja pistepilvet

Trimble Access -sovelluksella luodut 3D-skannaukset tallennetaan erillisiin työhön liittyviin skannautiedostoihin. Skannautiedostomuoto riippuu skannauksen tekemiseen käytetystä kojeesta:

- Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -sovelluksella luodut **skannauspistepilvet** tallennetaan .rcwx-tiedostoina asianmukaiseen **<projekti>\<työn nimi> Files\SdeDatabase.rwi** -kansioon.
- Trimble VISION -Teknologiaa hyödyntävällä Trimblen VX- tai S-sarjan kojeella luodut **skannauspisteet** tallennetaan .tsf-tiedostoina asianmukaiseen \ -kansioon. asianmukaiseen **<työn nimi> Files** -kansioon **<project>\<työn nimi> Files** kansioon.

Skannauspisteiden näyttäminen kartalla ja Video-ruudussa

Valitse laserkeilattuja pisteitä tai pistepilviä, jotka näkyvät kartalla tai **Video**-ruudussa napauttamalla  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä avatakseksi **Tasonhallinta**-sovelluksen ja valitse sitten **Skannaukset**-välilehti. Valitse skannaus näpäyttämällä sitä. Voit valita lukuisia skannautiedostoja. Katso [Laserkeilaustasojen hallinta, page 142](#).

Laserkeilaustiedostot sisältävät skannauspistepilvet (.rcwx-tiedostot) Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-sovelluksesta sekä .tsf:nskannautiedostot, joita on luotu käyttämällä Trimblen VX- tai S-sarjan kojetta, joka hyödyntää Trimble VISION-teknologiaa.

Alue sisältää laserkeilattuja pisteitä yhdestä tai useammasta .rcwx:nskannauspistepilvestä tai muista alueista. [Luo alue](#), johon sisältyvät vain sinua kiinnostavat laserkeilatut pisteet. Voit hallita alueita **Skannaukset** -välilehdeltä **Tasonhallinta** -sovelluksessa. Alue on erityisen hyödyllinen pinnan tarkastusta suoritettaessa. Katso [Pinnan tarkastus, page 253](#).

Voit nähdä selkeämmin pistepilven sisälle käyttämällä **Rajausruutua**, joka jättää laserkeilauspistepilven valinnan ulkopuolelle. Katso [Rajausruutu, page 168](#).

Muuta pistepilvien ulkomuotoa napauttamalla  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä ja valitse **Asetukset.Pistepilven** ryhmälaatikon kentät määrittävät näyttöasetuksia, kuten pisteen koon ja pistepilven väritilan. Voit käyttää näitä ominaisuuksia ilmaisemaan sinua kiinnostavat skannauspisteiden piirteet,

mukaan lukien pisteiden korkeus ja pisteiden heijastavuuden intensiteetti. Katso [Kartan asetukset](#) tai [Videoasetukset](#).

Skannauspisteiden valinta

Voit valita skannauspisteitä kartalta ja käyttää niitä tämän jälkeen muissa ohjelman toiminnoissa, kuten merkinnässä tai [pinnan luomisessa](#) tai [tilavuuden laskemisessa](#).

NOTE – Merkinnän ja tarkastelun aikana voi olla enintään 20 pistepilveä valittuna samanaikaisesti. Pisteiden valinta pistepilvistä käyttäen vedä ja valitse -menetelmää ei toimi merkinnän ja tarkastelun aikana, sillä tällä menetelmällä valitaan yleensä yli 20 pistettä. Valitse pistepilven sisältämiä pisteitä merkintää tai tarkastelua varten näpäyttämällä niitä yksitellen kartalla.

TIP – Kun työn esimerkiksi COGO-laskennassa käytetään Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-ohjelman avulla mitattua skannauspistettä, skannauspisteen sijaintiin luodaan työssä piste.

Valitaksesi kaikki .tsf-skannauspisteensisältämät pisteet näpäytä ja pidä karttaa painettuna ja näpäytä sen jälkeen **Valitse**. Näpäytä yhtä tai useampaa luettelossa olevaa skannaustiedostoa valitaksesi sen. Käytä **Valinnan** valonäppäintä muokkaamaan valittujen skannaustiedostojen listaa, ja **Nollaa**-valonäppäintä poistamaan valinta kaikista skannaustiedostoista. Jos pisteet ovat jo valittuina, valitse **Lisää nykyiseen valintaan** -valintaruutu lisätäksesi pisteet nykyiseen valintaan. Tyhjennä tämä valintaruutu jos haluat kirjoittaa nykyisen valinnan päälle.

Skannauksen suorittaminen

Ohjeet 3D-skannauksen suorittamiseen löytyvät osioista [Skannaus käyttäen SX10:tä tai SX12:ta, page 525](#) ja [Skannaus käyttäen VX- tai S-sarjan kojetta, page 529](#).

RXL-tiedostot

RXL-tiedostot määrittävät linjauksen ja niitä voidaan käyttää Mittausssä tai Tieissa:

- Mittaus-sovelluksessa olevilla linjauksilla on aina vaakasuora komponentti. Pystysuora komponentti on valinnainen.
- Sen lisäksi, että niillä on vaak- ja pystysuora komponentti, Tie-sovelluksessa olevat linjaukset voivat lisäksi sisältää mallipohjia, kallistus- ja levennystietueita ja lisäpisteitä ja -jonoja, jotka määrittävät lisäkomponentteja.


Jos RXL-tiedosto sisältää näitä lisäkomponentteja, niitä ei voi merkitä Mittaus**Merkintä**-valikosta. Sinun tulee käyttää Tie**Merkintä**-valikkoa merkitsemään komponentteja, jotka eivät ole vaakasuora tai pystysuora linjaus.

GENIO-tietiedostoa voidaan käyttää vain Trimble Access Tieissa.

Tasojen hallinta Tasonhallintaia käyttäen

Käytä **Tasonhallinta** linkittämään tiedostoja työhön ja hallitsemaan **Kartalla** ja **Video**-ruudussa näkyvää dataa.

Käynnistä **Tasonhallinta** tekemällä jokin seuraavista:

- Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä.
- Napauta **Tasonhallinta**-painiketta **Työn ominaisuudet** -ruudussa.

Voit hallinta erityyppistä dataa **Tasonhallinta**-sovelluksen välilehdiltä:

- Käytä **Pistetiedostot**-välilehteä linkittääksesi pistetiedostoja (CSV-, TXT- ja työtiedostot), jolloin voit tarkastella ja käyttää tiedostossa olevia pisteitä tuomatta niitä työhön. Katso [Pistetiedostotasojen hallinta, page 138](#).
- **Karttatiedostot**-välilehden kautta voit:
 - Linkitä tuetut karttatiedostot (mukaan lukien BIM-malli-, DXF-, RXL- ja surface-tiedostot) työhön, jotta voit käyttää näiden tiedostojen olemassa olevia tietoja Trimble Access:ssa. Katso [Tuetut linkitetyt tiedostotyytit, page 128](#).
 - Tee linkitettyjen tiedostojen kohteet näkyviksi ja/tai valittavissa oleviksi, jolloin voit käyttää niitä työssäsi. Valittavissa olevia ("aktiivisia") kohteita voidaan käyttää useissa ohjelmistotoiminnoissa, kuten pisteeseen navigoinnissa, merkinnässä ja tietyissä COGO-toiminnoissa. Katso [Karttatiedostotasojen hallinta, page 139](#).
 - Lisää kartan taustatiedot, jotta saat taustakarttoja ja kontekstitietoja muille kartan tiedoille. Kartan taustatietojen lisääminen on käytettävissä vain, kun avaat kartan **Tasonhallinta** . Katso [Taustakarttojen lisääminen, page 148](#).
- Käytä **Skannaukset** -välilehteä tarkastellaksesi työhön linkitettyjä skannaustiedostoja ja valitaksesi, mitkä skannauspisteet näkyvät kartalla ja **Video** -näytössä. Katso [Laserkeilaustasojen hallinta, page 142](#).
- Käytä **Tarkastukset**-välilehteä tarkastellaksesi työhön linkitettyjä pinnan tarkastuksia ja määrittääksesi näkyvätkö ne kartalla ja **Video**-ruudussa. Katso [Tarkastustasojen hallinta, page 144](#).
- Käytä **Suodin**-välilehteä suodattaaksesi näkyvää dataa mittaustyyppin mukaan tai luomalla jokerimerkki-haun. Katso [Tietojen suodattaminen mittaustyyppin mukaan, page 144](#).
- Käytä **Ominaisuudet** -välilehteä tehdäksesi työssä olevat ominaisuudet näkyviksi ja/tai valittavissa oleviksi ("aktiivisiksi") ominaisuuspinnan mukaan. Listatut ominaisuuspinnat määräytyvät työhön linkitetyn [ominaisuuskirjaston FXL-tiedoston](#) sekä työssä käytettyjen ominaisuuskoodien perusteella. Katso [Tietojen suodattaminen ominaisuustason mukaan, page 146](#).

Jos haluat päivittää automaattisesti tiedot, jotka näkyvät kartalla/videoruudulla tehdessäsi muutoksia **Tasonhallintaissa**, napauta **Autom. päivitys** -valonäppäintä. Valintamerkki **Autom. päivitys** valonäppäimessä tarkoittaa, että **Autom. päivitys** on käytössä.

NOTE – Sovellus säilyttää muutokset, jotka on tehty **Autom. päivitys** -toiminnon ollessa käytössä, kun poistut **Tasonhallinta**-sovelluksesta joko **Hyväksy**- tai **Esc**-näppäimestä.

TIP – Jos haluat tarkastella isompaa **Tasonhallinta**-kaavakkeen osaa sen ollessa auki kartan rinnalla:

- Napauta **III** ja sipaise vasemmalle vaakatilassa. Kaavakkeen koko muuttuu lähimpään esiasetettuun sijaintiin sopivaksi.
- Pystytilassa napauta **≡** ja sipaise alas, jolloin suurempi osa kaavakkeesta on näkyvissä

Lisää vinkkejä koon muuttamiseen löytyy kohdasta [Trimble Access-työtila, page 33](#).

Pistetiedostotason hallinta

Pistetiedostot-välilehti **Tasonhallinta**-ruudussa listaa nykyisessä [projektikansiossa](#) olevat CSV-, TXT- ja työtiedostot.

Käytä **Pistetiedostot**-välilehteä linkittääksesi CSV-, TXT- tai työtiedostoja, jolloin pääset käsiksi kyseisissä tiedostoissa oleviin pisteisiin [tarvitsematta tuoda pisteet](#) työhön. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun käytät kiintopisteitä sisältävää tiedostoa.

NOTE – Kun käytät linkitetyn tiedoston pisteitä, varmista, että pisteet ovat samassa koordinaattijärjestelmässä kuin työ, johon pisteet tuodaan. Pohjois- ja Itä-koordinaattien järjestyksen pitää olla sama kuin **Yksiköt** -näytössä määritetty **Koordinaattijärjestys** -kentän arvo. Varmista, että tiedosto on oikeanmuotoinen: Pistenumero, Ensimmäinen koordinaattiarvo (Pohjoinen tai Itä), Toinen koordinaattiarvo (Pohjoinen tai Itä), Korkeus, Koodi.

Linkitettyjen tiedostojen pisteitä voidaan käyttää:

- maastoon merkinnässä ilman työn suunnitelmapisteitä
- syöttämään arvoja **Piste** -kenttiin esimerkiksi erilaisissa laskentatoiminnoissa
- siirtymiseen liitospisteille tai tarkistuspisteinä edellisistä mittauksista

Et voi käyttää linjoja, kaaria tai murtoviivoja linkitettyssä työssä.


Voit linkittää useita tiedostoja. Jos piste ei ole nykyisessä työssä, mutta se on useassa linkitettyssä tiedostossa, silloin käytetään ensimmäisen linkitetyn tiedoston pistettä. Jos linkitettyssä työssä on useampi samanniminen piste, pisteen hakemiseen käytetään [hakusääntöjä](#).

CSV-tiedostosta linkitettyt pisteet näkyvät **Kartalla** ja **Video**-ruudussa sinisenä pisteenä (,). Toisesta työstä linkitettyt pisteet näkyvät alkuperäisenä pisteen symbolinaan, mutta sinisenä. Kun olet valinnut linkitetyn pisteen ja käytät sitä ohjelmiston toimintoon, linkitetty piste kopioidaan nykyiseen työhön, jolloin se näkyy C-kirjaimena kartalla.



Jos haluat päivittää Kartta- tai **Video** -näytössä näkyvät tiedot automaattisesti samalla kun teet muutoksia **Tasonhallinta**issa, napauta **Autom. päivitys** -valonäppäintä. Valintamerkki valonäppäimessä **Autom. päivitys** osoittaa, että **Autom. päivitys** on käytössä.

NOTE – Sovellus säilyttää muutokset, jotka on tehty **Autom. päivitys** -toiminnon ollessa käytössä, kun poistut **Tasonhallinta**-sovelluksesta joko **Hyväksy**- tai **Esc**-näppäimestä.

Pistetiedostojen linkittäminen työhön

- Käynnistä **Tasonhallinta** tekemällä jokin seuraavista:
 - Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä.
 - Napauta **Tasonhallinta**-painiketta **Työn ominaisuudet** -ruudussa.
- Valitse **Pistetiedostot**-välilehti.
- Jos haluat linkittää lisää tiedostoja työhön, napauta **Lisää** ja valitse sitten linkitettävät tiedostot maastotietokoneella olevasta sijainnista tai Trimble Connectista, jos projekti, jossa työskentelet, on pilviprojekti. Napauta **Hyväksy**.

TIP – Jos haluat kiinnittää suosikkikansion **Tämän maastotietokoneen** pikakuvakkeisiin, siirry kansioon, napauta ja pidä kansiota painettuna oikeanpuoleisessa ruudussa ja valitse **Kiinnitä pikakuvakkeisiin**. Lisätietoja on kohdassa [Tiedostojen ja kansioiden valitseminen, page 122](#).

Työhön linkittämiesi tiedostojen pisteet ovat oletuksena näkyvissä ja valittavissa kartalla, mitä ilmaisee neliön sisällä oleva tarkastusmerkki , joka on tiedostonimen vieressä .

- Napauta **Hyväksy**.

Pistekoordinaattityypin määrittely

Jos **Geodesian lisätoimintojen** valintaruutu on valittuna **Cogo-asetuksissa** ja valitset CSV- tai TXT-tiedoston, sinun täytyy määrittellä tiedoston pisteiden **Koordinaattien tyyppi**.

- Napauta **Pistetiedostot**-välilehdellä tiedostoa, jonka haluat linkittää nykyiseen työhön.
- Valitse **Koordinaatistopisteet** tai **(paikalliset) koordinaatistopisteet**.
- Jos tiedoston sisältämät pisteet ovat **(Paikallisia) karttapisteitä**, valitse muunnos, jolla ne muunnetaan karttapisteiksi:
 - Jos haluat määrittää muunnoksen myöhemmin, valitse **Ei käytetä, tämä määritellään myöhemmin**. Napauta **Hyväksy**.

TIP – Jos valitset tämän option ja päätät myöhemmin määrittää syötön muunnoksen kyseiselle tiedostolle, sinun tulee purkaa linkitys ja linkittää tiedosto uudelleen.

- Luo uusi näyttömuunnos valitsemalla **Luo uusi muunnos**. Näpäytä **Seuraava** ja käy läpi vaaditut vaiheet. Katso [Muunnokset, page 237](#).
 - Valitse olemassa oleva näytön muunnos valitsemalla **Valitse muunnos**. Valitse näyttömuunnos luettelosta. Napauta **Hyväksy**.
- Napauta **Hyväksy**.

Lisätietoja Kartta (paikal.) -koordinaateista on kohdassa [Paikalliset muunnokset](#).

Karttatiedostotasojen hallinta

Karttatiedostot -välilehti **Tasonhallinta** -näytössä listaa linkitetyt karttatiedostot nykyisessä -[projektikansiossa](#).

Karttatiedostot sisältävät BIM-malleja, RXL-tiedostoja, rasterikuvatiedostoja ja TTM-pintatiedostoja. Katso [Tuetut linkitetyt tiedostotyypit, page 128](#).


Karttatiedostot-välilehden kautta voit:

- Linkitä tuetut karttatiedostot työhön, jotta voit käyttää näiden tiedostojen olemassa olevia tietoja Trimble Access:ssa.
- Tee linkitettyjen tiedostojen kohteet näkyviksi ja/tai valittavissa oleviksi, jolloin voit käyttää niitä työssäsi. Valittavissa olevia ("aktiivisia") kohteita voidaan käyttää useissa ohjelmistotoiminnoissa, kuten pisteeseen navigoinnissa, merkinnässä ja tietyissä COGO-toiminnoissa.
- Lisää kartan taustatiedot, jotta saat taustakarttoja ja kontekstitietoja muille kartan tiedoille. Kartan taustatietojen lisääminen on käytettävissä vain, kun avaat kartan **Tasonhallinta**. Katso [Taustakarttojen lisääminen, page 148](#).

Jos haluat päivittää Kartta- tai **Video** -näytössä näkyvät tiedot automaattisesti samalla kun teet muutoksia **Tasonhallinta**issa, napauta **Autom. päivitys** -valonäppäintä. Valintamerkki valonäppäimessä **Autom. päivitys** osoittaa, että **Autom. päivitys** on käytössä.

NOTE – Sovellus säilyttää muutokset, jotka on tehty **Autom. päivitys** -toiminnon ollessa käytössä, kun poistut **Tasonhallinta**-sovelluksesta joko **Hyväksy**- tai **Esc**-näppäimestä.

Karttatiedostojen linkittäminen työhön

1. Käynnistä **Tasonhallinta** tekemällä jokin seuraavista:
 - Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä.
 - Napauta **Tasonhallinta**-painiketta **Työn ominaisuudet** -ruudussa.
2. Valitse **Karttatiedostot**-välilehti.
3. Jos haluat linkittää lisää tiedostoja työhön, napauta **Lisää** ja valitse sitten linkitettävät tiedostot maastotietokoneella olevasta sijainnista tai Trimble Connectista, jos projekti, jossa työskentelet, on pilviprojekti. Napauta **Hyväksy**.

TIP – Jos haluat kiinnittää suosikkikansion **Tämän maastotietokoneen** pikakuvakkeisiin, siirry kansioon, napauta ja pidä kansiota painettuna oikeanpuoleisessa ruudussa ja valitse **Kiinnitä pikakuvakkeisiin**. Lisätietoja on kohdassa [Tiedostojen ja kansioden valitseminen, page 122](#).

Jos et näe tiedostoa, jonka haluat linkittää, varmista, että se on **tuettu tiedostotyyppi** ja että tiedostonimessä ei ole kiellettyjä merkkejä, kuten dollari- tai sulkumerkkejä.



Työhön linkittämiesi tiedostojen ominaisuudet näkyvät oletuksena kartalla, mitä ilmaisee tiedostonimen vieressä oleva ✓ -valintamerkki.

4. Jos haluat, että tiedoston ominaisuudet ovat valittavissa, napauta tiedostonimeä **Karttatiedostot**-välilehdellä. Neliön sisällä oleva tarkistusmerkki  osoittaa, että ominaisuudet ovat valittavissa.

NOTE – Jos kuvake ei muutu, tiedostossa ei ole valittavissa olevia kohteita.

5. Jos tiedosto sisältää tasoja, kaikilla tasoilla on oletusarvoisesti samat asetukset kuin tiedostolla. Jos haluat vain osan tasoista olevan näkyvissä tai valittavissa, näpäytä tiedostonimen viereistä nuolta ja


sen jälkeen jokaista tasoa kerran piilottaaksesi sen, ja kahdesti jos haluat tason olevan näkyvässä mutta ei valittavissa. Näpätä tasoa uudelleen, jolloin se on näkyvässä ja valittavissa.

Tiedostonimen viereinen kuvake ilmaisee, että joitakin kerroksia ei ole näkyvässä  tai valittavissa .



6. Napauta **Hyväksy**.

NOTE – Jos ensimmäiset työhön linkittämäsi karttatiedostot ovat BIM-malleja tai sijaintikoordinaattijärjestelmän DXF-tiedostoja, jotka sijaitsevat kaukana olemassa olevista työtiedoista, ohjelmisto varoittaa, että karttatiedosto on kaukana työtiedoista ja ehdottaa tiedoston georeferointia. Napauta **Kyllä**, jos haluat ohjelmiston suorittavan likimääräisen georeferoinnin siirtämällä karttatiedoston keskipisteen lähelle olemassa olevia työtietoja. **Georeferenssikarttan** Cogo **Adjust** -lomake avautuu, jolloin voit hienosäätää georeferointia. Kats lisätietoja kohdasta [Georeferenssikartta, page 245](#). Jos et halua säätää georeferointia, napauta **Esc**. Ohjelmiston suorittama likimääräinen georeferointi poistetaan sitten.





Muuttaaksesi mitkä linkitettyjen karttatiedostojen ominaisuudet ovat näkyvässä tai valittavissa

Vaihtaaksesi milloin tahansa näkyvässä ja valittavissa olevia ominaisuuksia näpätä  kartan työkalurivissä ja valitse **Karttatiedostot**-välilehti. Ominaisuuksien näyttäminen ja piilottaminen auttavat rajoittamaan visuaalisten ärsykkeiden määrää ja helpottavat lähekkäisten ominaisuuksien valintaa.

Määrittääksesi tiedostoa varten näkyvässä tai valittavissa olevat ominaisuudet:

- Näytä kaikki tiedostossa olevat ominaisuudet näpäyttämällä tiedoston nimeä kerran. Tiedostonimen vieressä oleva  -valintamerkki osoittaa, että tiedostossa olevat ominaisuudet näytetään.
- Tee tiedoston kaikista ominaisuuksista valittavissa olevia näpäyttämällä tiedoston nimeä kahdesti. Neliön sisällä oleva  -valintamerkki osoittaa, että tiedostossa olevat ominaisuudet ovat valittavissa ("aktiivisia").
- Ota kaikki tiedostossa olevat ominaisuudet pois käytöstä näpäyttämällä tiedoston nimeä kolmesti. Jos tiedostonimen vieressä ei ole mitään kuvaketta, tiedostossa olevia ominaisuuksia ei näytetä eikä niitä voi valita.

Jos tiedosto sisältää tasoja (yleensä BIM-malli, DXF, LandXML tai Shapefile):

- Laajenna tai pienennä tiedoston sisältö tarkastellaksesi tasoja napauttamalla tiedostonimen vieressä olevaa nuolta.
- Näytä kaikki tasossa olevat ominaisuudet näpäyttämällä tason nimeä kerran. Tason nimen vieressä oleva  -valintamerkki osoittaa, että tasossa olevat ominaisuudet näytetään. Jos vain joidenkin tasojen ominaisuudet näytetään, tiedostonimen vieressä oleva  -valintamerkin kuvake on harmaa.
- Tee tason kaikista ominaisuuksista valittavissa olevia näpäyttämällä tason nimeä kahdesti. Neliön sisällä oleva  -valintamerkki osoittaa, että tiedostossa olevat ominaisuudet ovat valittavissa. Jos vain joidenkin tasojen ominaisuudet ovat valittuina, tiedostonimen vieressä neliön sisällä oleva  -valintamerkin kuvake on harmaa.
- Ota kaikki tasossa olevat ominaisuudet pois käytöstä näpäyttämällä tason nimeä kolmesti. Jos tason

nimen vieressä ei ole mitään kuvaketta, tasossa olevia ominaisuuksia ei näytetä eikä niitä voi valita.

- **X** -kuvake ilmaisee että, tiedostossa ei ole valittavissa olevia kohteita.

TIP – Voit jättää joitakin ominaisuuksia tai kohteita pois kartalta riippumatta siitä, mihin tiedostoon tai tasoon ne sisältyvät:

- **Rajausruudun** avulla voit sulkea pois BIM-mallin osia, kuten lattiaita tai ulkoseiniä, tai pistepilven osia. Katso [Rajausruutu, page 168](#).
- **BIM**-työkalurivin avulla voit eristää sinua eniten kiinnostavia kohteita BIM-mallista. Katso [Kohteiden piilottaminen ja eristäminen BIM-malleissa, page 174](#).

Jos tarkastelet BIM-mallia, voit käyttää **Rajausruutua** ja **BIM-työkalurivin** työkaluja yhdessä eristääksesi tietyn mallin osan, jota haluat tarkastella.

Laserkeilaustasojen hallinta

Skannaukset -ruudun **Tasonhallinta** -välilehdellä on luettelo nykyisessä työssä olevista laserkeilaustiedostoista ja alueista.

Trimble Access -sovelluksella luodut 3D-skannaukset tallennetaan erillisiin työhön liittyviin skannaustiedostoihin. Skannaustiedostomuoto riippuu skannauksen tekemiseen käytetystä kojeesta:


- Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -sovelluksella luodut **skannauspistepilvet** tallennetaan .rwcx-tiedostoina asianmukaiseen **<projekti>\<työn nimi> Files\SdeDatabase.rwi** -kansioon.
- Trimble VISION -Teknologiaa hyödyntävällä Trimblen VX- tai S-sarjan kojeella luodut **skannauspisteet** tallennetaan .tsf-tiedostoina asianmukaiseen \ -kansioon. asianmukaiseen **<työn nimi> Files** -kansioon **<project>\<työn nimi> Files** kansioon.

Alueet sisältävät laserkeilattuja pisteitä yhdestä tai useammasta skannauspistepilvestä. Luo alue, johon sisältyvät vain sinua kiinnostavat laserkeilatut pisteet.



Käytä **Skannaukset**-välilehteä näyttääksesi tai piilottaaksesi kartalla ja **Video**-ruudulla olevat laserkeilaustiedostot.

Jokaisen Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-kojeesta peräisin olevan skannauksen viereinen väri ilmaisee pistepilvelle käytetyn värin, jos **Laserkeilausväri** on valittuna pistepilvien **Väritilana**. Katso **Pistepilviasetukset Kartan asetukset, page 195** tai **Video-asetukset, page 186**.

Näkyvien laserkeilausten muuttaminen

1. Käynnistä **Tasonhallinta** tekemällä jokin seuraavista:
 - Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä.
 - Napauta **Tasonhallinta**-painiketta **Työn ominaisuudet** -ruudussa.
2. Valitse **Skannaukset**-välilehti.
3. Jos haluat päivittää Kartta- tai **Video** -näytössä näkyvät tiedot automaattisesti samalla kun teet muutoksia **Tasonhallintaissa**, napauta **Autom. päivitys** -valonäppäintä. Valintamerkki valonäppäimessä **Autom. päivitys** osoittaa, että **Autom. päivitys** on käytössä.


NOTE – Sovellus säilyttää muutokset, jotka on tehty **Autom. päivitys** -toiminnon ollessa käytössä, kun poistut **Tasonhallinta**-sovelluksesta joko **Hyväksy**- tai **Esc**-näppäimestä.

- Piilota kartalla tai **Video**-ruudussa oleva laserkeilaus napauttamalla tiedoston nimeä. Tiedostonimen vieressä olevan nelikulmaisen -kuvakkeen sisällä oleva tarkistusmerkki katoaa. Piilota **kaikki laserkeilaukset** napauttamalla **Ei yhtään**-valonäppäintä.
- Saat laserkeilauksen jälleen näkyväksi napauttamalla tiedoston nimeä. Tiedostonimen vieressä olevan nelikulmaisen -kuvakkeen sisällä oleva tarkistusmerkki tulee näkyviin sen merkiksi, että laserkeilatut pisteet ovat näkyvissä ja valittavissa ("aktiivisia") kartalla ja **Video**-ruudussa. Näytä **kaikki laserkeilaukset** napauttamalla **Kaikki**-valonäppäintä.
- Napauta **Hyväksy**.

Projektin luominen

Jos olet kiinnostunut vain joistain näkyvien laserkeilattujen pistepilven osista, luo alue. Alue voi sisältää pisteitä lukuisista .rcwx-laserkeilauksista tai muista alueista.

Alue on erityisen hyödyllinen pinnan tarkastusta suoritettaessa **Skannauksesta skanniin** -menetelmää käytettäessä. Katso [Pinnan tarkastus, page 253](#).

- Aseta sinua kiinnostavat alueet näkyviksi ja piilota kaikki muut laserkeilaukset ja alueet **Tasonhallinta**-sovelluksen **Laserkeilaukset**-välilehdellä.
- Valitse laserkeilatut pisteet, jotka haluat sisällyttää alueeseen, kartalta tai videoruudusta.
- Napauta karttaa tai videoruutua ja pidä sitä näpäytettynä ja valitse **Luo alue**.
- Syötä alueen **Nimi**.
- Napauta **Hyväksy**.
- Aseta alue näkyväksi kartalla ja videonäkymässä napauttamalla alueen nimeä **Tasonhallinta**-sovelluksen **Laserkeilauksien** välilehdellä. Tiedostonimen vieressä olevan nelikulmaisen -kuvakkeen sisällä oleva tarkistusmerkki tulee näkyviin sen merkiksi, että alueella olevat laserkeilatut pisteet ovat näkyvissä ja valittavissa olevia ("aktiivisia") kartalla.

TIP –

- Voit nähdä selkeämmin pistepilven sisälle käyttämällä **Rajausruutua**, joka jättää laserkeilauspistepilven tietyt osat valinnan ulkopuolelle. Katso [Rajausruutu, page 168](#).
- Voit tarpeen vaatiessa käyttää **Poista**- ja **Nimeä uudelleen** -valonäppäimiä alueiden ja laserkeilausten hallintaan. Palauta poistettuja kohteita käyttämällä **Työn tarkastelun Kumoa poisto** -optiota.


Tarkastustasojen hallinta

Tarkastukset -ruudun **Tasonhallinta** -välilehdellä on luettelo nykyisessä työssä olevista tarkastustiedostoista.



Tarkastustiedostot ovat pinnan tarkastuspistepilviä, jotka on luotu käyttämällä [Pinnan tarkastus, page 253](#) Cogo-funktiota.

Käytä **Tarkastukset**-välilehteä näyttääksesi tai piilottaaksesi kartalla ja **Video**-ruudulla olevat tarkastustiedostot. Vain yksi tarkastus voi näkyä kerrallaan.

Näkyvien tarkastusten muuttaminen

- Käynnistä **Tasonhallinta** tekemällä jokin seuraavista:
 - Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä.
 - Napauta **Tasonhallinta**-painiketta **Työn ominaisuudet** -ruudussa.
- Valitse **Tarkastukset**-välilehti.
- Jos haluat päivittää Kartta- tai **Video** -näytössä näkyvät tiedot automaattisesti samalla kun teet muutoksia **Tasonhallinta**issa, napauta **Autom. päivitys** -valonäppäintä. Valintamerkki valonäppäimessä **Autom. päivitys** osoittaa, että **Autom. päivitys** on käytössä.

NOTE – Sovellus säilyttää muutokset, jotka on tehty **Autom. päivitys** -toiminnon ollessa käytössä, kun poistut **Tasonhallinta**-sovelluksesta joko **Hyväksy**- tai **Esc**-näppäimestä.

- Piilota kartalla tai **Video**-ruudussa oleva tarkastus napauttamalla tiedoston nimeä. Tiedostonimen vieressä olevan nelikulmaisen  -kuvakkeen sisällä oleva tarkistusmerkki katoaa.
- Tee kartalla tai **Video**-ruudussa oleva tarkastus näkyväksi napauttamalla tiedoston nimeä. Tiedostonimen vieressä olevan nelikulmaisen  -kuvakkeen sisällä oleva tarkistusmerkki tulee näkyviin sen merkiksi, että tarkastuspisteet ovat näkyvissä ja valittavissa ("aktiivisia") kartalla ja **Video**-ruudussa.

NOTE – Koska vain yksi tarkastus voi näkyä kerrallaan, näkyvissä oleva tarkastus piilotetaan, jos asetat jonkin muun tarkastuksen näkyväksi.

- Napauta **Hyväksy**.


TIP – Voit tarpeen vaatiessa käyttää **Poista**- ja **Nimeä uudelleen** -valonäppäimiä tarkastusten hallintaan. Palauta poistettuja tarkastuksia käyttämällä **Työn tarkastelun Kumoa poisto** -optiota.

Tietojen suodattaminen mittaustyyppin mukaan




Käytä **Suodin**-välilehteä **Tasonhallinta**-ruudussa suodattaaksesi työn sisältämät pisteet, linjat, kaaret ja murtoviivat.

Valitse tai tyhjennä valintaruudut sen mukaan, minkä datan haluat olevan valittavissa ja näkyvissä kartalla ja **Video**-ruudulla. Voit suodattaa dataa esimerkiksi pistetyyppien, kuten topo-pisteiden, havaittujen kiintopisteiden tai merkittyjen pisteiden mukaan. Voit lisäksi suodattaa linjoja, kaaria, murtoviivoja, CAD-vektorikarttoja sekä linkitettyjen tiedostojen pisteitä.

Näkyvissä olevien datatyyppien muuttaminen

- Käynnistä **Tasonhallinta** tekemällä jokin seuraavista:
 - Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä.
 - Napauta **Tasonhallinta**-painiketta **Työn ominaisuudet** -ruudussa.
- Valitse **Suodin**-välilehti.
- Jos haluat päivittää Kartta- tai **Video** -näytössä näkyvät tiedot automaattisesti samalla kun teet muutoksia **Tasonhallinta**issa, napauta **Autom. päivitys** -valonäppäintä. Valintamerkki valonäppäimessä **Autom. päivitys** osoittaa, että **Autom. päivitys** on käytössä.

NOTE – Sovellus säilyttää muutokset, jotka on tehty **Autom. päivitys** -toiminnon ollessa käytössä, kun poistut **Tasonhallinta**-sovelluksesta joko **Hyväksy**- tai **Esc**-näppäimestä.

- Napauta piste- tai ominaisuustyyppiä piilottaaksesi sen. Tiedostonimen vieressä olevan nelikulmaisen  -kuvakkeen sisällä oleva tarkistusmerkki katoaa.
- Napauta piste- tai ominaisuustyyppiä uudelleen näyttääksesi sen. Tiedostonimen vieressä olevan nelikulmaisen  -kuvakkeen sisällä oleva tarkistusmerkki tulee näkyviin sen merkiksi, että kyseiset pisteet tai ominaisuudet ovat näkyvissä ja valittavissa olevia ("aktiivisia") kartalla.
- Palauta datan suodatinasetukset kartan alla olevista valonäppäimistä. Napauta **Ei yhtään** piilottaaksesi kaikki piste- ja ominaisuustyyppit. Napauta **Kaikki** asettaaksesi kaikki piste- ja ominaisuustyyppit näkyviksi.
- Napauta  käyttääksesi hienosäätöisempiä suodattimia. Voit suodattaa dataa **Pisteen nimen**, **Koodin**, **Kuvauksien** (jos käytössä) ja **Huomautusten** mukaan. Lisätietoja on osiossa [Datan suodattaminen villikorttihakua käyttäen, page 638](#).
- Napauta **Hyväksy**.

Käytettävissä olevat datatyyppit

Voit suodattaa dataa seuraavien ominaisuustyyppien mukaan **Suodin**-välilehdessä:

- Kartoituspisteet (GNSS) (GNSS-mittauksessa mitatut)
- F1 Kartoituspisteet (Taky) (takymetrimittauksessa mitatut)
- F2 Kart.pisteet (Taky) (takymetrimittauksessa mitatut)
- Käännetty kulma
- Tarkemitatut pisteet
- Syötetyt pisteet (normaali)
- Syötetyt pisteet (kiinto)
- Muunnosten tukipisteet
- Lasketut pisteet
- Tilapäiset pisteet
- Mitatut kiintopisteet

- FastStatic pisteet
- Tukiasemapisteet
- Tarkistus pisteet
- Siirtymä pisteet
- Leikkauspisteet
- Pikapisteet
- Laserpisteet
- Vapaat asemapistet
- Jatkuvat pisteet
- Kopioidut kiintopisteet
- Kopioidut epäkeskiset pisteet
- Kopioidut normaalipisteet
- Kopioidut merkityt pisteet
- Tasoitetut pisteet
- Kopioidut tasoitetut pisteet
- Pisteet tasolla
- Pintaan mitatut pisteet
- Viivat
- Kaari
- Murtoviivat
- Linkitetyn tiedoston pisteet
- CAD-viivat

Tietojen suodattaminen ominaisuustason mukaan

Tasonhallinta -näytön **Ominaisuudet** -välilehdellä voit hallita, mitkä ominaisuudet näkyvät kartalla tai **Video**-näytössä ominaisuustasoittain.

Ominaisuudet-välilehdellä näkyvät ominaisuustasot määräytyvät työhön linkitetyn [Ominaisuuskirjaston FXL-tiedoston](#) perusteella. Kukin ominaisuustaso sisältää erillisen tason ominaisuuskoodille, joka määriteltiin kun Ominaisuuskirjaston FXL-tiedosto luotiin Feature Definition Manager-toimintoa käyttäen Trimble Business Center-sovelluksessa.

Klikkaa tason vieressä olevaa nuolta tarkastellaksesi kullekin tasolle määriteltyjä koodeja ja näyttääksesi tai piilottaaksesi tasolla olevia ominaisuuksia.


0-Taso-taso sisältää ominaisuuksia, jotka eivät ole olemassa olevien koodien määrittämiä FXL-tiedostossa. Näitä ovat muun muassa:

- Ominaisuudet, jotka käyttävät koodeja, joita ei ole määritelty FXL-tiedostossa mutta jotka syötettiin manuaalisesti **Koodi**-kenttään pisteen mittauksen yhteydessä ovat **0**-tasolla listatuissa kooditasoissa.

- Ominaisuudet, jotka käyttävät vain kontrollikodeja eivätkä ominaisuuskoodia, ovat **0**-tason **Virheellinen** -tasolla. Tämän suodattimen avulla voit etsiä nämä ominaisuudet ja tehdä niistä kelvollisia syöttämällä ominaisuuskoodin.
- Ominaisuudet, jotka eivät käytä ominaisuuskoodia tai kontrollikoodia ovat **0**-tason **Koodaamaton**-tasolla.

TIP – Kun ominaisuudet käyttävät useita koodeja, ominaisuus on näkyvässä ja/tai valittavissa, jos mikä tahansa määrätystä koodeista on näkyvässä tai valittavissa. Esimerkiksi "code1 code2" -koodia käyttävä piste on valittavissa, jos "code2" on asetettu valittavissa olevaksi ja "code1" on asetettu piilotetuksi. Kontrollikoodit eivät näy **Ominaisuudet**-välilehdellä.






Näkyvässä olevien koodattujen ominaisuuksien muuttaminen

1. Käynnistä **Tasonhallinta** tekemällä jokin seuraavista:
 - Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä.
 - Napauta **Tasonhallinta**-painiketta **Työn ominaisuudet** -ruudussa.

2. Valitse **Ominaisuudet**-välilehti.

Jos haluat päivittää Kartta- tai **Video** -näytössä näkyvät tiedot automaattisesti samalla kun teet muutoksia **Tasonhallinta**issa, napauta **Autom. päivitys** -valonäppäintä. Valintamerkki valonäppäimessä **Autom. päivitys** osoittaa, että **Autom. päivitys** on käytössä.


NOTE – Sovellus säilyttää muutokset, jotka on tehty **Autom. päivitys** -toiminnon ollessa käytössä, kun poistut **Tasonhallinta**-sovelluksesta joko **Hyväksy**- tai **Esc**-näppäimestä.

3. Piilota taso napauttamalla sitä. Tason nimen vieressä olevan nelikulmaisen  -kuvakkeen sisällä oleva tarkistusmerkki katoaa.
4. Tee tason ominaisuudet näkyviksi napauttamalla tason nimeä kahdesti. Tarkistusmerkki  osoittaa, että tason ominaisuudet näkyvät.
5. Tee tasoista valittavissa olevia napauttamalla tason nimeä uudelleen. Neliön sisällä oleva tarkistusmerkki  osoittaa, että tasolla olevat ominaisuudet ovat valittavissa ("aktiivisia") kartalla.
6. Jos ominaisuustasolla on useita koodeja, kaikilla koodeilla on oletuksena samat asetukset kuin tasolla. Jos haluat vain tiettyjä koodeja käyttävien ominaisuuksien olevan näkyvässä tai valittavissa, napauta tason nimen viereistä nuolta ja sen jälkeen jokaista koodia kerran piilottaaksesi sen, ja kahdesti jos haluat tason olevan näkyvässä mutta ei valittavissa. Napauta koodia uudelleen, jolloin se on näkyvässä ja valittavissa.
Tason nimen viereinen kuvake ilmaisee, että joitakin koodeja ei ole näkyvässä  tai valittavissa .
7. Aseta kaikki tasot ja koodit valittavissa oleviksi napauttamalla **Kaikki**-valonäppäintä. Aseta kaikki ominaisuuskoodatut pisteet valittavissa oleviksi napauttamalla **Ei yhtään**-valonäppäintä.
8. Napauta **Hyväksy**.

Taustakarttojen lisääminen

Lisää taustatietoja karttaasi, jotta saat kontekstia muille kartan tiedoille.

NOTE – Toisin kuin muut linkitetyt karttatiedostot, taustakarttojen kohteita ei voi valita.

Jos haluat määrittää minkä tahansa tuetuista kartan taustalähteistä, napauta  **Kartta** -työkalurivillä ja valitse **Tasonhallinta**. Avaa **Tasonhallinta**, valitse **Karttatiedosto**-välilehti ja napauta sitten asianmukaista valonäppäintä.

Tuetut kartan taustatietojen lähteet ovat:

- **Trimble Maps**

Trimble Maps on yksinkertaisin vaihtoehto kartan taustojen tarjoamiseen, jos maastotietokone on tyypillisesti yhteydessä Internetiin.

Trimble Maps ei edellytä konfigurointia ja sitä voi käyttää mikä tahansa Trimble Access-maastotietokone, jolla on voimassa oleva Trimble Access Software Maintenance Agreement tai kuka tahansa käyttäjä, jolla on voimassa oleva Trimble Access-tilaus.

Katso [Trimble Maps tarjoaa yksinkertaisen ja helppokäyttöisen tavan hankkia taustakarttakuvia Trimble Access-töihisi.](#), page 149.

- **Verkkokarttapalvelu (WMS)**

Luo verkkokartta Trimble Access:ssa antamalla verkkokarttapalvelun (WMS) URL-osoite ja tarkastele palvelun tarjoamia tietoja Trimble Access -kartalla.

To view the data provided by the WMS, the controller must be connected to the internet.

Katso [Verkkokartat](#), page 149.

- **Verkkokarttaruutupalvelu (WMTS)**

Luo verkkokartta Trimble Access:ssa antamalla verkkokarttaruutupalvelun (WMTS) URL-osoite ja tarkastele palvelun tarjoamia tietoja Trimble Access -kartalla.

Kun työskentelet offline-tilassa, voit käyttää WMTS:n karttatietoja Trimble Access-kartalla enintään 7 päivän ajan, mutta voit zoomata tai panoroida vain samoihin tietoihin kuin maastotietokoneen ollessa yhteydessä internetiin.

Katso [Verkkokartat](#), page 149.

- **Verkko-ominaisuuspalvelu (WFS)**

Luo verkkokartta Trimble Access:ssa antamalla URL-osoite verkko-ominaisuuspalveluun (WFS) ja tarkastele georeferoituja vektoritietoja WFS:stä Trimble Access-kartalla.

Tallenna tiedot Trimble Access:ssa .wfs-tiedostona, jotta voit käyttää tietoja maastossa ilman internet-yhteyttä.

Katso [Verkkokartat](#), page 149.

- **Kuva**

Linkitä omaan maastotietokoneelle tallennettuun taustakuvatiedostoon. Tämä vaihtoehto ei vaadi Internet-yhteyttä.

Katso [Taustakuvatiedostot](#), page 156.

Trimble Maps




Trimble Maps tarjoaa yksinkertaisen ja helppokäyttöisen tavan hankkia taustakarttakuvia Trimble Access-töihisi.

Trimble Mapsin käyttö ei vaadi konfigurointia – yhdistä vain maastotietokone internetiin ja Trimble Maps-palvelu voi automaattisesti tarjota taustatietoja työn laajuuksille.

NOTE – Työssä on käytettävä määritettyä projektiota ja datumia. Trimble Maps ei voi tarjota taustakuvia töille, jotka käyttävät **vain skaalauskerrointa** tai **Ei projektiota / ei datumia** -koordinaattijärjestelmää.

Trimble Mapsia voi käyttää mikä tahansa Trimble Access-maastotietokone, jolla on voimassa oleva Trimble Access Software Maintenance Agreement tai kuka tahansa käyttäjä, jolla on voimassa oleva Trimble Access-tilaus.

Trimble Maps-taustakuvien näyttäminen:

1. Napauta  kartalla kartan työkaluriviä avataksesi **tasonhallinnan**.
2. Valitse **Tasonhallinnassa Karttatiedostot**-välilehti.
3. Napauta **Trimble Maps** ja valitse sitten tarkasteltavien taustakuvien tyyppi. Valitse **Satelliitti, Katu** tai **Maasto**.
Odota, kunnes kartta päivittyy valituilla taustakuvilla. Jos et näe tietoja, napauta  kartan työkalurivillä ja valitse sitten **Taso-** tai **Ylänäkyvä**.
4. Jos haluat paremman kontrastin työn tai muiden linkitettyjen tiedostojen ominaisuuksien kanssa, napauta  kartan työkalurivillä ja valitse **Läpinäkyvyys** ja siirrä sitten ensimmäistä liukusäädintä vasemmalle lisätksesi Trimble Mapsin läpinäkyvyyttä.

Verkkokartat

Kartan taustat tarjoavat kontekstin tiedoillesi. Sen sijaan, että lisäisit omia taustakuvia ja mahdollisesti tarkastelisit vanhentuneita tietoja, voit lisätä verkkokartan, joka käyttää verkkokartan tarjoajan ajantasaisia tietoja. Käytettävissä olevat karttatiedot voivat sisältää maarekisterikerroksia, maan topografiaa tai teitä. Valitse sopiva palvelu sijaintisi saatavuuden, tietotarpeidesi ja työnkulkusi mukaan.

Jos verkkokartan tarjoaja edellyttää kirjautumistietoja, kuten käyttäjänimen ja salasanan tai muita URL-tietoja, voit valita ja määrittää sopivan **kirjautumistavan** Trimble Access:ssa, kun verkkokartan, jotta kirjautumistietosi välitetään palveluun muodostaessasi yhteyden.

Verkkokarttapalvelut (WMS) ja verkkokarttaruutupalvelut (WMTS)

Yhteys WMS:ään tai WMTS:ään on määritettävä, kun maastotietokone on yhteydessä internetiin.

NOTE – Kun työskentelet offline-tilassa, voit käyttää WMTS:n karttatietoja Trimble Access-kartalla enintään 7 päivän ajan, mutta voit zoomata tai panoroida vain samoihin tietoihin kuin maastotietokoneen ollessa yhteydessä internetiin. WMS:n karttatietojen käyttäminen Trimble Access:ssa edellyttää, että maastotietokoneella on internetyhteys.

Jos haluat käyttää WMS:ää tai WMTS:ää, avaa Trimble Access ja luo uusi verkkokartta ja syötä URL-osoite, jota käytät tietojen hakemiseen palvelusta. Trimble Access tallentaa kunkin WMS:n tai WMTS:n määrittystiedot

.wms-tiedostoon tai .wmts-määrittystiedostoon **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files-**kansioon.

Hallitse verkkopalvelun tietojen (mukaan lukien alakerrokset) näkyvyyttä **Tasonhallinta** -näytön **Karttatiedostot** -välilehdellä.

TIP – Voit käyttää useamman kuin yhden WMS:n tai WMTS:n tietoja samassa työssä ja voit käyttää niitä Trimble Mapsin lisäksi. Käytä **Pohjakerros-** ja **Pyydä läpinäkyviä PNG-tiedostoja** -valintaruutuja määrittääksesi verkkokarttatasojen järjestyksen ja läpinäkyvyyden. Katso [WMS- tai WMTS-asetusten konfigurointi, page 155](#).

Verkko-ominaisuuspalvelut (WFS)

Kun olet luonut verkkokartan verkko-ominaisuuspalvelun avulla, voit tallentaa tiedot .json-tiedostoon, jotta voit käyttää sitä maastossa, kun maastotietokone ei ole yhteydessä internetiin.

Luo verkkokartta yhdistämällä maastotietokone internetiin (esimerkiksi kun maastotietokone on toimistossa) ja määrittämällä WFS-asetukset siten, että Trimble Access muodostaa yhteyden WFS:ään. Tämän jälkeen ohjelmisto kehottaa sinua zoomaamaan karttaa haluamiisi kartan laajuuksiin ja valitsemaan sitten WFS:stä saatavilla olevat georeferoidut vektoritasot. Tämän jälkeen voit tallentaa valitsemasi tiedot .wfs-tiedostona, jotta voit käyttää tietoja maastossa ilman internet-yhteyttä. Voit määrittää WFS-tiedoista niin monta ilmentymää kuin tarvitset. Voit esimerkiksi valita samat tasot eri ilmentymissä mutta niin, että kartan eri laajuudet kattavat eri alueen.

Voit maastossa valita linjoja tai murtoviivoja kartan WFS-tiedostosta ja merkitä ne. Voit myös luoda pisteitä linjojen päihin ja kaikkiin murtoviivan pisteisiin valitsemalla **Kartta-asetukset**-näytössä **Luo solmuja (DXF, Shape, 12da & LandXML)** -valintaruudun. Luodut pisteet voidaan sitten valita merkintää tai Cogo-laskutoimituksia varten.

CAUTION – Kun merkitset WFS-tietoja, varmista, että ymmärrät annettujen WFS-tietojen oikeellisuuden ja varmista, että ne ovat samassa koordinaattijärjestelmässä kuin työ.

Trimble Access tukee seuraavia verkko-ominaisuuspalveluita:

- Esri-ominaisuuspalvelu
- Open Geospatial Consortium (OGC) -verkko-ominaisuuspalvelu (WFS) seuraavissa standardeissa:
 - OGC WFS 1.1.0
 - OGC WFS 2.0.0

Trimble Access tukee ominaisuuspalvelutietoja, jotka toimitetaan .json- tai .gml-tiedostoina:

Seuraavia tietotyyppiä tuetaan kussakin muodossa:

| GeoJSON (.json) | GML (.gml) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| piste, XYZ-piste | piste, XYZ-piste, monipiste |
| viivaketju, moniviivaketju | viivaketju, moniviivaketju |
| monikulmio, multimonikulmio | monikulmio, multimonikulmio |
| | käyrä, monikäyrä |

GeoJSON (.json)

GML (.gml)

pinta (vain rajausta), monipinta (vain rajausta)

Ennen verkkokartan lisäämistä

- Verkkokartan lisääminen edellyttää, että maastotietokoneen on oltava yhteydessä internetiin. Lisätietoja maastotietokoneen internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa [Internet-yhteyden luominen](#).

Maastotietokoneen on myös oltava yhteydessä internetiin aina, kun haluat käyttää verkkokarttapalvelua (WMS). Internet-yhteyttä ei tarvita verkko-ominaisuuspalvelun (WFS) tietojen tarkastelemiseen sen jälkeen, kun tiedot on tallennettu tiedostoon.

- Sinun on tiedettävä verkkokartassa käytettävä URL-osoite. Varmistaaksesi, että saat uusimmat verkkokarttatiedot, älä sisällytä versionumeroa URL-osoitteeseen.

Jos haluat käyttää tiettyä versiota, lisää versionumero URL-osoitteeseen lisättäväksi parametriksi, esimerkiksi: **<https://examplewms.org/wms?version=1.1>**.

- Aina kun mahdollista, sinun tulee valita EPSG-koodi, joka vastaa työn koordinaattijärjestelmää ja aluetta.


Jos Trimble Access pystyy havaitsemaan vastaavan EPSG-koodin, se lisää "(oletus)" kyseisen merkinnän jälkeen luetteloon ja valitsee oletusarvoisesti kyseisen EPSG-koodin. Joissakin tapauksissa Trimble Access ei pysty tunnistamaan vastaavaa EPSG-koodia, ja sinun on ehkä valittava koodi itse. Jos et ole varma käyttämäsi koordinaattijärjestelmän ja -alueen oikeasta EPSG-koodista, käy EPSG.io-verkkosivustolla osoitteessa: epsg.io/.

Jotkin WMS- tai WMTS-palvelut saattavat sisältää "EPSG:3857 - Web Mercator" tai "EPSG:4326 - WGS 1984" tuettujen koordinaattijärjestelmien luettelossaan. Nämä ovat "yleismaailmallisia" koordinaattijärjestelmiä, joita voidaan käyttää minkä tahansa työn kanssa sen koordinaattijärjestelmästä riippumatta. On edelleen suositeltavaa valita EPSG-koodi, joka vastaa työkoordinaattijärjestelmää, kun sellainen on saatavilla, koska verkkokartta voidaan sijoittaa tarkemmin ja luotettavammin, kun koordinaatit ovat identtisiä. Web Mercator ja WGS 1984 tuottavat kuitenkin tarkkoja tuloksia useimmissa tapauksissa. Huomaa, että Trimble Access tukee Web Mercatorin käyttöä sekä WMS- että WMTS-palveluiden kanssa, mutta WGS 1984:ää tuetaan vain WMS:n kanssa. WGS 1984 ei toimi WMTS-palveluiden kanssa.

Verkkokartan lisääminen

1. Karttapalvelut toimitetaan nykyisen karttasi sijainnin ja mittakaavan perusteella. Ennen verkkokartan lisäämistä:
 - a. Jos työssä ei ole pisteitä, näppäile piste, jonka koordinaatit vastaavat työn koordinaattijärjestelmää ja jotka ovat sijainnissa, jonka odotat näkeväsi kartalla.
 - b. Zoomaa kartta kohtuulliseen mittakaavaan. Esimerkiksi 100 m tai 1000 m toimii paremmin kuin 2 m tai 20 000 km.

Käynnistä **Tasonhallinta** tekemällä jokin seuraavista:

- Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä.
- Napauta **Tasonhallinta**-painiketta **Työn ominaisuudet** -ruudussa.

2. Valitse **Karttatiedostot**-välilehti.

3. Napauta **Verkkokartat**.

(Pyyhkäise pystytilassa oikealta vasemmalle valonäppäinriviä pitkin nähdäksesi **Web maps** -valonäppäimen.)

4. Napauta **Verkkokartat**-näytössä **Uusi**.

5. Kirjoita verkkokartan **nimi**.

6. Valitse **Palvelutyyppe**-kentässä palvelun tyyppi.

7. Kirjoita verkkopalvelun **URL-osoite** ja napauta **Enter**.

TIP – Jos URL-osoite sisältää parametreja kirjautumistiedoille, kuten käyttäjänimelle ja salasanalle, Trimble suosittelee niiden poistamista URL-osoitteesta ja kirjautumistietojen syöttämistä valitsemalla **Kirjautumistapa**-kentästä **HTTP-perustodennus**. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa [Palvelun kirjautumistavan määrittäminen](#), page 153.

8. Valitse **Sisäänkirjautumistapa** ja määritä tarvittavat asetukset. Katso [Palvelun kirjautumistavan määrittäminen](#), page 153.

9. Jos ohjelmisto ei testaa yhteyttä määritettyyn palvelimeen automaattisesti, napauta **Testaa**.

10. Kun testi onnistuu, **Verkkokartat**-näyttöön ilmestyy lisää kenttiä. Määritä valitun verkkopalvelun asetukset. Katso seuraavat kohdat:

- [WFS-asetusten määrittäminen](#), page 154
- [WMS- tai WMTS-asetusten konfigurointi](#), page 155
- [Palvelun kirjautumistavan määrittäminen](#), page 153

11. Napauta **Hyväksy**.

Lisäämäsi verkkokartan nimi näkyy **Tasonhallintain Karttatiedostot** -välilehdellä.

12. Jos haluat, että verkkokartan tiedot näkyvät Trimble Access -kartalla, napauta verkkokartan nimeä **Tasonhallintaissa**.

Näytä tai piilota verkkokartan tarjoamia tasoja napauttamalla tason nimen viereistä nuolta ja napauta sen jälkeen yksittäisiä tasoja näyttääksesi tai piilottaaksesi ne.

13. Jos haluat poistua **Tasonhallinta** -palvelusta ja palata karttaan, napauta **Hyväksy**.

TIP – WMS-tietoja näytettäessä:

- Tarkastellaksesi tietoja WMS:stä kartalla sinun tulee ehkä tarkentaa sopivalle tasolle. Kartan tietojen eri tasot voivat näkyä eri zoomaustasoilla.
- Internet-yhteysongelmat voivat vaikuttaa verkkokarttojen näyttöön. Jos kartassa ei näy tietoja verkkokartasta, palaa **Verkkokarttanäyttöön**, valitse verkkokartta luettelosta ja napauta sitten Testaa tarkistaaksesi, pystyykö ohjelmisto muodostamaan yhteyden määritettyyn palvelimeen.
- Jos haluat tarjota paremman kontrastin työn tai muiden linkitettyjen tiedostojen ominaisuuksiin, käytä kartan **läpinäkyvyysliukusäädintä** lisätäksesi WMS-tietojen läpinäkyvyyttä. Katso [Karttatietojen läpinäkyvyys, page 167](#).

Palvelun kirjautumistavan määrittäminen

Kirjautumistapa-kentässä on vaihtoehtoja WMS:ään tai WFS:ään kirjautumiseen. Palvelimen asetuksista riippuen todennustietosi voidaan salata, kun ne välitetään palvelimelle.

Vaikka monilla julkisesti saatavilla olevilla palveluilla ei ole todennusvaatimuksia, tämän asentaminen voi olla melko teknistä. Sinun on annettava verkkokarttapalveluntarjoajan sinulle antamat kirjautumistiedot.

TIP – Jos käytät URL-osoitetta, joka sisältää kirjautumistiedot parametreina, voit säilyttää kirjautumistiedot URL-osoitteen osana ja valita **Ei mitään Kirjautumistavan** kentässä. URL-osoitteeseen kuuluvia kirjautumistietoja ei kuitenkaan koskaan salata. Varmistaaksesi, että tunnistetietosi voidaan salata, jos palvelinasetukset tukevat niitä, Trimble suosittelee, että poistat kirjautumisparametrit URL-osoitteesta ja valitset **Kirjautumistapa-kentästä HTTP-perustodennus** ja syötät sitten **käyttäjänimen** ja **salasanan**.

1. Valitse todennusmenetelmä valitsemalla **Verkkokarttanäytön** lopussa asianmukainen **kirjautumistapa** avattavasta luettelosta.

- **Ei mitään:** Monet palvelut eivät vaadi todennusta.
- **ArcGIS Token -palvelin:** Vaatii **Token Server URL-osoitteen** ja tilin **käyttäjänimen** ja **salasanan**.

Jos valitset **Tallenna tilin tiedot** -valintaruudun, **käyttäjänimi** ja **salasana** tallennetaan maastotietokoneen määrittämiseen. Lisätietoja on alla olevassa huomautuksessa.

- **HTTP-perustodennus:** Edellyttää tilin **käyttäjänimeä** ja **salasanaa**.
Jos valitset **Tallenna tilin tiedot** -valintaruudun, **käyttäjänimi** ja **salasana** tallennetaan maastotietokoneen määrittämiseen. Lisätietoja on alla olevassa huomautuksessa.
- **OAuth:** Turvallisin todennustyyppi, joka vaatii melko laajoja syötteitä. Pyydä nämä tiedot OAuth-palveluntarjoajaltasi.

Kun asetukset on määritetty, napauta **Hae** avataksesi palvelimen kirjautumissivun selaimessasi. Palvelimen asetuksista riippuen tämä sivu saattaa avautua ja hyväksyä kirjautumisen tunnistetiedot automaattisesti ja sulkeutua sitten olematta näkyvissä. Vaihtoehtoisesti verkkosivu voi kehottaa sinua kirjautumaan sisään monivaiheisella kirjautumisella.

- **ArcGIS Online:** Käytännössä valmiiksi täytetty OAuth-yhteys, joka saattaa vaatia joitain palvelinpuolen määrittämiä, jotta Trimble Access-yhteys voidaan muodostaa onnistuneesti. Kun asetukset on määritetty, napauta **Hae** avataksesi palvelimen kirjautumissivun selaimessasi. Palvelimen asetuksista riippuen tämä sivu saattaa avautua ja hyväksyä kirjautumisen tunnistetiedot automaattisesti ja sulkeutua sitten olematta näkyvissä. Vaihtoehtoisesti verkkosivu voi kehottaa sinua kirjautumaan sisään monivaiheisella kirjautumisella.

NOTE – ArcGIS Token -palvelimen ja HTTP-perustodennuksen kirjautumismenetelmät tarjoavat Tallenna tilin tiedot -valintaruudun:

- Valitse **Tallenna tilin tiedot** -valintaruutu, jos haluat tallentaa **käyttäjänimen** ja **salasan** määrittämistiedostoon.

Näin organisaatiosi voi valita kaikkien käyttäjien yhteisen jaetun kirjautumisen välillä, jotta käyttäjien ei tarvitse hallita yksittäisiä tunnistetietoja.

- Tyhjennä **Tallenna tilin tiedot** -valintaruutu, jos haluat estää **Käyttäjänimi** - ja **Salasana**-kenttien tallentamisen määrittämistiedostoon ja vaatia sen sijaan käyttäjää antamaan nämä tiedot, kun niitä pyydetään aina, kun ohjelmisto yrittää ladata WMS- tai WFS-tietoja.

Näin organisaatiosi voi käyttää parannettua suojausta, joka perustuu siihen, että jokaisen yksittäisen käyttäjän on kirjaututtava sisään ja saatava pääsy kuhunkin ominaisuuspalveluun yksilöllisellä tasolla.

2. Kun olet syöttänyt asianmukaiset tunnistetiedot, napauta **Testaa** vahvistaaksesi kelvollisen kirjautumistunnuksen vastaanottamisen. Viesti vahvistaa, pystyykö ohjelmisto kommunikoimaan palvelimen kanssa vai onko siinä ongelma.

WFS-asetusten määrittäminen

Kun olet syöttänyt WFS:n URL-osoitteen, konfiguroi verkkokartan jäljellä olevat asetukset:

1. Varmista, että **Koordinaattijärjestelmä**-kentässä näkyy oikea EPSG-koodi. Luettelossa olevat EPSG-koodit ovat WFS:n toimittamia. Trimble Access valitsee todennäköisimmän käytettävän EPSG-koodin työssä jo olevien tietojen perusteella.
EPSG-koodin tulee vastata työn koordinaattijärjestelmää ja -aluetta. Jos et ole varma käyttämäsi koordinaattijärjestelmän ja -alueen oikeasta EPSG-koodista, käy EPSG.io-verkkosivustolla osoitteessa: epsg.io/.
2. Valitse **Rajauslaatikon** kentältä rajauslaatikon toiminnon käyttämien koordinaattien muoto ja järjestys.
Verkko-ominaisuuspalvelut, jotka käyttävät vanhempaa OGC WFS 1.1.0 -standardia, vaativat yleisesti rajauslaatikon koordinaatit käänteisessä Latitudi- ja Longitudi-koordinaattijärjestyksessä.
3. **Lähetä rajauslaatikon EPSG** -kenttä määrittää, onko rajauslaatikon koordinaatin EPSG liitetty rajauslaatikon noutopyyntöön. Tätä asetusta on muutettava vain harvoin, ja jos et ole varma, jätä sen asetukseksi **Kyllä (oletus)**.
4. Valitse **Käänteisakselin järjestys** -valintaruutu, jos haluat kääntää vastaanotettujen ominaisuustietojen koordinaattijärjestyksen.

OGC WFS -standardia käyttävät verkko-ominaisuuspalvelut, jotka tarjoavat tietoja GML-muodossa, edellyttävät yleensä käänteistä koordinaattijärjestystä.

5. Jos WFS vaatii käyttäjiä kirjautumaan sisään palvelun käyttämiseksi, valitse todennusmenetelmä **Kirjautumistapa-kentässä** ja anna sitten tarvittavat tiedot. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa [Palvelun kirjautumistavan määrittäminen](#) , page 153
6. Näpäytä **Seur**.
7. Kirjoita sen .wfs-tiedoston nimi, jonka haluat luoda tästä WFS-ilmentymästä, ja valitse sitten sisällytettävät georeferoidut vektoritasot WFS:stä. Napauta **Kaikki** tai **Ei mitään**, jos haluat valita nopeasti kaikki tai poistaa kaikkien tasojen valinnan, ja napauta sitten luettelon yksittäisiä tasoja vaihtaaksesi valintaa. Näpäytä **Seur**.
8. Zoomaa ja panoroi karttaa kartan työkalurivillä tarvittaviin laajuuksiin ja lataa sitten tiedot tiedostoon napauttamalla **Aloita**.
Ohjelmisto näyttää latauksen etenemisen. Jos haluat nähdä lisätietoja kustakin valitsemastasi tasosta, napauta **Tulokset**. Jos jokin taso on ylittänyt ominaisuusrajoituksen tai aikakatkaisurajan, voit valita pienemmän kartta-alueen ja yrittää uudelleen.
9. Napauta **Tallenna** tallentaaksesi ladatut tasot.
.wfs-tiedosto tallennetaan **System Files**-kansioon ja ladattujen tasojen metatiedot tallennetaan **<project>** -kansion **.wfs Files** - kansioon.

TIP – Internet-yhteysongelmat voivat vaikuttaa verkkokarttojen näyttöön. Jos kartassa ei näy tietoja verkkokartasta, palaa **Verkkokarttanäyttöön** , valitse verkkokartta luettelosta ja napauta sitten **Testaa** tarkistaaksesi, pystyykö ohjelmisto muodostamaan yhteyden määritettyyn palvelimeen.

WMS- tai WMTS-asetusten konfigurointi

Kun olet syöttänyt WMS:n tai WMTS:n URL-osoitteen, konfiguroi verkkokartan jäljellä olevat asetukset:

1. Varmista, että **Koordinaattijärjestelmä**-kentässä näkyy oikea EPSG-koodi. Luettelossa olevat EPSG-koodit ovat palvelun toimittamia. Trimble Access valitsee todennäköisimmän käytettävän EPSG-koodin työssä jo olevien tietojen perusteella.
EPSG-koodin tulee vastata työn koordinaattijärjestelmää ja -aluetta. Jos et ole varma käyttämäsi koordinaattijärjestelmän ja -alueen oikeasta EPSG-koodista, käy EPSG.io-verkkosivustolla osoitteessa: epsg.io/.
2. Jos valitset WMS:n tai WMTS:n koordinaattijärjestelmäksi Web Mercatorin, **Käytä työn datumia** -valintaruutu tulee näkyviin. Jos tiedät, että WMS- tai WMTS-palvelin käyttää Web Mercator -koordinaatteja, joita on viitattu samaan datumiin kuin työsi WGS 1984:n sijaan, valitse **Käytä työn datumia** -valintaruutu.
Käytä työn datumia -asetus korjaa mahdollisen poikkeaman kuvatiedoissa 1-2 metriin asti, kun Web Mercator -koordinaattijärjestelmä perustuu taustalla olevaan datumiin, joka ei ole WGS 1984. Sinun on ehkä otettava yhteyttä WMS- tai WMTS-palvelun tarjoajaan selvittääksesi, viitataanko palvelimen Web Mercator -koordinaateissa WGS84:ään vai johonkin muuhun datumiin.

3. Valitse **Perustaso**-valintaruutu, jos haluat, että tämän verkkopalvelun tiedot näkyvät muiden verkkokarttatasojen alapuolella.

Jos käytät työssä useamman kuin yhden verkkokartan tietoja, tasot näytetään seuraavassa järjestyksessä: Trimble Maps -kuvat (jos käytössä) on alin taso, verkkokartat, joissa **Pohjataso** on valittuna, näytetään sen yläpuolella ja verkkokartat, joissa ei ole valittuna **Perustaso**, näytetään niiden yllä.

4. Valitse **Pyydä läpinäkyviä PNG:itä** -valintaruutu, jos haluat pyytää verkkopalvelusta läpinäkyviä PNG-tiedostoja JPG-tiedostojen sijaan.

Tästä on hyötyä, jos käytät työssä useamman kuin yhden verkkopalvelun tietoja ja haluat, että tämän verkkopalvelun tiedot näkyvät muiden verkkopalvelujen tietojen päällä.

NOTE - PNG-tiedostot ovat korkeamman resoluution kuvia kuin JPG-tiedostot, ja ne voivat kuluttaa enemmän dataa. Kaikki WMS-palvelut eivät tarjoa läpinäkyviä PNG-tiedostoja. Monet WMTS-palvelut tarjoavat läpinäkyviä PNG-tiedostoja oletuksena.

TIP - Lisätietoja verkkokartan määrittämisestä tai vianmäärityksestä on tukihuomautuksessa **Web map support in Trimble Access**, jonka voi ladata Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [Tukitiedotteet-sivulta](#).

Taustakuvatiedostot

Jos maastotietokoneella ei ole internetyhteyttä [Trimble Mapsin](#) tarkasteluun tai et ole [konfiguroinut verkkokarttaa](#) käyttäksesi verkkokartan tarjoajan tietoja, voit lisätä omia kuvatiedostoja, jotka toimivat kartan taustana.

Tuetut kuvatiedostotyypit

Ohjelma tukee seuraavia kuvatiedostotyyppisiä ja niihin liittyviä world-tiedostoja:

| Kuvatiedostot | World files |
|---------------|-----------------------|
| GeoTIFF | Ei saatavilla |
| TIFF (.tif) | .wld .tfw |
| Bitmap (.bmp) | .wld .bpw .bmpw |
| JPG | .wld .jgw .jpgw jpegw |
| PNG (.png) | .wld .pgw .pngw |

NOTE -


- GeoTIFF-tiedostoja lukuun ottamatta projektiin lisäämäsi taustakuvatiedoston tulee sisältää siihen liittyvä world-tiedosto, jotta tiedosto voi näkyä kartalla.
- Vain 24-bittisiä värillisiä JPG-tiedostoja tuetaan; puhtaan harmaa-asteikon JPG-tiedostoja ei tueta.



TIFF-tiedostot ovat yleensä tehokkaampia ohjelmamuistin käytössä kuin muu taustakuvaformaattit, kuten BMP, JPG tai PNG. Tämä tekee mahdolliseksi ladata yli 100 MB:n suuruisia TIFF-tiedostoja käyttäen vain

muutamaa megatavua ohjelmamuistia. Jos TIFF-tiedosto on kuitenkin yksi suuri laatta, koko tiedosto ladataan ohjelmamuistiin, joka vaikuttaa tallentimen suorituskykyyn.

Taustakuvien lisääminen

Linkitä taustakuvatiedostot työhön **Tasonhallinnan Karttatiedostot**-välilehdellä.

1. Käynnistä **Tasonhallinta** tekemällä jokin seuraavista:
 - Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä.
 - Napauta **Tasonhallinta**-painiketta **Työn ominaisuudet** -ruudussa.
2. Valitse **Karttatiedostot**-välilehti.
3. Jos haluat lisätä tiedostoja toisesta kansioista luetteloon, napauta **Lisää**, siirry haluamaasi kansioon ja valitse sitten lisättävä tiedosto. Sinun ei tarvitse valita world-tiedostoa, sillä ohjelmisto etsii automaattisesti yhteensopivan world-tiedoston.

Jos lisäät USB-aseamalla sijaitsevan karttatiedoston, ohjelma kopioi tiedoston automaattisesti nykyiseen projektikansioon, ja linkittää sen jälkeen kyseiseen tiedostoon.
4. Napauta **Hyväksy** palataksesi tasohallintaan. Yksi valintamerkki  **Karttatiedostot**-välilehden tiedostonimen vieressä osoittaa, että tiedosto näkyy kartalla. Napauta tiedostoa uudelleen, jos halua piilottaa kuvan kartalta.
5. Jos haluat paremman kontrastin työn tai muiden linkitettyjen tiedostojen ominaisuuksien kanssa, napauta  kartan työkalurivillä ja valitse **Läpinäkyvyys** ja lisää sitten taustakuvatiedoston läpinäkyvyyttä siirtämällä ensimmäistä liukusäädintä vasemmalle.

Kartan kohteiden tarkasteleminen ja tarkistaminen

Trimble Access tarjoaa erilaisia työkaluja kartalla näytettävien tietojen hallintaan, jotta voit keskittyä käyttämäsi dataan ja helpommin löytää ja palata sinua eniten kiinnostaviin ominaisuuksiin tai alueisiin.

Peruskarttanäkymä ja valintatyökalut

Kartan työkalurivillä on työkalut:






- kartan kiertämisen, panorointiin ja zoomaamiseen ja loitontamiseen. Katso [Peruskarttanäkymä, page 161](#).
- yksittäisten kohteiden valintaan, tai piirtämällä suorakulmio tai monikulmio useiden kohteiden ympärille. Katso [Kohteiden valitseminen kartalla, page 162](#).

Zoomaus kiinnostaviin kohteisiin


- **Kiinnostava alue**

Luo kiinnostava alue, johon voit palata tarvittaessa.


Kiinnosta alue on hyödyllinen, kun sinulla on suuri työmaa ja haluat tarkastella vain sitä osaa, jossa työskentelet tällä hetkellä.

- Jos haluat luoda kiinnostavan alueen, käytä kartan panorointi- ja zoomaustyökaluja niin, että kartta näyttää vain sen osan kartasta, josta olet kiinnostunut, napauta ja pidä sitten Kartta-työkalurivin **Zoomauslaajuuksia**  painettuna **Kartan** työkalurivillä ja valitse **Aseta kiinnostava alue**.
- Voit palata tähän näkymään napauttamalla **zoomauslaajuuksia**  ja pitämällä sitä painettuna ja valitsemalla **Näytä kiinnostava alue**.
- **Aseta käyttäjän tarkennuksen ala**
Määritä zoomauslaajuudet siten, että osa kartasta jätetään pois, kun napautat **kartan** työkalupalkissa **Zoomauslaajuudet** .
- **Käyttäjän zoomauslaajuuden** asettaminen on erityisen hyödyllistä, kun haluat sulkea pois tukiaseman sijainnin, joka on useiden kilometrien päässä.
 - Jos haluat määrittää zoomausalueet, käytä kartan panorointi- ja zoomaustyökaluja niin, että kartta näyttää vain sen osan kartasta, jonka haluat sisällyttää zoomauslaajuuksiin, napauta ja pidä painettuna **Zoomauslaajuudet**  **Kartan** työkalurivillä ja valitse **Aseta käyttäjän zoomausalue**. Tämä on nyt karttanäkymä, joka näytetään, kun napautat **Zoomauslaajuudet**.
 - Tyhjennä mukautettu näkymä napauttamalla **Zoomauslaajuudet**  ja pitämällä sitä painettuna ja valitsemalla **Tyhjennä käyttäjän zoomauslaajuus**.

Linkitettyjen tiedostojen tai tasojen näyttäminen tai piilottaminen

- **Piilota linkitetyt tiedostot tai estä niiden valinta**
Vähennä tarpeettomien kohteiden määrää kartalla valitsemalla, että vain osan työhön linkitetyistä tiedostoista tai osan näiden tiedostojen tasoista näkyy. Jos haluat muuttaa näkyvissä tai valittavissa olevia tiedostoja tai tasoja, avaa **Tasonhallinta** napauttamalla kartan työkalurivillä , valitse **Karttatiedostot**-välilehti ja napauta sitten tiedoston tai tason nimen vieressä olevaa valintamerkkiä. Lisätietoja on kohdassa [Karttatiedostotason hallinta, page 139](#).
- **Piilota tarpeettomat laserkeilaustiedostot**
Jos työ sisältää laserkeilauspistepilviä (.rcwx-tiedostoja) tai laserkeilaustiedostoja (.tsf), käytä **Tasonhallinnan Skannaukset**-välilehteä piilottaaksesi tai näyttääksesi laserkeilaustiedostot kartalla ja **Video**-ruudulla. Katso [Laserkeilaustason hallinta, page 142](#).

Tietojen näkyvyyden ja valittavuuden parantaminen kartalla


- **Tietojen läpinäkyvyys**
Jos haluat paremman kontrastin työn tai muiden linkitettyjen tiedostojen ominaisuuksien kanssa, napauta  kartan työkalurivillä ja valitse **Läpinäkyvyys** ja säädä sitten asetuksia kartan taustan tai BIM-mallin läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
Katso [Karttatietojen läpinäkyvyys, page 167](#).

- **Kohdistustyökalut**

Voit käyttää **Tartunnan** työkaluriviä valitaksesi tarkasti linjan tai murtoviivan loppupisteen tai kaaren keskikohdan vektorikartasta karttatiedostosta, kuten IFC- tai DXF-tiedostosta. Voit myös luoda pisteitä **tartuntatyökalulla** lasketuista pisteistä.

Katso [Tartunnan työkalupalkki, page 262](#).

- **BIM-valintatila**

Jos haluat poistaa kohdetyyppien valittavuuden nopeasti käytöstä tai ottaa sen uudelleen käyttöön, kun valitset kohteita BIM-mallista kartalla, napauta **Valintatila**  BIM-työkalurivillä.

Katso [BIM-mallin valintatila, page 171](#).

- **BIM-valinta Organizerin avulla**

Jos haluat valita BIM-mallissa näkyvät kohteet Trimble Connectissa asetetun Organizer-ryhmän mukaan, napauta **Organizer**  BIM-työkalurivillä .

Katso [Valinta BIM-malleista Organizer-ryhmän mukaan, page 173](#).

Kiinnostavien tietojen eristäminen kartalla

Voit eristää sinua eniten kiinnostavia tietoja seuraavasti:

- **Laserkeilausalueiden luominen**

Jos työ sisältää laserkeilauspistepilviä (.rcwx-tiedostoja) ja olet kiinnostunut vain joistakin laserkeilauspistepilvien osista, luo alue käyttämällä **Tasohallinnan Skannaukset**-välilehteä. Alue voi sisältää pisteitä useista .rcwx-laserkeilauksista sekä muilta alueilta.



Katso [Laserkeilaustasojen hallinta, page 142](#).

- **Rajausruutu**

Jos haluat nähdä selkeämmin BIM-mallin tai laserkeilauspistepilven sisällä, käytä **Rajausruutua** BIM-mallin osien, kuten lattioiden tai ulkoseinien, poissulkemiseen tai pistepilven osien poissulkemiseen.

Katso [Rajausruutu, page 168](#).

- **BIM-mallin näyttäminen ja piilottaminen**

Jos haluat näyttää helposti vain osan BIM-mallin kohteista riippumatta siitä, missä BIM-tiedostossa tai -tasossa ne ovat, napauta **Näytä vain**  tai **Piilota**  BIM-työkalurivillä.

Katso [Kohteiden piilottaminen ja eristäminen BIM-malleissa, page 174](#).

TIP – Jos tarkastelet BIM-mallia, voit käyttää **Rajausruutua** ja **BIM-työkalurivin** työkaluja yhdessä eristääksesi tietyn mallin osan, jota haluat tarkastella.

Kartalla näkyvien työtietojen suodattaminen

Tasonhallinta tarjoaa kaksi välilehteä kartalla näkyvien työn pisteiden, viivojen, kaarien ja murtoviivojen suodattamiseen:

- **Suodata pistetyypin mukaan**

Suodata-välilehden avulla voit suodattaa työtietoja mittaustyyppin mukaan, esimerkiksi topo-pisteiden, havaittujen kiintopisteiden, näppäiltyjen pisteiden, laskettujen cogo-pisteiden ja niin edelleen mukaan.

Katso [Tietojen suodattaminen mittaustyyppin mukaan, page 144](#).

- **Suodata tunnuskodein mukaan**

Ominaisuudet-välilehden avulla voit suodattaa työtiedot työhön linkitetyn Ominaisuuskirjaston FXL-tiedoston määrittämien ominaisuuksien perusteella.


Katso [Tietojen suodattaminen ominaisuustason mukaan, page 146](#).

Laitekohtaiset tietonäkymät

Liitetystä laitteesta riippuen voit ehkä tarkastella kartan tietoja seuraavasti:


- **Lisätyn todellisuuden näkymä**

Jos Trimble Access on yhdistetty Trimble GNSS -vastaanottimeen, jossa on [IMUn](#)

[kallistuskompensaatio](#) ja olet aloittanut mittauksen, napauta  **kartan** työkalurivillä siirtyäksesi **lisätyn todellisuuden** näkymään.

Katso [Lisätyn todellisuuden katseluohjelma, page 177](#).

- **Kojevideo**

Jos Trimble Access on yhdistetty Trimble VISION-tekniikkaa hyödyntävään kojeeseen Wi-Fi-, Bluetooth- tai Cirronet-radioyhteyden kautta, vaihda karttanäkymästä kojeen videosyötteeseen napauttamalla .

Katso [Kojevideo, page 182](#).

Kartan asetukset






Määritä kartta Kartta-asetuksien näytössä niin, että oikean kohteen valitseminen on helpompaa:

- Jos haluat muuttaa kartalla näkyviä tietoja, kuten tunnuksia ja symboleja, sekä vaakatasojen, pintojen ja pistepilvien ulkoasua, napauta  ja valitse **Asetukset**. Katso [Kartan asetukset, page 195](#).
- Jos haluat purkaa DXF-, Shape-, 12da- ja LandXML-tiedostojen sisältämät murtoviivat yksittäisiksi viiva- ja kaarisegmenteiksi tai luoda pisteitä viivojen ja kaarien päihin ja kaikkiin pisteisiin murtoviivaa pitkin, jotta voit valita ne, napauta  ja valitse **Asetukset** ja valitse sitten sopivat valintaruudut **Karttatietojen hallinta** -ryhmäruudussa. Katso [DXF-, Shape- 12da- ja LandXML-tiedostojen karttatietoasetukset, page 199](#).

Peruskarttanäkymä

Kun avaat työn, ruutuun ilmestyy **Kartan** kuvaruutu näyttäen viimeksi työssä käytetyn näkymän.

Voit suorittaa suurimman osan töistä kartalta:

- **Ohjelmiston lomakkeet** näkyvät kartan vieressä, joten voit olla vuorovaikutuksessa kartan ja lomakkeen kanssa samanaikaisesti.
Näet kaavakkeesta enemmän napauttamalla  ja sipaisemalla vasemmalle. Pienennä kaavakkeen koko ja näytä enemmän karttaa napauttamalla  ja pyyhkäisemällä oikealle.
Pystytilassa napauta  ja pyyhkäise alaspäin nähdäksesi enemmän lomaketta tai napauta  ja pyyhkäise ylöspäin nähdäksesi enemmän karttaa.
- **Ohjelmistonäytöt** ovat täysleiveitä ja peittävät kartan tilapäisesti, kun työskentelet niissä.
Jos haluat tarkastella karttaa, kun täysleiveä ohjelmistonäyttö on auki, avaa Suosikit-näyttö napauttamalla  ja napauta sitten **Suosikit-luettelon** oikealla puolella olevasta **Palaa kohteeseen** -luettelosta **Kartta**.

Kartalla näkyvät tiedot




Kaikki työn pisteet, viivat, kaaret ja murtoviivat näkyvät kartalla mustana, ellei niillä ole koodia, joka määrittää ominaisuuden värin työhön liittyvässä ominaisuuskirjastotiedostossa. Katso [Trimble Business Center - ominaisuuskirjastot, page 103](#). Kaikki valitsemasi kohteet näkyvät sinisellä.

Kartta näyttää myös tiedot muista datatiedostoista, kuten IFC, DXF tai RXL, jotka olet linkittänyt työhön **tasonhallinnan** avulla. Linkitettyjen tiedostojen kohteet näkyvät tiedostossa määritetyissä väreissä. **Karttatyökalujen** avulla voit valita linkitettyjen tiedostojen kohteita ja käsitellä niitä. Lisätietoja tiedostotyypeistä, jotka voit linkittää työhön, on kohdassa [Tuetut linkitetyt tiedostotyypit, page 128](#).

Voit lisätä taustatietoja karttaasi antaaksesi kontekstia muille kartan tiedoille. Toisin kuin linkitetyissä tiedostoissa, taustakarttojen kohteita ei voi valita. Lisätietoja on kohdassa [Taustakarttojen lisääminen, page 148](#).

Nykyisen sijainnin tiedot








Kun aloitat mittauksen, kartta näyttää käytössä olevan mittauslaitteiston sijainnin, jossa:



- Takymetrimittauksen liitossuunta näkyy katkoviivana, joka jatkuu kojeelta näytön reunaan.
- Prisman nykyinen sijainti näkyy kuvakkeena .
- GNSS-antennin nykyinen sijainti näytetään seuraavasti: .
- Jos käytät IMUn kallistuskompensaatiota, GNSS-antennin kuvake ilmaisee suuntiman suuntaa. Esimerkki: . Sinun tulee asettaa vastaanottimen LED-paneeli itseäsi kohti, jotta GNSS-kursorin suuntaaminen tapahtuu oikein.


Kartan perustyökalut tietojen tarkasteluun


Kartta-työkalurivi tarjoaa perustyökalut kartan tietojen tarkastelemiseen eri zoomaustasoilla ja eri kulmista.

Oletusarvoinen **Tasonäkymä** näyttää kartan kahdessa ulottuvuudessa. Kaikki muut karttanäkymät ovat kolmiulotteisia.

- Napauta  kartan työkalurivillä valitaksesi eri näkymän. Pyöritä dataa kartalla napauttamalla  ja napauta sen jälkeen karttaa ja vedä sitä pyörittääksesi näkymää. Kartan keskellä oleva  -kuvake ilmaisee kiertoradan pisteen. Tietojen tarkasteleminen 3D-muodossa on hyödyllistä korkeusmuutosten tarkastelussa ja antennin korkeusvirheiden havaitsemisessa sekä laserkeilaustietojen ja pintojen tarkastelemisessa eri puolilta.
- Lähennä tai loitonna yksi zoomaustaso kerrallaan napauttamalla  tai . Voit vaihtoehtoisesti laittaa kaksi sormea kuvaruudulle ja loitontaa niitä tarkentaaksesi kartan keskukseen tai nipistää niitä loitontaaksesi. Tarkastele kartan aloja napauttamalla .
- Jos haluat panoroida karttaa, varmista, että  on valittuna kartan työkalurivillä, ja napauta ja vedä sitten karttaa. Voit vaihtoehtoisesti koskettaa näyttöä kahdella sormella ja liu'uttaa niitä haluttuun suuntaan liikuttaaksesi näkymää. Jos käytät nuolinäppäimellistä tallenninta, voit ottaa panoroida käyttäen nuolinäppäimiä.

NOTE – Et voi panoroida napauttamalla ja vetämällä karttaa, kun kartta on **Suorakulmiovalinnan**  tai **Monikulmiovalinnan**  tilassa, mutta voit silti panoroida käyttämällä kahta sormea tai maastotietokoneen nuolinäppäimiä.

Jos haluat panoroida kartan pisteeseen, napauta  **Kartan** työkalurivillä ja valitse **Panoroi pisteeseen**. Syötä pisteen nimi ja asteikon arvo.

Keskitä kartta nykyiseen sijaintiisi näpäyttämällä  **kartan** työkalurivissä ja valitse **Panoroi tähän**. Jos haluat konfiguroida lisää asetuksia, kuten vaihtaa tarkennuksen asteikkoa, valitse **Panoroi pisteeseen** ja määritä asetukseksi ja napauta sitten **Tähän**-valonäppäintä **Panoroi pisteeseen** -ruudussa.

Lisätietoja on kohdassa [Kartan työkalurivi](#).

Kohteiden valitseminen kartalla



Kartalta voit valita työn pisteitä, viivoja, kaaria ja murtoviivoja sekä kohteita linkitetystä tiedostoista, mukaan lukien BIM-mallin kohteet tai laserkeilattuja pisteitä laserkeilauspistetiedostoista.

Ohjelmistolomakkeet ilmestyvät kartan viereen niin, että voit tarkastella karttaa ja valita kartalta kohteita silloinkin, kun lomake on auki.

NOTE –

- Jos haluat valita kohteita linkitetystä tiedostosta, tiedosto ja sen ominaisuustaso on asetettava valittavissa oleviksi **Tasonhallinnassa**. Katso [Karttatiedostotasojen hallinta, page 139](#). Et voi valita pisteitä kartalla näkyvästä taustakuvasta.
- Valitakseeseen pinnan BIM-mallin täytyy näkyä kartalla kiinteänä esineenä eikä rautalankamallina. Katso [Karttatietojen läpinäkyvyys, page 167](#).

Yksittäisten pisteiden tai kohteiden valitseminen

Voit valita yksittäisiä pisteitä tai kohteita kartalta käyttäessäsi **Valitse ja panoroi**  - tai **suorakulmiovalinnan**  työkaluja **Kartan** työkalurivillä.

Valitse kohde kartalta napauttamalla sitä kartalla. Valitsemasi piste, viiva, kaari, murtoviiva tai monikulmio näkyy sinisenä.

- Jos työskentelet lomakkeessa, joka näkyy kartan vieressä, valitse piste tai kohde mihin tahansa kenttään, johon sinun on syötettävä pisteen tai kohteen nimi, valitsemalla se kartalla. Valitun kohteen nimi näkyy lomakkeen kentässä.

Joidenkin COGO- ja merkintätoimintojen kohdalla valitut kohteet syötetään automaattisesti sopiviin kenttiin, kun valitset kohteet kartalta ja sen jälkeen toiminnon.

- Jos useita kohteita on lähekkäin, näkyviin tulee luettelo lähellä olevista kohteista, kun napautat kohdetta kartalla. Valitse kohteet tarpeen mukaan ja napauta sitten **OK**.
- Kun valitset maastoon merkittävää linjaa, kaarta tai murtoviivaa näytössä, näpäytä linjan, kaaren tai murtoviivan sitä päätä, jonka haluat olevan ominaisuuden alkupää. Kohteelle piirretään kulkusuuntaa osoittavat nuolet.

Jos kulkusuunta ei ole oikein, poista kohteen valinta näpäyttämällä sitä ja kohde uudelleen oikeassa suunnassa näpäyttämällä sen oikeaa päätä.



NOTE - Linjaus- ja tietotiedostojen suunta määritellään, kun ne luodaan ja niitä ei voida muuttaa.



Useiden pisteiden tai kohteiden valitseminen


Jos haluat valita kartalta useita pisteitä tai kohteita, paina maastotietokoneen Ctrl-näppäintä ja valitse sitten kartalla olevat kohteet napauttamalla niitä tai käytä **kartan** työkalurivin monivalintapainiketta.

NOTE - BIM-tiedoston kohteita ei voi valita **suorakulmiovalinnalla**  tai **monikulmiovalinnalla** .

Monivalintapainike vaihtaa **suorakulmiovalinnan**  tai **monikulmiovalinnan**  välillä. Napauta painiketta vaihtaaksesi **suorakulmiovalinnasta**  **monikulmiovalintaan**  ja takaisin.

- Jos haluat piirtää suorakaiteen muotoisen ruudun kartan kohteiden ympärille, napauta **suorakulmiovalinta**  **kartan** työkalurivillä ja vedä sitten ruutu valittavien kohteiden ympärille. Kartalle piirretyn suorakulmion sisällä tai osittain sisällä olevat kohteet ovat sinisiä, mikä osoittaa, että ne on valittu.
- Jos haluat piirtää monikulmiomuodon kartan kohteiden ympärille, napauta **monikulmiovalinta**  **kartan** työkalurivillä ja vedä sitten ruutu valittavien kohteiden ympärille. Jatka kartan napauttamista lisätäksesi solmuja monikulmioon.

Jos sinun on kumottava viimeksi lisätty solmu, napauta . Jos haluat poistaa monikulmion (esimerkiksi aloittaa alusta), napauta .

Kun olet lisännyt solmuja, sulje monikulmio napauttamalla . Monikulmion muoto katoaa kartalta ja monikulmion sisällä tai osittain sen sisällä olevat kohteet värjätään sinisiksi osoituksena siitä, että ne on valittu.

TIP -

- Kun useita kohteita valitaan **suorakulmiovalinnan** tai **monikulmiovalinnan** tilassa, ne lajitellaan yleensä siinä järjestyksessä, jossa ne on tallennettu tietokantaan. Jos kohteiden järjestys valinnassa on tärkeä, sinun tulee valita ne yksitellen.
- Kun olet **suorakulmiovalinnan** tilassa, voit silti valita yksittäisen pisteen tai viivan napauttamalla sitä, jos et tällä hetkellä piirrä suorakulmiota.

NOTE - Merkinnän ja tarkastelun aikana voi olla enintään 20 pistepilveä valittuna samanaikaisesti. Pisteyden valinta pistepilvistä käyttäen vedä ja valitse -menetelmää ei toimi merkinnän ja tarkastelun aikana, sillä tällä menetelmällä valitaan yleensä yli 20 pistettä. Valitse pistepilven sisältämiä pisteitä merkintää tai tarkastelua varten näpäyttämällä niitä yksitellen kartalla.

Kohteen valinnan poistaminen kartalta

Nopein tapa tyhjentää kaikki kartan valinnat on kaksoisnapauttaa kartan tyhjää osaa. Vaihtoehtoisesti näpäytä karttaa ja pidä sitä painettuna ja valitse **Poista valinta**.

Voit poistaa joidenkin valittujen kohteiden valinnan seuraavasti:

- Poista valinta napauttamalla valittua kohdetta uudelleen. Kohteen väri muuttuu sinisestä tavalliseen väriinsä.
- Näpäytä karttaa ja pidä sitä näpäytettynä ja valitse **Listavalinta**. Ruutuun ilmestyy luettelo valituista kohteista. Poista valinnat kohteista tarpeen mukaan.

TIP - Jos kartan oikeassa alakulmassa olevassa valonäppäimessä näkyy **Merkintä**, kartalla on valittuja kohteita. Kun kartassa ei ole valittuja kohteita, kartan oikean alakulman valonäppäimessä näkyy **Mittaa**.

Pisteiden valinta

Voit valita pisteen tai ryhmän pisteitä, joita haluat käsitellä, usealla eri tavalla.

Pisteen nimen syöttäminen

Kun kyseessä on mikä tahansa pisteen nimen vaativa kenttä, voit:

- Näpäyttää kartalla olevaa pistettä valitaksesi sen.
- Syöttää olemassa olevan pisteen nimen.
- Näpäyttää ► kentän vieressä ja sitten valita yhden alla olevista asetuksista luodaksesi tai valitaksesi pisteen.


| Valitse... | jotta voit |
|-------------------|---|
| Lista | Valitse piste työn kaikkien pisteiden luettelosta. |
| Jokerimerkki-haku | Hae kohteita työn sisällä käyttäen suodatinta. |
| Syöttö | Luo piste näppäilemällä Pisteen nimi , Koodi ja Koordinaatit . |

| Valitse... | jotta voit |
|--------------------|---|
| Pikamittaus | Mittaa nopeasti ja tallenna piste automaattisesti. Kojeen osoittaman pisteen sijainti tallennetaan milloin tahansa. |
| Kaivosmittausvelho | Avaa Mittausnäyttö, jotta voit syöttää tietoja kenttiin Piste , Koodi ja Tähyskorkeus . |
| Karttavalinnat | Näytä luettelo kartalta valituista pisteistä. |

Valitaksesi ominaisuuden kartalta

Valitaksesi ominaisuuksia kuten pisteitä, rivejä tai kaaria mistä tahansa tuetusta tiedostotyyppistä (paitsi taustakuvista) voit valita ne kartalta. Katso [Kohteiden valitseminen kartalla](#).

Valitaksesi valittuja kriteereitä täsmäävät työssä tai linkitetyissä tiedostoissa olevat pisteet

- Näpäytä karttaa ja pidä sitä näpäytettynä ja näpäytä **Valitse**.
- Valitse, sisällytetäänkö **Nykyisen työn** vai **Nykyisen työn ja linkitettyjen tiedostojen** pisteet.
- Määritä valintasi käyttäen mitä tahansa seuraavien kenttien yhdistelmää:
 - Pisteen nimi** tai **Pistejoukko**
Näpäytä  vaihdellaksesi **Pisteen nimen** ja **Pistejoukon (Pisteestä, Pisteeseen)** kenttien välillä.
 - Koodi**
 - Tunnus 1** ja **Tunnus 2**
Kuvauskentät ilmestyvät vain, jos **Käytä kuvauskenttiä** -asetus on käytössä työn ominaisuuksissa.
 - Minimikorkeus**
 - Maksimikorkeus**

TIP – Käytä näissä kentissä jokerimerkkejä tehdäksesi lukuisia valintoja yhdelle merkille.

- Jos pisteet on jo valittu, **Lisää nykyiseen valintaan** -valintaruutu ilmestyy näyttöön. Tyhjennä tämä optio jos haluat kirjoittaa nykyisen valinnan päälle.
- Napauta **Hyväksy**.
Kaikkia **Valinnan** ruudussa tehtyjä pistevalintoja voidaan muokata karttanäkymässä. Katso [Kohteiden valitseminen kartalla](#).

Pisteluettelon luominen

Jos työssäsi on suuri määrä pisteitä, voit luoda pisteluettelon.

Trimble Access -ohjelma sallii tietyt toiminnot, kuten [pisteiden merkitseminen](#), [muunnoksen soveltaminen](#), [tason määrittäminen](#) ja [vie](#) pisteluettelon yhteydessä.

Luo pisteluettelo näpäyttämällä **Lisää** missä tahansa listatyöskentelyä tukevassa ohjelman ruudussa ja lisää pisteitä käyttäen yhtä seuraavista menetelmistä:

| Menetelmä | Kuvaus |
|-------------------------------------|---|
| Anna piste | Syötä yksittäisen pisteen nimi nykyiseen työhön tai linkitettyihin tiedostoihin. Syötä piste linkitetystä tiedostosta Piste -kenttään siirtymällä kenttään ja syöttämällä pisteen nimi. Pisteen nimikenttään syötetty linkitetty piste kopioidaan nykyiseen työtietokantaan. |
| Valitse listasta | Valitse piste nykyisen työtiedoston ja linkitettyjen tiedostojen kaikkien pisteiden luettelosta. Lajittele nimiä sarakkeen mukaan näpäyttämällä lajiteltavan sarakkeen nimeä. |
| Valitse käyttäen jokerimerkki-hakua | Valitse piste nykyisen työtiedoston ja linkitettyjen tiedostojen kaikkien pisteiden suodatetusta luettelosta. |
| Valitse tiedostosta | Lisää kaikki pisteet määritetystä CSV- tai TXT-tiedostosta. |
| Kaikki karttapisteet | Lisää kaikki koordinaatistopisteet nykyisestä työstä. |
| Kaikki syötetyt pisteet | Lisää kaikki näppäillyt pisteet nykyisestä työstä. |
| Pisteet säteen sisällä | Lisää kaikki määrätyn säteen sisällä olevat pisteet nykyisestä työstä ja linkitetyistä tiedostoista. |
| Kaikki pisteet | Lisää kaikki pisteet nykyisestä työstä, linkitetyistä tiedostoista sekä työssä viitatuista skannatuista tiedostoista. |
| Samankoodiset pisteet | Lisää kaikki määrätyn koodin omaavat pisteet nykyisestä työstä ja linkitetyistä tiedostoista. Kun luot luetteloventipisteistä, voit määrittää enintään 5 koodia. |
| Pisteet tunnuksen perusteella | Lisää kaikki määrätyn nimijoukon sisällä olevat pisteet nykyisestä työstä ja linkitetyistä tiedostoista. Kun luot luetteloventipisteistä, voit määrittää enintään 5 pisteen nimialuetta. |
| Työn osa | Lisää kaikki pisteet aikajärjestykseen ensimmäisestä "pisteestä"-tapahtumasta ensimmäiseen "pisteeseen"-tapahtumaan. |
| Karttavalinta | Ohjelma listaa kaikki tällä hetkellä kartalla valittuna olevat pisteet. Napauta pisteitä valitaksesi ne kartalta tai napauta niitä uudelleen poistaaksesi valinnan. Voit vaihtoehtoisesti käyttää kartan alla olevia valonäppäimiä lisätaksesi tai poistaaksesi pisteitä kartalta. Lajittele nimiä sarakkeen mukaan näpäyttämällä lajiteltavan sarakkeen nimeä. |
| Scan file points | Lisää kaikki pisteet työssä viitatuista skannatuista tiedostoista. Valitse viitattujen skannaustiedostojen luettelosta. Tämä optio on saatavilla vain Viennin aikana. |

NOTE –

- Jos haluat lisätä skannauspisteitä pistelistaan esimerkiksi **Merkinnän aikana**, sinun tulee ensin valita ne kartalta. Katso [Skannauspisteet ja pistepilvet](#).
- **Nykyinen kartan valinta** -menetelmä ei ole käytettävissä muunnosta sovellettaessa. Kartalla kuitenkin mahdollisesti valittuna olevat pisteet luovat luettelon.
- Jos lisäät pisteen merkintäluetteloon **Valitse tiedostosta** -asetuksella, voit lisätä ne linkitetystä tiedostosta, vaikka linkitetyn tiedoston piste olisikin jo nykyisessä työssä. Jos samanniminen piste on jo nykyisessä työssä, **Valitse tiedostosta** -asetus on ainoa tapa [merkitä](#) linkitetystä tiedostossa oleva piste.
- Jos linkitetty työ sisältää kaksi samannimistä pistettä, ohjelma näyttää pisteen, jolla on korkeampi luokka.

Karttatietojen läpinäkyvyys

Lisää kartan taustojen ja BIM-mallien läpinäkyvyyttä kartalla, jotta saat paremman kontrastin työn tai muiden linkitettyjen tiedostojen ominaisuuksiin.

Avaa **Läpinäkyvyyden** lomake napauttamalla  ja valitse **Läpinäkyvyys**.

TIP – Läpinäkyvyysasetukset eivät koske työn tai linkitettyjen tiedostojen, kuten DXF-, LandXML- tai RXL-tiedostojen, ominaisuuksia. Työn pisteet, linjat, kaaret, murtoviivat ja ominaisuustunnukset säilyttävät aina täyden intensiteettinsä **Läpinäkyvyyden** liikusäätimen asetuksista riippumatta.

Kartan taustat

Läpinäkyvyys-liikusäätimellä voit hallita kartan taustatietojen, kuten Trimble Mapsin, WMS:n datatasojen ja taustakuvien, läpinäkyvyyttä.

- Jos haluat tehdä kartan taustatiedoista **läpinäkyvämpiä**, napauta liikusäätimen vasenta reunaa kohti tai napauta ja vedä liikusäädintä vasemmalle. Kun liikusäädin on sijoitettu kokonaan vasemmalle, kartan taustatiedot näytetään 10 %:n opasiteetilla.
- Jos haluat tehdä kartan taustatiedoista **vähemmän** läpinäkyviä, napauta liikusäätimen oikeaa reunaa kohti tai napauta ja vedä liikusäädintä oikealle. Kun liikusäädin on sijoitettu kokonaan oikealle, kartan taustatiedoissa ei ole läpinäkyvyyttä.

BIM-mallit

BIM-mallien ryhmäruutu määrittää, kuinka kiinteältä BIM-malli näyttää kartalla.

Näyttö-kentässä:

- Valitse **Lankamalli** tarkastellaksesi objektin reunoja. Valkoiset viivat BIM-mallissa näkyvät mustina, kun **Lankamalli**-optio on valittuna.
- Valitse **Kiinteä** tarkastellaksesi kohteita kiinteinä objekteina. Tee objektista osittain läpinäkyvä

valitsemalla **Läpinäkyvyysarvo**, joka on suurempi kuin 0 %.

- Valitse **Molemmat**, jos haluat näyttää sekä kiinteät objektit että objektien reunat.

NOTE – Valitakseen pinnan BIM-mallin täytyy näkyä kartalla kiinteänä esineenä eikä rautalankamallina.

Läpinäkyvyyden liukusäätimen avulla voit hallita kartan BIM-mallin läpinäkyvyyttä.



- Jos haluat tehdä BIM-mallista **läpinäkyvämmän**, napauta liukusäätimen vasenta reunaa kohti tai napauta ja vedä liukusäädintä vasemmalle. Kun liukusäädin on sijoitettu kokonaan vasemmalle, malli näkyy 10 %:n opasiteetilla.
- Jos haluat tehdä BIM-mallista **vähemmän** läpinäkyvän, napauta liukusäätimen oikeaa reunaa kohti tai napauta ja vedä liukusäädintä oikealle. Kun liukusäädin on sijoitettu kokonaan oikealle, malli on täysin näkyvissä ja näkyy kiinteänä objektina.

Rajausruutu


Rajausruudun avulla voit jättää pois osia kartasta nähdäksesi selkeämmin sinua kiinnostavan alueen.

Rajausruutu on erityisen hyödyllinen, kun tarkastelet BIM-malleja tai pistepilviä, joissa voit jättää pois mallin tai pistepilven uloimmat osat, jotta voit tarkastella sen sisäosaa.







Rajausruudun käyttäminen

1. Napauta  **Kartan** työkalurivillä ja valitse sitten **Rajausruutu**. **Rajausruudun** työkalupalkki ja liukusäätimet näkyvät kartan vieressä.
2. Zoomaa ja kierrä karttaa tarvittaessa, jotta tiedot näkyvät selkeämmin. Napauta **Rajausruudun** työkalurivin **Nollaa rajat**  -painiketta saadaksesi **Rajausruudun** sopimaan nykyiseen näkymään. Tarvittaessa **Rajausruutua** kierretään niin, että **Rajausruudun** pinnat ovat linjassa näytetyn karttadatan kanssa.




TIP – Jos haluat kohdistaa **Rajausruudun** pinnat tarkemmin karttatietoihin, esimerkiksi mallin etujulkisivuun, syötä arvo **Kartta-asetuksien** näytön **Viiteatsimuutin** kenttään. Katso [Viiteatsimuutin, page 197](#).

3. Voit hienosäätää **Rajausruudun** laajuutta **liukusäätimillä** tai **näppäilemällä arvoja**.
4. Kun olet sovittanut **Rajausruudun** kiinnostaviin kohteisiin, jätä **Rajausruutu** auki, kun käytät Trimble Access:ta. **Rajausruutu** voi olla erityisen hyödyllinen suorittaessasi toimintoja, kuten **Pinnan tarkastus**, mitatessasi pintaan tai merkinnän aikana.
5. Lopeta **Rajausruudun** käyttö napauttamalla  kartan työkalurivillä ja valitsemalla sitten **Rajausruutu**.
Rajausruudun laajuudet säilyvät, kun avaat sen seuraavan kerran. Muuta laajuuksia toistamalla yllä olevat vaiheet.



Rajaruudun laajuuksien hienosäätö liikusäätimien avulla

- Napauta asianmukaista painiketta **Rajausruudun** työkalurivillä:
 - Aseta pystysuuntaiset rajat **Rajausruudun** ylä- ja alapinnoille napauttamalla .
 - Aseta vaakasuuntaiset rajat **Rajausruudun** vasemmalle ja oikealle puolelle napauttamalla .
 - Aseta vaakasuuntaiset rajat **Rajausruudun** etu- ja takapinnoille napauttamalla .
- Napauta ja vedä liikusäätimen solmuja ylös tai alas. **Rajausruudun** korostetut pinnat liikkuvat vastaavasti.
Rajausruudun liikusäätimen arvot näyttävät kunkin liikusäätimen laajuudet sekä kartan keskikohdan (pystysuora liikusäädin) tai rajausruudun leveyden (sivun ja etu/takapuolen liikusäätimet).
- Toista nämä vaiheet muuttaaksesi kunkin pinnan laajuutta.
- Jos haluat piilottaa liikusäätimen ja säilyttää määritetyt laajuudet, napauta   - tai  -painiketta uudelleen.

Rajaruudun laajuuksien hienosäätö näppäilemällä arvoja

- Napauta asianmukaista painiketta **Rajausruudun** työkalurivillä ja pidä sitä painettuna:
 - Näppäile pystysuuntaiset rajat **Rajausruudun** ylä- ja alapinnoille napauttamalla  ja pitämällä sitä painettuna. Ruutuun ilmestyy **Pystysuuntaiset rajat** -ponnahdusikkuna.
 - Näppäile vaakasuuntaiset rajat **Rajausruudun** vasemmalle ja oikealle puolelle napauttamalla  ja pitämällä sitä painettuna. Ruutuun ilmestyy **Sivurajat**-ponnahdusikkuna.
 - Näppäile **Rajausruudun** etu- ja takapintojen vaakasuuntaiset rajat napauttamalla  ja pitämällä sitä painettuna. **Front limits** -ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
- Kirjoita vaadittu arvo asianmukaiseen arvokenttään.


TIP – Jos **Svurajojen** tai **Eturajojen** ponnahdusikkunoissa ei ole kenttiä, joihin voit näppäillä arvoja, **Rajausruutu** on silloin käännettyssä asennossa eikä täten linjassa töiden laajuuksien kanssa. Voit joko muokata vaakasuuntaisia rajoja liikusäätimillä tai muokata **Rajausruutua** vastaamaan työn laajuuksia, jotta kentät ovat käytettävissä. Katso [Rajojen poistaminen ja Rajausruudun sovittaminen työn laajuuksiin, page 170](#).

- Sulje ponnahdusikkuna ja säilytä asetetut laajuudet napauttamalla X ikkunan oikeassa yläkulmassa.
- Mallin "viipaleiden" tarkasteleminen esimerkiksi tarkasteltaessa rakennuksen jokaista kerrosta:
 - Avaa **Pystysuuntaisten rajojen** ponnahdusikkuna napauttamalla  ja pitämällä sitä painettuna.
 - Kirjoita tarkasteltavan rakennuksen osan **Paksuus**-arvo ja lukitse sitten **Paksuus-arvo** napauttamalla .
 - Voit tarkastella mallin seuraavaa "leikettä" muokkaamalla jotakin muuta arvoa (**ylhäällä**, **keskellä** tai **alhaalla**).

Rajojen poistaminen ja Rajausruudun sovittaminen työn laajuuksiin

Joka kerta kun avaat **Rajausruudun**, laajuudet säilyvät edelliseltä käyttökerralta.

Voit poistaa nykyiset rajat ja muuttaa **Rajausruutua** työn laajuuden mukaan milloin tahansa:

- Voit nollata **Rajausruudun** vastaamaan työn laajuutta napauttamalla ja pitämällä painettuna **Rajausruudun** työkalurivin **Palauta rajat**  -painiketta. Vaihtoehtoisesti, kun näppäilet raja-arvoja, napauta ja pidä painettuna mitä tahansa **Rajausruudun** työkalurivin painiketta ja napauta sitten **Poista kaikki rajoitukset** ponnahdusikkunassa .
- Jos haluat poistaa joitakin rajoituksia raja-arvojen näppäilyssä, napauta ja pidä painettuna asianmukaista **Rajausruudun** työkalurivin painiketta ja napauta sitten **Tyhjennä rajat** -painiketta vastaavaan suuntaan.

Kohteen ominaisuuksien tarkasteleminen kartalla

Jos haluat tarkastella kartan kohteiden tietoja, valitse kartan kohteet ja napauta sitten **Tarkista**. Jos valitsit useamman kuin yhden kohteen, valitse se luettelosta ja napauta **Tiedot**.


Trimble Access-kartalta voit tarkastella pisteiden, viivojen ja monikulmioiden ominaisuuksia työssä tai linkitetyissä karttatiedostoissa sekä kohteita joistakin verkkokarttapalveluista.

Ominaisuuksien hallinta

Linkitetyn karttatiedoston kohteiden ominaisuudet näytetään laajennettavissa ja pienennettävissä ryhmissä. Voit nopeasti laajentaa tai pienentää **kaikki** ryhmät painamalla **Ctrl + välilyönti** tai **Ctrl**, kun napautat yhtä laajenna- tai pienennä-kuvakkeista.

Jos haluat valita suosikkiominaisuuksia, napauta , joka näkyy yhden tai useamman ominaisuuden vieressä ja kopioi sitten valitut ominaisuudet ja niiden ryhmien nimet ominaisuusluettelon yläosassa olevaan **Suosikkiominaisuudet**-ryhmään napauttamalla **Päivitä**.

Suosikkiominaisuudet on valittava maastotietokonekohtaisesti. Kun olet lisännyt suosikkiominaisuuden, se näkyy aina **Suosikkiominaisuudet**-ryhmässä , jos kyseistä ominaisuutta käytetään valitussa kohteessa missä tahansa linkitettyssä karttatiedostossa.

Jos haluat poistaa ominaisuuden **Suosikkiominaisuudet**-ryhmästä, napauta ominaisuuden vieressä olevaa  -kuvaketta **Suosikkiominaisuudet**-ryhmässä ja napauta sitten **Päivitä**.

Linkitettyjen tiedostojen ominaisuudet

Linkitettyjen tiedostojen ominaisuudet ovat vain luku -muotoisia, eikä niitä voi muokata.

Kun käytät linkitetyn karttatiedoston kohdetta Trimble Access-ohjelmistossa esimerkiksi Cogo-laskennassa, merkinnän aikana tai luodaksesi pisteen työhön, Trimble Access kopioi kohteen ominaisuudet linkitetystä karttatiedostosta ja tallentaa ne vain luku -ominaisuuksina työn pisteen tai viivan kanssa Trimble Access -työhön.

BIM-mallin ominaisuussarjat

BIM-malliin Trimble Connectissa lisättyjen mukautettujen ominaisuusjoukkojen ominaisuuksia voidaan tarkastella ja muokata kartalla valituille kohteille **Tarkista**-näytössä. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen](#)

ominaisuussarjojen tarkastelu, page 175.

NOTE – BIM-malliin Trimble Connectissa lisättyjen mukautettujen ominaisuussarjojen ominaisuuksia voi muokata vain **Tarkista**-näytössä. Kun käytät BIM-mallin kohdetta Trimble Access-ohjelmistossa esimerkiksi Cogo-laskennassa, merkinnän aikana tai luodaksesi pisteen työhön, Trimble Access kopioi kohteen mukautetut ominaisuussarjat ja tallentaa ne vain luku -ominaisuuksina työn pisteen tai viivan kanssa Trimble Access-työhön. Jos sinun on muutettava mukautetun ominaisuuden arvoa, muokkaa ominaisuuden arvoa ennen kuin käytät kohdetta ohjelmistossa.

BIM-mallien tarkastelu ja tarkistus

Voit valita kohteita BIM-malleista kartalta ja tarkastella sitten niiden tietoja ja käyttää niitä muissa ohjelmiston toiminnoissa, kuten Cogo-laskennan suorittamisessa, pinnan luomisessa tai merkinnässä.


Valitse kohde BIM-mallista napauttamalla sitä kartalla. Valitsemasi kohde näkyy sinisenä. Jos haluat valita useita kohteita, paina maastotietokoneen **Ctrl**-näppäintä ja valitse sitten kartalla olevat kohteet napauttamalla niitä. Käytössä olevien BIM-mallin valintatilojen mukaan voit valita verteksejä, reunoja, kaarevia reunoja (murtoreunaisia, kuten sylinterin reuna) tai pintoja.

NOTE – BIM-tiedoston kohteita ei voi valita **suorakulmiovalinnalla**  tai **monikulmiovalinnalla** .


Napauta **Tarkista** nähdäksesi lisätietoja valituista kohteista.

Kun tarkastelet monimutkaista BIM-mallia, sinua eniten kiinnostavia kohteita voi olla vaikea tarkastella, koska muut objektit peittävät ne, mallissa ei ehkä ole hyvin määriteltyjä tasoja tai taso voi sisältää useita kohteita.



BIM-työkalurivin työkalujen avulla voit helpommin eristää ja tarkastella sinua eniten kiinnostavan BIM-mallin tietoja.

- Napauta **Valintatila** , jos haluat nopeasti poistaa kohdetyyppien valinnan käytöstä tai ottaa sen uudelleen käyttöön, kun valitset kohteita kartan BIM-mallista.


Katso [BIM-mallin valintatila, page 171](#).

- Napauta **Organizer**  valitaksesi BIM-mallissa näkyvät kohteet Trimble Connectissa asetetun Organizer-ryhmän mukaan.


Katso [Valinta BIM-malleista Organizer-ryhmän mukaan, page 173](#).

- Napauta **Näytä vain**  tai **Piilota** , jos haluat suodattaa kohteita kartan BIM-mallissa.


Katso [BIM-mallien tarkastelu ja tarkistus, page 171](#).


- Lataa Trimble Connectista kartassa näkyvissä BIM-malleissa käytetyt mukautetut ominaisuussarjat napauttamalla **Ominaisuussarjat** .

Katso [Mukautettujen ominaisuussarjojen tarkastelu, page 175](#).

TIP – **BIM**-työkalurivi ilmestyy automaattisesti **karttatyökalurivin** viereen, kun vähintään yhdellä BIM-mallilla on vähintään yksi taso asetettu **valittavaksi** kartalta. Jos BIM-työkaluriviä ei näy, napauta  **Kartta**-työkalurivillä ja valitse sitten **BIM-työkalurivi**.


BIM-mallin valintatila


Napauta **BIM**-työkalurivillä , jos haluat nopeasti poistaa kohdetyyppien valinnan käytöstä tai ottaa sen uudelleen käyttöön, kun valitset kohteita kartan BIM-mallista.

Napauta  ja ota sitten pois käytöstä kohdetyypit, joita et halua valita juuri nyt. Voit esimerkiksi poistaa linjan valinnan käytöstä, kun haluat valita verteksin sen linjan sijaan, jolla kärkipiste sijaitsee.

BIM-mallin valintatilan vaihtoehdot ovat:

- **Pisteen/verteksin valinta** määrittää, ovatko mallin pisteet tai verteksit valittavissa.
- **Linjan/reunan valinta** määrittää, ovatko mallin linjat vai reunat valittavissa.
- **Pinnan valinta:** määrittää, kuinka suuri osa pinnasta on valittavissa. Vain yksi pinnan valintavaihtoehto voi olla käytössä kerrallaan. Valitse seuraavista:
 - **Koko objekti** valitaksesi koko objektin yhtenä pintana.
 - **Yksittäiset pinnat**, jos haluat valita objektista vain yhden pinnan kerrallaan.

Luettelossa oleva valintamerkki ilmaisee, että kyseiset kohdetyypit ovat valittavissa. Valintamerkin puuttuminen tarkoittaa, että näiden kohdetyyppien valinta on poistettu käytöstä.  -painike muuttuu

muotoon , kun minkä tahansa kohdetyypin valinta on poistettu käytöstä, mikä ilmaisee, että kaikki BIM-mallin kohdetyypit eivät ole valittavissa.

Pintojen valinta

NOTE – Valitakseen pinnan BIM-mallin täytyy näkyä kartalla kiinteänä esineenä eikä rautalankamallina. Voit muuttaa tätä asetusta napauttamalla  **Kartan** työkalurivillä ja valitsemalla sitten **Läpinäkyvyys**. Valitse BIM-mallit-ryhmän **Näyttö**-kentästä **Kiinteä** tai **Molemmat**.

Kun otat käyttöön:

- **Pinnan valinnan - koko objekti**, myös kohteen piilotetut osat valitaan, kuten osat, joita käytetään objektin liittämiseen toiseen objektiin.
Kun esimerkiksi suoritat nelikulmaisen pilarin pinnan tarkastuksen, valitse **Koko objekti**-optio, jolloin napauttaessasi pilaria ohjelma valitsee sen kaikki kuusi pintaa, jotka sisällytetään tarkistukseen.
- **Pinnan valinnan - yksittäiset pinnat**, kun valitset useita pintoja, kutakin pintaa käsitellään erillisenä pintana.
Esimerkiksi mitatessasi betonilaatan huipulle valitse **Yksittäiset pinnat**-optio ja sitten laatan yläpinta varmistaaksesi, että kun mitataan pintaa, ohjelmisto mittaa ainoastaan yläpintaan eikä koko betonilaatan lähimpään pisteeseen.

Pintoja koskevia ohjelmistotoimintoja voidaan käyttää riippumatta siitä, onko **Pinnan valinnan** tilan asetuksena **Yksittäiset pinnat** vai **Koko objekti**.

TIP – Kartalta valitut kohteet pysyvät valittuina, kun vaihdat **Pinnan valinnan** tilan. Jos kuitenkin määrität **Pinnan valinnan** tilan arvoksi **Koko objekti**, objektin valitseminen poistaa ensin objektin jo valittujen yksittäisten pintojen valinnan.

Valittu pinta on suunnattu siten, että se on suunnattu ulospäin objektista, jonka osa se on. Ulkopinta on korostettu sinisellä ja sisäpinta on korostettu punaisella.

Joskus BIM-mallit eivät ole suunnattu oikein ja pinnat ovat takaisin eteen. Monissa tapauksissa tällä ei ole väliä, esimerkiksi **Laske keskipiste**, **Laske keskiviiva** ja **Mittaa pintaan** eivät ole herkkiä sille, mikä pintapinta on valittu. **Pinnan tarkastus** ja **Piste, reuna, taso** -menetelmä objektorientoituneen kojeaseman

käyttöönottoa suoritettaessa ovat kuitenkin molemmat herkkiä näytetylle pinnan suunnalle. Jos haluat valita valitun pinnan toisen pinnan, napauta karttaa pitkään ja valitse **Käänteiset pinnat**.

Suuren pintamäärän valitseminen

Jos haluat valita **kaikki kartan pinnat**, napauta pitkään karttaa ja valitse **Valitse kaikki pinnat**. Trimble Access valitsee kaikki valittavissa olevat pinnat kaikissa BIM-malleissa, jotka on tällä hetkellä määritetty valittaviksi **Tasonhallintaissa**.

- Jos **Pinnan valinnan** tilan asetuksena on **Koko objekti**, kaikki kartan pinnat valitaan kokonaisuena kohteen pintana.

Jos näyttöön tulee virhesanoma, että "Trimble Access ei voi valita kaikkia pintoja, koska linkitettyjen karttatiedostojen valittavissa olevat tasot sisältävät liian monta objektiä" ja jos valittavissa olevia tasoja ei tarvita, siirry **Tasonhallintain**, estä kyseisten tasojen valinta ja yritä sitten uudelleen.

- Jos **Pinnan valinnan** tilan asetuksena on **Yksittäiset pinnat**, jokainen pinta valitaan erillisenä pintana.

Jos näyttöön tulee virhesanoma, että "Trimble Access ei voi valita kaikkia pintoja, koska linkitettyjen karttatiedostojen valittavissa olevat tasot sisältävät liian monta yksittäistä pintaa", vaihda **Pinnan valintasuodatin Koko objekti** -valintatilaan, tai jos valittavissa olevia tasoja ei tarvita, siirry **Tasonhallintain**, estä kyseisten tasojen valinta ja yritä sitten uudelleen.

Valinta BIM-malleista Organizer-ryhmän mukaan

Jos sinulla on **Trimble Connect Business Premium -käyttöoikeus**, voit Trimble Connect Organizerin avulla järjestää yhden tai useamman BIM-mallin kohteet ryhmiin esimerkiksi projektin vaiheen, objektityypin tai sijainnin (kerrokset tai osiot) mukaan.

Trimble Connect Organizerissa luodut ja **manuaalisina ryhminä tallennetut** Organizer-ryhmät ovat käytettävissä Trimble Access:illa pilvestä ladatuissa BIM-malleissa. Trimble Access ei tue sääntöpohjaisia Organizer-ryhmiä.

Lisätietoja ryhmien määrittämisestä **Organizerissa** löytyy [Trimble Connect työnkulkulaajennusten käyttöoppaasta](#).

BIM-mallien kohteiden valitseminen Organizer-ryhmän mukaan Trimble Access:ssa

1. Napauta **Organizer**  **BIM**-työkalurivillä.



Organizer-lomake ilmestyy kartan viereen. Se näyttää kaikki Trimble Connect Organizerissa luodut manuaaliset ryhmät, jotka liittyvät BIM-malleihin ja jotka ovat ainakin osittain valittavissa kartalla. Osittain valittavissa tarkoittaa, että vähintään yksi BIM-mallin taso on asetettu valittavaksi **tasonhallinnassa**.

2. Napauta ryhmän nimen vieressä olevaa nuolta nähdäksesi alaryhmät.
Ryhmän nimen vieressä oleva ensimmäinen numero näyttää ryhmän kohteiden kokonaismäärän. Toinen numero näyttää alaryhmien kohteiden määrän.
3. Napauta ryhmän tai alaryhmän nimeä valitaksesi ryhmän tai poistaaksesi sen valinnan.

Ryhmän tai alaryhmän nimen vieressä oleva valintamerkki ilmaisee, että ryhmän kohteet on valittu. Valitut kohteet näkyvät korostettuina kartalla:



- Useamman kuin yhden alaryhmän valitseminen samasta ryhmästä luo **yhdistelmän** siten, että **minkä tahansa** valitun alaryhmän kohteet valitaan kartalla.
- Useamman kuin yhden ryhmän tai alaryhmän valitseminen eri ryhmistä luo **leikkauspisteen** siten, että kartalla valitaan vain kohteet, jotka ovat **kaikissa** valituissa ryhmissä tai alaryhmissä.





TIP – Harmaa valintamerkki ryhmän tai alaryhmän nimen vieressä ilmaisee, että joitakin ryhmän kohteita ei voi valita, koska ne näkyvät BIM-mallin tasoiilla, jotka eivät ole valittavissa. Jos ryhmän tai alaryhmän nimi on harmaa, se viittaa BIM-mallin tasoihin, jotka eivät ole valittavissa. Sinun on asetettava taso valittavaksi **tasohallinnassa**, ennen kuin voit valita ryhmän tai alaryhmän **Organizer**-lomakkeessa .

4. Jos haluat suodattaa kartan kohteita **Organizer**-lomakkeen valinnan perusteella, napauta **BIM**-työkalurivin **Näytä vain**  - tai **Piilota**  -painiketta. Katso [Kohteiden piilottaminen ja eristäminen BIM-malleissa, page 174](#).
5. Sulje **Organizer**-lomake napauttamalla **Sulje**.


NOTE – Aiemmin luodut karttavalinnat tyhjennetään, kun avaat tai suljet **Organizer**-lomakkeen ja kun otat **BIM**-työkalurivin käyttöön tai poistat sen käytöstä.

Kohteiden piilottaminen ja eristäminen BIM-malleissa



BIM-työkalurivin **Näytä vain**  - ja **Piilota**  -painikkeet eivät ole aktiivisia (niitä ei voi valita), ennen kuin valitset kartalta yhden tai useamman kohteen BIM-mallista **karttatyökalurivin** tai **BIM**-työkalurivin valintatyökaluilla.


BIM-työkalurivin **Kumoa**  ja **Nollaa**  -painikkeet eivät ole aktiivisia, ennen kuin olet käyttänyt **Näytä vain**  - tai **Piilota**  -painiketta.

Kartan kohteiden suodattaminen

1. Valitse kartalta yksi tai useampi BIM-mallin kohde. Vaihtoehtoisesti voit valita kohteita Organizer-ryhmien avulla. Katso [Valinta BIM-malleista Organizer-ryhmän mukaan, page 173](#).
Valitsemiesi kohteiden ei tarvitse olla samassa tasossa tai samassa BIM-tiedostossa.
2. Napauta **Piilota**  **BIM**-työkalurivillä.

Kun napautat  :

- Valitsemasi kohteet eivät ole enää näkyvissä. Ohjelmisto piilottaa aina **Koko objekti**-kohteen, vaikka **Pinnan valintatila** olisi asetettu kohtaan **Yksittäiset pinnat**.
- **BIM**-työkalurivin **Näytä vain**  - ja **Piilota**  -painikkeet eivät ole käytettävissä, koska valittuja kohteita ei enää ole.
- **Tasohallinnan Karttatiedostot**-välilehdellä BIM-tiedostonimen vieressä oleva valintamerkki muuttuu  -kuvakkeeksi merkiksi siitä, että jotkin BIM-tiedoston osat eivät ole enää näkyvissä

eivätkä valittavissa. Valitsemasi kohteet sisältävän kerroksen tai tasojen nimen vieressä oleva valintamerkki muuttuu myös -kuvakkeeksi.

Vain valittujen kohteiden näyttäminen kartalla

1. Valitse kartalta yksi tai useampi BIM-mallin kohde.

Valitsemiesi kohteiden ei tarvitse olla samassa tasossa tai samassa BIM-tiedostossa.


2. Napauta **Näytä vain**  BIM-työkalurivillä.

Kun napautat  :



- Valitsemasi kohteet ovat nyt ainoat kohteet BIM-tiedostossa, jotka näkyvät kartalla. Ohjelmisto näyttää aina **Koko objekti**-kohteen, vaikka **Pinnan valintatila** olisi asetettu kohtaan **Yksittäiset pinnat**.
- BIM-työkalurivin **Näytä vain**  - ja **Piilota**  -painikkeet eivät ole käytettävissä, koska valittuja kohteita ei enää ole.
- **Tasohallinnan Karttatiedostot**-välilehdellä BIM-tiedostonimen vieressä oleva valintamerkki muuttuu -kuvakkeeksi merkiksi siitä, että jotkin BIM-tiedoston osat eivät ole enää näkyvissä eivätkä valittavissa. Valitsemasi kohteet sisältävän kerroksen tai tasojen nimen vieressä oleva valintamerkki muuttuu myös -kuvakkeeksi.
- BIM-tiedoston muiden tasojen vieressä ei nyt ole valintamerkkikuvaketta, koska ne eivät ole enää näkyvissä.

Suodatustoimintojen kumoaminen

Jos haluat kumota edellisen suodatustoiminnon, napauta **Kumoa**  BIM-työkalurivillä.

Jos haluat kumota kaikki aiemmat suodatustoiminnot ja nollata kartan, napauta **BIM-työkalurivillä**  **Nollaa** .

NOTE –

- Jos kaikki tason kohteet piilotetaan BIM-työkalurivin työkalupohjilla, kyseistä tasoa ei voi enää valita. Jotta voit valita tason kohteita, sinun on palautettava taso täysin näkyviin tasohallinnan avulla.
- **Tasohallinnan Karttatiedostot**-välilehdellä tekemäsi muutokset ohittavat kaikki **BIM**-työkalurivillä tekemäsi suodatustoiminnot ja vaikuttavat nykyiseen tiedostoon. Esimerkiksi:
 - Napauta minkä tahansa tason vieressä olevaa -kuvaketta palauttaaksesi tason täysin näkyväksi ja valittavaksi.
 - Napauta minkä tahansa BIM-tiedostonimen vieressä olevaa -kuvaketta, jos haluat palauttaa kaikki tiedoston tasot täysin näkyviksi ja valittaviksi.

Mukautettujen ominaisuussarjojen tarkastelu

Trimble Connectilla voit luoda BIM-mallin kohteille mukautettuja ominaisuussarjoja, jotka voidaan päivittää kentällä Trimble Access:ta käyttäen.

Jos sinulla on **Trimble Connect Business Premium -käyttöoikeus**, voit **luoda** mukautettuja ominaisuussarjoja ja määrittää ne mihin tahansa mallielementtiin Trimble Connectissa ilman, että sinun tarvitsee käyttää alkuperäistä BIM-mallin luomiseen käytettyä sisällönlouontityökalua. **Trimble Connect Business Premium -käyttöoikeutta ei** tarvita mukautettujen ominaisuussarjojen **tarkastelemiseen tai muokkaamiseen** Trimble Access:ssa.



Koska mukautetun ominaisuussarjan arvo voidaan päivittää Trimble Access:ssa, mukautetut ominaisuussarjat ovat kätevä tapa lisätä malliin ominaisuuksia, jotka ilmoittavat toimistolle, että kentällä on tapahtunut muutoksia.

TIP – Kun olet esimerkiksi merkinnyt BIM-objektin, voit päivittää mallin kullekin osalle määritetyn ominaisuussarjan vaihtaaksesi **toteutmana pidetyn** mukautetun ominaisuussarjan arvon arvosta **Epätosi** arvoon **Tosi**, jolloin toimistotiimi voi seurata rakentamisen edistymistä sitä mukaan kun toteumarakenteen osia merkitään kentällä.

Mukautettuja ominaisuussarjoja voi muokata vain, kun Trimble Access on yhteydessä internetiin. Mukautettuihin ominaisuussarjoihin tehdyt muutokset synkronoidaan pilvessä olevan mallin kanssa reaaliajassa.

Lisätietoja mukautettujen ominaisuussarjakirjastojen käyttöönotosta ja mukautettujen ominaisuusjoukkojen määrittämisestä BIM-malleihin Trimble Connectissa on kohdissa **Ominaisuussarjakirjastot** ja **Ominaisuussarjojen käyttäminen 3D:ssä** [Trimble Connect Työnkulkulaajennusten käyttöoppaan](#).

BIM-mallin mukautettujen ominaisuussarjojen tarkasteleminen Trimble Access:ssa

1. Napauta Trimble Access:ssa  **BIM**-työkalurivillä ladataksesi mukautetut ominaisuussarjat, joita käytetään kartalla näkyvissä BIM-malleissa.
2. Jos haluat tarkastella kohteen tietoja BIM-mallissa, valitse kohde kartalta ja napauta sitten **Tarkistele**.
3. Jos valitsit useamman kuin yhden kohteen, valitse se luettelosta ja napauta **Tiedot**.
4. Tarkista valitun kohteen ominaisuudet. BIM-mallitiedoston ominaisuudet ovat vain luku -muotoisia, mutta mukautettujen ominaisuussarjojen ominaisuuksia voi muokata. Muokattavat ominaisuudet on merkitty  -kuvakkeella.
5. Valitse mukautetuille ominaisuussarjoille uusi arvo tarpeen mukaan.
6. Napauta **Hyväksy**.

Mukautettuja ominaisuussarjoja voi muokata vain, kun Trimble Access on yhteydessä internetiin. Mukautettuihin ominaisuussarjoihin tehdyt muutokset synkronoidaan pilvessä olevan mallin kanssa reaaliajassa.

NOTE – BIM-malliin Trimble Connectissa lisättyjen mukautettujen ominaisuussarjojen ominaisuuksia voi muokata vain **Tarkista**-näytössä. Kun käytät BIM-mallin kohdetta Trimble Access-ohjelmistossa esimerkiksi Cogo-laskennassa, merkinnän aikana tai luodaksesi pisteen työhön, Trimble Access kopioi kohteen mukautetut ominaisuussarjat ja tallentaa ne vain luku -ominaisuuksina työn pisteen tai viivan kanssa Trimble Access-työhön. Jos sinun on muutettava mukautetun ominaisuuden arvoa, muokkaa ominaisuuden arvoa **ennen kuin** käytät kohdetta ohjelmistossa.

Lisätyn todellisuuden katseluohjelma

Lisätyn todellisuuden katseluohjelman avulla voit olla vuorovaikutuksessa spatiaalisen datasi kanssa reaali maailmaan kontekstissa. **Lisätyn todellisuuden katseluohjelma** näyttää karttadataa kolmiulotteisesti maastotietokoneen kamerakuvan päällä. Yhdistetty GNSS-vastaanotin tuottaa sijainti- ja suuntatiedot.


NOTE - Lisätyn todellisuuden katseluohjelman käyttö edellyttää, että olet aloittanut mittauksen Trimble GNSS -vastaanottimella, jossa on **IMUn kallistuskompensointi**.

Käytä **Lisätyn todellisuuden katseluohjelmaa**:

- Näyttämään karttadataa kolmiulotteisesti maastotietokoneen kamerakuvan päällä.
- Opastamaan sinua ennen tarkan merkinnän aloittamista.
- Kaappaamaan kuvia, jotka näyttävät kohteen sekä kohteen päälle asetellut ominaisuudet.
- Dokumentoimaan tärkeää visuaalista tietoa ja jakamaan sitä sidosryhmien kanssa.

Kartan taustoja, mukaan lukien kuvia sekä Trimble Maps, ei näytetä **Lisätyn todellisuuden katseluohjelmassa**. Työtiedot ja tuetut karttatiedostot, mukaan lukien BIM-mallit ja DXF-tiedostot, näytetään. Voit käyttää mitä tahansa karttatyökaluja, kuten **tasohallintaa**, **rajausruutua**, **Snap-to-**työkaluriviä ja **CAD**-työkaluriviä, työstääksesi mitä tahansa **Lisätyn todellisuuden katseluohjelmassa** näkyvää dataa.

Lisätyn todellisuuden katseluohjelman käyttö

1. Varmista RTK-mittaustyylin **Rover-asetuksien** ruudussa, että **IMU:n kallistuskompensaation** ja **LT-katseluohjelman** valintaruudut on rastitettu **Kallistuksen** ryhmässä.
2. Muodosta yhteys GNSS-vastaanottimeen ja aloita mittaus.
3. Avaa **Lisätyn todellisuuden katseluohjelma** napauttamalla  kartan työkalurivillä. Näyttöön ilmestyy **GNSS-antennin** asetuksien ruutu.
4. Jos et vielä ole antanut antennin korkeutta, valitse **Mittaus kohteeseen** -kentällä mihin haluat mitata antennin korkeuden ja syötä sen jälkeen korkeusarvo **Antennikorkeuden** kenttään.
5. Konfiguroi **LT-kameran asetuksien** kentät niin, että ne vastaavat tapaa, jolla maastotietokone on kiinni tangossa. Trimble Access -ohjelmisto käyttää tätä tietoa laskemaan maastotietokoneen kameran linssin sijainnin suhteessa GNSS-vastaanottimeen. Lisätietoa kiinnitysvaihtoehdoista löytyy alla olevasta kohdasta **LT-kameran käyttöönottoasetukset**, page 178.
6. Napauta **Hyväksy**.
Näyttöön ilmestyy **Lisätyn todellisuuden katseluohjelma**, joka näyttää kamerakuvaa maastotietokoneen kamerasta.
7. Varmista, että IMU on kohdennettu kunnolla kävelemällä lyhyen matkan päähän (yleensä alle 3 m riittää) muuttaen suuntaasi muutaman kerran. Hyvin kohdennettu IMU auttaa kohdentamaan kameraa seuraavassa vaiheessa.

Kun IMU on kohdennettu, tilarivin vastaanottimen kuvake



muuttuu kuvakkeeksi






ja

tilakentässä lukee **IMU kohdennettu**.

8. Kohdenna kamerakuva karttadatan kanssa.

Sen jälkeen kun kamera on kohdennettu datan kanssa, voit mitata pisteitä tai valita pisteitä merkintää varten.

TIP –

- Merkinnän aikana Merkintä LT -kuvake  näkyy sillä hetkellä merkkäämasi pisteen yläpuolella, mikä helpottaa sen tarkastelua LT-tilassa. **Lisätyn todellisuuden katseluohjelman** rinnalle ilmestyy tavallinen merkinnän navigointikaavake.
- Tallenna mallikerroksen sisältävä kuvakaappaus painamalla kameran näppäintä maastotietokoneen näppäimistöissä tai napauta . Nykyisiä **Läpinäkyvyyden** asetuksia käytetään kuvaa varten. Tallenna kuvakaappaus ja avaan sen jälkeen automaattisesti **Mediatiedosto**-ruutu, jolloin voit lisätä merkintöjä kuvaan, painamalla kameranäppäintä pitkään tai napauttamalla  ja pitämällä sitä painettuna.

LT-kameran käyttöönottoasetukset

Jos haluat käyttää **standardimuotoisia LT-kameran asetuksia**, sinun on käytettävä Trimble-maastotietokoneesi standarditankopidikettä. Nämä ovat:

- TSC7: Tankoteline ja säädettävä pidikkeen varsi P/N 121349-01-1.
- TSC5: Pikavapautustankoteline ja säädettävä pidikkeen varsi P/N 121951-01-GEO.
- TDC600: Tankopidike P/N 117057-GEO-BKT.
- TDC6: Sauvapuristin, jossa on magneettikiinnike P/N 125522-GEO.

TIP – Jos et käytä Trimblen standardimallista tankopidikettä, käytä **mukautettuja** LT-kameran asetuksia. Katso [Mukautetut LT-kameran asetukset, page 179](#) alempana.

TSC7- tai TSC5 - maastotietokoneen standardimalliset LT-kameran asetukset

1. Kiinnitä maastotietokone pidikkeeseen käyttäen 4 ulompaa ruuvinreikää. Voit asettaa pidikkeen tankoon niin, että maastotietokone on tangon oikealla tai vasemmalla puolella.
2. Kiinnitä pidike tankoon niin, että maastotietokone ja vastaanottimen LED-paneeli ovat suoraan sinua kohti.
3. Valitse **Standardi Asetuskonfiguraatioiden** kentältä.
4. Valitse **Kiinnityksen** kentältä kiinnitetäänkö maastotietokone tangon oikealle vai vasemmalle puolelle.
5. Syötä **Puristimen korkeuden** kenttään korkeus tangon kärjestä tangon puristimen yläosaan (1) alla olevan kuvan mukaisesti.



TDC6- tai TDC600 - maastotietokoneen standardimalliset LT-kameran asetukset

1. Kiinnitä pidike tankoon niin, että maastotietokone ja vastaanottimen LED-paneeli ovat suoraan sinua kohti.
2. Kiinnitä maastotietokone tangon pidikkeeseen maisemakuvan mukaan orientointuneena.
3. Valitse **Standardi Asetuskonfiguraatioiden** kentältä.
4. Syötä **Puristimen korkeuden** kenttään korkeus tangon kärjestä tangon puristimen yläosaan (1) alla olevan kuvan mukaisesti.



Mukautetut LT-kameran asetukset

Käytä Mukautettuja LT-kameran asetuksia vain, jos käytät standardimallista Trimble-tankopidikettä.

1. Kiinnitä pidike tankoon niin, että maastotietokone ja vastaanottimen LED-paneeli ovat suoraan sinua kohti.
2. Valitse **Mukautettu Asetuskonfiguraatioiden** kentältä.
3. Syötä **X**-kenttään etäisyys tangon vasemmalta tai oikealta puolelta maastotietokoneen kameran linssin keskusta.

Positiivinen arvo ilmaisee, että kameran linssi on tangon kärjen oikealla puolella, kun taas negatiivinen arvo ilmaisee, että kameran linssi on tangon kärjen vasemmalla puolella.

4. Syötä **Y**-kenttään etäisyys tangon etu- tai takapuolelta maastotietokoneen kameran linssin keskusta.

Positiivinen arvo ilmaisee, että kameran linssi on tangon keskustan etupuolella (ts. pois sinusta). Negatiivinen arvo ilmaisee, että kameran linssi on tangon keskustan takapuolella (ts. sinua kohti).

5. Syötä **Z**-kenttään korkeus tangon kärjestä maastotietokoneen kameran linssin keskusta.



Kameran tasaus



Käytä kamerakohdistuksen kontrolleja mukauttamaan kamerakuva ruudulla näkyvään dataan.

Tehdäksesi tämän sinun on pystyttävä kohdistamaan ruudulla oleva virtuaalinen elementti, joka on samassa linjassa jonkin sellaisen kohteen kanssa, jonka voit helposti tunnistaa reaali maailmassa. Voit käyttää:

- Pistettä työssä tai linkitetystä CSV-tiedostosta, joka voi linjautua sijainnissasi olevaan fyysiseen pisteeseen.
- BIM-mallia, jonka voit kohdistaa toteutumamalliin fyysisessä ympäristössä.
- Virtuaalisia merkkejä, jotka lisäävät **Lisätyn todellisuuden katseluohjelmassa** ja tämän jälkeen kohdistat fyysisessä ympäristössä helposti havaittavissa olevien kohteiden kanssa, kuten reunakivetyksessä oleva aukko.

NOTE – Ennen kuin aloitat kamerakohdistuksen, varmista, että IMU on kohdennettu kunnolla kävelemällä lyhyen matkan päähän (yleensä alle 3 m riittää) muuttaen suuntaasi muutaman kerran. Hyvin kohdistettu IMU auttaa välttämään liikettä kohdistaussasi kameraa. Kun IMU on kohdennettu,

tilarivin vastaanottimen kuvake  muuttuu kuvakkeeksi  ja tilakentässä lukee **IMU kohdennettu**.

1. Aloita kamerakohdistus napauttamalla työkalurivin -kuvaketta. **Kamerakohdistuksen** kontrollit ilmestyvät ruutuun.
2. Jos sinun tarvitsee lisätä virtuaalisia merkkejä:
 - a. Sijoita tangon kärki kamerakuvasta helposti erottuvan fyysisen ominaisuuden, kuten reunakivetyksessä olevan aukon, sijaintiin. Napauta **Lisää merkki**.
Virtuaalisen merkin kuvake  ilmestyy sijaintiisi **Lisätyn todellisuuden katseluohjelmassa**. Minkä tahansa virtuaalisen merkin sijainti tallennetaan tilapäisesti työhön mittauksen lopettamiseen asti.
 - b. Ota askel taaksepäin nähdäksesi merkin **Lisätyn todellisuuden katseluohjelmassa**.

- c. Lisää muutamia ylimääräisiä virtuaalisia merkkejä tarvittaessa. Kun lisäät virtuaalisia merkkejä, sijoita tangon kärki edellisen virtuaalisen merkin kanssa samalla akselilla olevaan kohtaan, mutta eri etäisyyden päähän, esimerkiksi pidemmälle reunakivetystä.
3. Käytä **Kamerakohdistus**-ponnahdusikkunan liukusäätimiä kohdentamaan kamerakuvassa näkyviä fyysisiä objekteja digitaalisen datan tai virtuaalisten merkkien kanssa ruudulla:
- Käytä **Nyökkäyksen** liukusäädintä hienosäätämään kameran pystyakselia (kallistus).**Nyökkäyksen** liukusäätimen säätäminen siirtää kameranäkymää ylös tai alas suhteessa dataan.
 - Käytä **Kääntymisen** liukusäädintä hienosäätämään kameran vaaka-akselia (panorointi).**Kääntymisen** liukusäätimen säätäminen siirtää kameranäkymää vasemmalle tai oikealle suhteessa dataan.
Jos karkeaa säätöä vaaditaan, varmista, että vastaanottimen LED-paneeli ja maastotietokoneen näyttö ovat suoraan sinua kohti. Jos ne eivät ole, voit löysätä pidikkeen puristinta ja pyörittää tankoa hieman ja sitten käyttää **Kääntymisen** liukusäädintä hienosäätöön.
 - Käytä **Kallistuksen** liukusäädintä säätämään kameran vaaka- ja pystyakselia.**Kallistuksen** liukusäätimen säätäminen siirtää kameranäkymää ylös tai alas sekä vasemmalle tai oikealle suhteessa dataan. Yleisesti ottaen säätöjen tekeminen **Kallistuksen** liukusäätimellä on harvinaisempaa kuin **Nyökkäyksen** ja **Kääntymisen** liukusäätimien säätö.
 - Käytä **Asteikon** liukusäädintä hienosäätämään **Lisätyn todellisuuden katseluohjelmassa** olevaa mallia. Käyttäaksesi **Asteikkoa** aseta hyvin kohdistettu objekti lähelle kuvaruudun keskusta ja säädä sen jälkeen asteikkoa kohdistaksesi ruudun reunojen lähellä olevat objektit.

TIP – Palauttaaksesi **Kamerakohdistuksen** oletusasetukset napauta **Palauta**-valonäppäintä.



- Jos pysyt paikoillasi liian pitkään, IMU alkaa ajautua, jolloin digitaalista dataa on vaikeaa kohdistaa fyysisen ympäristön objekteihin. Jos näin käy, kohdista IMU uudelleen.
- Sulje **Kamerakohdistuksen** ponnahdusikkuna napauttamalla ponnahdusikkunan kulmassa olevaa **X**-painiketta.
Sen jälkeen kun kamera on kohdennettu datan kanssa, voit mitata pisteitä tai valita pisteitä merkintää varten.

Läpinäkyvyyden hallinta

Käytä **Läpinäkyvyyden** liukusäädintä hallitsemaan kamerakuvan ja BIM-mallien ja pistepilvidatan läpinäkyvyyttä **Lisätyn todellisuuden katseluohjelmassa**.

NOTE – Pisteet, linjat, kaaret, murtoviivat ja ominaisuustunnukset säilyttävät täyden intensiteettinsä **Läpinäkyvyyden** liukusäätimen asetuksista riippumatta.

Läpinäkyvyyden liukusäätimen keskipiste antaa sinun nähdä Kamerakuvan ja karttadatan 50 %:n läpinäkyvydellä.

- Tehdäksesi karttadatan läpinäkyvämmäksi napauta liukusäätimen vasenta puolta tai napauta ja vedä säädintä vasemmalle. Kun säädin on täysin vasemmalla , vain Videokuva on näkyvässä ja karttadata on 100 % läpinäkyvää.
- Tehdäksesi videokuvan läpinäkyvämmäksi napauta liukusäätimen oikeaa puolta tai napauta ja vedä säädintä oikealle. Kun säädin on täysin oikealla , vain karttadata on näkyvässä ja kamerakuva on 100 % läpinäkyvää.

Kojevideo


Tarkastele kojeen **Video**-kuvaa näpäyttämällä  kartan työkalurivissä tai näpäytä tilarivin kojeikonია avataksesi **Koje toimintojen ruudun** ja näpäytä **Video**.

Videokuva on käytettävissä silloin, kun olet yhteydessä Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä - teknologiaa hyödyntävään Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri- tai Trimble VISION -kojeeseen.

Käytä kojeen sisäänrakennetun kameran tarjoamaa videokuvaan kun haluat:

- katsoa kaukoputken näkymää maastotietokoneen näytössä, jolloin sinun ei tarvitse katsoa kaukoputken läpi.
- hallita kojeen liikkeitä **Video**-ruudulta.
- kaapata kuvia.
- näyttää kohteita useista lähteistä kolmiulotteisesti **Video**-näytön peittokuvana.
- Mitata DR:llä entistäkin helpommin.
- Varmistaa, että kaikki tarpeelliset mittaukset on tehty.
- Dokumentoi tärkeää visuaalista tietoa, esim. työkohteen olosuhteita.

Vaihda takaisin karttanäkymään näpäyttämällä  [Videotyökalupalkki, page 185](#).

TIP - Voit käyttää **CAD-työkalupalkkia** luomaan linja-, kaari- ja polygoniominaisuuksia käyttämällä kontrollikoodeja mitatessasi pisteitä. Tarkastellaksesi CAD-työkalupalkkia videoesityksessä sinun tulee ottaa CAD-työkalupalkki käyttöön kartalla, aloittaa mittaus ja avata **Mittaa topo-** tai **Mittauskoodit-**lomake. Näpäytä  kartan työkalurivissä vaihtaaksesi videokuvaan ja mitataksesi pisteitä käyttäen **CAD-työkalupalkki, page 263**.

Kameran tarkkuus

Trimble VISION -teknologialla varustetuilla kojeilla on yksi tai useampi sisäänrakennettu kamera.

NOTE - Kojetyypistä huolimatta jos kamera ei ole EDM:n suhteen koaksiaalinen, tarvittavat etäisyyden parallaksin korjaamiseen.

Kun käytössäsi on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä:

- Telekamera on koaksiaalinen, joten mitään parallaksia ei ole.
- Pää- ja yleiskuvakamerat eivät ole koaksiaalisia.

- EDM mittaa välimatkan automaattisesti, kun **Video**-ruutu on auki, joten EDM:n ei tarvitse olla seurantatilassa. Kun EDM saa paluusignaaleja, **Video**-ruudun sisäinen hiusristikko videokuvaruudussa ilmestyy näyttöön ja korjaa mitä tahansa parallaksia.

Kun käytössäsi on Trimble VX Series tai S Series -koje, joka hyödyntää Trimble VISION -teknologiaa:

- Kojeella on yksi ei-koaksiaalinen kamera.
- Sinun tulee asettaa EDM seurantatilaan saadaksesi välimatkan, jotta **Video**-ruudun sisäinen hiusristikko ilmestyy näyttöön ja korjaa parallaksia.

Videokuvan tarkkuudesta johtuen videokuvassa näkyvän hiusristikon ja kaukoputkessa näkyvän hiusristikon välillä saattaa olla yhden pikselin ero. Ero on näkyvissä kaikissa päällekkäisissä tiedoissa.


Tilannekuvat, jotka on otettu pystykulman ollessa väliltä 3°36' (4 goonia) – zenitti, eivät vastaa täysin Trimble RealWorks Survey -ohjelmiston pistetietoja.


Videokuvaruudun data-peittokuva

3D-näkymässä määritetyt ominaisuudet esitetään videokuvan päällä, jolloin ne esitetään kolmiulotteisesti.

Peittokuvan kohteet voivat olla useista lähteistä:

- työn sisältämät pisteet, linjat, kaaret ja murtoviivat
- pisteet linkitetyistä töistä ja linkitetyistä CSV-tiedostoista
- linkitetyt BIM-mallit (vain SX10/SX12-video)
- linkitetyt piste- ja viivatiedostot (DXF, LandXML, 12da, Shapefiles)
- linkitetyt tietiedostot (RXL, LandXML, GENIO)
- Laserkeilauspistepilvet .rwcx-skannaustiedostoista ja .tsf-skannaustiedostoista
- tarkastuspistepilvet, jotka on luotu käyttämällä [pinnan tarkastuksen](#) cogo-funktiota

Hallitse **Video**-ruudussa näkyvää dataa napauttamalla  **Video**-työkalurivillä.

Jos haluat muuttaa tietojen ulkoasua **Video**-näytössä, napauta  avataksesi **Video Asetukset** ja muuta asetuksia **Karttatiedostot**-ryhmässä. Katso [Video-asetukset, page 186](#).

NOTE -

- Kohteet voidaan näyttää vain silloin, kun ne on määritetty kolmiulotteisesti. Tämä edellyttää, että 3D-asemapisteen määrittäminen on tehty kokonaan ja asemapisteelle on annettu asemapisteen ja kojeen korkeudet.
- Videonäytössä näkyviä kohteita ei voida valita.
- Ainoastaan karttakoordinaatit esitetään kartalla. Jos projektia ei ole määritetty, ainoastaan karttakoordinaatteina tallennetut pisteet näkyvät kartalla.
- Jos tietokannassa on kaksi samannimistä pistettä, kartalla näytetään vain korkeamman hakuluokan piste. Lisätietoja siitä, kuinka ohjelmisto käyttää hakuluokkia, on kohdassa [Tietokannan hakusäännöt](#).

Kojeen hallinta videoruudussa

Voit hallita kojetta **Video**-ruudusta käsin käyttäen:

- **Näpäytä ja siirrä** – käännä koje näytössä näkyvään sijaintiin näpäyttämällä videonäyttöä.
- tallentimen suuntanäppäimien nuolipainikkeita. Katso [Ohjainsauva](#). Suuntanäppäimien käyttö liikuttaa kojetta silloinkin, kun ohjelmiston mittapiste on suunnattuna videositytön rinnalla olevaan kohteeseen. Käännä kojetta yhden pikselin verran painamalla nuolinäppäintä kerran. Pidä nuolinäppäintä painettuna kääntääksesi kojetta haluamasi verran.

TIP – Jos haluat käyttää nuolinäppäimiä ohjelmistomuodossa (esimerkiksi liikkuaaksesi tekstin läpi muokataksesi sitä), sinun tarvitsee ehkä painaa **Ctrl** + vasenta/oikeaa nuolinäppäintä siirtyäksesi kentän muokkaamisen tilaan. Tätä seuraavat nuolinäppäimien painallukset liikuttavat kursoria vasemmalle tai oikealle. Jos haluat siirtyä eri kenttään, paina ylös- tai alasnuolta.

SX10/ SX12:n näytöllä näkyvät kontrollit



Kun yhdistetty koje on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, **Video**-ruudussa näkyvät oletuksena seuraavat kontrollit.

Läpinäkyvyyden liukusäädin

Käytä **Läpinäkyvyyden** liukusäädintä hallitsemaan videoesityksen ja BIM-mallien ja pistepilvidatan läpinäkyvyyttä **Video**ruudussa.

NOTE – Pisteet, linjat, kaaret, murtoviivat ja ominaisuustunnukset säilyttävät täyden intensiteettinsä **Läpinäkyvyyden** liukusäätimen asetuksista riippumatta.

Läpinäkyvyyden liukusäätimen keskipiste antaa sinun nähdä Videokuvan ja karttadatan 50 %:n läpinäkyvydellä.

- Tehdäksesi karttadatan läpinäkyvämmäksi napauta liukusäätimen vasenta puolta tai napauta ja vedä säädintä vasemmalle. Kun säädin on täysin vasemmalla , vain Videokuva on näkyvässä ja karttadata on 100 % läpinäkyvää.
- Tehdäksesi videokuvan läpinäkyvämmäksi napauta liukusäätimen oikeaa puolta tai napauta ja vedä säädintä oikealle. Kun säädin on täysin oikealla , vain karttadata on näkyvässä ja videokuva on 100 % läpinäkyvää.

Zoomin osoitin

Videoruudun vasemman yläkulman **Zoomin osoitin** ilmaisee tämänhetkisen zoomin tason. Näpäytä **Zoomin osoittimen** riviä muuttaaksesi zoomaustasoa nopeasti.

Optisia zoomaustasoja on yhteensä kuusi. Zoomaustasot 7 ja 8 ovat digitaalisia.


Kun laserosoitin on käytössä SX12:lla, enimmäiszoomaustaso on 6.



Ohjainsauvan kontrollit

Käytä **Ohjainsauvan** kontrolleja kojeen kääntämiseen.

Käännä kojetta yhden pikselin verran nuolinäppäimestä. Pidä nuolinäppäintä painettuna kääntääksesi kojetta haluamasi verran.

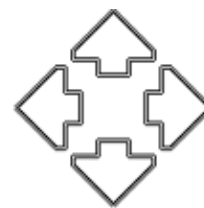

Kääntönäppäimet





Käytä **Käännä**-näppäintä kääntääksesi kojetta horisontaalisesti 90° oikealle tai vasemmalle tai 180°.



TIP – Voit piilottaa kaikki tai osan näistä kontrolleista **Video**-ruudusta napauttamalla / **Asetukset**.

Videotyökalupalkki

| Painike | Toiminto |
|---------|---|
| | <p>Näpäytä tai tarkentaaksesi sisään/ulos optiseen enimmäiszoomaustasoon/täyteen laajuuteen.</p> <p>Saavuttaaksesi erittäin tarkan tähtäyksen kun käytössäsi on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, napauta tarkentaaksesi suurimaan optiseen zoomaustasoon ja sen jälkeen käyttääksesi digitaalista zoomausta tai käytä ruudussa näkyvä Zoomin osoitinta.</p> <p>Kun laserosoitin on käytössä SX12:lla, enimmäiszoomaustaso on 6.</p> |
| | <p>Tarkenna/loitonna yhden zoomaustason verran kerrallaan näpäyttämällä tai .</p> <p>Voit vaihtoehtoisesti laittaa kaksi sormea kuvaruudulle ja loitontaa niitä tarkentaaksesi videon keskukseen tai nipistää niitä loitontaaaksesi. Ota panoraamakuva vetämällä yksi sormi ruudun poikki.</p> |
| | <p>Kaappaa kuva näpäyttämällä .</p> |
| | <p>Näpäytä täyttääksesi rajausalueen varjostuksella, mikä parantaa kontrastia videoruutua vasten.</p> <p>NOTE - Tämä painike ilmestyy vain silloin, jos olet skannauksen tai panoraaman kuvaruudussa ja yhdistettynä Trimble VISION -teknologiaa hyödyntävään Trimble VX- tai S-sarjan kojeeseen.</p> |
| | <p>Näpäytä määrittääksesi kuvan asetukset. Katso Kojeen kameran asetukset, page 188.</p> |
| | <p>Napauta linkittääksesi tiedostoja työhön tai vaihtaaksesi pisteet ja ominaisuudet, jotka ovat näkyvissä ja valittavissa kartalla. Katso Tasojen hallinta Tasonhallintaia käyttäen, page 137.</p> |

| Painike | Toiminto |
|--|--|
| Asetukset  | Napauta  muuttaaksesi Video -ruudussa näkyvien tietojen ulkomuotoa ja konfiguroidaksesi ohjelmiston käyttäytymisen silloin, kun Video -ruutu on käytössä. Katso Video-asetukset, page 186 . |
| Näytä kartta  | Näpytä  vaihtaaksesi työn karttaan. |

Video-asetukset

Käytä **Video**-asetuksia muuttaaksesi **Video**-ruudussa näkyvien tietojen ulkomuotoa ja konfiguroidaksesi ohjelmiston käyttäytymisen silloin, kun **Video**-ruutu on käytössä.

Avaa **VideoAsetukset** napauttamalla . Saatavissa olevat asetukset riippuvat kytketystä kojeesta.

Näyttö

Muuta videoruudussa näytettäviä tietoja näpäyttämällä valintaruutu(j)a joko näyttääksesi tai piilottaaksesi:

- pisteet pistepilvissä
- pisteiden viereiset nimitarrat
- pisteiden viereiset kooditarrat
- korkeudet

Muuta tarroissa käytettävää väriä valitsemalla haluamasi värin **Peittokuvan värien** listalta.

Pistepilvi

NOTE – Pistepilvioptiot koskevat vain Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-kojeella tuotettua laserkeilausdataa.

Konfiguroi pistepilvien näyttö seuraavasti:

- Valitse **Skannauspisteen koko**.
- Valitse **Väritila** pistepilveä varten.

| Valitse... | jotta voit |
|------------------------------|---|
| Skannausväri | Määrittääksesi skannauksen, johon piste kuuluu |
| Asemapisteväri | Määrittääksesi pisteiden mittauksessa käytetyn paalun |
| Harmaasävyinen intensiteetti | Määrittääksesi pisteiden heijastavuuden intensiteetin harmaasävyinä |
| Värikoodattu intensiteetti | Määrittääksesi pisteiden heijastavuuden intensiteetin käyttämällä väriä |
| Väri korkeuden mukaan | Määrittääksesi pisteiden korkeuden käyttämällä väriä. |
| Pistepilven väri | Näyttääksesi kaikki pisteet saman värisinä |

Jos valitset pistepilven **Väritilaksi Väri korkeuden mukaan**, syötä **Vähimmäiskorkeuden** ja **Enimmäiskorkeuden** arvot.

Karttatiedostot

Työhön linkitettyjen karttatiedostojen ominaisuudet asetetaan videokuvan päälle, jotta ne voidaan näyttää 3D-muodossa. Peittokuvan kohteet voivat olla useista lähteistä:

- BIM-mallit (IFC, TrimBIM, DWG, NWD)
- piste- ja viivatiedostot (DXF, LandXML, 12da, Shape-tiedostot)
- tietiedostot (RXL, LandXML, GENIO)
- tunnelitiedostot (TXL)
- louhintatiedostot (Surpac STR)

Jos haluat linkittää tiedostoja työhön, käytä **tasohallintaa**. Katso [Karttatiedostotasojen hallinta, page 139](#).

NOTE – BIM-mallioptiot näkyvät vain silloin, kun maastotietokone on yhdistettynä Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojeeseen.

Jos näytät BIM-malleja **Video**-näytössä, määritä **BIM-näyttökenttä**:

- Valitse **Lankamalli** tarkastellaksesi objektin reunoja. Valkoiset viivat BIM-mallissa näkyvät mustina, kun **Lankamalli**-optio on valittuna.
- Valitse **Kiinteä** tarkastellaksesi kohteita kiinteinä objekteina. Tee objektista osittain läpinäkyvä valitsemalla **Läpinäkyvyysarvo**, joka on suurempi kuin 0 %.
- Valitse **Molemmat**, jos haluat näyttää sekä kiinteät objektit että objektien reunat.

Kuva-asetukset

Tallenna automaattisesti valitut kuvat valitsemalla **Valokuvan automaattinen tallennus**.

Jos **Kuvan automaattinen tallennus** ei ole valittuna, kuva näytetään ennen tallentamista, jolloin voit [Piirtää](#) kuvaan.

Kuvia voidaan kaapata automaattisesti, jos käytössä on **Kuvaus mitattaessa**, kun mittaus tehdään videoikkunassa.

Kuvien merkinnän asetukset

Aktivoi **Merkitse kuvat** lisätäksesi tietopaneelin ja hiusristikkoja mitatulle paikannukselle kuvaan.

Jos **Lisää merkintä kuvaan** -valintaruutu ei ole käytettävissä, ota **Mitan kuva** -valintaruutu käyttöön.

Valitse **Hiusristikko**-valintaruutu lisätäksesi hiusristikon mitatulle paikannukselle.

Valitse kohteet **Merkintäasetukset**-ryhmästä näyttääksesi tietopaneeliin kuvan pohjalla.

Jos haluat näyttää kuvaukset tietopaneelissa, valitse **Kuvaukset** ja siirry sitten kohtaan **Työn ominaisuudet** ja valitse **Käytä kuvauksia** ja määritä kuvausotsikot [Lisäasetukset](#)-näytössä.

Tallenna alkuperäisen kuvan kopion <projekti>\<työn nimi> Files\Original Files-kansioon valitsemalla **Tallenna alkuperäinen kuva**.

NOTE -

- Jos sinulla ei ole työtä auki, kuvat tallennetaan nykyiseen projektikansioon ja alkuperäiset kuvat tallennetaan nykyisen projektikansion sisällä olevaan **Original Files**-kansioon.
- Tietopaneelia ei näytetä, kun kuvaa kaapataan. Tarkastele tietopaneelia **Työn selailusta** ja valitse kuva.
- Jos **High Dynamic Range (HDR)** on valittuna **Kuvan ominaisuudet** -ryhmässä, merkintöjä ei lisätä kuviin.

Kuvan ominaisuudet

Valokuvaominaisuuksien ryhmä hallitsee kojeella otettujen kuvien asetuksia.

- Aseta tiedoston nimi, kuvan koko ja pakkaus.
- Tiedostonimiin tehdään lisäys automaattisesti alkaen ensimmäisestä tiedostonimestä. Kaapatun kuvan koko on aina saman kokoinen kuin näytöllä oleva videokuva. Kaikki kuvakoot eivät ole saatavilla kaikilla tarkennustasoilla. Mitä korkeampi kuvanlaatu on, sitä suurempi kaapatun kuvan tiedostokoko on.
- **HDR** ollessa valittuna koje tallentaa kolme kuvaa yhden kuvan sijasta, jolloin jokaisella kuvalla on erilaiset valotusasetukset. Trimble Business Center -sovelluksen HDR-käsittelyssä kolme kuvaa yhdistetään komposiittikuvaksi, jolla on parempi sävyasteikko ja joka on yksityiskohtaisempi kuin yksittäinen kuva.

NOTE - Jos **High Dynamic Range (HDR)** on valittuna, **merkintöjä** ei lisätä kuviin.

Näytöllä näkyvät objektit

Valitse tai tyhjennä valintaruudut päättääksesi ovatko kohteet **Videon kuvaruudun hallinnassa**.

Hiusristikko

Voit valita tai tyhjentää valintaruudut muuttaaksesi hiusristikkojen ulkonäköä **Video**-ruudussa silloin, kun käytössäsi on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä:

- Käytä **Mustavalkoinen** -kytkintä näyttämään hiusristikko mustana valkoisena. Jos haluat ristikon näkyvä eri värisenä, valitse **Mustavalkoisen** asetukseksi **Ei** ja valitse haluamasi väri.
- Valitse **Laajenna hiusristikkoa** ja/tai **Suurena keskusristiä** lisätäksesi hiusristikkoelementtien kokoa.

Kojeen kameran asetukset

Tässä osiossa kuvataan Trimble VISION-teknologiaa hyödyntävien kojeiden kameroiden asetukset.

Pääset kamera-asetuksiin näpäyttämällä  **Videon** työkalurivistä.

Saatavissa olevat asetukset riippuvat kojeesta, johon yhteys on muodostettu.

Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä

Kohteelle Trimble SX10 Scanning -takymetrillä määritetyt kamera-asetukset koskevat yleiskatsaus-, pää- ja telekameroita. Ainoastaan valkotasapainoasetukset koskevat luotilinjakameraa.

Kirkkaus

Kirkkauden säätö säätää maastotietokoneen näytössä näkyvän videokuvan ja kaapattujen kuvien kirkkautta. Lisää kirkkautta tehdäkseen kuvan varjoista ja keskisävyistä kirkkaampia vaikuttamatta korostuksiin.

Terävyys

Terävyys määrittää miten nopeasti tietoa siirtyy tallentimen kuvaruudun kuvan reunalla sekä kaapatuissa kuvissa. Lisää terävyyttä terävämpiä siirtoja ja reunoja varten.

NOTE – Terävyyden lisääminen tuottaa lisää kohinaa kuvaan, joten liika terävöittäminen johtaa rakeisempaan kuvaan.

Pistevalotus

Jos kaappaat kuvan, jossa on tasainen valaistus, Trimble suosittelee **Kohdevalotuksen** asettamista **Pois**. Tämä mittaa koko ruudun valotasot ja keskiarvoistaa valotuksen korostamatta tiettyjä alueita, jolloin kuvan kirkkaat ja tummat kohdat ovat tasapainossa.

Trimble suosittelee **Pistevalotuksen** asettamista kohtaan **Keskiarvo** kojetta suunnatessa ja silloin, jos kuvien valaistusolosuhteet ovat epätasaiset. Kun valitset **Keskiarvon**, ohjelmisto jakaa suorakulmion neljään samankokoiseen ikkunaan ja laskee keskimääräisen valotuksen säätääkseen koko kuvan valotusta. PV ilmestyy keskellä olevan suorakulmion alle ja vain suorakulmion sisällä olevaa aluetta käytetään valotasojen mittaamiseen. Siirrä suorakulmio eri kohtaan näpäyttämällä kuvaa.

Valkotasapaino

Valkotasapaino hallitsee valotasoja videokuvassa tallentimen kuvaruudulla sekä kaapatuissa kuvissa. Oletusasetus on **Automaattinen**. Useimmissa tapauksissa voit varmistaa että kuvissasi on tarkka väri jättämällä tämän asetuksen kohtaan **Automaattinen**.

Jos työskentelet äärimmäisissä tai epätavallisissa valaistusolosuhteissa, voit saada väreistä tarkempia valitsemalla yhden seuraavasta:

- Ulkona kirkkaassa valossa: valitse **Päivänvalo**.
- Keinovalaistuksessa: valitse **Hehkulamppu**.
- Ulkona haaleassa ympäristöissä: valitse **Pilvinen**.

Manuaalinen tarkennus

Manuaalisen tarkennuksen -valintaruutu ilmestyy vasta, kun Telekameraa käytetään. Valitse valintaruutu ottaaksesi automaattitarkennuksen pois käytöstä ja säädä kameran tarkennusta näpäyttämällä nuolia. Kun se on käytössä, MT ilmestyy keskellä olevan suorakulmion alle. Manuaalinen tarkennus on erityisen hyödyllinen silloin, kun kamera on automaattisesti kohdistuneena lähellä olevaan objektiin, joka on eri välimatkan päässä kuin objekti, jota sinä haluat tarkentaa.

Trimble S7- tai S9-takymetri

Valkotasapaino

Voit useimmissa tapauksissa varmistaa kuviesi värien tarkkuuden valitsemalla **Automaattinen** ja sen jälkeen parhaiten sopivan **Näkymätilan**. Jos kuvan ei tästä huolimatta ole väritasapainossa, valitse **Manuaalinen**, säädä valkotasapainoa käsin ja kaappaa kuva uudelleen. Näpäytä **Aseta valkotasapaino** tallentaaksesi uudet valkotasapainon asetukset.

Kuvaustila

Valitse **Näkymätila**, joka on sopii parhaiten sijainnissasi vallitseviin valaistusolosuhteisiin:

- Ulkona kirkkaissa olosuhteissa: valitse **Kirkas auringonvalo** tai **Päivänvalo**.
- Keinovalaistuksessa: valitse **Halogeeni**.
- Loisteputkivalaistuksessa: valitse **Lämmin loisteputkivalaistus** tai **Kylmä loisteputkivalaistus**.

Aseta valkotasapaino

Näpäytä **Aseta valkotasapaino** mukauttaaksesi valkotasapainon nykyisen kuvan sisältöön. Tätä käytetään valkotasapainona siihen asti, kunnes näpäytät **Aseta valkotasapaino** uudestaan.

NOTE - Tämä asetus olettaa, että videoruudussa kehystettynä olevan kuvan keskimääräinen väri on keskiharmaa. Jos näin ei ole, Trimble suosittelee keskiharmaan kortin asettamista kameran eteen ja kameran kohdistamista korttiin ennen kuin näpäytät **Aseta valkotasapaino**.

Pistevalotus

Jos kaappaat kuvan, jossa on tasainen valaistus, Trimble suosittelee **Kohdevalotuksen** asettamista **Pois**. Tämä mittaa koko ruudun valotasot ja keskiarvoistaa valotuksen korostamatta tiettyjä alueita, jolloin kuvan kirkkaat ja tummat kohdat ovat tasapainossa.

Trimble suosittelee Pistevalotuksen ottamista käyttöön kojetta suunnatessa ja silloin, jos kuvien valaistusolosuhteet ovat epätasaiset. Kun pistevalotus on käytössä, vain keskellä olevan suorakulmion sisällä olevaa aluetta käytetään valotasojen mittaamiseen. Ohjelmisto jakaa keskellä olevan suorakulmion neljään samankokoiseen ikkunaan ja vertaa näitä ikkunoita säätääkseen kuvan valotusta.

Jos valitset:

- **Keskiarvon**, ohjelmisto laskee neljän suorakulmion keskimääräisen valotuksen keskeisen suorakulmion sisällä ja sitten käyttää sitä säätämään kuvan valotusta.
- **Valaistuksen**, ohjelmisto valitsee pimeimmän neljästä ikkunasta ja säätää kuvan valotusta niin, että pimein ikkuna valaistuu oikein.
Esimerkki: Käytä **Valaistusta** kaapatessasi kuvaa pimeästä talosta tai katon kulmasta kirkkaan taivaan edessä. Pimeä talo tai katon kulma valaistaan.
- **Pimennyksen**, ohjelmisto valitsee valoisimman neljästä ikkunasta ja säätää kuvan valotusta niin, että valoisin ikkuna valaistuu oikein.
Esimerkki: Käytä **Pimennystä** kun otat kuvan ikkunan läpi. Lasin läpi näkyvät objektit pimennetään, jolloin ne näkyvät paremmin.

Trimble VX spatial station -teknologiaa hyödyntävä Trimble VISION tai S6/S8 -takymetri

Kirkkaus

Kirkkauden säätö säätää maastotietokoneen näytössä näkyvän videokuvan ja kaapattujen kuvien kirkkautta. Lisää kirkkautta tehdäksesi kuvan varjoista ja keskisävyistä kirkkaampia vaikuttamatta korostuksiin.

Kontrasti

Kontrasti säätää maastotietokoneen näytössä näkyvän videokuvan ja kaapattujen kuvien kontrastia. Lisää kontrastia tehdäksesi kuvista eloisimpia, ja pienennä kontrastia tehdäksesi kuvista haaleampia.

Valkotasapaino

Valkotasapaino hallitsee valotasoja videokuvassa tallentimen kuvaruudulla sekä kaapatuissa kuvissa.

Valitse olosuhteisiin parhaiten sopiva asetus määritysten yhteydessä:





- Ulkona kirkkaassa valossa: valitse **Päivänvalo**.
- Keinovalaistuksessa: valitse **Hehkulamppu**.
- Loisteputkivalaistuksessa: valitse **Loisteputkivalaistus**.

Kuvan kaappaaminen videokuvaruudusta

1. Muodosta yhteys kojeeseen.
2. Viimeistele [Kojemasen käyttöönotto](#).

Jos olet merkinnyt Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -objektin koordinoimattomalle pisteelle, luo [skannausasema](#) sen sijaan, että suoritat kojeaseman standardikäyttöönoton.

Kojeaseman käyttöönoton viimeistely takaa, että kuvat voidaan yhdistää oikeaan pistedataan Trimble Business Center- tai Trimble RealWorks Survey -ohjelmistossa. Jos kaappaat kuvan viimeistelemättä kojeaseman käyttöönottoa, kuvan kanssa ei tallenneta mitään suuntaustietoja.

3. Tarkastele kojeen **Video**-kuvaa näpäyttämällä  kartan työkalurivissä tai näpäytä tilarivin kojeikon avataksesi **Kojetoimintojen ruudun** ja näpäytä **Video**.
4. Konfiguroi kamera-asetukset näpäyttämällä .
5. Näpäytä  ja voit:
 - Konfiguroida valokuvan ominaisuuksia, kuten tiedostonimeä ja kuvan kokoa.
 - Ottaa käyttöön kuvan tallennusoptiot, kuten merkintöjen lisääminen kuviin, kuviin piirtäminen ennen tallennusta tai automaattinen kuvan kaappaus sen jälkeen, kun videoruudusta on otettu mitta.
6. Tallenna kuva näpäyttämällä .

NOTE – Jos jäljitys on käytössä ja koje on lukittuneena prismaan, älä liikuta prismaa kuvan kaappauksen aikana. Muussa tapauksessa voit kaapata väärän kuvan, jolle tallennetaan virheelliset orientointitiedot.

7. Näpäytä **Tall.**

Valitsemistasi kuvien tallennusasetuksista riippuen kuva saattaa ilmestyä ruutuun ennen kuin se on tallennettu, ja voit piirtää siihen tai lisätä siihen merkintöjä. Jos **Kuvan automaattinen tallennus** ei ole käytössä, kuva ilmestyy ruutuun ja voit lisätä vektorikartan ja tekstiä siihen vaadittaessa.

Kuva tallennetaan **<työn nimi> Files** -kansioon.

Kuvan kaappaaminen mitattaessa

1. Muodosta yhteys kojeeseen.
2. Tarkastele kojeen **Video**-kuvaa näpäyttämällä  kartan työkalurivissä tai näpäytä tilarivin kojeikon avataksesi **Kojetoimintojen ruudun** ja näpäytä **Video**.
3. Näpäytä  ja sen jälkeen **Asetukset**:
 - a. Varmista, että **Mitan kuva** -toiminto on käytössä. Katso [Kuva-asetukset, page 187](#).
 - b. Piirtääksesi kojeen hiusristikon tai lisätäksesi tietopaneelin kuvaan valitse **Lisää otoksiin huomautukset** -valintaruutu ja konfiguroi huomautusasetukset. Katso [Kuvien merkinnän asetukset, page 187](#).
 - c. Säädä muut asetukset ja näpäytä sitten **Hyväksy**.
4. Tähtää videonäytössä kohteeseen ja näpäytä **Mittaa**.
Jos yhtään ominaisuuskoodia ei ole asetettuna, kaapattu kuva annetaan mitatulle pisteelle.
5. Jos ominaisuuskoodi vaaditaan, valitse se **Koodin** kentältä.
6. Jos ominaisuuskoodilla on tiedostonimiattribuutti, näpäytä **Attribuutti**.

Kaapatun kuvan nimi ilmestyy tiedostonimen kenttään.

Jos käytössä on useita **Tiedostonimen attribuutti** -kenttiä, tiedostonimi ilmestyy ensimmäiseen tiedostonimikenttään.

Jos pisteelle on syötetty useita koodeja, jokaista attribuutteja sisältävää koodia varten näyttöön tulee attribuuttilomake. Tiedostonimi syötetään ensimmäiseksi ilmestyvään attribuuttikenttään.

7. Näpätä **Tall**.

Kappaa panoraama

Käytä takymetrimittauksessa **Panoraaman** mittausmenetelmää panoraamakuvan tallentamiseksi ilman skannausta.

1. Näpätä ☰ ja valitse **Mittaa / Panoraama**.
2. Valitse kaapattava alue videoikkunan sisällä valitsemalla kehysmenetelmän ja määrittämällä kuvattavan alueen. Ks. yksi seuraavista:

- [Skannaus käyttäen SX10:tä tai SX12:tä, page 525](#)
- [Skannaus käyttäen VX- tai S-sarjan kojetta, page 529](#)

3. Valitse tarvittaessa kojekamera, jota haluat käyttää.

NOTE – SX10/SX12-telekamera on käytettävissä vain silloin, kun **Rajaus**-menetelmä on **Suorakulmio** tai **Monikulmio**. Telekameralla otettujen panoraamakuvien tarkennus on pysyvä. Parhaan tuloksen saamiseksi rajatun alueen kohteiden tulee olla suunnilleen saman etäisyyden päässä. Telekameralla otettujen panoraamakuvien enimmäismäärä on 1000.


4. Konfiguroi asetukset panoraamakuvaa varten. Saatavissa olevat asetukset riippuvat kytketystä kojeesta.
5. Jos työskentelet pimeässä ympäristössä ja haluat valaista prisman, valitse **Kiinteä Prisman valaistuksen** kenttästä.

Tämä kenttä ei ilmesty, jos olet valinnut SX10-yleiskatsauskameran.

6. Näpätä **Seur**.

Jos käytät SX10/SX12-telekameraa tai jos olet ottanut **Vakiovalotuksen** asetuksen käyttöön, ohjelmisto kehottaa sinua kohdistamaan kojeen kohti sijaintia, joka määrittää kameran valotuksen ja/tai polttovälin, jota haluat käyttää kuvan ottamiseen.

TIP – Kun käytät SX10/SX12-telekameraa, varmista, että Videokuvan vasemman yläreunan zoomaustason osoittimessa lukee **Telekamera**. Jos telekamera ei tarkenna objektiin

automaattisesti, napauta  **Video**-työkalurivissä nähdäksesi **IKojeen kamera-asetukset**. Valitse **Manuaalisen tarkennuksen** valintaruutu ja säädä kameran tarkennusta napauttamalla nuolia.

7. Näpätä **Aloita**.

Panoraaman kaappaamisen aikana näytetään kaapattujen panoraamakuvien määrä sekä panoraaman valmistumisaste.

8. Näpätä vaadittaessa **Lopeta**.

Panoraamakuvat tallennetaan **<projekti>\<työn nimi> Files** -kansioon.

Panoraamakuvien asetukset

Saatavissa olevat **Panoraamakuvien** asetukset riippuvat kytketystä kojeesta.

Kuvan koko

Käytä videoruudussa navigoinnin kontrolleja muuttamaan tarkennustasoa.

Kaapatun kuvan koko on aina sama kuin näytöllä oleva videokuvaruutu. Kaikki kuvakoot eivät ole saatavilla kaikilla tarkennustasoilla.

Tiivistys

Mitä korkeampi kuvanlaatu on, sitä suurempi kaapatun kuvan tiedostokoko on.

Kiinteä valotus

Aktivoi **Kiinteä valotus**, jolloin se on käytössä asetuksissa, jotka ovat käytössä kun näpäytät **Aloita**.

Ennen kuin näpäytät **Aloita**, osoita koje kohti paikkaa, joka määrittelee kameran valotuksen ja jota haluat käytettävän kaikissa panoraamakuissa.

NOTE – Kameran valotusasetukset vaikuttavat niin still-kuvien/panoraamojen kuin videoidenkin

valotukseen. Avaa **kameran asetukset** näpäyttämällä . Kun tarkistat valotusasetuksia, varmista, että käytät tarkennustasoa, joka vastaa panoraamakuvan ottamista varten valitsemasi kameran asetuksia.

Määrätty kontrasti

Aktivoi **Määrätty kontrasti** muokkaamaan jokaisen kuvan kontrastia ja valkotasapainoa.

Ennen kuin näpäytät **Aloita**, osoita koje kohti paikkaa, joka tarjoaa parhaan kontrastin.

Jos korkea kontrastialue ei ole käytettävissä (esimerkiksi jos haluat osoittaa kojetta kohti matalan kontrastin valkoinen seinä), Trimble suosittelee **kiinteän kontrastin** valintaruudun tyhjentämistä.

Määrätyn kontrastin asetukset ovat riippumattomia **Kiinteistä valotuksen** asetuksista. Trimble suosittelee seuraavaa:

- Parhaan kontrastin ja hyvän vierekkäisten kuvien välisen sekoituksen saa ottamalla käyttöön HDR:n, jos se on saatavilla, sekä tyhjentämällä **Määrätyn valotuksen** ja **Määrätyn kontrastin** valintaruudut.
- Jos HDR ei ole käytettävissä:
 - Jos haluat hyvän kontrastin mutta heikomman vierekkäisten kuvien välisen sekoituksen, aktivoi **Määrätty valotus** ja deaktivoi **Määrätty kontrasti**.
 - Jos haluat hyvän vierekkäisten kuvien välisen sekoituksen mutta vähemmän kontrastia, aktivoi sekä **Määrätty valotus** että **Määrätty kontrasti**.

High Dynamic Range (HDR)

Ota HDR käyttöön jotta koje voi ottaa yhden kuvan sijasta kolme kuvaa, joilla on eri valotusasetukset.

Trimble Business Center -sovelluksen HDR-käsittelyssä kolme kuvaa yhdistetään komposiittikuvaksi, jolla on parempi sävyasteikko ja joka on yksityiskohtaisempi kuin yksittäinen kuva.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi Trimble suosittelee **Kiinteän valotuksen** ja **Määrätyn kontrastin** valintaruutujen tyhjentämistä silloin, kun HDR on käytössä.

Kuvien limitys

Syötä osittain päällekkäisten kuvien määrä. Korkeampi päällekkäisyys johtaa useampiin tukipisteisiin.

Kartan asetukset

Käytä **Kartta**-asetuksia muuttaaksesi **Kartta**-ruudussa näkyvien tietojen ulkomuotoa ja konfiguroidaksesi kartan käyttäytymisen.

Avaa **Kartta**-asetukset napauttamalla  ja valitse **Asetukset**. Saatavissa olevat asetukset riippuvat kytketystä kojeesta.

Muuta kartalla näkyviä tietoja, kuten tunnuksia ja symboleita, näpäyttämällä  ja valitse listalta vaihtoehto.

NOTE – Seuraavat asetukset ovat työkohtaisia ja ne tulee asettaa kartassa kutakin työtä varten: pystysuoran suurentelun asteikon, maatason ja pinnan asetukset. Muut asetukset koskevat kaikkia töitä.

Näyttöasetukset

Muuta kartalla näytettäviä tietoja napauttamalla jokaista valintaruutua joko näyttääksesi tai piilottaaksesi:

- pisteiden viereiset nimitarrat
- pisteiden viereiset kooditarrat
- korkeudet
- merkintäluettelon pisteet
- taustatiedoston rasteroidut monikulmiot (mukaan lukien DXF- tai Shapefiles-tiedostot)

NOTE – Näytä DXF-, RXL- ja LandXML-datatiedostojen pisteiden tarrat ja korkeudet käyttämällä **Karttadatan hallinnan** valintaruutuja (katso alempana).

Symbolit

Jos haluat muuttaa pisteissä ja viivoissa käytettäviä symboleja, valitse vaihtoehto **Symbolit**-kentästä:

- Valitse **Pistesymbolit**, jolloin voit:
Näyttää kaikki pisteet yhtenäisellä pistesymbolilla.
Näytä viivan ja monikulmion ominaisuudet käyttämällä ominaisuuskirjaston yksinkertaista yhtenäistä tai katkoviivalla varustettua **kenttäviivatyyliä**.
- Valitse **Menetelmäsymbolit**, jolloin voit:

- Näyttää pisteet pisteen luomiseen käytetyllä menetelmällä. Eri symboleja käytetään esimerkiksi topo-pisteisiin, kiintopisteisiin, näppäilyihin pisteisiin ja merkittyihin pisteisiin.
- Näytä viivan ja monikulmion ominaisuudet käyttämällä ominaisuuskirjaston yksinkertaista yhtenäistä tai katkoviivalla varustettua **kenttäviivatyylä**.
- Valitse **Ominaisuuskirjaston symbolit**, jotta:
 - Näyttää pisteet käyttämällä saman ominaisuuskoodin pisteille ominaisuuskirjastotiedostossa (FXL) määritettyä symbolia. Pisteet, joihin ei liity ominaisuussymbolia, näytetään pienenä ympyränä.
 - Näytä viivan ja monikulmion ominaisuudet käyttämällä ominaisuuskirjaston mukautettua **viivatyylä**.

TIP – Lisätietoja piste- ja viivatyyliden valitsemisesta ominaisuuskirjastosta on kohdassa [Ominaisuuskirjaston lisääminen ja muokkaaminen Trimble Access -sovelluksessa, page 104](#).

Tunnuksen väri

Muuta tarroissa käytettävää väriä valitsemalla haluamasi värin **Tarrojen värien** listalta.

Valotehosteet

Valaistustehosteiden valintaruutu määrittää sovelletaanko pintoihin varjostusta ja refraktiota automaattisesti. Valaistustehosteet antavat graafisemman syvyyden pinnoille mutta voivat lisätä varjostus- tai kiiltovaikutuksia pieniin alueisiin joillakin pinnoilla.

Yksivärinen kartta

Jos haluat näyttää kartan sisältämiä kohteita harmaasävyisinä, valitse **Yksivärinen kartta** -valintaruutu.

Lyhennä tunnukset

Pisteen nimet ja kooditunnukset on oletuksena lyhennetty niin, että vain niiden ensimmäiset 16 merkkiä näkyvät. Jos haluat näyttää koko tunnuksen, tyhjennä **Lyhennä tunnukset** -valintaruutu.

Kartan käyttäytyminen

Automaattinen siirto sijaintiin

Jos nykyinen sijainti on ruudun ulkopuolella ja edellinen sijainti oli ruudun sisällä, valitse **Automaattinen siirto sijaintiin** -valintaruutu, jolloin ohjelma keskittää kartan automaattisesti nykyiseen sijaintiin. Jos mikään nykyinen sijainti ei ole käytettävissä, esimerkiksi asemapisteen käyttöönoton aikana, kartta ei panoroidu.

Pystykorostus

Painota vertikaalisia ominaisuuksia, jotka saattavat olla liian pieniä tunnistettavaksi suhteessa vaakasuoraan asteikkoon, syöttämällä **Pystysuora suurentelun** kenttään arvon, joka on suurempi kuin 1.00. Oletusasetus 1,00 tarkoittaa, että vaakasuorat ja pystysuorat mittakaavat ovat identtisiä, joka antaa todellisuutta vastaavan kuvauksen datasta.


Kartan orientaatio

Valitse, suuntautuuko kartan tasonäkymä **Pohjoiseen** vai **Viiteatsimuuttiin**.

Viiteatsimuutin

3D-karttanäkymät suuntautuvat aina **viiteatsimuuttia** kohti.

Viiteatsimuutin kenttä näyttää oletuksena työn ominaisuuksien **Cogo-asetusten** ruudun **Viiteatsimuutin** kenttään syötetyn arvon (katso [Laskenta-asetukset, page 106](#)). **Viiteatsimuuttikentän** muokkaaminen yhdessä näytössä päivittää **Viiteatsimuutti-arvon** toisessa näytössä. Kun merkitset pistettä GNSS-mittauksessa, voit lisäksi muokata **Viiteatsimuutin** arvoa valitessasi **Suhteessa atsimuuttiin Merkinnän** kentältä. Katso [GNSS:n merkintämenetelmät, page 599](#).

Viiteatsimuuttikenttä päivittyy myös, jos kierrät karttaa ja napautat sitten **Palauta rajat**  -painiketta ja kierrät **Rajausruuua** niin, että **Rajausruudun** pinnat ovat samassa linjassa karttatietojen kanssa. Katso [Rajausruutu, page 168](#).

Jos haluat suunnata kartan uudelleen esimerkiksi kohdistaaksesi **Rajausruudun** pinnat tarkemmin karttatietoihin, kuten mallin etujulkisivuun, kirjoita vaadittu arvo **Viiteatsimuutti**-kenttään. Löydät viiteatsimuutin arvon napauttamalla kartalla olevaa linjaa, jonka haluat olevan kartan lähtösuunta, ja sen jälkeen napauttamalla **Tarkastele**. Valitse vaadittaessa linja tarkastelun ikkunan luettelosta ja napauta **Tiedot**.

Karttadatan hallinta

Lisätietoja linkitettyjen DXF-, Shape-, 12da- ja LandXML-tiedostojen tietojen näyttämisen hallinta-asetuksista on kohdassa [DXF-, Shape- 12da- ja LandXML-tiedostojen karttatietoasetukset, page 199](#).

Surpac-tiedostoissa (.str, käytetään ainoastaan yhdessä Kaivokset -sovelluksen kanssa) nimi generoidaan jokaiselle tiedoston valittavissa olevalle ominaisuudelle, ja pisteet ja murtoviivat sijoitetaan tasoihin niiden jononumeron perusteella. Murtoviivat nimetään niitä määrittävien pisteiden pohjalta, mutta jos tämä ei ole mahdollista, niille annetaan nimeksi "L" sekä niiden ketjutason sisäinen järjestysnumero. Pisteessä mahdollisesti olevia koodeja kunnioitetaan.

Saat linjojen, kaarien, murtoviivojen tai teiden paalulukemat näkyviin valitsemalla **Näytä paalulukemat** -valintaruudun. Tämä valintaruutu koskee DXF-tiedostoja, RXL-linjauksia, RXL-teitä, LandXML-teitä, GENIO-teitä tai 12da-tiedostoja.

TIP – Jos paaluväliarvo on nolla, paalujen tunnuksia ei näytetä. Jos paaluväli on nolla, alku- ja loppupaalun ja mahdollisten PI-, PC- tai PT-paalujen paalutunnukset näytetään. Jos paaluväli on numeroarvo, kaikkien paalujen tunnuksia näytetään (zoomausasteikosta riippuen).

Maatason asetukset

Konfiguroi kartalla näytettävä maataso valitsemalla **Näytä maataso** -valintaruutu ja syötä sen jälkeen maatason korkeus. Trimble Mapsin taustakuvat tai taustakuvatiedosto piirretään maatason korkeudella.

Maatason korkeutta käytetään visuaalisena referenssinä kartan kolmiulotteisessa tarkastelussa. Sitä ei käytetä laskelmissa.

Pinta-asetukset

Muuttaaksesi tapaa, jolla pinnat ilmestyvät karttaan, valitse yksi seuraavista **Näytön** kentältä:

- Värigradientti
- Varjostettu
- Kolmiot
- Värigradientti + kolmiot
- Ääriviivat

Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta ► ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.

Jos haluat muuttaa pintoja ja esimerkiksi poistaa joitain kolmioita, katso lisätietoja osiosta [Pinnan luominen olemassa olevista pisteistä](#).

Tien pintaoptiot

Muuttaaksesi tapaa, jolla tien pinta ilmestyy kartalle, valitse yksi seuraavista **Näytön** kentältä:

- Värigradientti
- Varjostettu
- Ääriviivat

Pistepilviasetukset

NOTE – Pistepilvioptiot koskevat vain Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-kojeella tuotettua laserkeilausdataa.

Konfiguroi pistepilvien näyttö kartalla seuraavasti:

- Valitse **Väritila** pistepilveä varten.

| Valitse... | jotta voit |
|------------------------------|---|
| Skannausväri | Määrittääksesi skannauksen, johon piste kuuluu |
| Asemapisteväri | Määrittääksesi pisteiden mittauksessa käytetyn paalun |
| Harmaasävyinen intensiteetti | Määrittääksesi pisteiden heijastavuuden intensiteetin harmaasävyinä |
| Värikoodattu intensiteetti | Määrittääksesi pisteiden heijastavuuden intensiteetin käyttämällä väriä |
| Väri korkeuden mukaan | Määrittääksesi pisteiden korkeuden käyttämällä väriä. |
| Pistepilven väri | Näyttääksesi kaikki pisteet saman värisinä |

- Jos valitset pistepilven **Väritilaksi Väri korkeuden mukaan**, syötä **Vähimmäiskorkeuden** ja **Enimmäiskorkeuden** arvot.
- Valitse **Pisteen koko**.

- Valitse **Pintapisteyden enimmäismäärän** arvo rajoittaaksesi pinnan luomisessa käytettävien pisteiden määrää. Jos pintaa varten on valittu enimmäismäärää enemmän pisteitä, ohjelmisto vähentää pisteiden määrää automaattisesti pysyäkseen ylärajan sisällä.
- Valitse **Näytä koordinoimattomat skannaukset** -valintaruutu näyttääksesi skannauspaaluilla kaapatut skannaukset. Koska skannauspaalujen pisteille ei ole mitään koordinaatteja, nämä kuvaukset ilmestyvät projektialueen keskusta 3D-kartan tasonäkymässä.

DXF-, Shape- 12da- ja LandXML-tiedostojen karttatietoasetukset

Trimble Access-ohjelmisto tarjoaa asetukset linkitettyjen DXF-, Shape-, 12da- ja LandXML-tiedostojen näyttämisen hallintaan.

Konfiguroi nämä asetukset napauttamalla  kartan työkalurivissä, valitsemalla **Asetukset** ja konfiguroimalla asetukset **Karttadatan hallinnan** ryhmässä.

Karttadatan hallinta

Murtoviivojen levittäminen

Jos haluat levittää tiedoston sisältämiä murtoviivoja yksittäisiksi linja- ja kaarisegmenteiksi, valitse **Levitä murtoviivoja (DXF, Shape, 12da & LandXML)** -valintaruutu. Jokaiselle levitettyllä murtoviivalla sijaitsevalle segmentille annetaan yksilöllinen nimi murtoviivan nimen ja segmentin numeron perusteella.

Luodaksesi solmupisteet

Luo pisteitä rivien ja kaarien päähän ja kaikille murtoviivan pisteille valitsemalla **Luo pistettä (DXF, Shape, 12da & LandXML)** -valintaruutu. Luodut pisteet voidaan silloin valita merkintä- tai COGO-laskelmia varten.

Tämä optio luo lisäksi pisteitä kehän keskelle sekä kaarielementtejä DXF-tiedostoihin, mutta pisteen luominen DXF-kaaren keskikohtaan ei päde kaarielementteihin, jotka ovat osa murtoviivaa.

NOTE - Koska Shapefile-tiedostot eivät tue kaaria, kaaret näytetään usein lyhyiden viivojen sarjana, josta aiheutuu lukuisia pisteitä. Laitteen ja ohjelmiston suorituskyky voi heiketä, kun **Luo pisteitä** on valittuna.

Nollakorkeuden määrittäminen (vain DXF)

Eräät sovellukset käyttävät arvoa 9999,999 esittämään tyhjää arvoa ("null"). Jotta Trimble Access -ohjelmisto voi käsitellä tätä arvoa oikeaoppisesti nolla-arvona, sinun tulee syöttää DXF-tiedostossa nollaa edustava arvo **Nollakorkeuden (vain DXF)** kenttään. Arvot käsitellään tyhjinä arvoina, jos ne ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin tyhjä korkeusarvo. Jos esimerkiksi tyhjä korkeusarvo on -9999, myös -9999,999 käsitellään tyhjänä.

Ainoastaan karttakoordinaatit esitetään kartalla. Jos projektia ei ole määritetty, ainoastaan karttakoordinaatteina tallennetut pisteet näkyvät kartalla. Karttakoordinaatteja (paikallisia) ei voida näyttää, jos syöttömuunnosta ei ole määritetty. Katso [Muunnokset, page 237](#).

Jos **Laskenta-asetukset** -näytön **Karttakoordinaatit** -kentän asetuksena on Kasvata Etelä-Länsi tai Kasvata Etelä-Itä, tätä näyttöä kierretään 180° siten, että kasvavat eteläkoordinaatit näytetään ylöspäin näytössä.

DXF-tekstin näyttäminen

Jos haluat näyttää tai piilottaa DXF-tiedoston tekstin, napauta **Näytä DXF-teksti** -valintaruutua. Tekstin näyttämisen poistaminen käytöstä DXF-tiedostossa, joka sisältää paljon tekstiä, voi parantaa kartan suorituskykyä.

Nimen, koodin ja korkeustunnusten näyttäminen

Jos haluat näyttää tai piilottaa linkitettyjen tiedostojen kohteiden nimet, koodit ja korkeuserot, napauta asianmukaisia valintaruutuja **Näyttö**-ryhmässä.

Ohjelmisto näyttää näitä ylimääräisiä tunnuksia vain silloin, kun tiedosto on asetettu valittavissa olevaksi **Tasonhallinta**-ruudussa. Jos tiedosto on asetettu ainoastaan näkyvissä olevaksi, ylimääräisiä tunnuksia ei näytetä. Katso [Karttatiedostotasojen hallinta, page 139](#).


Paaluarvojen näyttäminen

Paaluluvut näytetään kartalla kaikille linkitetystä tiedostosta mahdollisesti valituille linjoille, murtoviivoille tai linjauksille. Näytä tai piilota kaikkien kohteiden paalulukemat valitsemalla **Näytä paalulukemat** -valintaruutu.

TIP – Jos paaluväliarvo on nolla, paalujen tunnuksia ei näytetä. Jos paaluväli on nolla, alku- ja loppupaalun ja mahdollisten PI-, PC- tai PT-paalujen paalutunnukset näytetään. Jos paaluväli on numeroarvo, kaikkien paalujen tunnuksia näytetään (zoomausasteikosta riippuen).

Näyttöasetukset

Viivoitettujen monikulmioiden näyttäminen

Jos haluat näyttää viivoitetut monikulmiot DXF- tai Shape-tiedostossa, napauta  kartan työkalurivillä, valitse **Asetukset** ja valitse **Näyttö**-ryhmässä **Rasterimonikulmiot**-valintaruutu.

Pisteiden ja viivojen lisääminen karttaan

Kartalta voit luoda työhön uusia pisteitä, viivoja ja monikulmioita käyttämällä erilaisia ohjelmistotoimintoja.

Mittaa uusia pisteitä

Mittaa uusia pisteitä käyttämällä yhdistetyn GNSS-vastaanottimen tai takymetrin sijaintitietoja.

- Kun mitään ominaisuutta ei ole valittuna, napauta **Mittaa** avataksesi **Mittaa topo-** tai **Mittaa piste** -lomakkeen ja valitse mittausmenetelmä.

Jos et vielä ole aloittanut mittauksia, ohjelmisto kehottaa sinua aloittamaan mittauksen.

- Käytä **Mittauskoodit**-lomaketta, jolloin voit helposti koodata pisteitä tietyiksi ominaisuustyypeiksi niiden mittaamisen aikana.

Katso [Mitaksesi pisteitä ominaisuuskoodeilla, page 549](#).

Luo ominaisuuksia olemassa olevista pisteistä ja viivoista

Käytä kartalla työn olemassa olevia pisteitä ja viivoja uusien ominaisuuksien luomiseen:

- **Tasaa viiva**

Luo uusi viiva tai murtoviiva tasaamalla aiemmin luotu viiva tai murtoviiva.

Katso [Viivan tai murtoviivan tasaaminen, page 202](#).

- **Luo pinta**

Luo pinta valitsemalla vähintään kolme olemassa olevaa pistettä ja tallenna se kolmioituna maastomallitiedostona (TTM) nykyiseen projektikansioon. Voit tämä jälkeen käyttää pintaa laskemaan volyymin.

Katso [Pinnan luominen olemassa olevista pisteistä, page 202](#).

- **Laske leikkauspiste**

Laske ja tallenna leikkauspiste kahdelle tai kolmelle leikkaavalle kohteelle.

Katso [Laske leikkaus, page 203](#).

- **Piirrä viivoja**

Piirrä **CAD-työkalurivin** avulla viiva- ja kaariominaisuuksia käyttämällä ominaisuuskoodattuja pisteitä, jotka ovat jo työssä.

Katso [CAD-työkalupalkki](#).

Näppäile uusia pisteitä ja viivoja

Näppäile uudet pisteet ja viivat tarvittaessa valitsemalla olemassa olevat pisteet ja viivat kartalta tai syöttämällä uusien pisteiden koordinaatit näppäimistöltä.

Katso [Pisteiden ja viivojen näppäily, page 204](#).

Mittaa ja laske Cogo-funktioita käyttämällä

Valitse kohteita kartalta ja käytä niitä muissa ohjelmiston toiminnoissa esimerkiksi Cogo-laskennan suorittamiseen tai pinnan luomiseen.

Kun käytät nimikettä linkitetystä tiedostosta Cogo-laskelmassa tai luodaksesi pisteen työhön, Trimble Access kopioi kohteen attribuutit tiedostosta ja tallentaa ne yhdessä pisteen, murtoviivan tai monikulmion kanssa työhön.

Katso [COGO-laskennat, page 211](#).

Mittaa ja tallenna tilapäisiä pisteitä tai reittipisteitä

Voit nopeasti mitata ja tallentaa tilapäisiä pisteitä tai reittipisteitä, joita voit käyttää muiden pisteiden ja viivojen luomiseen.

- Jos maastotietokone on yhdistetty GNSS-vastaanottimeen tai käytät maastotietokonetta, jossa on sisäinen GPS, voit tallentaa pisteen, kuten reittipisteen, nopeasti aloittamatta mittausta. Napauta pitkään tyhjää kohtaa kartalla ja valitse **Tallenna piste**.

Katso [Nykyisen sijainnin tiedot, page 443](#).

- Jos olet aloittanut takymetrimittauksen tai GNSS RTK -mittauksen, voit mitata tilapäisen pisteen nopeasti. napauta ► **Pisteen nimi** -kentän vieressä Cogo tai näppäile -näytössä ja valitse sitten **Pikakorjaus**:

Tilapäisiä pisteitä käytetään yleensä Cogo-toiminnoissa tai viivoja, kaaria tai murtoviivoja näppäiltäessä.

Katso [Tilapäiset pisteet, page 249](#).

Viivan tai murtoviivan tasaaminen

1. Valitse kartalta tasattava viiva/murtoviiva.
2. Näpäytä karttaa ja pidä sitä painettuna ja valitse **Tasaa viiva/Tasaa murtoviiva**.
3. Anna **Vaakasiirtymän** ja / tai **Pystysiirtymän** arvo. Muuta siirtymän suuntaa näpäyttämällä asianmukaisen siirron kentän vieressä olevaa ► -painiketta.
4. Muuta Välimatkat laskentatapaa näpäyttämällä **Asetukset**. Katso [Laskenta-asetukset, page 106](#).
5. Syötä nimi ja vaadittaessa koodi uudelle viivalle/murtoviivalle.
6. Jos olet tasauttamassa murtoviivaa, syötä **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.
7. Näpäytä **Tall**.


Pinnan luominen olemassa olevista pisteistä

Jos sinulla on vähintään kolme 3D-pistettä työssä, voit luoda pinnan ja tallentaa sen kolmioituna maastomallitiedostona (TTM) nykyiseen projektikansioon. Voit tämän jälkeen käyttää pintaa laskemaan volyymin. Katso [Laske tilavuus, page 220](#).

1. Valitse kartalta vähintään kolme 3D-pistettä.
2. Näpäytä karttaa ja pidä sitä näpäytettynä ja valitse **Luo pinta**.
3. Syötä pinnan nimi. Napsauta **OK**.

Pinta linkitetään nykyiseen työhön linkitettynä kartta-tiedostona ja ilmestyy karttaan.

Jos haluat muuttaa pinnan ulkomuotoa:

1. Näpäytä kartalla  ja valitse **Asetukset**.
2. Avaa Pinta-ryhmä ja valitse yksi seuraavista **Näyttö**-kentältä:
 - Värigradientti
 - Varjostettu
 - Kolmiot

- Värigradientti + kolmiot
 - Ääriviivat
3. Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta ► ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.

Pinnan muokkaaminen

Sinun tarvitsee ehkä muuttaa pintaa ennen volyymilaskelman suorittamista.

NOTE - Muuttaaksesi pintaa sinulla saa olla vain yksi TTM-malli näytettynä kartalla, ja sen tulee olla **näkyvissä ja valittavissa**. Muokkaa näkyvyyden ja valittavuuden asetuksia napauttamalla ☰ kartan työkalurivissä avataksesi **Tasonhallinta**-sovelluksen ja valitse **Karttatiedostot**-välilehti. Lisäksi pinnan täytyy näyttää **kolmioita** kartalla. Tee näin napauttamalla ☰ Kartan työkalurivissä ja valitsemalla **Asetukset**. Valitse **pinnan** ryhmästä **Kolmiot** tai **Värigradientti + kolmiot Näytä**-kentällä.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Taso**.
2. Valitse kartalta yksi tai useampi pinnan kolmio.
Kolmio voidaan valita vain, jos mitään muita kohteita, kuten pisteitä, ei ole valittuna. Voit helpottaa kolmion valintaa piilottamalla muut kohteet **tasohallinnan Suodatin**-välilehdellä. Kartan tulee olla **Tasonäkymässä** kolmioita valitessa.
3. Näpäytä tämän jälkeen karttaa ja pitää sitä pohjassa ja valitse **Poista valitut kolmiot**. Tämä optio ei ole käytettävissä, jos valitsit kaikki pinnassa olevat kolmiot.
4. Napsauta **OK**.

Laske leikkaus

Laske ja tallenna pisteitä ominaisuuksien risteyskohdassa kartalla seuraavasti:

1. Valitse kartalta risteävät kohteet. Voit valita:
 - kaksi pistettä ja linja
 - kaksi viivaa
 - kaksi kaarta
 - kaksi pistettä ja kaari
 - viiva ja kaari
2. Näpäytä karttaa ja pidä sitä näpäytettynä ja valitse **Laske risteys**.
3. Voit tarvittaessa syöttää vaaka- ja/tai pystysiirtymän jokaiselle kohteelle. Näpäytä ► valitaksesi asianmukaisen siirtymäsuunnan.
Vaakasiirtymän suunta on suhteessa valitun kohteen suuntaan.
4. Valitse **Määrää korkeus käyttäen** -kentässä miten leikkauspisteen korkeus lasketaan.
Saatavilla olevat vaihtoehdot riippuvat valituista yksilötyypeistä, mutta ne voivat olla esimerkiksi seuraavat:

- **Ei mitään** – korkeus jää tyhjäksi arvoksi
 - **Viiva/kaari 1** – korkeus lasketaan ensimmäisen viivan tai kaaren kaltevuudesta
 - **Viiva/kaari 2** – korkeus lasketaan toisen viivan tai kaaren kaltevuudesta
 - **Keskiarvo** – korkeuksien keskiarvo lasketaan ensimmäisen ja toisen viivan tai kaaren kaltevuudesta
5. Näpätystä **Laske**.
Kun toinen tai molemmat kohteet ovat kaaria, tällöin saatetaan laskea kaksi leikkauspistettä. Voit tallentaa molemmat pisteet. Jos et halua tallentaa ensimmäistä pistettä, näpätystä **Ohita**.
6. Näpätystä **Tall**.

Pisteiden ja viivojen näppäily

Jos haluat luoda pisteitä ja viivoja (mukaan lukien kaaria ja murtoviivoja), käytä **Näppäile**-valikon toimintoja koordinaattien syöttämiseen uusille pisteille näppäimistöltä.

Jotkut näppäilymenetelmät ovat lisäksi avattavissa kartan näpätystä ja pidä pohjassa -valikosta.

Valittu **Näppäily-kuvaruutu** ilmestyy kartan rinnalle. Valitse pisteitä syöttämällä pisteen nimi tai näpätystä asianmukaista kenttää **Näppäilyn kuvaruudussa** ja näpätystä sitten pistettä kartalla. Jos haluat valita muun pisteidenvalintatavan, näpätystä ► ja valitse sopiva vaihtoehto. Ks. [Pisteen nimen syöttäminen, page 164](#).

Näppäile pisteet seuraavasti:

1. Avaa **Näppäile piste** -näyttö tekemällä jokin seuraavista:
 - Näpätystä ≡ ja valitse **Näppäile / Pisteet**.
 - Kun olet karttanäkymässä, näpätystä ja pidä pisteen sijaintia painettuna ja valitse **Näppäile piste**. **Arvon näppäilyn** vaihtoehto ei ole käytettävissä näpätystä ja pidä painettuna -valikosta, jos tarkastelet karttaa 3D-näkymässä ja kartalla ei ole maastotasoa tai pintaa.
2. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.
3. Syötä koordinaattiarvot. Muuta **Koordinaattinäköymän** asetuksia näpättyämällä **Asetukset**.
4. Jos näppäilet **Paalu ja offset** -arvon, valitse **Tyypin** kentältä kohde, johon nähden paalu ja offset -arvot ovat suhteellisia.
5. Jos näppäilet **Koordinaatiston (paikallinen)** arvon, valitse tai luo muunnos, jota haluat käytettävän. Voit määritellä muunnoksen myöhemmin valitsemalla **Ei mitään**.
6. Aseta pisteen hakuluokaksi **Kontrolli** valitsemalla **Kiintopisteen** valintaruutu. Jätä valintaruutu tyhjäksi asettaaksesi hakuluokan **Normaalitilaan**.
Voit muuttua hakuluokkaa sen jälkeen, kun piste on tallennettu käyttäen **Pistehallintaa**.
7. Näpätystä **Tall**.

TIP – Näppäillessäsi pisteitä kartalta:


- Jos näppäilet useita pisteitä kartalta, voit jokaista pistettä varten näpäyttää **Pohjoisen** tai **Idän** kenttää **Pisteen näppäilyn** kaavakkeessa ja näpäyttää sen jälkeen karttaa määrittääksesi pisteen koordinaatit. **Koordinaattinäköm**än option tulee olla joko **Tasokoordinaatisto** tai **Tasokoordinaatisto (paikallinen)**. **Tasokoordinaatisto (paikallinen)** on käytettävissä vain silloin, kun **Geodesian lisätoiminnot** on käytössä.
- Jos kartta on **Tasonäkymässä** (2D), **Korkeuden** kentän arvoksi on asetettu nolla (?), ja arvo on valinnainen. Jos kartta on yhdessä 3D-näkymistä, **Korkeuden** kentän arvo lasketaan suhteessa maatasoon, pintaan tai BIM-malliin. Voit tarvittaessa muokata tätä arvoa.
- Jos **Koordinaattinäköm**än optioksi on asetettu **Paalulukema ja sivumitta** ja **Tyypiksi** on asetettu **Tie**, silloin, jos tien formaatti on:
 - **RXL Tai GENIO** ja piste sijaitsee tiellä, **Korkeusero** -arvoa sovelletaan suhteessa syötetyn paalulukeman ja sivumitan korkeuteen. Jos piste ei ole tiellä, voit syöttää korkeuden.
 - **LandXML** ja piste on joko tiellä tai sen sivussa, voit syöttää korkeuden.
- Jos **Koordinaattinäköm**än optioksi on asetettu **Paalulukema ja sivumitta** ja **Tyypiksi** on asetettu **Tunneli**, silloin, jos tunnelilla on sille määriteltyjä mallipohjia, **Korkeusero** -arvoa sovelletaan aina suhteessa syötetyn paalun pystygeometrian korkeuteen.

Linjan näppäily

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Näppäile / Linja**.
Vaihtoehtoisesti jos luot linjaa kahdesta pisteestä, voit valita pisteet kartalla ja valita sen jälkeen näpäytä ja pidä painettuna **Näppäile linja**.
2. Syötä linjan nimi ja vaadittaessa koodi.
3. Valitse linjan määrittävä(t) piste(et). Ks. [Pisteen nimen syöttäminen, page 164](#).
4. Linja voidaan määrittää seuraavilla menetelmillä:
 - [Kahden pisteen menetelmä, page 205](#)
 - [Suunnan etäisyys pisteestä -menetelmä, page 206](#)
5. Näpäytä **Laske**.
6. Näpäytä **Tall**.

Kahden pisteen menetelmä


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kaksi pistettä**.
2. Valitse alku- (1) ja loppupiste (2).

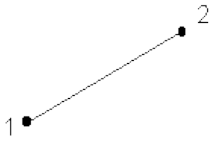

- Määritä paalututusta varten **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.

Suunnan etäisyys pisteestä -menetelmä

- Valitse **Metodi** -kentässä **Päätehtävä**.
- Syötä alkupiste (**1**), suuntakulma (**2**) ja viivan pituus (**3**).

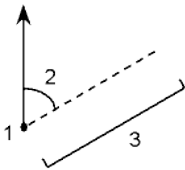

- Syötä **Kaltevuus** alku- ja loppupisteiden välillä.
- Muuta Välimatkat laskentatapaa näpdyttämällä **Asetukset**. Katso [Laskenta-asetukset, page 106](#).
- Määritä paalututusta varten **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.

Murtoviivan näppäily

Murtoviivat ovat kaksi tai useampi linjaa tai kaarta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa.


- Näpäytä  ja valitse **Arvon näppäily / Murtoviiva**.

Vaihtoehtoisesti voit valita pisteet, linjat, kaaret tai murtoviivat kartalta, josta uusi murtoviiva luodaan ja valita tämän jälkeen **Syötä murtoviiva** näpäytä ja pidä painettuna -valikosta.


- Syötä **Murtoviivan nimi**.
- Vaadittaessa syötä murtoviivalle **Koodi**.
- Syötä **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.

5. Syötä murtoviivan määrittelevät pisteen nimet:

| Syötä... | jotta voit |
|-----------|---|
| 1,3,5 | Luo linjan pisteiden 1, 3 ja 5 välille |
| 1-10 | Luo linjan kaikkien pisteiden 1 - 10 välille |
| 1,3, 5-10 | Luo linjan pisteiden 1, 3, 5 välille ja pisteiden 5 - 10 välille |
| 1(2)3 | Luo kaaren pisteiden 1 ja 3 välille pisteen 2 kautta |
| 1(2,L)3 | Luo kaari, joka kääntyy vasemmalle alkupisteestä (1) loppupisteeseen (3) pisteen 2 ollessa keskipiste. Suunta (V tai O) määrittää, kääntyykö kaari vasemmalle (vastapäivään) vai oikealle (myötäpäivään) alkupisteestä (1) loppupisteeseen (3) . |

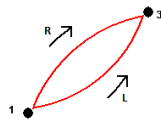

| | |
|-------------|--|
| 1(100,L,S)3 | Luo pieni 100 säteen kaari, joka kääntyy vasemmalle alkupisteestä (1) loppupisteeseen (3). Suunta (V tai O) määrittää, kääntyykö kaari vasemmalle (vastapäivään) vai oikealle (myötäpäivään) alkupisteestä (1) loppupisteeseen (3) . Koko L (suuri) tai S (pieni) määrittää kaaren koon. |
|-------------|--|

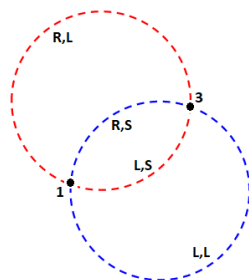


6. Näpätä **Tall**.

Karen näppäileminen

- Näpätä ja valitse **Näppäile / Kaaret**.
- Syötä kaaren nimi ja vaadittaessa koodi kaarelle.
- Määritä uusi kaari jollakin seuraavista tavoista:
- Muuta Välimatkat laskentatapaa näpättämällä **Asetukset**. Katso [Laskenta-asetukset, page 106](#).
- Näpätä **Laske**.
- Näpätä **Tall**.

Kaksi pistettä ja säde -menetelmä


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kaksi pistettä ja säde**.
2. Valitse alkupiste (**1**) ja loppupiste (**2**) ja syötä kaaren säde (**3**).

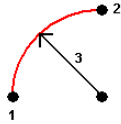

3. Määritä kaaren suunta.
4. Määritä paalututusta varten **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.
5. Valitse tarvittaessa **Tallenna keskipiste** -valintaruutu ja anna keskipisteelle nimi.

Kaaren pituus ja säde -menetelmä


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kaaren pituus ja säde**.
2. Valitse alkupiste (**1**), lopputangentti (**2**) ja kaaren säde (**3**) ja pituus.



3. Määritä kaaren suunta ja kaltevuus alku- ja loppupisteiden välillä.
4. Määritä paalututusta varten **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.
5. Valitse tarvittaessa **Tallenna keskipiste** -valintaruutu ja anna keskipisteelle nimi.

Deltakulma ja säde -menetelmä


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Deltakulma ja säde**.
2. Syötä alkupisteen nimi (**1**), lopputangentti (**2**), säde (**3**) ja kaaren taitekulma (**4**).

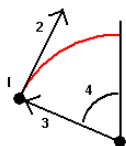

3. Määritä kaaren suunta ja kaltevuus alku- ja loppupisteiden välillä.
4. Määritä paalututusta varten **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.
5. Valitse tarvittaessa **Tallenna keskipiste** -valintaruutu ja anna keskipisteelle nimi.

Leikkauspiste ja tangentit -menetelmä


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Leikkauspiste ja tangentit**.
2. Valitse leikkauspiste **(1)** ja syötä lopputangentti **(2)**, etutangentti **(3)**, ja kaaren säde **(4)**.

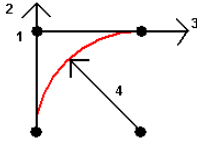

3. Määritä paalututusta varten **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.
4. Valitse tarvittaessa **Tallenna keskipiste** -valintaruutu ja anna keskipisteelle nimi.

Kaksi pistettä ja keskipiste


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kaksi pistettä ja keskipiste**.
2. Määritä kaaren suunta.
3. Valitse **Aloituspiste (1)**, **Loppupiste (2)**, ja kaaren **Keskipiste (3)**.

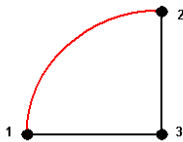

4. Määritä paalututusta varten **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.

Kolmen pisteen menetelmä


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kolme pistettä**.
2. Valitse **Aloituspiste (1)**, **Piste kaarella (2)**, ja kaaren **Loppupiste (3)**.

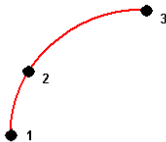

3. Määritä paalututusta varten **Alkupaalu** ja **Paaluväli**.
4. Valitse tarvittaessa **Tallenna keskipiste** -valintaruutu ja anna keskipisteelle nimi.

Kaaren ominaisuudet


Kaaren ominaisuudet on annettu alla.

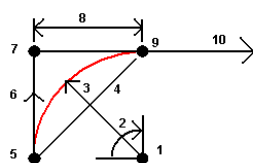

| | | | |
|----------|---------------|-----------|------------------|
| 1 | Keskipiste | 2 | Deltakulma |
| 3 | Säde | 4 | Jänteen pituus |
| 5 | Pisteestä | 6 | Lopputangentti |
| 7 | Leikkauspiste | 8 | Tangentin pituus |
| 9 | Pisteeseen | 10 | Lopputangentti |

Lopputangentin arvo (**6**) liittyy suuntaan (oikealla yllä olevassa diagrammissa), johon paalu tai ketjun pituus kasvaa. Jos esimerkiksi seisot leikkauspisteessä (**7**) katsoen kasvavan paalun tai ketjun pituuden suuntaan, etutangentti (**10**) on edessäsi ja takatangentti (**6**) takanasi.

Suuntakenttä määrittää, kääntyykö kaari vasemmalle (vastapäivään) vai oikealle (myötäpäivään) alkupisteestä (**1**) loppupisteeseen (**2**). Alla oleva kuva näyttää sekä vasemman (**3**) että oikean (**4**) kaaren.

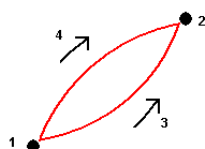

Kaaren kaltevuus määritetään kaaren alku- ja loppupisteiden korkeuksien avulla.

Huomautuksen näppäily

- Lisää huomautus:
 - työhön näpäyttämällä \equiv ja valitse **Näppäile / Huomautukset** tai paina **Ctrl + N** näppäimistöllä.
 - nykyiseen tietueeseen **Työn tarkastelussa** näpäyttämällä **Huomautus**.
 - Pistetietueeseen **Pistehallinnassa** näpäyttämällä **Huomautus** pisteen sarakkeessa.
- Syötä huomautusteksti. Lisätäksesi rivinvaihdon tekstiin napauta **Uusi rivi**.
- Luo tietue nykyiselle ajalle näpäyttämällä **Aikaleima**. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinriviä pitkin nähdäksesi **T/Stamp**-valonäppäimen.)
- Syöttääksesi koodeja ominaisuuskirjastosta huomautukseen paina **Välilyöntiä kahdesti Huomautuksen** kuvaruudussa. Valitse koodi luettelosta tai kirjoita koodin muutama ensimmäinen kirjain.
- Lisää huomautus:
 - edelliseen työssä olevaan pisteeseen näpäyttämällä **Edel..**
 - seuraavaan työssä olevaan pisteeseen näpäyttämällä **Seur..**

NOTE – Huomautus tallennetaan vain, jos nykyisessä mittauksessa on tallennettu toinen havainto. Jos mittaus lopetetaan ennen toisen havainnon tallentamista, huomautus hylätään.

6. Näpätä Tall.

COGO-laskennat

Laske välimatkat, atsimuutit, pisteen paikannukset ja muut koordinaattigeometriatoiminnot (cogo) eri tavoilla käyttämällä Trimble Access:n Cogo-toimintoja.

Useimmat Cogo-toiminnot ovat käytettävissä **Cogo**-valikosta. Jotkin Cogo-toiminnot ovat käytettävissä **myös** kartan napauta ja pidä painettuna -valikosta riippuen siitä, mitä kartalla on valittuna.

Seuraavat Cogo-toiminnot ovat käytettävissä **vain** kartalta:

- [Laske leikkaus, page 203](#)
- [Laske keskipiste, page 251](#)
- [Keskilinjän laskeminen, page 251](#)

Voit tallentaa COGO-toimintojen tulokset työhön.

NOTE – Kun cogo-laskennassa käytetään Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-ohjelman avulla mitattua skannauspistettä, skannauspisteen sijaintiin luodaan työssä piste.

Cogo-toiminnoissa käytettävien pisteiden valitseminen

Valitse Cogo-toiminnoissa käytettävät pisteet valitsemalla ne kartalta.

TIP – **Tartunnan** työkalupalkki tarjoaa yksinkertaisen tavan valita kartan objekteilla olevia sijainteja tarttumalla tiettyyn pisteeseen, vaikka mitään pistettä ei ole olemassa. Voit esimerkiksi käyttää **Tartunnan** työkalupalkkia valitaksesi tarkasti linjan loppupisteen tai kaaren keskikohdan vektorikartasta karttatiedostosta, kuten BIM-mallista tai DXF-tiedostosta. Jos valitussa sijainnissa ei vielä ole pistettä, Trimble Access laskee pisteen. Katso [Tartunnan työkalupalkki](#).

Jos olet aloittanut mittauksen, napauta **Fastfix**-valonäppäintä luodaksesi tilapäisen pisteen, jota voit käyttää Cogo-laskennassa. Katso [Tilapäiset pisteet, page 249](#).

COGO-laskelmien koordinaattijärjestelmät

Kun tallennat cogo-toiminnoista laskettuja pisteitä, näpätä **Optiot** ja käytä **Koordinaattinäköymä**-kenttää määrittämään, tallennetaanko lasketut pisteet **Globaali**-, **Paikallisina** vai **Tasokoordinaatteina**. Katso [Koordinaattinäköymän asetukset, page 655](#).

Jotkut laskentatehtävät edellyttävät, että työssä on määritelty projektio tai **vakiomittakaavainen** järjestelmä. Jos pisteet on mitattu käyttäen GNSS:ää, pisteen koordinaatit voidaan näyttää ainoastaan karttakoordinaatteina, jos projektio ja datum muunnos on määritetty.

WARNING – Älä muuta koordinaattijärjestelmää tai tee muunnosta sen jälkeen, kun olet laskenut uusia pisteitä. Muussa tapauksessa nämä pisteet eivät ole yhteensopivia uuden koordinaattijärjestelmän kanssa. Poikkeuksena tästä ovat pisteet, jotka on laskettu geodeettisella **Päätehtävä** -menettelyllä.


Välimatkatkojen laskeminen

Muuttaaksesi sitä, näytetäänkö ja lasketaanko välimatkat viitaten ellipsoidiin vai hila- tai maakoordinaatteihin, näpätä **Asetukset** ja muuta valintaa **Etäisyys**-kentässä.

Jos olet yhteydessä laseretäisyysmittariin, voit käyttää sitä mittaamaan välimatkoja tai siirtymiä. Katso [Laseretäisyysmittarit, page 476](#).

Laske piste

Kun haluat laskea leikkauspisteen koordinaatit yhdeltä tai useammalta pisteeltä, linjalta tai kaarelta:


1. Napauta  ja valitse **Cogo / Laske piste** ja valitse sitten haluamasi laskentamenetelmä.
2. Syötä pisteen nimi ja vaadittaessa sen koodi.
3. Määrittele uusi piste valitsemasi menetelmän vaatimusten mukaisesti:

Suunnan ja etäisyyden menetelmä:


- a. Valitse alkupiste **(1)**.
- b. Näpätä **Alkupisteen** kentässä  valitaksesi **Säteittäisen** tai **Peräkkäisen** mittausmenetelmän.

Kun **Ketjuna** on valittuna, **Alkupiste** -kentäksi päivitetään automaattisesti viimeksi laskettu leikkauspiste.

Säteittäinen:

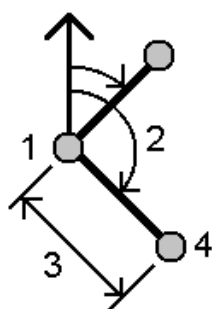

Ketjuna:

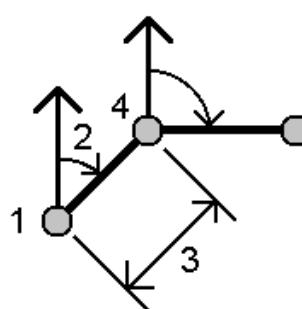

- c. Määritä **Nollasuunta** -asetukseksi Kartta 0°, Tosipohjoinen, Magneettinen pohjoinen tai Aurinko (vain GNSS).
- d. Syötä atsimuutti **(2)** ja vaakasuora etäisyys **(3)**.

Muokkaa atsimuuttiarvoa seuraavasti:


- Säädä atsimuuttia $+90^\circ$, -90° , tai $+180^\circ$ näpdyttämällä ► **Atsimuutin** kentässä.
 - Syötä arvo **Delta-atsimuutti**-kenttään. **Laskettu atsimuutti** -kentässä näkyy edellisestä delta-atsimuutin avulla säädetty atsimuutti.
- e. Näpdytä **Laske** -ohjelmisto laskee leikkauspisteen (4).
- f. Näpdytä **Tall**.

Taitekulman ja etäisyyden menetelmä:


- a. Valitse alkupiste (1).
- b. Näpdytä **Alkupisteen** kentässä ► valitaksesi **Säteittäisen** tai **Peräkkäisen** mittausmenetelmän.

Kun **Ketjuna** on valittuna, **Alkupiste** -kentäksi päivitetään automaattisesti viimeksi laskettu leikkauspiste. Uusien pisteiden referenssisuunta on uusi käänneinen suuntakulma, joka lasketaan edellisen taitekulman perusteella.

Säteittäinen:

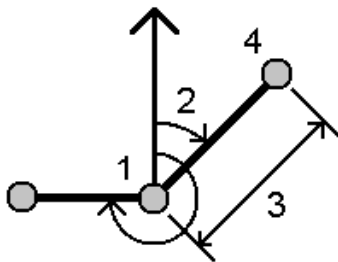


Ketjuna:

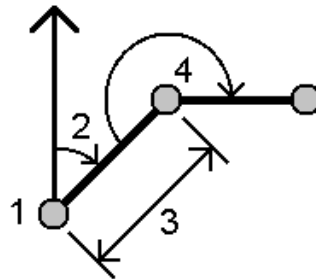

- c. Viittaussuuntauksen määrittäminen:
- a. Valitse **Loppupiste**. Voit vaihtoehtoisesti näpdyttää ► **Loppupiste**-kentällä ja valita **Atsimuutin** ja sen jälkeen syöttää atsimuutin (2).
 - b. Syötä **Taitekulma**.
- d. Syötä vaakasuora etäisyys (3).
- e. Näpdytä **Laske** -ohjelmisto laskee leikkauspisteen (4).
- f. Näpdytä **Tall**.

Suunnan ja etäisyyden leikkauspisteen menetelmä:


- a. Valitse piste 1 **(1)** ja piste 2 **(3)** ja syötä atsimuutti **(2)** ja vaakasuora etäisyys **(4)**.

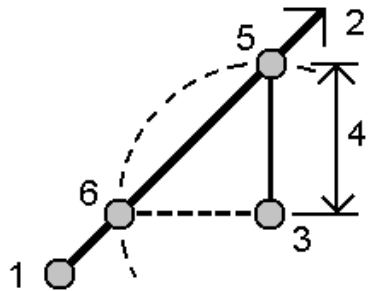

- b. Näpätä **Laske**. Tälle laskelmalle on kaksi ratkaisua **(5,6)**.
 c. Tarkastellaksesi toista ratkaisua näpätä **Toinen**.
 d. Näpätä **Tall**.

Suunnan ja suunnan leikkauspisteen menetelmä:


- a. Valitse piste 1 **(1)** ja piste 2 **(3)** ja syötä atsimuutti pisteestä yksi **(2)** ja pisteestä kaksi **(4)**.

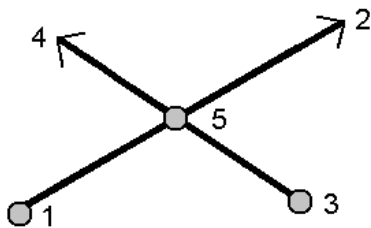

- b. Näpätä **Laske**. -ohjelmisto laskee leikkauspisteen **(5)**.
 c. Näpätä **Tall**.

Etäisyyden ja etäisyyden leikkauspisteen menetelmä:


- a. Valitse piste 1 **(1)** ja piste 2 **(3)** ja syötä vaakasuora etäisyys pisteestä yksi **(2)** ja pisteestä kaksi **(4)**.

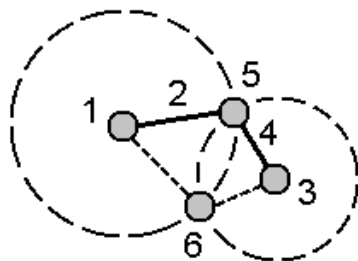

- b. Näpäytä **Laske**. Tälle laskelmalle on kaksi ratkaisua (**5,6**).
- c. Tarkastellaksesi toista ratkaisua näpäytä **Toinen**.
- d. Näpäytä **Tall**.


Nelipiste-leikkauspisteen menetelmä:

- a. Valitse Linjan 1 alkupiste (**1**), Linjan 1 loppupiste (**2**), Linjan 2 alkupiste (**3**) ja Linjan 2 loppupiste (**4**).

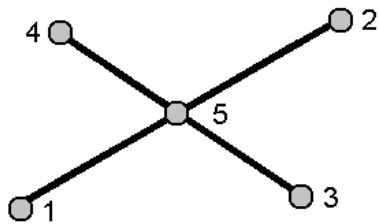

- b. Anna korkeustason muutos korkeuserona linjan 2 loppupisteestä lukien.
- c. Näpäytä **Laske**. -ohjelmisto laskee siirtymäpisteen (**5**).

Kahden viivan ei tarvitse leikata, mutta niiden täytyy yhtyä jossakin pisteessä alla kuvatulla tavalla.

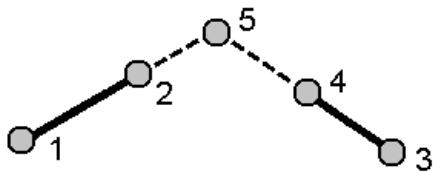


- d. Näpäytä **Tall**.

NOTE - Jos käytät **Janojen leikkaus** - tai **Suorakulmainen laskenta** -menetelmää ja vaihdat sitten antennikorkeutta jollekin lähtöpisteistä, lasketun pisteen koordinaatteja ei päivitetä.

Vektorista-menetelmä:

- a. Valitse kantavektorin alku- **(1)** ja loppupiste **(2)**.

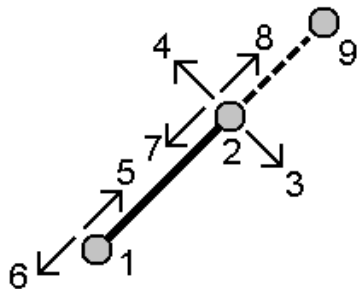

- b. Syötä **Etäisyys** ja valitse **Etäisyyden suunta** -menetelmä **(5, 6, 7 tai 8)**.
 c. Syötä siirtymämatka ja valitse **Siirtymän suunta** **(3 tai 4)**.
 d. Anna korkeusero.

Korkeusero on riippuvainen **Etäisyyden suunnasta**. Jos suunta on suhteessa lähtöpisteeseen, lasketun pisteen korkeus on lähtöpisteen korkeus + korkeusero. Vastaavasti, jos suunta on suhteessa loppupisteeseen, lasketun pisteen korkeus on loppupisteen korkeus + korkeusero.


- e. Näpätä **Laske** -ohjelmisto laskee siirtymäpisteen **(9)**.

NOTE - Jos käytät **Janojen leikkaus** - tai **Suorakulmainen laskenta** -menetelmää ja vaihdat sitten antennikorkeutta jollekin lähtöpisteistä, lasketun pisteen koordinaatteja ei päivitetä.

Projektipiste linjaan -menetelmä:

Laskee pisteen linjalle, joka on kohtisuorassa toiseen pisteeseen nähden:

- a. Anna **Projisoitava piste (1)**.

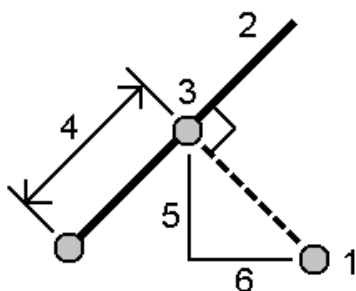

- b. Anna **Linjan nimi** **(2)** tai valitse **Alkupiste** ja **Loppupiste** määrittäksesi linjan.
 c. Näpätä **Laske**.

Ohjelmisto laskee seuraavat arvot:


- pisteen koordinaatit **(3)**
- janan mukainen vaakaetäisyys **(4)**

- vaaka- ja kaltevuusetäisyyden, atsimuutin, kaltevuuden, korkeuseron ja deltan pohjoiset (5) ja itäiset (6) arvot valitusta pisteestä (1) pisteelle (3)
- d. Näpätä **Tall**.

Projektipiste kaareen -menetelmä:

Laskee pisteen kaarelle, joka on kohtisuorassa toiseen pisteeseen nähden:

- a. Anna **Projisoitava piste (1)**.

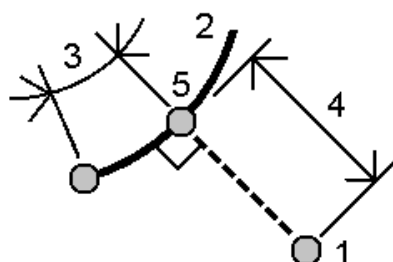

- b. Kirjoita **Kaaren nimi** tai näppäile uusi kaari.
c. Näpätä **Laske**.

Ohjelmisto laskee seuraavat arvot:

- pisteen koordinaatit (5)
 - kaaren mukainen vaakaetäisyys (3)
 - vaakasuora etäisyys kaaresta (4)
- d. Näpätä **Tall**.

TIP -

- Valitse viitepisteitä valitessasi pisteet kartalta tai näpätä ► avataksesi listan muista valintamenetelmistä. Ks. [Pisteen nimen syöttäminen, page 164](#).
- Muuta Välimatkat laskentatapaa näpättämällä **Asetukset**. Katso [Laskenta-asetukset, page 106](#).

Suunta ja matka


Käytä **Käänteisarvon laskennan** cogo-funktiota laskeaksesi pisteiden välisen käänteisarvon.

1. Avaa **Käänteisarvon laskennan** lomake yhdellä seuraavista tavoista:
 - Valitse kartalta pisteet ja sen jälkeen näpätä ja pidä painettuna -valikosta **Laske käänteisluku**.
 - Napauta ☰ ja valitse **Cogo / Käänteisarvon laskenta** Valitse **Pisteestä(1)** ja **Pisteeseen(2)**. Ks. [Pisteen nimen syöttäminen, page 164](#).

Ohjelmisto laskee seuraavat arvot:

- atsimuutti (3)
- Vaakaetäisyys (4)

- kahden pisteen välisen korkeuden, vinoetäisyyden ja kaltevuuden muutos
- pohjoinen delta (**5**) ja itäinen delta (**6**)

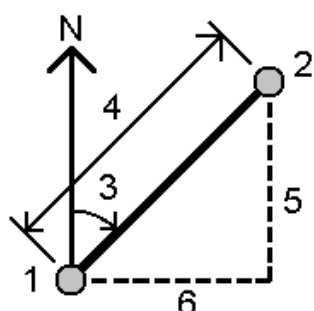

2. Näpätä **Tall**.

Etäisyyden laskenta

Voit laskea välimatkan käyttäen näppäiltyä dataa, työhön tallennettuja pisteitä tai karttatason dataa. Lasketun etäisyyden tulokset tallennetaan työhön, jos parametreinä käytetään näppäiltyä dataa tai työhön tallennettuja pisteitä. Lasketun etäisyyden tulokset tallennetaan kommenttitietueeseen, jos parametrinä käytetään karttatason dataa.

1. Avaa **Etäisyyden laskennan** lomake yhdellä seuraavista tavoista:
 - Napauta ja valitse **Cogo / Laske etäisyys** ja valitse sitten haluamasi laskentamenetelmä.
 - Näpätä **Laskimessa Etäisyys**.
 - Valitse kartalta piste ja linja tai kaari. Näpätä karttaa ja pidä sitä näpäytettynä ja valitse **Laske etäisyys**.
NOTE - Jos valitset kartalta kaksi pistettä, **Laske etäisyys** -toiminto ei ole saatavilla näpätä ja pidä painettuna -valikosta. Valitse sen sijaan **Laske käännteinen etäisyys**.
2. Laske etäisyys valitsemasi menetelmän vaatimusten mukaisesti:

Kahden pisteen välinen menetelmä:

Valitse **Pisteestä** ja **Pisteeseen**.


Kahden pisteen välinen etäisyys lasketaan.

TIP - Voit laskea etäisyyden kahden työssä olevan pisteen välillä suoraan etäisyyskenttään. Tee tämä kirjoittamalla etäisyyskenttään pisteiden nimet erotettuna yhdysmerkillä (-). Kun esimerkiksi haluat laskea etäisyyden pisteestä 2 pisteeseen 3, syötä "2-3". Tämä menetelmä toimii useimpien aakkosnumeeristen pistenumeroitten yhteydessä, mutta ei sellaisilla pistenumeroilla, jotka sisältävät tavuviivan (-).

Pisteen ja linjan välillä -menetelmä:

Syötä tarvittaessa **Pisteen nimi (1)** ja **Rivin nimi (2)**.


Jos linjaa ei ole ennestään olemassa, näpäytä ► ja valitse **Kaksi pistettä**. Syötä linjan määrittävä alkupiste ja loppupiste.

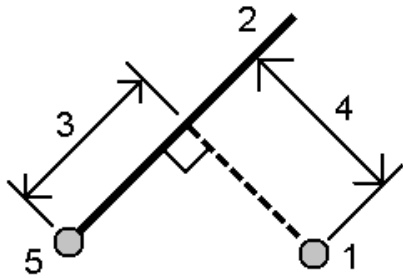

Tuloksena saadaan etäisyys linjan suuntaisesti (3) ja kohtisuoraan linjaan nähden (4). Etäisyys linjan suuntaisesti on laskettu annetusta pisteestä (5).

Pisteen ja kaaren välillä -menetelmä:

Syötä tarvittaessa **Pisteen nimi (1)** ja **Kaaren nimi (2)**.

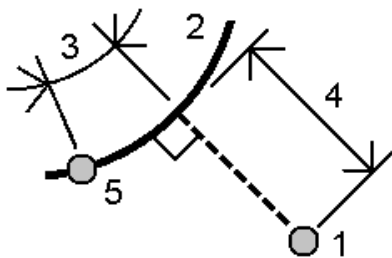

Tuloksena saadaan etäisyys kaaren suuntaisesti (3) ja kohtisuoraan kaareen nähden (4). Etäisyys kaaren suuntaisesti on laskettu annetusta pisteestä (5).

TIP -

- Valitse viitepisteitä valitessasi pisteet kartalta tai näpäytä ► avataksesi listan muista valintamenetelmistä. Ks. [Pisteen nimen syöttäminen, page 164](#).
- Syötetyissä lähtötiedoissa voidaan käyttää eri yksiköitä. Voit esimerkiksi lisätä etäisyyden metreinä etäisyyteen, joka on jaloissa, ja tulos näytetään siinä muodossa kuin työn ominaisuuksissa on määritetty.

Laske tilavuus

Voit laskea tilavuudet pinnoista, jotka on tallennettu kolmioituihin maastomalleihin (*.ttm-tiedostoihin).

Voit tuoda TTM-tiedostoja toimisto-ohjelmistostasi tai generoida niitä kartalla Mittaus -sovelluksessa.Ks. [Pinnan luominen olemassa olevista pisteistä, page 202.](#)

1. Näpätä ☰ ja valitse **Cogo / Laske tilavuus.**

Voit vaihtoehtoisesti luoda pinnan samalla kuin lasket tilavuuden valitsemallakartalta vähintään kolme 3D-pistettä **Laske tilavuus** näpätä ja pidä painettuna -valikosta.Syötä nimi pinnalle ja näpätä **Hyväksy**.Pinta ilmestyy karttaan.

2. Valitse **Laskentavolyymin** kuvaruudusta vaadittava laskentamenetelmä:

- **Korkeuden yläpuolella** -menetelmä

Laskee yksittäisen pinnan tilavuuden määrätyn korkeuden yläpuolella. Vain leikkaustilavuus lasketaan.

- **Tyhjä volyymin** menetelmä

Laskee sen täyttömateriaalin tilavuuden, joka tarvitaan täyttämään pinta määrättyyn korkeuteen.

- **Pinta korkeuteen** -menetelmä

Laskee leikkaus- ja täyttöttilavuudet yksittäisen pinnan ja määrätyn korkeuden välillä. Kun pinta on korkeuden alapuolella, lasketaan täyttöttilavuus. Kun pinta on korkeuden yläpuolella, lasketaan leikkaustilavuus.

- **Pinnasta pintaan** -menetelmä

Laskee kahden pinnan väliset leikkaus- ja täyttömäärät.**Ensimmäinen pinta** on alkuperäinen pinta ja **Lopullinen pinta** on suunnitelmapinta tai pinta kaivauksen jälkeen.Kun **Ensimmäinen pinta** on **Lopullisen pinnan** yläpuolella, lasketaan leikkaus; kun **Ensimmäinen pinta** on **Lopullisen pinnan** alapuolella, lasketaan täyttö.

NOTE - Volyymit lasketaan vain alueilla, joissa ensimmäiset ja lopulliset pinnat ovat osittain päällekkäisiä.

- **Kasa/kuoppamenetelmä**

Tämä toimii samalla tavalla kuin **Pinnasta pintaan** paitsi vain yhdellä pinnalla.Valikoitua pintaa pidetään lopullisena pintana ja ensimmäinen pinta määritellään valikoidun pinnan ympäryspisteistä.Kun pinta on ympäryksen pinnan yläpuolella, lasketaan leikkaus (kasa); kun pinta putoaa ympäryksen pinnan alle, lasketaan täyttö (painanne).

- **Pinta-ala**-menetelmä

Laskee pinta-alan, ja voi lisäksi laskea volyymin määritellyn syvyyden avulla.

3. Valitse pinta, jota haluat käyttää.

4. Syötä vaadittaessa **Kuorman laajenemisen** tai **Kutistumisen** tekijä, jota sovelletaan laskuun.

Kuljetustilavuuskertoimen käyttäminen mahdollistaa leikkausmateriaalin laajenemisen sen kaivamisen jälkeen.Kuljetustilavuus määritetään prosenttiosuutena.**Korjattu leikkaustilavuus** on leikkaustilavuus, johon on sovellettu kuljetustilavuuskerrointa.

Kutistumiskertoimen käyttäminen mahdollistaa täyttömateriaalin tiivistymisen. Kutistuminen määritetään prosenttiosuutena. **Korjattu täyttötilavuus** on täyttötilavuus, johon on sovellettu kutistumiskerrointa.

5. Näpätä **Laske**.

Sen jälkeen, kun Viivoitus ja/tai kutistuminen on sovellettu, ohjelmisto näyttää **Alkuperäisellä paikalla olevan volyymin** (alkuperäinen volyymi) ja **Muokatun volyymin**:

- **Korjattu leikkaustilavuus** on leikkaustilavuus, johon on sovellettu kuljetustilavuuskerrointa.
- **Korjattu täyttötilavuus** on täyttötilavuus, johon on sovellettu kutistumiskerrointa.


Suunnan laskenta

Voit laskea atsimuutin käyttäen näppäilyä dataa tai työhön tallennettuja pisteitä, ja tallentaa tulokset työhön.

1. Avaa **Laske atsimuutti** -lomake tekemällä jokin seuraavista:
 - Näpätä ☰ ja valitse **Cogo / Laske atsimuutti**.
 - Näpätä [Laskimesta Atsimuutti](#).
2. Laske atsimuutti jollakin seuraavista tavoista.

Kahden pisteen välinen menetelmä

1. Valitse **Metodi**-kentässä **Kahden pisteen välillä**.
2. Valitse **Pisteestä (1)** ja **Pisteeseen (2)**.

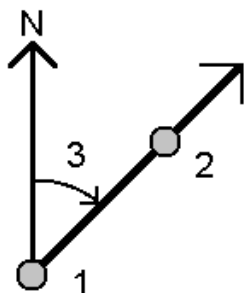


Ohjelmisto laskee syötettyjen arvojen **(3)** välisen atsimuutin.

3. Näpätä **Tall**.

TIP - Voit laskea suuntakulman kahden työssä olevan pisteen välillä suoraan suuntakulmakenttään. Tee tämä kirjoittamalla **Suuntakulma** -kenttään pisteiden nimet erotettuna tavuviivalla (-). Kun esimerkiksi haluat laskea suuntakulman pisteestä 2 pisteeseen 3, syötä "2-3". Tämä menetelmä toimii useimpien aakkosnumeeristen pistenumeroiden yhteydessä, mutta ei sellaisilla pistenumeroilla, jotka sisältävät tavuviivan (-).

Atsimuutin puolitusmenetelmä

1. Valitse **Metodi** -kentässä **Suuntien puolitus**.
2. Syötä arvot **Atsimuutille 1 (1)** ja **Atsimuutille 2 (2)**.

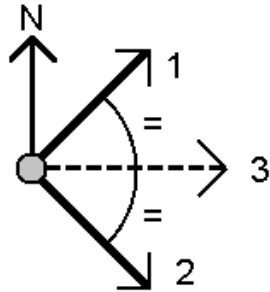


Ohjelmisto laskee seuraavat arvot: näyttää lasketun suuntakulman syötettyjen arvojen (**3**) ja lasketun kulman välissä, mitattuna myötäpäivään atsimuutin 1 ja 2 välillä.

3. Näpätä **Tall**.

Kulman puolitusmenetelmä

1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kulmien puolitus**.
2. Valitse **Sivupiste 1 (1)**, **Kulmapiste (3)** ja **Sivupiste 2 (2)**.

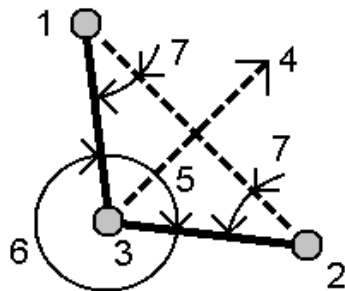


Ohjelmisto laskee seuraavat arvot:

- atsimuutti (**4**), **Sivupisteen 1** ja **Sivupisteen 2** puolivälissä **Kulmapisteestä**
 - sisäkulma (**5**) ja ulkokulma (**6**)
 - etäisyys kulmapisteestä kahteen sivupisteeseen ja kahden sivupisteen välinen etäisyys
 - atsimuutti kulmapisteestä kahteen sivupisteeseen
 - Kulmapisteen ja kunkin sivupisteen välinen kulma, sekä vastakkainen kulma (**7**)
3. Näpätä **Tall**.

Atsimuutti plus kulma -menetelmä

1. Valitse **Metodi** -kentässä **Suunta + kulma**.
2. Syötä **Atsimuutti (1)** ja **Taitekulma (2)**.

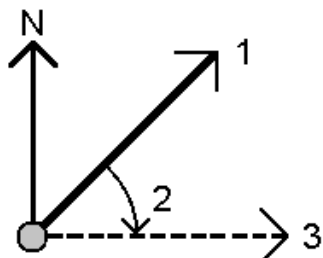


Ohjelmisto laskee kahden arvon **(3)** summan.

3. Näpäytä **Tall**.

Atsimuutti linjan offsettiin -menetelmä

1. Valitse **Metodi** -kentässä **Suunta linjan sivumittaan**.
2. Valitse rivi **(1)** ja syötä paalu **(2)** ja pystysuuntainen siirtymä **(3)**.

Jos linjaa ei ole ennestään olemassa, näpäytä ► ja valitse **Kaksi pistettä**. Syötä linjan määrittävä alku- ja loppupiste.

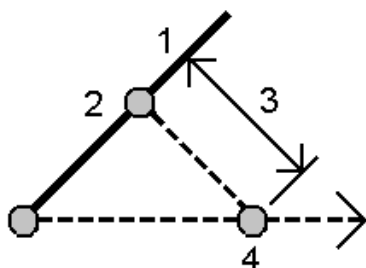

Ohjelmisto laskee seuraavat arvot: laskettu suuntakulma **(4)** linjan alkupisteestä sivumittapisteeseen ja laskettu kulma mitattuna myötäpäivään linjan ja suuntakulman **(4)** välillä.

3. Näpäytä **Tall**.
3. Valitse viitepisteitä valitessasi pisteet kartalta tai näpäytä ► avataksesi listan muista valintamenetelmistä. Ks. [Pisteen nimen syöttäminen, page 164](#).

TIP - Syötetyissä lähtötiedoissa voidaan käyttää eri yksiköitä. Voit esimerkiksi lisätä kulmalukeman asteina kulmaan, joka on radiaaneissa, ja tulos näytetään työn ominaisuuksissa määritetyssä muodossa.

Laske keskiarvo

Voit laskea ja tallentaa saman pisteen keskimääräisen paikannuksen, jos se on mitattu useammin kuin kerran.

Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:

- **Samannimiset pisteet**

Trimble Access sallii käyttäjän **Tallentaa toisen**, kun tallennat pisteen, jolla on sama nimi kuin olemassa oleva pisteellä, ja voit keskiarvoistaa kyseiset pisteet.

NOTE - Kiintopisteinä tallennettuja pisteitä ei voida käyttää keskiarvon laskennassa käyttäen **Samannimisten pisteiden** menetelmää.

TIP - Voit keskiarvoistaa kaksi tai useampi Vain kulmat -havaintoa kahdesta eri tunnetusta pisteestä vain silloin, kun ne on mitattu ja tallennettu **samalla pisteen nimellä**.

- **Kartoita valitut pisteet**

Jos mittaat ja tallennat pisteitä samassa sijainnissa, mutta annat niille eri nimet, voi laskea uuden keskiarvoistetun pisteen, jolla on uusi nimi, käyttäen **Kartoita valitut pisteet** -menetelmää.

TIP - Määrittääksesi keskiarvoistetut kaksoispisteet automaattisesti, ota käyttöön mittaustyylin **Kaksoispisteiden toleranssit** -osion **Automaattinen keskiarvoistus** -toiminto.

Keskiarvon laskeminen

1. Napauta ☰ ja valitse **Cogo / Laske keskiarvo**, tai valitse pisteet kartalta ja napauta sitten karttaa ja pidä sitä painettuna ja valitse **Laske keskiarvo**.
2. Valitse **menetelmä**.

Samannimisten pisteiden menetelmä:

- a. Valitse **Pisteen nimi**.
- b. Syötä keskiarvoistetulle pisteelle käytettävä koodi **Koodi**-kenttään.
Trimble Access -ohjelmisto keskiarvoistaa kaikki työn samannimisten pisteiden sijainnin kiintopisteitä lukuun ottamatta. Kun laskenta on valmis, näyttöön tulee keskiarvoistettu pisteen karttasijainti sekä koordinaattien keskivirheet.

NOTE - Mikä tahansa pisteen havaittu keskitaitekulma (MTA) jätetään huomioimatta ja keskiarvoistettu sijainti lasketaan alkuperäisten havaintojen perusteella.

Kartalta valittujen pisteiden menetelmä:

- a. Jos et vielä ole valinnut pisteitä kartalta, valitse ne napauttamalla jokaista pistettä tai piirtämällä niiden ympärille laatikko kartalla.
- b. Syötä uudelle keskiarvoistetulle pisteelle käytetty nimi **Keskiarvoistetun pisteen nimi** -kenttään.
- c. Syötä uudelle keskiarvoistetulle pisteelle käytettävä koodi **Koodi**-kenttään.

Ohjelmisto keskiarvoistaa sijainnit, ja keskiarvoistettu piste ilmestyy kartalle.

3. Jos haluat sisällyttää tai sulkea pois tiettyjä paikannuksia keskiarvolaskennasta, näpäytä **Tiedot**. Jäännökset keskimääräisestä paikannuksesta kuhunkin yksittäiseen paikannukseen ilmestyvät ruutuun.
4. Muuta keskiarvoistamismenetelmää näpäyttämällä **Asetukset**. Oletusmenetelmä on **Painotettu**. Saadaksesi lisätietoja saatavissa olevista asetuksista ja siitä, miten keskiarvoistaminen lasketaan, ks. [Keskiarvoistus, page 112](#).
5. Näpäytä **Tall**.
Jos tietokannassa on jo pisteelle keskiarvoistettu sijainti, aiemmin luotu piste poistetaan automaattisesti, kun uusi keskiarvoistettu sijainti tallennetaan.

NOTE – Keskiarvoistettua sijaintia ei päivitetä automaattisesti, jos keskiarvoistukseen käytetyt sijainnit muuttuvat. Jos esimerkiksi muunnosta päivitetään ja havaintoja muunnetaan tai poistetaan tai samalla nimellä lisätään uusia havaintoja, keskiarvoistettu sijainti on laskettava uudelleen.

Pinta-alan laskenta ja jako

Voit laskea pisteiden, linjojen tai kaarien määrittämän alueen. Vaadittaessa voit edelleen jakaa lasketun alueen käyttäen yhdensuuntaista riviä tai saranapistettä.

NOTE – Käytä **Laskentavolyymiä** pinta-alan laskemiseen.

1. Alueen laskeminen:

Kartalta:

- a. Valitse pisteet, rivit tai kaaret, jotka määrittelevät laskettavan alueen ympäryksen.
TIP – Valitse kohteet siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät reunaviivassa. Kun valitset rivejä tai kaaria, valitse ne oikeaan suuntaan.
- b. Näpäytä karttaa ja pidä sitä hetki painettuna ja valitse sitten **Aluelaskelmat**.

Valikosta:

- a. Näpäytä ☰ ja valitse **Cogo / Aluelaskelmat**.
- b. Valitse alueen ympäryksen määrittelevät pisteet siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät ympäryksellä.
TIP – Voit valita pisteitä alueen määrittämistä varten vain silloin, kun avaat **Aluelaskelmien** ruudun valikosta.
- c. Näpäytä **Laske**.

Laskettu alue ja ympäryys ilmestyvät ruutuun. Viivojen nuolet osoittavat järjestyksen, jossa pisteet valittiin.


2. Muuta Välimatkat laskentatapaa näpäyttämällä **Asetukset**. Katso [Laskenta-asetukset, page 106](#).
3. Syötä nimi alueelle **Nimikenttään**.
4. Tallenna alue jakamatta sitä edelleen näpäyttämällä **Tallenna**.

5. Alueen jakaminen:

- Näpäytä jakomenetelmää – **Yhdensuuntainen** tai **Taite**.
- Syötä **Uuden alueen** kenttään uuden alueen koko, joka vähennetään kokonaisalasta.
- Jos valitsit:
 - Yhdensuuntainen**-menetelmän, näpäytä linjaa, joka määrittää yhdensuuntaisen linjan.
 - Taite** -menetelmän, näpäytä pistettä, joka määrittää taitepisteen.

Uusi alue , jonka syötit, on varjostettu sinisellä. Uudet leikkauspisteet näytetään punaisilla ympyröillä, ja niiden niminä on Pt1, Pt2 jne.

Alla on esimerkki **Taite**-menetelmällä edelleen jaetusta alueesta:

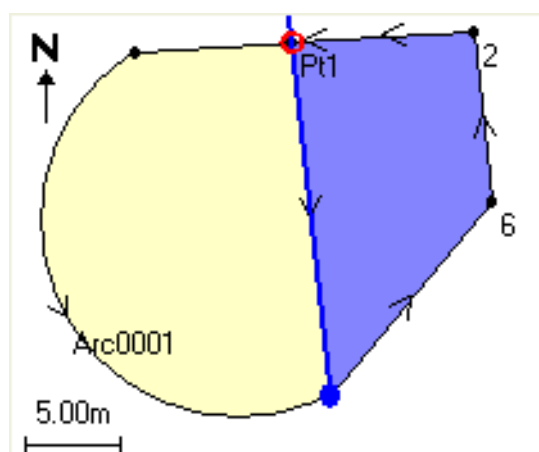

NOTE – Jos viivat leikkaavat tai kulkevat päällekkäin, ohjelmisto yrittää laskea oikean pinta-alan ja jakaa alueen, mutta eräissä tapauksissa tulokset saattavat olla vääriä. Varmista, että graafinen esitys näyttää oikealta. Jos epäilet, että tulokset eivät ehkä ole oikein, tarkista ne uudelleen.

- Jos haluamasi jaettu alue on vastakkainen näytössä näkyvälle, vaihda alueet näpäyttämällä **Vaih. ala** -painiketta.
- Näpäytä **Jatka**.
- Jos haluat tallentaa leikkauspisteet, anna niille nimet ja näpäytä **Tall**.
- Jos et halua tallentaa leikkauspisteitä, jätä ne nimeämättä. Näpäytä **Sulje**.

Jos haluat nähdä alkuperäisen pinta-alan ja ympärysmitan, uuden pinta-alan ja ympärysmitan, uusien leikkauspisteiden tiedot sekä alueen kuvan, siirry kohtaan **Työn selailu**.

Kaaren ratkaisut

Laske kaari tai kaarella olevat pisteet näpäyttämällä  ja valitse **Cogo / Kaaren ratkaisut**.

Kaaren ratkaisujen laskenta

Voit laskea kaaren kun kaksi kaaren osaa on tiedossa.

1. Käytä **Kaaren arvot** -ryhmän kahta **Metodi**-kenttää määrittämään syöttötyyppi kaaren arvoille, jotka sinulla on.

Ensimmäinen tunnettu kaaren osa määritetään jollakin seuraavista tavoista:

- **Säde** – on kaaren säde.
- **Delta** – on delta-arvo tai muutoskulma.
- **Astekaari** – on muutoskulma (delta-arvo), joka synnyttää kaaren, jonka pituus on 100 yksikköä.
- **Astejänne** – on muutoskulma (delta-arvo), joka synnyttää jänteen, jonka pituus on 100 yksikköä.

Toinen tunnettu kaaren osa määritetään jollakin seuraavista tavoista:


- **Delta** – on delta-arvo tai muutoskulma.
- **Pituus** – on kaaren pituus.
- **Jänne** – on jänteen pituus.
- **Tangentti** – on etäisyys Keskipisteestä (PC) tai Tangenttipisteestä (PT) Leikkauspisteeseen (PI).
- **Ulkoinen** – on lyhin etäisyys Leikkauspisteeseen (PI) ja kaaren välillä.
- **Keskiordinaatta** – on etäisyys kaaren ja jänteen välillä kaaren keskipisteessä.

2. Näpäytä **Laske**.

Horisontaalisen kaaren tulokset ja kaaren graafinen esitys ilmestyvät näyttöön. Syötetyt tiedot näkyvät mustana tekstinä ja lasketut tiedot punaisena tekstinä.

Tulokset

Kaarta varten lasketaan seuraavat arvot.

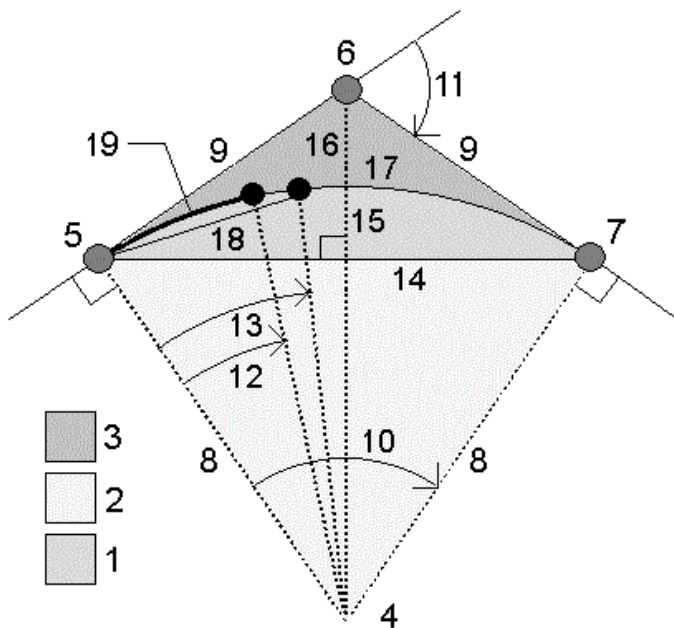

| Nimike | Arvo | Määrittäminen |
|--------|-------------------------------|--|
| 1 | Segmenttialue | Alue kaaren ja jänteen välillä. |
| 2 | Sektorin ala | Alue kaaren ja kahden reunasäteen välillä. |
| 3 | Pyöristyksen ala | Alue kaaren ja tangenttien välillä. |
| 4 | Kaaren keskipiste | Kaaren keskipiste. |
| 5 | Kaaren tangentialtipiste (PC) | Kaaren alku. |
| 6 | Leikkauspiste (PI) | Piste jossa tangentit kulkevat ristiin. |
| 7 | Tangencyn piste (PT) | Kaaren loppu. |
| 8 | Säde | Kaaren säde. |
| 9 | Tangentti | Etäisyys Keskipisteestä (PC) tai Tangentialtipisteestä (PT) Leikkauspisteeseen (PI). |
| 10 | Deltakulma | Deltakulma. |
| 11 | Poikkeamakulma | Poikkeamakulma. |
| 12 | Kaarikulma | Muutoskulma (delta-arvo), joka synnyttää kaaren, jonka pituus on 100 yksikköä. |
| 13 | Jännekulma | Muutoskulma (delta-arvo), joka synnyttää jänteen, jonka pituus |

| Nimike | Arvo | Määrittely |
|--------|-----------------|---|
| | | on 100 yksikköä. |
| 14 | Jänteen pituus | Jänteen pituus. |
| 15 | Keskiordinaatta | Etäisyys kaaren ja jänteen välillä kaaren keskipisteessä. |
| 16 | Ulkoinen | Lyhin etäisyys Leikkauspisteen (PI) ja kaaren välillä. |
| 17 | Kaaren pituus | Kaarenpituus. |

Kaaren pisteiden laskenta

1. Laske pisteet kaarella minkä tahansa paalun kohdalla näpäyttämällä **Asettelu**.
2. Valitse yksi menetelmistä **Määrittelyn tyyppin** kentässä.

PC-poikkeaman menetelmä

Tarjoaa poikkeamakulman ja etäisyyden jokaiseen määrättyyn paaluun kaarella, jos olet pystyttänyt kojeen leikkauspisteelle (PC) ja ottanut liitossuunnaksi keskipisteen (PI).


Näytä laskettu kaari näillä lisätiedoilla näpäyttämällä **Laske** :

- **Paalu** – on määrätty paalu kaarella.
- **Poikkeama** – on poikkeamakulma tangenttilinjasta (keskipisteestä (PC) leikkauspisteeseen (PI)) nykyiseen kaaren paalupisteeseen.
- **Jänne** – on etäisyys nykyisestä kaaren paalupisteestä keskipisteeseen (PC).
- **Edellinen paalu** – on aiemmin määrätty keskipisteen (PC) poikkeamapaalu.

Tämä on käytettävissä vain, jos välittömästi edellinen piste oli laskettu käyttämällä keskipisteen (PC) poikkeamamenetelmää.

- **Lyhyt jänne** – on jänteen etäisyys nykyisestä keskipisteen (PC) kaarella olevasta poikkeamapisteestä edelliseen keskipisteen (PC) poikkeamaan.

Tämä on käytettävissä vain, jos välittömästi edellinen piste oli laskettu käyttämällä keskipisteen (PC) poikkeamamenetelmää.

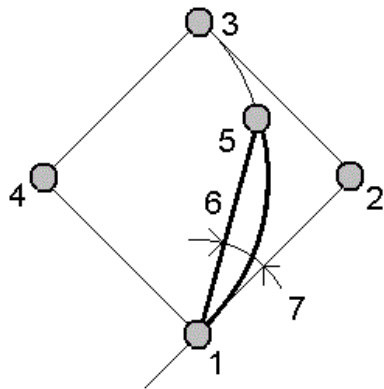


| | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Kaaren tangenttipiste (PC) | 2 | Leikkauspiste (PI) |
| 3 | Tangencyn piste (PT) | 4 | Kaaren keskipiste |
| 5 | Nykyinen paalu | 6 | Jänne |
| 7 | Poikkeamakulma | | |

PI-poikkeaman menetelmä

Tarjoaa poikkeamakulman ja etäisyyden jokaiseen määrättyyn paaluun kaarella, jos olet pystyttänyt kojeen leikkauspisteelle (PI) ja ottanut liitossuunnaksi keskipisteen (PI).

Näytä laskettu kaari näillä lisätiedoilla näpäyttämällä **Laske** :

- **Paalu** – on määrätty paalu kaarella.
- **Poikkeama** – on poikkeamakulma tulevasta tangenttilinjasta nykyiseen kaaren paalupisteeseen.
- **Jänne** – on etäisyys nykyiseen kaaren paalupisteeseen leikkauspisteestä (PI).

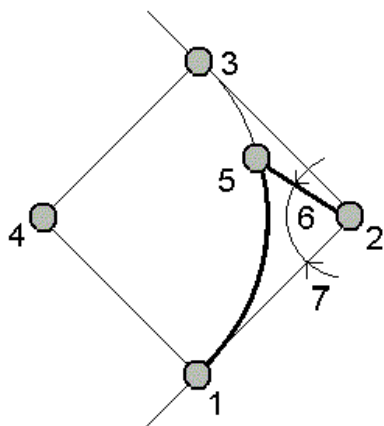

| | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Kaaren tangenttipiste (PC) | 2 | Leikkauspiste (PI) |
|---|----------------------------|---|--------------------|


| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 3 | Tangencyn piste (PT) | 4 | Kaaren keskipiste |
| 5 | Nykyinen paalu | 6 | HP:stä paalulle |
| 7 | Poikkeamakulma | | |

Tangentin siirtymän metodi

Tarjoaa kohtisuoran sivumitan tangenttilinjasta (keskipisteestä (PC) leikkauspisteeseen (PI)) kuhunkin määrättyyn kaaren paalupisteeseen.

Näytä laskettu kaari näillä lisätiedoilla näpäyttämällä **Laske** :

- **Paalu** – on määrätty paalu kaarella.
- **Tangenttietäisyys (TD)** – on etäisyys tangenttilinjaa pitkin keskipisteestä (PC) leikkauspisteeseen (PI) suuntaan, missä kohtisuora sivumitta esiintyy kaaren pisteeseen.
- **Tangenttisivumitta** – on kohtisuora sivumitta tangenttilinjasta nykyiseen kaaren paalupisteeseen.
- **Tangentti** – on tangenttilinjan pituus (etäisyys keskipisteestä (PC) leikkauspisteeseen (PI)).
- **Tangentti** – on tangenttilinjan pituus (etäisyys keskipisteestä (PC) leikkauspisteeseen (PI)).

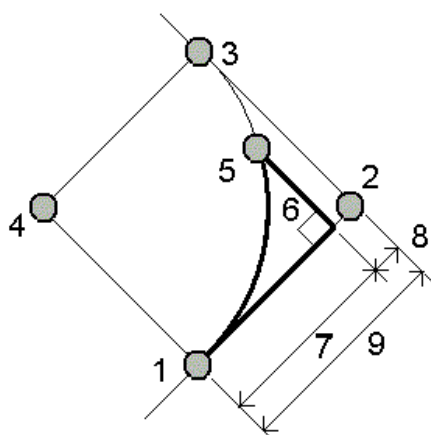

| | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Kaaren tangenttipiste (PC) | 2 | Leikkauspiste (PI) |
| 3 | Tangencyn piste (PT) | 4 | Kaaren keskipiste |
| 5 | Nykyinen paalu | 6 | Tangentin siirtymä |
| 7 | Tangenttietäisyys (TD) | 8 | Tangentti – TE |
| 9 | Tangentti | | |

Jänteen siirtymän metodi


Tarjoaa kohtisuoran sivumitan tiedot pitkästä jänteestä (linja keskipisteestä (PC) tangenttipisteeseen (PT)) kuhunkin määrättyyn kaaren paalupisteeseen. Keskipisteen (PC) poikkeamatiedot annetaan

Seuraavat tiedot lisätään työhön:

- laskettu kaari
- kaaren loppupisteen määrittävä piste
- kaaren keskipisteen määrittävä piste

Kolmio ratkaisut

1. Laske kolmia näpäyttämällä \equiv ja valitse **Cogo / Kolmioratkaisut**.
2. Käytä näppäilyä dataa ja valitse asianmukainen menetelmä kolmion laskemiseksi:

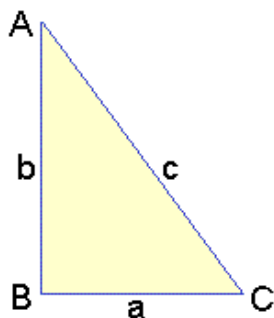

| Valitse... | Ja syötä... |
|------------------|--|
| Sivu-Sivu-Sivu | Sivujen a, b ja c etäisyydet. |
| Kulma-Sivu-Kulma | Kulma A, etäisyys sivulle b ja kulma C. |
| Sivu-Kulma-Kulma | Etäisyys sivulle a, kulma B ja kulma C. |
| Sivu-Kulma-Sivu | Etäisyys sivulle a, kulma B ja etäisyys sivulle c. |
| Sivu-Sivu-Kulma | Etäisyydet sivuille a ja b ja kulma A. |


3. Näpäytä **Laske**.
Pituudet sivuille a, b ja c, kulmat A, B ja C, kolmion pinta-ala ja kolmion graafinen esitys näytetään.
Syötetyt tiedot näkyvät mustana tekstinä ja lasketut tiedot punaisena tekstinä.
4. Jos **Toinen**-valonäppäin ilmestyy, kolmiolle on kaksi ratkaisua. Vaihda kahden mahdollisen ratkaisun välillä näpäyttämällä **Muu** -painiketta, jotta voit valita niistä oikean.
5. Näpäytä **Tall**.

Linjan jako

1. Avaa **Linjan jaon** lomake yhdellä seuraavista tavoista:
 - Valitse kartalta jaettava linja. Näpäytä ja pidä kiinni kuvaruudusta ja valitse **Linjan jako**.
 - Näpäytä \equiv ja valitse **Cogo** / **Linjajako**. Anna viivan nimi.
Jos linjaa ei ole ennestään olemassa, näpäytä \blacktriangleright ja valitse **Kaksi pistettä**. Syötä linjan määrittävä alku- ja loppupiste.
2. Aseta luotujen pisteiden koodi näpäyttämällä **Asetukset** ja valitsemalla **Pisteiden koodin jaon** kentässä jaettavan linjan nimi tai koodi.
3. Linja voidaan jakaa seuraavilla menetelmillä:

Kiinteän segmenttipituuden menetelmä:


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kiinteä segmentin pituus**.
2. Syötä segmentin pituus (**2**) sekä kaikki vaakasiirtymät (**3**) ja korkeussiirtymät linjasta.

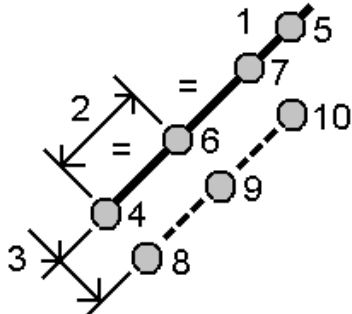

3. Syötä **Alkupaalu(4)**, **Loppupaalu (5)** ja **Alkupisteen nimi**.
4. Näpätä **Aloita**. Ohjelma laskee uudet pisteet (**4, 6, 7** tai **8, 9, 10**).
Luotujen pisteiden nimet lisätään **Alkupisteen nimestä** ja tallennetaan työhön.

Kiinteän segmenttimäärän menetelmä:

1. Valitse **Metodi** -kentässä **Segmenttien lukumäärä**.
2. Syötä segmenttien lukumäärä sekä kaikki vaakasiirtymät (**2**) ja korkeussiirtymät linjasta.

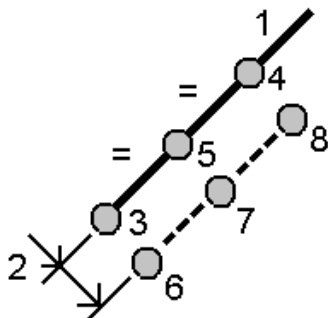


3. Syötä nimet pisteille **Alkupaalu(3)**, **Loppupaalu (4)** ja **Alkupiste**.
4. Näpätä **Aloita**. Ohjelma laskee uudet pisteet (**3, 5, 4** tai **6, 7, 8**).
Luotujen pisteiden nimet lisätään **Alkupisteen nimestä** ja tallennetaan työhön.

Kaaren jako

1. Avaa **Kaaren jaon** lomake yhdellä seuraavista tavoista:
 - Valitse kartalta jaettava kaari. Näpätä ja pidä kiinni kuvaruudusta ja valitse **Kaaren jako**.
 - Näpätä \equiv ja valitse **Cogo / Kaaren jako**. Anna kaaren nimi.
2. Aseta luotujen pisteiden koodi näpäyttämällä **Asetukset** ja valitsemalla **Pisteiden koodin jaon** kentässä jaettavan kaaren nimi tai koodi.
3. Kaari voidaan jakaa seuraavilla menetelmillä:

Kiinteän segmenttipituuden menetelmä:


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kiinteä segmentin pituus**.
2. Syötä segmentin pituus (**2**) sekä kaikki vaakasiirtymät (**3**) ja korkeussiirtymät kaaresta.

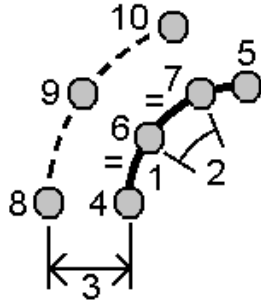

3. Syötä **Alkupaalu (4)**, **Loppupaalu (5)** ja **Alkupisteen nimi**.
4. Näpäytä **Aloita**. Ohjelma laskee uudet pisteet (**4, 6, 7** tai **8, 9, 10**).
Luotujen pisteiden nimet lisätään **Alkupisteen nimestä** ja tallennetaan työhön.

Kiinteän segmenttimäärän menetelmä:


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Segmenttien lukumäärä**.
2. Syötä segmenttien lukumäärä sekä kaikki vaakasiirtymät (**2**) ja korkeussiirtymät kaaresta.

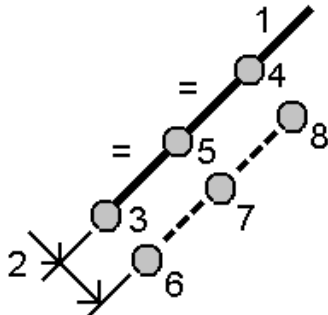

3. Syötä **Alkupaalu (3)**, **Loppupaalu (4)** ja **Alkupisteen nimi**.
4. Näpäytä **Aloita**. Ohjelma laskee uudet pisteet (**3, 5, 4** tai **6, 7, 8**).
Luotujen pisteiden nimet lisätään **Alkupisteen nimestä** ja tallennetaan työhön.

Kiinteän jänteen pituuden menetelmä:


1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kiinteä jänteen pituus**.
2. Syötä jänteen pituus (**2**) sekä kaikki vaakasiirtymät (**3**) ja korkeussiirtymät kaaresta.

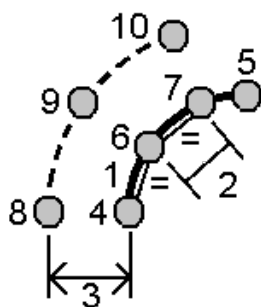

3. Syötä **Alkupaalu (4)**, **Loppupaalu (5)** ja **Alkupisteen nimi**.
4. Näpätä **Aloita**. Ohjelma laskee uudet pisteet (**4, 6, 7** tai **8, 9, 10**).
Luotujen pisteiden nimet lisätään **Alkupisteen nimestä** ja tallennetaan työhön.

Kiinteän avauskulman menetelmä:

1. Valitse **Metodi** -kentässä **Kiinteä kulma**.
2. Syötä **Kiinteä kulma (2)** sekä kaikki vaakasiirtymät (**3**) ja korkeussiirtymät kaaresta.

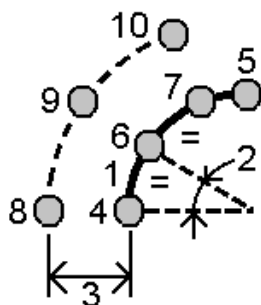


3. Syötä **Alkupaalu (4)**, **Loppupaalu (5)** ja **Alkupisteen nimi**.
4. Näpätä **Aloita**. Ohjelma laskee uudet pisteet (**4, 6, 7** tai **8, 9, 10**).
Luotujen pisteiden nimet lisätään **Alkupisteen nimestä** ja tallennetaan työhön.

Kojeaseman asetusten korjaus

Käytä **Korjaa kojeaseman asetusten** Cogon säädön toimintoa, jos sinun tarvitsee soveltaa korjauksia kojeasemaan ja kaikkiin samalla kojeasemalla mitattuihin pisteisiin. Voit käyttää **Kojeaseman asetusten korjaus** -toimintoa kääntämään tai kohdistamaan kojeaseman uudelleen tilanteessa, jossa on käytetty väärää atsimuutti- tai paalukoordinaatteja.

NOTE - Voit kääntää tai kohdistaa uudelleen vain kojeasemia, joilla on näppäilty atsimuutti liitoshavaintoon. Liitoshavaintoon näppäiltyä atsimuuttia käytetään silloin, kun paalun tai liitospisteen koordinaatteja ei tunneta.

1. Avaa **Kojeaseman asetusten korjaus** -välilehti napauttamalla  ja valitse **Cogo / Säädä / Korjaa kojeaseman asetukset**.

2. Valitse säädettävä piste **Kojeaseman** kentältä. Voit valita vain työssä olevia asemia, joilla on näppäilty atsimuutti liitoshavaintoon.
3. Valitse muunnostyyppi. Valitse yksi tai molemmat seuraavasta:
 - Valitse **Suuntaa kojeasema uudelleen** säätääksesi kojeaseman lähtösuuntaa.
 - Valitse **Käännä asema** kääntääksesi aseman koordinaatit oikeiksi koordinaateiksi.
4. Napauta **Hyväksy**.
5. Jos valitsit vaihtoehdon **Orientoi kojeasema uudelleen**:
 - a. Valitse **Metodi**-kentässä jokin seuraavista:
 - Valitse **Syötä uusi liitoshavainto/atsimuutti** ja syötä sen jälkeen **Uusi liitoshavainnon atsimuutin** arvo.
 - Valitse **Syötä kiertoarvo** ja syötä siten uusi **Kiertoarvo**.
 - b. Napauta **Ota käyttöön**.
Kartta päivittää aseman ja kaikki mitatut pisteet käyttäen samaa kojeaseman asetuksia. Samalla päivitetään myös alkuperäinen liitoshavainnon atsimuutti.
 - c. Tallenna tulokset työhön näpäyttämällä **Vahvista**. Jos muutokset eivät näytä oikealta, napauta **Esc** peruttaaksesi muutokset.
6. Jos valitsit vaihtoehdon **Käännä asema**:
 - a. Valitse **Metodi**-kentässä jokin seuraavista:
 - Valitse **Kaksi pistettä** ja sen jälkeen **Pisteestä** ja **Pisteeseen**.
 - Valitse **Deltat** ja syötä sitten deltan **Pohjoinen, Itä** ja/tai **Korkeus**. Delta on välimatka, jota pitkin pistettä tulee muokata.
 - Valitse **Näppäile koordinaatit** ja syötä sitten uudet koordinaatit pisteelle.
 - b. Näpäytä **Laske**.
Nuoli kartalla osoittaa pistettä, joka muuttuu sekä sen, mihin se siirtyy.
 - c. Napauta **Ota käyttöön**.
Kartta päivittää aseman ja kaikki mitatut pisteet käyttäen samaa kojeaseman asetuksia. Myös alkuperäistä miehitettyä pistettä siirretään.
 - d. Tallenna tulokset työhön näpäyttämällä **Vahvista**. Jos muutokset eivät näytä oikealta, napauta **Esc** peruttaaksesi muutokset.

Muunnokset

Muunna pistekoordinaatteja käyttäen cogo-muunnoksia tai paikallisia muunnoksia.

COGO-muunnokset

Käytä cogo-muunnosta muuntamaan yhden pisteen tai valittujen pisteiden käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä tai niiden yhdistelmistä: Kierto, Mittakaava tai Muunnos.

Cogo-muunnos poistaa alkuperäiset pisteet ja tallentaa uudet samannimiset karttapisteet.

TIP – Kohdistaaksesi aseman uudelleen ja kääntääksesi sen käytä **Kojeaseman asetusten korjauksen** Cogo-säätötoimintoa. **Kojeaseman asetusten korjaus, page 236** avulla voit päivittää atsimuutin liitoshavaintoosi tai päivittää paalukoordinaatteja ja säilyttää kaikki paalulta tehtyt havainnot.

Paikalliset muunnokset

Käytä paikallista muunnosta muuntamaan Koordinaatistopisteet (paikal.) koordinaatistopisteiksi.

NOTE – Paikallisen muunnoksen tuki on käytettävissä vain kun **Geodesian lisätoiminnot** -optio on valittu työn ominaisuuksien **COGO-asetusten** ruudussa.

Mitattaessa voi tapahtua usein, että merkittäviin pisteisiin sidottavilla olemassa olevilla pisteillä on karttakoordinaatit, jotka on määritetty vähintään yhdessä koordinaatti- tai vertausjärjestelmässä, jotka poikkeavat nykyisen työn koordinaattijärjestelmästä. Nämä muut koordinaatti- tai vertausjärjestelmät on saatettu määrittää perustuen vanhoihin peruslinjoihin, joissa koordinaatit ovat voimassa olevia asemapistettä ja siirtymäarvoja peruslinjasta. Tai niiden viitetiedot johdetaan täysin mielivaltaisesta vertausjärjestelmästä. Arkkitehti voi esimerkiksi toimittaa rakennuksen perustuksen koordinaatit, jotka on paikannettava ja muunnettava todelliseen koordinaattijärjestelmään työmaalla.

Toisin kuin cogo-muunnos, paikallinen muunnos ei muuta alkuperäisten pisteiden koordinaatteja. Tämän sijasta pisteet voidaan luoda Kartta (paikallinen) -pisteinä, ja suhde karttakoordinaatteihin on määritetty siten, että se antaa muunnoksen paikalliseen koordinaattijärjestelmään.

NOTE – Kartta (paikallinen) -pisteitä ei voida näyttää kartalla, jos muunnosta karttakoordinaatteihin ei ole määritetty.

Paikallisten muunnosten soveltaminen

Trimble Access antaa laskea yhden tai useamman muunnoksen, jotka muunnetaan työn aikana karttakoordinaattien ja paikallisten karttakoordinaattijoukkojen välillä. Muunnoksia voidaan soveltaa ja käyttää silloin kun:

- Syötät pisteet
- Linkität tiedostoja työhön
- Merkitset pisteitä linkitetystä CSV- tai TXT-tiedostosta
- Arvioit työtä
- **Pistehallinnassa**
- Tuot pilkuilla eroteltua tiedostoa
- Viet koordinaatistona (paikal)

Kartta (paikallinen) -pisteenä tallennetulla pisteellä voi olla vain yksi syöttömuunnos, joka määrittää suhteen tietokannan karttakoordinaatteihin. Kun käytät **Työn selailu-** tai **Pistehallinta-**toimintoa tai viet Kartta (paikallinen) -koordinaatteja, voit kuitenkin valita erilaisen paikallisen muunnoksen, joka muuttaa lasketut Kartta (paikallinen) -koordinaatit näytössä.

Voit esimerkiksi syöttää Kartta (paikallinen) -koordinaatteja, jotka käyttävät referenssinä yhtä peruslinjaa, ja muuntaa ne tietokannan karttakoordinaateiksi. Voit sitten tarvittaessa käyttää toista näyttömuunnosta,

jolla pisteen lasketut Kartta (paikallinen) -arvot voidaan näyttää viitattuna eri peruslinjaan tai vertausjärjestelmään. Tämä vastaa sitä, miten mikä tahansa piste voidaan esittää paaluna ja siirtymänä kaareen, linjaan tai tiehen.

TIP -

- Valitse eri syötteenä annetun muunnoksen käyttämällä **Pistehallintaa**.
- Kopioi muunnoksia toisiin töihin käyttämällä **Kopioi töiden välillä** -toimintoa.

Paikallisten koordinaatistomuunnoksien tyypit


Trimble Access -ohjelmassa voi luoda ja soveltaa seuraavia koordinaatistomuunnoksien tyyppiä:

- **Linja** -muunnostyyppi on 2D-muunnos, joka antaa mahdollisuuden syöttää tai valita kaksi tietokannan karttakoordinaattipistettä ja sovittaa ne samojen sijaintien paikallisiin karttakoordinaatteihin.
- **Helmert**-muunnostyyppi voi olla 2D-Helmert-muunnos tai 3D-muunnos, joka on suoritettu 2D-Helmert-muunnoksena ja 1D:n kaltevan tason muunnoksena. Voit valita enintään 20 identtistä pisteparia, joiden avulla lasketaan paras sovitus samojen sijaintien tietokannan karttakoordinaattien ja paikallisten karttakoordinaattien välillä.
- **Seitsemän parametrin** muunnostyyppi on 3D-muunnos, joka antaa mahdollisuuden syöttää tai valita enintään 20 identtistä pisteparia, joiden avulla lasketaan paras sovitus samojen sijaintien tietokannan karttakoordinaattien ja paikallisten karttakoordinaattien välillä.

Seitsemän parametrin muunnos tarjoaa paremman ratkaisun kuin Helmertin muunnos, jos kaksi koordinaattijärjestelmää ei ole määritetty samalle tasolle.

Pisteiden kierto, skaalaus ja siirto

Kierron, skaalauksen ja siirron muunnokset muuttavat pisteen tallennettuja koordinaatteja. Vain sellaisia pisteitä, joita voidaan näyttää karttakoordinaatteina, voidaan muuntaa.

1. Napauta  ja valitse **Cogo / Säädä / Muunnokset**.
2. Valitse **Pisteiden Kierto / Skaalaus / Siirto**. Näpäytä **Seur**.
3. Valitse muunnostyyppi. Valitse yksi tai useampi seuraavasta:
 - Valitse **Kierrä** kiertääksesi valittuja pisteitä määrätyn origopisteen ympäri.
 - Valitse **Asteikko** skaalataksesi etäisyyksiä origopisteen ja valittujen pisteiden välillä.
 - Valitse **Käännä** liikuttaaksesi valittuja pisteitä tasokoordinaatistopinnalla.

NOTE - Kun suoritetaan useampi kuin yksi muunnos, järjestys on aina Kierto, Skaalaus ja sitten Siirto.

4. Näpäytä **Seur**.

5. Täytä valittujen muunnosmenetelmien edellyttämät kentät:

- **Pisteiden pyörittäminen:**

- Valitse **Aloituspiste**.
- Syötä **Kierron** kulma tai, jos haluat laskea kierron kahden atsimuutin välisenä erona, näpäytä ► ja valitse **Kaksi atsimuuttia**.

- **Pisteiden skaalaus:**

- Valitse **Aloituspiste**.
Kun muunnoksessa käytetään sekä kiertoa että skaalausta, skaalauksen origo on kierron origon oletusarvo.
- Syötä **Skaalakerroin**.

- **Käännä pisteitä** valitsemalla yksi seuraavista **Menetelmän** kentältä:

- Valitse **Deltat** ja syötä sitten deltan **Pohjoinen**, **Itä** ja/tai **Korkeus**. Delta on välimatka, jota pitkin pistettä tulee muokata.
Voit valita yksittäisen eron, esimerkiksi Pohjoinen, tai käyttää mitä tahansa erojen yhdistelmää muunnosta varten.
- Valitse **Kaksi pistettä** ja sen jälkeen **Pisteestä** ja **Pisteeseen**.

6. Näpäytä **Seur**.

7. Valitse muunnettavat pisteet.

Kartassa valitut pisteet luovat listan muunnettavista pisteistä automaattisesti. Ohjeet pisteiden lisäämiseen listaan löytyy osioista [Pisteiden valinta](#), page 164.

NOTE – Jos valitset muunnettavaksi tukipisteen, kaikki tältä tukiasemalta tulevat vektorit ovat tyhjiä.

8. Napauta **Hyväksy**.

9. Aloita muunnos näpäyttämällä **OK**.

10. Napsauta **OK**.

Linjamuunnoksen luominen

NOTE – Paikallisen muunnoksen tuki on käytettävissä vain kun **Geodesian lisätoiminnot** -optio on valittu työn ominaisuuksien **COGO-asetusten** ruudussa.

1. Napauta ☰ ja valitse **Cogo / Säädä / Muunnokset**.

1. Valitse **Muokkaa paikallinen muunnos**. Näpäytä **Seur**.

2. Valitse **Luo uusi muunnos**. Näpäytä **Seur**.

3. Määritä **Muunnoksen tyyppi** -asetukseksi **Linja** ja syötä sitten **Muunnoksen nimi**.

4. Valitse **Alkupiste** ja syötä vastaavat Kartta (paikallinen) -koordinaatit **Pohjoinen (paikal.)** – ja **Itä (paikal.)** -kenttiin.

5. Valitse **Loppupiste** ja syötä vastaavat Kartta (paikallinen) -koordinaatit **Pohjoinen (paikal.)** – ja **Itä (paikal.)** -kenttiin.
6. Näpäytä **Laske**.
7. Tarkista lasketut muunnosetäisyydet ja sovita paikalliset karttasijainnit tietokannan karttasijainteihin valitsemalla **Skaalakertoimen tyyppi**. Jos valitset:

- **Vapaa** – Laskettua mittakaavaa käytetään Kartta (paikallinen) -koordinaatteihin molemmilla akseleilla.

- **Kiinteä 1.0** – Mittakaavamuunnosta ei käytetä.

(Paikallisia) koordinaattiarvoja käytetään muunnoksessa ilman skaalausta. Alkupiste on muunnoksen origo.

- **Vain paikallisen pohjoisakselin mukaan** – Laskettua mittakaavaa käytetään Kartta (paikallinen) -pohjoiskoordinaatteihin vain muunnoksen aikana.

NOTE – "Karttapisteiden" ei tarvitse olla tallennettu karttapisteinä, mutta Trimble Access -ohjelmiston on pystyttävä laskemaan pisteen karttakoordinaatit.

8. Näpäytä **Tall.**

Muunnos näkyy kartalla mustalla katkoviivalla alku- ja loppukarttapisteen välillä.

Helmert-muunnoksen luominen

NOTE – Paikallisen muunnoksen tuki on käytettävissä vain kun **Geodesian lisätoiminnot** -optio on valittu työn ominaisuuksien **COGO-asetusten** ruudussa.


1. Napauta ☰ ja valitse **Cogo / Säädä / Muunnokset**.
1. Valitse **Muokkaa paikallinen muunnos**. Näpäytä **Seur**.
2. Valitse **Luo uusi muunnos**. Näpäytä **Seur**.
3. Määritä **Muunnoksen tyyppi** -asetukseksi **Helmert** ja syötä sitten **Muunnoksen nimi**.
4. Määritä **Mittakaavan tyyppi** -kentän arvoksi jokin seuraavista:
 - **Vapaa** – Laskettua parhaan sovituksen mittakaavaa käytetään muunnoksessa.
 - **Kiinteä** – Syöttämäsi skaalakerrointa käytetään muunnoksessa.
5. Määritä **Pystysuora säätö** -kentän arvoksi jokin seuraavista:
 - **Ei** – Korkeusmuunnosta ei suoriteta.
 - **Vain vakiotasointus** – Pisteparien korkeuksista laskettua keskimääräistä pystykorjausta käytetään muunnoksen korkeustasointuksessa.
 - **Kalteva taso** – Pystykorjausta sekä parhaan sovituksen korjaustasoa käytetään muunnoksen korkeustasointuksessa.
6. Näpäytä **Seur**.
7. Valitse **Karttapiste** – ja **Paikalliskoordinaatiston piste** -parit näpäyttämällä **Lisää** ja määritä **Käytä** -kentän arvoksi jokin seuraavista:

- **Pois** – Älä käytä tätä pisteparia muunnosparametrien laskennassa.
 - **Vain korkeus** – Käytä tätä pisteparia vain korkeusmuunnosparametrien laskennassa.
 - **Vain taso** – Käytä tätä pisteparia vain tasomuunnosparametrien laskennassa.
 - **Taso ja korkeus** – Käytä tätä pisteparia sekä taso- että korkeusmuunnosparametrien laskennassa.
8. Lisää pari luetteloon näpäyttämällä **Hyväksy** ja lisää muita pistepareja näpäyttämällä **Hyväksy** uudelleen.
 9. Tarkastele muunnoksen tuloksia näpäyttämällä **Tulokset**.
 10. Näpäytä **Tall**.

NOTE – Jos muutat Helmert-muunnosta määrittävän pisteen koordinaatteja, sinun tulee laskea Helmert-muunnos uudelleen, jotta uusi muunnos voi käyttää uusia koordinaatteja.

Seitsemän parametrin muunnoksen luominen

NOTE – Paikallisen muunnoksen tuki on käytettävissä vain kun **Geodesian lisätoiminnot** -optio on valittu työn ominaisuuksien **COGO-asetusten** ruudussa.

1. Napauta  ja valitse **Cogo / Säädä / Muunnokset**.
1. Valitse **Muokkaa paikallinen muunnos**. Näpäytä **Seur**.
2. Valitse **Luo uusi muunnos**. Näpäytä **Seur**.
3. Määritä **Muunnoksen tyyppi** -asetukseksi **Seitsemän parametria** ja syötä sitten **Muunnoksen nimi**.
4. Näpäytä **Seur**.
5. Valitse **Karttapiste** – ja **Paikalliskoordinaatiston piste** -parit näpäyttämällä **Lisää** ja määritä **Käytä** -kentän arvoksi jokin seuraavista:
 - **Pois** – Älä käytä tätä pisteparia muunnosparametrien laskennassa.
 - **Taso ja korkeus** – Käytä tätä pisteparia sekä taso- että korkeusmuunnosparametrien laskennassa.
6. Lisää pari luetteloon näpäyttämällä **Hyväksy** ja lisää muita pistepareja näpäyttämällä **Hyväksy** uudelleen.

Jäännösvirheiden näyttäminen alkaa vasta sitten, kun 3 pisteparia on määritetty.

NOTE – Seitsemän parametrin muunnos on vain kolmiulotteinen muunnos. Et voi käyttää 1D- tai 2D-pisteitä pistepareissa, joita käytetään muunnosparametrien laskentaan. Jos seitsemän parametrin muunnosta käytetään 1D- tai 2D-karttakoordinaatteihin tai paikallisiin koordinaattijärjestelmiin, muunnetulla sijainnilla on tyhjät koordinaatit.

7. Tarkastele muunnoksen tuloksia näpäyttämällä **Tulokset**.
8. Näpäytä **Tall**.

NOTE – Jos muutat seitsemän parametrin muunnoksen määrittävän pisteen koordinaatteja, sinun tulee laskea muunnos uudelleen käyttäaksesi uusia koordinaatteja.


Monikulmiojonon laskennat

Jos olet takymetrimittauksessa kartoittanut pisteiden sarjaa käyttäen jonopaalua, voit käyttää **Jonofunktiota** laskemaan suljetun silmukan jonot tai avoimet jonot, jotka alkavat ja loppuvat tunnettujen pisteiden pareilla. Kelvollisella jonopisteellä on oltava vähintään yksi havainto edelliselle jonopisteelle ja vähintään yksi havainto seuraavalle jonopisteelle. Sulkuvirheen laskemiseksi jonossa pitää olla vähintään yksi mitattu etäisyys peräkkäisten jonon pisteiden välillä.

Jos ohjelmisto laskee sulkupistevirheen, voit säätää sitä käyttäen joko kauttakulun tai kompassin säätöä (tunnetaan myös nimellä Bowditch). Ohjelmisto laskee kulman säädön ja sitten etäisyyden säädön.

NOTE – Atsimuuttikenttiä ei täydy saa valmiiksi jonossa käytettäviä pisteitä varten. Jos sulkeutuvassa jonossa loppuliitossuuntaa ei ole ja kaikki taitekulmat on mitattu, voit laskea kulma- ja etäisyytasoituksen. Jos kuitenkin liitoshavainnon atsimuutti on nolla, jonoa ei voida orientoida, muokattuja koordinaatteja ei voida tallentaa ja kulman säätöä ei voida laskea avoimella jonolla (sinun tulee laskea etäisyyden säätö).

Jonon sulun laskenta

1. Napauta  ja valitse **Cogo / Säädä / Monikulmiojono**.
2. Syötä **Jonon nimi**.
3. Näpäytä **Lähtöpiste** -kentässä **Lista**.
4. Valitse kelpaavien jonopisteiden listalta piste, jota haluat käyttää alkupaaluna. Näpäytä **Enter**. Kelvollisella lähtöpisteellä on oltava vähintään yksi liitospistehavainto ja vähintään yksi havainto seuraavalle jonopisteelle.
5. Napsauta **Lisää**.
Jos käytössä on vain yksi kelvollinen jonopiste, se lisätään automaattisesti.
6. Jos kelpaavia jonopaaluja on enemmän kuin yksi, valitse jonon seuraava paalu.

TIP –

- Jos haluat nähdä havaitun suuntakulman ja etäisyyden kahden luettelossa olevan pisteen välillä, valitse ensimmäinen piste ja näpäytä **Info**-painiketta.
- Poista pisteitä luettelosta valitsemalla piste ja näpäytä **Poista**. Myös kaikki valitun pisteen jälkeen tulevat pisteet poistetaan.

7. Jatka pisteiden lisäämistä, kunnes kaikki jonossa olevat pisteet on lisätty.
Kelvollisella loppupisteellä on oltava vähintään yksi liitospistehavainto ja vähintään yksi havainto edelliselle jonopisteelle.

NOTE -

- Et voi lisätä enempää pisteitä kiintopisteen valinnan jälkeen.
- Voit käyttää jonossa tunnettu asemapiste plus -tyypin asemapisteen asetuksia. Huomaa kuitenkin, että kojeaseman käyttöönoton yhteydessä laskettuja keskiarvoistettua suuntausta ei oteta huomioon jonolaskennassa, ja paalulle lasketut muokatut koordinaatit tarkoittavat sitä, että paalun suuntaus muuttuu.
- Et voi sisällyttää vapaan asemapisteen kojeasemaa (mukaan lukein standardimallinen vapaa asemapiste, Helmertin asemapiste tai vertauslinjan kojeasema) jonon sisään, mutta sitä voidaan käyttää jonon alku- tai loppupaaluna.

8. Laske jonon sulkun näpäyttämällä **Sulje**.
9. Tallenna sulun tulokset näpäyttämällä **Tall**.

Jonon säätäminen

1. Vaihda säätömenetelmää näpäyttämällä **Asetukset**. Valitse **Siirron** tai **Kompassin** menetelmä (tunnetaan myös nimellä Bowditch) ja valitse kulmien ja korkeuksien virheen distribuutiomenetelmä.
2. Muokkaa kulman sulkupistevirhettä näpäyttämällä **Säädä**.
3. Tallenna kulmasäätöjen tiedot näpäyttämällä **Tall**.
4. Muokkaa etäisyyden sulkupistevirhettä näpäyttämällä **Tas.et**.
5. Tallenna etäisyysäätöjen tiedot näpäyttämällä **Tall**.

Kun muokattu jono on tallennettu, kaikki jonopisteet tallennetaan tasoitettuina jonopisteinä ja ne saavat hakuluokakseen tasoitettu. Jos aikaisemmin on tallennettu samannumeroinen jonopiste, se poistetaan.

Jonomittauksen asetukset

Määritä näillä asetuksilla, miten monikulmiojono tasoitetaan.

| Kenttä | Asetus | Toiminto |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Tasointustapa | Kompassi | Tasoi monikulmiojonon jakamalla virheet mitattujen pisteiden välisten etäisyyksien suhteessa |
| | Transit | Tasoi monikulmiojonon jakamalla virheet mitattujen pisteiden pohjois- ja itäkoordinaattien suhteessa |
| Virheen tasoitus | | |
| Kulmavirhe | Suhteessa etäisyyteen | Jakaa kulmavirheen jonon taitekulmille mitattujen pisteiden välisten etäisyyksien suhteessa |
| | Tasasuhteessa | Jakaa kulmavirheet jonon taitekulmille tasasuhteessa |
| | Ei yhtään | Kulmavirhettä ei tasoiteta |
| Korkeus | Suhteessa | Jakaa korkeusvirheen mitattujen pisteiden välisten etäisyyksien suhteessa |

| Kenttä | Asetus | Toiminto |
|--------|---------------|--|
| | etäisyyteen | |
| | Tasasuhteessa | Jakaa korkeusvirheen jonopisteille tasasuhteessa |
| | Ei yhtään | Korkeusvirhettä ei tasoiteta |

NOTE – Kompassi -menetelmä on sama kuin Bowditch-menetelmä.

Georeferenssikartta

Georeferenssikarttan Cogo Adjust -toiminnolla voit yhdistää karttatiedoston sijainnit työn pisteisiin. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun arkkitehti tarjoaa koordinaatit rakennuksen pohjustukselle, joka on sijoitettava ja siirrettävä todelliseen koordinaattijärjestelmään työmaalla. **Georeferenssikarttan** avulla voit muuntaa mallin Trimble Access-työsi käyttämäksi tasokoordinaattijärjestelmäksi.

NOTE – Jos ensimmäiset työhön linkittämäsi karttatiedostot ovat BIM-malleja tai sijaintikoordinaattijärjestelmän DXF-tiedostoja, jotka sijaitsevat kaukana olemassa olevista työtiedoista, ohjelmisto varoittaa, että karttatiedosto on kaukana työtiedoista ja ehdottaa tiedoston georeferointia. Napauta **Kyllä**, jos haluat antaa ohjelmiston suorittaa likimääräisen georeferoinnin siirtämällä karttatiedoston keskipisteen **nykyisen näkymän keskelle**. **Georeferenssikarttan** Cogo Adjust -lomake avautuu, jolloin voit hienosäätää georeferointia. Jos et halua säätää georeferointia, napauta **Esc**. Ohjelmiston suorittama likimääräinen georeferointi poistetaan sitten.

Georeferenssikartta-toiminto käyttää käännös-, kierto- ja mittakaavayhdistelmää karttatiedoston siirtämiseen niin, että valitut karttatiedostojen sijainnit vastaavat valittuja pisteitä. Jos valitset vain yhden pisteen, muunnos käyttää vain käännöstä.

Valittujen karttatiedostojen sijaintien on oltava jotain, jonka voit valita kartasta, kuten BIM-mallin kärkipisteitä tai pisteitä tai solmuja DXF-tiedostossa.

TIP – Kun avaat **Georeferenssikarttan** lomakkeen, solmut näkyvät automaattisesti viivojen ja kaarien päissä ja kaikissa pisteissä moniviivan varrella kaikille kartassa näkyville DXF-tiedostoille riippumatta **Kartta-asetukset**-näytön **Luo solmut** -asetuksesta. Jos **Kartta-asetukset**-näytön **Luo solmut** -valintaruutua ei ole valittu, solmut piilotetaan automaattisesti, kun suljet **Georeferenssikarttan** lomakkeen.

1. Avaa **Georeferenssikartta**lomake napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Cogo / Säädä / Georeferenssikartta**.
2. Valitse **Karttatiedosto**-ryhmästä sijainnit karttatiedostosta, jonka haluat yhdistää työn pisteisiin.
 - a. Napauta **Piste A** -kenttää ja napauta sitten kartan pistettä.
 - b. Jos lähellä on useita pisteitä, näkyviin tulee **Valitse**-luettelo . Valitse käytettävä piste ja napauta sitten **Hyväksy**.
 - c. Toista **Pisteen B** kohdalla.
3. Valitse **Pisteet**-ryhmästä työn pisteet, jotka vastaavat karttatiedostojen sijainteja. Pisteet voivat olla työssä tai linkitetyissä tiedostoissa, kuten CSV-tiedostossa. Valitse ensin **Piste A** ja sitten **Piste B** napauttamalla pistettä kartassa, kirjoittamalla pisteen nimi tai napauttamalla ► kentän vieressä ja

valitsemalla sitten jokin vaihtoehtoista valitaksesi pisteen.

Kartan nuolet ilmaisevat käännöksen, jota käytetään karttatiedostojen sijaintien ja valittujen työpisteiden yhdistämiseen.

4. Voit valita, käytetäänkö muunnoksia ja miten korkeudet käännetään:
 - a. Näpäytä **Asetus**.
 - b. Valitse **Aseta vaaka-asteikon arvoksi 1.0** -valintaruutu, jos haluat, että vaakasuuntaista skaalausta ei sallita.
 - c. Valitse **Aseta vaaka-asteikon arvoksi 0** -valintaruutu, jos haluat, että vaakasuuntaista kiertoa ei sallita.
 - d. Valitse **Käännä korkeudet** -kentässä, miten kartta käännetään pystysuunnassa. Voit kääntää kartan pystysuunnassa pisteen A korkeuteen tai pisteeseen B tai pisteiden A ja B keskiarvoon. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa vain 2D-käännöksen jättäen kartan alkuperäiseen korkeuteen.
 - e. Napauta **Hyväksy**.

5. Näpäytä **Laske**.

Kartta päivittyy näyttämään kartan sijainnit, jotka vastaavat työn pisteitä, jolloin **Georeferenssikartan** lomakkeessa näkyvät käytetyn kierron, mittakaavan ja käännöksen tiedot.

6. Jos muutokset eivät näytä oikeilta, kumoa muutokset napauttamalla **Takaisin**. Tallenna muutokset työhön napauttamalla **Tallenna**.

Kun napautat **Tallenna**, työhön lisätään huomautus ja muunnoksen 3D-tietoja sisältävä world-tiedosto luodaan. World-tiedostolla on sama nimi kuin karttatiedostolla, jonka tiedostotunnisteeseen on liitetty "w" (esimerkiksi tiedostonimi.ifcw tai tiedostonimi.dxfw) ja se tallennetaan samaan kansioon kuin karttatiedosto.

Jos haluat käyttää karttatiedostoa toisessa projektissa tai toisessa maastotietokoneessa, kopioi world-tiedosto alkuperäisen karttatiedoston mukana säilyttääksesi georeferoinnin.

Ketjulaskenta

Käytä **Ketjumittauksen** toimintoa lisätäksesi nopeasti pisteet, jotka määrittelevät suorakulmaisia rakenteita, kuten rakennuksia tai rakennusperustoja.

Kohteen ensimmäinen sivu, suunta ja sijainti määritetään mittaamalla tai syöttämällä kaksi pistettä.

Myöhemmät pisteet luodaan 90°:n kulmiin, tai samansuuntaisesti ensimmäiseen sivuun nähden. Jos haluat käyttää muuta kulmaa, tallenna kohde ja luo sitten uusi lähtösivu.

Linjat luodaan automaattisesti ja tallennetaan työhön sitä mukaan, kun pisteitä luodaan. Nämä linjat ilmestyvät kartalle, ja niitä voidaan käyttää linjojen merkintään. Vaadittaessa voit sulkea objektin takaisin alkupisteeseen, mikä saattaa suorakulmaisen muodon valmiiksi.

NOTE – Käyttääkseen ketjumittauseja työn täytyy käyttää täysin määriteltyä koordinaattijärjestelmää, sillä ketjumittauksen avulla luodut uudet pisteet tallennetaan säteittäisinä. Tämä funktio ei toimi oikein, jos olet valinnut **Vain mittakaava** tai **Ei mitään projektiota/datumia**.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Cogo / Ketjumittaukset**.
2. Ensimmäisen puolen määrittely
 - a. Valitse tai mittaa **Alkupiste** ja **Loppupiste**. Ks. [Pisteen nimen syöttäminen, page 164](#).
 - b. Syötä korkeus. Valitse **Lähtöpisteen** ja **Loppupisteen** korkeus näpäyttämällä ► **Korkeuden** kentän vieressä.
 - c. Napauta **Hyväksy**.
3. Seuraavan puolen määrittely
 - a. Aseta kulman seuraavaa pistettä varten näpäyttämällä edellisen pisteen vieressä suuntaan, johon haluat puolen kulkevan.
Punainen katkoviiva osoittaa seuraavan sivun nykyisen suunnan. Vaihda puolia näpäyttämällä kartalla 90° tai 180° pistettä kohti.
 - b. Napsauta **Lisää**.
 - c. Tee jokin seuraavista:
 - Syötä **Pituuden** tai **H. Distin** kenttään etäisyys seuraavaan pisteeseen käyttäen kartalla määriteltyä kulmaa.
Jos käytät laseretäisyysmittaria, näpäytä ► ja valitse **Laser**. [Mittaa välimatka laseria](#) käyttäen.
 - Valitse työssä oleva piste **Pisteen nimen** kentässä. Jos haluat mitata pisteen käyttäen yhdistettyä vastaanotinta tai kojetta, näpäytä ► ja valitse **Fastfix** tai **Mittaa**.
Ohjelmisto laskee välimatkan valikoituun tai mitattuun pisteeseen.
 - d. Napsauta **OK**.
4. Jatka muodon sivujen määrittämistä käyttäen yllä kuvattuja vaiheita.
5. Kun saavutat viimeisen puolen, tee yksi seuraavista:
 - Sulje takaisin alkupisteeseen näpäyttämällä **Sulje**. Vaakasuora etäisyys lasketaan ja näytetään näytöllä. Tätä voidaan käyttää suunnitelman tarkastamiseen tai ketjulaskennan tarkistuksena. Napauta **Hyväksy**.
 - Syötä lopullinen pituus ja tallenna loppupiste käyttäen eri nimeä kuin alkupisteellä on. Tämä saattaa johtaa siihen, että objektin viimeinen kulma ei ole oikeassa kulmassa. Kun olet näpäyttänyt **Tallenna**, laske alk- ja loppupisteen välinen käänteisluku. Tämä menetelmä antaa yksityiskohtaisempaa tietoa sulun laadusta.
6. Näpäytä **Tall**.

NOTE – Kun kohde on tallennettu, sen sivujen pituuksia ei voi muuttaa. Syötettyjä etäisyyksiä voidaan muuttaa ennen kohteen tallennusta valitsemalla **Muokkaa** ja valitsemalla sivun päätepiste. Jos muutat etäisyyttä, karttanäyttö päivittyy myös. Voit sitten lisätä uusia sivuja.

Laskin

Voit käyttää laskinta näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **COGO / Laskin**.

Laskennan suorittaminen numeerisesta kentästä:

1. Näpäytä ► ja valitse **Laskin**.

Jos numerokenttä sisältää numeron, luku liitetään automaattisesti laskimeen.

2. Syötä numerot ja funktiot.

3. Laske tulos näpäyttämällä **=**.

4. Napauta **Hyväksy**.

Jos avaisit laskimen numeeriselta kentältä, laskutulos liitetään kyseiseen kenttään.

Näpäytä **Atsimuutti** avataksesi **Atsimuutin laskennan** lomakkeen. Katso [Suunnan laskenta](#).

Näpäytä **Etäisyys** avataksesi **Etäisyyden laskennan** lomakkeen. Katso [Etäisyyden laskenta](#).

Näpäytä **V. Dist** avataksesi **Vertikaalisen etäisyyden laskennan** lomakkeen. Valitse **Pisteestä** ja **Pisteeseen**. Näpäytä **Hyväksy** kopioidaksesi lasketun arvon laskimeen niin, että se on käytettävissä muissa laskuissa.

Näpäytä muuttaaksesi laskinoptioita:

- Valitse yksiköt (astetta, peninkulmaa, goonia).
- Valitse **Standardi-** tai **RPN-**tila (Reverse Polish Notation).
- Valitse **Desimaalien määrä** valitaksesi desimaalien lukumäärän.

Laskintoiminnot on kuvattu alla.

| Symbol | Toiminto |
|-------------------------------------|---|
| + | Lisää |
| - | Vähennä |
| x | Kerro |
| ÷ | Jako |
| +/- | Vaihda syötetyn numeron etumerkki |
| = | On yhtä kuin |
| π | Pi |
| ⌊ | Syötä |
| ▼ | Näytä pinon kaikki arvot |
| ↶ | Back space |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Asetukset Näpäytä määrittääksesi kulma-asetukset, laskintilan (käänteinen puolalainen merkintätapa (RPN) tai vakio) ja desimaalien määrän. |
| y^x | Y:n korotus potenssiin X |
| x^2 | Neliö |
| \sqrt{x} | Neliöjuuri |
| 10^x | 10 korotus potenssiin X |

| Symbol | Toiminto |
|------------------------|---|
| E± | eex - Exponent |
| $\frac{1}{x}$ | Käänteisluku |
| x\$y | Vaihda X ja Y |
| sin | Sini |
| sin¹ | Arcus Sini |
| cos | Cosini |
| cos¹ | Arcus Kosini |
| tan | Tangentti |
| tan¹ | Arcus tangentti |
| log | 10-kantainen logaritmi |
| shift | Vaihto Shift-tilaan |
| (| Kaarisulku auki |
|) | Kaarisulku kiinni |
| C | Tyhjennä kaikki |
| CE | Tyhjennä syöttökenttä |
| mem | Muistitoiminnot |
| P→R | Muunnos polaarista suorakulmisiin koordinaatteihin |
| R→P | Muunna suorakulmaiset koordinaattiarvot polaariseksi |
| R↓ | Vieritä pinoa alas |
| R↑ | Vieritä pinoa ylös |
| ° ' " | Lisää asteiden, minuuttien tai sekuntien erotin |
| DMS- | Vähennä kulmat muodossa DD.MMSSsss |
| DMS+ | Lisää kulmat muodossa DD.MMSSsss |
| →D.dd | Muunna muodosta DD°MM'SS.sss tai DD.MMSSsss kulmayksiköiksi |
| →DMS | Muunna nykyisestä kulmayksiköistä DD°MM'SS.sss-muotoon |


Tilapäiset pisteet

Tilapäisiä pisteitä käytetään yleensä Cogo-toiminnoissa tai viivoja, kaaria tai murtoviivoja näppäiltäessä.

Mittaa ja tallenna tilapäinen piste nopeasti näpäyttämällä **Pisteen nimen** kentän viereistä ► Cogon tai Näppäilyruudussa ja valitse **Fast fix**.

- Takymetrimittauksessa kojeen osoittaman pisteen sijainti tallennetaan riippumatta siitä, mihin koje osoittaa.
- Tosiaikaisessa GNSS-mittauksessa **Pikakiinnitys** käyttää **Pikapiste**-toimintoa.

Apupisteet tallennetaan tietokantaan automaattisella juoksevalla pistenumeroilla alkaen numerosta Temp0000. Ne ovat hakuluokaltaan korkeampia kuin tarkemitatut pisteet ja alempia kuin normaalipisteet. Lisätietoja on kohdassa [Tietokannan hakusäännöt](#).

Tarkastele tilapäisiä pisteitä kartalla tai luettelossa napauttamalla  **Kartta**-työkalurivissä, jolloin **Tasonhallinta** avautuu. Valitse **Suodatin**-välilehti ja varmista, että tilapäiset pisteet ovat valittavissa. Katso [Tietojen suodattaminen mittaustyyppin mukaan, page 144](#).

Merkitseminen kartalta

Valitse kohteet kartalta ja napauta sitten **Merkitse** merkitäksesi ne käyttämällä liitetyn GNSS-vastaanottimen tai takymetrin sijaintitietoja.

1. Jos valitset kohteita linkitetystä tiedostosta, varmista, että tiedosto (ja tarvittaessa tiedostossa oleva taso) on valittavissa. Voit tehdä tämän **Tasonhallintaissa**.
2. Napauttaa kartalla olevaa kohdetta valitaksesi sen. Sinun tulee napauttaa jokaista pistettä tai linjaa, jotka haluat valita. Jos haluat valita linjan, napauta ruutua linjan loppupään lähellä valitaksesi linjan alun.
3. Näpäytä **Merkitse** tai paina tallentimen näppäimistön **Enter**-painiketta.
4. Jos valittuna on useampi kuin yksi kohde, ne lisätään **merkintäluetteloon**, josta voit valita ne merkintää varten.

Kun käytät kohdetta linkitetystä tiedostosta merkinnän aikana, Trimble Access kopioi kohteen ominaisuudet tiedostosta ja tallentaa ne yhdessä työn pisteen, viivan tai monikulmion kanssa.

Lisätietoja eri kohteiden merkitsemisestä, siirtymisestä merkittävään kohteeseen ja merkinnästä suhteessa pintaan on kohdassa [Kaivomittauksen merkintävelho, page 582](#).

Kohteiden luominen BIM-mallista merkitsemistä varten

Kun merkitset BIM-mallista, voit käyttää seuraavia Cogo-menetelmiä laskeaksesi ja luodaksesi merkittävät kohteet:

- **Pinnan keskipisteen luominen**

Laske BIM-mallin pinnan keskipiste valitsemalla pinta kartalta ja valitsemalla sen jälkeen **Laske keskipiste** Napauta ja pidä painettuna -valikosta. Tämä on hyödyllistä silloin, kun haluat löytää pultin tai sylinterin keskipisteen voidaksesi merkitä sen.

Lisätietoja on kohdassa [Laske keskipiste](#).


- **Objektin keskiviivan luominen**

Laske BIM-mallin tuubimaisen kappaleen, kuten putken tai sylinterin, keskilinja valitsemalla kohde kartalta ja valitsemalla sen jälkeen **Laske keskilinja** Napauta ja pidä painettuna -valikosta. Ohjelmisto määrittelee murtoviivan, joka kulkee objektin keskustaa pitkin.

Lisätietoja on kohdassa [Keskilinjan laskeminen](#).


Laske keskipiste

Voit laskea pinnan keskipisteen [BIM-mallissa](#). Tämä on hyödyllistä silloin, kun haluat löytää pultin tai sylinterin keskipisteen voidaksesi merkitä sen.

1. Voit määrittellä, valitseeko pintojen valinta kartalta **Yksittäiset pinnat** vai **Koko objekti**. Jos haluat vaihtaa **Pinnan valintasuodattimen**, napauta  ja valitse haluamasi **Pinnan valintatila**. Katso [BIM-mallin valintatila, page 171](#).
2. Valitse kartalla oleva pinta näpäyttämällä sitä.
3. Näpäytä tämän jälkeen karttaa ja pidä sitä pohjassa ja valitse **Laske keskipiste**. Ohjelma näyttää lasketun pisteen koordinaatit.
4. Syötä **Pisteen nimi**.
5. Tarvittaessa syötä pisteen koodi **Koodin** kenttään.
6. Näpäytä **Tall**.

Keskilinjän laskeminen

Voit laskea [BIM-mallissa](#) olevan putken, sylinterin tai putkiston keskilinjän. Ohjelmisto määrittelee murtoviivan, joka kulkee pinnan keskustaa pitkin.

1. Voit määrittellä, valitseeko pintojen valinta kartalta **Yksittäiset pinnat** vai **Koko objekti**. Jos haluat vaihtaa **Pinnan valintasuodattimen**, napauta  ja valitse haluamasi **Pinnan valintatila**. Katso [BIM-mallin valintatila, page 171](#).
2. Valitse kartalla oleva pinta näpäyttämällä sitä.
3. Näpäytä karttaa ja pidä sitä näpäytettynä ja valitse **Laske keskilinja**. Laskettu keskilinja näkyy kartalla.
4. Syötä **Murtoviivan nimi**.
5. Tarvittaessa syötä linjan koodi **Koodin** kenttään.
6. Näpäytä **Tall**.

NOTE – Kun **Pinnan valintatila**-sovelluksen tilaksi on valittu **Koko objekti**, ohjelmisto valitsee myös objektin piilotetut osat, kuten osat, jotka yhdistävät yhden objektin toiseen. Tämän seurauksena keskilinja pintaan saattaa olla pidempi kuin tilanteessa, jossa **Pinnan valintatila**-tilaksi on asetettu **Yksittäiset pinnat**.

Toteumatarkastus

Tarkastus- ja vertailutyökalujen avulla voit verrata toteumarakenteita suunnitelmaan.

Vertaa pintaan

Mittaa pintaan -toiminnolla voit verrata toteumarakennetta pintamalliin. Pinta voi olla BIM-malli tai digitaalinen maastomalli (DTM).

Lisätietoja on kohdassa [Mitataksesi pintaan, page 252](#).

Scanning

Jos käytössäsi on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, käytä skannaustoimintoa pistepilven tietojoukon sieppaamiseen.

Luo **alue**, joka sisältää vain sinua eniten kiinnostavien laserkeilauspistepilvien laserkeilauspisteet, ja näytä sitten vain alue kartalla **tasohallinnan** avulla. Alue on erityisen hyödyllinen pinnan tarkastusta suoritettaessa.

Lisätietoja on kohdissa [Skannaus käyttäen SX10:tä tai SX12:ta, page 525](#) ja [Skannauspisteet ja pistepilvet, page 135](#).


Pinnan tarkastus

Jos työ sisältää toteumapintojen skannauspistepilviä, jotka on luotu käyttämällä Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-kojetta, voit käyttää Cogo **Pinnan tarkastus** -ominaisuutta luodaksesi tarkastuspistepilven, joka vertaa toteumapinnan laserkeilauspistepilveä vertailupintaan.

Tarkastuspistepilven pisteet on värikoodattu, jotta voit välittömästi saada visuaalisesti tietoa pisteen ja referenssipinnan välisestä tilasta. Napauta tarkastuksia olevia pisteitä saadaksesi lisätietoja poikkeamista. Vie pinnan tarkastusraportti kentällä palautteen antamiseksi nopeammin.

Lisätietoja on kohdassa [Pinnan tarkastus, page 253](#).

Tarkastus ja raportointi

Ota kuvakaappaus nykyisestä karttanäkymästä napauttamalla . Lisää kuvaan vaadittaessa [merkintöjä Piirrostyökaluilla](#) ja napauta **Tallenna**. Tallenna kuvakaappaus työhön napauttamalla **Tallenna**.


Kun valitset **Mittausraportti**-tiedostomuodon kun [viet työn](#), kaikki työhön tallennetut kuvakaappaukset sisällytetään automaattisesti raporttiin.

Mitataksesi pintaan


Käytä **Mittaa pintaan** -mittausmenetelmää laskeaksesi ja tallentaaksesi lähimmän etäisyyden mitatusta pisteestä valittuun pintamalliin. Pintamalli voi olla [BIM-malli](#) tai [digitaalinen maastomalli \(DTM\)](#).

NOTE – Jos useampi pinta on valittuna, ohjelmisto käyttää lähintä pintaa.

1. Jos pinta on:

- DTM, napauta  ja valitse **Mittaa / Mittaa pintaan**. Jos useampia pintoja on saatavilla, valitse **Valitse pinta** -kentässä oleva pinta.
- BIM-mallissa, valitse pinta kartalla ja valitse tämän jälkeen Näpäytä ja pidä painettuna -valikosta **Mittaa valittuun pintaan**.

NOTE – Valitakseen pinnan BIM-mallin tulee näkyä kiinteänä objektina ja pinnan sisältävän tason tulee olla valittavissa.

TIP – Voit määrittellä, valitseeko pintojen valinta kartalta **Yksittäiset pinnat** vai **Koko objekti**. Jos haluat vaihtaa **Pinnan valintasuodattimen**, napauta  ja valitse haluamasi **Pinnan valintatila**. Katso [BIM-mallin valintatila, page 171](#).

2. Syötä **Etäisyys pinnan rajaan**.
3. Syötä tarvittaessa arvo myös **Antennikorkeus / Tähyskorkeus** -kenttään.
4. Näpäytä **Aloita**.

Jos pinta ei ole jo näkyvässä kartalla, se tulee näkyväksi.

Ohjelmisto laskee läheisimmän etäisyyden nykyisestä sijainnista valittuun pintamalliin ja raportoi ja näyttää sen **Etäisyys pintaan** -kentässä. **Etäisyyttä pintaan** näkyy vain, jos se on **Etäisyys pintaan -rajan** sisällä.

Pinnalla oleva sijainti korostetaan kartalla ja mitatun sijainnin ja pinnalla olevan sijainnin väliin vedetään viiva. Ohjelma raportoi sinun ja mallin välisten sijaintien negatiiviset etäisyydet sekä mallin toisella puolella olevien sijaintien positiiviset etäisyydet.

TIP – Jos ohjelmisto varoittaa **ristiriitaisista maastomalleista**, kartalla on limittäisiä pintoja, joilla on eri korkeuksia. Piilota kaikki pinnat, joita et käytä, **Karttatiedostot**-sovelluksen **Tasonhallinta**-välilehdellä. Katso [Karttatiedostotasojen hallinta](#).

5. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.
6. Näpäytä **Mittaa**.
7. Näpäytä **Tall**.

Etäisyys pintaan -arvo ja lähimmän pinnalla olevan pisteen koordinaatit tallennetaan mitatun pisteen kanssa, ja niitä voi tarkastella **Työn tarkastelussa** ja **Pistehallinnassa**.

Pinnan tarkastus

Pinnan tarkastus -cogo-funktio vertaa toteutuneen pinnan skannauspistepilvää referenssipintaan ja laskee välimatkan referenssipintaan kullekin laserkeilatulle pisteelle tarkastuspistepilven luontia varten. Valittu referenssipinta voi olla taso, sylinteri, laserkeilaus tai olemassa oleva pintamallitiedosto.



Voit luoda **alueen**, jossa vain sinua kiinnostavat laserkeilatut pisteet lisätään tarkastukseen. Aluetta voidaan käyttää vertaamaan mihin tahansa referenssipintaan tai, laserkeilauksesta laserkeilaukseen pinnan tarkastusta suoritettaessa, luomaan alue, jolloin voit vertailla useita laserkeilauksia useisiin laserkeilauksiin.

Tarkastuspistepilven pisteet on värikoodattu, jotta voit välittömästi saada visuaalisesti tietoa pisteen ja referenssipinnan välisestä tilasta. Kun esimerkiksi tarkastat vaakasuoraa lattiaa, voit välittömästi nähdä kaikkia lattian osat, jotka ovat alempana tai ylempänä kuin niiden pitäisi olla.

Voit tallentaa tarkastuspistepilven työhön. Voit myös tallentaa kuvakaappauksia ja lisätä niihin tarvittaessa merkintöjä korostaaksesi tiettyjä pisteen tietoja ja ongelma-alueita.

NOTE – Vain Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-kojeella luotuja laserkeilauksia voidaan käyttää pinnan tarkastuksessa. Useita laserkeilauksia voidaan käyttää, jos useampia laserkeilauksia tarvitaan kattamaan toteutumapinta.

Pinnan tarkastaminen

1. Napauta  ja valitse **Cogo / Pinnan tarkastus**. Voit suorittaa tarkastuksen kartta- tai videonäkymässä.
2. Konfiguroi kartta tai videokuva-ruutu niin, että se näyttää vain ne laserkeilatut pisteet, jotka haluat tarkasta:
 - a. Napauta  -kuvakkeen sisällä oleva tarkistusmerkki tulee näkyviin sen merkiksi, että laserkeilatut pisteet ovat näkyvissä ja valittavissa kartalla ja videonäkymässä.
 - c. Luo alue valitsemalla laserkeilatut pisteet kartalta tai videoruudusta, ja valitse sitten **Luo alue** napauta ja pidä sitä painettuna -valikosta. Anna alueelle **Nimi** ja napauta **Hyväksy**. Luomasi alue lisätään **Tasonhallinta**-sovelluksen **Laserkeilaukset**-välilehden luetteloon. Aseta alue näkyväksi kartalla ja videonäkymässä napauttamalla sitä.
 - d. Jos kartalla tai videoruudulla näkyy laserkeilauksia tai alueita, joita et halua nähdä, napauta jokaista niistä kerrallaan. Laserkeilauksen tai alueen nimen viereinen tarkistusmerkki katoaa, kun ne piilotetaan.

TIP – Jos suorita laserkeilauksesta laserkeilaukseen -tarkastusta, kartta tai videoruutu näyttää tässä vaiheessa sinua eniten kiinnostavat laserkeilatut pisteet, ja kaikkien muiden laserkeilausten tai alueiden pitäisi olla piilotettuina. Voit valita laserkeilauksen tai alueen vertailua varten **Pinnan tarkastus**-kaavakkeen piilotettujen laserkeilausten luettelosta.

- e. Palaa **Pinnan tarkastus**-kaavakkeeseen napauttamalla **Hyväksy Tasonhallinta**-sovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa [Laserkeilaustasojen hallinta, page 142](#).
3. Anna pinnan tarkastukselle **Nimi**.
4. Valitse **Menetelmä** ja syötä sitten parametrit, jotka määrittävät **Referenssipinnan**, johon toteutumalaserkeilausta tai -aluetta verrataan:
 - Jos valitset **Laserkeilaus vaakatasoon**, valitse piste ja syötä korkeus määrittääksesi **vaakatason**.
 - Jos valitset **Laserkeilaus pystytasoon**, valitse kaksi pistettä määrittääksesi **pystytason**.
 - Jos valitset **Laserkeilaus kaltevaan tasoon**, valitse kolme pistettä määrittääksesi **kaltevan tason**.
 - Jos valitset **Laserkeilaus sylinteriin**, valitse kaksi pistettä määrittääksesi **kaltevan tai vaakasuoran tason** akselin ja syötä sitten sylinterin säde.
 - Jos valitset **Laserkeilaus pystysylinteriin**, valitse kolme pistettä määrittääksesi **pystysylinterin**.
 - Jos valitset **Laserkeilaus pintaan**, työn senhetkiset valittavissa olevat pinnat listautuvat.

Pinnan täytyy olla näkyvässä ja valittavissa oleva, jos haluat käyttää sitä referenssipintana.

TIP – Jos haluat käyttää yksittäisiä face-pintoja pintoina BIM-mallissa, aseta **Pinnan valintatila** -kentän arvoksi **Yksittäiset pinnat**. Lisätietoja on kohdassa [Kartan asetukset, page 195](#).

Muuttaaksesi listattuja pintoja napauta  ja muokkaa valittavissa olevia tiedostoja **Karttatieostot**-sovelluksen **Tasonhallinta**-välilehdellä.

- Jos valitset **Laserkeilauksesta laserkeilaukseen**, valitse laserkeilaus tai alue, johon haluat verrata aikaisempaa laserkeilausdataa.

TIP – Jos haluat verrata useampaan kuin yhteen laserkeilaukseen, **luo alue**, joka sisältää laserkeilattuja pisteitä kaikista sinua kiinnostavista laserkeilauksista. Vain laserkeilaukset tai alueet, jotka **eivät ole tällä hetkellä näkyvässä** kartalla tai videoruudussa listataan **Referenssilaserkeilauksen** kentässä.

5. Valitse **Väriasteikon** kentältä tarkastustuloksiin sovellettava väriasteikko.

Muuta väriasteikkoparametreja napauttamalla väriasteikon valonäppäintä **Pinnan tarkastus** -kuvaruudussa. Katso [Väriasteikkoparametrien määritys](#) alempana.

6. Näpytä **Laske**.

Ohjelmisto vertaa näkyviä laserkeilauksia, alueita tai valittuja laserkeilattuja pisteitä määriteltyyn **Referenssipintaan** ja luo tarkastuspistepilven. Tarkastuspistepilvessä olevien pisteiden väritys määräytyy valitun **Väriskaalan** mukaan.

Todellisen alueen ryhmä näyttää laserkeilauksen ja referenssipinnan väliset minimi- ja maksimietäisyydet.

Pinnan tarkempi tarkastus:

- Napauta mitä tahansa tarkastuspistettä tarkastellaksesi pisteen koordinaatteja. **Dev**-arvo näyttää poikkeaman (etäisyyden) kyseisestä tarkastuspisteestä referenssipintaan. **Dev**-arvoa säilytetään tarkastuspisteen **Koodin** kentässä.
- Käännä yhdistetty koje valittua pistettä kohtia näpäyttämällä **Käännä kohti**. Jos yhdistetyllä kojeella on laserosoitin, käynnistä laserosoitin korostaaksesi kaikki alueet, jotka edellyttävät korjaavia toimenpiteitä.
- Tallenna kuvakaappaus työhön napauttamalla **Tallenna**.

7. Näpytä **Tall**. Tarkastusparametrit tallennetaan työhön.

Kaikki kartalta tai **Video**-ruudusta valitsemasi tarkastuspisteet tallennetaan työhön.

Voit tarkastella tallennettua tarkastusta kartalla milloin tahansa. Katso [Tallennetun pinnan tarkastuksen tarkasteleminen](#) alempana.

Pinnan tarkastus on heti piilossa kartalta, ja **Pinnan tarkastus** -kaavake on valmis uuteen tarkastukseen.

TIP – Voit luoda **Pinnan tarkastus** -raportin **Työ / Vie** -ruudusta. **Pinnan tarkastus** -raportti sisältää yhteenvedon pinnan tarkastusparametreista, kaikki pinnan tarkastuksen kuvaruudun kaappaukset ja kaikki pinnan tarkastuksen kanssa tallennetut tarkastuspisteet.

Väriasteikkoparametrien määrittäminen

Tarkastettavasta pinnasta ja vaadituista toleransseista riippuen voit luoda useita väriasteikkomääritelmiä, joissa on eri värejä ja etäisyyden erottimia. Valitse sopivin väriasteikon määritelmä korostaaksesi vaihteluja, joita on etäisyydessä laserkeilauksesta referenssipintaan.

Väriasteikkoparametrien määrittäminen:

1. Napauta **Pinnan tarkastus** -kaavakkeen alla olevaa väriasteikon valonäppäintä.
2. Avaa **Väriasteikkojen** ruutu, valitse väriasteikko, jota haluat muokata ja napauta **Muokkaa**.
Voit vaihtoehtoisesti napauttaa **Kopio** luodaksesi uuden väriasteikon valitsemasi asteikon pohjalta. Luodaksesi uuden tyhjän väriasteikon napauta **Uusi**. Syötä väriasteikon nimi ja napauta **Hyväksy**. Ohjelmisto näyttää valitun väriasteikon muokkausruudun.
3. Muuta väriasteikon käyttämiä etäisyyksiä syöttämällä tai muokkaamalla vasemman sarakkeen arvoja. Poista etäisyyksiä poistamalla arvot asianmukaisista kentistä tai valitse kenttä ja napauta **Poista**.

Etäisyyksiä ei tarvitse syöttää tarkassa järjestyksessä. Lisää etäisyys helposti lisäämällä se minne tahansa, jolloin luettelo järjestetään uudelleen automaattisesti.


4. Valitse kutakin etäisyysarvoa varten oikeasta sarakkeesta väri, jota käytetään laserkeilattuihin pisteisiin, jotka ovat kyseisen etäisyyden sisällä referenssipinnasta.

TIP – Jos haluat korostaa laserkeilauskohteita paremmin, voit valita **Läpinäkyvä** laserkeilauspisteille, joita et halua näytettävän. Voit esimerkiksi asettaa sinua kiinnostavien alueiden **ulkopuolella** olevien skannauspisteiden väriksi **Läpinäkyvä**, jotta vain sinua kiinnostavat pisteet väritetään ja näytetään kartalla.

5. Väriasteikko voi käyttää tasaisesti väristä toiseen liukuvia gradientteja kun valitset **Tasaisen siirtymän** valintaruudun näytön yläosasta. Voit ottaa gradientit pois käytöstä ja näyttää värit blokkeina tyhjentämällä **Tasaisen siirtymän** valintaruudun.
6. Napauta **Hyväksy**.
7. Palaa **Pinnan tarkastus** -ruutuun napauttamalla **Esc Väriasteikkojen** ruudussa.

Tallennetun pinnan tarkastuksen tarkasteleminen

Kun napautat **Tallenna Pinnan tarkastus** -ruudussa, tarkastus tallennetaan työhön. Tarkastuksen tarkastelu myöhemmin:

1. Napauta  **Kartta**-työkalurivissä tai **Video**-työkalurivissä avataksesi **Tasonhallinta**-sovelluksen.
2. Valitse **Tarkastukset**-välilehti.

3. Valitse tarkastus tai poista sen valinta napauttamalla sitä. Tarkistusmerkki ilmaisee, että tarkastus on valittu. Voit valita kerrallaan vain yhden tarkastuksen tarkastelua varten parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Tarkastus näkyy kartalla.

Lisätietoja on kohdassa [Tarkastustasojen hallinta, page 144](#).

Kartan työkalurivit

- **Kartan työkalurivi**

Kartan työkalurivillä voit valita kohteita kartalta, liikkua kartalla tai vaihtaa toiseen näkymään.

Katso [Kartan työkalurivi, page 258](#).

- **BIM-työkalurivi**

BIM-työkalurivin avulla voit eristää ja tarkastella sinua eniten kiinnostavia tietoja kartalla tällä hetkellä näkyvistä BIM-malleista.

Katso [BIM-työkalurivi, page 260](#).

- **Rajausruudun työkalupalkki**

Käytä **Rajausruudun** työkaluriviä jättääksesi kartan osia pois, jotta näet selkeämmin alueen, josta olet kiinnostunut.

Katso [Rajausruudun työkalupalkki, page 261](#).

- **Kohdistuspalkki**



Tartunnan työkalurivillä voit valita kartan kohteiden sijainnit tarttumalla tiettyyn pisteeseen, vaikka pistettä ei olisikaan.

Katso [Tartunnan työkalupalkki, page 262](#).

- **CAD-työkalupalkki**

CAD-työkalurivin avulla voit käyttää kontrollikoodeja luodaksesi linja- ja monikulmio-ominaisuuksia kartalle pisteitä mitatessasi tai luodaksesi ominaisuuksia käyttämällä työssä jo olevia pisteitä ja linjoja.






















Katso [CAD-työkalupalkki, page 263](#).












TIP – Kartta-työkalurivi näkyy aina kartan vieressä. Jos haluat näyttää muut työkalurivit kartalla, napauta  kartan työkalurivillä ja valitse sitten työkalurivi. Jos haluat piilottaa työkalurivin, napauta  karttatyökalurivillä ja valitse sitten työkalurivi uudelleen.



Kartan työkalurivi

Kartta-työkalurivi näkyy aina kartan vieressä.

Kartan työkalurivillä voit valita kohteita kartalta, liikkua kartalla tai vaihtaa toiseen näkymään.


| Painike | Toiminto |
|--|--|
|  | <p>Valitse kohteita kartalta napauttamalla  .</p> <p>Tyhjennä nykyinen valinta kaksoisnäpäyttämällä tyhjää kohtaa kartalla.</p> <p>Jos haluat panoroida karttaa, varmista, että  on valittuna kartan työkalurivillä, ja napauta ja vedä sitten karttaa. Voit vaihtoehtoisesti koskettaa näyttöä kahdella sormella ja liu'uttaa niitä haluttuun suuntaan liikuttaaksesi näkymää. Jos käytät nuolinäppäimellistä tallenninta, voit ottaa panoroida käyttäen nuolinäppäimiä.</p> <p>Jos haluat panoroida kartan pisteeseen, napauta  Kartan työkalurivillä ja valitse Panoroi pisteeseen. Syötä pisteen nimi ja asteikon arvo.</p> <p>Keskitä kartta nykyiseen sijaintiisi näpäyttämällä  kartan työkalurivissä ja valitse Panoroi tähän. Jos haluat konfiguroida lisää asetuksia, kuten vaihtaa tarkennuksen asteikkoa, valitse Panoroi pisteeseen ja määritä asetukseksi ja napauta sitten Tähän-valonäppäintä Panoroi pisteeseen -ruudussa.</p> |
|  | <p>Napauta  ja vedä luodaksesi suorakaiteen muotoisen ruudun valittavien kohteiden ympärille. Kartalle piirretyn suorakulmion sisällä tai osittain sisällä olevat kohteet ovat sinisiä, mikä osoittaa, että ne on valittu. Tyhjennä valinta napauttamalla tyhjää kohtaa kartalla kahdesti.</p> <p>TIP - Jos  -painike ei näy työkalurivillä, napauta Monikulmiovalinta  vaihtaaksesi Suorakulmiovalintaan .</p> <p>Lisätietoja on kohdassa Kohteiden valitseminen kartalla, page 162.</p> |
|  | <p>Napauta  ja napauta sitten karttaa luodaksesi monikulmiomuodon valittavien kohteiden ympärille. Jatka kartan napauttamista lisätäksesi solmuja monikulmioon.</p> <p>TIP - Jos  -painike ei näy työkalurivillä, napauta monikulmiovalinta  vaihtaaksesi suorakulmiovalintaan .</p> <p>Jos sinun on kumottava viimeksi lisätty solmu, napauta  . Jos haluat poistaa monikulmion (esimerkiksi aloittaa alusta), napauta  .</p> <p>Kun olet lisännyt solmuja, sulje monikulmio napauttamalla  . Monikulmion muoto katoaa kartalta ja monikulmion sisällä tai osittain sen sisällä olevat kohteet värjätään sinisiksi osoituksena siitä, että ne on valittu.</p> <p>Lisätietoja on kohdassa Kohteiden valitseminen kartalla, page 162.</p> |
| <p>Zoomaa</p>  | <p>Lähennä tai loitonna yksi zoomaustaso kerrallaan napauttamalla  tai  .</p> <p>Voit vaihtoehtoisesti laittaa kaksi sormea kuvaruudulle ja loitontaa niitä tarkentaaksesi kartan keskukseen tai nipistää niitä loitontaaksesi. Ota panoraamakuva vetämällä yksi sormi ruudun poikki.</p> <p>Tarkentaaksesi kiinnostavaan alueeseen näpäytä ja pidä vetopainiketta painettuna ja vedä laatikko alueen ympärille.</p> |



| Painike | Toiminto |
|---|--|
| Zoomausalat  | <p>Zoomaa kartan laajuuteen napauttamalla .</p> <p>Voit määrittää zoomausalat niin, että osa kartasta jätetään pois. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun haluat jättää pois tukiaseman sijainnin, joka on useiden kilometrien päässä. Voit tehdä tämän käyttämällä kartan panorointi- ja zoomaustyökaluja niin, että kartta näyttää kiinnostavan alueen, napauttamalla ja pitämällä Zoomausaloja painettuna ja valitsemalla Aseta käyttäjän zoomausala. Tämä on nyt karttanäkymä, joka näkyy, kun napautat Zoomausalat. Voit tyhjentää mukautetun näkymän napauttamalla Zoomausalat ja pitämällä sitä painettuna ja valitsemalla Tyhjennä käyttäjän zoomausala.</p> <p>Jos haluat luoda kiinnostavan alueen, pidä Zoomausalat painettuna ja valitse Aseta kiinnostava alue. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun sinulla on suuri työmaa ja haluat tarkastella vain sitä osaa, jossa parhaillaan työskentelet. Voit palata tähän näkymään pitämällä Zoomausalat painettuna ja valitsemalla Näytä kiinnostava alue.</p> <p>NOTE - Kiinnostavan alueen komennot ovat käytettävissä vain, kun kartta on tasonäkymässä. Jos ne eivät ole käytettävissä, napauta  ja valitse Taso.</p> <p>Zoomattaessa on hyödyllistä pystyä palaamaan edelliseen näkymään. Pidä Zoomausaloja painettuna ja valitse Zoomaa edelliseen tai paina Ctrl + Z.</p> <p>NOTE - GNSS-antennin nykyistä paikannusta ei pidetä osana kartta-laajuuksia, paitsi jos sitä käytetään GPS-hakuun.</p> |
| Lisää  | <p>Kun yhteys on muodostettu videolliseen kojeeseen ja käyttäessäsi pienemmällä näytöllä varustettua maastotietokonetta, kuten TSC5 tai TDC600, napauta  avataksesi Kiertoradan ja Ennalta määritetyn näkymän karttatyökalut.</p> |
| Kiertorata  | <p>Napauta  ja napauta ja vedä karttaa kiertääksesi 3D-karttatiedot akselin ympäri. NE-akselien kuvake pyörii valinnan mukaisesti ja näyttää pohjoisien ja itäisien korkeuksien suuntaukset. Kartan keskellä oleva -kuvake ilmaisee kiertoradan pisteen.</p> <p>Kun olet kiertoratatilassa, voit napauttaa yksittäisiä kohteita kartalla valitaksesi ne, ja ne pysyvät valittuina, kun kierrät karttaa.</p> <p>TIP - Useimmissa tapauksissa kiertorata toimintoa rajoitetaan niin, että Z-akseli pysyy ylöspäin suuntautuneena. Kuitenkin, kun työn Koordinaattijärjestyksen arvoksi on määritetty XYZ (CAD), rajoitusta ei ole ja voit kiertää tietoja vapaasti. Jos haluat muuttaa koordinaattijärjestystä, katso Yksiköt, page 97.</p> |
| Ennalta määritetty näkymä  | <p>Napauta Ennalta määritetty näkymä , jos haluat nähdä kaksiulotteisen tasonäkymän kartasta, tai napauta  ja pidä sitä painettuna, jos haluat valita ennalta määritetyn kolmiulotteisen näkymän.</p> <p>Käytettävissä olevat kolmiulotteiset näkymät ovat ylä-, etu-, taka-, vasen, oikea tai isometrinen. Isometrinen näkymä näyttää datan isometrisen näkymän, jossa</p> |
















| Painike | Toiminto |
|---|---|
| | kukin kulma on 60 astetta. Valitse isometrinen uudelleen pyörittääksesi näkymää 90 astetta. Pala tasonäkymään napauttamalla  . Kun kartta on tasonäkymässä , lisäasetuksia on saatavilla napauta ja pidä painettuna -valikosta. Nämä asetukset eivät ole käytettävissä muissa ennalta määrättyissä näkymissä. |
| Tasonhallinta  | Napauta  linkittääksesi tiedostoja työhön tai vaihtaaksesi pisteet ja ominaisuudet, jotka ovat näkyvissä ja valittavissa kartalla. Katso Tasojen hallinta Tasonhallintaia käyttäen, page 137 . |
| Lisää  | Napauta  ja valitse sitten sopiva valikkokohta. Jos haluat muuttaa Kartta -näytössä näkyvien tietojen ulkoasua ja määrittää kartan toiminnan, napauta  asetukset ja valitse sitten Asetukset . Katso Kartan asetukset, page 195 . Jos haluat panoroida tiettyyn pisteeseen tai panoroida nykyiseen sijaintiisi, napauta  ja valitse sopiva vaihtoehto. |
| Näytä video  | Napauta  vaihtaaksesi videosyötteeseen kojeesta. Katso Kojevideo, page 182 . Tämä painike on käytettävissä vain, kun yhteys on muodostettu kojeeseen, joka käyttää Trimble VISION-tekniikkaa Wi-Fi-, Bluetooth- tai Cirronet-radioyhteyden avulla. Video ei ole käytettävissä, jos yhteys on muodostettu Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri-kojeeseen sarjakaapelilla . |
| Lisätty todellisuus  | Napauta  siirtyäksesi Lisätyn todellisuuden näkymään. Katso Lisätyn todellisuuden katseluohjelma, page 177 . Tämä painike on käytettävissä vain, kun maastotietokone on liitetty Trimble GNSS - vastaanottimeen, jossa on IMU-kallistuskompensointi ja olet aloittanut mittauksen. |

BIM-työkalurivi

BIM-työkalurivin avulla voit eristää ja tarkastella sinua eniten kiinnostavia tietoja kartalla tällä hetkellä näkyvistä BIM-malleista.

TIP - BIM-työkalurivi ilmestyy automaattisesti **karttatyökalurivin** viereen, kun vähintään yhdellä BIM-mallilla on vähintään yksi taso asetettu **valittavaksi tasohallinnasta**. Jos BIM-työkaluriviä ei näy, napauta  **Kartta**-työkalurivillä ja valitse sitten **BIM-työkalurivi**.










| Painike | Toiminto |
|---|---|
| Piilota  | Valitse kohteet Kartan työkalurivin valintatyökaluilla tai Organizer-ryhmän mukaan. Valittujen kohteiden ei tarvitse olla samassa tasossa tai samassa BIM-tiedostossa. Napauta  piilottaaksesi valitut kohteet BIM-mallissa. Lisätietoja on kohdassa Kohteiden piilottaminen ja eristäminen BIM-malleissa, page 174 . |
| Näytä vain | Valitse kohteet Kartan työkalurivin valintatyökaluilla tai Organizer-ryhmän mukaan. Valittujen kohteiden ei tarvitse olla samassa tasossa tai samassa BIM-tiedostossa. |

| Painike | Toiminto |
|--|--|
|  | Napauta  näyttääksesi vain valitut kohteet BIM-mallissa. Lisätietoja on kohdassa Kohteiden piilottaminen ja eristäminen BIM-malleissa, page 174. |
| Kumoa  | Kumoa edellinen suodatustoiminto napauttamalla  (Piilota, Näytä vain tai valinta Organizer-ryhmän mukaan). |
| Nollaa  | Kumoa kaikki aiemmat suodatustoiminnot ja nollaa kartta napauttamalla  . |
| Valintatila  | <p>Napauta , jos haluat poistaa kohdetyyppien valittavuuden nopeasti käytöstä tai ottaa sen uudelleen käyttöön, kun valitset kohteita BIM-mallista kartalla.</p> <p>Napauta  ja valitse sitten vaihtoehto, jonka avulla voit määrittää, ovatko kyseiset kohteet valittavissa. Vaihtoehdot ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pisteen/verteksin valinta määrittää, ovatko mallin pisteet tai verteksit valittavissa. • Linjan/reunan valinta määrittää, ovatko mallin linjat vai reunat valittavissa. • Pinnan valinta: määrittää, kuinka suuri osa pinnasta on valittavissa. Vain yksi pinnan valintavaihtoehto voi olla käytössä kerrallaan. Valitse seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> • Koko objekti valitaksesi koko objektin yhtenä pintana. • Yksittäiset pinnat, jos haluat valita objektista vain yhden pinnan kerrallaan. <p>-painike muuttuu -painikkeeksi, kun minkä tahansa kohdetyypin valinta on poistettu käytöstä. Lisätietoja on kohdassa BIM-mallin valintatila, page 171.</p> |
| Organizer  | Avaa Organizer -lomake napauttamalla  ja valitse BIM-mallissa näkyvät kohteet Trimble Connectissa asetetun Organizer-ryhmän mukaan. Lisätietoja on kohdassa Valinta BIM-malleista Organizer-ryhmän mukaan, page 173. |
| Ominaisuussarjat  | Lataa Trimble Connectista kartassa näkyvissä BIM-malleissa käytetyt mukautetut ominaisuussarjat napauttamalla  . Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen ominaisuussarjojen tarkastelu, page 175. |

Rajausruudun työkalupalkki


Käytä **Rajausruudun** työkaluriviä jättääksesi kartan osia pois, jotta näet selkeämmin alueen, josta olet kiinnostunut.

TIP – Lisätietoja **Rajausruudun** käyttämisestä on kohdassa [Rajausruutu, page 168.](#)


| Painike | Toiminto |
|---|--|
|  | Vertikaaliset raja-arvot Aseta pystysuuntaiset rajat Rajausruudun ylä- ja alapinnoille napauttamalla  . |
|  | Vasen ja oikea Aseta vaakasuuntaiset rajat Rajausruudun vasemmalle ja oikealle puolelle napauttamalla  . |
|  | Edessä ja takana Aseta vaakasuuntaiset rajat Rajausruudun etu- ja takapinnoille napauttamalla  . |
|  | Nollaa rajat Palauta Rajausruutu nykyiseen näkymään napauttamalla  . Napauta ja pidä painettuna  palauttaaksesi Rajausruudun työn laajuuksia vastaavaksi. |

Tartunnan työkalupalkki

Tartunnan työkalupalkki tarjoaa yksinkertaisen tavan valita kartan objekteilla olevia sijainteja tarttumalla tiettyyn pisteeseen, vaikka mitään pistettä ei ole olemassa. Voit esimerkiksi käyttää **Tartunnan** työkalupalkkia valitaksesi tarkasti linjan loppupisteen tai kaaren keskikohdan vektorikartasta karttatiedostosta, kuten BIM-mallista tai DXF-tiedostosta.

Näytä työkalupalkki näpäyttämällä  kartan työkalurivissä ja valitse sen jälkeen **Tartunnan työkalupalkki**. **Tartunnan työkalupalkki** on käytettävissä ainoastaan silloin, kun käytät Mittaus -sovellusta.

Jos haluat "tarttua" ominaisuudella olevaan sijaintiin, napauta sopivaa työkalua **Tartunnan** työkalurivillä ja valitse kohde kartalta. Valitsemastasi **Tartuntatyökalusta** riippuen voit valita linjoja (mukaan lukien murtoviivoja), kaaria tai pisteen.









Käytä samaa työkalua useita kertoja näpäyttämällä asianmukaista työkalua **Tartunnan työkalupalkissa** ja pitämällä sitä painettuna, jolloin työkalun valinta pysyy aktiivisena, ja valitse sen jälkeen ominaisuudet kartalta. Jos esimerkiksi haluat valita useiden linjojen loppupisteet, näpäytä ja pidä **Tartu päätyyn** -painiketta  ja valitse sitten kukin linja. Vaihda työkalua näpäyttämällä **Tartunnan työkalupalkissa** olevaa muuta työkalua.

Jos valitussa sijainnissa ei vielä ole pistettä, Trimble Access laskee pisteen. Voit käyttää laskettuja pisteitä kuten mitä tahansa muita pisteitä esimerkiksi merkintää tai muita COGO-toimintojen suorittamista varten. Voidaksesi käyttää laskettua pistettä uudelleen myöhemmin sinun tulee luoda piste lasketusta pisteestä ja tallentaa sen työhön.

Lasketut pisteet poistetaan automaattisesti kun päivität kartan esimerkiksi silloin, kun vaihdat kartan asetuksia tai linkitettyjä tiedostoja. Voit poistaa laskettuja pisteitä milloin tahansa näpäyttämällä työkalurivin **Poista valinta** -painiketta tai näpäyttämällä karttaa kahdesti.

TIP – Lisäksi on mahdollista luoda laskettuja pisteitä tietyissä sijainneissa Cogo-toimintojen avulla. Katso [COGO-laskennat](#).

Kohdistustyökalut

| Valitse | Toiminto |
|--|--|
| Kohdista keskipisteeseen |  Tartu valikoidun rivin tai kaaren puoliväliin. |
| Tartu päätyyn |  Tartu valikoidun rivin lähimpään päätepisteeseen. |
| Kohdista risteykseen |  Tartu kahden rivin todelliseen tai ilmeiseen risteykseen. Ilmeinen risteys tapahtuu, kun kaksi riviä eivät fyysisesti kulje ristiin, mutta joita on mahdollista jatkaa niin, että ne risteävät ennakoitussa pisteessä. Ilmeiseen risteykseen tarttuminen edellyttää kahden viivan valintaa. Todellinen risteys tapahtuu paikassa, jossa kaksi riviä risteävät (tasonäkymässä). Todelliseen risteykseen tarttuminen edellyttää ainoastaan yhden risteyskohdan läheisen viivan valitsemista. |
| Tartu kohtisuoraan |  Tartu valitun pisteen kohtisuoraan leikkauspisteeseen, joka projisoidaan kohtisuoraan valittuun linjaan nähden. Ohjelmisto luo virtuaalipisteen valitun pisteen leikkauspisteeseen, joka projisoidaan kohtisuoraan linjaan nähden. Tarvittaessa linjaa voidaan pidentää kohtisuoran leikkauspisteen määrittämiseksi. |
| Tartu kaaren leikkauspisteeseen |  Tartu valitun kaaren leikkauspisteeseen (LP). |
| Tartu keskikohtaan |  Tartu valitun kaaren keskikohtaan. |
| Tartu lähimpään |  Tartu valitun rivin tai kaaren lähimpään pisteeseen. |
| Poista valinta |  Poistaa lasketut pisteet ja viivat ja lisäksi tyhjentää kaikkien muiden kartan kohteiden valinnan. Voit vaihtoehtoisesti näpäyttää mitä tahansa kohtaa kartalla kahdesti. |

Pisteiden luominen lasketuista pisteistä

1. Valitse laskettu piste/laskettuja pisteitä kartalta.
2. Näpäytä karttaa ja pidä sitä näpäytettynä ja valitse **Luo piste**. Tämä optio ei ole käytettävissä, jos olet valinnut sekoituksen pisteitä ja laskettuja pisteitä.
3. Syötä **Pisteen nimi**.
4. Tarvittaessa syötä pisteen koodi **Koodin** kenttään.
5. Näpäytä **Tall**.

CAD-työkalupalkki

CAD-työkalupalkin avulla voit helposti käyttää **kontrollikoodeja** luodaksesi linja-, kaari- ja polygoniominaisuuksia kartalla sitä mukaan, kun mitaat pisteitä, tai piirtämällä linja- ja kaariominaisuuksia


käyttämällä työssä jo olevia ominaisuuskoodattuja pisteitä.


Luodaksesi ominaisuuksia samalla kun mittaat valitse ominaisuuskoodi pisteelle ja valitse sitten asianmukainen kontrollikoodi CAD-työkalupalkista. Katso [Ominaisuuksien luominen Mittauskoodien kontrollikoodeja käyttämällä](#).

Piirrä linja- ja kaariominaisuuksia olemassa olevien pisteiden välille valitsemalla asianmukainen kontrollikoodi CAD-työkalupalkista ja valitse sitten pisteet kartalta. Katso [Ominaisuuksien piirtäminen olemassa olevista pisteistä](#).

NOTE -

- Luodakseen ominaisuuksia ominaisuuskirjaston tulee sisältää ominaisuuskoodeja, jotka on määriteltävä linjoiksi niitä ominaisuuksia varten, joita haluat luoda, sekä vaaditulle toiminnolle **määritettyjä kontrollikoodeja** luodakseen ominaisuusgeometrian, kuten uuden liitossarjan aloituksen tai päätöksen. Katso [Kontrollikoodien ominaisuuskoodikirjaston vaatimukset, page 561](#).
- CAD-työkalupalkkia voidaan ainoastaan käyttää vetämään tai luomaan rajoja pisteiden välille työhön. Sitä ei voida käyttää vetämään tai luomaan rajoja pisteiden välille linkitetyissä CSV-tiedostoissa tai karttatiedostoissa, kuten DXF:ssä.


Näytä työkalupalkki näpäyttämällä  kartan työkalurivissä ja valitse sen jälkeen **CAD-työkalupalkki**. CAD-työkalupalkki on käytettävissä ainoastaan silloin, kun käytät Mittaus -sovellusta.


TIP - Kun olet yhteydessä videota tukevaan kojeeseen, voit käyttää **CAD-työkalupalkkia** kun näpäytät  kartan työkalurivissä vaihtaaksesi kartan tuottamaan videokuvaan. Sinun tulee ottaa CAD-työkalupalkki käyttöön kartalla, aloittaa mittaus ja avata **Mittaa topo-** tai **Mittauskoodit-**lomake. Piirustustilaa voidaan käyttää vain kartalla, eikä videolla.

CAD-työkalupalkin tilat

CAD:n työkalupalkki toimii kahdessa tilassa: **Mittaustyylillä** ja **Piirustustyylillä**. CAD-työkalupalkin saatavilla olevat työkalut riippuvat siitä, onko CAD-työkalupalkki **Mittaus-** tai **Piirustustilassa**.

Jos **Mittaus-**lomake ei ole auki, CAD-työkalupalkki avautuu **Piirustustilassa**. Sinun tulee olla mittauksessa **Mittaus-**lomakkeen ollessa auki käyttäaksesi **Mittaus-**tilaa. **Mittaus-**lomakkeet ovat **Mittaa pisteitä**, **Mittaa topo** tai **Mittaa koodeja**. Kun avaat **Mittaus-**lomakkeen, CAD-työkalupalkki siirtyy automaattisesti **Mittaustilaan**.

Vaihtaaksesi tilasta toiseen näpäytä  ja valitse haluamasi tila.

TIP - Jos CAD-työkalupalkin avulla luotuja linjoja ei näy kartalla, näpäytä  ja valitse **Suodatin**. Näpäytä **Kaikki** tai **CAD-vektorikartan** listakohdetta, jolloin sen viereen ilmestyy tarkistusmerkki.

CAD-työkalupalkki Mittaustilassa

Käytä CAD-työkalupalkkia **Mittaustilassa** luodaksesi linja- ja monikulmio-ominaisuuksia, jotka on rakennettu pisteistä sitä mukaan kun mittaat niitä. Käyttääksesi Mittaustilaa sinun tulee aloittaa mittaus ja avata **Mittaa-**lomake.




Mittaustilassa CAD-työkalupalkissa näkyy **8 konfiguroitavaa nappia** kontrollikooditoiminnoille.

TIP – Kun käytät maastotietokonetta, jossa on pienempi vaakasuuntainen näyttö, kuten TSC5-maastotietokonetta, jos **Rajausruutu** on auki, CAD-työkalurivi näyttää painikkeet vain 3 ensimmäiselle kontrollikoodille. Napauta < nähdäksesi 5 muuta kontrollikoodia.

Jos haluat vaihtaa yhden työkalurivin kontrollikoodista toiseen koodiin, jota ei vielä ole määritetty, näpäytä ja pidä painettuna mitä tahansa kontrollikoodia työkalupalkilla ja valitse uusi kontrollikoodi luettelosta. Valitsemasi kontrollikoodi korvaa koodin, jonka valitsit työkalupalkista.

Seuraavat kontrollikoodit voidaan valita ja lisätä CAD-työkalupalkkiin:

| Painike | Kontrollikoodi |
|---|---------------------------------|
|  | Aloita viiva |
|  | Lopeta viiva |
|  | Aloita tangeeraava kaari |
|  | Lopeta tangeeraava kaari |
|  | Aloita ei-tangeeraava kaari |
|  | Lopeta ei tangeeraava kaari |
|  | Käynnistä tasainen käyrä |
|  | Lopeta tasainen käyrä |
|  | Käynnistä suorakulmio |
|  | Käynnistä ympyrä (keski) |
|  | Käynnistä ympyrä (reuna) |
|  | Liitä ensimmäiseen (sama koodi) |








| Painike | Kontrollikoodi |
|---|-----------------------|
|  | Liitä pisteeseen |
|  | Ei liitosta |
|  | Vaaka/pystysiiirtymät |

Tutustu seuraaviin materiaaleihin saadaksesi lisätietoa näiden työkalujen käytöstä:

- [Ominaisuuksien luominen Mittauskoodien kontrollikoodia käyttämällä, page 562](#)
- [Pikaohjeet: CAD-työkalupalkin käyttö Mittauskoodien kanssa, page 569](#)
- [Pikaohjeet: CAD-työkalupalkki ja Pisteiden tai Topon mittaaminen, page 571](#)

CAD-työkalupalkki Piirustustilassa




Piirustustilassa CAD-työkalupalkissa on seuraavat painikkeet:

| Painike | Toiminto |
|---|---|
|  | Piirrä linja. |
|  | Piirrä kaari. |
|  | Aloita uusi yhdentymissarja. |
|  | Aloita toinen kaari kiinnityspisteeseen. |
|  | Lopeta viiva |
|  | Poista CAD-työkalupalkin avulla luomasi linja- tai kaariominaisuus. |
|  | Näpäytä vaihtaaksesi Mittaustilaan. Mittaustila on käytettävissä vasta sen jälkeen, kun olet aloittanut mittauksen. |



Ominaisuuksien piirtäminen olemassa olevista pisteistä

Käytä CAD-työkalupalkkia Piirustustilassa valitaksesi olemassa olevia pisteitä kartalta ja luodaksesi niiden välisen koodatun vektorikartan. Voit piirtää linjoja, kaaria ja kaaria kiinnityspisteeseen. Voit lisäksi poistaa CAD-työkalupalkin avulla luomiasi vektorikarttoja.


Piirtääksesi linjaominaisuuden


1. Näpäytä **Piirrä viiva** -painiketta .
2. Näpäytä tarvittaessa **Aloita yhdentymissarja** -painiketta  ja valitse sitten ominaisuuden ominaisuuskoodi ominaisuuskirjastossa määritellyistä ominaisuuskoodien luettelosta. Valitsemasi linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
3. Näpäytä kartalla sen viivajonon alkupistettä, jonka haluat luoda. **Koodin** kentän ominaisuuskoodeja sovelletaan vain aloituspisteeseen. Ensimmäiseen pisteeseen sovellettua ominaisuuskoodia sovelletaan myös linjaan.
4. Jatka pisteiden näpäyttämistä, kunnes jono on valmis.
Samalla, kun valitset perättäisiä pisteitä, viiva piirretään kahden valitun pisteen välille ja ensimmäisen pisteen valinta poistetaan.
5. Lopeta linjojen piirtäminen painamalla **Piirrä viiva** -painiketta  uudelleen.

Piirtääksesi kaariominaisuuden


1. Näpäytä **Piirrä kaari** -painiketta .
2. Näpäytä tarvittaessa **Aloita yhdentymissarja** -painiketta  ja valitse sitten ominaisuuden ominaisuuskoodi ominaisuuskirjastossa määritellyistä ominaisuuskoodien luettelosta. Valitsemasi linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
3. Näpäytä kartalla sen kaaren alkupistettä, jonka haluat luoda.

NOTE – Kaaren muodostavien pisteiden tulee olla peräkkäin havaittuja. Siksi ei ole aina mahdollista liittää pisteitä kaariin.

4. Jatka pisteiden näpäyttämistä, kunnes kaarijono on valmis.
Kun valitset kunkin seuraavan pisteen, pisteiden välille piirtyy punainen katkoviiva niin kauan, kunnes pisteitä on valittu riittävästi siihen, että kaari voidaan piirtää ensimmäisestä pisteestä. Kun kaari on piirretty, edellisen pisteen valinta poistetaan.
5. Lopeta kaarien piirtäminen painamalla **Piirrä kaari** -painiketta  uudelleen.

TIP – Piirrä kaari liitospisteeseen näpäyttämällä **Kaari liitospisteeseen** -painiketta , kun olet lopettanut ensimmäisen kaaren ja ennen toisen kaaren toisen pisteen valitsemista. Sitten kun kaaren ensimmäinen osa on piirretty kaaren ensimmäisen ja toisen pisteen välille, painike palautuu valitsemattomaan tilaan.


Linjan katkaiseminen

Jos olet liittänyt pisteitä jatkuvaan linjaan mutta haluat katkaista linjan, valitse piste, joka sijaitsee juuri ennen katkaisukohtaa ja näpäytä **Päätä liitossarja** .

Päätä yhdentymissarja -koodi lisätään **Koodin** kenttään. **Päätä yhdentymissarja** -koodi varmistaa, että seuraava piste, jolla on sama linjaominaisuuskoodi, ei liity tähän linjaan.

Jos valikoitu piste oli keskellä linjaa, silloin seuraava piste aloittaa uuden linjan.

Poistaaksesi vektorikartan

1. Valitse kartalta linjat ja kaaret, jotka haluat poistaa.
2. Näpäytä **Poista**-painiketta .
3. Valitse poistettavat ominaisuudet luettelosta ja näpäytä sitten **Poista**.

Linjat ja kaaret poistetaan ja ominaisuuskoodit poistetaan pisteistä, joita poisto koskee. Pisteet säilyvät kuitenkin työssä.

Kartan napauta ja pidä painettuna -toiminnot

Näpäytä kartta-aluetta ja pidä sitä painettuna valitaksesi usein käytetyn tehtävän nopeasti. Saatavilla olevat tehtävät riippuvat valittujen ominaisuuksien määrästä ja tyypistä ja siitä, ovatko ominaisuudet työssä vai linkitettyssä tiedostossa.

Syötä piste

Voit näppäillä pisteen napauttamalla pitkään pisteen sijaintia kartalla ja valitsemalla sitten **Näppäile piste**.

Arvon näppäilyn vaihtoehto ei ole käytettävissä näpäytä ja pidä painettuna -valikosta, jos tarkastelet karttaa 3D-näkymässä ja kartalla ei ole maastotasoa tai pintaa.

Tallenna piste GNSS-vastaanottimesta

Jos haluat tallentaa pisteen, kuten reittipisteen, nopeasti ilman, että sinun tarvitsee aloittaa mittausta, napauta pitkään tyhjää kohtaa kartalla ja valitse **Tallenna piste**.

Ohjelmisto on yhdistettävä ulkoiseen GNSS-vastaanottimeen tai maastotietokoneen sisäiseen GPS:ään. Katso [Vastaanottimen nykyisen sijainnin tallentaminen, page 444](#).

Tasaa viiva tai murtoviiva

Voit luoda uuden viivan tai murtoviivan korvaamalla olemassa olevan viivan tai murtoviivan. Katso [Viivan tai murtoviivan tasaaminen, page 202](#).

Luo pinta

Jos työ sisältää vähintään kolme 3D-pistettä, voit käyttää näitä pisteitä pinnan luomiseen ja tallentaa sen kolmiomittausmaastomallitiedostona (TTM) nykyiseen projektikansioon. Voit tämän jälkeen käyttää pintaa laskemaan volyymin. Katso [Pinnan luominen olemassa olevista pisteistä, page 202](#).

Takymetrimittaukset

Takymetrimittauksessa maastotietokone on kytkettynä perinteiseen mittauslaitteeseen, kuten takymetriin tai spatiaalisen asemaan. Katso [Tuetut laitteet, page 7](#) nähdäksesi listan takymetreistä, joiden yhdistäminen on mahdollista.

Takymetrimittausten mittausten viimeistelyn prosessin vaiheet ovat:

1. Mittaustyylin määrittäminen.
2. Pystytä koje ja aseta prismat paikoilleen työmaalla.
3. Jos sitä ei vielä ole yhdistetty, yhdistä Trimble Access -ohjelmisto kojeeseen.
4. Aloita mittaus.
5. Viimeistele kojeaseman käyttöönotto.
6. Mittaa tai merkitse pisteet.
7. Mittauksen lopettaminen.

Kaikkia mittauksia hallitaan Mittaustyyliellä Trimble Access -sovelluksessa. Mittaustyyli määrittävät parametrit laitteiden asetuksia ja tietoliikenneyhteyksiä sekä pisteiden mittausta ja merkintää varten. Kaikki tiedot tallennetaan mallina ja niitä käytetään aina, kun aloitat mittauksen.

Trimble Access tarjoaa oletuksena kaksi takymetrimittaustyyliä: **SX10 & SX12** ja **VX- & S-sarja**.

Trimble Access luo oletusmittaustyyliä, kun ohjelmiston uusi asennus aloitetaan, mutta vain, jos aiemmin luotuja mittaustyyliä ei ole.

Käyttämäsi takymetrimittauksen tyyppi riippuu saatavissa olevista laitteista ja vaadituista tuloksista. Muokkaa tyyliä vain silloin, kun oletusasetukset eivät sovellu tarpeisiisi.

Takymetrimittaustyylin määrittäminen


1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Näpäytä **<Tyylin nimi>** ja sen jälkeen **Muokkaa**.
 - Näpäytä **New**. Syötä nimi tyyliä ja näpäytä **Hyväksy**.

3. Valitse kukin asetus vuorollaan ja määritä se vastaamaan laitteen ja mittauksen tarpeita.

| jotta voit | Katso... |
|--|---|
| kojeen asetusten konfiguroinnin | Kojeen konfigurointi, page 270 |
| parametrien asettamisen kartoituspisteille | Pisteiden asetukset takymetrimittauksessa, page 274 |
| konfiguroi ohjelmisto varoittamaan, kun kaksoispisteitä mitataan | Kaksoispisteen toleranssiasetukset, page 394 |
| merkinnän asetusten konfigurointi | Merkintäasetukset, page 391 |
| laseretäisyysmittarin käyttö | Laseretäisyysmittarit, page 476 |
| kaikuluotaimen käyttö | kaikuluotaimia, page 479 |
| käytä putkistojen paikanninta | Putkistojen paikantimet, page 482 |

4. Näpäytä **Tall**.

Kojeen konfigurointi

Konfiguroi kojeasetukset napauttamalla  ja valitsemalla **Asetukset / Mittaustyyli / <Tyylin nimi> / Koje**.

Mittaustyylin **Koje**-sivulla näkyvät kentät riippuvat ruudun yläosassa valitusta kojeen valmistajasta ja mallista. Jos käytät kolmannen osapuolen valmistamaa kojetta, katso [Kolmannen osapuolen takymetrin valitseminen, page 273](#).

Siirtonopeus ja pariteetti

Kun vaihdat kojeen tyyppin, myös siirtonopeus ja pariteetti vaihtuvat automaattisesti valitun kojeen oletusasetuksiksi.

Määritä **Siirtonopeus** -kentässä ohjelmiston siirtonopeus vastaamaan takymetrin asetusta.

Määritä **Pariteetti** -kentässä ohjelmiston pariteetti vastaamaan takymetrin asetusta.

HA VA -päivitysväli

Kirjoita **HA VA päivitysväli** -kenttään, kuinka usein ohjelmisto päivittää tilarivin vaakakulma- ja pystykulmanäyttöä takymetrin tiedoilla.

NOTE - Jotkin takymetrit antavat äänimerkin, kun ne ovat tiedonsiirtoyhteydessä ohjelmiston kanssa. Kojeen merkkiäni voidaan poistaa käytöstä tai **HA VA -päivitysväli** -asetukseksi voidaan määrittää Ei koskaan.

Mittaustila

Näyttöön tulee **Mittausmoodi** -kenttä, jos valitussa kojeen tyyppissä on useampi kuin yksi mittaustila, jonka Trimble Access -ohjelmisto voi määrittää. Käytä tätä tilaa määrittämään, kuinka etäisyysmittari mittaa

etäisyyksiä. Asetusvaihtoehdot vaihtelevat kojetyypin mukaan. Muuta mittaustilaa mittauksen aikana näpäyttämällä tilarivin kojekuvaketta ja sen jälkeen **Kojetoimintojen** kentän ensimmäistä laatikkoa.

Jos valitset:

- **STD:n**, koje on EDM-standardi-tilassa, jossa se keskiarvoistaa kulmat samalla, kun normaali välimatkanmittaus otetaan.
- **FSTD:n**, koje on EDM:n nopean vakion tilassa, jossa se laskee kulmien keskiarvot nopean vakiomittauksen aikana.
- **TRK:n**, koje on EDM-seurantatilassa, jossa se alituisesti mittaa välimatkoja ja päivittää ne tilalinjassa.

Käytä aina kojeessa asetettuja asetuksia valitsemalla **Kojeoletus**.

Keskiarvoistetut havainnot

Käytä **keskiarvoistettuja havaintoja**:

- parantamaan mittauksen tarkkuutta esimääritetyllä havaintojen lukumäärällä
- havainnollistamaan mittaushavaintojen keskivirheitä

Mittauksen aikana koje näyttää keskihajonnat vaakakulmalle (HA) ja pystykulmalle (VA) sekä vinoetäisyydelle (SD).

Autom. pinta 1 / pinta 2

Kun käytössäsi on servo- tai robottikoje, valitse **Autom. pinta 1 / pinta 2** -valintaruutu, joka mittaa automaattisesti pisteen tai merkinnän sijainnissa pinnalla 2 pinnan 1 havainnon jälkeen.

Kun **Autom. pinta 1 / pinta 2** on valittuna, pinnan 1 mittauksen jälkeen koje kääntyy automaattisesti pintaa 2 kohti. Pistenumero ei kasva, jolloin 2-asennon havainto voidaan mitata samalla pistenumeroilla kuin 1-asennon havainto. Kun 2-asennon havainto on tehty, koje palaa automaattisesti asentoon 1.

Autom. pinta 1 / pinta 2 ei toimi, jos mittaus aloitetaan pinnalta 2 tai mittausmenetelmäksi on valittu jokin seuraavista:

- Kulmaoffset
- V.Kulman siirtymä
- Pystykulman siirtymä
- Yksittäisen etäisyydenoffset
- Kahden prisman offset
- Ympyränmuotoinen kohde
- Etäkohde

Mittaa etäisyydet asennossa 2

Mittaa etäisyydet asennossa 2 -asetusta käytetään:

- Kartoitusmittauksissa, kun valittuna on **Autom. pinta 1 / pinta 2**
- Sarjahavainnot-, Tunnettu asemapiste plus- ja Vapaa asemapiste -mittaustavoissa, kun 2-asennossa ei vaadita etäisyshavaintoja

Kun valittuna on **Mittaa etäisyydet asennossa 2** -valintaruutu ja 1-asennon mittausmenetelmä sisältää etäisyyden mittauksen, 2-asennon mittausmenetelmäksi määritetään automaattisesti **Vain kulmat** 1-asennon mittauksen jälkeen. Kun 2-asennon havainto on tehty, koje palaa automaattisesti 1-asennossa käytettyyn mittausmenetelmään.

Autolock pois epäkeskisissä siirtymissä

Jos **Autolock pois epäkeskisissä siirtymissä** -valintaruutu on valittuna, Autolock poistetaan käytöstä automaattisesti siirtymämittausten ajaksi ja otetaan käyttöön mittauksen jälkeen.

Aseta liitossuunta

Aseta liitossuunta -kenttä tulee näkyviin, jos kojeella voidaan asettaa vaakakulmalukema, kun liitospiste on havaittu. Vaihtoehdot ovat **Ei**, **Nolla** ja **Suunta**. Jos valitset **Suunta** -vaihtoehdon, kun teet havainnon liitospisteeseen, vaakakulmalukemaksi asetetaan asemapisteen ja liitospisteen välinen laskettu suuntakulma.

Kojeen tarkkuus

Kojeen tarkkuuksia käytetään havaintojen painojen laskemiseen osana standardimallisia vapaan asemapisteen ja kojeasemien laskelmia.

Kun käytössäsi on Trimble -takymetri, kojearkkauudet luetaan suoraan kojeelta. Voit joko käyttää tarkkuuksia kojeesta tai toimittaa omat arvosi, jotka perustuvat havaitsemistekniikkoihisi, asettamalla **Muokkaa kojeen tarkkuuksia** -kytkimen kohtaan **Kyllä**.

Tee yksi seuraavista toimenpiteistä muiden kojetyyppien kanssa:

- Syötä kojeen valmistajan antamat arvot
- Jätä kojearkkauusarvokenttään nolla

Jos jätät kojearkkauusarvokenttään nollan, seuraavia oletusarvoja käytetään:

| Havainto | Oletusarvo |
|-----------------------|------------|
| Vaakakulman tarkkuus | 1" |
| Pystyikulman tarkkuus | 1" |
| EDM | 3 mm |
| EDM (ppm) | 2 ppm |

Keskistysvirheet

Kojeelle ja liitoshavainnolle voidaan määrittää keskistysvirhe.

Keskistysvirhettä käytetään laskemaan havainnon painot osana tavallisia vapaan asemapisteen ja kojeaseman käyttöänoton plus-laskelmia. Aseta arvo, joka suurin piirtein vastaa kojeesi/liitoshavaintosi asetusten arvioitua tarkkuutta.

Servo/Robotti

Servo/Robotti -asetukset määrittävät kääntyykö koje automaattisesti tunnettuja pisteitä kohti. Lisäksi se hallitsee perspektiiviä, jota käytetään siirtymien mittaamiseen ja merkinnän suorittamiseen. Kun **Automaattinen** -valitsin on asennossa **Kyllä**, ohjelmisto käyttää automaattisesti servo-asetuksia ollessaan yhteydessä Bluetoothin, kaapelin tai maastotietokoneen kautta. Jos yhteys on muodostettu Wi-Fi tai Cirronet-radion kautta, ohjelmisto käyttää automaattisesti robottiasetuksia.

| Milloin Automaattinen on käytössä | Servo-asetus | Robotti-asetus |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| Autom. kääntö | HA & VA | Pois |
| Siirtymä & Merkinnän suunnat | Kojeesta nähden | Prismasta nähden |

Autom. kääntö

- Voit asettaa **Autom. kääntö** -kentän arvoksi **HA & VA**, **vain HA** tai **Pois**. Jos valittuna on **HA & VA** tai **Vain HA**, koje kääntyy automaattisesti maastoon merkittävää pistettä kohti sekä silloin, kun tunnettu piste syötetään pisteen nimikenttään.
- Kun mittaustyylin **Autom. kääntö** -kentän asetus on **Pois**, koje ei käänny automaattisesti. Tämä on toivottavaa, jos työskentelet robotin avulla ja haluat kojeen pysyvät autolukittuna prismaan. Käännä koje näytössä näkyvään kulmaan näpäyttämällä **Käännä**.

Siirtymä & Merkinnän suunnat

- **Kojeesta nähden**: Navigointisuunnat sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle olettavat, että seisot prismaa osoittavan kojeen takana.
- **Prismasta nähden**: Navigointisuunnat sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle olettavat, että seisot prisman kohdalla rintamasuunta kohti kojetta.

TIP – Mittaukset tallennetaan ja näytetään aina suhteessa kojeen sijaintiin. Katselusuuntaa ei voi muuttaa **Työn tarkastelussa**.

Kolmannen osapuolen takymetrin valitseminen

Tuettujen Trimble-kojeiden lisäksi voit suorittaa takymetrimittauksen kun yhteys on muodostettu yhden seuraavista yrityksistä valmistamaan takymetriin:

- Leica
- Nikon
- Pentax
- Sokkia

- Spectra Geospatial
- Topcon

Käyttäessäsi kolmannen osapuolen kojeita sinun täytyy ottaa automaattinen yhteyden muodostaminen pois käytöstä. Jotkin tämän toiminnon komennoista voivat häiritä tietoliikennettä kolmansien osapuolien kojeisiin. Katso [Automaattisen yhdistämisen asetukset, page 498](#).

Näppäile mittausarvoja valitsemalla **Manuaalinen** mittaustyylin **Valmistaja**-kentältä.

Pisteiden asetukset takymetrimittauksessa

Voit konfiguroida mittauksen aikana mittaamiesi kartoituspisteiden asetukset osana takymetrimittauksen mittaustyylien konfigurointia.

Konfiguroi nämä asetukset näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Asetukset / Mittaustyyli / <tyylin nimi> / Kartoituspiste**.

Valitse **Mittausnäyttö**-kentässä asetukset havaintojen maastotietokoneessa esittämistä varten. Lista saatavilla olevista asetuksista ja käytetyistä korjauksista löytyy osiosta [Kojekorjaukset, page 280](#).

Määritä **Pistenumeron lisäys** -asetuksella automaattinen pistenumeron lisäys tai vähennys. Oletuksena on **1**, mutta voit käyttää tätä suurempia askelvälejä ja negatiivisia arvoja.

Näytä havainnot näytössä ennen tallennusta valitsemalla **Näytä ennen tallennusta** -valintaruutu.

Merkintäasetukset

Konfiguroidaksesi merkintäasetukset mittaustyyliissä napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Mittaustyyli / <Tyylin nimi> / Merkintä**.

TIP – Muuta merkintäasetuksia merkinnän aikana napauttamalla **Asetukset** Merkinnän ruudussa.

Merkityn pisteen tiedot

Maastoon merkityt pisteen tiedot näkyvät **Vie**-ruudusta luoduissa merkintäraporteissa, minkä lisäksi ne näkyvät **Vahvista merkityt deltat** -ruudussa, joka ilmestyy kun otat **Tarkastele ennen tallennusta** -asetuksen käyttöön.

Konfiguroidaksesi **Merkityn pisteen tiedot** katso [Merkityn pisteen tiedot, page 593](#).

Näyttö

Käytä **Näyttö**-ryhmää konfiguroidaksesi navigointinäytön merkinnän aikaisen ulkoasun.

Näytön konfigurointi takymetrimittausta varten

Aseta **näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Kyllä**-asentoon näyttääksesi navigointigrafiikat navigoinnin kuvaruudussa. Valitsimen siirtäminen **Kyllä**-asentoon ottaa muut **Näyttö**-ryhmän kentät käyttöön.

TIP – Jos käytät maastotietokonetta, jossa on pieni ruutu, tai jos haluat ruudulla näkyvän enemmän navigointideltoja, aseta **Näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Ei**-asentoon. Muut **Näyttö**-ryhmän kentät ovat piilotettuja silloin, kun valitsin on **Ei**-asennossa.

Näyttötila määrittää mitä navigoinnin näyttö näyttää navigoinnin aikana. Valitse:

- **Suunta ja etäisyys** – merkinnän navigointiruudussa on suuri nuoli osoittamassa suuntaan, johon sinun tulee liikkua. Kun olet lähellä pistettä, nuoli muuttuu osoittamaan sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle suhteessa kojeeseen.
- **Sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle** – merkinnän navigointiruudussa on suuntia sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle takymetrin ollessa viitepiste.

TIP – Oletuksena ohjelmisto antaa sisään/ulos- ja vasemmalle/oikealle-suunnat automaattisesti **Prisman perspektiivistä** robottimittauksessa, ja **Kojeen perspektiivistä**, kun yhteys on muodostettu servokojeeseen etutason tai kaapelin kautta. Muuttaaksesi tätä muokkaa **Servon/robotin** asetuksia mittaustyylin **Kojeen** kuvaruudussa. Katso [Kojeen konfigurointi, page 270](#).

Määritä sallittu etäisyyden virhe **Etäisyyden toleranssin** kentällä. Jos kohde on tämän etäisyyden sisällä pisteestä, ohjelmisto osoittaa, että etäisyys on oikea.

Määritä sallittu kulman virhe **Kulman toleranssin** kentällä. Jos takymetriä käännetään pois pisteestä vähemmän kuin tämä kulman arvo, ohjelmisto osoittaa, että kulma on oikea.

Käytä **Luiskan** kenttää näyttämään kaltevan tason luiska kulmana, prosenttina tai suhteena. Suhde voidaan näyttää muodossa **Rise:Run** tai **Run:Rise**. Katso [Kaltevuus, page 98](#).

GNSS-mittauksen näytön konfigurointi

Aseta **näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Kyllä**-asentoon näyttääksesi navigointigrafiikat navigoinnin kuvaruudussa. Valitsimen siirtäminen **Kyllä**-asentoon ottaa muut **Näyttö**-ryhmän kentät käyttöön.

TIP – Jos käytät maastotietokonetta, jossa on pieni ruutu, tai jos haluat ruudulla näkyvän enemmän navigointideltoja, aseta **Näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Ei**-asentoon. Muut **Näyttö**-ryhmän kentät ovat piilotettuja silloin, kun valitsin on **Ei**-asennossa.

Näyttötila määrittää, mikä on kiinnitettyinä kuvaruudun keskustaan navigoinnin aikana. Valitse:

- **Prisma keskellä** – valittu piste pysyy paikoillaan ruudun keskustassa
- **Maanmittari keskellä** – sinun sijaintisi pysyy paikoillaan ruudun keskustassa

Näytön lähtösuunta määrittää viittauksen, jonka ohjelmisto orientoituu navigoinnin aikana. Valitse:

- **Kulkusuunta** – ohjelmisto orientoituu niin, että kuvaruudun yläosa osoittaa kulkusuuntaan.
- **Pohjoinen/Aurinko** – pieni suuntausnuoli näyttää pohjoisen tai auringon paikan. Ohjelmisto orientoituu niin, että kuvaruudun yläosa osoittaa pohjoiseen tai aurinkoon päin. Näyttöä käyttäessäsi näpäytä **Pohjoisen/Auringon** valonäppäintä suuntauksen vaihtamiseen pohjoisen ja auringon välillä.
- **Viiteatsimuutti:**

- Pisteiden kohdalla ohjelmisto orientoituu työn **Referenssiatsimuuttiin**. **Merkinnän** vaihtoehdon tulee olla **Suhteessa atsimuuttiin**.
- Linjan tai työn kohdalla ohjelmisto orientoituu linjan tai tien atsimuuttiin.

NOTE – Jos pistettä merkittäessä **näytön suunnaksi** on määritetty **Viiteatsimuutti** ja **Merkintä-asetukseksi** ei ole määritetty **Suhteessa atsimuuttiin**, näytön suunnan toiminta on oletusarvoisesti **Kulkusuunta**. Lisätietoja **merkintämenetelmistä** löytyy osiosta **GNSS:n merkintämenetelmät**, page 599.

Erot

Deltat ovat navigoinnin aikana näkyvät tietokentät, jotka osoittavat suunnan ja etäisyyden, jotka sinun on kuljettava saavuttaaksesi kohteen jonka haluat merkitä. Vaihda näytöllä näkyvät deltat napauttamalla **Muokkaa**. Katso **Merkinnän navigointideltat**, page 589.

Pinta

Jos haluat näyttää leikkauksen tai täytön suhteessa pintaan merkinnän aikana, valitse pintatiedosto **Pinnan** ryhmäruudussa.

Vaihtoehtoisesti, jos olet valinnut kartan BIM-tiedostoista pintoja, **Pinta**-kenttä ilmaisee valitsemiesi pintojen määrän. Jos haluat valita kartalta toisen pinnan, poista nykyinen valinta kaksoisnapauttamalla karttaa ja valitse sitten uusi pinta.

Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta ► ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.

Takymetrimittaus

Jos et halua takymetrimittauksessa, että takymetrin EDM asetetaan **TRK**-tilaan kun aloitat mittauksen, tyhjennä **Käytä TRK:ta merkintään** -valintaruutu.

Jos käytössäsi on Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK**-tilassa ja laserosoitin on käytössä, **Merkitse piste laserosoittimella** -valintaruutu on käytettävissä.

- Kun **Merkitse piste laserosoittimella**-valintaruutu on valittuna, merkinnän kuvaruudussa näkyy **Merkkaa piste**-valonäppäin **Mittaa**-valonäppäimen sijasta. Napauta **Merkkaa piste** siirtääksesi kojeen **STD**-tilaan. Laserosoitin palaa koko ajan ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK**-tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Katso **Pisteiden merkintä**, page 597.
- Kun **Merkitse piste laserosoittimella**-valintaruutu ei ole valittuna, **Merkinnän** ruudussa näkyy **Mittaa**-valonäppäin tavalliseen tapaan ja piste mitataan laserosoittimen sijainnin perusteella.

GNSS

GNSS-mittauksessa voit aloittaa mittauksen automaattisesti, kun näpäytät **Mittaa**, valitse **Automaattisen mittauksen** valintaruutu.

Kompassi

Jos Trimble-tallentimesi sisältää sisäisen kompassin, voit käyttää sitä merkitessäsi paikannusta tai navigoidessasi pisteeseen. Käyttääksesi sisäistä kompassia valitse **Kompassin** valintaruutu.

Trimble suosittelee kompassin **sulkemista** silloin, kun olet lähellä magneettikenttiä, jotka saattavat aiheuttaa häiriötä.

NOTE – Jos käytät GNSS-mittauksessa IMUn kallistuskompensaatiota ja IMU on linjattu, vastaanottimelta saatua suuntimaa käytetään aina GNSS-kursorin, suuren merkinnän navigointinuolen ja lähikuvaruuden suuntaamiseen. Sinun tulee asettaa vastaanottimen LED-paneeli itseäsi kohti, jotta näiden suuntaaminen tapahtuu oikein.

Poista maastoon merkitty piste listasta

Jos haluat poistaa pisteitä merkittyjen pisteiden listasta merkinnän jälkeen, valitse **Poista maastoon merkitty piste listasta** -valintaruutu **Asetukset**-ruudun alalaidasta.

Kaksoispisteen toleranssiasetukset

Mittaustyylin kaksoispisteen toleranssiasetukset määrittävät mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa pisteen, jolla on sama nimi kuin olemassa olevalla pisteellä, tai jos mittaat pisteen, joka sijaitsee lähellä olemassa olevaa pistettä, jolla on eri nimi.

Kun konfiguroit näitä asetuksia, varmista, että tunnet tietokannan hakusäännöt, joita ohjelmisto soveltaa samannimisten pisteiden hallintaan. Katso [Samannimisten pisteiden hallinta, page 647](#).

Saman pisteen nimen asetukset

Syötä **Saman pisteen nimen** ryhmään enimmäisvaaka- ja korkeuserot tai kulmat, joista uusi piste voi olla peräisin samannimisestä olemassa olevasta pisteestä. Kaksoispistevaroitus ilmestyy vain silloin, jos uusi piste on toleranssisarjan ulkopuolella. Jos haluat saada varoituksen joka kerta, kun mittaat pisteen jolla on sama nimi, syötä nolla.

Autom. keskiarvoistuksen toleranssi

Laske ja tallenna samannimisten pisteiden keskiarvoistettu sijainti automaattisesti valitsemalla **Automaattinen keskiarvoistus** toleranssien määrittämisessä. Keskiarvoistetulla pisteellä on [korkeampi hakuluokka](#) kuin tavallisella havainnolla.

Kun valittuna on **Automaattinen keskiarvoistus** -asetus ja havaitun kaksoispisteen sijainti on toleranssiarvon asetusten sisällä, havainto ja keskiarvoistettu sijainti (käyttäen kaikkia käytettävissä olevia samannimisiä sijainteja) tallennetaan.

Voit valita keskiarvoistustavan **Laskenta-asetukset** -näytössä.

Trimble Access -ohjelmisto laskee keskiarvokoordinaatit keskiarvoistamalla karttakoordinaatit, jotka on laskettu käyttäen hyväksi kaikkia havaintoja ja koordinaatteja. Keskiarvolaskennasta hylätään sellaiset havainnot, jotka eivät tuota karttakoordinaatteja (esimerkiksi vain kulmahavainnot).

Jos uusi piste on määritettyä toleranssietäisyyttä kauempana alkuperäisestä pisteestä, voit valita, mitä uudelle pisteelle tehdään sitä tallennettaessa. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- **Hylätään** – havainto hylätään tallentamatta.
- **Uusi tunnus** – havainto tallennetaan eri nimellä.
- **Korvaa** – Korvaa ja poistaa alkuperäisen pisteen ja kaikki samannimiset pisteet, joilla on sama (tai alempi) hakuluokka.
- **Tallenna tarkistuksena** – Tallentaa alemmalla hakuluokituksella.
- **Tallennus ja uusi orientointi** – (Tämä vaihtoehto on näkyvässä ainoastaan liittospistettä mitatessa.) Tallenna toinen havainto, joka toimii uutena orientointina seuraaville, nykyiseltä asemapisteeltä mitattaville pisteille. Aiemmat havainnot eivät muutu.
- **Tallenna toinen** – Tallentaa pisteen siten, että keskiarvoistus voidaan tehdä toimisto-ohjelmassa. Alkuperäinen piste säilyy ensisijaisena pisteenä tälle pistenumeralle.

Jos Tallenna toinen -vaihtoehtoa käytetään lukuisten havaintojen kanssa yhteen pisteeseen, jolla on sama nimi ja jotka ovat peräisin samasta kojeasemasta, kun mittaat kartoituspisteitä, ohjelmisto laskee ja kirjaa keskimääräisen MTA-havainnon automaattisesti pisteelle. Tässä tilanteessa pisteen parhaana pidetty sijainti saadaan MTA-havaintojen pohjalta.

- **Laske keskiarvo** – Tallentaa pisteen ja laskee sekä tallentaa keskiarvoistetun sijainnin.

Kun valitset **Laske keskiarvo** -asetuksen, mitattu havainto tallennetaan ja keskiarvoistettu sijainti näytetään yhdessä pohjois-, itä- ja korkeuskoordinaattien keskipoikkeamien kanssa. Jos pisteellä on yli kaksi sijaintia, näyttöön tulee **Tiedot** -painike. Näytä jokaisen yksittäisen sijainnin residuaalit (jäännösvirheet) näpäyttämällä **Tiedot** -painiketta. **Residuaalit** -lomakkeen avulla voit lisätä tai poistaa tiettyjä sijainteja keskiarvoistamista varten.

Pinnan 1 ja pinnan 2 havaintotoleranssi

Jos yrität mitata takymetrillä tason 2 pisteeseen, joka on jo olemassa tason 1 mittauksena, ohjelmisto ei varoita, että piste on jo olemassa.

Jos teet havainnot kahdessa kojeasennossa **Tunnettu asemapiste**-, **Tunnettu asemapiste Plus**- tai **Vapaa asemapiste** -toiminnolla tai jos mittaat **Sarjoja** , ohjelmisto tarkistaa, että pinnoissa 1 ja 2 tehdyt havainnot ovat ennalta määritetyn toleranssin sisällä.

Jos uusi piste on määritettyä toleranssietäisyyttä kauempana alkuperäisestä pisteestä, voit valita, mitä uudelle pisteelle tehdään sitä tallennettaessa. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- **Hylätään** – havainto hylätään tallentamatta.
- **Uusi tunnus** – havainto tallennetaan eri nimellä.
- **Korvaa** – Korvaa ja poistaa alkuperäisen pisteen ja kaikki samannimiset pisteet, joilla on sama (tai alempi) hakuluokka.
- **Tallenna tarkistuksena** – havainto tallennetaan tarkistusluokituksella.
- **Tallenna toinen** – havainto tallennetaan.

Kun **Tunnettu asemapiste Plus-, Vapaa asemapiste** – tai **Sarjahavainto** -mittaus on valmis, ohjelmisto tallentaa keskiarvoon käännetyt kulmat jokaiselle havaitulle pisteelle. Ohjelma ei tarkista kaksoispisteitä tässä vaiheessa.

Eri pisteen nimen asetukset

Ota eri nimisten pisteiden läheisyyden tarkistus käyttöön valitsemalla **Läheisyyden tarkistus**. Syötä vaaka- ja korkeusero, jonka uuden pisteen sijainti voi poiketa mistä tahansa olemassa olevasta pisteestä.

NOTE –

- Vaakatoleranssia sovelletaan vain silloin, kun uusi havaittu piste on vaakatoleranssin sisällä. Käytä vertikaalista toleranssia välttämään läheisyystarkistusvaroitukset, kun uusia pisteitä mitataan olemassa olevien pisteiden yläpuolella tai alla, mutta kun ne ovat legitimiä eri korkeudessa, kuten vertikaalisen reunakivityksen päällä ja pohjalla.
- Läheisyystarkistus suoritetaan ainoastaan havainnoille eikä syötetyille pisteille. Läheisyystarkistusta ei suoriteta merkinnöissä, jatkuvissa GNSS-mittauksissa tai kalibrointipisteessä, eikä töissä, joissa on Ei projektiokoordinaattia -järjestelmä.

Kojeen käyttöönotto ja yhdistäminen

1. Pystytä koje.
2. Käytä kolmijalan jalkoja ja tasainalustan kuplatasainta kojeen karkeaan tasaamiseen.
3. Käynnistä koje.
4. Yhdistä tallennin kojeeseen. Yhteysasetukset riippuvat käyttämästäsi kojeesta.

Kaapeliyhteys ei vaadi konfigurointia. Lisätietoja muista yhteystyypeistä löytyy asiankuuluvista osioista:


- [Radioyhteydet, page 492](#)
- [Bluetooth-liitännät, page 489](#)
- [Kojeen Wi-Fi-yhteydet, page 494](#)

5. Aloita Trimble Access tallentimella.

Jos Trimble Access ei muodosta yhteyttä kojeeseen automaattisesti, katso kohta [Automaattisen yhdistämisen asetukset, page 498](#).

Käytä tilariviä vahvistamaan, että ohjelmisto on yhdistettynä internetiin.

Takymetrimittauksen aloitus

1. Varmista, että tarvittava työ on avoinna Trimble Access -sovelluksessa.
2. Aloittaaksesi mittauksen näpäytä  ja valitse **Mittaa** tai **Merkitse**. Jos useampi kuin yksi mittaustyyli on konfiguroituna, valitse sitten mittaustyyli luettelosta. Valitse haluamasi kojeaseman asetukset, kuten **Tunnettu asemapiste**.
Kun valitset tietyn mittaustyylin ensimmäisen kerran, ohjelmisto pyytää mukauttamaan tyylin laitteistosi mukaiseksi.
3. Pyydettyäessä käytä [elektronista tasainta](#) tasaamaan koje. Napauta **Hyväksy**.
4. Anna kojeeseen liittyvät [korjaukset](#).
Jos **Korkeuksien** ruutu ei ilmesty näyttöön, näpäytä **Asetukset** ja syötä oikeat tiedot.
Joidenkin kojeiden yhteydessä ohjelmisto tarkistaa, onko useita korjauksia (PPM, prismavakio sekä kaarevuus ja refraktio) käytetty oikein. Kun valitset **Asemapisteen määrittäminen** -asetuksen, tilarivillä näytetään, mitä on tarkistettu ja mitä ei. Jos ohjelmisto havaitsee, että korjauksia on käytetty kahdesti, näyttöön tulee varoitus.
5. Viimeistele kojeaseman käyttöönotto. Katso [Tunnettu asemapiste, page 284](#).
6. Pystytä prismat. Katso [Prismat, page 302](#).
7. Mittaa tai merkitse pisteet.

Kojekorjaukset

Voit määrittää takymetrihavaintoihin liittyvät korjaukset. **Korjausten** ruutu ilmestyy näyttöön oletusarvoisesti automaattisesti **Elektronisen tasain** ruudun jälkeen, kun aloitat mittauksen.

Jos **Korkeuksien** ruutu ei ilmesty näyttöön, näpäytä **Asetukset** ja syötä oikeat tiedot. Palauttaaksesi oletusasetukset niin, että **Korjauksien** ruutu ilmestyy automaattisesti, näpäytä **Asetukset** ja valitse sitten **Näytä korjaukset käynnistyksen yhteydessä** -valintaruutu.

NOTE – Jos aiot tehdä verkkotasauksen ohjelmistossa käyttäen takymetrihavaintoja, varmista, että annat ilmanpaineen, lämpötilan sekä kaarevuus- ja refraktiokorjauksen.

Syötä **PPM** (Parts Per Million) -kenttään elektronisella etäisyysmittarilla tehtyihin havaintoihin käytettävä PPM-korjaus. Syötä korjaus PPM-arvona tai mittausympäristön paine ja lämpötila ja anna ohjelmiston laskea korjaus.

Paine on tyypillisesti 500 millibaaria-1200 millibaaria, mutta työskenneltäessä alueilla, joilla vallitsee ylipaine (esimerkiksi tunnelissa), paine saattaa olla jopa 3 500 millibaaria.

Jos käytät kojetta, jonka anturi mittaa ilmanpaineen, kojeen sensori asettaa arvon paineenttään automaattisesti. Estä tämä näpäyttämällä ponnahdusnuolta ja poista **Kojeelta** -valintaruudun valinta.

Säädä kaarevuus- ja refraktiokorjauksia **Kaarevuus** – ja **Refraktio** -kentissä. Kaarevuus- ja refraktiokorjauksia käytetään pystykulmahavainnoissa, joten ne vaikuttavat laskettuihin korkeuseroarvoihin. Ne vaikuttavat erittäin vähän myös vaakaetäisyysarvoihin.

Maan kaarevuus- ja refraktiokorjauksia voidaan käyttää itsenäisesti käyttämällä tarjolla olevia asetuksia. Maan kaarevuuskorjaus on tärkein korjaus, jonka suuruus on noin 16"/km mitatusta etäisyydestä (vähennetään pystykulmahavainnosta).

Refraktiokorjauksen suuruuteen vaikuttaa refraktiokerto, joka on arvio ilmanpaineen vaihtelusta valon kulkureitillä kojeesta prismaan. Koska ilmanpaineeseen vaikuttavat useat tekijät, kuten lämpötila, maanpinnan olosuhteet sekä valon kulkureitin korkeus maanpinnasta, käytettävän refraktiokerto määrittäminen on erittäin vaikeaa. Jos käytät tyypillisiä refraktiokertoja, kuten 0,13, 0,142 tai 0,2, refraktiokorjaus tehdään vastakkaiseen suuntaan maan kaarevuuskorjauksesta. Korjauksen suuruus on noin seitsemäsosa maan kaarevuuskorjauksesta.

NOTE -

- DC-tiedostomuoto tukee vain sellaisia kaarevuus- ja refraktiokorjauksia, jotka molemmat ovat käytössä tai poissa käytöstä. Kun ne ovat käytössä, niiden kerroin on 0,142 tai 0,2. Jos muita kuin näitä asetuksia käytetään ohjelmistossa, DC-tiedostoon kirjoitetaan asetukset, jotka vastaavat tilannetta parhaiten.
- Älä määritä korjauksia molemmilla laitteilla. Jos määrität ne ohjelmistossa, varmista, että asetukset kojeella ovat tyhjiä.

Joidenkin kojeiden yhteydessä ohjelmisto tarkistaa, onko useita korjauksia (PPM, prismavakio sekä kaarevuus ja refraktio) käytetty oikein. Jos ohjelmisto havaitsee, että korjauksia on käytetty kahdesti, näyttöön tulee varoitus.

Seuraavassa taulukossa *-symboli ilmoittaa, jos sarakkeen yläosassa oleva korjaus on käytössä. * koskee vain laskettuja koordinaatteja, kun asemapisteen on määritetty. Korjaustyyppien selitykset löytyvät taulukon alapuolisista määritelmistä.

| Näytetty/tallennettu tieto | Käytetyt korjaukset | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----|----|----|--------|------------|-----------|-------------|-----------|----|-----|
| | C/R | PPM | VP | SL | Orient | Inst ht | Tar ht | Proj Cor | Stn SF | NA | POC |
| Tilarivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HA VA SD (raaka) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HA VA SD | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | * |
| Az VA SD | * | * | * | - | * | - | - | - | - | - | * |
| Az HD VD | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * |
| HA HD VD | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * |
| Hila | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| delta Kartta | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Paalu ja sivumitta | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| DC-tiedosto (havainnot) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| DC-tiedosto (redukoidut koordinaatit) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| JobXML (havainnot) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| JobXML (redukoidut koordinaatit) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Survey Basic | * | * | * | *' | * | * | * | *' | *' | *' | * |

Korjaustyypit

| | |
|----------|---|
| C/R | Maan kaarevuus- ja/tai refraktiokorjaus. |
| PPM | Ilmakehän Parts Per Million (PPM) -korjaus. PPM lasketaan lämpötilasta ja paineesta. |
| VP | Prismavakiokorjaus. |
| SL | Korjaus merenpinnan tasoon (ellipsoidi.)Korjausta käytetään vain, jos täysin määritetty koordinaattijärjestelmä on käytössä; sitä ei käytetä, jos Vain mittakaava -asetus on käytössä. |
| Orient | Orientointikorjaus. |
| Inst ht | Kojekorkeuden korjaus. |
| Tar ht | Prismakorkeuden korjaus. |
| Proj Cor | Projektiokorjaus. Sisältää mittakaavakorjauksen, joka on annettu Vain mittakaava -määrittelyssä. |
| Stn SF | Asemapistemäärittelyn mittakaavakerroin. Mille tahansa kojeasemalle voidaan antaa tai laskea mittakaavakorjaus. Tätä mittakaavaa käytetään tältä kojeasemalta tehtyjen havaintojen redukointiin. |
| NA | Lähipistetasoitus.Kojeasemalla, joka on määritetty Tunnettu asemapiste plus – tai Vapaa asemapiste -menetelmällä, voidaan soveltaa lähipistetasoitusta.Lähipistetasoitus lasketaan asemapisteen määrittelyssä kiintopisteisiin tehtyjen havaintojen jäännösvirheistä.Tasoitusta käytetään tältä kojeasemalta tehtyjen havaintojen redukointiin käyttäen määrättyä eksponenttiarvoa. |
| POC | Prisman offset-korjaus. Tätä käytetään vain käytettäessä Trimble 360° -prismaa, VX/S-sarjan MultiTrack-prismaa, VX/S-sarjan 360°-prismaa, R10 360° -prismaa, Active Track 360 -tähyistä tai Trimble Precise Active -tähyistä. |

Pisteiden mittaaminen kahdella pinnalla

Voit mitata pisteitä käyttäen kojeasentoa 1 (suora) ja 2 (käännetty) asemapistemäärittelyssä ja kun käytössä on **Sarjahavainnot**- tai **Kartoitustmittaus**-mittausmenetelmät.Ohjelmisto luo keskikulmatietueita (MTA) samaan pisteeseen suoritetuille havainnoille, mukaan lukien yhdistetyt pinnan 1 ja pinnan 2 havainnot ja ryhmitetyt vain pinnan 1 havainnot.

Kun mittaat pisteitä kahdella tasolla, harkitse asemapistemäärityksen menetelmää ja uusien pisteiden mittausmenetelmää yhdessä ja valitse sopivat menetelmät sen mukaan, miten haluat kerätä ja tallentaa tiedon.

Käyttääksesi ainoastaan yhtä liittospistettä (mitataan joko yhdessä tai kahdessa kojeasennossa) ja mitataksesi sitten kartoituspisteitä (yhdessä tai kahdessa kojeasennossa), käytä toimintoja **Tunnettu asemapiste** ja **Kartoitusmittaus**. Kun mittaat pisteitä molemmissa kojeasennossa, mittaa toisen kojeasennon liittospiste **Kartoitusmittaus** -toiminnolla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää **Sarjahavainnot** -toimintoa ja sisällyttää liittospistehavainnon sarjoihin. Muussa tapauksessa kaikki kartoitusmittaukset kojeasennossa 2 orientoidaan käyttäen kojeasennon 1 liittospistehavaintoa.

NOTE -

- MTA-tietueita ei luoda **Asemapisteen määrityksen** yhteydessä, mutta ne luodaan myöhemmin, jos tehdään lisähavaintoja liittospisteelle toiminnolla **Kartoituspiste** tai **Sarjahavainnot**.
- Kun käytät **Kartoitusmittaus** -toimintoa, MTA-tietueet lasketaan ja tallennetaan heti.
- Kun MTA-tietue on tallennettu työtietokantaan, et voi enää muokata sitä. Voit poistaa kojeasentojen 1 ja 2 havainnot, mutta MTA-tietueita ei päivitetä. MTA-tietueita ei voida poistaa työn selailussa.

Jos haluat mitata useita liittospisteitä tai useita havaintosarjoja tai jos haluat halita havaintojasi paremmin, viimeistele kojeaseman käyttöönotto käyttäen **Kojeaseman käyttöönotto plussaa** tai **Vapaata asemapistettä**. Kummankin menetelmät avulla:

- mittaat yksittäisiä tai useita liittospisteitä
- mittaat liitos- ja jonopisteitä
- yhdistät kojeasennon 1 ja 2 havaintoja ja luot MTA-tietueita (keskiarvoon käännettyjä kulmia)
- mittaat vain kojeasennon 1 havaintoja ja luot MTA-tietueita
- mittaat yhden tai useampia havaintosarjoja
- tarkistat havaintojen laatua ja poistat huonoja havaintoja

Käytä **Vapaata asemapistettä** jos sinun tarvitsee lisäksi määrittää kojepisteen koordinaatit tekemällä havaintoja tunnettuihin liittospisteisiin.

Kun olet suorittanut kojeaseman käyttöönoton, käytä **Sarjahavainnot**-toimintoa, jonka avulla:

- mittaat yhden tai usean jonopisteen
- yhdistät kojeasennon 1 ja 2 havaintoja ja luot MTA-tietueita (keskiarvoon käännettyjä kulmia)
- mittaat vain kojeasennon 1 havaintoja ja luot MTA-tietueita
- mittaat yhden tai useampia havaintojoukkoja pisteille yhdessä sarjassa
- mittaat yhden tai useampia havaintosarjoja
- tarkistat havaintojen keskivirheitä ja poistat huonoja havaintoja.

Jos kojeasemalla on:

- yksittäinen liitoshavainto, voit valita lisätäänkö liittospiste sarjahavaintojen listaan.
- useita liitoshavaintoja, liittospisteitä ei sisällytetä sarjahavaintojen listaan.

NOTE –

- Jos liitospistemittauksessa ei käytetä kojeasentoa 2, **Sarjahavainnot** -toiminnossa ei oteta huomioon kojeasennon 2 mittauksia laskettaessa MTA-tietueita (keskiarvot).
- Kun käytetään **Sarjahavainnot** -toimintoa yhden liitospisteen asemapistemäärityksen jälkeen eikä tätä liitospistettä ole otettu mukaan havaintosarjoihin, kaikki käännetyt suuntakulmat lasketaan asemapistemäärityksessä tehdyn liitoshavainnon tai -havaintojen suhteen.
- Kun teet kartoitusmittausta **Tunnettu asemapiste** -toiminnon jälkeen ja valitset sen jälkeen **Sarjahavainnot** -toiminnon, sinun on mitattava liitospiste uudelleen, jotta se saadaan mukaan havaintosarjoihin ja jotta voidaan muodostaa liitospisteelle MTA-tietue ja laskea suuntakulmat liitospisteen MTA-tietueesta kaikille mitattaville pisteille.
- Kun käytät **Vapaa asemapiste** - tai **Tunnettu asemapiste plus** -toimintoa, kaikki havainnot tallennetaan, kun asemapiste on määritetty.MTA:t tallennetaan lopussa.Kun käytät **Sarjahavainnot** -toimintoa, havainnot tallennetaan jokaisen sarjan lopussa.Kaikissa kolmessa tapauksessa MTA-tietueet tallennetaan havaintojen perään.
- Voit luoda MTA-tietueita asemapisteen määrityksen yhteydessä käyttämällä toimintoja **Tunnettu asemapiste plus** ja **Vapaa asemapiste** sekä asemapisteen määrityksen jälkeen toimintoilla **Sarjahavainnot** tai **Kartoitusmittaus**.Kun mittaat samoja pisteitä toimintoilla **Sarjahavainnot** tai **Kartoitusmittaus** toimintojen **Tunnettu asemapiste plus** ja **Vapaa asemapiste** jälkeen, ohjelmisto voi tuottaa kaksi MTA-tietuetta yhdelle pisteelle.Kun käytettävissä on useampi kuin yksi MTA samalle pisteelle yhdessä asemapisteen määrityksessä, Trimble Access -ohjelmisto käyttää aina ensimmäistä MTA-tietuetta.Jotta samalle pisteelle ei tulisi kahta MTA-tietuetta, älä mittaa pistettä molemmilla menetelmillä.

Mittauksen lopettaminen

Jos mittaus on meneillään, lopeta se ennen kuin muokkaat nykyistä mittaustyyliä tai vaihdat eri mittaustyyliin.

1. Näpytä ☰ ja valitse **Mittaa / Lopeta takymetrimittaus**.
2. Vahvista valinta näpäyttämällä **Kyllä**.
3. Katkaise virta maastotietokoneesta.

Tunnettu asemapiste

Suuntaa koje takymetrimittauksessa viimeistelemällä **kojeaseman käyttöönoton**. Nykyisen kojeaseman tulee olla käytössä ennen kuin voit käyttää **Käännä**- tai **Joystick**-toimintoa servo- tai robottikojeen kääntämiseen.

Viimeistele kojeaseman käyttöönotto takymetrimittauksen aikana napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Mittaa / Uusi**. Jos haluat käyttää muita kuin nykyisen kojeaseman asetuksia, sinun tulee ensin **lopettaa mittaus**.

Valitse tarpeitasi vastaavat kojeaseman asetukset:

- Viimeistele kojeaseman standardikäyttöönotto, jossa koje sijaitsee tunnetulla pisteellä tai jos mittaat jonotyyppisesti valitsemalla **Kojeaseman käyttöönotto**.
- Jos haluat mitata useita liitospisteitä tai mitata pisteitä käyttäen useita havaintosarjoja tai jos haluat halita havaintojasi paremmin, valitse **Kojeaseman käyttöönotto plus** tai **Vapaa asemapiste**. Molempien menetelmien avulla:

- mittaat useita liitospisteitä
 - mittaat liitos- ja jonopisteitä
 - mittaat yhden tai useampia havaintosarjoja
 - tarkistat havaintojen laatua ja poistat huonoja havaintoja
- Määritä kojepisteen koordinaatit tekemällä havaintoja tunnettuihin liitospisteisiin valitsemalla **Vapaa asemapistee**.
 - Määritä varatun pisteen paikannus suhteessa kantavektoriin tekemällä mittauksia kahteen tunnettuun tai tuntemattomaan kantavektorin määritelmäpisteeseen valitsemalla **Vertauslinja**.
Tätä toimintoa käytetään usein silloin, kun merkitään maastoon kohteita suorakulmaisesti muihin kohteisiin tai rajoihin nähden. Asemapistemäärittelyn jälkeen kaikki seuraavat pisteet tallennetaan suhteessa vertauslinjaan paaluna ja offsetina.
 - Valitse **Skannausasema** suorittaaksesi skannauksen tai ottaaksesi panoraaman käyttäen Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -sovellusta silloin, kun koje sijaitsee pisteellä, jolla ei ole tunnettuja koordinaatteja.
 - Ottaaksesi takymetrin käyttöön ympäristössä, jossa Z-akseli ei ole samansuuntainen kojeen pystyakselin kanssa, valitse **Kohdeorioitunut asetus**.
 - Jos viimeksi määritetyt (minkä tahansa tyyppin) kojeaseman asetukset ovat edelleen käyttökelpoisia nykyisessä työssä, ja haluat jatkaa havaintojen tekemistä tältä paalulta, valitse **Käytä viimeisintä**.
 - Käyttääksesi eri työn viimeksi viimeistelyjä kojeaseman asetuksia valitse **Kopioi viimeisin**. Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun haluat tallentaa kartoitusdatan yhteen työhön ja toteutumadatan toiseen työhön, eikä sinun tarvitse suorittaa asemapisteen asetuksia toista kertaa toisessa työssä.

NOTE – Käytä **Kopioi viimeinen** -toimintoa vain silloin, kun olet todennut viimeksi määritetyt kojeaseman asetukset edelleen käyttökelpoisiksi, ja haluat jatkaa havaintojen tekemistä tältä paalulta. Kun käytät kojeaseman asetuksia uudelleen, suosittelimme tarkistustähtäyksen suorittamista liitoshavaintoon mittauksen alussa.

Kojeaseman standardikäyttöönnoton viimeistely

Valitse **Kojeaseman käyttöönotto** viimeistelläksesi normaalin kojeaseman käyttöönnoton yhden liitoshavainnon kohdalla, tai jos suoritat mittauksia.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** tai **Merkitse <mittaustyyli>** / **Kojeaseman käyttöönotto**.
 - a. Pyydetessä käytä **elektronista tasainta** tasaamaan koje. Napauta **Hyväksy**.
 - b. Anna kojeeseen liittyvät **korjaukset**.
Jos **Korkeuksien** ruutu ei ilmesty näyttöön, näpäytä **Asetukset** ja syötä oikeat tiedot.
 - c. Konfiguroidaksesi oletusarvoisia kojekoordinaatteja ja oletusarvoisia koje- ja liitospisteiden pisteen nimien, huippujen ja atsimuutin asetuksia näpäytä **Asetukset**. Katso **Aseman käyttöönottoasetukset, page 289**.
 - d. Anna asemapisteen numero ja kojekorkeus. Katso **Paalun koordinaatit ja kojekorkeus, page 287**.
 - e. Napauta **Hyväksy**.

2. Liitoshavainnon käyttöönotto:

- a. Syötä **Liitospisteen nimi** ja **Liitospisteen korkeus**.
- b. Jos pisteellä ei ole tunnettuja koordinaatteja, syötä suuntakulma. Jos et tiedä suuntakulmaa, voit syöttää minkä tahansa suuntakulman ja muokata sitä myöhemmin työn selailussa. Nolla-atsimuuttiarvo vaikuttaa ohjelmiston kykyyn suorittaa [jonolaskutoimituksia](#).

TIP – Jos mittaustapasi ei edellytä liitospistehavaintoa, näpäytä **Asetukset** ja tyhjennä **Mittaa liitospiste** -valintaruutu.

3. Valitse mittausten menetelmä Menetelmän kentältä:

- **Kulmat ja etäisyys** – mittaa vaak- ja pystykulmat sekä vinoetäisyyden
- **Keskiarvoistetut havainnot** – mittaa vaak- ja pystykulmat sekä vinoetäisyyden etukäteen määritetyille määrälle havaintoja
- **Vain kulmat** – mittaa vaak- ja pystykulmat
- **Vain vaakakulma** – mittaa vain vaakakulman
- **Kulmaoffset** – mittaa ensin vinoetäisyyden, minkä jälkeen koje voidaan suunnata uudelleen ja mitata vaak- ja pystykulmat
- **Vaakakulma offset** – mittaa ensin pystykulman ja vinoetäisyyden, minkä jälkeen koje voidaan suunnata uudelleen ja mitata vaakakulma
- **Pystykulman siirtymä** – mittaa ensin vaakakulman ja vinoetäisyyden, minkä jälkeen koje voidaan suunnata uudelleen ja mitata pystykulma
- **Epäkeskiset A-, B- ja Z-mitat** – syötä vasen/oikea-, sisään/ulos- tai Korkeusero prismasta kohteeseen, kun mitattava kohde on saavuttamattomissa, ja mittaa sitten vaak- ja pystykulmat sekä vinoetäisyys siirtymäkohteeseen

4. Jos valitsit siirtymämenetelmän, näpäytä **Asetukset** ja sen jälkeen:

- Aseta perspektiivi, josta objekteja tasataan, napauttamalla **Asetukset** ja muuta asetuksia **Servo/Robotti**-ryhmälaatikossa. Katso [Servo/Robotti, page 273](#), josta saat lisätietoja.
- Jos käytät Autolock-tekniologiaa, valitse **Ei autolukitusta siirtymille** -valintaruutu ottaaksesi autolukituksen automaattisesti pois käytöstä siirtymänmittauksen ajaksi, ja ota se uudelleen käyttöön mittauksen jälkeen.

Voit konfiguroida näitä asetuksia myös **Kojeen** mittaustyylin kuvaruudussa. Katso [Kojeen konfigurointi, page 270](#).

5. Kun **COGO-asetusten Geodesian edistyneen** tuen valintaruutu on valittuna, voidaan takymetrin asemapisteen määrittämisessä käyttää lisämittakaavaa. Tämä mittakaava korjaa kaikkia mitattuja vaakäetäisyyksiä. Voit konfiguroida skaalakertoimen asetuksia näpäyttämällä **Asetukset**.6. Kohdista liitospisteen prisman keskelle ja näpäytä sitten **Mittaa**.

Jos **Näytä ennen tallennusta** -valintaruutu ole valittuna mittaustyyllissä, ohjelmisto näyttää kojeaseman jäännökset, joka näyttää tunnetun paikannuksen ja liitospisteen havaitun paikannuksen välisen eron. Vaihda näyttöä näpäyttämällä mittaustietojen vasemmalla puolella olevaa näyttöpainiketta.

7. Jos **Autom. pinta 1 / pinta 2** on käytössä mittaustyyllissä tai **Asetusten** ruudussa:
 - a. Tallenna pinnan 1 havainto näpäyttämällä **Tall**. Koje vaihtaa pintaa.
 - b. Kohdista liitospisteen prisman keskelle ja näpäytä sitten **Mittaa**.
8. Näpäytä **Tall**.

Paalun koordinaatit ja kojekorkeus

Kun suoritat kojeaseman käyttöönoton mittauksen alussa, saat kehotuksen syöttää koordinaatit pisteelle (paalulle), jolle sijoitit kojeen, sekä kojeen korkeuden.

Paalukoordinaatit

Jos pystytit aseman tunnetulle pisteelle ja piste on käytettävissä linkitetystä tiedostosta, valitse työn linkitetty tiedosto ja syötä sitten pisteen nimi **Asemapiste** – tai **Liitospiste** -kenttään. Piste kopioidaan työhön automaattisesti.

Jos kojepisteen koordinaatteja ei tunneta mutta ne ovat lähellä sijaitsevia tunnettuja pisteitä, suorita **Vapaan asemapisteen** määrittäminen tunnettuihin pisteisiin saadaksesi kojepisteen koordinaatit.

Jos et voi määrittää kojepisteen ja/tai liitospisteen koordinaatteja, voit syöttää ne tai mitata ne myöhemmin GNSS-mittauksella (edellyttäen että käytettävissä on kelvollinen GNSS-muunnos). Sen jälkeen lasketaan kaikkien tältä asemapisteeltä mitattujen pisteiden koordinaatit.


Jos syötät kojeaseman myöhemmin, varmista että poistat alkuperäisen pisteen **Kaksoispiste** -lomakkeella. Sen jälkeen lasketaan kaikkien tältä asemapisteeltä mitattujen pisteiden koordinaatit.

Voit muokata **Pistehallinnassa** kojepisteen ja/tai liitospisteen koordinaatteja. Jos muokkaat asemapisteen sijaintia, muuttuvat myös kaikkien tietueiden sijainnit, jotka on laskettu tältä asemapisteeltä käsin.

Kojekorkeus

Kojekorkeuden kenttään syöttämäsi arvo riippuu käyttämästäsi kojeesta sekä siitä, käytätkö mittauksessa kojeen **todellista korkeutta** vai kojeen **pohjan lovea**. Oletusarvoinen menetelmä on mitata kojeen todellinen korkeus.

Mitatessasi Trimblen VX- tai S-sarjan kojeen tai Spectra Geospatial FOCUS-kojeen loveen näpäytä ► ja valitse sitten **Pohja**. Jos mittaat Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojeen loveen, näpäytä ► ja valitse **Pohja (SX)**. Syötä korkeudeksi mitta, joka on mitattu kojeen loveen yläharjanteeseen. Trimble Access-ohjelmisto korjaa tämän vinoetäisyyden suoraksi korkeuseroksi ja lisää siirtymän (**Ho**), jotta saadaan laskettua todellinen kojekorkeus takymetrin tappikaltevuuteen.

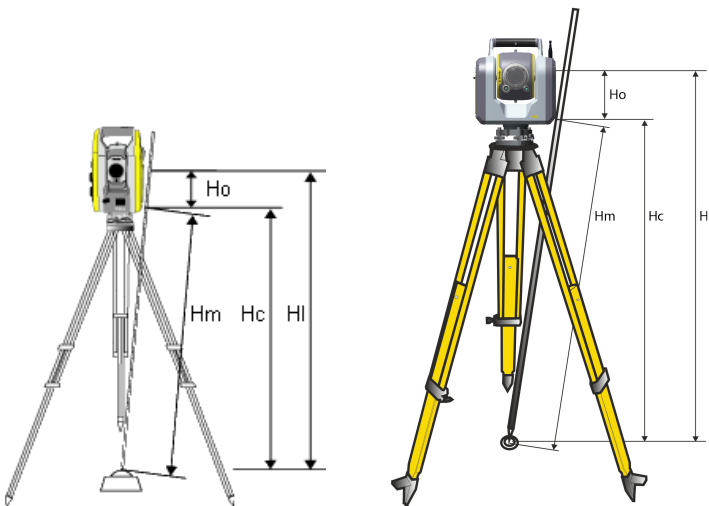

Arvo Määrittäminen

Ho Siirtymä pohja kojeen akseleiden leikkauskohtaan. Siirtymän arvo riippuu kytketystä kojeesta:

- Trimble VX- tai S-sarjan koje: 0,158 m (0,518 sft)
- Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä: 0,138 m (0,453 sft)

Hm Mitattu vinoetäisyys.

Hc Vinoetäisyydestä todelliseksi korkeuseroksi korjattu **Hm**.

HI **Hc + Ho**. Kojeen todellinen pystykorkeus.

NOTE -

- Jos valitset **Pohja** tai **Pohja (SX)**, pienin syötettävä vinoetäisyys (Hm) on 0,300 metriä. Tämä on likimäärin pienin vinoetäisyys, joka voidaan mitata. Jos tämä minimiarvo ei ole liian pieni, sinun on mitattava todellinen korkeus ylämerkkiin.
- Jätä 2D- tai planimetrimitoituksessa **Kojekorkeuden** kenttä tyhjäksi (?). Korkeuksia ei lasketa. Jos et käytä **Vain mittakaava** -projektiota, sinun on määritettävä projektiokorkeus koordinaattijärjestelmän määrittämisessä. Trimble Access -ohjelmisto tarvitsee tätä tietoa redukoimaan mitatut maastoetäisyydet ellipsoidietäisyyksiksi ja 2D-koordinaattien laskemiseen.

Aseman käyttöönottoasetukset

Määritä **Tunnettu asemapiste** -asetus mittaustapasi mukaiseksi näpäyttämällä **Asetus**.

Lisätietoa muista tämän ruudun asetuksista löytyy osiosta [Takymetrimittaustyylin määrittäminen, page 269](#).

Oletuspistenumerot

Oletuspistenumerot -asetus määrittää oletusarvot asema- ja liitospistekenttiin aina, kun määrität asemapisteen. Jos sinä:

- Jos käytät aina samoja nimiä asema- ja liitospisteille, valitse **Viimeksi käytetty**. Käytä tätä menetelmää, jos käytät aina asemapisteen oletuskoordinaatteja ja määrität jatkuvasti saman tunnetun pisteen.
- Jos mittaat jonotyyppisesti, valitse **Jonomittaus**. Kun aloitat uuden vapaan asemapisteen määrittämisen, koje käyttää oletusarvoisesti ensimmäistä viimeiseltä tunnetulta asemapisteeltä havaittua tähtäyspistettä **Asemapiste** -asetuksena ja viimeisellä tunnetulla asemapisteellä käytettyä asemapistettä **Liitospisteenä**.
- Jos haluat syöttää asema- ja liitospisteet aina, kun määrität tunnettua asemapistettä, valitse **Kaikki tyhjiä**.
- Jos haluat ohjelmiston automaattisesti kasvattavan kojeen pisteen nimeä, valitse **Automaattinen lisäys**.

Nämä ovat vain oletusarvoja. Sinun on valittava vaihtoehto, joka sopii parhaiten tavalliseen mittausprosessiisi. Voit korvata kaikki tietyn asemapisteen määrittämisen oletusarvot.

NOTE – Älä sekoita **Viimeksi käytetty** -asetusta mittaussivon **Käytä viimeistä** -asetukseen. **Viimeksi käytetty** -asetusta käytetään uuden asemapisteen määrittämiseen. Viimeisiä arvoja käytetään jopa eri töiden välillä. **Käytä viimeistä** -valikkoasetus ottaa käyttöön uudelleen viimeisen asemapisteen määrittämisen. Uutta vapaan asemapisteen määrittämistä ei tehdä.

Oletuskorkeudet

Oletuskorkeudet -asetus määrittää oletusarvot **Kojekorkeuden** ja **Liitospisteen korkeuden** kenttiin aina, kun määrität asemapisteen.

- Jos käytät aina samoja korkeuksia asema- ja liitospisteille, valitse **Viimeksi käytetty**. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun **Oletuspistenumerot** -asetuksena on **Viimeksi käytetty**.
- Jos käytät jonomittausarvoja (jotta viimeisiä tähtäyspisteen ja asemapisteen korkeuksia voidaan käyttää uusina asemapisteen ja tähtäyspisteen korkeuksina), valitse **Siirry eteenpäin**. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun **Oletuspistenumerot** -asetuksena on **Jonomittaus**.
- Jos haluat syöttää uudet asema- ja liitospisteiden korkeudet aina, kun määrität vapaata asemapistettä, valitse **Kaikki tyhjiä**.

Asemapisteen oletuskoordinaatit

Jos asemapistettä ei ole, käytetään asemapisteen oletuskoordinaatteja. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos työskentelet paikallisessa koordinaatistossa ja määrität kojekoordinaateiksi aina esimerkiksi (0,0,0) tai (1000P, 2000I, 100H).

Jos jätät **Asemapisteen oletuskoordinaatit** tyhjiksi, voit syöttää asemapisteelle koordinaatit, kun määrität vapaata asemapistettä.

NOTE – Jos pystytä kojeen aina tunnetulle pisteelle, jätä **Kojeen oletuskoordinaattien** kentän arvoksi nolla. Tämä varmistaa, että et vahingossa käytä oletusarvoa, jos syötät virheellisen kojepisteen nimen.

Oletussuuntakulma

Tätä arvoa käytetään vain, jos atsimuuttia ei voida laskea kojeen ja liitospisteiden välillä.

NOTE – Jos käytät kojeasemana aina tunnettua asemapistettä ja käytät tunnettua suuntaa, jätä **Asemapisteen oletuskoordinaatit** – ja **Oletussuunta** -kentät tyhjiksi. Tämä varmistaa, että et vahingossa käytä oletusarvoja, jos syötät virheelliset asemapisteen ja/tai liitospisteiden numerot.

Mittaa liitospisteelle

Ohjelmisto olettaa normaalisti, että orientoit mittauksen mittaamalla liitospisteen. Jos mittaustapasi ei edellytä liitospistehavaintoa, poista **Mittaa liitospisteelle** -valintaruutu. Ohjelmisto luo automaattisesti virtuaalisen Backsightxxxx -liitospisteen (jossa xxxx on yksilöivä liite, esimerkiksi Backsight0001) käyttämällä kojeen nykyistä orientointia suuntana.

Aseman käyttönoton skaalauskerroin

Kun **COGO-asetusten Geodesian edistyneen** tuen valintaruutu on valittuna, voidaan takymetrin asemapisteen määrittämisessä käyttää lisämittakaavaa. Tämä mittakaava korjaa kaikkia mitattuja vaakaetäisyyksiä. Määritä mittakaava-asetukset valitsemalla **Asetus** toiminnossa Tunnettu asemapiste, Tunnettu asemapiste plus tai Vapaa asemapiste.

Tämä asemapisteen määrittämisessä mittakaava voi olla Vapaa (laskettu) tai Kiinteä. Jos olet valinnut mittakaavan laskennan, täytyy asemapisteen määrittämisessä mitata vähintään yksi etäisyys liitospisteelle, jotta mittakaava voidaan laskea.

NOTE – Kojeeaseman skaalakerrointa ei sovelleta Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-ohjelmalla kaapattuihin pistepilviin.

Voit lisäksi käyttää **Lähipistetasoitusta** kaikissa takymetrimittauksen Tunnettu asemapiste plus -määrittämisessä ja Vapaan asemapisteen määrittämisessä liitospistemittauksissa sekä kaikissa GNSS-mittauksissa, jotka perustuvat voimassa olevaan kalibrointiin. Ks. [Lähipistetasoitus](#).

Tunnettu asemapiste plus-, Vapaa asemapiste- ja Sarjahavainnot-asetukset

Sarjahavaintojen asetukset hallitsevat järjestystä, jossa havainnot otetaan ja kuinka monta havaintoa tehdään kun teet sarjahavaintoja.

Konfiguroi nämä asetukset näpäyttämällä **Asetukset Kojeasema plussan, Vapaan asemapisteen tai Sarjahavaintojen** ruudussa.

TIP – Ohjelmisto tallentaa nämä asetukset erikseen **Station setup plus-, Resection-** ja **Measure rounds** -mittauksiin, joten voit määrittää ne itsenäisesti. Jos haluat käyttää samoja asetuksia kaikissa mittaustyypeissä, napauta **Asetukset** jokaisessa näytössä ja määritä asetukset tarpeidesi mukaan.

Kojeasennot

- **Vain Pinta 1** – mitataan vain kojeasennon 1 havainnot
- **Pinta 1... pinta 2...**– ensin tehdään kojeasennon 1 havainnot kaikille pisteille ja sitten kojeasennon 2 havainnot kaikille pisteille
- **Pinta 1/pinta 2...** - ensimmäiselle pisteelle otetaan havainnot kojeen I-asennossa ja kojeen II-asennossa, seuraavalle pisteelle myös ensin kojeen I-asennossa ja sitten kojeen II-asennossa jne.

Havaintojärjestys

Kun **Pintojen järjestys** on **Pinta 1...pinta 2...**, aseta **Havaintojärjestys** seuraavasti:

- **123...123** – suorittaaksesi havaintoja pinnasta 2 samassa järjestyksessä kuin pinnasta 1
- **123...321** – suorittaaksesi havaintoja pinnasta 2 pinnan 1 käänteisessä järjestyksessä

Kun **Pintojen järjestys** on **Vain Pinta 1** tai **Pinta 1/pinta 2**, aseta **Havaintojärjestys** seuraavasti:

- **123...123** – ottaaksesi kunkin havaintojen sarjan samassa järjestyksessä
- **123...321** – ottaaksesi joka toisen havaintojen sarjan vastakkaisessa järjestyksessä

Sarjojen lukumäärä

Tämä optio ei ole käytettävissä **Kojeasema plussan** tai **Vapaan asemapisteen** aikana.

Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää mittaamaan useita havaintosarjoja kojeasennossa 1 tai kojeasennon 1 ja 2 havaintoja pisteelle sarjahavainnoissa. Yhden pisteen havaintosarjojen enimmäismäärä per sarja on 10.

NOTE – Varmista ennen tämän vaihtoehdon käyttämistä, että tämä tiedonkeruumenetelmä täyttää laatuvaatimuksesi.

Jos **Kojeasennot** -asetus on määritetty keräämään kojeasentojen 1 ja 2 havainnot, **Havaintoja per piste** -asetus on 3 ja **Sarjojen määrä** -asetus on 1, silloin kullekin pisteelle tehtävien havaintojen kokonaismäärä on $2 \times 3 \times 1 = 6$. Jos **Havaintoja per piste** -asetus on suurempi kuin 1, voit kerätä tälle pisteelle enemmän kuin yhden havaintosarjan käymällä vain kerran tällä pisteellä.

Sarjojen lukumäärä

Syötä kuinka monta kertaa ohjelmisto käy läpi havaintosarjalistan ja suorittaa havainnoja listan jokaiseen pisteeseen.

Sarjojen automatisointi

Automatisoi sarjat -vaihtoehto on käytettävissä vain yhteensopivissa Trimble servo takymetrit-kojeissa. Kun valitset **Automatisoi sarjat** -asetuksen, koje mittaa automaattisesti kaikki havaintosarjat sen jälkeen, kun havaintosarjaluettelo on luotu.

NOTE - Ilman Autolock-toimintoa havaitut prismat on pysäytetty automaattisesti.

Kun käytössä on **Automatisoi sarjat**, voit määrittää ohjelmiston ohittamaan automaattisesti havainnot tähtäyspisteille, jotka eivät näy.

Automatisoitujen kierrosten väliset Monitorointi -tulokset

Kun **Automatisoi sarjat** on käytössä, myös valvontatyökalut ovat käytössä. Syötä automatisoitujen sarjojen välinen viiveaika. Kolmen sekunnin viive automatisoitujen sarjojen välillä antaa mahdollisuuden tarkistaa keskihajonnat, ennen kuin seuraava sarja aloitetaan automaattisesti.

Trimble servo takymetrit-kojeella voit mitata automaattisesti prismoihin, jotka eivät ole aktiivisia. Tee tämä valitsemalla **Mittaa autom. passiiviset liitospisteet** -valintaruutu.

NOTE - Jos valitset **Mittaa autom. passiiviset liitospisteet** -valintaruudun, manuaalisesti havaitut prismat mitataan automaattisesti eikä niiden kohdalla pysähdytä. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, ohjelmisto pyytää kohdistamaan kojeen passiivisiin prismoihin.

Esteellisten pisteiden ohittaminen

Jos prismaan ei ole näköyhteyttä, koje yrittää mitata pistettä 60 sekunnin ajan. 60 sekunnin jälkeen se ohittaa havainnon ja siirtyy havaintosarjaluettelon seuraavaan pisteeseen.

Jos koje ei voi mitata pistettä ja **Ohita liitospistemittaukset** on **käytössä**, se ohittaa pisteen ja siirtyy sarjahavaintoluettelon seuraavaan pisteeseen.

Jos koje ei voi mitata pistettä eikä **Ohita liitospistemittaukset** ole **käytössä**, näyttöön tulee 60 sekunnin kuluttua viesti, joka ilmoittaa, että prismaan ei ole näköyhteyttä. Ohjelmisto yrittää mitata kohdetta, kunnes sitä pyydetään ohittamaan tämä piste. Tee tämä kuittaamalla prismaviesti näpäyttämällä **OK**, näpäytä sitten **Tauko** ja näpäytä **Ohita**.

Jos piste on ohitettu yhdessä havaintosarjassa, kaikissa seuraavissa sarjoissa pyydetään havaitsemaan tämä piste.

Jos toinen kojeasennon 1 ja 2 havainnoista on ohitettu, käyttämätön havainto poistetaan automaattisesti. Poistetut havainnot tallennetaan työhön, missä poistaminen voidaan peruuttaa. Palautettuja havainnoita voidaan käsitellä toimisto-ohjelmassa, mutta niitä ei käytetä automaattisesti laskemaan uudelleen Keskiarvoon käännetty kulma (MTA) -tietoja Trimble Access -ohjelmistossa.

Liitospistehavainnot ei voi ohittaa **Ohita liitospistemittaukset** -asetuksella.

Tunnettu asemapiste plus -käyttöönotto

Valitse **Tunnettu asemapiste plus** suorittaaksesi havainnot yhtein tai useampiin liitospisteisiin tai parantaaksesi havaintojesi laatukontrollia.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / <Tyylin nimi> / Paalun käyttöönotto plus**.
 - a. Pyydettyä käytä [elektronista tasainta](#) tasaamaan koje. Napauta **Hyväksy**.
 - b. Anna kojeeseen liittyvät [korjaukset](#) .
Jos **Korkeuksien** ruutu ei ilmesty näyttöön, näpäytä **Asetukset** ja syötä oikeat tiedot.
 - c. Anna asemapisteen numero ja kojekorkeus. Katso [Paalun koordinaatit ja kojekorkeus, page 287](#).
 - d. Näpäytä **Asetukset**, kun haluat konfiguroida suoritettavien havaintojen määrän ja järjestyksen. Varmista, että **Pinnan järjestyksen** asetukset on oikein. Et voi muuttaa tätä asetusta enää, kun olet aloittanut pisteiden mittaamisen. Katso [Tunnettu asemapiste plus-, Vapaa asemapiste- ja Sarjahavainnot-asetukset, page 291](#).
 - e. Napauta **Hyväksy**.
2. Mitataksesi ensimmäisen pisteen:
 - a. Syötä ensin **Pisteen nimi** ja **koodi** vaadittaessa.
 - b. **Liitoshavainnon** valintaruutu ole valittuna oletuksena.
Jos asemapiste on jonomittauspiste, jonka aiot tasoittaa, mittaa **vain** yksi liitospiste. Poista **Liitospiste** -valintaruudun valinta kaikilta lisäpisteiltä, jolloin ne mitataan kartoituspisteinä.
 - c. Syötä **Atsimuutti**.
 - d. Valitse asetukset **Menetelmä**-kentältä.
 - e. Syötä **Prismakorkeus**.
Varmista, että prismakorkeuden ja -vakion arvot ovat oikein kun mittaan kunkin pisteen. Et voi muuttaa näitä arvoja myöhemmissä sarjoissa.
 - f. Kohdistu prismaan ja näpäytä **Mittaa**.
Jos mittaat liikkumattomiin kohteisiin, kun kaksi prismaa on hyvin lähellä toisiaan, käytä FineLockia tai Long Range FineLockia.
Jos käytössäsi on Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri mittaus tulee luultavasti keskeytymään, esimerkiksi jos suoritat mittauksia liikenteen seassa, valitse **Keskeytetty mittaus prismaan** -valintaruutu **Prisman hallinnan** ruudussa.
Ohjelmisto näyttää havainnon jäännöstiedot.
3. Käytä **Jäännös**-ruudun tarjoamaa tietoa apunasi, kun tarkastelet havainnot ja poistat huonolaatuisia havainnot. Katso [Havainnon residuaalien ja käyttöönoton tulosten tarkastelu, page 297](#).
4. Mittaa lisää pisteitä näpäyttämällä **+Piste**.
Jos haluat mitata kartoituspisteitä Tunnettu Asemapiste plus -määrittelyn aikana, poista **Liitospiste** -valintaruudun valinta. Kartoituspisteet eivät vaikuta tunnetun asemapisteen laskennan tulokseen.
5. Jos haluat tehdä lisämittauksia jo kerran mitattuihin pisteisiin (eli haluat mitata havaintosarjoja):

- a. Näpäytä **Päätä pinta**.
- b. Jos käytät servo- tai robottikojetta tunnetulle pisteelle mittaamiseen, voit näpäyttää **Käännä**. Käyttäessäsi servokojetta voit vaihtoehtoisesti määrittää mittaustyylin **Servo autom. kääntö** -kentän asetukseksi **HA ja VA** tai **Vain HA**, jolloin servokoje kääntyy automaattisesti pisteelle.

NOTE - Kun käytät servo- tai robottikojetta, varmista, että koje on kohdistettu tarkasti tähykseen. Kun mitataan prismattomaan kohteeseen Trimble-takymetrillä käyttäen automatisoituja sarjoja, ohjelmisto pysähtyy ja antaa tähdätä kohteeseen. Sinun **täytyy** suunnata pisteelle ja mitata piste manuaalisesti ennen kuin voit jatkaa.

- c. Kun sarjahavaintojen listan loppupää on saavutettu ja jos pisteiden yli on hypätty, ohjelmisto kehottaa sinua palaamaan havaitsemaan pisteet, joiden yli hypättiin kyseisen sarjan aikana. Havainnot voidaan tarvittaessa ohittaa uudelleen.
6. Kun olet saanut valmiiksi kaikki havainnot, näpäytä **Tulokset** tarkistaaksesi kojeaseman käyttöönoton tulokset.
7. Näpäytä **Tall**.

Vapaan asemapisteen viimeistely

Takymetrimittauksessa vapaa asemapiste -toimintoa käytetään kojeaseman koordinaattien määrittämiseen tekemällä havaintoja tunnettuihin liitospisteisiin. Trimble Access -ohjelmisto käyttää pienimmän neliösumman menetelmää vapaan asemapisteen laskemiseen.

Vapaan asemapisteen määrittäminen tarvitsee lähtötietoina ainakin yhden seuraavista:

- kaksi kulma- ja etäisyyshavaintoa eri liitospisteille
- kolme pelkkää kulmahavaintoa eri liitospisteille

NOTE - Vapaan asemapisteen laskelma on aina koordinaatistolaskelma, minkä vuoksi voit käyttää vain sellaisia liitospisteitä, jotka voidaan näyttää karttakoordinaatteina. Vapaata asemapistettä ei saa laskea, jos asemapistemäärityksen jälkeen muutetaan koordinaattijärjestelmää tai tehdään muunnos. Jos teet näin, asemapiste on ristiriidassa uuden koordinaattijärjestelmän kanssa.

Vapaan asemapisteen viimeistely

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / <Tyylin nimi> / Vapaa asemapiste**.
 - a. Pyydettyä käytä **elektronista tasainta** tasaamaan koje. Napauta **Hyväksy**.
 - b. Anna kojeeseen liittyvät **korjaukset**.
Jos **Korkeuksien** ruutu ei ilmesty näyttöön, näpäytä **Asetukset** ja syötä oikeat tiedot.
 - c. Anna asemapisteen numero ja kojekorkeus. Katso **Paalun koordinaatit ja kojekorkeus, page 287**.
 - d. Laske asemapisteen korkeus valitsemalla **Asemapisteen korkeuden laskennan** valintaruutu.
Poista 2D-mittauksessa **Laske asemapisteen korkeus** -valintaruudun valinta. Korkeuksia ei lasketa. Määrittääksesi korkeuden pisteelle, jolla on tunnetut 2D-koordinaatit sen jälkeen kun olet saanut kojeaseman valmiiksi, katso **Paalun korkeuden määrittäminen, page 302**.

- e. Näpytä **Asetukset**, kun haluat konfiguroida suoritettavien havaintojen määrän ja järjestyksen. Varmista, että **Pinnan järjestyksen** asetus on oikein. Et voi muuttaa tätä asetusta enää, kun olet aloittanut pisteiden mittaamisen. Katso [Tunnettu asemapiste plus-, Vapaa asemapiste- ja Sarjahavainnot-asetukset, page 291](#).
- f. Napauta **Hyväksy**.
2. Mitataksesi ensimmäisen pisteen:
- a. Syötä ensin **Pisteen nimi** ja **koodi** vaadittaessa.
- b. **Liitoshavainnon** valintaruutu ole valittuna oletuksena.
 Jos Vapaa asemapiste- tai Tunnettu asemapiste plus määritetään käyttäen [Yhdistettyä mittausta](#), liitospisteet voidaan mitata GNSS-mittauksella. Tee tämä näpäyttämällä **Asetus** -painiketta ja valitse sitten **Autom. mitt. GNSS**. Anna tuntematon pisteen nimi pisteen nimikenttään. Ohjelmisto pyytää mittaamaan pisteen GNSS:llä käyttäen määrättyä pisteen nimeä. **Mittaa** -painikkeessa näkyy sekä prisma- että GNSS-kuvake. Trimble Access ohjelmisto mittaa pisteen ensin GNSS:llä ja tekee heti sen jälkeen mittauksen takymetrillä. Varmista, että paikallinen muunnos on ladattu, kun yhdistelet GNSS- ja takymetrimittauksia.
- c. Valitse asetus **Menetelmä**-kentältä.
- d. Syötä **Prismakorkeus**.
 Varmista, että prismakorkeuden ja -vakion arvot ovat oikein kun mittaan kunkin pisteen. Et voi muuttaa näitä arvoja myöhemmissä sarjoissa.
- e. Kohdista prismaan ja näpytä **Mittaa**.
 Jos mittaat liikkumattomiin kohteisiin, kun kaksi prismaa on hyvin lähellä toisiaan, käytä FineLockia tai Long Range FineLockia.
 Jos käytössäsi on Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri mittaus tulee luultavasti keskeytymään, esimerkiksi jos suoritat mittausta liikenteen seassa, valitse **Keskeytetty mittaus prismaan** -valintaruutu **Prisman hallinnan** ruudussa.
 Ohjelmisto näyttää havainnon jäännöstiedot.
3. Mittaa kaikki muutkin liitospisteet.
 Jos haluat mitata kartoituspisteitä Tunnettu Asemapiste plus -määrittelyn aikana, poista **Liitospiste** -valintaruudun valinta. Kartoituspisteet eivät vaikuta tunnetun asemapisteen laskennan tulokseen.
 Kun kaksi mittausta on valmistunut takymetrimittauksessa tai kun olet yhteydessä GNSS-vastaanottimeen tai käytät sisäisellä GPS:llä varustettua tallenninta, Trimble Access -ohjelmisto voi tarjota navigointitietoa lisäpisteille. Navigoi toiseen pisteeseen näpäyttämällä **Navigoi**.
 Kun ohjelmisto on saanut riittävästi tietoja vapaan asemapisteen laskentaa varten, **Vapaan asemapisteen residuaalit** -valintaikkuna avautuu näyttöön.
4. Käytä **Jäännös**-ruudun tarjoamaa tietoa apunasi, kun tarkastelet havaintoja ja poistat huonolaatuisia havaintoja. Katso [Havainnon residuaalien ja käyttöönnoton tulosten tarkastelu, page 297](#).
5. Mittaa lisää pisteitä näpäyttämällä **+Piste**. Toista vaiheet 2 ja 3 lisätäksesi lisää pisteitä vapaaseen asemapisteeseen.
6. Jos haluat tehdä lisämittauksia jo kerran mitattuihin pisteisiin (eli haluat mitata havaintosarjoja):

- a. Näpäytä **Päätä pinta**.
- b. Jos käytät servo- tai robottikojetta tunnetulle pisteelle mittaamiseen, voit näpäyttää **Käännä**. Käyttäessäsi servokojetta voit vaihtoehtoisesti määrittää mittaustyylin **Servo autom. kääntö** -kentän asetukseksi **HA ja VA** tai **Vain HA**, jolloin servokoje kääntyy automaattisesti pisteelle.

NOTE - Kun käytät servo- tai robottikojetta, varmista, että koje on kohdistettu tarkasti tähykseen. Kun mitataan prismattomaan kohteeseen Trimble-takymetrillä käyttäen automatisoituja sarjoja, ohjelmisto pysähtyy ja antaa tähdätä kohteeseen. Sinun **täytyy** suunnata pisteelle ja mitata piste manuaalisesti ennen kuin voit jatkaa.

- c. Kun sarjahavaintojen listan loppupää on saavutettu ja jos pisteiden yli on hypätty, ohjelmisto kehottaa sinua palaamaan havaitsemaan pisteet, joiden yli hypättiin kyseisen sarjan aikana. Havainnot voidaan tarvittaessa ohittaa uudelleen.
7. Kun olet saanut valmiiksi kaikki havainnot, näpäytä **Tulokset** tarkistaaksesi vapaan asemapisteen tulokset.
8. Näpäytä **Tall**.

TIP - Voit käyttää vapaan **asemapisteen määrittämisestä** epäkeskisen asemapisteen määrittämiseen, kun asemapisteen määrittämisessä lähipiste ja vähintään yksi liittopiste on näkyvässä. Tätä toimintoa voit käyttää esimerkiksi silloin, kun et voi pystyttää kojetta kiintopisteelle tai et näe kiintopisteeltä yhdellekään liittopisteelle. Epäkeskisen asemapisteen määrittäminen tarvitsee vähintään yhden kulma- ja etäisyshavainnon lähipisteelle ja yhden pelkän kulmahavainnon liittopisteelle. Epäkeskisen asemapisteen määrittämisessä voit mitata myös useille liittopisteille. Voit tehdä liittopisteille pelkkiä kulmahavainnoita tai sekä kulma- että etäisyshavainnoita.

Vapaan asemapisteen Helmert-muunnos

Kun aktivoit **Geodesian lisätoimintojen** valintaruudun **COGO-asetuksissa**, **Vapaalla asemapisteellä** on lisälaskemismenetelmä Helmertin muutos. Jos haluat laskea vapaan asemapisteen Helmert-muunnoksella, valitse **Vapaan asemapisteen** määrittämisessä **Asetus** ja määritä sitten **ASP:n tasoitustapa** -asetukseksi **Helmert**.

NOTE - Normaali vapaan asemapisteen tasoitustapa on sama kuin tapauksessa, jossa Geodesian lisätoiminnot eivät ole käytössä.

Helmertin muunnoksessa on mitattava etäisyydet liittopisteisiin. Vapaan asemapisteen tasoituslaskenta ei käytä liittopistettä, johon ei ole mitattu etäisyyttä.

Lisätietoja Helmert-muunnoksista on **Resection Computations in Trimble Access Reference Guide**-tiedostossa, jonka voi ladata Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [PDF-oppaat-sivulta](#).

Havainnon residuaalien ja käyttöönoton tulosten tarkastelu

Käytä tunnettu asemapistepus – tai Vapaa asemapistepus -toiminnon jälkeen näytettäviä havainnon residuaalitietoja tarkastellaksesi havaintojen laatuja ja poistaaksesi huonolaatuisia havaintoja. Residuaali on ero tunnetun liitospisteen sijainnin ja mitatun sijainnin välillä.

NOTE –

- Tunnettu asemapistepus- tai Vapaa asemapistepus -laskennan aikana työhön ei tallenneta havaintoja, ennen kuin viimeistelet kojeaseman käyttöönoton.
- Jos kartoituspiste ei ole ennestään tietokannassa, sillä on **Residuaalit**-ruudussa tyhjät residuaalit.

Voit näyttää kunkin pistehavainnon keskivirheet näpäyttämällä **Keskihajonta**. **Keskihajonnan** valonäppäin on saatavilla vasta, kun kaikki sarjahavainnot on suoritettu.

Kojeaseman käyttöönoton ja vapaan asemapisteen tulokset

Näytä tunnetun asemapisteen tulokset näpäyttämällä **Tulokset**.

Tallenna asemapistepus näpäyttämällä **Tulokset** ja näpäytä sitten **Tall**.

Näytä havainnon tiedot valitsemalla havainto ja näpäyttämällä sitten **Tiedot**.

Mittaa lisää pisteitä näpäyttämällä **+ Piste**.

Navigoi pisteelle näpäyttämällä **+ Piste** ja näpäyttämällä sitten **Navigoi**.

TIP – Kun yksi takymetrimittauksen mittaus on valmis, Trimble Access-ohjelma voi tarjota navigointitietoa muille pisteille, ja **Navigoi**-valonäppäin tulee saataville. Navigoi toiseen pisteeseen näpäyttämällä **Navigoi**. Jos Trimble Access-ohjelma on yhdistettynä GNSS-vastaanottimeen tai käytössä on sisäisellä GPS:llä varustettu tallennin, -ohjelma voi tarjota navigointitietoa mille tahansa pisteille, ja **Navigoi**-valonäppäin tulee saataville. Navigoi toiseen pisteeseen näpäyttämällä **Navigoi**.

Pisteen jäännökset


Näpäytä pistettä tarkastellaksesi sen havaittu keskisijaintia ja yksittäisiä paikannuksia **Pisteen jäännösten** ruudussa.

Jos havainnon jäännösvirheet ovat suuria, havainto kannattaa poistaa sarjasta.

Poista havainto käytöstä valitsemalla se ja näpäyttämällä **Käytä**. Joka kerta, kun teet muutoksen **Jäännösvirheet** -näytössä, keskiarvohavainnot, jäännösvirheet ja keskivirheet lasketaan uudelleen. Jos havainnot on mitattu molemmissa kojeasemannoissa ja toisen kojeasemannon havainto poistetaan käytöstä, poistetaan käytöstä myös vastakkaisen kojeasemannon havainto.

WARNING – Jos vapaan asemapisteen liitospisteeltä poistetaan joitakin havaintoja (muttei kaikkia), vapaan asemapisteen ratkaisu on vääristynyt ja kullekin liitospisteelle on eri määrä havaintoja.

NOTE – Jos asemapistemäärityksellä on vain yksi liitospiste, **Käytä** -painike ei ole käytössä liitospisteen havainnolla. Liitospistehavaintoa käytetään kaikkien muiden havaintojen orientointiin, eikä sitä voida poistaa käytöstä.

Jos poistat havainnon,  -kuvake tulee näyttöön. Jos ohitat sarjassa havaintoja, kuvaketta ei näy.

Pisteen tiedot

Pisteen tiedot -näyttö näyttää pisteen keskiarvoistetun havainnon tiedot.

Voit tarvittaessa muuttaa pisteellä käytettyä prismakorkeutta ja/tai prismavakiota.

Jos tarkastelet vapaan asemapisteen jäännöksiä, voit muuttaa jäännöslaskennassa käytettyjä komponentteja, jos:

- valitsit toiminnon "Laske paalun korkeus"
- havaitulla pisteellä on 3D-koordinaatiston paikannus


Tee näin näpäyttämällä **Kohde** ja valitse:

- H (2D), jolloin laskennassa käytetään vain pisteen horisontaaliarvoja
- V (1D), jolloin laskennassa käytetään pisteen vertikaaliarvoja
- H,V (3D) , jolloin laskennassa käytetään pisteen horisontaali- ja vertikaaliarvoja

Referenssilinjan luominen

Valitse **Vertauslinja** luodaksesi kantavektorin suorittamalla mittauksia kahteen tunnettuun tai tuntemattomaan kantavektorin määritelmäpisteeseen. Kaikki myöhemmät pisteet tallennetaan suhteessa kantavektoriin paaluina ja offseteina.

NOTE – Vertauslinjan laskelma on aina koordinaatistolaskelma, minkä vuoksi voit käyttää vain sellaisia pisteitä, jotka voidaan näyttää karttakoordinaatteina. Voit määrittää peruslinjan 2D- ja 3D-karttakoordinaateilla.

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / <Tyylin nimi> / Vertauslinja**.
 - a. Pyydetessä käytä [elektronista tasainta](#) tasaamaan koje. Napauta **Hyväksy**.
 - b. Anna kojeeseen liittyvät [korjaukset](#) .
Jos **Korkeuksien** ruutu ei ilmesty näyttöön, näpäytä **Asetukset** ja syötä oikeat tiedot.
 - c. Syötä **Asemapiste** ja **Kojekorkeus** tarvittaessa.
 - d. Napauta **Hyväksy**.
2. Anna **Piste 1** ja **Tähyskorkeus**.
Jos pisteellä 1 ei ole tunnettuja koordinaatteja, käytetään oletuskoordinaatteja. Vaihda oletuskoordinaatit näpäyttämällä **Asetukset**.
3. Mittaa ensimmäinen piste näpäyttämällä **Mitt 1** .
4. Anna **Piste 2** ja **Tähyskorkeus**.

Voit käyttää pistettä, jolla on tunnetut koordinaatit, pisteen 2 kohdalla vain, jos pisteellä 1 on tunnetut koordinaatit. Jos pisteellä 1 ei ole tunnettuja koordinaatteja, käytetään oletuskoordinaatteja. Vaihda oletuskoordinaatit näpäyttämällä **Asetukset**.

5. Syötä **Vertauslinjan suuntakulma**.

Jos pisteellä 1 ja 2 on tunnetut koordinaatit, näytetty arvo on laskettu vertauslinja suuntakulma. Muussa tapauksessa arvo on 0°.

6. Mittaa toinen piste näpäyttämällä **Mitt 2**.

Kojeaseman koordinaatit tulevat näyttöön.

7. Näpäytä **Tall**.

Ohjelmisto luo kantavektorin kahden pisteen välille käyttäen nimeämiskäytäntöä "<pisteen 1 nimi-><pisteen 2 nimi>". Voit syöttää **Alkupaalun** ja **Paaluvälin**.

NOTE – Jos viivaa kahden pisteen välillä ei ole vielä olemassa, käytetään olemassa olevaa paalutusta eikä se ole muokattavissa.

Skannausaseman käyttöönotto

Jos koje on mallia Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, voit pystyttää kojeen pisteeseen, jolle ei ole mitään tunnettuja koordinaatteja, ja luoda skannausaseman. Voit käyttää skannausasemaa ainoastaan skannausten ja panoraamakuvien kaappaamiseen. Ohjelmisto luo automaattisesti virtuaalisen Backsightxxxx-liitospisteen (jossa xxxx on yksilöivä liite, esimerkiksi Backsight0001) käyttämällä kojeen nykyistä orientointia suuntana. Skannausasemalla napatut skannaukset näytetään projektialueen keskustassa kartan tasonäkymässä.

NOTE – Jos haluat suorittaa skannauksen normaalien kartoitusmittausten ohella, sinun tulee pystyttää koje tunnetulle paikalle ja suorittaa [kojeaseman standardikäyttöönotto](#).

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / <Tyllin nimi> /Skannausasema**.

2. Anna kojeeseen liittyvät [korjaukset](#).

Jos **Korkeuksien** ruutu ei ilmesty näyttöön, näpäytä **Asetukset** ja syötä oikeat tiedot.

3. Syötä **kojeaseman nimi**.

4. Näpäytä **Seur**.

Näyttöön ilmestyy **Skannaus**-kuvaruutu, joka näyttää **Skannausasemien** määrään ja tällä asemalla otettujen skannausten tai panoraamakuvien määrän kuvaruudun yläosassa.

5. Suorita skannaus tai ota panoraamakuva normaalisti. Katso [Skannaus käyttäen SX10:tä tai SX12:ta, page 525](#) ja [Kappaa panoraama, page 193](#).

NOTE – Vain nykyisellä skannausasemalla kaapatut skannaukset näkyvät Skannauksen tai Panoraaman kuvaruudussa.

6. Jos siirät kojetta, näpäytä **Skannauksen** tai **Panoraaman** kuvaruudussa **+Station** määrittääksesi seuraavan skannausaseman vaatimusten mukaisesti. Palaa **skannauksen** tai **panoraaman** kuvaruutuun näpäyttämällä **Seuraava**.

Kojeaseman objektiorientoidun käyttöönoton viimeistely

Valitse **Objektiorientoidun käyttöönoton** pystyttääksesi takymetrin kiinnostavan objektin koordinaattijärjestelmään, jossa objektin Z-akseli ei ole yhdenmukainen kojeen pystyakselin kanssa. Tätä kokoonpanoa voidaan käyttää monissa tilanteissa, kuten:

- Tuotantoympäristössä, jossa kiinnostava objekti, kuten säde tai betonilaatta, ei sijaitse täysin tasaisella alustalla.
- Liikkuvalla alustalla, kuten proomu tai öljynporaustorni, jossa kojetta ei voida saada vaakasuoraksi.


NOTE - Objektiorientoitu paalun käyttöönotto on käytettävissä vain silloin, kun **Objektiorientoitu käyttöönotto** Trimble Access -ohjelmistoasetus on lisensoitu maastotietokoneelle. Ostaaksesi **Objektiorientoitu käyttöönotto** -option lisenssin ota yhteyttä Trimble-jakelijaasi.

Voit viimeistellä objektiorientoidun käyttöönoton käyttäen yhtä näistä menetelmistä:

- **Tunnettu piste:** Työssä täytyy olla ainakin kolme pistettä, jotka ovat samassa koordinaattijärjestelmässä objektin kanssa. Nämä pisteet saattavat olla suunnitelmatiedostossa, kuten BIM-mallissa, DXF-tiedostossa tai linkitetystä CSV-tiedostossa, olevia pisteitä. Valitset ja mitaat näihin pisteisiin kojeaseman käyttöönoton aikana. **Tunnetut pisteet** -menetelmä tukee F1/F2-mittauksia.
- **Piste, reuna, taso:** Työn täytyy sisältää suunnitelmatiedostoja, jotka sisältävät objektimallin, jolla on piste, reuna ja taso. Valitset ja mitaat näihin kohteisiin kojeaseman käyttöönoton aikana. **Piste, reuna, taso** -menetelmä ei tue F1/F2-mittauksia.

Mittaukset tunnettuihin pisteisiin tai kohteisiin (piste, reuna, taso) käytetään orientoimaan koje objektiin kojeaseman käyttöönoton aikana. Tämän jälkeen myöhemmät mittaukset suuntautuvat oikein objektiin. Ohjelmisto laskee pienimmän neliösumman algoritmin määrittämään koordinaatit tuntemattomia pisteitä varten.

Kojeaseman objektiorientoidun käyttöönoton viimeistely:

1. Napauta  ja valitse **Mittaa / <mittaustyyli> / Objektiorientoitu käyttöönotto**.
 - a. Käytä tarvittaessa [elektronista tasainta](#) tasaamaan koje. Napauta **Hyväksy**.
Kojetta ei tarvitse tasata **Objektiorientoituneen kojeaseman käyttöönoton** suorittamisen aikana. Jos työskentelet liikkuvalla alustalla, voit ottaa elektronisen tasaimen pois käytöstä napauttamalla **Optiot** ja tyhjentämällä **Näytä taso käynnistyksen yhteydessä** -valintaruudun.
 - b. Aseta tarvittaessa kojeeseen liittyvät [korjaukset](#).
Korjaukset-näyttö ei näy oletusarvoisesti **Objektiorientoituneessa käyttöönotossa**. Jos haluat näyttää **Korjaukset**-näytön käynnistyksen yhteydessä, napauta **Asetukset** ja valitse **Näytä korjaukset käynnistyksen yhteydessä** -valintaruutu.
2. Syötä kojepisteen nimi. Kojekorkeus asetetaan automaattisesti arvoon nolla **Objektiorientoitua käyttöönottoa** suoritettaessa.
3. Valitse mittausmenetelmä **Menetelmän** kentältä. Valitse:
 - **Tunnetut pisteet** valitaksesi ainakin kolme pistettä työssä tai linkitetystä CSV-tiedostossa ja mitataksesi kaikkiin näihin pisteisiin kojeaseman käyttöönoton aikana.

- **Piste, reuna, taso** valitaksesi ja mitataksesi pisteeseen, tason reunaan ja tasolla olevaan pisteeseen. Piste on oltava tason reunan toisessa päässä, ja tason tulee olla tasainen, ei kaareva.
4. Napauta **Hyväksy**.
 5. Jos käytät **Tunnetut pisteet** -menetelmää:
 - a. Valitse ensimmäinen piste kartalta tai anna tarvittaessa **Pisteen nimi** ja **Koodi**.
 - b. Valitse asetus **Menetelmä**-kentältä.
 - c. Kohdista koje pisteeseen ja napauta sitten **Mittaa**.
 - d. Toista yllä kuvatut vaiheet toisen ja kolmannen tunnetun pisteen kohdalla. Pisteet voivat olla samalla tasolla, mutta ne eivät saa muodostaa suoraa linjaa.

Sen jälkeen kun kolmas piste on mitattu, **Objektiorientoituneen kojeaseman käyttöönoton residuaalit** -ruutu ilmestyy näyttöön.
 - e. Jos haluat tarkkailla lisää pisteitä, napauta **+Piste**. Lisää pisteitä kojeasemaan toistamalla vaiheet a–d.
 - f. Kun olet saanut valmiiksi kaikki havainnot, napauta **Tulokset** avataksesi **Objektiorientoituneen kojeaseman käyttöönoton tulokset** -näytön.
 6. Jos käytät **Piste, reuna, taso** -menetelmää:
 - a. Valitse kartalta tason toisessa päässä oleva piste.
 - b. Valitse asetus **Menetelmä**-kentältä.
 - c. Tulet usein käyttämään Direct reflexiä **Objektiorioituneen käyttöönoton** suorittamiseen. Jos käytät nollasta poikkeavaa prismakorkeutta, prisma täytyy asettaa pystysuoraan mitattavan pisteen yläpuolelle (ei kohtisuora objektin tasoon nähden).
 - d. Kohdista koje pisteeseen ja napauta sitten **Mittaa**.
 - e. Valitse tason reuna.
 - f. Kohdista koje mihin tahansa linjalla kätevästi olevaan sijaintiin ensimmäisestä mitatusta pisteestä alkaen ja napauta **Mittaa**. Vältä valitsemasta sijaintia, joka on liian lähellä ensiksi mitattua pistettä.
 - g. Valitse taso.
 - h. Kohdista koje mihin tahansa tasolla kätevästi olevaan sijaintiin ja napauta **Mittaa**. Vältä valitsemasta sijaintia, joka on liian lähellä kahta ensiksi mitattua pistettä.


Kun olet mitannut tasolla olevan pisteen, **Objektiorientoituneen kojeaseman käyttöönoton tulokset** -ruutu ilmestyy näyttöön.
 7. Näpäytä **Tall**.

Objektiorientoitunut käyttöönotto tallennetaan nykyistä mittausta varten. Kojee on nyt objektin koordinaattijärjestelmässä ja sitä voidaan käyttää mittaamaan tai merkitsemään pisteitä tai suorittamaan cogo-laskutoimituksia tarpeen mukaan.

Paalun korkeuden määrittäminen

Määritä takymetrimittauksessa asemapisteen korkeus -toiminnolla kojeaseman korkeus tekemällä havaintoja pisteisiin, joilla on tunnettu korkeus.

NOTE – Asemapisteen korkeus lasketaan karttakoordinaatistossa. Käytä vain sellaisia pisteitä, jotka voidaan näyttää karttakoordinaatteina. Laskeaksesi paalun korkeuden tarvitset ainakin yhden kulma- ja etäisyyshavainnon tunnetulle pisteelle, tai kaksi pelkkää kulmahavaintoa eri pisteille.

1. Aloita mittaus ja suorita kojeaseman käyttöönotto.
2. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Paalun korkeus**.
Ruutuun ilmestyy kojeaseman käyttöönoton yhteydessä syötetyt kojepistetiedot.
3. Jos et syöttänyt kojekorkeutta kojeaseman käyttöönoton yhteydessä, syötä kojekorkeus nyt. Napauta **Hyväksy**.
4. Syötä pisteen nimi, koodi ja tähystiedot pisteelle, jolla on tunnettu korkeus.
5. Näpäytä **Mittaa**. Kun mittaus on tallennettu, näyttöön tulee **Pisteen residuaalit** -ruutu.
6. Näpäytä **Pisteen residuaalit** -näytössä:
 - **+ Piste** mittaa lisää tunnettuja pisteitä.
 - **Tiedot** näyttää tai muokkaa pisteen tietoja.
 - **Käytä** ottaa pisteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
7. Voit näyttää asemapisteen korkeuden määrittämällä **Pisteen residuaalit** -näytössä **Tulokset**.
8. Näpäytä **Tall**.
Kojepisteen mahdolliset olemassa olevat korkeudet korvataan.

Prismat

Voit määrittää prisman tiedot missä vaiheessa tahansa takymetrimittauksen aikana.

Prisma 1 ja **Prisma-DR** on luotu sinulle valmiiksi. Näitä prismoja voidaan muokata, mutta ei poistaa.

Voit määrittää enintään yhdeksän prismatähystä.

TIP – Konfiguroi esteellisten prismojen haku, lukitus ja käsittely **Prisman hallinnan** ruudussa.

Prisman vaihtaminen

Kun olet yhteydessä takymetriin, tilarivin prismakuvakkeen vieressä oleva numero ilmoittaa käytössä olevan prisman.

Vaihda prismoja näpäyttämällä tilapalkin prismakuvaketta tai paina **Ctrl + P** ja näpäytä käytettävää prismaa tai paina prismaa vastaavaa numeroa **Prismojen** ruudussa.

Kun maastotietokone on kytkettynä DR-kojeeseen, **Tähys DR** -tietoa käytetään määrittämään prismattoman tähyksen korkeus ja prismavakio. Ota DR käyttöön valitsemalla **Tähys DR**. Poista DR käytöstä ja palauta koje edelliseen toimintatilaan valitsemalla tähykseksi 1 - 9.

Prismakorkeuden muuttaminen

1. Näpäytä tilarivin prismakuvaketta.
2. Näpäytä muokattavan prisman tähykskorkeutta **Prismakorkeuden** kentässä.
3. Muokkaa **Prismakorkeutta**.
4. Muuta **Prismakorkeuden** mittausmenetelmää näpäyttämällä ► ja valitsemalla käyttämiäsi mittausasetuksia vastaavan option. Katso [Prisman korkeus](#).
5. Napauta **Hyväksy**.

Vaadittaessa voit muokata työhön jo tallennettujen havaintojen prismakorkeuksien tietueita. Katso [Antenni- ja prismakorkeuden muokkaaminen, page 639](#).

Prisman lisääminen

1. Näpäytä tilarivin prismakuvaketta.
2. Näpäytä **Prisma**-ruudussa +. Valitun prisman **Prisman ominaisuudet** -ruutu ilmestyy näyttöön.
3. Syötä **Prismakorkeus**.
4. Muuta **Prismakorkeuden** mittausmenetelmää näpäyttämällä ► ja valitsemalla käyttämiäsi mittausasetuksia vastaavan option. Katso [Prisman korkeus](#).
5. Valitse **Prisma-tyyppi**. Jos valitset:

- **Trimble 360°, VX/S series 360° tai R10 360°**, valitse vaadittava käyttäytyminen **Prisman tunnuksen** kentältä ja aseta **Prisman tunnus** vastaamaan tangon tunnistenumeroa.

NOTE – Kun **Tarkista prisman ID** -asetuksena on **Aina**, Prisman ID täytyy asettaa sauvassa tilaan **päällä jatkuvasti**. Kun mittaat sarjahavaintoja, varmista, että jokaisella sarjahavaintoluettelossa olevalla tähyksellä on eri prisman tunnus. Nämä asetukset pysyvät voimassa jokaisen yksittäisen tähyksen kohdalla, kunnes kaikki sarjahavainnot on mitattu.

- **Active Track 360 tai VX/S series MultiTrack**, valitse **Seurantatila** ja määritä **Prisman tunnus** vastaamaan robottikartoituskojeen **Prisman tunnuksen** tunnistusnumeroa. Saatavissa olevat tilat riippuvat valitusta prismatyypistä.
- **T-360 LED tai T-360SL LED**, määritä **prisman tunnus** prisman yläosassa olevalla valitsimella ja määritä sitten ohjelmiston **prisman tunnus** -kenttä vastaamaan prisman tunnusnumeroa. **T-360 LED-** tai **T-360SL LED** -prismat ovat saatavilla vain Japanissa.
- **Mukautettu**, syötä **Prismavakio** millimetreinä (mm). Katso [Prismavakio, page 305](#). Valitse vaadittava käyttäytyminen **Prisman tunnuksen** kentältä ja aseta **Prisman tunnus** vastaamaan tangon tunnistenumeroa.

Katso [Prisman seuranta-asetukset, page 306](#).

6. Vaadittaessa syötä prismalle **Näyttönimi**. Prisman numero liitetään näyttönimeen.
7. Napauta **Hyväksy**.
Ohjelmisto palaa **Prismat**-ruutuun, jossa uusi prisma on valittu käytössä olevaksi prismaksi.

8. Napauta **Hyväksy**.

TIP – Jos haluat muokata prisman ominaisuuksia, sinun tulee siirtyä kyseiseen prismaan. Avaa tämän jälkeen **Prismat**-ruutu ja näpäytä **Muokkaa**.

Prisman korkeus

Prismakorkeuden kenttään syöttämäsi arvo riippuu siitä, mittaatko:

- prisman todellista korkeutta
- monikulmiojonoprisman alustan loveen
- kohtisuorassa pinnalle asetettuun prismaan nähden

Todellinen korkeus

Oletusarvoinen **prismakorkeuden** mittausmenetelmä on mitata prisman todellinen korkeus. Mittaa prisman keskikohtaan.

Monikulmiojonoprisman alustan lovi

Trimblen kaksilovisessa jonokojeessa on kaksi lovea:

- **S-lovi** vastaa Trimble VX- tai S-sarjan kojeen tai Spectra Geospatial FOCUS -kojeen **pohjalovea**.
- **SX-lovi** vastaa Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojeen **pohjan lovea**.


Kaksilovisen jonokojeen **S-lovi** vastaa Trimblen jonokojeen ainoaa lovea.

Kun mittaat prisman korkeutta Trimblen jonoprismatukiaseman loveen, näpäytä ► **Prismojen** ruudussa ja valitse asianmukainen mittausmenetelmä:

- Valitse **S-lovi**, kun mittaat jonokojeen ainoaan loveen tai kaksilovisen jonokojeen **S-loveen**.
- Valitse **SX-lovi** mitatessasi kaksilovisen jonokojeen **SX-loveen**.

NOTE – S-loven mittausmenetelmä korvaa Trimble Access -sovelluksen aiempien versioiden **Alimman loven** mittausmenetelmän. **SX-loven** mittausmenetelmä on Trimble Access -kojeen version 2019.10 uusi ominaisuus.

Trimble Access -ohjelmisto korjaa tämän vinoetäisyyden suoraksi korkeuseroksi ja lisää sopivan siirtymäarvon, jotta saadaan laskettua todellinen korkeus prisman keskelle.

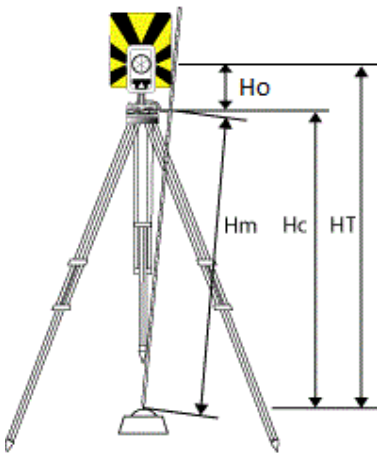

| Arvo | Määrittäminen |
|-----------|---|
| Ho | Siirtymä pohjalovesta prisman keskelle. Siirtymän arvo riippuu prisman tukijalan valitusta lovesta: <ul style="list-style-type: none"> • S-lovi: 0,158 m (0,518 sft) • SX-lovi: 0,138 m (0,453 sft) |
| Hm | Mitattu vinoetäisyys. |
| Hc | Vinoetäisyydestä todelliseksi korkeuseroksi korjattu Hm . |
| HT | Todellinen pystysuuntainen tähyskorkeus. Hc + Ho . |

NOTE – Jos valitset **S-loven** tai **SX-loven**, pienin syötettävä vinoetäisyys (**Hm**) on 0,300 metriä. Tämä on likimäärin pienin vinoetäisyys, joka voidaan mitata. Jos tämä minimiarvo ei ole liian pieni, sinun on mitattava todellinen korkeus prisman keskikohtaan.

Kohtisuorassa pintaan nähden

NOTE – **Kohtisuorassa pintaan** -prismakorkeusmenetelmä on käytettävissä vain silloin, kun **Objektorientoitu käyttöönnotto** Trimble Access -ohjelmistoasetus on lisensoitu maastotietokoneelle. Ostaaksesi **Objektorientoitu käyttöönnotto** -option lisenssin ota yhteyttä Trimble -jakelijaasi.

Kun prisma on asetettu pinnalle, napauta ► **Prismat**-näytössä ja valitse **Kohtisuoraan**. Syötä prisman korkeus mitattuna prisman pohjasta prisman keskikohtaan. Kirjoita **Kohtisuorassa pintaan nähden** -kenttään pinnan nimi tai valitse pinta kartalta.

Jos prisma on asennettu pinnan kääntöpuolelle, napauta karttaa ja pidä sitä painettuna ja valitse **Käänteiset pinnat**.

Lisätietoja objektorientoidun käyttöönnoton käyttämisestä on kohdassa [Kojeaseman objektorientoidun käyttöönnoton viimeistely](#), page 300.

Prismavakio

Kun valitset Trimble-prisman **Prisman ominaisuuksien** ruudun **Prismatyyppin** kentässä, prismavakio määritellään automaattisesti. Jos valitset **Kustomoitu Prismatyyppin** kentässä, sinun täytyy käsin syöttää

prismavakio manuaalisesti.

Oikean prismatyyppin valinta ja oikean prismavakion syöttäminen takaavat, että asianmukaisia korjausarvoja sovelletaan vinoetäisyyteen ja geosentrisen siirtymän ja prismavakion vertikaaliseen kulmaan. Korjauksella on merkitystä vain silloin, kun pystykulmia havaitaan askeleittain.

Prismavakio annetaan millimetreinä (mm). Jos prismavakio on vähennettävä mitatusta etäisyydestä, anna vakiolle negatiivinen arvo.

Kun käytössä on Trimble-takymetri, kaikkia korjauksia käytetään Trimble Access -ohjelmistossa.

Eräissä kolmansien osapuolten kojeissa Trimble Access -ohjelmisto tarkistaa, käytetäänkö prismavakiota kojeessa **ja** ohjelmistossa. Jos valitset **Asemapisteen määrittäminen** -asetuksen, tilarivillä näytetään, mitä on tarkistettu ja mitä ei.

Jos ohjelmisto ei voi tarkistaa takymetrin asetuksia, mutta:

- Jos kojeessa on asetettu prismavakio, varmista, että prismavakio ohjelmistossa on 0,000.
- Jos ohjelmistossa on asetettu prismavakio, varmista, että prismavakio kojeessa on 0,000.

Voit tarvittaessa muokata työhön jo tallennettujen havaintojen prismavakioiden tietueita **Työn tarkastelua** tai **Pistehallintaa** käyttäen.

Prisman seuranta-asetukset

Kun olet erittäin heijastavissa ympäristöissä tai työmailla, jossa on käytössä useita prismoja, aktivoi prisman seuranta varmistaaksesi, että koje lukittuu oikeaan kohteeseen.

Valitse oikea prismatyyppi ja -tila **Prismojen** ruudussa varmistaaksesi, että asianmukaisia korjausarvoja sovelletaan vinoetäisyyteen ja geosentrisen siirtymän ja prismavakion vertikaaliseen kulmaan.

Prisman seuranta on käytettävissä, kun yhteys on muodostettu hakuominaisuuksilla varustettuun Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri -laitteeseen ja käytössä on yksi seuraavista prismoista.

Trimble Active Track 360 -prisma

Trimble Active Track 360 (AT360) on heijastava korstinprisma, joka on tarkoitettu aktiiviseen prisman seurantaan. AT360 sisältää kallistuman tunnistimen, joka mahdollistaa eBubble-tuen, kun laite on yhdistettynä tallentimeen Bluetooth-yhteyden kautta. eBubblen avulla varmistetaan, että prisma on tasossa. Kallistuksen kulma ja etäisyys tallennetaan jokaisen havainnon yhteydessä.

Lisätietoa AT360:n yhdistämisestä tallentimeesi löytyy kohdasta [Bluetooth-liitännät, page 489](#).

Kun yhdistät AT360:een, Trimble Access-ohjelman **Prisman tunnuksen** muuttaminen päivittää prisman tunnuksen asetukset automaattisesti AT360:lla sen jälkeen, kun olet näpäyttänyt **Hyväksy Prisma-**näkymässä. Jos muutat prisman tunnuksen AT360:lla nykyisen kohteen ollessa AT360, **prisman tunnus** päivittyy automaattisesti tallentimella.

Manuaalista tilaa voidaan käyttää silloin jos AT360:n akku tarvitsee latausta, eikä vara-akkua ole saatavilla. Kun AT360:ta käytetään manuaalisessa tilassa, autolukitus on pois käytöstä ja sinun täytyy tähdätä prismaan manuaalisesti.

NOTE – Kun otat autolukituksen käyttöön nykyiseen prisman ollessa Active Track 360, ohjelmisto vaihtaa automaattisesti aktiiviseen seurantatilaan, jos se on manuaalisessa tilassa.

Trimble MT1000 MultiTrack -prisma

Kun käytät Trimble MT1000 MultiTrack -prismaa ja haluat pysyvän lukituksen oikeaan prismaan, aseta **Seurantatila** kohtaan:

- **Aktiivinen** työskennellessäsi erittäin heijastavassa ympäristössä tai työmaalla, jossa on monia prismoja.
- **Puoliaktiivinen** työskennellessäsi heijastavassa ympäristössä, joka vaatii tarkkoja korkeuksia. Kun Seurantamoodiksi on asetettu Puoliaktiivinen, tähys ID:tä käytetään prisman seurantaan ja sitten vaihdetaan automaattisesti passiiviseen seurantatilaan, kun tehdään vakiohavainnot. Tämän tuloksena pystykulmahavainnot ovat tarkkoja.

Jos et työskentele ympäristössä, jossa on heijastavia kohteita, määritä **Seurantilan** asetukseksi **Passiivinen**. Kun passiivista seurantaa käytetään mittauksessa, ota huomioon, että lähellä olevat heijastavat pinnat voivat häiritä mittauksia.

NOTE – MultiTrack-prismaa on käytettävä oheisten pystysuorien kulmien toleranssien sisällä:

| Seurantamoodi | Pystyhakualue |
|---------------|----------------------|
| Aktiivinen | +/- 15° vaakatasosta |
| Passiivinen | +/- 30° vaakatasosta |

Jos MultiTrack-prismaa käytetään näiden toleranssien ulkopuolella, mittauksen tarkkuus saattaa heikentyä.

Trimble VX/S Series 360° -prisma tai kustomoitu prisma

Kun käytössä on Trimble VX/S Series 360° -prisma, aseta **Tarkista prisman tunnus** -asetukseksi:

- **Aina** työskennellessäsi heijastavassa ympäristössä, joka vaatii tarkkoja korkeuksia. Prisman tunnus tarkistetaan jatkuvasti, jotta voit ylläpitää jatkuvaa horisontaalista lukitusta oikeaan prismaan. Prismaa käytetään pystysuuntaiseen lukitukseen. Prisman ID:llä on kaksi asetusta: päällä 60 sekuntia ja jatkuvasti. Kun **Tarkista prisman ID** -asetuksena on **Aina**, Prisman ID täytyy asettaa sauvassa tilaan "päällä jatkuvasti".

NOTE – Kun passiivista seurantaa käytetään säilyttämään pystysuuntainen lukitus prismaan, sinun on oltava tietoinen, että lähistöllä olevat heijastavat pinnat saattavat häiritä pystysuuntaista seurantaa.

- **Etsi ja mittaa** kun työskentelet ympäristössä, jossa on harvoja heijastavia pintoja mutta haluat olla erityisen varma siitä, että koje on lukittuneena haluttuun prismaan mitatessasi.

Prisman tunnus tarkistetaan ennen jokaista mittausta ja mittauksen aloitusta sen varmistamiseksi, että koje on edelleen lukittuneena oikeaan prismaan. Jos näin ei tapahdu, ohjelmisto antaa ilmoituksen ja voit hakea prismaa uudelleen, kunnes oikea prisma tunnus löytyy.

NOTE – Prisman ID täytyy suunnata tarkasti kojetta kohti mittauksen ajaksi.

- **Etsi** kun työskentelet ympäristössä, jossa on harvoja heijastavia pintoja mutta haluat olla erityisen varma siitä, että koje on lukittuneena haluttuun prismaan suorittaessasi hakua.

Prisman tunnus tarkastetaan haun jälkeen varmuudeksi siitä, että koje on lukittuneena haluttuun prismaan. Jos näin ei tapahdu, ohjelmisto antaa ilmoituksen ja voit hakea prismaa uudelleen, kunnes oikea prisma tunnus löytyy.

Jos **Lukitus päällä** on käytössä ja koje havaitsee prisma automaattisesti, koje ei suorita hakua eikä tarkista prisma tunnusta.

NOTE – Prisman ID täytyy suunnata tarkasti kojetta kohti haun ajaksi.

- **Pois** kun et työskentele heijastavassa ympäristössä.

Kun teet sarjahavaintoja, varmista, että jokaisella sarjanhavaintoluettelossa olevalla tähyksellä on eri prisma tunnus. Nämä asetukset pysyvät voimassa jokaisen yksittäisen tähyksen kohdalla, kunnes kaikki sarjahavainnot on mitattu.

Prisman ID täytyy suunnata tarkasti kojetta kohti koko ajan.

Katso lisätietoja prisma ID:n määrittämisestä Trimble-sauvassa kojeen käyttöoppaasta.

Trimble Precise Active -prisma

Trimble Precise Active -prisma toimii aina aktiivisessa tilassa, jolloin se pysyy koko ajan lukittuna oikeaan kohteeseen. Sitä ei voida käyttää kojeen kanssa, joka ei tue aktiivista seuranta. Jos Trimble Precise Active-prisma valitaan nykyiseksi prismaksi ja yhdistät ohjelmiston sen jälkeen aktiivista seuranta tukemattomaan kojeeseen, ohjelmisto kehottaa sinua valitsemaan eri prisma.

NOTE – Trimble Precise Active-prismaa tulee pystykulmassa, joka on +/- 15 asteen sisällä vaakatasosta. Jos pystykulma on suurempi, kallista prismaa kojetta kohti.

T-360 LED- tai T-360SL LED -prisma

T-360 LED- tai T-360SL LED -prisma on heijastava korstinprisma, joka on tarkoitettu aktiiviseen prisma seurantaan. T-360 LED- ja T-360SL LED -prismat ovat saatavilla vain Japanissa.

Määritä **prisma tunnus** prisma yläosassa olevalla valitsimella ja määritä sitten ohjelmiston **prisma tunnus** -kenttä vastaamaan prisma tunnusnumeroa.

Prisma hallinnan asetukset

Konfiguroi lukitusasetukset **Prisma hallinnan** näkymässä.

Pääset **Target Controls** -näyttöön napauttamalla tilarivin Koje-kuvaketta ja pitämällä sitten painettuna **Autolock**-, **FineLock**-, **LR FineLock**- tai **Search** -painiketta.

Prismahallinnan ruudussa näkyvät kentät riippuvat valitusta **Prismalukituksen** menetelmästä ja yhdistetystä kojeesta.

Tähyksen lukitus

Valitse prisman lukitsemisen menetelmä. Katso [Autolockin, FineLockin ja Long Range FineLockin käyttöönnotto, page 311](#).

Autolock-menetelmä

Lukitus päällä -toiminto lukittuu automaattisesti prismaan, jos se havaitaan.

Käytetään FineLock-avautumaa

Jos kojeessa on FineLockin linssiaukon lisälaitte, valitse **Finelockin linssiaukon käyttö** lukitaksesi ja mitataksesi alle 20 metrin päässä olevan prisman.

Automaattinen haku

Valitse **Automaattinen haku**, jos haluat ottaa käyttöön automaattisen hakutoiminnon prisman kadotessa.

LaserLock

Normaalikäytössä ohjelmisto ei salli sekä laserin että autolukituksen kytkemistä päälle samanaikaisesti. Jos esimerkiksi kytket laserin päälle, kun autolukitus kytketään päälle, laser sammuu. Jos haluat käyttää laseria uudelleen, autolukitus poistetaan käytöstä, kun otat laserin käyttöön.

LaserLock-menetelmän avulla voit vaihtaa laserin ja autolukituksen käytön välillä automaattisesti. Tämä on erityisen hyödyllistä prismaa paikannettaessa pimeissä ympäristöissä.

Jos haluat käyttää LaserLockia, ota **Laserlock**-valintaruutu käyttöön **Prismaohjaimet-näytössä** ja kytke laser päälle napauttamalla **Laser-ruutua Kojetoimintojen** näytössä. Käytä laseria prisman paikantamiseen. Kun mittaat prismaan, ohjelmisto poistaa laserin automaattisesti käytöstä ja kytkee autolukituksen päälle. Kun mittaus on valmis, ohjelmisto kytkee autolukituksen pois päältä ja kytkee laserin päälle valmiina auttamaan seuraavan prisman paikantamisessa.

Ennustava seuranta-aika

Ennakoivan seuranta-ajan asetuksen avulla voit kulkea tilapäisen esteen takaa ja koje jatkaa kääntymistä prisman vaakasuuntaiseen liikkeeseen perustuen, jos prisma katoaa näkyvistä.

Kojeen käyttäytyminen

Jos liike on tasaista ja prisma tulee näkyviin esteen takaa määritetyn **Ennakoivan seuranta-ajan** sisällä, koje on valmiiksi suunnattuna prismaan ja lukittuu prismaan automaattisesti.

Jos prisma ei ilmesty määrätyn ajan jälkeen, ohjelmisto ilmoittaa kohteen katoamisesta ja toimii annettujen asetusten mukaan. Koje kääntyy paikkaan, jossa oli viimeksi lukittuneena prismaan, ja toimii seuraavasti:

- Jos Autosearch on **Päällä** ja **Autolock-menetelmäksi** on valittu **Tartu prismaan**, koje lukittuu mihin tahansa näkökentän prismaan.
Jos prismaa ei löydy, haku käynnistyy hakuikkunan asetusten mukaisesti
- Jos Autosearch on **Päällä** ja **Autolock-menetelmäksi** on valittu **Ei tartuntaa**, koje ei ota mahdollisia näkyviä prismoja huomioon ja aloittaa haun hakuikkunan asetusten perusteella.
- Jos Autolock on **Pois päältä** ja **Autolock-menetelmäksi** on valittu **Tartu prismaan**, koje tarttuu mihin tahansa näkökentän prismaan tai odottaa, että näkökenttään ilmestyy prisma, ja tarttuu sitten siihen.
- Jos Autosearch on **Pois päältä** ja **Autolock-menetelmäksi** on valittu **Ei tartuntaa**, koje ei ota huomioon näkökentässä mahdollisesti olevia prismoja eikä aloita uutta hakua ennen kuin annat sille hakukomennon.

Suosittelava intervalli

- Normaaliin robottikäyttöön Trimble suosittaa oletusasetusta (1s).
Tämä mahdollistaa pienten esteiden ohittamisen (esimerkiksi puut, sähköpylväät tai autot) ja automaattisen uudelleen lukittumisen prismaan.
- Jos ympärillä on paljon heijastavia kohteita, aseta ajaksi 0s. Toiminto toimii tehokkaimmin, kun määrität Lukitus päällä -asetukseksi POIS KÄYTÖSTÄ.
Näillä asetuksilla saat välittömästi tiedon esteestä kojeen ja oikean prisman välissä. Siten voit olla varma, että olet lukittunut uudelleen oikeaan prismaan.
- Jos prisma on esteen takana muutaman sekunnin kerrallaan, käytä asetusta 2s tai 3s.
Näin voit kulkea suuremman näköesteen (esimerkiksi puun tai pienen rakennuksen) takaa ja koje lukittuu prismaan automaattisesti uudelleen.

Jos koje ei voi lukittua liikkuvaan prismaan uudelleen, se palaa kohtaan, jossa prisma meni esteen taakse, ja aloittaa ennustavan seurannan.

Hakuikkuna

Hakuikkunan asetukset hallitsevat ikkunan kokoa ja keskusta, joita ohjelmisto käyttää etsiessään prismoja. Konfiguroi toleranssi-ikkunan **Vaakasuora etäisyys** ja **Pystysuora etäisyys**.

Autom. keskistetty hakuikkuna

Valitse **Automaattisesti keskittyvä hakuikkuna** käyttääksesi kojeen senhetkistä vaaka- ja pystykulmaa ja laskeaksesi ikkunan koon vaaka- ja pystyalueiden mukaan. Nämä arvot lähetetään kojeelle aina, kun haku aloitetaan.

NOTE - Jos **Hakuikkunan automaattisen keskityksen** valintaruutua ei näytetä, ohjelmisto toimii aivan kuin valintaruutu olisi valittuna.

Mukautettu hakuikkuna

Konfiguroi hakuikkunan ylävasen ja alaoikea mitta seuraavasti:

1. Tyhjennä **Hakuikkunan automaattisen keskityksen** valintaruutu.
2. Näpäytä **Ikk. as.**
3. Tähtää kojeella hakuikkunan vasempaan ylänurkkaan. Napsauta **OK**.
4. Tähtää kojeella hakuikkunan oikeaan alanurkkaan. Napsauta **OK**.

FineLockin toleranssi-ikkuna

FineLock lukittuu tähyksiin vain silloin, kun ne ovat FineLockin havaintoalueella. Jos aiottua tähystä ei löydy, FineLockin "automaattinen vahvistus" kasvaa hieman ja yrittää hakea lähellä olevia tähyksiä. Tätä kuitenkin ei aina haluta.

FineLockin toleranssi-ikkuna rajoittaa toiminta-alueen, jossa FineLock voi liikkua yrittäessään lukittua lähellä oleviin tähyksiin. Alueen ulkopuolella oleviin tähyksiin ei lukita, jolloin näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa toleranssi-ikkunan ulkopuolelta löytyneestä tähyksestä.

FineLockin toleranssi-ikkunan voit määrittää puoli-ikkunaksi, jolloin suurin puoli-ikkunan koko on 4 mrad (13' 45"), mikä on pienin sallittu ero tähysten välillä, kun FineLock on käytössä.

Kun haluat konfiguroida Finelockin toleranssin ikkunan, näpäytä **Lisä** ja määritä sitten FineLockin toleranssi-ikkunan **Leveys** ja **Korkeus**.

GPS-haku

Käyttääksesi GPS/GNSS-vastaanotinta auttamaan kojeen tähtäämisessä etsiessäsi prismoja katso [GPS-haku, page 312](#).

Keskeytetty mittaus prismaan

Jos mittaus tulee luultavasti keskeytymään, esimerkiksi jos suoritat mittausta liikenteen seassa, aktivoi **Keskeytetty mittaus prismaan** ja syötä **Keskeytetyn aikakatkaisun** arvo. Katso [Keskeytetty mittaus prismaan, page 315](#).

Autolockin, FineLockin ja Long Range FineLockin käyttöönotto

Trimble-kojeet käyttävät Autolock-teknologiaa, jolla voidaan lukita ja seurata liikkuvia etäkohteita.

Joissain kojeissa saatavilla olevien FineLockin ja Long Range FineLockin ansiosta saadaan parempi suorituskyky, kun mitataan liikkumattomiin kohteisiin silloin, kun kaksi prismaa on hyvin lähellä toisiaan.

Käytä:

- FineLockia lukittumaan 20–700 m:n päässä olevaan prismaan ja mittaamaan se.
Jos kojeessa on FineLockin linssiaukon lisälaitte, voit käyttää FineLock-tekniologiaa lukitaksesi ja mitataksesi alle 20 metrin päässä olevan prisman.
- Long Range FineLockia lukittumaan 250-2500 m:n päässä olevaan prismaan ja mittaamaan se.

NOTE – Tähysten väli ei saa olla pienempi kuin 13' 45" (4 mrad).

CAUTION – Ohjelmisto varoittaa, jos etäisyys prismaan on tuetun kantaman ulkopuolella ja estää mittausta tulemasta otetuksi. Jos ohjelmisto ei kuitenkaan pysty mittaamaan välimatkaa mitatessaan esimerkiksi vain kulmat huomioivia mittoja, ohjelmisto ei voi näyttää varoitusviestiä, ja säilyttää mittauksen. Kun FineLock tai Long Range FineLock ovat käytössä, mitat, jotka on viety prismoihin näiden kantamien ulkopuolella, ovat epäluotettavia eikä niitä tule käyttää.

FineLock ja Long Range FineLock ovat aina etusijalla Pitkä matka (TRK)-, DR- ja Autolock-tiloihin nähden, eikä niitä voi käyttää samaan aikaan. Jos FineLock tai Long Range FineLock on käytössä, Autolock poistetaan käytöstä automaattisesti. Jos FineLock tai Long Range FineLock on käytössä yhdessä TRK- tai DR-mittaustilan kanssa, havainnot mitataan STD-tilassa (kertamittaus).

Autolockin tai FineLockin käyttöönotto

1. Konfiguroi **Prisman lukituksen** menetelmä ja siihen liittyvät asetukset **Prisman hallinnan** ruudussa.
2. Näpäytä tilarivin kojeikonია tarkastellaksesi **Kojetoimintojen** ruutua.
3. Ota konfiguroitu prisman lukituksen menetelmä käyttöön painamalla sen painiketta. **Autolockin, FineLockin** tai **LR FineLockin** painike on keltainen, kun se on käytössä.

Hakutoiminto käynnistyy automaattisesti, jos mittaus aloitetaan Autolock-toiminnon ollessa käytössä ja koje ei ole lukittuneena prismaan.

Kun **GPS-haku** on valmis, suoritetaan GPS-avusteinen haku standardihaun sijaan. Jos haluat suorittaa standardihaun, keskeytä GPS-haku tai näpäytä **Joystick** -näytössä **Haku**.

NOTE – Long Range FineLock -laitteisto ei ole samankeskisen kaukoputken kanssa. Epäkeskiseen Long Range FineLock -laitteistoon liittyvien pystykulmavirheiden välttämiseksi kaikki pisteisiin tehdyt havainnot on havaittava molemmissa kojeasennossa 1 ja 2.

GPS-haku


Jos **robottimittauksen** aikana koje menettää prisma lukituksen ja ohjelmisto on yhteydessä GNSS-vastaanottimeen, voit käyttää GPS/GNSS-vastaanotinta auttamaan kojetta löytämään prisman.

GPS-haku on oletusarvoisesti käytössä silloin, kun Trimble Access on:

- yhdistettynä Trimble GNSS -vastaanottimeen ja sillä suoritetaan integroitua mittausta
- käytössä sisäisellä GPS:llä varustetulla tallentimella


NOTE – Kun käytetään maastotietokonetta, jossa on sisäinen GPS, kytkettyä GNSS-vastaanotinta käytetään aina ensisijaisesti sisäisen GPS:n sijaan.

TIP – Ohjeet maastotietokoneen yhdistämiseen kolmannen osapuolen avustavaan GNSS-vastaanottimeen löytyvät kohdasta [GPS:n lisäasetukset, page 345](#).

Jos takymetri on konfiguroitu määritellyn projektion ja datumin pohjalta, GPS-haku on valmis heti, kun kojeaseman asetukset on saatettu loppuun. Kun GPS-haku on valmis, tilariville tulee viesti **GPS-haku** valmis ja prismakuvakkeessa näkyy satelliittikuvake prisman yläpuolella .

Jos sinulla ei ole käytössä täysin määritettyä koordinaattijärjestelmää tai jos käytät mukautettua GNSS-apuvastaanotinta, sinun tulee konfiguroida GPS-haku ennen kuin voit käyttää sitä. Voit käyttää GPS-hakua kun olet yhdistettyä GNSS-apuvastaanottimeen, joka lähettää NMEA GGA -viestejä 1 Hz:n taajuudella tallentimeen sarja- tai Bluetooth-portin kautta.

Konfiguroidaksesi GPS-haun asetuksia

1. Aloita robottimittaus.
2. Napauta  ja valitse **Koje / Prisman hallinta**.
3. Aseta **Päällä**-kohta asentoon **Kyllä GPS-haun** ryhmässä.
4. Valitse **Aktivoi 3D** -valintaruutu tarpeen mukaan.
 - Jos **3D** on käytössä, 3D-GPS-sijainti lasketaan ja koje voi kääntyä pisteeseen sekä vaaka- että pystysuunnassa.
Jos yhdistetty GNSS-vastaanotin alustetaan RTK-mittauksessa tai jos SBAS on käytettävissä, voit ottaa **3D:n** käyttöön, sillä vastaanotimelta saatujen GNSS-korkeuksien pitäisi olla riittävän tarkkoja kojeen pystykulman kääntämiseen.
 - Jos **3D** ei ole käytössä, koje voi kääntyä GPS-hakusijaintiin vain vaakasuunnassa.
Jos yhdistetty GNSS-vastaanotin tuottaa autonomisia paikannuksia tai jos SBAS ei ole käytettävissä, Trimble suosittelee, että otat **3D:n** pois käytöstä estääksesi vääriä GNSS-korkeuksia aiheuttamasta pystykulman väärän kääntymisen.

TIP – Integroidussa mittauksessa **Valitse tietolähde** on automaattisesti asetettu **Trimble-GNSS:ään** ja **3D**-valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna.

5. Varmista, että **Valitse tietolähde** -kentän arvo on oikein. Jos ohjelma on yhdistetty:
 - Trimble -GNSS-vastaanotin, valitse **Trimble GNSS**.
 - Tallentimen sisäiseen GPS-vastaanottimeen, valitse **Sisäinen GPS**.
 - Muun tyyppiseen GNSS-vastaanottimeen, valitse **Apu-GPS**.
6. Varmista, että **Vastaanotintyyppi**-kentän arvo on oikein. Jos se ei ole, näpäytä **Apu**-valonäppäintä ja konfiguroi **Apu-GPS:n** asetukset sisäiselle tai mukautetulle vastaanotimelle. Katso [GPS:n lisäasetukset, page 345](#).
7. Napauta **Hyväksy**.

GPS-haun asetukset on nyt määritetty. [Suhde GNSS-sijaintien ja paikallisten sijaintien välillä](#) on ratkaistava ennen kuin voit käyttää GPS-hakua.

Suhteen ratkaiseminen GNSS-sijaintien ja paikallisten sijaintien välillä

Jos käytössäsi on **täysin määritelty koordinaattijärjestelmä**, GNSS-paikannuksien ja paikallisten paikannuksien välinen tarkka suhde jo on olemassa koordinaattijärjestelmän määritelmän avulla. Ohjelmisto olettaa, että takymetri pystytetään määritellyn projektion ja datumin pohjalta, jolloin GPS-haku on valmis heti, kun kojeaseman asetukset on saatettu loppuun. Jos takymetrin asetuksia ei ole määritetty määritellyn koordinaattijärjestelmän pohjalta, takymetri kääntyy väärin jos käytät GPS-hakua.

Jos käytössäsi **ei** ole määriteltyä koordinaattijärjestelmää, sinun täytyy ratkaista GNSS:n paikannuksien ja paikallisten paikannuksien välinen suhde ennen kuin GPS-haku on valmis. Sen jälkeen kun kojeaseman asetukset on saatu loppuun, Trimble Access -ohjelmisto käyttää GNSS-vastaanottimelta saatuja NMEA-sijainteja ja robottikojeen seuraamia kulmia kahden paikannusjärjestelmän väliseen suhteen määrittämiseen. GPS-haku laskee suhteen erillään työn koordinaattijärjestelmän asetuksista.

Kun määrität suhteen, varmista että, GNSS-vastaanottimella on selvä näkymä taivaasta. Tämän jälkeen kojeen ollessa prismaan lukittuna siirrä paalua ympäri kojetta, kunnes suhde GNSS:n paikannuksien ja paikallisten paikannuksien välillä on ratkaistu. Ohjelmisto vaatii ainakin viisi vähintään viiden metrin päässä toisistaan ja kymmenen metrin päässä kojeesta olevaa paikannusta. Jos geometria ja GNSS:n paikkasidonnainen tarkkuus on huono, tarvitset yli viisi paikannusta suhteen selvittämiseen. Huono GNSS:n paikkasidonnainen tarkkuus saattaa johtaa siihen, että epätarkka suhde lasketaan.



TIP – Jos menet heikkoon GNSS-ympäristöön pitkäksi aikaa, keskeytä GPS-haku napauttamalla **||**, jolloin uusia paikannuksia ei lisäa GPS-haun ratkaisuun. Voit käynnistää GPS-haun uudelleen ja jatkaa paikannuksien lisäämistä GPS-haun ratkaisuun napauttamalla **▶**.

NOTE –

- Tarkastele GNSS:n tilaa näpäyttämällä **GPS Prisman hallinta** -ruudussa. Vaihtoehtoisesti voit näpäyttää ja pitää pohjassa GNSS:n tilan ruudun prismakuvaketta.
- Kun GPS-haun tiedot ovat riittävän hyviä, se voi havaita huonot tiedot ja poistaa ne laskennoista. Jos kuitenkin huonoja sijainteja on enemmän kuin hyviä, GPS-haun on vaikea löytää ja sulkea pois huonot sijainnit. Liian paljon huonoja tietoja laskennoissa saattaa estää GPS-haun valmistumisen. Jos näin tapahtuu, siirry parempaan GNSS-ympäristöön ja aloita GPS-haku uudelleen näpäyttämällä **Reset**.
- Jos suoritat kalibroinnin tai muutat koordinaattijärjestelmän asetuksia, olemassa oleva suhde GNSS:n paikannuksien ja paikallisten paikannuksien välillä menetetään, jolloin se täytyy laskea uudelleen.

GPS-haun käyttäminen

Ohjelmisto käyttää GPS-hakua automaattisesti etsiessään prismaa. Jos GPS-haku on valmis käyttöön, koje kääntyy GPS-haun osoittamaan pisteeseen. Kun käytettävissä on laadukas GPS-sijainti, esimerkiksi Trimble R12 -vastaanotin ja kiinnitetty RTK-sijainti, koje löytää prisman yleensä välittömästi. Jos koje ei lukitu prismaan välittömästi, se suorittaa haun ennen lukittumista.

Kun GPS-hakua käytetään Trimble -vastaanottimessa, risti ilmoittaa GNSS-vastaanottimen sijainnin. Kun käytetään muita vastaanottimia ja GNSS-sijainti on käytettävissä, satelliittikuvake näkyy kartalla. Jos GPS-hakuratkaisu on käytettävissä, näyttöön tulee musta satelliittikuvake . Jos GPS-hakuratkaisua ei ole käytettävissä, näyttöön tulee punainen satelliittikuvake . Jotta voit ottaa GNSS-paikannuksen käyttöön takymetrimittauksessa, varmista, että kartalla ei ole valittuja kohteita ja napauta karttaa ja pidä sitä hetki painettuna. Käännä koje vaakasuunnassa GNSS-sijaintiin valitsemalla näyttään tulevasta valikosta **Käännä GNSS-pisteeseen**.

Jos haluat suorittaa tavallisen haun, vaikka GPS-haku on valmis, näpäytä **Joystick** -näytössä **Haku**. Käytä tätä toimintoa, kun sinun tarvitsee hakea prismaa käyttämättä GPS-hakusijaintia, esimerkiksi hakiessasi liitospisteen prismaa.

Suorita GPS-avusteinen haku **Joystick** -näytössä napauttamalla .

NOTE – Heti, kun koje lukkiutuu prismaan, **Joystick** -näyttö sulkeutuu.

Jos haluat suorittaa standardihaun missä tahansa Trimble Access -ohjelmistossa, keskeytä GPS-haku milloin tahansa.

Keskeytetty mittaus prismaan

Jos mittaus tulee luultavasti keskeytymään, esimerkiksi jos suoritat mittausta liikenteen seassa, valitse **Keskeytetty mittaus prismaan** -valintaruutu **Prisman hallinnan** ruudussa. Koje jatkaa mittaamista prismaan, vaikka prisma onkin piilossa aina asetettuun **Keskeytyksen timeout** arvoon asti.

Jos koje lakkaa mittaamasta asetetun **Keskeytyksen timeout** -aikajakson aikana automaattisessa mittauksessa, koje suuntautuu takaisin prismaa kohti ja yrittää mitata uudestaan.

Trimble suosittelee tämän toiminnon käyttöön ottamista, koska:

- teet tunnettu asemapisteen plus määrittäystä
- teet vapaan asemapisteen määrittäystä
- teet Sarjahavaintoja

NOTE – Keskeytetty mittaus prismaan-toiminto on optimoitu kojeille, joissa on DR Plus etäisyysmittari.

Kojeen toiminnot ja asetukset

Koje-valikko antaa tietoa takymetristä, joka on yhteydessä Trimble-tallentimeen, jossa on käytössä Trimble Access -ohjelmisto, ja sitä käytetään kojeen asetusten konfigurointiin. Saatavissa olevat asetukset riippuvat kojetyypistä, johon yhteys on muodostettu.

NOTE – Jos myös GNSS-vastaanotin on yhdistettynä ja olet suorittamassa integroitua mittausta, **Kojevalikkoon** ilmestyy lisää kohteita. Lisätietoja on osiossa [Vastaanottimen toiminnot ja asetukset](#), page 437.

Kojetoiminnot

Avaa **Kojetoimintojen** näyttö näpäyttämällä tilarivin Koje-painiketta.

Saatavilla olevat toiminnot riippuvat kojeesta, johon tallennin on yhteydessä. Keltainen painike osoittaa, että funktio on käytössä.

TIP – Kun **Kojetoimintojen** kuvaruutu on auki, voit käyttää tallentimen näppäimistöä syöttämään laatassa näkyvän näppäimistömerkin (**1-9, 0-** tai **.**) mahdollistamaan/poistamaan funktion käytöstä tai avaamaan asianmukaisen kuvaruudun. Jos olet konfiguroinut tallentimen toimintonäppäimen oikopoluksi kojetoimintoon, voit painaa määritettyä toimintonäppäintä tarkastellessasi mitä tahansa kuvaruutua ohjelmistossa.

EDM:n ja laserosoittimen toiminnot

Vaihda EDM-mittaustilaan napauttamalla **Kojetoimintojen** ruudun ensimmäistä painiketta, jolloin voit käydä läpi saatavissa olevat tilat.

- Useimmat Trimble-kojeet, kun valitset:
 - **STD:n**, koje on **EDM-standardi-tilassa**, jossa se keskiarvoistaa kulmat samalla, kun normaali välimatkanmittaus otetaan.
 - **FSTD:n**, koje on **EDM:n nopean vakion tilassa**, jossa se laskee kulmien keskiarvot nopean vakiomittauksen aikana.
 - **TRK:n**, koje on **EDM-seurantatilassa**, jossa se alituisesti mittaa välimatkoja ja päivittää ne tilalinjassa.

NOTE – Fast Standard -tila ei ole käytettävissä Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-kojeessa.

- Trimble C3- ja C5-takymetrit, kun valitset:
 - **Normaalin**, koje keskiarvoistaa kulmat standardietäisyysmittauksen yhteydessä.
 - **Nopean**, koje keskiarvoistaa kulmat nopean vakiomittauksen yhteydessä.
 - **Tarkan**, koje mittaa välimatkoja ja päivityksiä tilalinjassa koko ajan.

Ota laserosoitin pois käytöstä tai käyttöön näpäyttämällä **Laser** tai **3R HP- laser**. Konfiguroi EDM-asetukset napauttamalla **Laser-** tai **3R HP Laser** -painiketta ja pitämällä sitä pohjassa.

Avaa tai sulje DR-tila näpäyttämällä **DR**. Konfiguroi EDM-asetukset näpäyttämällä **DR**-painiketta ja pitämällä sitä pohjassa.

Lisätietoja on kohdassa [EDM-asetukset, page 319](#).

Kojeen hallinta

- Avataksenne **videokuvaruudun** näpäyttäkää **videota**. Katso [Kojevideo, page 182](#).
- Avaa **Joystickin**-ruutu näpäyttämällä **Joystick**. Katso [Ohjainsauva, page 324](#).

- Avaa **Käännä kohteeseen** -ruutu näpäyttämällä **Käännä kohteeseen**. Katso [Käännä](#), page 325.
- Vaihda kojeasentoa näpäyttämällä **Vaihda Asentoa**. Katso [Pisteiden mittaaminen kahdella pinnalla](#), page 282.

Autolock ja haku

- Avaa tai sammuta prismavalaistus näpäyttämällä **PV**. Konfiguroi prismavalaistuksen asetukset näpäyttämällä **PV**-painiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Katso [Prismavalaistus](#), page 322.
- Ota ohjausvalo käyttöön näpäyttämällä **Ohjausvalo**. Konfiguroi Ohjausvalon asetukset näpäyttämällä **Ohjausvalo**-painiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Katso [Ohjausvalo](#), page 322.
- Käynnistä prisma lukitus näpäyttämällä **Kojetoimintojen** ruudun viimeisen rivin toista painiketta. Konfiguroidusta prisma lukitustilasta riippuen painikkeessa lukee **Autolock**, **FineLock** tai **LR FineLock**. Painike on keltainen, kun kohdelukitus on käytössä. Konfiguroi prisma lukitustila painamalla painike näpäyttämällä ja pitämällä sitä pohjassa. Katso [Prisma hallinnan asetukset](#), page 308.
- Etsi prisma näpäyttämällä **Etsi**. Konfiguroi hakuikkuna näpäyttämällä painiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Katso [Prisma hallinnan asetukset](#), page 308.

Kojeen käyttöönotto

- Avaa **Elektronisen tasaimen** näyttö näpäyttämällä **Tasain**. Katso [Elektroninen tasain](#), page 318.
- Jos koje on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, näpäytä **Yhteydet** vaihtaaksesi kytkentätavan, lopettaaksesi mittauksen tai katkaistaksesi yhteyden kojeeseen. Katso [Kojeen yhteyksien ruutu](#), page 346.
- Jos koje on Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri:
 - Aloita kojeen käyttö tallentimelta näpäyttämällä **Aloita robottimittaus**. Avaa **Yhteydet**-ruudun **Radion asetusten** välilehti näpäyttämällä ja pitämällä pohjassa **Aloita robottimittaus** -painiketta.
 - Kun haluat lopettaa mittauksen tai katkaista yhteyden kojeesta, näpäytä **Lopeta mittaus** tai **Katkaise yhteys**.
- Avaa **Survey Basic** -ruutu näpäyttämällä **Survey Basic**. Katso [Survey Basic](#), page 326.

Mittaustoiminnot

Jos koje on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, **Kojetoimintojen** ruudussa on painikkeet mittauksen aloittamista ja lopettamista varten.

Määritä aseman asetuksen ja käynnistä takymetrimittaus napauttamalla **Asemapisteen asetukset**.

Lopeta mittaus näpäyttämällä **Lopeta mittaus**.

Elektroninen tasain


Elektronisen tasaimen ruutu ilmestyy automaattisesti, kun aloitat takymetrimittauksen. Tarkastellaksesi kuvaruutua milloin tahansa:

- Näpäytä tilarivin kojekuvaketta ja näpäytä ja pidä pohjassa **Tasain**-painiketta.
- Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Elektroninen tasain**.

Kojeen tasaus

1. Jos kojetta ei ole tasattu riittävän hyvin **Elektronisen tasaimen** ruudussa, näyttöön saattaa tulla ilmoitus tasausvirheestä. Tuodaksesi elektronisen tasaimen kantoalueelle, käytä kolmijalkaa kojeen tasaamiseen käyttäen pakkokeskitysalustan ympyränmuotoista kuplaa apuna.
2. Kun koje näyttää olevan samalla tasolla pakkokeskitysalustan ympyränmuotoisen kuplan kanssa, käytä jalkaruuveja tasaamaan kojetta käyttäen **Elektronisen tasaimen** kuvaruutua apunasi.

WARNING – Kun tarkkuus on erityisen tärkeää, älä poista kompensattoria käytöstä. Jos kompensattori poistetaan käytöstä, väärän tasauksen aiheuttamaa kulmavirhettä ei korjata vaaka- ja pystykulmissa.

3. Jos koje on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, voit napata kuvan näkymästä luotilinjakameran kautta. Valitse olosuhteisiin parhaiten sopiva valkotasapaino **Valkotasapainon** kentästä. Katso [Kojeen kameran asetukset, page 188](#).
 - Jos haluat tallentaa kuvan automaattisesti, kun näpäytät **OK Elektronisen tasaimen** ruudussa, varmista, että **Automaattinen kuvan otto** on valittuna **Asetusten** ruudussa.
 - Tallenna kuva manuaalisesti näpäyttämällä  **Elektronisen tasaimen** ruudussa.

Ota näkymä luotilinjakameran kautta pois käytöstä tyhjentämällä **Näytä video** -valintaruutu.
4. Napauta **Hyväksy**.
5. Suorita kompensattorin kalibrointi kojeen tasaamisen jälkeen näpäyttämällä **Kalib.**. Katso [Kompensaattorin kalibrointi, page 318](#).

Kompensaattorin kalibrointi

Trimble kuitenkin suosittelee, että kompensattori kalibroidaan säännöllisesti varsinkin ennen tarkkojen mittausten tekemistä.

NOTE – Jos Trimble Access-sovellusta käytetään TCU5-kojeella, irrota TCU5 kojeesta ennen kompensattorin kalibroimista.

1. Tasoita koje **Elektronisen tasain** ruudusta.
2. Näpäytä **Kalib.**
3. Näpäytä **Seur.**
Koje kääntyy hitaasti 360°.

Kun kalibrointi on valmis, ruutuun ilmestyy viesti.

4. Napsauta **OK**.

Jos kalibrointi epäonnistui, näyttöön tulee viesti **Kalibrointi epäonnistui**. Näpäytä **Esc**. Tarkista kojeen asetukset ja tasaa koje uudelleen. Toista kalibrointi. Jos se epäonnistuu edelleen, ota yhteys Trimble-edustajaasi.

EDM-asetukset

Käytä **EDM-asetuksien** kuvaruutua konfiguroidaksesi kojeen elektronisen etäisyysmittarin asetukset. Saatavilla olevat asetukset riippuvat kojetyypistä, johon maastotietokone on yhteydessä.

Avaa **EDM-asetuksien** kuvaruutu seuraavasti:

- Napauta ☰ ja valitse **Koje/ EDM-asetukset**.
- Näpäytä tilarivin Koje-kuvaketta, josta avautuu **Kojeen toiminnot** -ruutu. Paina ja pidä pohjassa **Laser**- tai **DR**-painiketta.

Direct Reflex

Aseta **Direct Reflex** asentoon **Kyllä** ottaaksesi DR-tilan käyttöön.

Kun EDM on DR-tilassa, se voi mitata heijastamattomiin kojeisiin. Kun prismaton mittaus (DR) käynnistetään, ohjelmisto vaihtaa automaattisesti **Tähys DR** -asetukseen. Kun prismaton mittaus (DR) sammutetaan, ohjelma palaa viimeksi käytettyyn prisma-asetukseen.

Voit ottaa DR-tilan käyttöön myös napauttamalla **DR Kojetoimintojen** ruudusta tai vaihtamalla prismaksi **Prisma-DR:n**.

Laserosoitin

Ota laserosoitin käyttöön valitsemalla **Laserosoitin**-valintaruutu. Sinun on ehkä otettava **Direct Reflex** käyttöön **EDM-asetusnäytössä**, jotta DR-tila voidaan ottaa käyttöön ja **Laserosoittimen** valintaruutu on käytettävissä.

Voit ottaa laserin käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla **Laser Kojetoimintojen** ruudussa.

TIP – Jos haluat virtaviivaistaa prisman paikantamista pimeissä ympäristöissä, ota **LaserLock**-valintaruutu käyttöön **Prisman hallinnan** näytössä ja kytke laser päälle napauttamalla **Laserruutua Kojetoimintojen** näytössä. Katso [Prisman hallinnan asetukset, page 308](#).

Jos käytössäsi on Trimble SX12 Scanning -takymetrillä:

- Kun EDM on **standarditilassa**:
 - Laserosoitin on vakaa, kun **Laserin voimakkuuden** tila on **Hämärä** tai **Standardi**.
 - Laserosoitin vilkkuu säännöllisesti **Laserin voimakkuuden** ollessa **Laajennetun kantomatkan välkyntätilassa**.
 - Normaalisessa tilassa kamera, hiusristikko on yhdenmukainen laserosoittimen kanssa. EDM-linjaus saattaa poiketa laserosoittimesta kojeesta, ilman lämpötilasta riippuen ja kantamasta

riippuen (jopa 20 mm 50 metrin etäisyydellä). Mittaus suoritetaan kuitenkin kohdassa, jossa laserosoitin ja ristikko suuntautuvat.

- Kun EDM on **seurantatilassa**:
 - Laserosoitin välkky sen merkiksi, että laserosoitin ei ehkä ole täysin kohdistettu kameran hiusristikon ja EDM:n kanssa.
 - Seurantatilassa kameran hiusristikko on yhdenmukainen EDM:n kanssa. Laserosoittimen linjaus saattaa poiketa EDM:stä kojeesta, ilman lämpötilasta ja kantamasta riippuen (jopa 20 mm 50 metrin etäisyydellä).
 - Jos laserosoitin on sallittu merkinnän aikana, **Merkinnän** kuvaruudussa näkyy **Merkkaa piste**-valonäppäin **Mittaa**-valonäppäimen sijasta. Jos napautat **Merkkaa piste**, koje siirtyy **STD**-tilaan ja laserosoitin palaa koko ajan ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen, koje palaa automaattisesti **TRK**-tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Katso [Pisteiden merkintä, page 597](#).
Lisätietoja on teknisessä raportissa *Inside the Trimble SX12: Deep Dive into Trimble Laser Pointer*, joka on saatavilla osoitteessa geospatial.trimble.com.

Tarkenna laser manuaalisesti napauttamalla **Manuaalisen tarkennuksen** valonäppäintä ja sen jälkeen nuolia, joiden avulla voit säätää tarkennusta ja saavuttaa pienemmän laserspotin. Käytössä ollessaan **MF** ilmestyy kojeen kuvakkeeseen tilarivillä. Manuaalinen tarkennus on hyödyllinen erityisesti silloin, kun laser osoittaa heijastamattomaan pintaan, minkä johdosta koje ei voi määrittää automaattisen tarkennuksen edellyttämää etäisyyttä.

3R High Power -laserosoitin

Trimble S8- tai S9-takymetri voidaan varustaa 3R-teholaserosoittimella.

Valitse **3R High Power -laserosoittimen** valintaruutu ottaaksesi laserosoittimen käyttöön. Voit ottaa laserin käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla **3R HP Laser Kojetoimintojen** ruudussa.

WARNING – Teholaser on luokan 3R laserlaite, joka lähettää laservaloa. Älä katso suoraan säteeseen tai katso sitä optisten kokeiden läpi.

Käytettäessä suurteholaserosoitinta:

- Kojee voi automaattisesti kääntyä mittaamaan laserosoittimen paikkaan, vaikka laserosoitin ei ole koaksiaalinen kaukoputken kanssa. Jos teet etäisyshavainnon ja 3R-teholaserosoitin on päällä, ensimmäinen havainto selvittää pystykulman, jolla kojetta käännetään siten, että etäisyys mitataan sinne, johon laserosoitin on kohdistettu. Kojee kääntyy automaattisesti tähän pisteeseen ja tekee havainnon. Kojee kääntyy sitten siten, että teholaser osoittaa uudelleen mitattavaan paikkaan. Valmistelemaa mittausta ei tallenneta. Tätä toimintoa ei käytetä jatkuvassa mittauksessa.
- Pystykulman kääntämisen laskenta olettaa, että vaakaetäisyys valmistelemaan mittausta kohtaan on sama kuin teholaserosoittimen näyttämään paikkaan. Jos haluat mitata teholaserosoittimen näyttämään paikkaan, joka sijaitsee kohteen ylä- tai alareunassa, sinun kannattaa käyttää kojeasentoa 1 kohteen alareunan mittauksiin ja kojeasentoa 2 kohteen yläreunan mittauksiin, jolloin valmistelemaa mittausta ei mene liian kauas mitattavasta kohteesta.

Laserin voimakkuus

Jos käytössäsi on Trimble SX12 Scanning -takymetrillä, voit määrittää laserspotin heijastuskirkkauden **Laserin voimakkuuden** kentästä. Valitse:

- **Hämärä:** Työskennellessäsi sisätiloissa, hämärässä, erittäin heijastavia pintoja mitattaessa tai lyhyen etäisyyden päässä työskenneltäessä.
- **Standardi:** Työskennellessäsi normaaliolosuhteissa.
- **Laajennetun alan välkyntä:** Löytääksesi laserspotin vaikeissa olosuhteissa, kuten ulkona, kirkkaassa valossa, erittäin vähän heijastavia pintoja mitattaessa tai pitkän etäisyyden päässä työskenneltäessä.

Vilkkuva laser

Väläyttääksesi laseria ja ohjausvaloa tai prismavalaistuksen valoa DR-tilassa mitattua pistettä tallentaessasi määritä laserin vilkuntakertojen määrä **Laserin välkyntän** kentässä.

Vilkkuvan laserin kenttä ei ole käytettävissä **Laserin voimakkuuden** kentän asetuksen ollessa **Laajennetun alueen vilkunta** (vain SX12:ssa).

Prisman keskihajonta / DR:n keskihajonta

Määritä mittauksen hyväksyttävä tarkkuus syöttämällä **Prisman keskihajonnan** tai **DR:n keskihajonnan** arvo riippuen kojeen tilasta. Kun mitataan valoa hajottavaan pintaan, keskihajonnan arvo näkyy inforivillä, kunnes keskihajonta vastaa määritettyä arvoa. Kun keskihajonta on riittävän pieni, havainto hyväksytään. Jos haluat hyväksyä havainnon ennen kuin keskihajonta on tyydyttävä, näpäytä **Enter**, kun keskihajonnan arvo näkyy inforivillä.

DR:n minimi- ja maksimietäisyys

Rajaa DR-mittauksen mittausalue antamalla arvot vähimmäis- ja enimmäisetäisyydelle. Lisäämällä enimmäisetäisyyttä lisää myös mittausaikaa, vaikka mitattava etäisyys on lyhyempi kuin määritelty maks.etäisyys. Oletusmaksimietäisyys tasapainottaa mittausajan ja matkan. Lisää maksimietäisyyttä, jos työskentelet pitkien matkojen parissa. Käytä tätä, kun haluat välttää liian kaukaisten tai vaihtelevien kohteiden mittaamisen.

Pitkä kantama

Käytä pitkän mittausmatkan tilaa, kun tarvitaan voimakas kojesignaali mitattaessa prismoihin, jotka ovat yli kilometrin etäisyydellä.

Heikko signaali

Jos haluat sallia mittauksen tarkkuutta pienentäen (eli kojeen normaalitoleranssin ulkopuolella), ota käyttöön **heikko signaali**.

10Hz jatkuva mittaus

Käytä 10 hertsin jäljitystä, kun tarvitaan nopeaa sijainnin päivitystä käytettäessä **Seurantatilaa**.

NOTE -

- Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun olet sekä Autolock- että Seurantatilassa. Jos valitset DR:n tai poistat Autolock-toiminnon käytöstä jäljityksen aikana, ohjelmisto palaa oletusarvoisesti normaaliin seurantatilaan.
- Vaikka jäljitys on nopeampaa, tallennettujen pisteiden tarkkuudeksi tulee "tyhjä".

Prismavalaistus

Kun työskentelet pimeässä ympäristössä käyttäen Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -sovellusta, käytä prismavalaistusta paikantaaksesi ja nähdäksesi prismat helpommin. Prismavalaistus toimii parhaiten käytettäessä ensisijaista kameraa.

NOTE - DR-tilassa mitattua pistettä tallennettaessa prismavalaistuksen valo ja laser välkkyvät **EDM-asetusten** ruudun **Laserin välkyntä** -kentässä määritetyn monta kertaa. Katso [EDM-asetukset, page 319](#).

Käynnistä tai sulje prismavalaistus milloin tahansa napauttamalla tilarivin kojekuvaketta ja napauta sen jälkeen **TIL**.

Valaistusmenetelmän asetus:

1. Näpäytä tilapalkin kojekuvaketta.
2. Näpäytä **PV**-painiketta ja pidä sitä painettuna. **Prismavalaistuksen** kuvaruutu ilmestyy ruutuun.
3. Valitse **Prismavalaistus käytössä** -valintaruutu.
4. Valitse **Valaistuksen** kentältä **Vilkkuva** tai **Jatkuva**.

Valaistusta voidaan hallita skannauksen tai panoraaman kaappauksen aikana käyttämällä ensisijaista kameraa asettamalla **Prismavalaistuksen Pois päältä** tai **Jatkuvaksi Skannauksen** tai **Panoraaman** ruudussa.

Kun kaappaat kuvia, jotka eivät ole panoraamoja, kuten esimerkiksi Kuva mittauksessa, kuvassa näkyvä prismavalaistus riippuu kuvan ottohetken TIL-tilasta.

Kun skannaat tai kaappaat panoraaman käyttäen yleiskuvakameraa ja jos prismavalaistus on käytössä, ohjelmisto ottaa prismavalaistuksen automaattisesti pois päältä skannauksen ajaksi.

Ohjausvalo

Ohjausvalo on valo, joka opastaa prismakäyttäjää oikeaan suuntaan. Ohjausvalo ei ole käytössä, kun maastotietokone on kytkettynä kojeeseen, jossa on kamera, teholaserosoitin tai pitkän kantaman FineLock.

NOTE - DR-tilassa mitattua pistettä tallennettaessa ohjausvalo ja laser välkkyvät **EDM-asetusten** ruudun **Laserin välkyntä** -kentässä määritetyn monta kertaa. Katso [EDM-asetukset, page 319](#).

Ohjausvalon laittaminen päälle ja pois:

1. Näpäytä tilarivin kojeikonია tarkastellaksesi **Kojetoimintojen** ruutua.
2. Näpäytä **Ohjausvaloa**.

Ohjausvalon nopeuden määrittäminen:

1. Näpäytä **Kojetoimintojen** ruudun **Ohjausvalon** painiketta ja pidä se pohjassa.
2. Valitse **Ohjausvalo käytössä** -valintaruutu.
3. Valitse tarvittava nopeus **Nopeuden** kentässä.

Kun **Auto** on valittuna, ohjausvalo vilkkuu nopeasti, kun prisma on lukittuna, ja hitaasti, kun prismaa ei ole.



Dynaaminen ohjainsauva

Kun yhteys on muodostettu Trimble SX12 Scanning -takymetrillä -kojeeseen, käytä **Dynaamista ohjainsauvaa** ohjaamaan laserosoittimen mitattavan pisteen sijaintiin.

1. Näpäytä tilarivin kojeikonია tarkastellaksesi **Kojetoimintojen** ruutua.
2. Avaa **Kojetoiminnot**-ruutu ja napauta **Laserosoitin** ottaaksesi laserosoittimen käyttöön.
3. Avaa **Dynaaminen ohjainsauva** -ruutu napauttamalla **Dynaaminen ohjainsauva Kojetoiminnot**-ruudussa.

TIP – Jos ruudussa ei näy **Dynaaminen ohjainsauva** -painiketta, napauta **Ohjainsauva** ja **Dynaamisen ohjainsauvan** valonäppäintä. Viimeksi käytetyn ohjainsauvan kuvake näkyy **Kojetoiminnot**-ruudussa.

Dynaamisen ohjainsauvan kuvaruudun keskus on kosketuslevy, ja koje seuraa sormiesi liikkeitä kosketuslevyllä. Suuripiirteisiä liikkeitä varten vasemmalle ilmestyy pystysuora liukusäädin, ja horisontaalinen liukusäädin ilmestyy kosketuslevyn alle.

Muuta dynaamisen ohjainsauvan nopeutta **Hidas / Nopea**-valonäppäimestä. **Suuren** nopeuden merkki on vasemmassa alareunassa oleva jäniskuvake . Maakilpikonnakuvake  osoittaa **Matalaa** nopeutta, joka on neljä kertaa hitaampi kuin **Suuri** nopeus.

4. Käytä vaakasuoraa tai vertikaalista liukusäädintä asettaaksesi laserosoittimen sijainnin suuripiirteisesti:
 - Napauta ja pidä sinistä kohdistinta painettuna vaaka-akselilla ja vedä sitä vasemmalle tai oikealle. Laserosoitin liikkuu haluamaasi suuntaan. Vapauta kohdistin lopettaaksesi laserosoittimen liikuttamisen. Kun kohdistin on vapautettu, se palaa vaaka-akselin keskikohtaan.
 - Napauta ja pidä sinistä kohdistinta painettuna pystyakselilla ja vedä sitä ylös tai alas. Laserosoitin liikkuu haluamaasi suuntaan. Vapauta kohdistin lopettaaksesi laserosoittimen liikuttamisen. Kun kohdistin on vapautettu, se palaa pystyakselin keskikohtaan.
5. Siirtääksesi laserosoittimen mihin suuntaan tahansa napauta kosketuslevyä kuvaruudun keskustassa ja vedä ympäriinsä hitaasti haluamaasi sijaintiin.

6. Laserosoittimen sijainnin hienosäätö:
 - Napauta kosketuslevyvä kerran liikuttaaksesi laserosoitinta 0,5 mm kyseiseen suuntaan.
 - Paina maastotietokoneen suuntanäppäimistön nuolinäppäintä kerran liikuttaaksesi laserosoitinta 0,5 mm kyseiseen suuntaan.
 - Paina maastotietokoneen suuntanäppäimistön nuolinäppäin pohjaan liikuttaaksesi laserosoitinta tasaisella nopeudella 20 mm kyseiseen suuntaan.
7. Kun laserosoitin on haluamassasi sijainnissa, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**. Kun piste on tallennettu, ohjelmisto palaa **Dynaamiseen ohjainsauvan** kuvaruutuun, jolloin voit siirtää laserosoittimen seuraavaan sijaintiin.

TIP – Napauta **Ohjainsauvan** valonäppäintä kääntääksesi kojeen prismaa kohti lukituksen menetyksen jälkeen kojeen tavallisesta **Ohjainsauvan** ruudusta. Katso [Ohjainsauva, page 324](#). Palaa **Dynaamisen ohjainsauvan** ruutuun napauttamalla **ohjainsauvan** ruudun **Dynaaminen ohjainsauva** - valonäppäintä.



Ohjainsauva

Kun käytät robottikojetta etäkohteella, käännä koje prismaa kohti **Ohjainsauvan** painikkeesta, kun lukitus on menetetty.

1. Näpätä tilarivin kojeikonia tarkastellaksesi **Kojetoimintojen** ruutua.
2. Napauta **Ohjainsauva**.
3. Käännä koje näpätämällä näytön nuolinäppäintä tai painamalla maastotietokoneen ylös-, alas-, vasemmalle- tai oikealle-nuolinäppäintä.

Diagonaalisen nuolen painaminen liikuttaa kojetta vaaka- ja pystysuunnassa. Se, miten pitkälle koje kääntyy, riippuu siitä, miten pitkään nuolta pidetään pohjassa.

TIP – Kääntymisnopeutta voidaan lisätä ja vähentää näpätämällä vasenta (vähennä) tai oikeaa (lisää) nopeusnuolta.

4. Hienosäädä kojeen asentoa näpätämällä sisempiä nuolia. Sisemmät nuolet kääntävät kojetta aina puolella miniminopeusasetuksesta.
5. Voit muuttaa suuntaa napauttamalla muutossuuntapainiketta (↩️➡️, ➡️↩️).
 - Kun kojekuvake on prismakuvakkeen vasemmalla puolella, koje kääntyy aivan kuin olisit kojeen takana.
 - Kun kojekuvake on prismakuvakkeen oikealla puolella, koje kääntyy aivan kuin seisoisit paalulla kojetta kohti kääntyneenä.
6. Määritä koje hakemaan prisma ja lukittumaan siihen näpätämällä **Haku**. Kojee alkaa etsiä prismaa. Kun **GPS-haku** on valmis,  -valonäppäin on käytettävissä. Jos haluat suorittaa GPS-avusteisen haun, napauta .

Hakutulokset näkyvät tilalinjassa:

- Tähyt lukittu – ilmaisee, että prisma on paikannettu ja lukittu.
- Ei kohdetta – ilmaisee, että prismaa ei voitu paikantaa.

TIP – Kun yhteys on muodostettu Trimble SX12 Scanning -takymetrillä -kojeeseen, käytä **Dynaamista ohjainsauvaa** ohjaamaan laserosoittimen mitattavan pisteen sijaintiin. Avaa **Dynaamisen ohjainsauvan** ruutu napauttamalla ohjainsauvan ruudun **Dynaaminen ohjainsauva** -valonäppäintä. Katso [Dynaaminen ohjainsauva, page 323](#).

Käännä

Jos käytät servo- tai robottikojetta, voit ohjata kojeen liikkeitä **Käännä** -toiminnoilla.

1. Näpäytä tilarivin kojeikonian tarkastellaksesi **Koje toimintojen** ruutua.
2. Näpäytä **Käännä kohti**.
3. Kääntääksesi kojetta:
 - vaakasuunnassa 90° vasempaan tai oikeaan tai 180° näpäytä sopivaa näppäintä näytön alareunassa.
 - vaakasuoraan tai vertikaaliseen kulmaan valitse **HA** tai **VA Menetelmä**-kentällä ja syötä kulman arvo **Käännä kohteeseen** -kenttään.
 - sekä vaaka- että pystykulmaan valitse **HA & VAMenetelmän Method** kentältä ja syötä vaakakulma **Käännä HA** -kenttään ja pystykulma **Käännä VA** -kenttään.
 - tiettyyn pisteeseen valitse **Piste Menetelmän** kentältä ja syötä tai valitse piste **Pisteen nimen** kenttään, tai valitse piste kartalta. Jos valittuna on useampi kuin yksi piste, koje kääntyy viimeiseksi valittua pistettä kohti.
 - etäisyyden mukaan valitse **Etäisyys Menetelmän** kentältä ja syötä sen jälkeen etäisyys nykyisestä sijainnista pisteeseen, jossa koje menetti lukituksen. Tämä avustaa **Etsinnässä**, kun etsit prismaa, jonka lukitus on menetetty.
4. Määritä koje hakemaan prisma ja lukittumaan siihen näpäyttämällä **Haku**. Näyttöön tulee viesti Haetaan..., ja koje aloittaa prismien hakemisen.
5. Näpäytä **Käännä**. Kojee kääntyy syötettyihin kulmiin tai syötettyyn pisteeseen.

Navigointi pisteelle

Jos maastotietokone on kytkettynä GNSS-vastaanottimeen tai käytät maastotallenninta, jossa on sisäinen GPS, voit navigoida pisteelle

- takymetrimittauksen aikana jos menetät prismalukituksen
- ennen kuin aloitat mittauksen.

NOTE – Kun käytetään maastotietokonetta, jossa on sisäinen GPS, kytkettyä GNSS-vastaanotinta käytetään aina ensisijaisesti sisäisen GPS:n sijaan.

Navigointi pisteeseen -toiminto käyttää viimeisimmässä GNSS-mittaustyyliä käytettyjä asetuksia.

NOTE – Jos käytät GNSS-vastaanotinta, joka voi seurata SBAS-signaaleja, voit käyttää SBAS:n paikannuksia autonomisten paikannuksien sijasta silloin, kun radiolinkki on alhaalla. Käyttääksesi SBAS:n paikannuksia sinun tulee asettaa mittaustyyliä **Satelliitin differentiaalinen kenttään** SBAS.

1. Navigoidaksesi pisteeseen voit
 - Valita pisteen kartalta. Näpäyttää tämän jälkeen karttaa ja pitää sitä pohjassa ja valita **Navigointi pisteeseen**.
 - Näpäytä ☰ ja valitse **Koje** tai **Vastaanotin / Navigointi pisteeseen**.
2. Täyttää muut kentät tarpeen mukaan.
3. Muuta näyttömoodia näpäyttämällä **Asetukset**. Näyttöasetukset vastaavat **Merkintäasetuksien** näyttöasetuksia. Katso [Merkinnän navigointinäyttö, page 586](#).
4. Näpäytä **Aloita**.
5. Käytä nuolta navigoidaksesi pisteeseen, joka näytetään ristinä. Kun olet lähellä pistettä, nuoli katoaa ja häränsilmäsymboli ilmestyy. Ruutuun ilmestyy lisäksi koordinaatisto, joka muuttaa asteikkoa kun liikut lähemmäksi prismaa.
Kun olet pisteellä, napakymppisymboli peittää ristin.
6. Vaadittaessa merkitse piste.
7. Tallenna piste näpäyttämällä **Sijainti** ja näpäytä sitten **Tall**.

Survey Basic

Survey Basic on käytettävissä, kun maastotietokone kytketään Trimble-kojeeseen.

Voit käyttää sitä seuraavasti:

- Jos työ on luotu ja asemapisteen määrittäminen on tehty, Survey Basic voi näyttää mittaushavainnot ja koordinaatit, jotka perustuvat työhön tehtyyn asemapisteen määrittämiseen.
- Jos nykyistä asemapistettä ei ole määritetty, voit tehdä seuraavat toimet:
 - Tehdä yksinkertaisia etäisyys- tai kulmatarkistuksia.
 - Määritä asemapisteen p- ja i-koordinaatit Survey Basic -tilassa ja määritä vaakakulma, jonka jälkeen Survey Basic -tila voi näyttää havaittujen pisteiden koordinaatit.
 - Kirjoita asemapisteen korkeus, jonka jälkeen Survey Basic -tila voi näyttää havaittujen pisteiden korkeuden.
 - Mittaa tukipisteelle, jolla on tunnettu korkeus, asemapisteen korkeuden laskemista varten, jonka jälkeen Survey Basic -tila voi näyttää havaittujen pisteiden korkeudet.

NOTE – Survey Basic -tilassa ei voi tallentaa havaintoja.

Survey Basic -toiminnot

Avaa **Survey Basicin** ruutu näpäyttämällä kojeen kuvaketta tilarivissä, ja näpäytä sen jälkeen **Survey Basic**.

| Näpäytettävä kohde... | toiminto... |
|------------------------|--|
| Tilarivin kojekuvake | Kojetoiminnot -näytön avaaminen |
| Tähyskuvake | Tähyskorkeuden asetus tai muokkaus |
| Nollaa -painike | Kojeen vaakakulman asettaminen arvoon 0 |
| Aseta -painike | Vaakakulman asetus |
| | Tähyskorkeuden asettaminen |
| | Liitospisteen korkeuden asettaminen ja asemapisteen korkeuden laskeminen |
| | Asemapisteen koordinaattien ja kojeen korkeuden asettaminen kojekorkeuden asettaminen |
| Asetus -painike | Survey Basic -tilan käyttämien korjausarvojen muokkaaminen |
| Tyhjää -painike | Kulmien asettaminen takaisin reaaliaikaisiksi ja vinoetäisyyden tyhjentäminen mittauksen jälkeen |
| Näyttöpainike | Vaihtaminen näyttötilojen HA, VA, SD ja HA, HD, VD välillä |
| Painettava painike... | toiminto... |
| Enter-näppäin | Etäisyyden mittaaminen sekä vaaka- ja pystykulmien korjaaminen |

NOTE – Kun mittaus on meneillään, seuraavat arvot eivät ole muutettavissa:

- kojeen vaakakulma
- asemapisteen koordinaatit
- korjausarvot

Asemapisteen korkeuden laskenta tunnetulta tukipisteeltä

1. Varmista, ettei nykyistä asemapistettä ole määritetty, ja käynnistä Survey Basic.
2. Näpäytä **Aseta** ja syötä **Prismakorkeus**, **Viitekorkeus** ja **Kojekorkeus**.
3. Syötä tarvittaessa **Vaakakulma** ja asemapisteen **Pohjois-** ja **Itäkoordinaatti**.
4. Mittaa tukipisteeseen näpäyttämällä **Mittaa**. Asemapisteen **Korkeus** on laskettu.
5. Palaa Survey Basic -tilaan näpäyttämällä **Hyväksy**.

Jos haluat vaihtaa tietojen näyttönäkymää, näpäytä nuolipainiketta.

NOTE -

- Jos tähyskorkeuden **tai** kojekorkeuden arvo on tyhjä (null), ohjelmisto ei voi laskea VD-arvoa (korkeusero).
- Jos sekä tähyskorkeuden **että** kojekorkeuden arvo on tyhjä (null), ohjelmisto olettaa molemmat arvot nolliksi ja laskee VD-arvon (korkeuseron), mutta ei voi laskea korkeutta.
- Jos asemapiste lasketaan Survey Basic -tilassa, mittakaavaa 'vain projektiio = 1,0' käytetään koordinaattien laskennassa.

Kahden pisteen välisen käänteisen etäisyyden laskeminen

Suunta ja matka -toiminto (geodeettinen käänteistehtävä) pystyy näyttämään kahden mittauksen välisen suuntakulman ja etäisyyden. Voit määrittää käänteistehtävän laskemaan Säteittäiset suunnat ja matkat yhdestä pisteestä yhteen tai useampaan pisteeseen tai Perättäiset (ketjuna) suunnat peräkkäisten pisteiden ketjussa.



1. Näpytä **Käänteinen** Survey Basic -puolella. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinriviä pitkin nähdäksesi lisää valonäppäimiä.)
2. Valitse **Menetelmä**-asetukseksi Säteittäinen tai Ketjuna.
3. Syötä tähyskorkeus.
4. Mittaa ensimmäiseen pisteeseen näpäyttämällä **Mitt 1**.
5. Syötä tähyskorkeus.
6. Mittaa seuraava piste näpäyttämällä **Mitt 2**.
7. Käänteistehtävän (suunta ja matka) tulokset ovat näytössä.
 - Mittaa seuraavat pisteet näpäyttämällä **Jatka**. Toiminto jatkuu sitten vaiheesta 4.
 - Palaa vaiheeseen 1 näpäyttämällä **Nollaus**.
8. Palaa Survey Basic -tilaan näpäyttämällä **Esc**.

NOTE -

- Jos mittaus on meneillään, kunkin lasketun käänteistehtävän suuntakulma näytetään. Pystyt valitsemaan **Asetus** -painikkeella, näytetäänkö kartta-, maasto vai ellipsoidiset etäisyydet laskennan perustuessa nykyisen työn asetuksiin.
- Jos mittaus ei ole meneillään ja kojetta ei siten ole orientoitu, suuntakulma ei ole saatavilla lasketuille käänteistehtäville ja kaikki laskenta perustuu yksinkertaiseen suorakulmaiseen koordinaatistoon, jonka mittakaava on 1,0.
- Määritä kaltevuuden esitysmuoto näpäyttämällä **Asetukset**.

AT360 eBubblen asetukset

Jos aktiivisella prismalla on sisäänrakennettuja kallistuman tunnistimia ja suoritat takymetrimittausta, prisman kallistustiedot näytävä eBubble (elektroninen kupla) on käytettävissä. Voit konfiguroida eBubblen seuraavilla tavoilla:

- Näpäytä  **eBubblen** ikkunassa.
- Näpäytä  ja valitse **Koje / eBubblen asetukset**.

Voit konfiguroida seuraavat asetukset:

| Asetus | Kuvaus |
|---------------------|--|
| eBubble herkkyys | Kupla liikkuu 2mm tietyssä herkkyyskulmassa. Kun haluat vähentää herkkyyttä, valitse suurempi kulma. |
| Kaltevuustoleranssi | Määrittelee enimmäissäteen, jonka verran prisma voi kallistua ja joka voidaan ottaa huomioon toleranssissa. Sallittu vaihtelualue on 0,001 m – 1,000 m. Näytetty kallistuman etäisyys lasketaan nykyistä prismakorkeutta käyttäen. |

TIP – Jos sinulla on useampia kallistuman tunnistimia kytkettynä, voit myös näpäyttää **eBubblen asetusten** ruudun **AT360**-valonäppäintä valitaksesi eri anturin. Yhden anturin eBubble-asetuksien vaihtaminen vaihtaa kaikkien toisiinsa liitettyjen kallistuman tunnistimien eBubble-asetuksia.

eBubblen kalibrointi

Kalibroi eBubble näpäyttämällä **Kalib.**-valonäppäintä ja sen jälkeen **Kalibro**-painiketta, joka aloittaa kallistuman kalibroinnin. Tasaa koje kalibroidun tasaimen kanssa ja tue se niin, ettei se liiku. Näpäytä **Aloita**. Kalibroinnin tiedot tallennetaan työhön.

Kunnolla kalibroitu eBubble on erittäin tärkeä työn onnistumisen kannalta. Hyvin kalibroitu eBubble on erittäin tärkeä. eBubble:n näyttämä kallistuksen tarkkuus ja mitatun pisteen mukana tallennettavat arvot ovat täysin riippuvaisia aktiiviseen kohteeseen sisältämien kallistusantureiden kalibroinnista. HUonosti kalibroidun eBubble:n käyttäminen heikentää eBubble:n avulla mitattujen koordinaattien tarkkuutta. eBubblen kalibroinnissa on oltava hyvin huolellinen, jotta varmistutaan siitä, että koko ajan on käytettävissä paras mahdollinen kallistustieto. Kalibroi eBubble huolellisesti varmistaaksesi, että tarkin kallistustieto on aina käytettävissä.

Bubble:n vertauslaite: Kalibroi eBubble käyttäen kalibroituja mekaanista kuplaa. eBubble:n tarkkuus riippuu täysin kalibroinnissa käytetävän mekaanisen kuplan tarkkuudesta. eBubblen tarkkuus riippuu yksinomaan sen kalibrointiin käytetyn fyysisen kuplan tarkkuudesta.

Sauvan liikkumattomuus: Kun eBubble:a kalibroidaan, aktiiviseen kohteeseen sauva täytyy olla niin pystysuorassa ja liikkumaton kuin mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään statiivien käyttöä sauvassa.

Sauvan suoruus: Taivutunut sauva vaikuttaa aktiiviseen kohteeseen kallistusantureiden kallistuksien mittauksiin. Jos teet kalibroinnin käyttäen taivutunutta sauvaa ja vaihdat sitten sauvaa itse mittauksissa, pisteiden tarkkuudet muuttuvat. Myös toisinpäin, jos kalibroit käyttäen suoraa sauvaa ja sitten teet mittauksia

käyttäen taittunutta sauvaa, prisma-vastaanotin ei ole pystysuorassa, vaikka eBubble näyttäisi olevan ok. Tässäkin tapauksessa vaikutetaan pisteiden tarkkuuksiin.

Vahingot: Jos aktiivisen prisman käytön aikana tapahtuu vakava vahinko, kuten esimerkiksi sauvan pudotus, eBubble tulee kalibroida uudelleen.

Katso lisätietoja aktiivisen prisman käyttöohjeista.

eBubble-näyttö

Kun haluat näyttää eBubblen, näpäytä **eBubble** -pikapainiketta.

| Kuplan väri | Merkitys |
|-------------|---|
| Vihreä | Olet määritettyjen toleranssien sisällä. |
| Punainen | Olet määritellyn kallistustoleranssin ulkopuolella. |

TIP -

- Kun haluat siirtää eBubble-ikkunaa uuteen paikkaan näytöllä, näpäytä ja pidä osoitintikkua alaspainettuna eBubble-kuvakkeen päällä ja vedä se uuteen paikkaan.
- Näytä tai piilota eBubble millä tahansa ruudulla painamalla **Ctrl + L**.

Kojeasetukset

Avaa **Kojeen asetusten** kuvaruutu seuraavasti:

- Napauta ☰ ja valitse **Koje / Kojeen asetukset**.
- Näpäytä ja pidä pohjassa tilapalkin kojekuvaketta.

Mahdollisesti käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat sen mukaan, mihin kojeeseen maastotietokone on kytketty:

Kojeen ominaisuudet

Saatavissa olevat kojeen ominaisuudet riippuvat yhdistetystä kojeesta, mutta ne ovat muun muassa:

- **Kojeen nimi, Kojetyyppi, Sarjanumero ja Laiteohjelmiston versio.**
Näitä ominaisuuksia säilytetään työtiedostossa, ja ne voidaan tulostaa raporttiin [työdatan viennin](#) yhteydessä.
- **Kojeen konfigurointi**, joka näyttää tietoja, kuten radiovariantin sekä yhdistetyn kojeen kulmatarkkuuden.

TIP - Joidenkin kojeiden kohdalla voit syöttää kojeen nimen napauttamalla **Nimi**.

Wi-Fi-kanava

Jos kytketty koje on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, valitse vaadittava Wi-Fi-kanava. Kun yhteys on muodostettu Wi-Fi:n kautta, saatat havaita enimmillään 30 sekunnin mittaisin yhteyskatkoksen, kun suoritat tämän toimenpiteen.

Kanavan määrittäminen voi olla hyödyllistä silloin, kun yhteys on muodostettuna Wi-Fi:n ruuhkaisissa Wi-Fi-ympäristöissä.

NOTE – Asettaaksesi Wi-Fi-kanavan kojeessa tulee olla laiteohjelmistoversio S2.2.x tai myöhempi asennettuna.

Wi-Fi HaLow -asetukset

Jos yhdistetty koje on Wi-Fi HaLow™ -teknologiaa hyödyntävä Trimble SX12 Scanning -takymetrillä, ruutuun ilmestyy Wi-Fi HaLow -viestinnän käyttöönoton kentät. Jos määrität asetukset ensimmäistä kertaa, muodosta yhteys laitteeseen tavallisella Wi-Fi-yhteydellä tai kaapelilla.

NOTE – Jotta voit muodostaa yhteyden SX12:een Wi-Fi HaLow'n avulla, Trimble Access:n on oltava käynnissä Trimble-maastotietokoneella, jossa on EMPOWER EM130 Wi-Fi HaLow -moduuli. Wi-Fi HaLow käyttää eri taajuuskaistaa kuin tavallinen Wi-Fi, ja se on käytettävissä vain Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Wi-Fi HaLow -asetusten määrittäminen:

1. Valitse **Wi-Fi HaLow -tila**:

- **Suuri kaistanleveys** on suositeltava asetus useimmissa tilanteissa, koska se tarjoaa parhaan suorituskyvyn suurille tietomäärille, kuten laserkeilauspistepilville, kuville ja videoiden striimaamiselle.
- **Pieni kaistanleveys** voi tarjota lisäkuuluvuutta tietyissä ympäristöissä, joissa verkon välityskyky on pienempi. **Pieni kaistanleveys** tarjoaa enemmän kanavavaihtoehtoja joillakin alueilla.

2. Valitse **Wi-Fi HaLow -kanava**.

Käytettävissä olevat kanavat määräytyvät valitsemasi Wi-Fi HaLow -tilan mukaan. Jos valitsit **Suuren kaistanleveyden**, käytettävissä olevat kanavat, joiden kaistanleveys on 2 MHz, näkyvät luettelossa. Jos valitsit **Pienen kaistanleveyden**, kanavat, joiden kaistanleveys on 1 MHz, näkyvät luettelossa.

TIP – Jos haluat valita automaattisesti valitun kaistan parhaan kanavan, napauta **Valitse kanava automaattisesti**. Ohjelmisto skannaa ja arvioi käytettävissä olevat kanavat ja valitsee parhaan käytettävissä olevan kanavan, joka voi olla tällä hetkellä valittu kanava. Kun uusi kanava on valittu, napauta **Hyväksy** muodostaaksesi yhteyden kojeeseen uudelleen uuden kanava kautta. Jos koje on tällä hetkellä yhdistetty Wi-Fi HaLow -toiminnolla, yhteys katkeaa, kun ohjelmisto muodostaa yhteyden laitteeseen uudelleen uutta kanavaa käyttäen.

3. Napauta **Hyväksy** ottaaksesi muutokset käyttöön.

NOTE – Kun olet muodostanut yhteyden SX12:een Wi-Fi HaLow'n avulla, yhteys saattaa katketa jopa 30 sekunnin ajaksi, kun muutoksia tehdään Wi-Fi HaLow -asetuksiin.

Kojeen salasana

Jos liitetty koje on Trimble SX12 Scanning -takymetrillä ja siihen on asennettu piiriohjelmistoversio S2.8.x tai uudempi ja Trimble Access muodostaa yhteyden kojeeseen Wi-Fi- tai Wi-Fi HaLow -yhteyden kautta, sinua saatetaan pyytää antamaan kojeen salasana.

Voit vaihtaa salasanan napauttamalla **Kojeen asetukset** -näytön alareunan **Salasana**-valonäppäintä.

Lisätietoja on ohjeaiheissa [Kojeen Wi-Fi-yhteydet, page 494](#) ja [Kojeen salasana, page 495](#).

PIN-lukituksen suojaus

Ota kojeen PIN-lukitus käyttöön napauttamalla PIN, ja syötä ja vahvista **PIN**-koodi tämän jälkeen. PIN voi olla mikä tahansa 4-numeroinen luku lukuun ottamatta 0000.

Kun PIN-lukitus on käytössä, näyttöön ilmestyy **Avaa koje** -ruutu, kun muodostat yhteyden kojeeseen. Syötä PIN-koodi ja näpäytä sitten **Hyväksy**.

Kun PIN on asetettu, näpäytä PUK ja kirjoita PUK-koodi ylös (PUK = Personal Unblocking Key). Käytä tätä numeroa, jos unohdat PIN-koodin. Kymmenen epäonnistunutta yritystä vapauttaa kojeen lukitus syöttämällä PIN-koodi estää kojeen käyttämisen. Jos näin käy, sinun tulee syöttää PUK-koodi kojeen avaamiseksi.

Jos koje on lukittu etkä muista PIN- ja PUK-koodejasi, ota yhteys paikalliseen Trimble-jakelijaan.

Vaihda PIN-koodi näpäyttämällä **Koje / Kojeen asetukset – PIN**. Syötä nykyinen PIN, jonka jälkeen voit syöttää ja vahvistaa uuden PIN-koodin.

Poista PIN-lukitus näpäyttämällä **Koje / Kojeen asetukset – PIN**. Syötä nykyinen PIN ja näpäytä sen jälkeen **Ei käytössä**. Ohjelmisto muuttaa PIN-koodin 0000:ksi, joka tarkoittaa, että mikään PIN-lukitusta ei ole asetettu.

TIP – Voit ottaa PIN-lukituksen käyttöön myös kojeen Pinnan 2 vaihtoehdon **Security** avulla.

Automaattitarkennus

Kun **Autom. tarkennuksen** valintaruutu on valittuna, koje tarkentaa kohteeseen automaattisesti aina, kun se kääntyy kohti pistettä automaattisesti.

NOTE –

- Kaikki Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-laitteen kamerat Telekameraa lukuun ottamatta ovat kiinteän mittapisteen kameroita. Telekamerassa on automaattitarkennus tai sillä voidaan tarkentaa manuaalisesti. Katso [Kojeen kameran asetukset, page 188](#).
- Uudet kojeet toimitetaan tehtaalta kalibroituina automaattitarkennusta varten. Päivitetessä kojeen vanhemmasta laiteohjelmistosta, sinun on ensin kalibroitava automaattitarkennus käyttäen **Tasaus / Autom.tark. kalib.**-toimintoa kojeen kakkosasennossa.
- Jos korkeuksia ei tunneta, laskettua vinoetäisyyttä ei voi määrittää ja koje tarkentaa sen sijaan vaakaetäisyyden mukaan.

Hiusristikon valaistus

Käytä **Hiusristikon valaistuksen** hallintaa hiusristikon valaistukseen. Tämä on hyödyllinen toiminto silloin, kun hiusristikko ei ole helposti näkyvässä esimerkiksi tunnelissa.

Kojeasennon 2 taustavalo

Ota kojeasennon 2 taustavalo käyttöön valitsemalla **As. 2 taustavalo**.

Palvelutiedot

Takymetrimittauksissa käytettävät kojeet tulee huoltaa säännöllisesti. Tarkista, milloin koje on huollettava seuraavan kerran, napauttamalla **Koje / Kojeasetukset / Huolto**. Jotkin kojeet ilmoittavat lähestyvistä huolloista. Kun tämä viesti tulee näyttöön, voit edelleen käyttää kojetta, mutta ota yhteys paikalliseen Trimble-jakelijaan sopivalla hetkellä ja varaa huolto.

Tähystesti

Tähystestiä käytetään yleensä Survey Basicissa mitattaessa etäisyyttä, joka halutaan näyttää poistettuna.

Jos kojetta siirretään yli 30 cm paikasta, jossa viimeinen havainto tehtiin, vaaka- ja pystykulma-arvot päivitetään, mutta vinoetäisyydeksi tulee "?", millä estetään seuraavan kohteen etäisyyttä sekoittumasta aiemmin mitattuun kohteen etäisyyteen.

Kojeen kalibrointi

Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Säädä** suorittaaksesi kojeen säädön. **Säädön** kuvaruudussa saatavilla olevat proseduurit riippuvat kytketystä kojeesta.

NOTE - Säädä-ruutu ei ole käytettävissä mittauksen aikana. Meneillään oleva mittaus on lopetettava, jotta koje voidaan kalibroida.

Trimble suosittelee kojeen säätöjen testaamista seuraavissa tilanteissa:

- Milloin tahansa, kun kojetta on voitu käsitellä karkeasti kuljetuksen aikana.
- Kun ympäristön lämpötila poikkeaa yli 10 astetta (18 °F) edellisestä kollimaatiokokeesta.
- Välittömästi ennen suuren tarkkuuden kulmamittauksia yhdellä pinnalla.

Tämä antaa ohjeita testin suorittamiseen käyttäen Trimble Access -sovellusta maastotietokoneella. Kojeesta riippuen näiden testien suorittaminen voi onnistua myös pinnan 2 valikon näytön kautta. Katso lisätietoja kojeen käyttöoppaasta.

Trimble SX10- tai SX12-kojeen säätö

Nämä vaiheet koskevat tallentimeen yhdistettyä Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä.

1. Pystytä koje vakaalle pinnalle.
2. Yhdistä koje tallentimeen, jossa on Trimble Access auki.

3. Varmista, koje on tarkasti tasattu ja kompensattori on käytössä. **Älä aloita mittausta.**
4. Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Säädä**.
5. Valitse vaadittu kalibrointi ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
Katso lisätietoja näistä toimenpiteistä ohjeesta [Trimble SX10/SX12 Scanning Total Station In-Field Calibration Guide](#).
6. Jos joku kalibroinneista epäonnistuu tai ruutuun ilmestyy mikä tahansa virheviesti, varmista, että koje on vakaa ja että vaaditut kalibrointivaatimukset täyttyvät. Toista tämän jälkeen prosessi. Jos ongelma esiintyy vielä tämän jälkeen, ota yhteyttä paikalliseen Trimble-edustajaasi.

Kompensaattorin kalibrointi

Kompensaattorin kalibrointi takaa, että koje voi mukautua kojeen kallistukseen.

Milloin tämän säädön voi suorittaa?

- Välittömästi ennen suuren tarkkuuden mittauksia yhdellä pinnalla.
- Milloin tahansa, kun kojetta on voitu käsitellä karkeasti kuljetuksen aikana.
- Pitempien työskentely- tai varastointiaikojen jälkeen.
- Jos edellisen kalibroinnin ja nykyhetken välillä on merkittävä lämpötilaero.
- Kun havaittavissa on selvä ero silloin, kun kojetta käännetään 180 astetta tai kun **Elektronisen tasaimen** ruudussa näkyy selvä ero tähtäimen ja tapin absoluuttisten arvojen välillä. Esimerkiksi 8 tuuman ero (0,0025 gon) aiheuttaa 2 mm:n eron 100 metrin matkalla.

NOTE - Kaikki kollimaatiokallistuksesta johtuvat mittausvirheet eli tappikaltevuusvirheet eliminoidaan kahden pinnan mittauksia käytettäessä.

Asetusohjeet

Huolehdi, että kojeessa on ollut virta päällä ainakin 5 minuutin ajan ennen kalibrointiprosessin aloittamista varmistaaksesi, että kompensattori on lämmennyt.

Autolukituksen kollimaatio

Suorita Autolukituksen kollimaatiotesti määrittääksesi ja tallentaaksesi jäljittäjän kollimaatiovirhearvot kojeeseen. Autolukituksen kollimaation korjausarvoja sovelletaan tämän jälkeen kaikkiin tämän jälkeen suoritettaviin kulmamittauksiin jotka on havaittu Autolukituksen ollessa käytössä. Yksittäisessä asennossa havaitut kulmat korjataan tämän jälkeen kollimaatiovirheiden varalta.

Milloin tämän säädön voi suorittaa?

- Välittömästi ennen suuren tarkkuuden mittauksia yhdellä pinnalla.
- Milloin tahansa, kun kojetta on voitu käsitellä karkeasti kuljetuksen aikana.
- Pitempien työskentely- tai varastointiaikojen jälkeen.
- Jos edellisen kalibroinnin ja nykyhetken välillä on merkittävä lämpötilaero.

NOTE - Kaikki kollimaatiokallistuksesta johtuvat mittausvirheet eli tappikaltevuusvirheet eliminoidaan kahden pinnan mittauksia käytettäessä.

Asetusohjeet

- Kompensaattorin kalibrointi tulisi aina suorittaa välittömästi ennen Autolukituksen kollimaatiota.
- Pystytä prisma vähintään 100 metrin päähän kojeesta ja 9 asteen (10 gonin) sisään vaakasijainnista. Varmista, että kojeen ja prisman välillä ei ole esteitä.
- Käytä yhtä prismaa kollimaatiota varten. Älä käytä Trimblen 360°-, VX/S-sarjan 360°- tai R10 360° - prismaa.

Telekameran automaattinen tarkennus

Tämä säätö tallentaa telekameran automaattisen tarkennuksen moottorin uudet arvot kojeeseen.

Milloin tämän säädön voi suorittaa?

- Suorita telekameran automaattisen tarkennuksen säätö silloin, jos havaitset ongelman, kuten epäselvän kuvan, telekameran automaattisessa tarkennuksessa kentällä.
- Telekameran automaattisen tarkennuksen säätöä ei tarvitse suorittaa yhtä usein kuin muita säätöjä. Riittää, että säädät tarkennusta silloin, kun telekameran kuva on epäselvä.
- Muiden säätöjen ei tarvitse olla valmiita ennen telekameran automaattisen tarkennuksen säädön suorittamista.

Asetusohjeet

- Tämä säätö tulee suorittaa hyvissä valaistusolosuhteissa ja käyttäen selkeärajaista kohdetta tai objektia, joka on noin 10 metrin päässä kojeesta.
- Trimble suosittelee lasersäätölevyä, koaksiaalista prismaa (P/N 57013007) tai muuta vastaavaa laitetta.

NOTE – Jos telekameran automaattinen tarkennus ei paranna automaattista tarkennusta, suorita säätö uudelleen. Jos telekameran automaattisen tarkennuksen arvot Pinnalle 1 ja Pinnalle 2 eroavat toisistaan yli 10 yksikköä lyhyen ajan jälkeen ja/tai automaattinen tarkennus ei vielääkään tarkenna, ota yhteyttä Trimblen tukeen.

Automaattinen kameran kollimaatio

NOTE – SX10-kojeessa tulee olla piiriohjelmistoversion versio S2.1.9tai uudempi asennettuna, jotta voit suorittaa nämä säädöt.

Suorita **Automaattinen kameran kollimaatio** määrittääksesi Pinnan 1 ja Pinnan 2 väliset kollimaatiovirheet yleiskatsaus-, pää- ja telekameroille. Yksittäisellä pinnalla havaitut kulmat korjataan kollimaatiovirheiden varalta, minkä johdosta mittausta ei tarvitse suorittaa molemmilla kojeen pinnoilla.

Jos käytössäsi on SX12 ja laserosoitin on sallittu, ohjelmisto ottaa laserosoittimen pois käytöstä avatessasi **Automaattinen kameran kollimaatio** -ruudun.

Milloin nämä säädöt voi suorittaa?

- **Tärkeää:** Kullakin kameralla on sen omat kalibrointiparametrit, joten kalibroi vain kamerat, jotka eivät toimi odotetusti.
- Kompensaattorin kalibrointi tulisi aina suorittaa heti ennen automaattista kameran kollimaatiota.
- Kameran kollimaatioita ei tulisi olla tarpeen suorittaa usein. Kameroita kalibroidaan monta kertaa valmistusprosessin aikana, joten nämä kalibroinnit pysyvät vakaina ajan kuluessa.
- Suorita automaattinen kameran kollimaatio, jos havaitset jonkin seuraavista:
 - Jos havaitset eroja kameran kuvan ja mitattujen pisteiden välillä.
 - Jos tähtään objektiin Pinnalla 1, vaihdat Pintaan 2 ja huomaat selvästi, että hiusristikot eivät asetu oikein.
 - Jos skannaukset ovat väritettyjä ja huomaat epäyhteneväisyyden väritettyjen skannauspisteiden ja päälle asetettujen kuvien välillä skannauksen aikana.

Asetusohjeet

Valittu prisma näkymä, joka sisältää kaikki videokuvan kehyksen sisällä oleva objektit, edellyttää:

- Objekteja, joilla on selkeät piirteet kahdessa eri suunnassa. Esimerkiksi vaaka- ja pystyviiva.
- Kaikkien objektien pitäisi olla samassa kentän syvyydessä niin, että etäisyyden ero kaikkiin objekteihin on enimmillään 5 %.
- Vältä kiiltäviä tai heijastavia objekteja, jotka heijastavat muita objekteja.
- Kaikkien kehyksen sisällä olevien objektien täytyy olla liikkumatta kalibroinnin aikana. Kehyksen sisällä ei saa olla liikettä, kuten tuulussa liikkuvia objekteja tai kulkuneuvoja objektien takana.

- Voit helpottaa prismojen tunnistamista käyttämällä valitun kameran toista tarkennustasoa, joka maksimoi kehyksen koon, jolloin prisma on helpompi tunnistaa. Jos haluat käyttää:
 - **Yleiskatsaus**kameraa, käytä tarkennustasoa 2.
 - **Pää**kameraa, käytä tarkennustasoa 4.
 - **Tele**kameraa, käytä tarkennustasoa 6.
- Aseta prisma käyttämäsi kameran suositellun etäisyyden päähän saavuttaaksesi parhaat kollimaatio tulokset. Jos haluat käyttää:
 - **Yleiskatsaus**kameraa, valitse 10 metrin päässä oleva prisma.
 - **Pää**kameraa, valitse 20 metrin päässä oleva prisma.
 - **Tele**kameraa, valitse 50 metrin päässä oleva prisma.

Ennen kuin aloitat kollimaation, Trimble suosittelee, että vaihdat kojeen pintaa varmistaaksesi, että valittu objekti näyttää samalta molemmilla pinnoilla. Jos näin ei ole, on todennäköistä, että kalibrointi epäonnistuu, jolloin sinun tulee valita eri prisma.

Katso lisätietoja sopivan prisman valinnasta ohjeesta [Trimble SX10/SX12 Scanning Total Station In-Field Calibration Guide](#).

Tulokset

Kuvan sovittamisen kynnyksarvo on 0,5 pikseliä yleiskatsaus- ja pääkaderoissa, ja 0,8 pikseliä telekamerassa. Kynnyksarvoa käytetään kalibroinnissa käytettävien kuvien valintaan ja kelpaamattomien kuvien jättämiseen pois. Kalibroinnin keskimääräinen standardipoikkeama on tämän toleranssin sisällä, mutta tyypillisesti se on noin 0,2 pikseliä.

Pikselin koko riippuu kameran tyypistä ja etäisyydestä prismaan. Kun etäisyys prismaan on 25 m, 1 pikseli on yhtä kuin: Kun etäisyys prismaan on **25 m, 1 pikseli** on yhtä kuin: Kun etäisyys prismaan on 25 m, 1 pikseli on yhtä kuin:

- 10 mm, kun käytössä on **Yleiskatsaus**kamera.
- 2,2 mm, kun käytössä on **Pää**kamera.
- 0,44 mm, kun käytössä on **Tele**kamera.

TIP – Palauta kollimaatioasetukset tehdasasetuksiin valitsemalla kamera ja näpäyttämällä **Nollaa Automaattinen kameran kollimaatio** -ruudussa.

Luotilinjakameran kalibrointi

NOTE – Kojeessa tulee olla piiriohjelmistoversion versio S2.1.9 tai uudempi asennettuna, jotta voit suorittaa tämän säädön.

Suorita **Luotilinjakameran kalibrointi** laskeaksesi luotilinjakameran rotaationkeskuksen ja tehdäksesi sen mukaiset korjaukset. Luotilinjakameran kuvaa siirretään tämän jälkeen niin, että se vastaa kameran tunnistimen keskikipseliä. Tämä kalibrointi takaa, että hiusristikot ovat samassa paikassa kojeen suuntautumisesta riippumatta.

Milloin tämän säädön voi suorittaa?

- **Tärkeää:** Kullakin kameralla on sen omat kalibrointiparametrit, joten kalibroi vain kamerat, jotka eivät toimi odotetusti.
- Luotilinjakameran kalibrointia ei tulisi olla tarpeen suorittaa usein. Kameraa kalibroidaan monta kertaa valmistusprosessin aikana, joten nämä kalibroinnit pysyvät vakaina ajan kuluessa.
- Suorita tämä säätö, jos pystytät kojeen prisman yläpuolelle ja havaitset luotilinjakameran hiusristikkojen liikkuvan kojetta kääntäessäsi sen sijaan, että se pysyisi samassa asennossa.

Asetusohjeet

Valittu prismanäkymä, joka sisältää kaikki videokuvan kehyksen sisällä oleva objektit, edellyttää:

- Objekteja, joilla on selkeät piirteet kahdessa eri suunnassa. Esimerkiksi vaaka- ja pystyviiva.
- Kaikkien objektien pitäisi olla samassa kentän syvyydessä niin, että etäisyyden ero kaikkiin objekteihin on enimmillään 5 %.
- Vältä kiiltäviä tai heijastavia objekteja, jotka heijastavat muita objekteja.
- Kaikkien kehyksen sisällä olevien objektien täytyy olla liikkumatta kalibroinnin aikana. Kehyksen sisällä ei saa olla liikettä, kuten tuulussa liikkuvia objekteja tai kulkuneuvoja objektien takana.
- Aseta prisma mahdollisimman suuren etäisyyden päähän saavuttaaksesi parhaat kollimaatiotulokset. Tee näin pystyttämällä koje niin korkealle kuin mahdollista niin, että se on luotilinjakameran toimita-alueen sisällä (1,0-2,5 m).

Katso lisätietoja sopivan prisman valinnasta ohjeesta [Trimble SX10/SX12 Scanning Total Station In-Field Calibration Guide](#).

Tulokset

Kuvan sovittamisen kynnyisarvo on 0,5 pikseliä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki kalibrointitulokset ovat tämän toleranssin sisällä. Luotilinjakameran kohdalla pikselin koko riippuu kojeen korkeudesta. 1,55 metrin kojekorkeudessa 1 pikseli vastaa 0,2 mm:ä.

TIP – Palauta kalibrointiasetukset tehdasasetuksiin näpäyttämällä **Nollaa Luotilinjakameran kalibroinnin** ruudussa.

Laserosoitinkollimaatio

NOTE – Tämä kojesäätö koskee vain Trimble SX12 Scanning -takymetrillä -kojeita, joissa on laserosoitin.

Suorita **Laserosoitinkollimaatio määrittääksesi** Pinnan 1 ja Pinnan 2 väliset kollimaatiovirheet SX12:n laserosoittimelle. Yksittäisen asennon kulmat laserosoittimen sijaintiin nähden korjataan tämän jälkeen kollimaatiovirheiden varalta.

Milloin tämän säädön voi suorittaa?

Sinun tulee suorittaa laserosoitinkollimaatio, jos tähtäät objektiin Asennossa 1 laserspotilla, vaihdat Asentoon 2 ja huomaat selvästi, että laserspotti ei kohdistu oikein. Tai seuraavissa tilanteissa:

- Välittömästi ennen suuren tarkkuuden mittauksia yhdellä pinnalla.
- Milloin tahansa, kun kojetta on voitu käsitellä karkeasti kuljetuksen aikana.
- Pitempien työskentely- tai varastointiaikojen jälkeen.
- Jos edellisen kalibroinnin ja nykyhetken välillä on merkittävä lämpötilaero.

NOTE - Kaikki kollimaatiokallistuksesta johtuvat mittausvirheet eli tappikaltevuusvirheet eliminoidaan kahden pinnan mittauksia käytettäessä.

Asetusohjeet

Valitse DR-prisma, joka on yli 30 m päässä, jotta voit selkeästi nähdä laserspotin. Jokaisessa asennossa suoritetaan vain kulmat -mittaus.

Tulokset

Kollimaatioarvo voi olla enintään 60". Jos saat suuremmat kollimaation säätöarvon, ota yhteyttä paikalliseen Trimble-edustajaan.

Laserosoittimen automaattitarkennus

NOTE - Tämä kojesäätö koskee vain Trimble SX12 Scanning -takymetrillä -kojeita, joissa on laserosoitin.

Tämä säätö tallentaa laserin automaattisen tarkennuksen moottorin uudet arvot kojeeseen.

Milloin tämän säädön voi suorittaa?

- Suorita laserin tarkennuksen kalibrointi silloin, jos havaitset ongelman laserspotin automaattitarkennuksessa maastossa, kuten epäselvän laserosoitinspotin.
- Laserin tarkennuksen kalibrointia ei tarvitse suorittaa yhtä usein kuin muita kojesäätöjä. Riittää, että säädät tarkennusta silloin, kun laserosoitinspotti on epäselvä.
- Muiden säätöjen ei tarvitse olla valmiita ennen laserin tarkennuksen kalibroinnin suorittamista.

Asetusohjeet

Valitse DR-prisma, joka on yli 30 m päässä, jotta voit selkeästi nähdä laserspotin.

Tulokset

Jos laserosoitimen automaattitarkennuksen kalibrointi ei paranna laserspotin selkeyttä, suorita säätö uudelleen. Jos automaattitarkennus ei tämänkään jälkeen tarkenna oikein, ota yhteyttä paikalliseen Trimble-edustajaan.

Trimble S Series- tai VX-kojeen säätö

Nämä vaiheet koskevat mitä tahansa tallentimeen yhdistettyä Trimblen servo- tai robottikojetta, lukuun ottamatta Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojetta.

Jos olet yhteydessä mekaaniseen Trimble-takymetriin, sinun täytyy säätää sitä käyttäen kojeen ohjauspaneelia.

1. Pystytä koje vakaalle pinnalle.
2. Varmista, koje on tarkasti tasattu ja kompensattori on käytössä.
3. Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Säädä**.
Säädön kuvaruudussa saatavilla olevat proseduurit riippuvat kytketystä kojeesta.
4. Suorita kukin säätö kerrallaan alla olevia ohjeita noudattaen.

Kollimaatio ja tappikaltevuus

Trimble takymetri-kojeilla HA VA -kollimaatio- ja Tappikaltevuus-määritykset on tehtävä samanaikaisesti.

NOTE – Lopullisten kollimaatioarvojen tulee olla ohjearvojen toleranssin sisällä. Jos näin ei ole, koje tulee säätää mekaanisesti. Lisätietoja saat paikalliselta Trimble-palveluntarjoajalta.

1. Valitse kojeen paikka seuraavasti:
 - HA VA -kollimaatiota varten kojeen tulee olla ainakin 100 metrin päässä kohteesta ja kulman kohteeseen tulee olla vähemmän kuin 3° (3,33 gon) vaakatasosta.
 - Tappikaltevuutta varten kulman prismaan tulee olla ainakin 30° (33,33 gon) VA:sta kollimaation mittauksen aikana.
2. Valitse **Kollimaatio ja tappikaltevuuden kallistus**.
Kojeen nykyiset säätöarvot näytetään.
3. Näpäytä **Seur**.
4. Suuntaa prismaan ja tee kollimaatiomittaus.

NOTE – Älä käytä **Autolukitus**-toimintoa kollimaatio- ja tappikaltevuustestien yhteydessä.

Molemmissa kojeasennossa pitää tehdä vähintään yksi havainto. Jos suoritat useampia havaintoja, täydennä ensi kaikki pinnan 1 havainnot. Käännä koje sivulle kohteesta ja suuntaa sitten uudelleen jokaisen havainnon välissä.

5. Vaihda asentoa näpäyttämällä **Vaihda asentoa** ja huomioi saman määrän havaintoja pinnasta 2 kuin havaitsit pinnasta 1.
6. Kun molempien pintojen havaintojen määrä on sama, näpäytä **Jatka**.

- Tähtää prismaan ja ota tappikaltevuuden kallistuman mittausta samalla tavalla kuin kollimaatiomittauksessa.
Nykyiset arvot ja uudet kojearvot näytetään.
- Napauta **Hyväksy**.

Autolukituksen kollimaatio

NOTE – Autolukituksen kollimaatio tulee suorittaa HA VA -kollimaatiosäädön jälkeen, jos se on saatavilla.

- Valitse **Autolukitus-kollimaatio**.
- Varmista, ettei kojeen ja kohteen välillä ole esteitä ja että etäisyys kojeen ja tähtäyskohteen välillä on vähintään 100 m.
- Seuraa näyttöön tulevia ohjeita. Paina näppäimiä kevyesti, jotta koje ei liiku.

EDM-vakio

- Valitse **EDM-vakio**.
- Näpäytä **Seur**.
- Syötä asianmukainen EDM-vakio. Käytettävissä oleva alue on -9,99 mm – +9,99 mm.
- Näpäytä **Tall**.

FOCUS 30/35 -takymetrin säätö

- Pystytä koje vakaalle pinnalle.
- Varmista, koje on tarkasti tasattu ja kompensattori on käytössä.
- Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Säädä**.
Säädön kuvaruudussa saatavilla olevat proseduurit riippuvat kytketystä kojeesta.
- Suorita kukin säätö kerrallaan alla olevia ohjeita noudattaen.

Kollimaatiovirhe

- Sijoita koje niin, että kulma pisteeseen on alle 4°30' (5 gon) horisontaalisesta tasosta.
- Valitse **Kollimaatio**.
Kojeen nykyiset säätöarvot näytetään.
- Näpäytä **Seur**.
- Suuntaa pisteeseen ja tee kollimaatiomittaus.

NOTE – Älä käytä **Autolukitus**-toimintoa kollimaatio- ja tappikaltevuustestien yhteydessä.

Molemmissa kojeasenoissa pitää tehdä vähintään yksi havainto. Jos suoritat useampia havaintoja, täydennä ensi kaikki pinnan 1 havainnot. Käännä koje sivulle kohteesta ja suuntaa sitten uudelleen jokaisen havainnon välissä.

5. Vaihda asentoa näpäyttämällä **Vaihda asentoa** ja huomioi saman määrän havaintoja pinnasta 2 kuin havaitsit pinnasta 1.
6. Kun molempien pintojen havaintojen määrä on sama, näpäytä **Tulokset**.
Nykyiset arvot ja uudet koje arvot näytetään.
7. Napauta **Hyväksy**.

Tappikaltevuuskorjaukset

1. Sijoita koje niin, että kulma pisteeseen on alle 13°30' (15 gon) horisontaalisesta tasosta.
2. Valitse **Tappikaltevuuden kallistus**
Kojeen nykyiset säätöarvot näytetään.
3. Näpäytä **Seur**.
4. Suuntaa pisteeseen ja tee tappikaltevuuden kallistusmittaus.

NOTE – Älä käytä **Autolukitus**-toimintoa kollimaatio- ja tappikaltevuustestien yhteydessä.

Molemmissa kojeasenoissa pitää tehdä vähintään yksi havainto. Jos suoritat useampia havaintoja, täydennä ensi kaikki pinnan 1 havainnot. Käännä koje sivulle kohteesta ja suuntaa sitten uudelleen jokaisen havainnon välissä.

5. Vaihda asentoa näpäyttämällä **Vaihda asentoa** ja huomioi saman määrän havaintoja pinnasta 2 kuin havaitsit pinnasta 1.
6. Kun molempien pintojen havaintojen määrä on sama, näpäytä **Tulokset**.
Nykyiset arvot ja uudet koje arvot näytetään.
7. Napauta **Hyväksy**.

Autolukituksen kollimaatio

NOTE – Autolukituksen kollimaatio tulee suorittaa HA VA -kollimaatiosäädön jälkeen, jos se on saatavilla.

1. Valitse **Autolukitus-kollimaatio**.
2. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
3. Tähtää pinnalla 1 olevaan prismaan niin, että vinoetäisyys on 20–300 m ja 4°30' asteen sisällä (5 gon) horisontaalisesta.

Tietojen lähetys

Voit lähettää mittausdataa toiseen laitteeseen, kuten kaikuluotaimeen tai kolmannen osapuolen ohjelmistoa käyttävään tietokoneeseen.

Mikä tahansa Windows-maastotietokoneen kanssa käytetty takymetri tukee datan kirjoittamista. Laitekoonpanosi riippuu käyttämästäsi laitteesta. Jos laite on Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri, se voi tulostaa tietoa jalkaliittimen välityksellä, joten voit tulostaa mittausdataa kojeesta tai maastotietokoneesta. Muiden kojeiden kohdalla sinun täytyy yhdistää tallennin kojeeseen ja yhdistää laite tallentimeen tulostaaksesi tallentimen tietoa laitteeseen.

NOTE – Tietojen ulostulo maastotietokoneen COM-portin tai Bluetoothin kautta ei ole käytettävissä, kun Trimble Access:ta käytetään Android-pohjaisella Trimble-maastotietokoneella.

Ota datan lähetys käyttöön seuraavasti:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Datan tulostus**.
2. Valitse **Datasiirto**-asetukseksi joko **Mittauksen jälkeen** tai **Jatkuva**.
3. Valitse **Lähetysformaatti**.

Jos valitset **GDM-käyttäjän määrittämä**:

- a. Valitse sisällytettävät GDM-datatarat. Katso [GDM tiedonsiirto, page 343](#).
 - b. Valitse **EOT**-merkki.
 - c. Valitse **Ajan kirjoitus**.
4. Määritä tarpeen mukaan **Portin tiedot**.
 5. Jätä **Datan kirjoittamisen** ruutu auki ja näpäytä ☰ päästäksesi muihin ohjelmiston toimintoihin.
Datan kirjoittaminen pysyy käytössä niin kauan kuin **Datan kirjoittamisen** kuvaruutu on auki.

Lopeta datan kirjoittaminen näpäyttämällä **Lopeta Datan kirjoittamisen ruudussa** tai sulkemalla **Datan kirjoittamisen** ruutu.

GDM tiedonsiirto

Jos valitset **GDM-käyttäjän määrittämä Lähetysten formaatiksi**, voit valita seuraavista tarroista:

| Nimiö | Teksti | Kuvaus |
|-------|--------|---------------|
| 7 | HA | Vaakakulma |
| 8 | VA | Pystykulma |
| 9 | SD | Vinoetäisyys |
| 10 | VD | korkeusero |
| 11 | HD | vaakaetäisyys |
| 37 | N | Pohjoinen |
| 38 | E | Itä |

| Nimiö | Teksti | Kuvaus |
|-------|------------|------------|
| 39 | ELE | Korkeus |
| 51 | Päivämäärä | Päivämäärä |
| 52 | Aika | Aika |

Ennen kuin järjestelmä voi lähettää pohjois-, itä- ja korkeuskoordinaatit, asemapisteen pitää olla määritetty. Muussa tapauksessa järjestelmä lähettää koordinaatteina 0, 0, 0.

Pohjois-, itä- ja korkeuskoordinaattien ja kulman ja etäisyyden yksiköt vastaavat Trimble Access -ohjelmistoasetusta.

Aseta desimaalipilkun paikan vaaka- ja pystykulmien tietueille näpäyttämällä **Ominaisuudet Töiden** ruudussa. Näpäytä **Yksiköt**-painiketta ja valitse sopiva vaihtoehto **Kulman näytön** kentältä.

Jos datan kirjoitus on käytössä eikä uutta etäisyyttä ole saatavilla, HA- ja VA-nimiöt lähetetään omien nimiöiden sijaan.

Autolock-toiminnon ollessa käytössä kojeen on oltava lukittuneena prismaan, jotta GDM-dataa lähetetään.

Pseudo NMEA GGA -kirjoittaminen

Käytä **Pseudo NMEA GGA** -datan kirjoittamisen toimintoa lähettääksesi itäisien ja pohjoisien koordinaattien sekä korkeuden arvoja normaalien latitudi-, longitudi- ja korkeusarvojen sijasta tallentimelta yhdistettyyn kojeeseen. Tämä kirjoitusmuoto perustuu NMEA (National Marine Electronics Association) -standardiin, jolla merenkulkualan elektroniset laitteet pystyvät siirtämään tietoa keskenään. Muokattu versio yhdestä NMEA-viestistä, CGA, luodaan.

Tyypillinen esimerkki kirjoitustietueesta on:

```
$GPGGA,023128.00,832518.67,N,452487.66,E,1,05,1.0,37.48,M,0.0,M,0.0,0001*49
```

Tietueen kentät ovat seuraavat:

| Kenttä | Kuvaus |
|-----------|---|
| \$GPGGA | NMEA-sanoman datatyyppin tunniste |
| 023128.00 | Aikakenttä – Paikannushavainnon UTC-aika (hhmmss.ss) |
| 832518,67 | Pohjoiskoordinaatti käytössä olevina yksikköinä, 2 desimaalia |
| N | Kiinteä teksti, joka ilmaisee, että edellinen arvo oli pohjoiskoordinaatti |
| 452487.66 | Itäkoordinaatti käytössä olevina yksikköinä, 2 desimaalia |
| E | Kiinteä teksti, joka ilmaisee, että edellinen arvo oli itäkoordinaatti |
| 1 | Havainnon laatu (aina 1 = GPS-havainto) |
| 05 | Satelliittien määrä (ei käytetä tässä tapauksessa, aina 05) |
| 1.0 | HDOP-arvo (ei käytetä tässä tapauksessa, aina 1.0) |
| 37.48 | Korkeusarvo käytössä olevina yksikköinä, 2 desimaalia |
| M | Yksikön tunniste korkeusarvolle (ilmaisee myös p- ja i-koordinaateille käytetyn yksikön). M tai F tarkoittavat metrejä tai jalkoja (US survey feet ja international feet molemmat käyttävät |

| Kenttä | Kuvaus |
|--------|---|
| | tunnistetta F eikä tässä pystytä päättelemään, kumpaa yksikköä siirtotiedostossa on käytetty) |
| 0,0 | Geoidierottelu (aina 0.0, koska korkeusarvo kirjoitetaan tiedostoon) |
| M | Yksikön tunniste geoidierottelulle (aina M) |
| 0,0 | Aika sekunteina viimeisestä DGPS-päivityksestä (ei käytetä tässä tapauksessa, aina 0.0) |
| 0001 | DGPS-tukiaseman tunnus (ei käytetä tässä tapauksessa, aina 0001) |
| *49 | Tietueen tarkistussumman arvo, erottimena *. |

Jos koordinaattiarvoja ei ole saatavilla Pseudo NMEA GGA -lauseen kirjoittamista varten, pilkulla erotetut pohjois-, itä- ja korkeuskentät jäävät tietueessa tyhjiksi.

Saadaksesi lisätietoa NMEA:n tulostamisesta GNSS-vastaanottimelta katso [NMEA:n ulostuloasetukset, page 396](#).

SD-, Hz-, V1-ulostulot (tuuman tuhannesosissa)

Käytä datan ulostulo-optiota **SD, Hz, V1(mils)** striimataksesi vinoetäisyyden, vaakakulman ja pystykulman arvoja.

Tyypillinen esimerkki kirjoitustietueesta on: **SD 2.76 Hz 253.49 V1 83.47**

Tietueen kentät ovat seuraavat:


| Kenttä | Kuvaus |
|--|--|
| Sarakkeiden 37 ja 38 tunnus on SD | Vinoetäisyys tulee SD-tunnuksen jälkeen tulostettuna kahden desimaalin tarkkuudella ja oikealle tasattuna sarakeessa 50. |
| Sarakkeiden 52 ja 53 tunnus on Hz | Vaakakulma tulee Hz-tunnuksen jälkeen tulostettuna kahden desimaalin tarkkuudella ja oikealle tasattuna sarakeessa 66. |
| Sarakkeiden 68 ja 69 tunnus on V1 | Pystykulma tulee V1-tunnuksen jälkeen tulostettuna kahden desimaalin tarkkuudella ja oikealle tasattuna sarakeessa 78. |

NOTE - Vinoetäisyys tulostetaan aina metreissä ja vaaka- ja pystykulma tuuman tuhannesosissa työn asetuksissa määritetyistä yksiköistä riippumatta.

GPS:n lisäasetukset

Lisä-GPS-laitteet käsittävät GPS-laitteet, jotka on sisäänrakennettu tabletteihin tai Bluetoothin kautta yhdistettyihin kolmannen osapuolen GPS-laitteisiin. Lisä-GPS:ää voidaan käyttää takymetrimittauksen aikana GPS:n etsintään, pisteeseen navigointiin ja paikannuksen näyttämiseen kartassa.

GPS-lisäasetusten konfigurointi:

1. Napauta  ja valitse **Asetukset / Yhteydet**.
2. Valitse **GPS:n lisäasetukset**-välilehti.

3. Valitse lisä-GPS-vastaanotin. Valitse seuraavista:
 - **Ei yhtään**
 - **Sisäinen GPS** – tuetuille tallentimille
 - **Kustomoit** – aseta sopiva tallenninportti
4. Jos haluat yhdistää maastotietokoneen kolmannen osapuolen GPS-laitteeseen, joka on yhdistetty Bluetoothin kautta, valitse **Bluetooth-välilehti Yhteydet**-ruudusta ja valitse laite **Yhdistä tuki-GPS:ään**-kentältä. Lisätietoja on kohdassa [Bluetooth-liitännät, page 489](#).

Varmista, että vastaanotat sijainteja sisäisestä GPS:stä näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Koje / Sijainti**. Näpäytä **Asetukset** ja määritä **Koord. näyttö** -kentän arvoksi **Globaali**

Kojeen yhteyksien ruutu

Kun yhteys on muodostettu Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -sovellukseen, voit vaihtaa toiseen yhteysmenetelmään, lopettaa mittauksen tai katkaista yhteyden kojeeseen **Yhteydet**-ruudusta.

Avaa **Yhteydet**-ruutu seuraavasti:

1. Näpäytä tilarivin kojeikonia tarkastellaksesi **Kojetoimintojen** ruutua.
2. Näpäytä **Yhteydet**.

Vaihda nykyisestä kytkentätavasta eri kytkentätapaan näpäyttämällä **Vaihda LR-radioon** tai **Vaihda Wi-Fiin**. Vaihda automaattisesti USB:hen yhdistämällä kaapeli kojeesta tallentimeen.

Lopeta mittaus näpäyttämällä **Lopeta mittaus**.

Katkaise yhteys kojeesta näpäyttämällä **Katkaise yhteys**. Automaattinen yhteyden muodostus on poissa käytöstä, kun valittuna on **Katkaise yhteys**.

SX10/SX12-kojevirheet

Jos Trimble Access -kojeella on yhteysongelmia Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -sovelluksen kanssa tai se havaitsee kojevirheen, ruutuun ilmestyy kojevirheilmoitus.

Kojevirheen selvittäminen

Jos kojevirhe sattuu, Trimble suosittelee [virhelokin lataamista](#) yhdistetystä Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojeesta ja virhelokin lähettämistä paikalliselle Trimble-jakelijalle analysoitavaksi.

Korjaa virhe seuraavasti:

1. Katkaise virta kojeesta kokonaan.
2. Käynnistä Trimble Access -ohjelmisto uudelleen.
3. Käynnistä koje. Jos kojevirhettä ei satu uudelleen, voit turvallisesti jatkaa kojeen käyttämistä.
4. Jos kojevirhe ilmestyy uudelleen, varmista, että:
 - Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojeessa on viimeisin piiriohjelmiston versio asennettuna.

Näet asennetun piiriohjelmiston version näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Koje / Kojeen asetukset**.

- Kojeessa on Trimble Access -ohjelmiston viimeisin version asennettuna.

Saat selville tallentimelle asennetun ohjelmiston versionumeron näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla kohdan **Tietoa**.

Ohjeet kojeen tai Trimble Access -ohjelmiston uusimman piiriohjelmistoversion päivittämiseen löytyy dokumentista [Trimble Geospatial Software and Firmware Latest Releases PDF](#).

5. Päivitä piiriohjelmisto ja ohjelmisto niiden uusimpiin versioihin tarvittaessa Trimble Installation Manager Windowsille:n avulla. Katso [Trimble Installation Manager Windowsille Tuki](#) saadaksesi lisätietoja.

Jos kojevirhettä ei satu uudelleen, voit turvallisesti jatkaa kojeen käyttämistä.

6. Jos käytät viimeisintä piiriohjelmistoa ja ohjelmistoa ja virhe sattuu edelleen, sinun tulee ehkä lähettää koje sertifioidulle huoltoyritykselle arvioitavaksi. Ota yhteys paikalliseen Trimble-jakelijaasi keskustellaksesi siitä, miten tämä tehdään.

Virhelokin lataaminen

1. Liitä koje maastotietokoneeseen USB-kaapelilla.

TIP – Voit muodostaa yhteyden myös Wi-Fin kautta, mutta kaapeli on nopeampi.

2. Näpäytä Trimble Access -kohdassa ☰ ja valitse **Tietoa**. Näpäytä **Tuen** valonäppäintä ja valitse sitten **SX10/SX12 log collector**. Näyttöön ilmestyy **SX10/ SX12 Log** -apuohjelma.
3. Yhdistä apuohjelma kojeeseen seuraavasti:
 - a. Näpäytä **Etsi** etsiäksesi yhdistettynä olevaa kojetta.
 - b. Jos yhdistettyä kojetta ei valita automaattisesti **Kojeen** kentällä, valitse se luettelosta.
 - c. Näpäytä **Yhdistä** muodostaaksesi yhteyden kojeeseen.
4. Näpäytä **Lataa lokitiedostot**.
Sinua kehoitetaan valitsemaan zip-kansion tallennuskansio. Oletusarvoinen sijainti on **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files**.
5. Kun lataus on valmis, näpäytä **Avaa lokikansio**.
6. Luo uusi zip-tiedosto, joka sisältää juuri lataamasi zip-tiedoston, sekä **SC.log** -kansiossa olevan **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -tiedoston.
7. Lähetä lataamasi zip-tiedosto ja tarkka kuvaus kojevirhettä edeltäneistä vaiheista Trimble-jakelijallesi analysoitavaksi.
8. Tyhjennä lokitiedoston sisältö näpäyttämällä **Tyhjennä lokit** ja vahvista toiminto näpäyttämällä **OK**.

Asemapisteen tiedot

Tarkastele kojeen mallia ja nykyisen asemapisteen tietoja silloin, kun tallennin on yhdistettynä mekaaniseen kojeeseen seuraavasti:

- Näpätä tilapalkin kojekuvaketta.
- Näpätä ☰ ja valitse **Koje / Asemapisteen tiedot**.

GNSS-mittaukset

GNSS-mittauksessa maastotietokone on kytkettynä roverin tai tukiaseman GNSS-vastaanottimeen. Katso [Tuetut laitteet, page 7](#) nähdäksesi listan GNSS-vastaanottimista, joiden yhdistäminen on mahdollista.

GNSS-mittausten viimeistelyn prosessin vaiheet ovat:

1. Mittaustyylin määrittäminen.
2. Jos otat oman tukiaseman käyttöön, ota mittauslaitteesi käyttöön tukiasemalla ja aloita tukiasemamittaus.
3. Rover-vastaanottimen laitteiden käyttöönotto.
4. Aloita rover-mittaus.
5. Jos sinun tarvitsee muuntaa **Globaali**-koordinaatteja paikallisiksi koordinaateiksi (NEE), suorita [työmaan kalibrointi](#).
6. Mittaa tai merkitse pisteet.
7. Mittauksen lopettaminen.

GNSS-mittaustyyli

Kaikkia mittauksia hallitaan Mittaustyyliellä Trimble Access -sovelluksessa. Mittaustyyli määrittävät parametrit laitteiden asetuksia ja tietoliikenneyhteyksiä sekä pisteiden mittausta ja merkintää varten. Kaikki tiedot tallennetaan mallina ja niitä käytetään aina, kun aloitat mittauksen.

Käyttämäsi GNSS-mittaustyyppi riippuu käytettävissä olevien laitteiden, maasto-olosuhteiden ja tarvittavien lopputulosten mukaan.

Trimble Access tarjoaa oletuksena kaksi GNSS-mittaustyyliä: **RTK** ja **RTX(SV)**.

Trimble Access luo oletusmittaustyyliä, kun ohjelmiston uusi asennus aloitetaan, mutta vain, jos aiemmin luotuja mittaustyyliä ei ole.

Kun aloitat mittauksen, Trimble Access -ohjelmisto tarkastaa mittaustyylin asetukset varmistaakseen, että ne on asianmukaisesti konfiguroitu yhdistettynä olevia laitteita varten. Jos esimerkiksi GLONASS on käytössä mittaustyyliä, se tarkistaa, että kytketty GNSS-vastaanotin tai antenni myös tukee GLONASS-vastaanottoa. Jos Trimble Access -ohjelmisto havaitsee väärän asetuksen tai mittaustyylin asetuksen, jota ei ole tarkistettu, se pyytää käyttäjää vahvistamaan tai korjaamaan asetuksen. Kaikki muutetut asetukset tallennetaan mittaustyyliin.

Reaaliaikaiset kinemaattiset mittaukset

Oletusarvoinen GNSS-mittaustyyli on **RTK (reaaliaikainen kinemaattinen)**. Reaaliaikaiset kinemaattiset mittaukset lähettävät havaintoja ja korjauksia tukiasemalta kartoituslaitteeseen [datalinkin](#)

kautta. Kartoituslaite laskee tämän jälkeen sijaintinsa reaaliajassa. Valitse tarvittava datalinkin tyyppi **Datalinkin asetusten** näkyvässä kun konfiguroit RTK-mittaustyylin.

Network RTK -mittaukset

Verkon RTK -mittaus on erityinen RTK-mittaustyyppi, joka käyttää verkon RTK-järjestelmää korjausten lähettämiseen roveriin. Network RTK-järjestelmät koostuvat hajautetusta tukiasemaverkosta, jonka asemat ovat yhteydessä ohjauskeskukseen ja laskevat GNSS-virhekorjaukset laajalle tieteellisempi alueelle. Tosi aikaiset korjaustiedot lähetetään radio- tai matkapuhelinyhteydellä verkon kattamalla alueella olevan kartoituslaitteen vastaanottimeen. Järjestelmä parantaa luotettavuutta ja toiminta-aluetta vähentämällä merkittävästi tukiasematietojen systemaattisia virheitä. Tämän avulla voit kasvattaa kartoitusvastaanottimen etäisyyttä fyysisistä tukiasemista ja nopeuttaa tosi aikaisia OTF-alustusaikoja.

Valitse tarvittava **Lähetysformaatti roverasetuksien** näkyvässä kun konfiguroit RTK-mittaustyylin. Trimble Access tukee seuraavien network RTK -ratkaisujen lähetysformaatteja:

- FKP (RTCM)
- VRS
- RTCM3Net

Jotta VRS-vektorit VRS-verkon lähimpään fyysiseen tukiasemaan (PBS) voidaan tallentaa, VRS-järjestelmä on määritettävä lähettämään PBS-tietoja. Jos VRS-järjestelmä ei lähetä PBS-tietoja, VRS-tiedot on tallennettava sijaintina.

NOTE - Jos käytät radiota VRS-järjestelmässä, sinun on valittava kaksisuuntainen radio. Et voi käyttää valmistajan Trimble sisäistä 450 MHz:n tai 900 MHz:n radiota.

RTX (SV) -mittaukset

RTX (SV) GNSS -mittaus vastaanottaa senttimetrin sijaintitietoja Trimble Centerpoint® RTX -korjauspalvelusta satelliitin kautta.

Tarvittaessa voit muokata mittaustyyliä ja muuttaa seurattavia konstellaatioita.


Muut GNSS-mittaustyytit

Sinun tulee luoda oma mittaustyyli käyttäksesi alla olevia mittaustyyppiejä:

- **FastStatic** - jälkilaskentamittaus, jossa käytetään korkeintaan 20 minuutin mittauksia, joilla kerätään GNSS-lähtötietoja. Tiedot jälkilasketaan, minkä tuloksena saadaan tuloksia alle senttimetrin tarkkuudella.
- **Jälkikäsitelty kinemaattinen mittaus** - jälkikäsitelty kinemaattinen mittaus tallentaa raakoja stop-and-go-mittauksien ja jatkuvan mittauksen havaintoja. Nämä tiedot jälkilasketaan, minkä tuloksena saadaan tuloksia senttimetrin tarkkuudella.
- **Reaaliaikainen kinemaattinen mittaus ja täyttömittaus** - mahdollistaa kinemaattisen mittauksen jatkamista silloin, kun radioyhteys tukiasemaan menetetään. Täyttömittauksen tiedot tulee laskea jälkikäteen.

- **Reaaliaikainen kinemaattinen mittaus ja tiedonkeruu** – kerää GNSS-lähtötietoja RTK-mittauksen aikana. Lähtötiedot voidaan tarvittaessa laskea jälkikäteen.
- **Reaaliaikaisessa differentiaalisessa** -maanmittauksessa käytetään maan päällä olevan vastaanottimen, SBAS-järjestelmän tai OmniSTAR -satelliittien lähettämiä differentiaalikorjauksia, joilla roverin kohdalla voidaan saavuttaa paikannustuloksia alle metrin tarkkuudella.

GNSS-mittaustyylin määrittäminen

1. Näpäytä  ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Näpäytä **<Tyylin nimi>** ja sen jälkeen **Muokkaa**.
 - Näpäytä **New**. Syötä nimi tyyliin ja näpäytä **Hyväksy**.
3. Valitse kukin asetus vuorollaan ja määritä se vastaamaan laitteen ja mittauksen tarpeita.

| jotta voit | Katso... |
|--|--|
| konfiguroi asetukset vastaanottimelle ja mittaustyyppille | Vastaanottimen asetukset ja datayhteydet, page 351 |
| parametrien asettamisen GNSS-pisteille | GNSS:n pisteasetukset, page 388 |
| merkinnän asetusten konfigurointi | Merkintäasetukset, page 391 |
| konfiguroi ohjelmisto varoittamaan, kun kaksoispisteitä mitataan | Kaksoispisteen toleranssiasetukset, page 394 |
| laseretäisyysmittarin käyttö | Laseretäisyysmittarit, page 476 |
| kaikuluotaimen käyttö | kaikuluotaimia, page 479 |
| käytä putkistojen paikanninta | Putkistojen paikantimet, page 482 |
| NMEA-viestien tulostaminen | NMEA:n ulostuloasetukset, page 396 |

4. Näpäytä **Tall**.

Vastaanottimen asetukset ja datayhteydet

Konfiguroi vastaanottimen asetukset **Roverin asetusten** ja **Roverin datayhteyden** ruuduissa mittaustyyliin. **Rover-asetusten** sivulla valitsemistasi asetuksista riippuen mittaustyyliin saattaa tulla saataville muita ruutuja ja kenttiä.

Jos vastaanotin toimii tukiasemana, konfiguroi vastaanottimen asetukset **Tukiaseman asetusten** ja **Tukiaseman datalinkin** ruuduissa.

Kartoitusasetukset

Tässä ohjeaiheessa kuvataan kaikki kentät, jotka saattavat näkyä **Roverin asetukset** -näytössä.

Roverin asetukset -näytössä käytettävissä olevat kentät ovat samankaltaisia kaikille **Mittaustyyppi**-kentässä valituille mittaustyypeille, mutta käytettävissä olevat kentät muuttuvat sen mukaan, mikä GNSS-vastaanotin on valittu **Antenniasetukset**-ryhmäruudun **Tyyppi**-kentässä.

Saat parhaat tulokset ja yksinkertaisemman kokoonpanon käyttämällä samantyyppistä vastaanotinta roverissa ja tukiasemalla.

Mittaustyyppi

Valitse mittaustyyppi, jota haluat käyttää. Muut ruudussa olevat kentät päivittyvät vastaamaan valittua mittaustyyppiä.

Yleisesti kun GNSS-mittausjärjestelmä koostuu yhdestä tukiasema- ja yhdestä kartoitusvastaanottimesta, varmista, että **Kartoitusasetukset** -kentässä ja **Tukiasema-asetukset** -kentissä on valittuna sama mittaustyyppi. Jos käytössä on kuitenkin useita kartoituslaitteita, voit käyttää erilaisia kokoonpanoja, mutta varmista, jos kartoituslaite tallentaa raaka-dataa, myös tukiaseman täytyy tallentaa raaka-dataa .

Käytä Trimble Corrections Hubia

Käytä Trimble Corrections Hubia -valintaruutu ilmestyy näyttöön ja valitaan automaattisesti, jos olet valinnut kohdan **DA2** antennin **Tyyppin** kentässä.

Kun **Käytä Trimble Corrections Hubia** -valintaruutu on valittuna, Trimble Corrections Hub valitsee dynaamisesti sopivan Trimble VRS Now- tai Trimble RTX -korjauspalvelun sijaintisi ja verkkosi saatavuuden perusteella.

TIP – Jos haluat määrittää ohjelmiston vastaanottamaan yhteyksiä NTRIP-palvelimelta Internetin kautta, poista **Käytä Trimble Corrections Hub** -valintaruudun valinta ja valitse lähetysviestin muoto **Lähetyksenmuodon** kentästä ja määritä sitten RTK-internet-datalinkki NTRIP-palvelimeen. Katso [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).

Antennin asetukset

Jos ohjelmistoa ei ole liitetty GNSS-vastaanottimeen, valitse antenni **Tyyppi**-kentän antenniluettelosta. **Osanumero**-kentässä näkyy automaattisesti osanumero.

Valitse laitteelle oikea mittausmenetelmä ja mittaustyyppi. Voit määrittää antennin oletuskorkeuden kirjoittamalla arvon **Antennin korkeuden** kenttään. **Osanumero**-kentässä näkyy automaattisesti osanumero.

Syötä sarjanumero.

Kaltevuus

Kun käytetään GNSS-vastaanotinta, jossa on sisäänrakennettu inertiamittausyksikkö (IMU):

- Valitse **IMUn kallistuskompensaation** valintaruutu ottaaksesi "aina päällä olevan" kallistuskompensaation käyttöön käyttäen sisäisiä IMU-antureita. Lisätietoja on kohdassa [IMUn kallistuskompensaatio, page 453](#).
- Valitse **AR-katseluohjelma**-valintaruutu ottaaksesi **Lisätyn todellisuuden** katseluohjelman käyttöön. Tätä valintaruutua ei voi valita, jos **IMU:n kallistuskompensaation** valintaruutu ei ole valittuna. Katso [Lisätyn todellisuuden katseluohjelma, page 177](#) saadaksesi lisätietoja.
- Valitse **eBubblen toiminnot** -valintaruutu mahdollistaaksesi GNSS eBubblen käytön silloin, kun käytät

Vain GNSS -tilaa, eli jos esimerkiksi mitaat havaittua kiintopistettä tai jos IMUa ei ole kohdennettu tai IMUn kallistuskompensaatio ei ole käytössä.

Kallistusryhmä näkyy vain, kun **Mittaustyyppi-kentän** arvoksi on määritetty **RTK** tai **RTK & täyttö**.

Kallistustoiminnot

Kun käytät Trimble R10 - tai R12 -vastaanotinta, valitse **Kallistustoiminnot** -valintaruutu, jotta **Kallistusvaroitukset**- ja **Automaattinen mittaus** -asetukset ovat käytettävissä asianmukaisissa pistetyyliasetuksissa. Tämän valintaruudun ottaminen käyttöön tuo myös **Kompensoidun pisteen** mittausmenetelmän käytettäväksi **Mitta**-näytössä.

Korkeusmaski

Sinun on määritettävä korkeusmaski, jonka alapuolella olevia satelliitteja ei käytetä. RTK-mittauksissa oletusarvo 10° sopii erinomaisesti sekä tukiasemalle että kartoituslaitteelle.

Differentiaalimittauksissa, joissa tukiaseman ja kartoituslaitteen välimatka on yli 100 kilometriä, Trimble suosittelee, että tukiaseman korkeusmaskin arvoa pienennetään kartoituslaitteen asetuksesta 1° / 100 kilometrin välimatka tukiaseman ja kartoituslaitteen välillä. Yleisesti tukiaseman korkeusmaskin arvon tulisi olla vähintään 10°.

PDOP-maski

Määritä roverin PDOP-maski. Kun satelliittigeometria menee asetetun PDOP-maski ylitse, ohjelmisto antaa varoituksen korkeasta PDOP:stä, pysäyttää ajan laskurin alustusta varten (PPK-mittaukset) ja keskeyttää FastStatic-pisteen mittauksen. Alustus ja mittaus jatkuvat, kun PDOP laskee maskin alle. Oletusasetus on 6.

Reaaliaikaisen mittauksen asetukset

Lähetysmuoto

Roverin generoiman lähetysviestin formaatti riippuu valitusta mitaustyyppistä.

- RTK-mittauksissa lähetettävän viestin muoto voi olla CMR, CMR + tai RTCM RTK.

CMRx on oletustyyppi. Se on pakattu tietformaatti, joka on suunniteltu käsittelemään modernisoitujen GPS-, GLONASS-, Galileo-, QZSS- ja BeiDou-järjestelmien lähettämien ylimääräisten GNSS-signaalien aiheuttamaa lisäkuormaa. Käytä CRMx-asetusta vain silloin, kun kaikissa vastaanottimissa on asennettuna CMRx. Tarkista, onko lisätoiminnallisuus asennettuna vastaanottimeen napauttamalla vastaanottimeen kytketyssä maastotietokoneessa **Koje** / **Vastaanottimen asetukset**. Katso [Useiden tukiasemien käyttäminen yhdellä radiotaajuudella, page 413](#).

NOTE - Käyttääksesi useita tukiasemia yhdellä radiotaajuudella valitse CMR+ tai CRMx.

Jotkin vuoden 2018 jälkeen tuotetut vastaanotinten piiriohjelmistot tekivät RTCM RTK v2.X -viesteistä tarpeettomia. Jos koitat käyttää tällaista piiriohjelmistoa roverin vastaanottimessa, RTK-mittaus ei ala Trimble Access:ssa, sillä vastaanotin ei voi purkaa sille lähetettyjä RTCM v2.x RTK -viestejä. Katso lisätietoja vastaanottimesi piiriohjelmiston julkaisutiedoista.

- Rtk-verkkomittauksissa lähetysviestimuoto voi olla jokin seuraavista verkon RTK-ratkaisuista: FKP (RTCM), VRS (CMR), VRS (RTCM), VRS (RTCM), RTCM3Net.
- Lisätietoja on kohdassa Wide-Area RTK -mittauksen aloittaminen. Verkko-RTK:ta tuetaan moniasemamittauksissa sekä CMR- että RTCM-muodoissa. Näissä mittauksissa voit muodostaa yhteyden suoraan verkkopalveluiden tarjoajaan Internetin kautta ja vastaanottaa CMR- tai RTC-tietoja lähimmältä fyysiseltä verkon tukiasemalta.
- RTX-mittauksien kohdalla **mittaustyyppin** täytyy olla **RTK** ja **lähetyformaatin** täytyy olla **RTX (SV)** tai **RTX (internet)**.

Jos valitset **mittaustyyppiksi RTX (internet)**, sinun on luotava **GNSS-korjauslähde** RTX-internetpalvelulle mittaustyylin **Rover-datalinkkinäytössä** ja valittava asianmukainen **asennuspaikan** nimi. Katso [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).

- Reaaliaikaisissa differentiaalimittauksissa **lähetyksenmuodon** on oltava **RTCM** maalla tapahtuvia lähetyksiä varten. Jos kyseessä on satelliittipohjainen lähetyksenmuoto, valitse **SBAS** tai **OmniSTAR**.

Käytä asematunnusta

Jos haluat käyttää useita tukiasemia yhdellä radiotaajuudella, syötä ensimmäinen asematunnus, jota haluat käyttää **Käytä asematunnusta** -kenttään. Lisätietoja useiden tukiasemien käyttämisestä on kohdassa [Useiden tukiasemien käyttäminen yhdellä radiotaajuudella, page 413](#).

Jos **et** halua käyttää useita tukiasemia yhdellä radiotaajuudella, syötä sama asematunnus, jonka olet syöttänyt **tukiasema-asetukset** -näytössä.

Jos haluat käyttää mitä tahansa tukiasemaa, joka toimii kartoituslaitteen radiossa määritetyllä taajuudella, näpäytä **Kaikki**.

WARNING – Jos näpäytät **Kaikki** ja on muita tukiasemia, jotka toimivat samalla taajuudella, kartoitusmittaus saattaa vastaanottaa korjauksia väärältä tukiasemalta.

Asematunnuksen kehote

Kun käytät vastaanotinta, joka tukee useita samaa taajuutta käyttäviä tukiasemia, ohjelmisto pyytää määrittämään tukiaseman, kun aloitat uuden kartoitusmittauksen. Voit lopettaa tämän kysymisen poistamalla **Asematunnuksen kehote** -valintaruudun valinnan. Tällöin käytetään **Käytä asematunnusta** -kentän arvoa.

GNSS-mittaustyyliin voit määrittää **Asematunnuksen** tukiasemavastaanottimelle väliltä 0 – 31 ja voit määrittää **Käytä asematunnusta** -kentän arvoksi kartoitusvastaanotinta varten **Kaikki** tai saman numeron, jolla tukiasema lähettää. Kun kartoituslaitteen asematunnus on **Kaikki**, kartoitusvastaanotin hyväksyy kaikkien tukiasemien tukiasematiedot. Jos määrität kartoituslaitteen asematunnukseksi saman

numeron kuin tukiaseman tunnus, kartoituslaite hyväksyy tietoja vain tukiasemalta, jolla on sama asematunnus.

Kartoituslaitteen asematunnuksen oletusarvo on **Kaikki**. Jos tiedät tukiasemasi tunnuksen ja haluat muodostaa yhteyden vain tähän tukiasemaan, varmista, että olet määrittänyt saman asematunnuksen kartoituslaitteella.

Jos **Asematunnuksen kehote** -valintaruutu on valittuna, näyttöön tulee radiotaajuuttasi käyttävien asemien luettelo, kun aloitat mittauksen.

Satelliittikorjaus

Kun radiolinkki ei ole käytettävissä reaaliaikaisessa mittauksessa, vastaanotin voi seurata ja käyttää **SBAS**- tai **OmniSTAR** -signaaleja.

Liikkuva tarkkuus

Aseta RTK-mittauksessa **Autom. toleranssin** tilaksi **Kyllä**, jolloin ohjelmisto laskee vaaka- ja korkeustarkkuudet, jotka täyttävät GNSS-vastaanottimen RTK-määritykset mitattavan peruslinjan pituudelle. Muuta pisteen tallentamisen tarkkuuden tasoa asettamalla **Autom. toleranssin** tilaksi **Ei** ja anna vaadittu **Vaakatoleranssi** ja **Pystytoleranssi**.

Valitse **Tallenna vain RTK Fixed -pisteet**, jolloin vain tarkkuustoleranssien sisällä olevat alustetut RTK Fixed -ratkaisut voidaan tallentaa. Alustamattomia ratkaisuja, jotka menevät tarkkuustoleransseihin, ei voida tallentaa.

Ota **Tallenna vain RTK Fixed-pisteet** pois käytöstä, jolloin sekä RTK-alustetut että alustamattomat tarkkuustoleranssien sisällä olevat ratkaisut voidaan tallentaa.

xFill-tekniikka

Kun käytät Trimble xFill-tekniikkaa® tukevaa GNSS-vastaanotinta, valitse **xFill**-vaihtoehto, jos haluat jatkaa mittausta satelliittien toimittamien korjaustietojen perustietojen katkosten aikana enintään 5 minuutin ajan. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että GNSS-vastaanottimesi tukee xFilliä. xFill ei ole käytettävissä, jos olet valinnut **OmniSTAR** varmistusvaihtoehdoksi **Satelliittidifferentiaali**-kentässä. Katso [Datakatkosten paikkaaminen xFilliä käyttäen, page 384](#).

Jälkilaskettujen mittausten asetukset

Tallennuslaite

Määritä jälkikäsiteltävissä mittaustyyeissä **Tallennuslaite**-asetukseksi vastaanotin tai maastotietokone.

TIP – Kun käytät DA2-vastaanotinta, tallennuslaite asetetaan maastotietokoneeseen. DA2 ei tue tietojen keräämistä vastaanottimeen.

NOTE - IMU-kallistuskompensointi on käytettävissä RTK- ja täydennysmittausten aikana vain maastotietokoneeseen, ei vastaanottimeen, kirjauduttaessa.

Tallennusväli

Määritä tallennusväli syöttämällä arvo **Tallennusväli** -kenttään. Tukiaseman ja kartoituslaitteen tallennusvälien on vastattava toisiaan (tai oltava toistensa monikertoja).

Tallennusväli on infill-yhteysohjeellinen, ja sen tulisi olla sama kaikille vastaanottimille.

Kun käytät RTK:ta ja tiedonkeruu-mittaustyyppiä, **tallennusvälin** tulisi olla sama kaikille vastaanottimille – tavallisesti 1 sekunti. **RTK-väli** pysyy 1 sekunnissa riippumatta **Tallennusväli**-kentässä valitusta aikavälistä.

NOTE - Kun käytät Trimble -vastaanottimia, Trimble suosittelee 1 sekunnin tallennusväliä. Tämän aikavälin käytöllä on monia etuja: enemmän mittauksia mahdollistaa nopeamman konvergenssin, paremman Ionoguard™-suorituskyvyn, suuremman redundanssin validointia varten ja tehokkaamman havaintovirheiden havaitsemisen (mukaan lukien jaksokatkojen havaitseminen). Tämä on erityisen tärkeää haastavissa ympäristöissä. Vaikka tukiaseman tiedonkeruu olisi hitaampaa, rover-tiedot kyseisen perusvälin nopeammalla jakajalla ovat hyödyllisiä.

Autom. tiedoston nimi

Määritä tallennustiedoston nimi tyhjentämällä **Autom. tiedostonimet** -valintaruutu, ja syötä sen jälkeen tiedostonimi **Tallennustiedoston nimi** -kenttään.

Datan kerääminen RTK-tilassa

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat kerätä dataa **RTK ja infill** -mittaustyyppin RTK-osaan. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun haluat tallentaa jälkikäsitellyn datan varmuuskopiona RTK-mittaukseen. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, Infill- ja RTK-tilojen välillä vaihtaminen ei keskeytä tiedonkeruuta.

Kirjaa tiedot RTK-tilassa -asetus ei ole käytettävissä, kun IMUn kallistuskompensointia käytetään RTK & täyttö -mittauksen RTK-osassa.

GNSS-signaalin seuranta

Jos haluat käyttää GNSS-konstellaation havaintoja reaaliaikaisessa tai jälkilasketussa mittauksessa, sinun tulee ottaa seuranta käyttöön kaikille haluamillesi tyypeille sekä **Roverin** että **Tukiaseman asetusten** näkymässä. Ks. [GNSS-signaalin seurannan asetukset](#), page 359.

NOTE - **GNSS-signaalin seurantavaihtoehtoja** ei näytetä Trimble DA2 -vastaanotinta käytettäessä.

Tukiasema-asetukset

Tässä ohjeaiheessa kuvataan kaikki kentät, jotka saattavat näkyä **Perusasetukset-näytössä**. **Tukiasema-asetuksien** ruutu tulee saataville, kun asetat **Lähetysmuodoksi Roverasetusten** ruudussa CMR:n, CMR+:n,

CMRx:n tai RTCM RTK:n RTK-mittaustyyppille.

Perusasetukset -näytössä käytettävissä olevat kentät ovat samankaltaisia kaikille **Mittaustyyppi**-kentässä valituille mittaustyypeille, mutta käytettävissä olevat kentät muuttuvat sen mukaan, mikä GNSS-vastaanotin on valittu **Antenniasetukset**-ryhmäruudun **Tyyppi**-kentässä.

NOTE - Tukiaseman asetukset -näyttö ei ole käytettävissä Trimble DA2 -vastaanottimella.

Mittaustyyppi

Valitse mittaustyyppi, jota haluat käyttää. Muut ruudussa olevat kentät päivittyvät vastaamaan valittua mittaustyyppiä.

Yleisesti kun GNSS-mittausjärjestelmä koostuu yhdestä tukiasema- ja yhdestä kartoitusvastaanottimesta, varmista, että **Kartoitusasetukset** -kentässä ja **Tukiasema-asetukset** -kentässä on valittuna sama mittaustyyppi. Jos käytössä on kuitenkin useita kartoituslaitteita, voit käyttää erilaisia kokoonpanoja, mutta varmista, jos kartoituslaite tallentaa raaka-dataa, myös tukiaseman täytyy tallentaa raaka-dataa .

Antennin asetukset

Jos ohjelmistoa ei ole liitetty GNSS-vastaanottimeen, valitse antenni **Tyyppi**-kentän antenniluettelosta. **Osanumero**-kentässä näkyy automaattisesti osanumero.

Valitse laitteelle oikea mittausmenetelmä ja mittaustyyppi. Voit määrittää antennin oletuskorkeuden kirjoittamalla arvon **Antennin korkeuden** kenttään. **Osanumero**-kentässä näkyy automaattisesti osanumero.

Syötä sarjanumero.

Korkeusmaski

Sinun on määritettävä korkeusmaski, jonka alapuolella olevia satelliitteja ei käytetä. RTK-mittauksissa oletusarvo 10° sopii erinomaisesti sekä tukiasemalle että kartoituslaitteelle.

Differentiaalimittauksissa, joissa tukiaseman ja kartoituslaitteen välimatka on yli 100 kilometriä, Trimble suosittelee, että tukiaseman korkeusmaskin arvoa pienennetään kartoituslaitteen asetuksesta 1° / 100 kilometrin välimatka tukiaseman ja kartoituslaitteen välillä. Yleisesti tukiaseman korkeusmaskin arvon tulisi olla vähintään 10°.

Reaaliaikaisen mittauksen asetukset

Lähetysmuoto

Tukiaseman generoiman lähetysviestin formaatti riippuu valitusta mittaustyyppistä.

- RTK-mittauksissa lähetettävän viestin muoto voi olla CMR, CMR + tai RTCM RTK.

CMRx on oletustyyppi. Se on pakattu tietoformaatti, joka on suunniteltu käsittelemään modernisoitujen GPS-, GLONASS-, Galileo-, QZSS- ja BeiDou-järjestelmien lähettämien ylimääräisten GNSS-signaalien aiheuttamaa lisäkuormaa. Käytä CRMx-asetusta vain silloin, kun kaikissa vastaanottimissa on asennettuna CMRx. Tarkista, onko lisätoiminnallisuus asennettuna vastaanottimeen napauttamalla vastaanottimeen kytketyssä maastotietokoneessa **Koje / Vastaanottimen asetukset**. Katso [Useiden tukiasemien käyttäminen yhdellä radiotaajuudella, page 413](#).

NOTE – Käyttääksesi useita tukiasemia yhdellä radiotaajuudella valitse CMR+ tai CRMx.

Jotkin vuoden 2018 jälkeen tuotetut vastaanotinten piiriohjelmistot tekivät RTCM RTK v2.X -viesteistä tarpeettomia. Jos koitat käyttää tällaista piiriohjelmistoa roverin vastaanotimessa, RTK-mittaus ei ala Trimble Access:ssa, sillä vastaanotin ei voi purkaa sille lähetettyjä RTCM v2.x RTK -viestejä. Katso lisätietoja vastaanottimesi piiriohjelmiston julkaisutiedoista.

Aseman hakemisto

Voit määrittää **Asematunnuksen** tukiasemavastaanottimelle väliltä 0 – 31 ja voit määrittää **Käytä asematunnusta** -kentän arvoksi kartoitusvastaanotinta varten **Kaikki** tai saman numeron, jolla tukiasema lähettää.

Tukiaseman tunnusnumero luodaan automaattisesti maastotietokoneen sarjanumeron perusteella. Jotta useat asemavastaanottimet eivät lähetä samaa aseman tunnusta, eri tallentimet käyttävät oletusarvoisesti eri numeroita, jolloin riski, että vastaanotat korjauksia väärältä asemalta, pienenee.

Jälkilaskettujen mittausten asetukset

Tallennuslaite

Määritä jälkikäsiteltävissä mittaustyypleissä **Tallennuslaite**-asetukseksi vastaanotin tai maastotietokone.

Tallennusväli

Määritä tallennusväli syöttämällä arvo **Tallennusväli** -kenttään. Tukiaseman ja kartoituslaitteen tallennusvälien on vastattava toisiaan (tai oltava toistensa monikertoja).

Tallennusväli on infill-yhteyskohtainen, ja sen tulisi olla sama kaikille vastaanottimille.

Kun käytät RTK:ta ja tiedonkeruu-mittaustyyppiä, **tallennusvälin** tulisi olla sama kaikille vastaanottimille – tavallisesti 1 sekunti. **RTK-väli** pysyy 1 sekunnissa riippumatta **Tallennusväli**-kentässä valitusta aikavälistä.

NOTE - Kun käytät Trimble -vastaanottimia, Trimble suosittelee 1 sekunnin tallennusväliä. Tämän aikavälin käytöllä on monia etuja: enemmän mittauksia mahdollistaa nopeamman konvergenssin, paremman Ionoguard™-suorituskyvyn, suuremman redundanssin validointia varten ja tehokkaamman havaintovirheiden havaitsemisen (mukaan lukien jaksokatkojen havaitseminen). Tämä on erityisen tärkeää haastavissa ympäristöissä. Vaikka tukiaseman tiedonkeruu olisi hitaampaa, rover-tiedot kyseisen perusvälin nopeammalla jakajalla ovat hyödyllisiä.

GNSS-signaalin seuranta

Jos haluat käyttää GNSS-konstellaation havaintoja reaaliaikaisessa tai jälkilasketussa mittauksessa, sinun tulee ottaa seuranta käyttöön kaikille haluamillesi tyypeille sekä **Roverin** että **Tukiaseman asetusten** näkyvässä. Ks. [GNSS-signaalin seurannan asetukset](#), page 359.

GNSS-signaalin seurannan asetukset

Jos haluat käyttää GNSS-konstellaation havaintoja reaaliaikaisessa tai jälkilasketussa mittauksessa, sinun tulee ottaa seuranta käyttöön kaikille haluamillesi tyypeille sekä **Roverin** että **Tukiaseman asetusten** näkyvässä. Reaaliaikaisessa mittauksessa seuratut signaalit lähetetään RTK-tietovirrassa. Jälkilasketussa mittauksessa seuratut signaalit tallennetaan kirjattuun dataan.

NOTE -

- Asemavastaanottimen tulee seurata myös roverin vastaanottimen seuraamia GNSS-signaaleja.
- Jos aktivoit seurannan satelliittisignaaleille, joita tukiasema ei seuraa ja joita ei ole tukiaseman lähettämässä RTK-viesteissä, rover ei käytä näitä signaaleja RTK-mittauksissa.
- Säädä vastaanottimen akun virtaa ottamalla käyttöön ainoastaan ne signaalit, jotka ovat saatavilla käyttämässä tukiasematiedoissa.
- GNSS-mittausten, joiden suorittamiseen käytetty piiriohjelmistoversio on vanhempi kuin 6.00, on sisällettävä joko GPS- tai BeiDou-havaintoja, ja signaalinseurannan molemmissa GNSS-konstellaatioissa on oltava käytössä uusissa mittaustyyliissä. Jos poistat yhden käytöstä, toisen konstellaation seuranta otetaan käyttöön automaattisesti.
- **GNSS-signaalin seurantavaihtoehtoja** ei näytetä Trimble DA2 -vastaanotinta käytettäessä

GPS

Estä GPS:n käyttö tyhjentämällä **GPS**-valintaruudun. Jos GPS-signaalin seuranta ei ole käytössä, BeiDou-signaalien seuranta aktivoituu automaattisesti, sillä mittausten täytyy sisältää joko GPS- tai BeiDou-dattaa.

Jos otat GPS:n pois käytöstä roverissa RTK-mittauksessa, voit käyttää joko CMRx- tai RTCM v3.2 MSM -lähetysformaattia. GPS:n ottaminen pois käytöstä tukiasemalla on mahdollista vain RTCM v3.2 MSM -lähetysformaatin yhteydessä. Tukiasemalta tulevien CMRx-lähetysten kohdalla GPS:n tulee olla käytössä, vaikka GPS voidaan ottaa pois käytöstä rovereissa, jotka käyttävät kyseistä CMRx-tukiasemaa.

Valitse RTK-mittauksissa, joissa tukiasematiedot sisältävät L2C-havaintoja, **GPS L2C** -valintaruutu. **Käytä L2e:tä** -asetus on kirjoitussuojattu.

L5-valintaruutu on käytettävissä vain, kun **Lähetys-muodon** asetuksena on CMRx, RTCM RTK 3.2 (MSM), RTX (SV) tai RTX (Internet).

GLONASS

GLONASS-valintaruutu on aina saatavilla.

Reaaliaikaisessa mittauksessa voit ottaa GLONASS-satelliitin seurannan käyttöön roverissa, vaikka tukiaseman vastaanotin ei seuraisikaan GLONASSia. Satelliitteja ei kuitenkaan käytetä RTK-laskennoissa.

Galileo

Jos aktivoit Galileon seurannan, satelliitteja käytetään ratkaisussa silloin, kun ne ovat terveitä.

QZSS

Vaihda takaisin QZSS SBAS -paikannukseen jos RTK-radiolinkin yhteys katkeaa valitsemalla **SBAS Satelliitti differentiaalinen** -kentässä, ja sen jälkeen **QZSS**-vaihtoehto. Tässä tapauksessa **QZSS-optio** on saatavilla vain, jos **Lähetysmuoto** on **CMRx**.

BeiDou

Kun BeiDou-signaalin seuranta on käytössä differentiaalisessa SBAS-maanmittauksessa, BeiDou-SV:itä käytetään tukemaan ratkaisua, jos niiden korjaukset ovat käytettävissä.

NavIC

Valitse **NavIC-valintaruutu** reaaliaikaisessa kinemaattisessa mittauksessa, jossa tukiasema- ja roverivastaanottimet voivat seurata ja käyttää RTK:n IRNSS/NavIC-signaaleja.

Valitse **NavIC-valintaruutu** FastStatic-mittauksessa, jossa tukiaseman ja roverin vastaanottimet sekä seuraavat ja keräävät IRNSS/NavIC-signaaleja.

NOTE - NavIC-tietojen keruu on käytettävissä vain FastStatic-mittauksen aikana vastaanottimeen kirjauduttaessa. Koska NavIC:n satelliitteja seurataan ainoastaan L5:lla, ne eivät sisälly pisteen ajastimiin, jotka ovat riippuvaisia kaksoistaajuusdatasta.

xFill

Valitse **xFill**-valintaruutu **Roverasetukset**-näytössä, jos haluat jatkaa mittaamista tukiaseman tietojen katkosten aikana enintään 5 minuutin ajan. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että GNSS-vastaanottimesi tukee xFilliä. xFill ei ole käytettävissä, jos olet valinnut **OmniSTAR** varmistusvaihtoehdoksi **Satelliittidifferentiaalientässä**. Katso [Datakatkosten paikkaaminen xFilliä käyttäen, page 384](#).

RTK-mittauksen datalinkit

Reaaliaikaiset kinemaattiset mittaukset lähettävät havaintoja ja korjauksia tukiasemalta kartoituslaitteeseen datalinkin kautta. Kartoituslaite laskee tämän jälkeen sijaintinsa reaaliajassa.

Tarkista datalinkin tila RTK-mittauksen aikana napauttamalla tilarivin tai **GNSS-toimintojen** ruudun **Tosiaikaisen korjauksen** kuvaketta. Voit määrittää datalinkin **Datalinkin** tilan näytöstä tai **Roverin datalinkin** tai **Perustietolinkin** näytöstä RTK-mittaustyyliin.

Saadaksesi RTK-dataa:

- Radiosta, joka on yhdistetty tallentimeen ja kommunikoi tukiaseman radion kanssa, käytä **radion datalinkkiä**. Katso [RTK-mittauksen radiolinkki, page 361](#).
- Kun muodostat yhteyden Internet-palvelimeen IP-osoitteen avulla, käytä **Internet-datalinkkiä**. Katso [RTK-mittauksen internetlinkki, page 365](#).

NOTE – Trimble DA2 -vastaanotin tukee vain RTK:n internet-datalinkkejä. Rover-datalinkkinäyttö näkyy Mittaustyyliin vain, jos **Käytä Trimblen Corrections Hubia** -valintaruutu ei ole valittuna **Roverin asetusnäytössä**.

RTK-mittauksen radiolinkki

Käytä radion datayhteyttä, jos lähetät tai vastaanotat RTK-dataa tukiasemalla olevalta radiolta radiokanavan kautta.

Määritä yhteys radioon roverissa tai tukiasemassa käyttämällä mittaustyylin tiedonsiirtonäyttöä. Katso [Rover-radion datalinkin määrittäminen, page 362](#) tai [To configure a base radio data link, page 363](#).

Aloittaaksesi mittauksen katso [RTK-radiomittauksen aloittaminen roverilla, page 415](#).

Radioyhteyteen liittyviä tekijöitä

RTK-mittausmenetelmät perustuvat luotettaviin radioyhteyksiin.

Voit vähentää toisten samaa taajuutta käyttävien tukiasemien aiheuttamia radiohäiriöitä käyttämällä omassa tukiasemassasi lähety sviivettä, joka poikkeaa muiden samaa taajuutta käyttävien asemien viiveistä. Lisätietoja on kohdassa [Useiden tukiasemien käyttäminen yhdellä radiotaajuudella, page 413](#).

Joskus työmaan olosuhteet tai topografia vaikuttavat haitallisesti radioyhteyksiin, jolloin mittausalue on rajoittunut.

Kattavuuden laajentaminen:

- Siirrä tukiasemat näkyville paikoille ympäri työmaata.
- Nosta tukiaseman antenni mahdollisimman korkealle.
- Käytä radiotoistimia.

TIP – Lähetyssantennin korkeuden kaksinkertaistaminen lisää peittoaluetta noin 40 %. Sama vaikutus saadaan aikaan nostamalla radion lähetyssignaali nelinkertaiseksi.

Radiotoistimet

Radiotoistimet kasvattavat tukiaseman radion kantomatkaa vastaanottamalla tukiaseman lähettämät tiedot ja lähettämällä ne edelleen samalla taajuudella.

Voit käyttää yhtä toistinta 12,5 kilohertsin kanavaerotellun radion kanssa ja yhtä tai kahta toistinta 25 kilohertsin kanavaerotellun radion kanssa.

Voit konfiguroida Trimble GNSS -vastaanottimen sisäisen radion toistamaan tukiaseman dataa muihin rovereihin rover-mittauksen aikana. Tätä kutsutaan kierteleväksi toistinsysteemiksi. Sisäinen radio voi toistaa tukiaseman signaalin sen ultra high frequency -siirtoyhteyden (UHF) kautta muihin rovereihin samanaikaisen rover-mittauksen aikana. Tämä toiminto on käytettävissä Trimble GNSS -vastaanottimissa, joissa on sisäinen radio, jonka UHF-lähetyksen toiminto on käytössä. Valitse tämä toistintila kun luot yhteyden sisäiseen radioon mittaustyyliin **Roverin datalinkin** kuvaruudusta.

NOTE – Jos aiot käyttää mitä tahansa näistä radioista toistimena, se on määritettävä toistimeksi. Tee tämä kytkemällä radio edellisissä vaiheissa olevien ohjeiden mukaan ja valitse sitten toistintila, joka on näytössä, jos kytkettynä oleva radio voi toimia toistimena. Vaihtoehtoisesti jos radiossa on etupaneeli, voit ottaa toistintilan käyttöön sen avulla.

Rover-radion datalinkin määrittäminen

Jos haluat saada GNSS-korjauksia roverissa radiodatalinkin kautta, yhdistä maastotietokone, jossa on Trimble Access auki, Trimble GNSS -vastaanottimeen, jossa on sisäinen radio tai EMPOWER RTK Radio -moduuli.

TIP – Tarvittaessa voit käyttää kaapelilla liitettyä ulkoista radiota. Tämä on harvinaisempi työnkulku, koska erillisen radion kantaminen lisää sauvan painoa. Lisätietoja yhteyden määrittämisestä ulkoiseen radioon on kohdassa [To configure a base radio data link, page 363](#).

Yhteyden määrittäminen vastaanottimen sisäiseen radioon tai EMPOWER RTK Radioin:

1. Yhdistä maastotietokone vastaanottimeen Bluetooth-yhteydellä.
2. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpäytä **Muokkaa**.
3. Valitse **Roverin datayhteys**.
4. Aseta **Tyyppi**-kenttään **Radio**.
5. Valitse **Radio-kentästä** käyttämäsi radion tyyppi. Valitse **Vastaanottimen sisäinen** tai **EMPOWER RTK Radio**.
6. Näpäytä **Yhdistä** muodostaaksesi yhteyden valitsemaasi radioon ja muokataksesi sen sisäisiä asetuksia.
 - a. Jos radio on kaksikaistainen radio, valitse käytettävä **taajuuskaista**.
 - b. Jos radiota käytetään vain signaalien vastaanottoon, voit ehkä vaihtaa toimintamaata. Jos tämä asetus on käytettävissä, aseta se toimintamaaksi tai -alueeksi muuttaaksesi käytettävissä olevia taajuuksia.



NOTE – Useimmissa tapauksissa **Maa** on esiasetettu, etkä voi muuttaa tätä asetusta.

- c. Select the radio **Frequency** to use.

Näpätä **Lisää taajuus** lisätäkseen uuden vastaanottotaajuuden roverin radioon. Syötä uusi taajuus ja näpätä **Lisää**. Uusi taajuus lähetetään radioon ja lisätään saatavissa olevien taajuuksien luetteloon. Jos haluat käyttää uutta taajuutta, sinun tulee valita se listalta.

d. Valitse **Rover-radiotila**.

7. Napauta **Hyväksy**.

Kun aloitat mittauksen Trimble Access:ssa, tilariville ilmestyy radiosignaalikuvake . Jos punainen risti piirretään radiosignaalikuvakkeen  päälle, tukiaseman ja rover-vastaanottimien välisessä datalinkissä on ongelma.

TIP – When connected to the radio, you can tap the radio signals icon in the status bar to review the radio configuration and change the radio's internal settings, if required.

To configure a base radio data link

To obtain GNSS corrections at the rover using a radio data link, you can connect the Trimble Access software to a Trimble GNSS receiver that has an internal radio or to an external radio.

NOTE – The internal radio in a Trimble integrated GNSS receiver can operate as a base radio if it is configured as a transceiver, and if the **UHF Transmit** option is on in the receiver. This avoids having to use an external radio solution at the base receiver to broadcast base data. When using Trimble GNSS receivers that do not have the UHF Transmit option, use an external radio at the base even if you use the internal radio at the rover.

Bluetooth-yhteyden määrittäminen TDL450B-/ADL450B-radioon

Jos haluat määrittää Bluetooth-yhteyden TDL450B- tai ADL450B-radioon mittaustyyliin, yhdistät maastotietokoneen suoraan radioon yhdistämättä vastaanotinta ja aloittamatta mittausta.

1. Varmista, että Bluetooth on käytössä maastotietokoneella ja radiossa.

Bluetoothin pitäisi olla oletuksena käytössä TDL450B-/ADL450B-radiossa. Jos se ei ole käytössä, voit ottaa sen käyttöön radion etupaneelin valikoiden avulla.

2. Käynnistä Trimble Access maastotietokoneella.

3. Näpätä  ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpätä **Muokkaa**.

4. Valitse **Tukiaseman datayhteys**.

5. Aseta **Tyyppi**-kenttään **Radio**.

6. Valitse **Radio**-kentästä **TDL450B / ADL450B**.

7. Valitse **Vastaanottimen portti** -kentässä **Bluetooth**.

8. Valitse sen radion nimi, johon haluat muodostaa yhteyden.

- Jos maastotietokone on muodostanut yhteyden radioon aiemmin, valitse **Laitteen nimi** -kentässä oleva radio.
- Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun maastotietokone muodostaa yhteyden radioon, **Laitteen nimi** -kenttä on tyhjä. Yhteyden muodostaminen radioon ensimmäistä kertaa:

- a. Näpäytä **Hae. Bluetooth-haun** ruutu näyttää luettelon **Löydetyistä laitteista**.
 - b. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Napauta **Valitse**.
Ohjelmisto palaa **Tukiaseman datalinkki** -näyttöön. Valitsemasi radion nimi näkyy **Laitteen nimi** -kentässä.
9. Muodosta yhteys radioon ja määritä valitsemasi radion asetukset napauttamalla **Yhdistä**.
 - a. Valitse **Radion käyttötila** -taajuus.
 - b. Select the radio **Frequency** to use.
 - c. Valitse **Tukiaseman radiotila**.
 - d. Valitse muut asetukset tarpeen mukaan, esimerkiksi **Verkkonumero, Ota paalun tunnus käyttöön, Paalun tunnus, Lähetystehotaso** ja **Tuetut toistimet**.
 10. Napauta **Hyväksy**.
 11. Näpäytä **Tall**.

TIP – Mittauksen aikana maastotietokone yhdistetään GNSS-vastaanottimeen ja GNSS-vastaanotin muodostaa yhteyden TDL450B-/ADL450B-radioon Bluetoothin kautta. Voit tarkastella radion konfiguraatioasetuksia (esimerkiksi TX-taajuutta tai tehotasoa) napauttamalla vastaanottimen kuvaketta tilarivillä ja napauttamalla sitten **Datalinkki**. Toisin kuin muut radioyhteydet, voit muokata TDL450B-/ADL450B radion konfiguraatioasetuksia lopettamatta ensin mittausta.

Kaapeliyhteyden määrittäminen mihin tahansa ulkoiseen radioon

Kaapeliyhteyden määrittäminen mihin tahansa radioon, joka ei ole GNSS-vastaanottimen sisällä (mukaan lukien TDL450B-radio):

1. Kytke maastotietokone, vastaanotin, radio ja vaadittaessa sähkönsyöttö. Katso vaihe 2 kohdasta [GNSS-tukiaseman vastaanottimen käyttöönotto, page 407](#).

NOTE – Joidenkin TRIMTALK- ja Pacific Crest -radioiden täytyy olla komentotilassa, ennen kuin ne voidaan konfiguroida. Komentotila astuu voimaan hetkeksi laitteen käynnistyksen yhteydessä. Toimi kehotusten mukaisesti muodostaaksesi yhteyden radioon.

2. Käynnistä Trimble Access maastotietokoneella.
3. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpäytä **Muokkaa**.
4. Valitse **Tukiaseman datayhteys**.
5. Aseta **Tyyppi**-kenttään **Radio**.
6. Aseta **Radio**-kenttään radiotyyppi, jota käytät.
7. If you selected an external radio, select the **Port** on the radio you are using for the connection.
8. If your radio does not appear in the **Radio** list, select **Custom radio** and then define the receiver port, baud rate, and parity.
If required, you can also enable **Clear To Send (CTS)** for a **Custom radio**.

WARNING – Älä ota käyttöön CTS-toimintoa, ellei vastaanotin ole kytkettynä radioon, joka tukee CTS-asetusta. TrimbleGNSS -vastaanottimet tukevat RTS:n/CTS:n vuonohjausta, kun CTS on käytössä. Katso lisätietoja CTS-tuesta vastaanottimen käyttöoppaista.

9. Poista **Reititä maastotietokoneen kautta** -valintaruudun valinta ja määritä vastaanottimen portin numero, johon radio on yhdistetty, sekä viestinnän baudinopeus.

TIP – Jos jätät maastotietokoneen tukiasemalle, olet ehkä liittänyt radion maastotietokoneeseen. Valitse siinä tapauksessa **Reititä maastotietokoneen kautta** -valintaruutu. Tämä mahdollistaa vastaanottimen ja radion välisen reaaliaikaisen datan siirtymisen maastotietokoneen kautta. Määritä maastotietokoneen portin numero, johon radio on yhdistetty, sekä baudinopeus tietoliikennettä varten.

10. Muodosta yhteys radioon ja määritä valitsemasi radion asetukset napauttamalla **Yhdistä**.
- If the **Receiver internal** radio is a dual-band radio, select the frequency **Band** to use.
 - Select the radio **Frequency** to use.
 - Valitse **Tukiaseman radiotila**.
 - Valitse muut asetukset tarpeen mukaan, esimerkiksi **Verkkonumero**, **Ota paalun tunnus käyttöön**, **Paalun tunnus**, **Lähetystehotaso** ja **Tuetut toistimet**.
11. Napauta **Hyväksy**.
12. Näpäytä **Tall**.

TIP – Voit tarkastella radion konfiguraatioasetuksia (esimerkiksi TX-taajuutta tai tehotasoa) yhteyden ollessa muodostettuna radioon napauttamalla vastaanottimen kuvaketta tilarivillä ja napauttamalla sitten **Datalinkki**. Jos haluat muokata minkä tahansa muun paitsi TDL450B-/ADL450B-radion asetuksia, sinun on ensin lopetettava mittaus.

RTK-mittauksen internetlinkki

Käytä internet-datalinkkiä, jos saat GNSS-korjauksia RTK-kyselyysi internetin kautta. RTK-tiedot siirretään muodostamalla yhteys palvelimeen IP-osoitteen avulla.

RTK-mittaustyylin määrittämisessä internet-datalinkille on kaksi osaa:

- **GNSS-korjauslähde:** mistä Trimble Access -ohjelmisto saa RTK-tietoja
- **GNSS:n internet-lähde:** miten GNSS-vastaanotin tai GNSS-tukiasema muodostaa yhteyden internetiin RTK-datan hankkimista tai lähettämistä varten

GNSS-korjauslähteet

Roverissa

Roverissa **GNSS-korjauslähde** on paikka, josta Trimble Access -ohjelmisto saa RTK-dataa.

Käytettävissä olevista palveluista ja laitteistoasetuksista riippuen vaihtoehdot ovat:

- Trimble CenterPoint RTX -korjauspalvelu
- NTRIP-palvelin
- lähetyspalvelin
- maastotietokone, joka on kytketty tukiaseman vastaanottimeen (jos sinulla on maastotietokone, jonka voit jättää tukiasemalle)

Lisätietoja on kohdassa [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).

Tukiasemalla

Tukiaseman osalta **GNSS-korjauslähde** on paikka, johon Trimble Access -ohjelmisto lataa RTK-tiedot.

Laitteiston asetuksista riippuen vaihtoehdot ovat:

- NTRIP-palvelin
- lähetyspalvelin

Lisätietoja on kohdassa [Tukiaseman internetdatalinkin määrittäminen, page 372](#).

GNSS:n internet-lähteet

Roverissa

Roverin yleisimmät **GNSS-internet-lähdevaihtoehdot** ovat:

- **Maastotietokoneen internetyhteys:** käytä maastotietokoneen SIM-korttia tai maastotietokoneen Wi-Fi-verkkoyhteyttä internet-yhteyden muodostamiseen.
- **Vastaanottimen internet - modeemi:** käytä vastaanottimen SIM-korttia internet-yhteyden muodostamiseen. Vastaanottimen on oltava Trimble-vastaanotin, jossa on sisäinen modeemi.
- **Vastaanottimen internet - WiFi:** yhdistä -vastaanotin WiFi-verkon kautta toiseen laitteeseen, joka on yhdistetty internetiin, kuten matkapuhelimeen tai MiFi-laitteeseen.

TIP – Kun **GNSS-internet-lähde** on:

- **Maastotietokoneen internet,** voit käyttää internetiä muihin toimintoihin RTK-mittauksen aikana, eikä vain RTK-tietojen vastaanottamiseen. Muita toimintoja ovat muun muassa projektien ja töiden lataaminen sekä sähköpostiviestien lähettäminen.
- **Vastaanottimen internet - modeemi** tai **Vastaanottimen internet - WiFi,** voit käyttää internetiä vain RTK-tietojen vastaanottamiseen. Et voi käyttää internetiä muihin toimintoihin.

Voit muodostaa internet-yhteyden käyttämällä seuraavia vähemmän käytettyjä **GNSS-internet-lähdevaihtoehtoja** :

- **Vastaanottimenmodeemi:** käytä vanhemman Trimble-vastaanottimen, kuten R10-1:n tai R8s SP85:n, modeemia internet-yhteyden muodostamiseen.
- Lisää oma lähteesi, kuten maastotietokoneeseen yhdistetty älypuhelin tai matkapuhelin, joka tukee Bluetooth DUN -palvelua.

Lisätietoja on kohdassa [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).

Tukiasemalla

Yleensä maastotietokone on irrotettava tukiaseman vastaanottimesta mittauksen määrittämisen jälkeen, jotta voit käyttää sitä roverissa.

Tukiaseman yleisimmät **GNSS:n internetlähdevaihtoehdot** ovat:

- **Vastaanottimen internet - modeemi:** käytä vastaanottimen SIM-korttia internet-yhteyden muodostamiseen. Vastaanottimen on oltava Trimble-vastaanotin, jossa on sisäinen modeemi.
- **Vastaanottimen internet - WiFi:** yhdistä vastaanotin WiFi-verkon kautta toiseen laitteeseen, joka on yhteydessä internetiin, kuten matkapuhelimeen tai MiFi-laitteeseen.

Jos voit pitää lisälaitteita yhdistettyinä tukiaseman vastaanottimeen, voit valita seuraavat **GNSS:n internet-lähdevaihtoehdot** :

- **Maastotietokoneen internetyhteys:** käytä maastotietokoneen SIM-korttia tai maastotietokoneen Wi-Fi-verkkoyhteyttä internet-yhteyden muodostamiseen. Tämä vaihtoehto sopii vain, jos voit pitää maastotietokoneen kytkettynä tukiaseman vastaanottimeen.
- **Vastaanottimen internet - kaapeli:** liitä vastaanotin ulkoiseen laitteeseen, kuten kannettavaan tietokoneeseen, USB- tai Ethernet-kaapelilla.

Voit muodostaa internet-yhteyden käyttämällä seuraavia vähemmän käytettyjä **GNSS-internet-lähdevaihtoehtoja** :

- **Vastaanotinmodeemi:** käytä vanhemman Trimble-vastaanottimen modeemia internet-yhteyden muodostamiseen.
- Lisää oma lähteesi, kuten maastotietokoneeseen yhdistetty älypuhelin tai matkapuhelin, joka tukee Bluetooth DUN -palvelua.

Lisätietoja on kohdassa [Tukiaseman internetdatalinkin määrittäminen, page 372](#).

Roverin internet-datalinkin määrittäminen

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpäytä **Muokkaa**.
2. Valitse **Roverin datayhteys**.
3. Valitse **internet-yhteys Tyyppi**-kenttään.
4. Valitse **GNSS-korjauslähde** (josta Trimble Access -ohjelmisto saa RTK-korjaukset) ► napauttamalla **Yhteydet**-näytön **GNSS-korjauslähde**-välilehti ja valitse asettamasi GNSS-korjauslähde ja napauta sitten **Hyväksy**.

- Määritä uuden GNSS-korjauslähteen asetukset napauttamalla **Uusi**.
- Jos haluat muuttaa olemassa olevan GNSS-korjauslähteen asetuksia, valitse lähde luettelosta ja napauta **Muokkaa**.

Katso lisätietoja kohdasta [GNSS-korjauslähdevaihtoehdot roverille, page 368](#).

5. Valitse **Kysy GNSS-korjauslähdettä** -valintaruutu, jos haluat ohjelmiston kysyvän kunkin mittauksen alussa, mitä GNSS-korjauslähdettä käytetään.
 6. Valitse **GNSS-internetlähde** (jolla GNSS-rover muodostaa yhteyden internetiin GNSS-korjauksia varten) napauttamalla ► . Avaa **GNSS-internetlähdenäyttö** valitsemalla haluamasi **GNSS-internetlähde** ja napauta sitten **Hyväksy**.
 - Määritä uuden GNSS-internetlähteen asetukset napauttamalla **Lisää**.
 - Jos haluat muuttaa olemassa olevan GNSS-internet-lähteen asetuksia, valitse lähde luettelosta ja napauta **Muokkaa**.
- Katso lisätietoja alla olevasta kohdasta [GNSS-internet-lähdevaihtoehdot roverille, page 370](#).
7. Valitse **Kysy GNSS-Internet-lähdettä** -valintaruutu, jos haluat ohjelmiston kysyvän kunkin mittauksen alussa, mitä GNSS-internet-lähdettä käytetään.
 8. Napauta **Hyväksy**.
 9. Napauta **Tallenna** tallentaaksesi mittaustyyliin tekemäsi muutokset.

GNSS-korjauslähdevaihtoehdot roverille

Trimble CenterPoint RTX -korjauspalvelun korjausten käyttäminen

1. Aseta **Käytä RTX:ää (internetiä)** -kytkin kohtaan **Kyllä**.
2. Valitse **Asennuspaikan nimi** -kentässä RTX-tilaukseesi ja alueellesi sopiva asennuspaikka. **RTXIP**-asennuspaikkaa käytetään globaaleihin RTX-korjauksiin, kun taas muita asennuspaikkoja käytetään niiden tietyillä verkkoalueilla.
3. Aseta tarvittaessa **Käytä välityspalvelinta** -kytkin kohtaan **Kyllä** ja syötä sitten välityspalvelimen osoite **Välityspalvelimen** kenttään ja syötä sitten **Välityspalvelimen portti**.
4. Näpäytä **Tall**.

NTRIP-palvelimen lähettämien korjausten käyttäminen

1. Aseta **Käytä RTX:ää (internetiä)** -kytkin kohtaan **No**.
2. Aseta **Käytä NTRIP:iä** -kytkin kohtaan **Kyllä**.
3. Voit pakottaa Trimble Access -ohjelmiston käyttämään NTRIP-versiota 1.0 valitsemalla **Käytä NTRIP v1.0** -valintaruudun.
4. Jos NTRIP-palvelin:
 - käyttää välityspalvelinta, aseta tarvittaessa **Käytä välityspalvelinta** -kytkin kohtaan **Kyllä** ja syötä sitten välityspalvelimen osoite **Välityspalvelimen** kenttään ja syötä sitten

Välityspalvelimen portti.

- ei käytä välityspalvelinta, aseta **Käytä välityspalvelinta** -kytkin kohtaan **Ei**.
5. Kun haluat muodostaa yhteyden Mountpointiin mittaukseen aloitettaessa ilman, että sinulta kysytään Mountpoint-nimeä, aseta **Yhdistä suoraan mountpointiin** -kytkin kohtaan **Kyllä** ja syötä sitten **Mountpointin nimi**.

TIP – Jos Mountpoint-nimeä ei ole määritetty, järjestelmä kysyy sitä mittaukseen aloitettaessa. Valintasi tallennetaan sitten **GNSSCorrectionSource.xml** -tiedostoon **Trimble Data\System Files** -kansioon. Jos määritettyyn asennuspaikkaan ei saada yhteyttä mittauksen alkaessa, näyttöön tulee käytettävissä olevien Mountpointien luettelo.

6. Jos NTRIP-palvelimen käyttö edellyttää käyttäjänimeä ja salasanaa, anna kirjautumistiedot **NTRIP-käyttäjänimen** ja **NTRIP-salasanan** kenttiin.
7. Syötä **IP-osoitteen** ja **IP-portin** kenttiin NTRIP-palvelimen tiedot, joka lähetettiin sinulle datan tuottajalta.
8. Jos roverin on tuettava tunnistustietoja tukiasemapalvelimille lähetettävissä tavallisissa NMEA-viesteissä, valitse **Lähetä käyttäjän tunnistetiedot** -valintaruutu. Ohjelmisto kysyy nämä tiedot mittaukseen aloitettaessa.
9. Jos Trimble Access-palvelin, johon olet muodostamassa yhteyttä, vaatii TLS (Transport Layer Security) -internet-tietojen salauksen, aseta **Käytä TLS-salausta** -kytkin **Kyllä**-asentoon. Tämä asetus tukee TLS-versiota 1.2 tai uudempaa.
10. Näpäytä **Tall.**

Lisätietoja on kohdassa [NTRIP-protokollan versiot, page 379](#).

Lähetyspalvelimen lähettämien korjausten käyttäminen

1. Aseta **Käytä RTX:ää (internetiä)** -kytkin kohtaan **No**.
2. Aseta **Käytä NTRIP:iä** -kytkin kohtaan **Ei**.
3. Syötä **IP-osoitteen** ja **IP-portin** kenttiin lähetyspalvelimen tiedot, joka lähetettiin sinulle datan tuottajalta.
4. Jos roverin on tuettava tunnistustietoja tukiasemapalvelimille lähetettävissä tavallisissa NMEA-viesteissä, valitse **Lähetä käyttäjän tunnistetiedot** -valintaruutu. Ohjelmisto kysyy nämä tiedot mittaukseen aloitettaessa.
5. Jos Trimble Access-palvelin, johon olet muodostamassa yhteyttä, vaatii TLS (Transport Layer Security) -internet-tietojen salauksen, aseta **Käytä TLS-salausta** -kytkin **Kyllä**-asentoon. Tämä asetus tukee TLS-versiota 1.2 tai uudempaa.
6. Näpäytä **Tall.**

Tukiaseman vastaanottimeen yhdistetyn maastotietokoneen lähettämien korjausten käyttäminen

1. Aseta **Käytä RTX:ää (internetiä)** -kytkin kohtaan **No**.
2. Aseta **Käytä NTRIP:iä** -kytkin kohtaan **Ei**.
3. Syötä **IP-osoitteen** ja **IP-portin** kenttiin maastotietokoneella tukiaseman kohdalla näkyvän **Tukiaseman** ruudun **Tämän tukiaseman IP-asetukset** -kentässä näkyvät tiedot.

NOTE - Jos tukiasemamaastotietokoneen IP-osoite näyttää epäkelvöltä, Trimble suosittelee Soft Reset -nollauksen suorittamista ennen yhteyden muodostamista Internetiin ja tukiaseman käynnistämistä.

4. Jos roverin on tuettava tunnistustietoja tukiasemapalvelimille lähetettävissä tavallisissa NMEA- viesteissä, valitse **Lähetä käyttäjän tunnistetiedot** -valintaruutu. Ohjelmisto kysyy nämä tiedot mittausta aloitettaessa.
5. Näpäytä **Tall**.

GNSS-internet-lähdevaihtoehdot roverille

Maastotietokoneen yhdistäminen internetiin

Kun **Maastotietokoneen internet** GNSS-internet-lähde, voit:

- Yhdistää maastotietokoneen internetiin käyttäen maastotietokoneen SIM-korttia tai aikaisemmin konfiguroitua Wi-Fi-verkkoyhteyttä.
- Yhdistää maastotietokoneen vastaanottimeen käyttäen Bluetoothia tai sarjakaapelia.
- Käyttää internet-yhteyttä muihin toimintoihin RTK-mittauksen aikana, eikä pelkästään RTK-datan vastaanottamista varten. Muita toimintoja ovat muun muassa projektien ja töiden lataaminen sekä sähköpostiviestien lähettäminen.

Maastotietokoneen internetin määrittäminen GNSS-internet-lähteeksi:

1. Napauta ► mittaustyylin **Rover-datalinkkinäytössä GNSS:n Internet-lähde-kentän** vieressä ja valitse yhteys nimeltä **Maastotietokoneen internet**.
2. Jos et ole vielä määrittänyt **Maastotietokoneen internet** -yhteyttä, napauta **GNSS:n Internet-lähdenäytössä Config** avataksesi käyttöjärjestelmän yhteysasetusnäytön ja muodostaaksesi yhteyden. Katso [Internet-yhteyden luominen, page 500](#).
3. Napauta **GNSS:n internet-lähdenäytössä Hyväksy** palataksesi **Roverin datalinkkinäyttöön**.
4. Näpäytä **Tall**.

Yhdistä vastaanotin internetiin

Kun **Vastaanottimen internet - modeemi** tai **Vastaanottimen internet - Wi-Fi** on GNSS-internet-lähde, internet-yhteyttä voidaan käyttää vain RTK-tietojen vastaanottamiseen. Et voi käyttää **Vastaanottimen internet** -yhteyttä muita toimintoja, kuten projektien ja töiden lataamista sekä

sähköpostiviestien lähettämistä, varten.

Kun **Vastaanottimen internet - modeemi** on GNSS-internet-lähde:

- Vastaanottimen on oltava Trimble-vastaanotin, jossa on sisäinen modeemi, jossa on vuoden 2017 jälkeen julkaistu piiriohjelmisto.
- Vastaanottimessa on oltava SIM-kortti.

Vastaanottimen internetin määrittäminen GNSS-internet-lähteeksi:

1. Napauta ► mittaustyylin **Rover-datalinkkinäytössä GNSS:n Internet-lähde-kentän** vieressä ja valitse laiteasetuksiin parhaiten sopiva **Vastaanottimen internet** -yhteys. Valitse:
 - **Vastaanottimen internet - modeemi**, jos vastaanotin on Trimble-vastaanotin, jossa on sisäinen modeemi
 - **Vastaanottimen internet - Wi-Fi**, jos vastaanotin voi muodostaa Wi-Fin kautta yhteyden toiseen laitteeseen, joka on yhteydessä internetiin, kuten matkapuhelimeen tai MiFi-laitteeseen.

TIP – Useimmiten sinun ei tarvitse muokata **Vastaanottimen internet** -yhteyden asetuksia.

2. Napauta **Hyväksy** palataksesi **Roverin datalinkkinäyttöön**.
3. Jos vastaanottimen SIM-kortilla on PIN-koodi, syötä PIN **Modeemin PIN** -kenttään.
4. Näpäytä **Tall.**

Jos kokeilet yhteyttä ja huomaat että se ei toimi, sinun on ehkä konfiguroitava sitä lisää:

1. **GNSS:n internet-lähde**-kentässä napauta ► avataksesi **GNSS:n internet-lähde** -näytön.
2. Valitse **Vastaanottimen internet** -yhteys ja napauta **Muokkaa**.
3. **CID**-kentässä näkyy käytettävä kontekstitunnus. Yleensä SIM-kortilla on vain yksi kontekstitunnus (CID). Saat määritetyt kontekstitunnukset vastaanottimen SIM-kortilta napauttamalla ► ja valitsemalla **Lataa modeemista** ja valitsemalla sitten käytettävän CID:n.
4. Napauta ► **APN**-kentässä valitaksesi tavan, jolla tukiaseman nimi (Access Point Name, APN) valitaan internetpalveluntarjoajalle. Tämä on palveluntarjoaja, joka toimitti vastaanottimen SIM-kortin:
 - Valitse **Oletus-SIM** käyttääksesi APN-profiilia suoraan vastaanottimen SIM-kortilta.
 - Valitse **Access Point Name (APN)** valitaksesi **Sijaintisi** ja **Palvelintarjoajasi ja liittymäsi** Trimble Access-sovelluksen ohjatusta APN-toiminnosta. Napauta **Hyväksy**.
 - Valitse **Lataa modeemista** muodostaaksesi yhteyden modeemiin ja lataaksesi ja tallentaaksesi APN-tiedot modeemista **GNSSInternetSource.xml**-tiedostoon **Trimble Data\System Files** -kansiossa. Tallennettuja asetuksia käytetään aina, kun käytät tätä internet-yhteyttä.

NOTE – **Lataa modeemista** -optio on valittavissa vain silloin, jos vastaanottimen laiteohjelmistoversio on 5.50 tai uudempi.

5. Syötä **Matkapuhelin käyttäjänimi** ja **Matkapuhelimen salasana**. Näissä kentissä on oletuksena **vieras**.
6. Napauta **Hyväksy**.
7. Napauta **GNSS:n internet-lähdenäytössä Hyväksy**.
8. Näpäytä **Tall**.

Maastotietokoneen yhdistäminen internetiin muun laitteen avulla

Jos sinulla on jokin muu laite, kuten Bluetooth DUN -palvelua tukeva vanhempi vastaanotin tai matkapuhelin, voit yhdistää maastotietokoneen internetiin kyseisen laitteen kautta. Voit lisäksi yhdistää tallentimen internetiin verkkoon liitetyn älypuhelimien kautta.

Internet-yhteys on käytettävissä muita toimintoja varten RTK-mittauksen aikana, eikä pelkästään RTK-datan vastaanottamista varten. Muita toimintoja ovat muun muassa projektien ja töiden lataaminen sekä sähköpostiviestien lähettäminen.

NOTE - Yhteyden muodostaminen internetiin vastaanottimen tai matkapuhelimen, joka ei ole älypuhelin, välityksellä:

- Laitteen modeemiin täytyy tukea Bluetooth DUN -palvelua.
- Vastaanottimen täytyy olla vanhempi Trimblen vastaanotinmalli, kuten R10-1 tai R8s.

Jos vastaanottimesi ei tue Bluetooth DUNia ja haluat pystyä käyttämään internetiä maastotietokoneella, sinun on [käytettävä Maastotietokoneen internet -yhteyttä](#).

Jos yhdistät maastotietokoneen internetiin:

- erillinen älypuhelin, muodosta yhteys älypuhelimeen ja valitse sitten **GNSS:n internetlähdenäytöstä Maastotietokoneen internet**. Lisätietoja on ohjeaiheessa [Internet-yhteyden muodostaminen erillisen älypuhelimien avulla, page 502](#).
- jos vastaanotin tai matkapuhelin on vanhempi, napauta **GNSS:n internet-lähdenäytössä Lisää**. Lisätietoja on ohjeaiheessa [Internet-yhteys toisen laitteen kautta, page 504](#).

Tukiaseman internetdatalinkin määrittäminen

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpäytä **Muokkaa**.
2. Valitse **Tukiaseman datayhteys**.
3. Valitse **internet-yhteys Tyyppi**-kenttään.
4. Valitse **GNSS-korjauslähde** (johon Trimble Access -ohjelmisto lataa RTK-korjaukset) ► napauttamalla **Yhteydet**-näytön **GNSS-korjauslähde**-välilehti ja valitse asettamasi GNSS-korjauslähde ja napauta sitten **Hyväksy**.
 - Määritä uuden GNSS-korjauslähteen asetukset napauttamalla **Uusi**.
 - Jos haluat muuttaa olemassa olevan GNSS-korjauslähteen asetuksia, valitse lähde luettelosta ja napauta **Muokkaa**.

Katso lisätietoja alla olevasta kohdasta [GNSS-korjauslähdevaihtoehdot tukiasemalle, page 373](#).

5. Valitse **Kysy GNSS-korjauslähde** -valintaruutu, jos haluat ohjelmiston kysyvän kunkin mittauksen alussa, mitä GNSS-korjauslähdeä käytetään.
6. Valitse **GNSS-internetlähde** (jolla GNSS-tukiasema muodostaa yhteyden internetiin GNSS-korjauksia varten) napauttamalla ► . Avaa **GNSS-internetlähdenäyttö** valitsemalla haluamasi **GNSS-internetlähde** ja napauta sitten **Hyväksy**.
 - Määritä uuden GNSS-internetlähteen asetukset napauttamalla **Lisää**.
 - Jos haluat muuttaa olemassa olevan GNSS-internet-lähteen asetuksia, valitse lähde luettelosta ja napauta **Muokkaa**.

Katso lisätietoja alla olevasta kohdasta [GNSS:n internet-lähdevaihtoehdot tukiasemalle, page 375](#) alempana.
7. Valitse **Kysy GNSS-Internet-lähde** -valintaruutu, jos haluat ohjelmiston kysyvän kunkin mittauksen alussa, mitä GNSS-internet-lähdeä käytetään.
8. Napauta **Hyväksy**.
9. Napauta **Tallenna** tallentaaksesi mittaustyyliin tekemäsi muutokset.

GNSS-korjauslähdevaihtoehdot tukiasemalle

1. Napauta ► mittaustyylin **Tukiaseman datalinkin** näytössä **GNSS-korjauslähde**-kentän vieressä avataksesi **GNSS-korjauslähde**-välilehden **Yhteydet**-näytössä :
 - Määritä uuden GNSS-korjauslähteen asetukset napauttamalla **Uusi**.
 - Jos haluat muuttaa olemassa olevan GNSS-korjauslähteen asetuksia, valitse lähde luettelosta ja napauta **Muokkaa**.
2. Valitse **Tukiasemakäyttötila**:
 - Useimmissa tapauksissa tukiasemalla oleva vastaanotin lataa tietoja lähetyspalvelimelle. Valitse **Lataa tiedot etäpalvelimelle**.
Jos vastaanotin on yhdistetty internetiin ulkoisen laitteen, kuten älypuhelimien tai MiFi-laitteen kautta, sinun on jätettävä laite kytketyksi tukiaseman vastaanottimeen.
 - Jos tukiasemalla oleva vastaanotin toimii tukiaseman palvelimena, valitse **Käytä palvelimena** ja syötä **IP-portti**.
Jotta maastotietokone voi toimia tukiaseman palvelimena, sinun on jätettävä maastotietokone kytketyksi tukiaseman vastaanottimeen.

Kun tukiaseman vastaanotin:

 - toimi palvelimena, tukiasemalla on oltava staattinen julkinen IP-osoite.
 - lataa tiedot palvelimelle, tukiasemalla voi olla paikallinen IP-osoite.
3. Määritä valitun GNSS-korjauslähteen asetukset. Katso:
 - [Korjausten lähettäminen NTRIP-palvelimelle, page 374](#)
 - [Korjausten lähettäminen lähetyspalvelimelle, page 374](#)

Korjausten lähettäminen NTRIP-palvelimelle

1. Aseta **Käytä NTRIP:iä** -kytkin kohtaan **Kyllä**.
2. Voit pakottaa Trimble Access -ohjelmiston käyttämään NTRIP-versiota 1.0 valitsemalla **Käytä NTRIP v1.0** -valintaruudun.
3. Kun haluat muodostaa yhteyden Mountpointiin mittausta aloitettaessa ilman, että sinulta kysytään Mountpoint-nimeä, syötä **Mountpointin nimi**.

TIP – Jos Mountpoint-nimeä ei ole määritetty, järjestelmä kysyy sitä mittausta aloitettaessa. Valintasi tallennetaan sitten **GNSSCorrectionSource.xml** -tiedostoon **Trimble Data\System Files** -kansioon. Jos määritettyyn asennuspaikkaan ei saada yhteyttä mittauksen alkaessa, näyttöön tulee käytettävissä olevien Mountpointien luettelo.

4. Jos NTRIP-palvelimen käyttö edellyttää käyttäjänimeä ja salasanaa, anna kirjautumistiedot **NTRIP-käyttäjänimen** ja **NTRIP-salasanan** kenttiin.
5. Syötä NTRIP-palvelimen **IP-osoite** ja **IP-portti**, jotka sait palvelimen operaattorilta.

Jos **GNSS:n internet-lähde** on **Maastotietokoneen internet**, **IP-osoite**- ja **IP-porttiarvot** näytetään **tämän tukiaseman IP-asetuksien** kentällä **tukiasemanäytössä**, joka tulee näkyviin tukiaseman vastaanottimeen liitetulle maastotietokoneelle, kun aloitat tukiasemamittauksen.

NOTE – Jos tukiasemamaastotietokoneen IP-osoite näyttää epäkelvöltä, Trimble suosittelee Soft Reset -nollauksen suorittamista ennen yhteyden muodostamista Internetiin ja tukiaseman käynnistämistä.

6. Jos Trimble Access-palvelin, johon olet muodostamassa yhteyttä, vaatii TLS (Transport Layer Security) -internet-tietojen salauksen, aseta **Käytä TLS-salausta** -kytkin **Kyllä**-asentoon. Tämä asetus tukee TLS-versiota 1.2 tai uudempaa.
7. Näpäytä **Tall**.

Lisätietoja on kohdassa [NTRIP-protokollan versiot, page 379](#).

Korjausten lähettäminen lähetyspalvelimelle

1. Aseta **Käytä NTRIP:iä** -kytkin kohtaan **Ei**.
2. Syötä palvelimen **IP-osoite** ja **IP-portti**, jotka saitte palvelimen operaattorilta.

Jos **GNSS:n internet-lähde** on **Maastotietokoneen internet**, **IP-osoite**- ja **IP-porttiarvot** näytetään **tämän tukiaseman IP-asetuksien** kentällä **tukiasemanäytössä**, joka tulee näkyviin tukiaseman vastaanottimeen liitetulle maastotietokoneelle, kun aloitat tukiasemamittauksen.

NOTE – Jos tukiasemamaastotietokoneen IP-osoite näyttää epäkelvöltä, Trimble suosittelee Soft Reset -nollauksen suorittamista ennen yhteyden muodostamista Internetiin ja tukiaseman käynnistämistä.

TIP – Kun haluat roverin kytkeytyvän tukiasemalle, sinun täytyy käynnistää mobiili internet tukiasemalla käyttäen julkista IP-osoitetta.

3. Jos Trimble Access-palvelin, johon olet muodostamassa yhteyttä, vaatii TLS (Transport Layer Security) -internet-tietojen salauksen, aseta **Käytä TLS-salausta** -kytkin **Kyllä**-asentoon. Tämä asetus tukee TLS-versiota 1.2 tai uudempaa.
4. Näpäytä **Tall**.

GNSS:n internet-lähdevaihtoehdot tukiasemalle

1. Napauta ► mittaustyylin **Tukiasemadatalinkin** näytössä **GNSS:n internet-lähde**-kentän vieressä avataksesi **GNSS:n internet-lähde-näytön**.
2. Valitse, miten haluat muodostaa internet-yhteyden, ja napauta sitten **Config**. Katso:
 - [Vastaanottimen yhdistäminen Internetiin vastaanottimen modeemin avulla, page 375](#)
 - [Vastaanottimen yhdistäminen Internetiin Wi-Fi-verkon avulla, page 376](#)
 - [Vastaanottimen yhdistäminen Internetiin kaapelilla, page 377](#)
 - [Maastotietokoneen yhdistäminen internetiin, page 377](#)
 - [Maastotietokoneen yhdistäminen internetiin muun laitteen avulla, page 378](#)

Vastaanottimen yhdistäminen Internetiin vastaanottimen modeemin avulla

Trimble-vastaanottimet, joissa on sisäinen modeemi ja joiden laiteohjelmistoversio on julkaistu vuoden 2017 jälkeen, voivat käyttää **Receiver Internet – Modem** -yhteyttä.

Vastaanottimen internet - modeemin määrittäminen GNSS-internetlähteeksi:

1. **GNSS:n internetlähde-kentällä** napauta ► avataksesi **GNSS:n internet-lähdenäytön** ja valitse yhteys nimeltä **Vastaanottimen internet – modeemi**. Napauta **Hyväksy**.

TIP – Useimmissa tapauksissa sinun ei tarvitse muokata **Receiver Internet – Modem** -yhteysasetuksia.

2. Jos vastaanottimen SIM-kortilla on PIN-koodi, syötä PIN **Modeemin PIN** -kenttään.
3. Näpäytä **Tall**.

Jos kokeilet yhteyttä ja huomaat että se ei toimi, sinun on ehkä konfiguroitava sitä lisää:

1. **GNSS:n internet-lähde**-kentässä napauta ► avataksesi **GNSS:n internet-lähde** -näytön.
2. Valitse yhteys nimeltä **Receiver Internet – Modem** ja napauta **Muokkaa**.
3. **CID**-kentässä näkyy käytettävä kontekstitunnus. Yleensä SIM-kortilla on vain yksi kontekstitunnus (CID). Saat määritetyt kontekstitunnukset vastaanottimen SIM-kortilta napauttamalla ► ja valitsemalla **Lataa modeemista** ja valitsemalla sitten käytettävän CID:n.
4. Napauta ► **APN**-kentässä valitaksesi tavan, jolla tukiaseman nimi (Access Point Name, APN) valitaan internetpalveluntarjoajalle. Tämä on palveluntarjoaja, joka toimitti vastaanottimen SIM-kortin:

- Valitse **Oletus-SIM** käyttäaksesi APN-profiilia suoraan vastaanottimen SIM-kortilta.
- Valitse **Access Point Name (APN)** valitaksesi **Sijaintisi** ja **Palvelintarjoajasi ja liittymäsi** Trimble Access-sovelluksen ohjatusta APN-toiminnosta. Napauta **Hyväksy**.
- Valitse **Lataa modeemista** muodostaaksesi yhteyden modeemiin ja ladataksesi ja tallentaaksesi APN-tiedot modeemista **GNSSCorrectionSource.xml**-tiedostoon **Trimble Data\System Files** -kansiossa. Tallennettuja asetuksia käytetään aina, kun muodostat yhteyden tällä GNSS-korjauslähteellä.

NOTE - Lataa modeemista -optio on valittavissa vain silloin, jos vastaanottimen laiteohjelmistoversio on 5.50 tai uudempi.

5. Syötä **Matkapuhelin käyttäjänimi** ja **Matkapuhelimen salasana**. Näissä kentissä on oletuksena **vieras**.
6. Napauta **Hyväksy**.
7. Napauta **GNSS:n internet-lähdenäytössä Hyväksy**.
8. Näpäytä **Tall**.

Vastaanottimen yhdistäminen Internetiin Wi-Fi-verkon avulla

Jos sinulla on ulkoinen laite, jossa on SIM-kortti, kuten matkapuhelin tai MiFi-laite, jonka voit jättää tukiasemalle, voit liittää vastaanottimen Internetiin ulkoisen laitteen Wi-Fi-yhteyden kautta.

Vastaanottimen internetin - Wi-Fi määrittäminen GNSS-internet-lähteeksi:

1. **GNSS:n internetlähde-kentällä** napauta ► avataksesi **GNSS:n internet-lähdenäytön** ja valitse yhteys nimeltä **Vastaanottimen internet - Wi-Fi**. Napauta **Hyväksy**.
2. Jos haluat muokata vastaanottimen Wi-Fi-yhteyksasetuksia, napauta **Muokkaa**. Trimble Access-ohjelmiston on oltava kytketty vastaanottimeen, jotta voit muokata vastaanottimen Wi-Fi-yhteyksasetuksia. Vaihtoehtoisesti voit jättää asetukset ennalleen ja muokata niitä, kun muodostat yhteyden vastaanottimeen tukiasemamittausta käynnistettäessä.
3. Näpäytä **Tall**.

Määritä vastaanottimen Wi-Fi-yhteyksasetukset seuraavasti:

1. Varmista, että ulkoinen puhelin tai MiFi-laite on päällä.
2. Jos valitun mittaustyylin **GNSS-internet-lähdekentän** arvoksi on Trimble Access asetettu **Vastaanottimen internet - Wi-Fi, vastaanottimen Wi-Fi-määrittäminen** tulee näkyviin, kun se yhdistetään vastaanottimeen.

NOTE - Jos ohjelmisto varoittaa, että vastaanotin on käynnistettävä uudelleen **asiakasohjelmatilassa**, napauta **Hyväksy**. Kun vastaanotin käynnistyy uudelleen, Trimble Access muodostaa automaattisesti yhteyden vastaanottimeen ja näyttää **vastaanottimen Wi-Fi-yhteyden määrittäminen** näytön.

3. Valitse **Asiakas**-välilehti.

4. Varmista, että **Käytössä**-valintaruutu on valittuna.
5. Jos haluat lisätä Wi-Fi-verkon, napauta **Skannaa**. Napauta käytettävissä olevien verkkojen luettelosta verkkoa, jonka haluat lisätä.
Ohjelmisto palaa **vastaanottimen Wi-Fi-yhteyden määrittämisen** näyttöön, jossa valittu verkko näkyy taulukossa.
6. Tee vaadittavat muutokset ja näpäytä **Hyväksy**.
7. Napauta **Hyväksy**.
8. Jos haluat vahvistaa, että haluat käyttää luettelon ensimmäistä verkkoa, napauta **Enter vastaanottimen Wi-Fi-yhteyden määrittämisen** näytössä.
Trimble Access jatkaa tukiasemamittauksen aloittamista.

Vastaanottimen yhdistäminen Internetiin kaapelilla

Jos olet perustamassa pysyvää tukiasemaa ulkoisella laitteella, joka muodostaa yhteyden Internetiin, kuten kannettavalla tietokoneella, voit liittää vastaanottimen ulkoiseen laitteeseen Ethernet-kaapelilla.

Vastaanottimen internetin – kaapeli määrittäminen GNSS-internet-lähteeksi:

1. **GNSS:n internetlähde-kentällä** napauta ► avataksesi **GNSS:n internet-lähdenäytön** ja valitse yhteys nimeltä **Vastaanottimen internet – kaapeli**. Napauta **Hyväksy**.
2. Näpäytä **Tall**.

Maastotietokoneen yhdistäminen internetiin

NOTE – Yleensä maastotietokone on irrotettava tukiaseman vastaanottimesta mittauksen määrittämisen jälkeen, jotta voit käyttää sitä roverissa. Siinä tapauksessa sinun on käytettävä **Vastaanottimen internet -yhteyttä**. Käytä **Maastotietokoneen internet-yhteyttä** vain siinä tapauksessa, että voit pitää maastotietokoneen yhdistettynä tukiaseman vastaanottimeen mittauksen ajan.

Kun käytät **Maastotietokoneen internet-yhteyttä**, voit yhdistää maastotietokoneen vastaanottimeen käyttäen Bluetoothia tai sarjakaapelia.

1. **GNSS:n internet-lähde**-kentässä:
 - a. Avaa **GNSS:n internet-lähdenäyttö** napauttamalla ► ja valitse yhteys nimeltä **Maastotietokoneen internet**.
 - b. Jos et ole vielä määrittänyt **Maastotietokoneen internet -yhteyttä**, napauta **GNSS:n internet-lähdenäytössä Config** avataksesi käyttöjärjestelmän yhteysasetusnäytön ja muodostaaksesi yhteyden.
 - c. Napauta **GNSS:n internet-lähdenäytössä Hyväksy**.
2. Näpäytä **Tall**.

Maastotietokoneen yhdistäminen internetiin muun laitteen avulla

Jos sinulla on jokin muu laite, kuten Bluetooth DUN -palvelua tukeva vanhempi vastaanotin tai matkapuhelin, voit yhdistää maastotietokoneen internetiin kyseisen laitteen kautta. Voit lisäksi yhdistää tallentimen internetiin verkkoon liitetyn älypuhelimien kautta.

NOTE - Yhteyden muodostaminen internetiin vastaanottimen tai matkapuhelimen, joka ei ole älypuhelin, välityksellä:

- Laitteen modeemiin täytyy tukea Bluetooth DUN -palvelua.
- Vastaanottimen täytyy olla vanhempi Trimblen vastaanotinmalli, kuten R10-1 tai R8s.

Jos vastaanottimesi ei tue Bluetooth DUNia ja haluat pystyä käyttämään internetiä maastotietokoneella, sinun on [käytettävä Maastotietokoneen internet-yhteyttä](#).

Jos yhdistät maastotietokoneen internetiin:

- erillinen älypuhelin, muodosta yhteys älypuhelimeen ja valitse sitten **GNSS:n internetlähdenäytöstä Maastotietokoneen internet**. Lisätietoja on ohjeaiheessa [Internet-yhteyden muodostaminen erillisen älypuhelimien avulla, page 502](#).
- jos vastaanotin tai matkapuhelin on vanhempi, napauta **GNSS:n internet-lähdenäytössä Lisää**. Lisätietoja on ohjeaiheessa [Internet-yhteys toisen laitteen kautta, page 504](#).

NOTE - Kun dataa ohjataan maastotietokoneen kautta tällaisella yhteydellä, yhdistä maastotietokone internetiin toisen laitteen kautta vain siinä tapauksessa, että voit pitää maastotietokoneen yhdistettynä tukiaseman vastaanottimeen mittauksen ajan. Jos sinun on irrotettava maastotietokone tukiaseman vastaanottimesta mittaasetusten määrittämisen jälkeen, jotta voit käyttää sitä roverissa, sinun on käytettävä [Vastaanottimen internet - modeemi-](#) tai [Vastaanottimen internet - Wi-Fi-yhteyttä](#).

NTRIP:n palvelinasetukset

NTRIP-palvelin on lähetysovernetpalvelin, joka hallinnoi todentamista ja salasanan kontrollia differentiaalikorjauksien lähteille, kuten VRS-verkoille, ja välittää korjauksia valitsemastasi lähteestä.

NTRIP on lyhenne sanoista Networked Transport of RTCM via Internet Protocol.

Konfiguroi NTRIP-asetukset kun luot GNSS-yhteyden internetin datalinkille. Kun mittaus aloitetaan, yhteys muodostetaan NTRIP-palvelimeen. Tämän lisäksi näyttöön tulee taulukko, jossa luetellaan palvelimelta käytettävissä olevat korjauslähteet ("asennuspaikat"). Ne voivat olla yksittäisiä asemia tai verkotettuja lähteitä (esimerkiksi VRS). Jokaisen asennuspaikan tarjoamat tukiasematietojen tyypit esitetään lähdetaulukossa. Lajittelaksesi saatavissa olevat lähteet napauta luettelon yläpuolella olevaa lajittelukenttää ja valitse lajittelu **Etäisyyden, Formaatin** tai **Asennuspaikan** mukaan. Napauta taulukon riviä, jolloin näkyviin tulee valitun asennuspaikan tarkemmat tiedot.

Käytä valittua lähdetä napauttamalla **Hyväksy**. Valitun asennuspaikan lähettämä tukiaseman data virtaa Trimble Access -sovelluksen läpi yhdistettyyn GNSS-vastaanottimeen.

Jos yhteyden muodostamiseen tiettyyn peruspisteeseen vaatii tunnistuksen eikä se ole määritettyä GNSS-korjauslähteessä, Trimble Access -ohjelmisto avaa näytön, jossa käyttäjätunnus ja salasana voidaan syöttää.

NTRIP-protokollan versiot

Kun Trimble Access -ohjelmisto muodostaa yhteyden NTRIP-palvelimeen, se tarkastaa, tukeeko palvelin NTRIP:n versiota 2.0. Jos asia on näin, ohjelmisto kommunikoi 2.0-version protokollia käyttäen. Jos näin ei ole, Trimble Access kommunikoi NTRIP:n 1.0-version protokollia käyttäen.

Voit pakottaa ohjelmiston käyttämään NTRIP-versiota 1.0 valitsemalla **Käytä NTRIP v1.0** -valintaruudun, kun määrität NTRIP-asetukset GNSS-korjauslähteelle.

NTRIP-versio 2 sisältää parannuksia alkuperäiseen standardiin. Trimble Access tukee nyt seuraavia NTRIP-version 2 ominaisuuksia:

| NTRIP 2.0 -ominaisuus | Edut versioon 1.0 |
|----------------------------------|---|
| Täysi HTTP-yhteensopivuus | Ratkaisee välityspalvelimeen liittyviä ongelmia. Tukee virtuaalista isännöityä käyttämällä "Host directive" -ohjausdirektiivejä. |
| Paloiteltu tiedonsiirron koodaus | Pienentää tiedonkäsittelyaikoja. Entistä luotettavampi tietojen tarkistus. |

Internet-tukiasemapalvelu (IBSS)

The Trimble IBSS -palvelu tarjoaa helpon tavan striimata RTK-korjauksia internetin kautta konfiguroimastasi perusvastaanottimesta rover-vastaanottimiin. Kun olet määrittänyt GNSS-vastaanottimen tukiasemaksi ja valinnut IBSS:n sen perusdatalinkiksi, RTK-korjaukset lähetetään Trimble Connectin kautta automaattisesti mihin tahansa roveriin, joka myös käyttää IBSS:ää samassa -projektissa. Korjauspalvelimelle ei tarvita erillistä määrittystä.

Voit määrittää projektiin useita IBSS-asennuspaikkoja, yhden tukiaseman vastaanotinta kohden. Tukiaseman vastaanotin voi olla pysyvässä kiinteässä asennossa tai se voi olla väliaikainen tukiasema, jonka määrität joka päivä. IBSS-asennuspaikat ovat olemassa, kunnes poistat ne, riippumatta siitä, lähettääkö tukiasema korjauksia. Tämän avulla voit käyttää samaa asennuspaikkaa päivästä toiseen, vaikka siirät tukiasemaasi projektin eri sijainteihin.

Niin moni rover-vastaanotin kuin on tarpeen voi käyttää IBSS:in tarjoamia RTK-korjauksia samassa Trimble Connect-projektissa.

NOTE –

- Jos haluat käyttää IBSS:ää Trimble Access:ssa, IBSS-asennuspaikka on luotava projektissa, joka sijaitsee Trimble Connectissa. Jos organisaatiosi striimaa IBSS:ää Trimble Connected Communityn (TCC) tai Works Managerin kautta, kyseiset IBSS-asennuspaikat eivät ole käytettävissä Trimble Access:ssa.
- Jos käytät Spectra Geospatial GNSS -vastaanotinta, vain SP100 GNSS -vastaanotinta voidaan käyttää roverina tai **tukiaseman vastaanottimena** IBSS:n kanssa. SP60-, SP80-, SP85- ja SP90m-GNSS-vastaanottimia voidaan käyttää vain **rover-vastaanottimina** IBSS:n kanssa.

Mittaustyylin määrittäminen IBSS:n käyttöä varten

Roverille:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpäytä **Muokkaa**.
2. Napauta **Rover-datalinkkiä**.
3. Valitse **internet-yhteys Tyyppi**-kenttään.
4. Napauta ► **GNSS-korjauslähteen** kentän vieressä avataksesi **Yhteydet**-ruudun **GNSS-korjauslähteen** välilehden ja napauta sitten **IBSS** GNSS-korjauslähdettä valitaksesi sen.
5. Määritä yhteyden suojausasetukset napauttamalla **Muokkaa**.

Yhteys käyttää oletusarvoisesti **parannettua suojausta** ja salaa tiedot käyttämällä Transport Layer Security (TLS) -internet-tietojen salausta portissa 2105. Jos verkon palomuri ei tue TLS-salausta, valitse **Maksimaalinen yhteensopivuus**. Kun **Paras mahdollinen yhteensopivuus** on valittuna, salaamattomat tiedot lähetetään portin 2101 kautta. Näpäytä **Tall**.

6. Napauta **Hyväksy**.

Kun valitset **IBSS** -GNSS-korjauslähteen, seuraavat asetukset valitaan automaattisesti:

- **Maastotietokoneen internet** valitaan **GNSS-internetlähteeksi**. Ohjelmisto muodostaa yhteyden internetiin maastotietokoneen internet-yhteyden kautta.
- **Kysy GNSS-internet-lähdettä** -asetuksena on **Ei**.

7. Napauta **Hyväksy** tallentaaksesi muutokset **Roverin datalinkkinäyttöön**.
8. Napauta **Tallenna** tallentaaksesi mittaustyyliin tekemäsi muutokset.

Tukiasemalle:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpäytä **Muokkaa**.
2. Napauta **Tukiasematietojen linkki**.
3. Valitse **internet-yhteys Tyyppi**-kenttään.
4. Napauta ► next to the **GNSS-korjauslähteen** kentän vieressä avataksesi **Yhteydet**-ruudun **GNSS-korjauslähte** -välilehden ja napauta sitten **IBSS** GNSS-korjauslähdettä valitaksesi sen ja napauta sitten **Hyväksy**.
5. Määritä yhteyden suojausasetukset napauttamalla **Muokkaa**.

Yhteys käyttää oletusarvoisesti **parannettua suojausta** ja salaa tiedot käyttämällä Transport Layer Security (TLS) -internet-tietojen salausta portissa 2105. Jos verkon palomuri ei tue TLS-salausta, valitse **Maksimaalinen yhteensopivuus**. Kun **Paras mahdollinen yhteensopivuus** on valittuna, salaamattomat tiedot lähetetään portin 2101 kautta. Näpäytä **Tall**.

6. Napauta **Hyväksy**.
7. Valitse **GNSS-internetlähte** (jolla GNSS-tukiasema muodostaa yhteyden internetiin GNSS-korjauksia varten) napauttamalla ► . Avaa **GNSS-internetlähdenäyttö** valitsemalla haluamasi **GNSS-internetlähte**.

Tulet yleensä käyttämään **Vastaanottimen internet - modeemia** tai **Vastaanottimen internet - WiFi**. Nämä vaihtoehdot eivät yleensä vaadi lisäkonfigurointeja.

Muussa tapauksessa voit käyttää **vastaanotinmodeemia** vanhemman Trimble-vastaanottimen, kuten R10-1:n tai R8:n, modeemin käyttämiseen internet-yhteyden muodostamiseen tai **maastotietokoneen internetiä**, jos voit pitää maastotietokoneen kytkettynä vastaanottimeen tukiasemaan.


Katso lisätietoja kohdasta [GNSS:n internet-lähdevaihtoehdot tukiasemalle, page 375](#).

8. Napauta **Hyväksy**.
9. Napauta **Hyväksy** tallentaaksesi muutokset **Tukiaseman datalinkki** -näyttöön.
10. Napauta **Tallenna** tallentaaksesi mittaustyyliin tekemäsi muutokset.

Tukiaseman vastaanottimen yhdistäminen IBSS-palveluun


1. Yhdistä maastotietokone Internetiin ja kirjaudu sisään Trimble Access:ssa Trimble ID-tunnuksillasi.
2. Avaa Trimble Connect-projekti. Jos haluat luoda IBSS-asennuspaikan Trimble Connect -projektissa, sinun on oltava projektin järjestelmänvalvoja.

TIP – Jos loit projektin Trimble Connectissa tai jos latsit paikallisen projektin pilveen Trimble Access:ssa, olet automaattisesti projektin järjestelmänvalvoja.

3. Avaa tai luo työ Trimble Connect-projektissa.
4. Varmista, että mittaustyyliin on IBSS valittuna **Tukiaseman datalinkiksi**.
5. Jos haluat aloittaa tukiasemamittauksen, napauta , valitse **Mittaa** ja valitse mittaustyyli, jonka olet määrittänyt käyttämään IBSS:ää ja valitse sitten **Käynnistä tukiaseman vastaanotin**.
6. Jos haluat lisätä IBSS-asennuspaikan, napauta **Luo**, kirjoita asennuspaikan nimi ja napauta **Luo**.
7. Valitse käytettävä IBSS-asennuspaikka ja napauta sitten **Hyväksy**.
8. Kirjoita **Alkutukiaseman** ruutuun tukiasemapisteen nimi, tukiaseman koordinaatit ja antennin korkeus. Näpäytä **Aloita**.

Trimble Access aloittaa mittauksen ja lähettää tukiasemakorjaukset rovereille käyttäen kyseistä IBSS-asennuspaikkaa Trimble Connect-projektissa.

Rover-vastaanottimen yhdistäminen IBSS-palveluun


1. Yhdistä maastotietokone Internetiin ja kirjaudu sisään Trimble Access:ssa Trimble ID-tunnuksillasi.
2. Avaa tai luo Trimble Connect-projektissa työ, joka sisältää haluamasi IBSS-asennuspaikan.
3. Varmista, että mittaustyyliin on IBSS valittuna **Roverin datalinkiksi**.
4. Voit aloittaa rover-mittauksen napauttamalla  ja valitsemalla **Mittaa** tai **Merkitse**, valitsemalla mittaustyylin, jonka olet määrittänyt käyttämään IBSS:ää ja valitsemalla sitten käytettävän ohjelmistofunktion, kuten **Mittaa pisteitä**.

Ohjelmisto näyttää luettelon IBSS-asennuspaikoista, jotka lähettävät parhaillaan korjauksia Trimble Connect-projektiin.

5. Valitse IBSS-asennuspaikka, josta haluat saada korjauksia ja napauta sitten **Hyväksy**. Mittaus alkaa ja tilarivi näyttää, että korjauksia vastaanotetaan.
6. Olet nyt valmis aloittamaan mittaamisen tai merkinnän.

IBSS-asennuspaikkojen hallinta

IBSS-asennuspaikkojen hallinta:

1. Valitse projekti **Projektit**-näytöstä ja avaa sitten projektin asetusten näyttö napauttamalla .
2. Valitse IBSS-välilehti.
 - Jos haluat lisätä IBSS-asennuspaikan, napauta **Luo**, kirjoita asennuspaikan nimi ja napauta **Luo**.
 - Jos haluat poistaa asennuspaikan, valitse se luettelosta ja napauta sitten **Poista**.

NOTE – Vain projektin järjestelmänvalvojat voivat luoda tai poistaa asennuspaikan.

RTX-korjauspalvelu

Trimble Centerpoint RTX™ -korjauspalvelu on korkeatarkkuuksinen absoluuttisen paikannuksen (precise point positioning, PPP) järjestelmä, joka tuottaa reaaliaikaista paikannusdataa senttimetrin tarkkuudella ilman tarvetta RTK-tukiasemalle tai VRS-verkolle.

Voit suorittaa mittauksia käyttäen satelliittien tai internetin välittämiä Trimble RTX -korjauksia avoimilla alueilla, joissa maapohjaiset korjaukset eivät ole saatavilla. Kun kartoitat suuren etäisyyden kattavaa aluetta syrjäseudulla, kuten putken tai muun kunnallisteknisen rakennelman tarvitsemaa aluetta, Trimble RTX -teknologia eliminoi tarpeen siirtää tukiasemaa jatkuvasti tai, kun käytössäsi on satelliittien välittämiä korjauksia, ylläpitää yhteyttä GSM-peittoon.

RTX-tilaukset

Jos sinulla on Trimble-vastaanotin, joka tukee Trimble RTX -teknologiaa ja sen lisäksi asianmukainen tilaus, voit käyttää Trimble Centerpoint® RTX -korjauspalvelua.

Trimble RTX -tilauksen päättymispäivä näkyy **Koje / Vastaanottimen asetukset** -ruudussa.

Tuntimääräisinä ostetut Trimble RTX -tilaukset ovat voimassa tietyn ajanjakson sisällä, joka on alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä, joiden välissä ostetut tunnit/minuutit täytyy käyttää.

Ks. positioningservices.trimble.com, jos tarvitset lisätietoja.

RTX-mittauksen konfigurointi

Konfiguroi RTX-mittaus luomalla RTK-mittaustyylin, jonka lähetyformaatti on satelliitti-**RTX (SV)** tai internet-yhteyden **RTX (internet)**.

Jos valitset **mittaustyyppiksi RTX (internet)**, sinun on luotava **GNSS-korjauslähde** RTX-internetpalvelulle mittaustyylin **Rover-datalinkkinäytössä** ja valittava asianmukainen **asennuspaikan** nimi. Katso [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).

Konvergenssiajat

Tyypilliset konvergenssiajat riippuvat alueesta, jolla työskentelet, ja käyttämästäsi GNSS-vastaanottimesta:

- Jos GNSS-vastaanotin hyödyntää Trimble ProPoint® -teknologiaa, useimmissa tapauksissa konvergenssin pitäisi tapahtua 1–3 minuutissa RTX-nopeilla alueilla ja 3–10 minuutissa maailmanlaajuisesti.
- Jos GNSS-vastaanotin ei hyödynnä Trimble ProPoint -teknologiaa, konvergenssi kestää yleensä 5–10 minuuttia nopeilla RTX-alueilla ja alle 15–30 minuuttia globaalisti.

Lisätietoja alueesi RTX-palvelutasosta on osoitteessa <https://positioningservices.trimble.com/en/rtx>.

Vaikka annetut konvergenssiajat pitävät paikkansa useimmissa tapauksissa, konvergenssiaika vaihtelee GNSS-konstellaation kunnan, monitietason ja esteiden, kuten suurten puiden ja rakennusten, läheisyyden mukaan.

Viitekehyksessä

Trimble CenterPoint RTX -palvelua käyttävässä mittauksessa mitatut koordinaatit tallennetaan mittauksen epookin viitekehukseen ITRF 2020. Kun aloitat RTX-mittauksen, Trimble Access käyttää paikallista siirtymämallia, tai jos sijainnillasi ei ole mitään paikallista mallia, ohjelmisto valitsee tektonisen laatan globaalin tektonisten laattojen mallista luodakseen ITRF 2020-koordinaatin työn **Globaali referenssiepookki**-mittauksen epookista. Trimble AccessTämän jälkeen käyttää datumin muunnosta muuntaakseen ITRF 2020-koordinaatin **Globaali referenssidatumi**-datumiksi työtä varten.

RTX-RTK-siirtymät

Kuten ylempänä on kuvattu, Trimble Access muuntaa RTX-koordinaatit **Globaali referenssidatumi**-datumeiksi työtä varten. Ajoittain voi kuitenkin käydä niin, että RTK-data ei sovi täydellisesti RTX-dataan. Esimerkiksi:

- RTX:n ja RTK:n sijaintien välillä on jäännösvirheitä muunnoksen jälkeen.
- RTK-data perustuu **Here**-avaimeen.
- RTK-data perustuu tukiasemaan tai VRS-verkkoon, joka ei käytä samaa **Globaali referenssidatumi**-datumia kuin työ.
- Työskentelet aktiivisella muodonmuutosvyöhykkeellä, jossa globaali tektoninen laattamalli tai paikallinen siirtymämalli ei tuota hyviä tuloksia.

Trimble Access sallii **Globaali referenssidatumi**-datumien ehtoja vastaamattoman RTK-datan yhdistämisen RTX-dataan samassa työssä käyttämällä **RTX-RTK-siirtymää**. Nämä siirtymät lasketaan tarkasta RTK-pisteestä ja saman fyysisen sijainnin tarkasta RTX-pisteestä, ja kyseistä eroa sovelletaan kaikkiin mitattuihin RTX-pisteisiin, jotta ne vastaavat työn RTK-datan ehtoja. Raa'at RTX-mitat tallennetaan ja siirtymää sovelletaan koordinaatteja tarkastellessa tai ennen kyseisten RTX-mittojen käyttöä missään operaatiossa, kuten COGO-laskennassa tai merkinnässä.

Jos suoritat työmaan kalibrointia käyttäen RTX-mittoja kun työssä on RTX-RTK-siirtymä, siirtymää sovelletaan jotta RTX-mitat vastaavat RTK-datan ehtoja ennen työmaan kalibroinnin laskemista. Trimble suosittelee, että viimeistelet hyvin tarkan RTX-RTK-siirtymän työlle ennen työmaan kalibrointia käyttäen RTX-mittoja.

Kun RTX-RTK-siirtymää sovelletaan työhön, RTX-RTK-siirtymän tarkkuus kasvattaa RTX-mittausten tarkkuusarvioiteja käyttäen varianssin kasvun periaatetta. Työn viimeisimmän siirtymän tarkkuutta sovelletaan kaikkiin työssä näkyviin ja työhön tallennettuihin RTX-mittauksiin. Kun siirtymä päivitetään, uuden siirtymän tarkkuutta sovelletaan uudelleen kaikkiin työn RTX-pistemittauksiin.

WARNING – Huolehdi, ettet vahingossa muuta työn jo olemassa olevaa siirtymää epätarkempaan siirtymään. Tämän seurauksena työhön tallennettujen pisteiden tarkkuus ei välttämättä enää vastaa pisteiden mittauksen yhteydessä sovellettuja tarkkuustoleransseja.

Ohjeet RTX-RTK-siirtymän laskemiseen löytyvät osiosta [RTX-RTK-siirtymän laskeminen, page 422](#).

Datakatkosten paikkaaminen xFilliä käyttäen

Trimble xFill® -teknologia hyödyntää Trimble-tukiasemien maailmanlaajuisia verkkoa paikatakseen viestintäkatkoja satelliittien välittämän korjaustiedon kautta.

Valitse **xFill**-valintaruutu mittaustyylin **Roverasetuksien** ruudussa jatkaaksesi kartoittamista enintään viiden minuutin mittaisten tukiaseman datan katkosten aikana. Huomaa, että xFill-ratkaisun tarkkuus heikkenee ajan myötä. Trimble Access jatkaa RTK-vektoreiden tallentamista ja kaikki pisteet mitataan suhteessa samaan RTK-koordinaattijärjestelmään.

Jos haluat käyttää tätä optiota, varmista, että GNSS-vastaanottimesi tukee xFilliä. xFill ei ole saatavilla, jos **OmniSTAR** on asetettu **Satelliitin differentiaalinen** varavaihtoehdoksi.

xFill on käytettävissä vain alueilla, jotka kuuluvat RTX viestisatelliittien peittoalueeseen. Katso positioningservices.trimble.com, jos tarvitset lisätietoja.

xFill-RTX





Kun käytät vastaanotinta, jolla on Trimble Centerpoint RTX-korjauspalvelun tilaus, valitse **xFill**-vaihtoehto käyttäaksesi xFill-RTX:ää ja jatkaaksesi kartoittamista perusaseman yhteyskatkoksen aikana toistaiseksi. Kun xFill-tarkkuuden arviot ovat kasvaneet RTX-tarkkuuden arvioiden tasolle, vastaanotin vaihtaa RTK-pohjaisesta xFill-paikannusratkaisusta xFill-RTX-nimiseen RTX-paikannusratkaisuun. xFill-RTX-paikannusratkaisun tarkkuus ei heikkene vähitellen ajan kuluessa. Rovervastaanotin kalibroi xFill-RTX-ratkaisun RTK:n tukiaseman kanssa.


Mitatessasi pistettä xFillissä tarkkuusarviot jatkavat kasvamista, mutta niiden tarkkuustasoa ei voida saavuttaa ennen kuin xFill-RTX-paikannus alkaa. xFillin aikana paras sijainti on yksittäinen mittaus mittauksen alussa. Tästä syystä jokainen xFill-tekniikalla mitattu piste on hyväksyttävissä 1 sekunnin jälkeen. Kohdasta **Asetukset** löytyvät **Mittausaika** -ja **Mittauksien lukumäärä** -asetukset jätetään huomioimatta 1 sekunnin säännön perusteella xFill-m.


Jos käytät xFill-RTX:ää ja sinulla on tuntilohkoihin pohjautuva CenterPointin RTX -tilaus ostettuna palvelua varten, näyttöön ilmestyy viesti, jossa lukee "Lopeta RTX:n seuranta pysäyttääksesi tilauksen ajastimen?", kun päätät mittauksen. Valitse **Kyllä** passivoidaksesi RTX-SV:n seurannan vastaanottimessa. Kun käynnistät uuden mittauksen käyttämällä RTX-palvelua, sinun tarvitsee odottaa RTX-ratkaisun tarkkuustasojen löytymistä uudelleen ennen kuin voit käyttää xFill-RTX:ää. Jos haluat aloittaa uuden mittauksen suhteellisen lyhyen ajan sisällä nykyisen mittauksen päättämisestä, etkä halua odottaa RTX-ratkaisun tarkkuustasojen löytymistä uudelleen, valitse **Ei**. Jos valitset **Ei**, RTX-tilauksesi jatkaa ajan käyttämistä vaikka et olisikaan

mittaustilassa, mutta seuraava mittaus käyttää alkaessaan laskettuja tarkkuustasoja silloin, jos RTX:n ja GNSS:n seuranta on päällä mittausten välisenä aikana.

xFillin tila

Jos xFill ei ole valmis, tilarivin kuvake on . Kun xFill on valmis, **roverin datalinkin** ruudussa olevaan **xFill valmis** -kenttään ilmestyy ”Kyllä”, ja tilarivin kuvakkeeksi vaihtuu . Jos menetät RTK:n korjaukset, xFill otetaan käyttöön ja tilarivin kuvakkeeksi vaihtuu . Kun RTK:n tukiaseman datan vastaanottamisen yhteys on saatu takaisin, ohjelmisto siirtyy takaisin RTK:hon ja tilarivin kuvakkeeksi palautuu .

Kun RTX:n tarkkuustaso on saavutettu, **xFill-RTX valmis** -kenttään ilmestyy ”Kyllä” **Roverin datalinkin** ruudulla. Kun vastaanotin siirtyy xFill-RTX-paikannukseen, tilarivin kuvakkeesi muuttuu .



Tarkastellaksesi **RTX:n tilan** kuvaruutua näpäytä  RTX (SV)-mittauksessa. **RTX:n tila** -näytössä näkyy senhetkinen **Korjaussatelliitin nimi**. Vaihda satelliittia näpäyttämällä **Asetukset**-painiketta ja valitse sitten tarvittava satelliitti luettelosta. Voit vaihtaa korjaussatelliittia milloin tahansa, eikä sen vaihtaminen vaadi mittauksen aloittamista uudelleen. Voit vaihtoehtoisesti syöttää haluamasi taajuuden ja bittinopeuden **Mukautetut asetukset** -kohdassa. Muokkaamasi asetukset ovat käytössä kun seuraavan kerran aloitat mittauksen.

SBAS

SBAS-signaalit (Satellite Based Augmentation System) lähettävät differentiaalikorjattuja sijainteja, joiden käyttämiseen ei tarvita radiota. Voit käyttää WAAS- tai EGNOS-signaaleita RTK-mittauksissa, kun maa-aseman radioyhteys on poikki.

Kun haluat käyttää WAAS-signaaleita, määritä mittaustyylin **Kartoitusasetukset** -näytössä **Satelliittikorjaus** -kentän arvoksi SBAS (WAAS tai EGNOS sijaintisi mukaan). Differentiaalisissa RTK-mittauksissa voit määrittää lähetyksimuodoksi SBAS tallentamaan WAAS/EGNOS-sijainteja ilman radiolinkkiä.

Reaaliaikaisissa differentiaalisissa mittauksissa, joissa kartoituslaite voi seurata QZSS-signaaleja, valitse **SBAS Lähetyksformaatti**-kentässä ja sen jälkeen **QZSS**-vaihtoehto. Tämän jälkeen kartoituslaitteen vastaanotin voi seurata QZSS-satelliittia sekä, jos olet sopivan QZSS-differentiaaliverkon kantaman sisällä, käyttää QZSS-SBAS-differentiaalikorjauksia reaaliaikaisessa differentiaalisessa mittauksessa.

Kun laite vastaanottaa SBAS-signaaleita, radiokuvake  muuttuu SBAS-kuvakkeeksi , ja RTK-mittauksessa **RTK:SBAS** näkyy tilarivillä.

WAAS/EGNOS-mittauksessa on käytettävissä QC1-laadunvalvontatiedot, mutta QC2 ja QC3 eivät ole käytettävissä.

WAAS/EGNOS-signaalien käytettävyys vaihtelee sijaintisi mukaan. Esimerkiksi:

- WAAS on käytettävissä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa.
- EGNOS on käytettävissä Euroopassa.
- MSAS ja QZSS ovat käytettävissä Japanissa.

OmniSTAR-differentiaalikorjauspalvelu

OmniSTAR® on satelliittipohjainen differentiaalikorjausten lähetyksjärjestelmä.

OmniSTAR-korjaussignaalit ovat käytettävissä maailmanlaajuisesti, mutta ne vaativat OmniSTARia tukevan GNSS-vastaanottimen ja sopimuksen OmniSTARin kanssa.

OmniSTAR-signaalit lähettävät differentiaalikorjattuja sijainteja, joiden käyttämiseen ei tarvita radiota. Voit käyttää OmniSTAR -ohjelmaa:

- reaaliaikaisessa differentiaalisessa maanmittauksessa
- RTK-mittauksissa, kun radiolinkkiyhteys on katkennut

OmniSTARkorjauksen sopimuksia on eritasoisia:

- OmniSTAR HP, G2 ja XP – kaikki näytetään Trimble Access-ohjelmassa tunnisteella OmniSTAR HP
- OmniSTAR VBS – näytetään ohjelmassa Trimble Access ohjelmana OmniSTAR VBS

OmniSTAR-sopimuksen päättymispäivä näkyy **OmniSTAR-alustus** -näytöllä tai kohdasta **Koje / Vastaanottimen asetukset**.

OmniSTAR-mittauksessa on käytettävissä QC1-laadunvalvontatiedot, mutta QC2 ja QC3 eivät ole käytettävissä.

NOTE – Kun haluat seurata OmniSTAR-satelliitteja, aloita mittaus käyttäen mittaustyyliä joka määrittelee OmniSTAR:n **Satelliittikorjaus** -palveluksi. Kun lopetat mittauksen, seuraavat mittaukset seuraavat OmniSTAR-satelliitteja, kunnes käynnistät uuden mittauksen käyttäen mittaustyyliä, joka **ei** määrittele OmniSTAR:a kohtaan **Satellite differential**.

Aloittaaksesi mittauksen katso [OmniSTAR-mittauksen aloittaminen, page 423](#).

Jälkikäsitellyn alustusajat

Jos olet asettanut **Mittaustyylin** kenttään **PP Kinematic Roverasetusten** ruudussa, **Jälkikäsitellyn alustusaikojen** kohde ilmestyy mittaustyylin konfigurointiruutujen listaan.

Määrittele alustusajat näpäyttämällä **Jälkikäsitellyn alustusajat**.

Mittaus tulee alustaa, jotta voit saavuttaa senttimetriluokan tarkkuuksia jälkilasketussa kinemaattisessa mittauksessa datan käsittelyn yhteydessä. Kaksitaajuusvastaanottimissa on-the-fly-alustus alkaa automaattisesti, jos vähintään viisi L1/L2-satelliittia havaitaan.

NOTE – Kun suoritat jälkilaskentamittausta, tukeudu on-the-fly-alustukseen (automaattinen) vain silloin, jos olet varma, että vastaanotin havaitsee ainakin 5 satelliittia ilman keskeytystä seuraavan 15 minuutin ajan, tai 6 satelliittia ilman keskeytystä seuraavan 8 minuutin ajan. Muussa tapauksessa [suorita alustus tunnetulla pisteellä](#).

Alustuksen aikana dataa kerätään riittävästi niin, että jälkilaskentaohjelma voi käsitellä sen. Suositeltavat alustusajat ovat:

| Alustusmenetelmä | 4 SV | 5 SV | 6+ SVs |
|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|
| Tosiaikainen L1/L2-alustus | Ei saatavilla | 15 min | 8 min |
| L1/L2 uuden pisteen alustus | 20 min | 15 min | 8 min |
| Tunnetun pisteen alustus | Vähintään neljä epookkia | | |

NOTE -

- Yleensä suositussajat ovat riittävät. Näiden aikojen lyhentäminen saattaa vaikuttaa jälkikäsitellyn mittauksen tuloksiin.
- Et voi suorittaa alustusta, jos PDOP-arvo on suurempi kuin 20.
- Laskureiden alustusaika pysäytetään, kun seurattavien satelliittien PDOP ylittää PDOP-maskin, joka on määritetty käytettävässä mittaustyyliin. Laskurien toiminta jatkuu, kun PDOP putoaa maskin alapuolelle.

Alustuksen jälkeen mittaustila vaihtuu **Ei alustettu** -tilasta **Alustettu** -tilaan. Tila säilyy **Alustettu** -tilana, jos vastaanotin pystyy jatkuvasti seuraamaan vähimmäismäärää satelliitteja. Jos mittaustila vaihtuu **Ei alustettu** -tilaan, mittaus on alustettava uudelleen.

Lennessa tapahtuva alustus ja uuden pisteen alustus

Jos teet On-The-Fly -alustuksen jälkilaskettavassa kinemaattisessa mittauksessa, pisteitä voidaan mitata ennen kuin alustus on valmis. Trimble Business Center -ohjelmisto voi käsitellä mittaustiedot jälkikäteen ja ratkaista sijainnit senttimetrin tarkasti. Jos teet tämän, mutta menetät lukituksen satelliitteihin alustuksen aikana, mittaa uudelleen jokin pisteistä, jonka mittasit ennen lukituksen menettämistä.


Tarvittavien satelliittien määrä vaihtelee sen mukaan, käytätkö vain yhden vai lukuisien konstellaatioiden satelliitteja. Alustuksen jälkeen sijainti voidaan määrittää ja alustus on voimassa vielä, vaikka satelliitteja olisi yksi vähemmän kuin alustukseen tarvittavia satelliitteja. Jos satelliittien määrä laskee tätä pienemmäksi, mittaus on alustettava uudelleen.

| Satelliittijärjestelmät | Alustamiseen vaadittavat satelliitit | Paikannusten tuottamiseen vaadittavat satelliitit |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Vain GPS | 5 GPS | 4 GPS |
| GPS + QZSS | 4 GPS + 1 QZSS | 3 GPS + 1 QZSS |
| GPS ja GLONASS | 4 GPS + 2 GLONASS | 3 GPS + 2 GLONASS |
| GPS + BeiDou | 4 GPS + 2 BeiDou | 3 GPS + 2 BeiDou |
| GPS + Galileo | 4 GPS + 2 Galileo | 3 GPS + 2 Galileo |
| BeiDou-vain | 5 BeiDou | 4 BeiDou |
| BeiDou + GPS | 4 BeiDou + 2 GPS | 3 BeiDou + 2 GPS |
| BeiDou + GLONASS | 4 BeiDou + 2 GLONASS | 3 BeiDou + 2 GLONASS |
| Vain GLONASS | - | - |
| Galileo-vain | - | - |

NOTE - QZSS-järjestelmä toimii samassa aika-akselissa kuin GPS, jonka vuoksi se luokitellaan laskureissa GPS-satelliitiksi.

GNSS:n pisteasetukset

Voit konfiguroida mittauksen aikana mittaamiesi kartoituspisteiden parametrit osana GNSS-mittaustyylien konfigurointia.

Konfiguroi nämä asetukset näpäyttämällä  ja valitsemalla **Asetukset / Mittaustyyli / <tyylin nimi> / <pisteen tyyppi>**.

Pistenumeron lisäys

Määrittää automaattisen pistenumeron lisäyksen tai vähennyksen. Oletuksena on **1**, mutta voit käyttää tätä suurempia askelvälejä ja negatiivisia arvoja.

Laatukontrolli

Voit tallentaa jokaiselle pistehavainnolle myös laadunvalvontatiedot. Vaihtoehtoja voivat olla **QC1, QC1 & QC2** ja **QC1 & QC3** mittaustyyppin mukaan. Kaikki arvot 1-sigma-tasolla, lukuun ottamatta horisontaalisia ja vertikaalisia tarkkuusarvioita, jotka näytetään konfiguroidulla luottamustasolla, asetetaan **Yksiköiden** ruudun [Yksiköt, page 97](#).

Laatukontrolli 1: SV:t, DOP ja aika

Satelliittien määrä (mittauksen ja määrän minimi tallennushetkellä sekä ratkaisussa käytettyjen SV:iden luettelo), Merkitse suhteelliset DOP:t (tai älä merkitse, käytetään RDOP:n tuottaneen perinnepiiriohjelmiston kanssa, kun tilanne on staattinen), DOP (mittauksen keston maksimi), DOP pisteen tallennushetkellä, RMS (vain perinnejärjestelmät, lasketaan millisykleissä staattista tilaa edeltävältä hetkeltä vaellusympäristön, ei yhtenevän staattisen lukeman näyttämiseksi), mittauksessa käytettävien GPS-sijaintien määrä (epookkien määrä havaittujen tarkkuustoleranssien sisällä), horisontaalinen standardipoikkeama- ja vertikaalinen standardipoikkeama -kenttiä ei käytetä (arvoksi asetettu nolla), GPS-viikon aloitus (GPS-viikko, jolloin aloitit mittauksen), GPS-ajan aloitus sekunteina (viikon, jolloin aloitit mittauksen, GPS-sekunti), GPS-viikon päätös (GPS-viikko, jolloin piste tallennettiin), GPS-ajan päätös sekunteina (viikon, jolloin lopetit mittauksen, GPS-sekunti), Monitorin tila (ei käytössä, on joko nolla tai näkymätön), RTCMAge (RTK-ratkaisussa käytettyjen korjausten ikä), Varoitukset (mittauksen aikana annetut varoitukset tai varoitukset, jotka olivat voimassa pisteen tallennushetkellä).

Laatukontrolli 2: RTK-ratkaisun varianssi/kovarianssimatriisi

Virheasteikko (kovarianssimatriisiin lisätty jälki jaettuna PDOP:lla, käytetään DOP:iden muuntamiseen tarkkuuksiksi perinnejärjestelmissä), VCV:n xx, VCV:n xy, VCV:n xz, VCV:n yy, VCV:n yz, VCV:n zz, (nämä ovat aposteriorisia variansseja, jotka on saatu RTK-ratkaisun talletetusta epookista) yksikkövarienssi (yksikköpainon keskivirhe, aina asetettu 1.0:aan HD-GNSS:ää varten, ei saatavilla joissakin perinnejärjestelmissä). Kaikki arvot 1-sigma-tasolla.

Laatukontrolli 3: RTK-ratkaisun virhe-ellipsi

Tämä on paikallisessa tangenttitaso, joka lasketaan suoraan VCV:ilta käyttämällä normaaleja oppikirjan mukaisia kaavoja. Sigma-pohjoinen, (keskihajonta pohjoisessa komponentissa) sigma-itä (keskihajonta itäisessä komponentissa), sigma ylös (keskihajonta Ylös- tai korkeuskomponentissa), itäinen-pohjoinen kovarianssi (korrelaation mitta itäisen virheen ja pohjoisen virheen välillä), virhe-ellipsin puolikkaan isoakselin

pituus metreinä, virhe-ellipsin puolikkaan pienemmän akselin pituus metreinä, suuntaus pohjoiseen virhe-ellipsistä, ratkaisun yksikkövarianssi. Kaikki arvot 1-sigma-tasolla.

Pisteen autom. tallennus

Valitse **Tall. autom. piste** -valintaruutu tallentamaan piste automaattisesti sen jälkeen, kun asetettu mittausaika ja tarkkuus on saavutettu.

Tämä valintaruutu ei ilmesty pikapisteen mittausasetuksiin, koska pikapisteen tallennetaan aina automaattisesti.

Mittausaika ja mitausten lukumäärä

Mittausaika ja **Havaintojen lukumäärä** määrittävät yhdessä ajan, jonka vastaanotin on paikallaan pisteen mittauksen aikana ja ehdot, jotka molempien asetusten tulee täyttää ennen kuin piste voidaan tallentaa. Molempien ehtojen kriteerien tulee täytyä, jotta piste voidaan tallentaa. **Mittausaika** määrittää paikallaolon ajan. **Havaintojen lukumäärä** määrittää perättäiset, asetetun tarkkuustoleranssin täyttävät GNSS-mittauksen epookit, jotka täytyvät tapahtua mittausajan puitteissa. Kun **Mittausaika** – ja **Mittausten määrä** -kriteerit ovat täyttyneet, **Tall.** -painike on käytettävissä. Jos kuitenkin Autom. tallennus -valintaruutu on valittuna, piste tallennetaan automaattisesti. Vaihtoehtoisesti, jos **Tallenna piste autom.** on valittuna, piste tallennetaan automaattisesti.

NOTE – RTK-mittauksen aikana mitattujen havaittujen kiintopisteiden ja kompensoitujen pisteiden kohdalla vaakasuorien ja vertikaalisten tarkkuuksien kriteerit tulee myös täytyä, ennen kuin piste voidaan tallentaa.

Jos piste tallennetaan manuaalisesti kun tarkkuustoleransseja ei kohdata, tarkkuuskriteerit täyttävien mitausten määrä on nolla, joka myös ilmestyy pisteen tallennuksen kenttään **työn tarkastelussa**.

Vaatus tarkkuuskriteerit täyttävälle peräkkäisille epookeille tarkoittaa, että mittauslaskurit nollaantuvat, jos tarkkuus menee toleranssien ulkopuolelle milloin tahansa mittauksen aikana.

Mittauspisteellä ollessaan GNSS-vastaanottimen RTK-järjestelmä tarkentaa sijaintimääritystä, joka tallennetaan työtiedostoon, kun piste tallennetaan.

Oletusajat sopivat useimmille käyttäjille. Jos muutat mittausaikaa, valitse asetukset sen mukaan, kuinka monta yhtäaikaista satelliittia vastaanotin seuraa.

NOTE – Mittausaikojen muuttaminen vaikuttaa suoraan FastStatic-mittauksen lopputulokseen. Niitä kannattaa enemmän pidentää kuin lyhentää. Jos et tallenna riittävästi dataa, pisteiden jälkilaskenta saattaa epäonnistua.

Tarkkuus

Aseta RTK-mittauksessa **Autom. toleranssin** tilaksi **Kyllä**, jolloin ohjelmisto laskee vaaka- ja korkeustarkkuudet, jotka täyttävät GNSS-vastaanottimen RTK-määritykset mitattavan peruslinjan pituudelle. Säädä haluamasi pisteen tallentamisen tarkkuuden tason asetukset asettamalla **Autom. toleranssin** tilaksi **Ei** ja anna vaadittu **Vaakatoleranssi** ja **Pystytoleranssi**.



Jos käyttämäsi vastaanotin on vanhempaa mallia, **Tallenna vain RTK-alustetut** -valintaruutu on saatavilla. Valitse **Tallenna vain RTK-alustetut** -valintaruutu, jolloin vain tarkkuustoleranssien sisällä olevat alustetut RTK-ratkaisut tallennetaan. Alustamattomia ratkaisuja, jotka menevät tarkkuustoleransseihin, ei voida tallentaa. Kun **Tallenna vain RTK Fixed-pisteet** ei ole valittuna, molemmat sekä RTK-alustetut ja alustamattomat ratkaisut, jotka menevät tarkkuustoleranssien sisään, voidaan tallentaa.

Autom. mittaus

Jos käytät **IMUn kallistuskompensaatiota** tai **GNSS eBubblea** tukevaa GNSS-vastaanotinta, voit käyttää **Autom. mittauksia** aloittaaksesi mittauksen automaattisesti **Pisteiden mittaamisen** ruudusta.

Valitse **Autom. mittauksen** valintaruutu mittaustyyliin tai näpättyä **Asetukset Mittauspiste**-ruudulla.

Kun **Autom. mittaus** on käytössä, mittaus alkaa automaattisesti:

- Kun **IMUn kallistuskompensatio** on käytössä ja IMU on kohdennettu ja kun liikettä ei havaita. **Tilan** kentässä näkyy **Odotetaan mittaamista**. Voit tarvittaessa kallistaa paalua, mutta varmista, että **paalun kärki** pysyy paikoillaan. Kun mitään liikettä ei havaita, tilarivillä näkyy  ja ohjelmisto aloittaa pisteen mittaamisen automaattisesti.
- Kun Vain GNSS -tila on käytössä ja paalu on kaltevuustoleranssin sisällä. Jos **Tilan** kentässä näkyy **Odotetaan tasaamista**, käytä **GNSS eBubblea** tasaamaan vastaanotin ja varmista, että paalu on pystysuorassa ja paikoillaan. Kun paalu on kallistuman toleranssin sisällä, tilarivillä näkyy  ja ohjelmisto alkaa mitata pistettä automaattisesti.

Kallistustoiminnot

Jos olet valinnut **eBubblen toimintojen** tai **Kallistustoimintojen** valintaruudun **Roverin asetuksissa** tai mittaustyyliin, valitse **Kallistusvaroitusten** valintaruutu, jolloin ruutuun ilmestyy varoitusviesti tilanteessa, jossa antennin kallistuma ylittää **Kaltevuustoleranssin** kenttään syötetyn raja-arvon. Voit määrittellä erilaisen **Kallistuman toleranssin** arvon kullekin mittaustyyliin. Ks. [GNSS eBubblen kallistusvaroitukset, page 450](#).

Autom. hylkäys

Hylätäksesi automaattisesti pisteet silloin, kun sijainti on heikentynyt, esimerkiksi jos liiallista liikettä havaitaan mittaamisprosessin aikana, valitse **Hylkää automaattisesti** -valintaruutu.

Tallenna low latency-sijainnit

Tämä valintaruutu näkyy **jatkuva topo-** mittaamismenetelmä -vaihtoehtoissa vain, kun sinulla ei ole Trimble RTX:ää tai xFilliä käytössä.

Kun valitset **Tallenna low latency -sijainnit** -valintaruudun, vastaanotin mittaa matalan latenssin tilassa. Matala latenssi on erittäin käyttökelpoinen, kun mitataan jatkuvasti etäisyyksiä toleransseihin perustuen.

Kun **Tallenna low latency -sijainnit** ei ole käytössä, vastaanottimen mittaukset synkronoidaan ajanjakson aikana, jolloin sijainnit tarkentuvat hieman ja asetukset sopii paremmin jatkuvaan mittaukseen, jossa käytetään aikaan perustuvia toleransseja.

TIP – Jos Jatkuva mittausta käytetään staattisena testinä tarkistamaan mitattujen pisteiden laatu, varmista, että **Tallenna low latency -sijainnit** ei ole käytössä.

Merkintäasetukset

Konfiguroidaksesi merkintäasetukset mittaustyyliin napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Mittaustyyli / <Tyylin nimi> / Merkintä**.

TIP – Muuta merkintäasetuksia merkinnän aikana napauttamalla **Asetukset** Merkinnän ruudussa.

Merkityn pisteen tiedot

Maastoon merkityn pisteen tiedot näkyvät **Vie**-ruudusta luoduissa merkintäraporteissa, minkä lisäksi ne näkyvät **Vahvista merkityn deltat** -ruudussa, joka ilmestyy kun otat **Tarkastele ennen tallennusta** -asetuksen käyttöön.

Konfiguroidaksesi **Merkityn pisteen tiedot** katso [Merkityn pisteen tiedot, page 593](#).

Näyttö

Käytä **Näyttö**-ryhmää konfiguroidaksesi navigointinäytön merkinnän aikaisen ulkoasun.

Näytön konfigurointi takymetrimittausta varten

Aseta **näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Kyllä**-asentoon näyttääksesi navigointigrafiikat navigoinnin kuvaruudussa. Valitsimen siirtäminen **Kyllä**-asentoon ottaa muut **Näyttö**-ryhmän kentät käyttöön.

TIP – Jos käytät maastotietokonetta, jossa on pieni ruutu, tai jos haluat ruudulla näkyvän enemmän navigointideltoja, aseta **Näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Ei**-asentoon. Muut **Näyttö**-ryhmän kentät ovat piilotettuja silloin, kun valitsin on **Ei**-asennossa.

Näyttötila määrittää mitä navigoinnin näyttö näyttää navigoinnin aikana. Valitse:

- **Suunta ja etäisyys** – merkinnän navigointiruudussa on suuri nuoli osoittamassa suuntaan, johon sinun tulee liikkua. Kun olet lähellä pistettä, nuoli muuttuu osoittamaan sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle suhteessa kojeeseen.
- **Sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle** – merkinnän navigointiruudussa on suuntia sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle takymetrin ollessa viitepiste.

TIP – Oletuksena ohjelmisto antaa sisään/ulos- ja vasemmalle/oikealle-suunnat automaattisesti **Prisman perspektiivistä** robottimittauksessa, ja **Kojeen perspektiivistä**, kun yhteys on muodostettu servokojeeseen etutason tai kaapelin kautta. Muuttaaksesi tätä muokkaa **Servon/robotin** asetuksia mittaustyylin **Kojeen** kuvaruudussa. Katso [Kojeen konfigurointi, page 270](#).

Määritä sallittu etäisyyden virhe **Etäisyyden toleranssin** kentällä. Jos kohde on tämän etäisyyden sisällä pisteestä, ohjelmisto osoittaa, että etäisyys on oikea.

Määritä sallittu kulman virhe **Kulman toleranssin** kentällä. Jos takymetriä käännetään pois pisteestä vähemmän kuin tämä kulman arvo, ohjelmisto osoittaa, että kulma on oikea.

Käytä **Luiskan** kenttää näyttämään kaltevan tason luiska kulmana, prosenttina tai suhteena. Suhde voidaan näyttää muodossa **Rise:Run** tai **Run:Rise**. Katso [Kaltevuus, page 98](#).

GNSS-mittauksen näytön konfigurointi

Aseta **näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Kyllä**-asentoon näyttääksesi navigointigrafiikat navigoinnin kuvaruudussa. Valitsimen siirtäminen **Kyllä**-asentoon ottaa muut **Näyttö**-ryhmän kentät käyttöön.

TIP – Jos käytät maastotietokonetta, jossa on pieni ruutu, tai jos haluat ruudulla näkyvän enemmän navigointideltoja, aseta **Näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Ei**-asentoon. Muut **Näyttö**-ryhmän kentät ovat piilotettuja silloin, kun valitsin on **Ei**-asennossa.

Näyttötila määrittää, mikä on kiinnitettyinä kuvaruudun keskusta navigoinnin aikana. Valitse:

- **Prisma keskellä** – valittu piste pysyy paikoillaan ruudun keskustassa
- **Maanmittari keskellä** – sinun sijaintisi pysyy paikoillaan ruudun keskustassa

Näytön lähtösuunta määrittää viittauksen, jonka ohjelmisto orientoituu navigoinnin aikana. Valitse:

- **Kulkusuunta** – ohjelmisto orientoituu niin, että kuvaruudun yläosa osoittaa kulkusuuntaan.
- **Pohjoinen/Aurinko** – pieni suuntausnuoli näyttää pohjoisen tai auringon paikan. Ohjelmisto orientoituu niin, että kuvaruudun yläosa osoittaa pohjoiseen tai aurinkoon päin. Näyttöä käyttäessäsi näpäytä **Pohjoisen/Auringon** valonäppäintä suuntauksen vaihtamiseen pohjoisen ja auringon välillä.
- **Viiteatsimuutti:**
 - Pisteen kohdalla ohjelmisto orientoituu työn **Referenssiatsimuuttiin**. **Merkinnän** vaihtoehdon tulee olla **Suhteessa atsimuuttiin**.
 - Linjan tai työn kohdalla ohjelmisto orientoituu linjan tai tien atsimuuttiin.

NOTE – Jos pistettä merkittäessä **näytön suunnaksi** on määritetty **Viiteatsimuutti** ja **Merkintä-asetukseksi ei** ole määritetty **Suhteessa atsimuuttiin**, näytön suunnan toiminta on oletusarvoisesti **Kulkusuunta**. Lisätietoja **merkintämenetelmistä** löytyy osiosta [GNSS:n merkintämenetelmät, page 599](#).

Erot

Deltat ovat navigoinnin aikana näkyvät tietokentät, jotka osoittavat suunnan ja etäisyyden, jotka sinun on kuljettava saavuttaaksesi kohteen jonka haluat merkitä. Vaihda näytöllä näkyvät deltat napauttamalla **Muokkaa**. Katso [Merkinnän navigointideltoja, page 589](#).

Pinta

Jos haluat näyttää leikkauksen tai täytön suhteessa pintaan merkinnän aikana, valitse pintatiedosto **Pinnan** ryhmäruudussa.

Vaihtoehtoisesti, jos olet valinnut kartan BIM-tiedostoista pintoja, **Pinta**-kenttä ilmaisee valitsemiesi pintojen määrän. Jos haluat valita kartalta toisen pinnan, poista nykyinen valinta kaksoisnapauttamalla karttaa ja valitse sitten uusi pinta.

Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta ► ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.

Takymetrimittaus

Jos et halua takymetrimittauksessa, että takymetrin EDM asetetaan **TRK**-tilaan kun aloitat mittauksen, tyhjä **Käytä TRK:ta merkintään** -valintaruutu.

Jos käytössäsi on Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK**-tilassa ja laserosoitin on käytössä, **Merkitse piste laserosoittimella** -valintaruutu on käytettävissä.

- Kun **Merkitse piste laserosoittimella**-valintaruutu on valittuna, merkinnän kuvaruudussa näkyy **Merkkaa piste**-valonäppäin **Mittaa**-valonäppäimen sijasta. Napauta **Merkkaa piste** siirtääksesi kojeen **STD**-tilaan. Laserosoitin palaa koko ajan ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK**-tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Katso [Pisteiden merkintä, page 597](#).
- Kun **Merkitse piste laserosoittimella**-valintaruutu ei ole valittuna, **Merkinnän** ruudussa näkyy **Mittaa**-valonäppäin tavalliseen tapaan ja piste mitataan laserosoittimen sijainnin perusteella.

GNSS

GNSS-mittauksessa voit aloittaa mittauksen automaattisesti, kun näpäytät **Mittaa**, valitse **Automaattisen mittauksen** valintaruutu.

Kompassi

Jos Trimble-tallentimesi sisältää sisäisen kompassin, voit käyttää sitä merkityksesi paikannusta tai navigoidessasi pisteeseen. Käyttääksesi sisäistä kompassia valitse **Kompassin** valintaruutu.

Trimble suosittelee kompassin **sulkemista** silloin, kun olet lähellä magneettikenttiä, jotka saattavat aiheuttaa häiriötä.

NOTE – Jos käytät GNSS-mittauksessa IMUn kallistuskompensaatiota ja IMU on linjattu, vastaanottimelta saatua suuntimaa käytetään aina GNSS-kursorin, suuren merkinnän navigointinuolen ja lähikuvaruudun suuntaamiseen. Sinun tulee asettaa vastaanottimen LED-paneeli itseäsi kohti, jotta näiden suuntaaminen tapahtuu oikein.

Poista maastoon merkitty piste listasta

Jos haluat poistaa pisteitä merkittyjen pisteiden listasta merkinnän jälkeen, valitse **Poista maastoon merkitty piste listasta** -valintaruutu **Asetukset**-ruudun alalaidasta.

Kaksoispisteen toleranssiasetukset

Mittaustyylin kaksoispisteen toleranssiasetukset määrittävät mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa pisteen, jolla on sama nimi kuin olemassa olevalla pisteellä, tai jos mittaat pisteen, joka sijaitsee lähellä olemassa olevaa pistettä, jolla on eri nimi.

Kun konfiguroit näitä asetuksia, varmista, että tunnet tietokannan hakusäännöt, joita ohjelmisto soveltaa samannimisten pisteiden hallintaan. Katso [Samannimisten pisteiden hallinta, page 647](#).

Saman pisteen nimen asetukset

Syötä **Saman pisteen nimen** ryhmään enimmäisvaaka- ja korkeuserot tai kulmat, joista uusi piste voi olla peräisin samannimisestä olemassa olevasta pisteestä. Kaksoispistevaroitusta ilmestyy vain silloin, jos uusi piste on toleranssisarjan ulkopuolella. Jos haluat saada varoituksen joka kerta, kun mittaat pisteen jolla on sama nimi, syötä nolla.

Autom. keskiarvoistuksen toleranssi

Laske ja tallenna samannimisten pisteiden keskiarvoistettu sijainti automaattisesti valitsemalla **Automaattinen keskiarvoistus** toleranssien määrittämisessä. Keskiarvoistetulla pisteellä on [korkeampi hakuluokka](#) kuin tavallisella havainnolla.

Kun valittuna on **Automaattinen keskiarvoistus** -asetus ja havaitun kaksoispisteen sijainti on toleranssiarvon asetusten sisällä, havainto ja keskiarvoistettu sijainti (käyttäen kaikkia käytettävissä olevia samannimisiä sijainteja) tallennetaan.

Voit valita keskiarvoistustavan **Laskenta-asetukset** -näytössä.

Trimble Access -ohjelmisto laskee keskiarvokoordinaatit keskiarvoistamalla karttakoordinaatit, jotka on laskettu käyttäen hyväksi kaikkia havaintoja ja koordinaatteja. Keskiarvolaskennasta hylätään sellaiset havainnot, jotka eivät tuota karttakoordinaatteja (esimerkiksi vain kulmahavainnot).

Jos uusi piste on määritettyä toleranssietäisyyttä kauempana alkuperäisestä pisteestä, voit valita, mitä uudelle pisteelle tehdään sitä tallennettaessa. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- **Hylätään** – havainto hylätään tallentamatta.
- **Uusi tunnus** – havainto tallennetaan eri nimellä.
- **Korvaa** – Korvaa ja poistaa alkuperäisen pisteen ja kaikki samannimiset pisteet, joilla on sama (tai alempi) hakuluokka.
- **Tallenna tarkistuksena** – Tallentaa alemmalla hakuluokituksella.
- **Tallennus ja uusi orientointi** – (Tämä vaihtoehto on näkyvässä ainoastaan liitospistettä mitatessa.) Tallenna toinen havainto, joka toimii uutena orientointina seuraaville, nykyiseltä asemapisteeiltä mitattaville pisteille. Aiemmat havainnot eivät muutu.

- **Tallenna toinen** – Tallentaa pisteen siten, että keskiarvoistus voidaan tehdä toimisto-ohjelmassa. Alkuperäinen piste säilyy ensisijaisena pisteenä tälle pistenumeralle.
Jos Tallenna toinen -vaihtoehtoa käytetään lukuisten havaintojen kanssa yhteen pisteeseen, jolla on sama nimi ja jotka ovat peräisin samasta kojeasemasta, kun mittaat kartoituspisteitä, ohjelmisto laskee ja kirjaa keskimääräisen MTA-havainnon automaattisesti pisteelle. Tässä tilanteessa pisteen parhaana pidetty sijainti saadaan MTA-havaintojen pohjalta.
- **Laske keskiarvo** – Tallentaa pisteen ja laskee sekä tallentaa keskiarvoistetun sijainnin.
Kun valitset **Laske keskiarvo** -asetuksen, mitattu havainto tallennetaan ja keskiarvoistettu sijainti näytetään yhdessä pohjois-, itä- ja korkeuskoordinaattien keskipoikkeamien kanssa. Jos pisteellä on yli kaksi sijaintia, näyttöön tulee **Tiedot** -painike. Näytä jokaisen yksittäisen sijainnin residuaalit (jäännösvirheet) näpyttämällä **Tiedot** -painiketta. **Residuaalit** -lomakkeen avulla voit lisätä tai poistaa tiettyjä sijainteja keskiarvoistamista varten.

Pinnan 1 ja pinnan 2 havaintotoleranssi

Jos yrität mitata takymetrillä tason 2 pisteeseen, joka on jo olemassa tason 1 mittauksena, ohjelmisto ei varoita, että piste on jo olemassa.

Jos teet havainnot kahdessa kojeasennossa **Tunnettu asemapiste**-, **Tunnettu asemapiste Plus**- tai **Vapaa asemapiste** -toiminnolla tai jos mittaat **Sarjoja**, ohjelmisto tarkistaa, että pinnoissa 1 ja 2 tehdyt havainnot ovat ennalta määritetyn toleranssin sisällä.

Jos uusi piste on määritettyä toleranssietäisyyttä kauempana alkuperäisestä pisteestä, voit valita, mitä uudelle pisteelle tehdään sitä tallennettaessa. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- **Hylätään** – havainto hylätään tallentamatta.
- **Uusi tunnus** – havainto tallennetaan eri nimellä.
- **Korvaa** – Korvaa ja poistaa alkuperäisen pisteen ja kaikki samannimiset pisteet, joilla on sama (tai alempi) hakuluokka.
- **Tallenna tarkistuksena** – havainto tallennetaan tarkistusluokituksella.
- **Tallenna toinen** – havainto tallennetaan.

Kun **Tunnettu asemapiste Plus**-, **Vapaa asemapiste** – tai **Sarjahavainto** -mittaus on valmis, ohjelmisto tallentaa keskiarvoon käännetyt kulmat jokaiselle havaitulle pisteelle. Ohjelma ei tarkista kaksoispisteitä tässä vaiheessa.

Eri pisteen nimen asetukset

Ota eri nimisten pisteiden läheisyyden tarkistus käyttöön valitsemalla **Läheisyyden tarkistus**. Syötä vaaka- ja korkeusero, jonka uuden pisteen sijainti voi poiketa mistä tahansa olemassa olevasta pisteestä.

NOTE -

- Vaakatoleranssia sovelletaan vain silloin, kun uusi havaittu piste on vaakatoleranssin sisällä. Käytä vertikaalista toleranssia välttämään läheisyystarkistusvaroitukset, kun uusia pisteitä mitataan olemassa olevien pisteiden yläpuolella tai alla, mutta kun ne ovat legitimiä eri korkeudessa, kuten vertikaalisen reunakivetyksen päällä ja pohjalla.
- Läheisyystarkistus suoritetaan ainoastaan havainnoille eikä syötetyille pisteille. Läheisyystarkistusta ei suoriteta merkinnöissä, jatkuvissa GNSS-mittauksissa tai kalibroitipisteessä, eikä töissä, joissa on Ei projektiokoordinaattia -järjestelmä.

NMEA:n ulostuloasetukset

Jos kojeesi sisältää tarkkoja sijainteja vaativia lisälaitteita, kuten maahan tunkeutuvia tutka- tai kaikuluotainjärjestelmiä, voit määrittää Trimble Access:n jakamaan sijainnit liitetystä GNSS-vastaanottimesta NMEA-0183-viesteinä.

Jos haluat tuottaa NMEA-0183-muotoisia viestejä ja lähettää ne GNSS-vastaanottimeen liitettyyn laitteeseen, määritä asetukset GNSS-mittaustyylisi **NMEA-ulostulot**-ruudussa.

NOTE - NMEA-lähtönäyttö ei ole käytettävissä Trimble DA2 -vastaanotinta käytettäessä.

Käytä työtiedoston koordinaatteja

Valitse **Käytä työtiedoston koordinaatteja** -valintaruutu jos haluat, että valikoidut NMEA-viestit generoidaan Trimble Access-ohjelmistolla niin, että ne käyttävät samoja koordinaatteja ja huippuja kuin työ.

CAUTION - Jos käytät vastaanotinta IMUn kallistuskompensaation kanssa:

- Jos IMUn kallistuskompensaatio on **käytössä** ja **Käytä työtiedoston koordinaatteja** -valintaruutu on **valittu**, ohjelmisto tuottaa paalun kärjen (maanpinnan) sijainnit riippumatta siitä, onko IMU kohdennettu ja onko vastaanotin Vain GNSS -tilassa.
- Jos IMUn kallistuskompensaatio on **käytössä** ja **Käytä työtiedoston koordinaatteja** -valintaruutua **ei ole valittuna**, vastaanotin käyttää antennin korkeutta ja tuottaa paalun kärjen (maanpinnan) sijainnit.
- Jos IMUn kallistuskompensaatio **ei ole käytössä**, vastaanotin tuottaa antennivaiheen keskipisteen (APC) sijainteja.

GNSS-vastaanottimissa, jotka eivät tue kallistusta, korkeudet lähetetään antennivaiheen keskipistekorkeuksina (APC).

NOTE - Jos käytät R10- tai R12-vastaanotinta, NMEA:n tuotanto kompensoidun pisteenmittauksen aikana pysyy antennivaiheen keskipisteen (APC) korkeuksina. Vastaanotin- tai työkoordinaatteina tuotettuihin NMEA-viesteihin ei sovelleta kallistuskompensaatiota.

Jos valitset **Käytä työtiedoston koordinaatteja** -valintaruudun, saatavissa olevat NMEA-viestityypit rajoittuvat NMEA GGA-, GSK-, GLL ja PJK-viesteihin. Tämän valintaruudun tyhjentämällä saa enemmän NMEA-viestejä tulostettavaksi.

Tyhjennä **Käytä työtiedoston koordinaatteja** -valintaruutu, jos haluat, että valikoidut NMEA-viestit generoidaan vastaanottimella, niin että ne käyttävät korkeusreferenssiä, joka on saatavilla

vastaanottimessa. Ortometristen korkeuksien kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että ohjelma käyttää vastaanottimen piiriohjelmistoon sisäänrakennettua geoidimallia työn käyttämän mallin sijasta.

Viestit ulostuloon

Valitse tulostettavat viestit ja nopeus, jolla kukin viestityyppi tulostetaan. Kun **Käytä työkoordinaatteja** -valintaruutu on valittu, 1 sekuntia suuremmat nopeudet koskevat ainoastaan merkitsemisen aikana generoituja paikannuksia.

Sarjaportin asetukset

1. Valitse **Vastaanottimen portti**, jota lisälaite käyttää yhteyden muodostamiseen GNSS-vastaanottimeen. Trimble Access-ohjelmisto lähettää NMEA-viestit samaan porttiin, jotta lisälaite voi käyttää niitä.
2. Varmista, että **Baudinopeuden** ja **Pariteetin** asetukset vastaavat NMEA-viestejä vastaanottavassa laitteessa asetettuja asetuksia.

TIP – Jos tallentimen käyttöjärjestelmä on Windows ja vastaanotin tukee Bluetoothia, kun valitset **Bluetoothin Vastaanottimen portin** kentässä, Trimble Access olettaa, että lisälaite on yhdistetty GNSS-vastaanottimen Bluetooth-portin 1 kautta. (Windowsissa ohjelmisto käyttää aina Bluetooth-porttia 2 yhteyden muodostamiseen vastaanottimeen ja kommunikointiin sen kanssa.)

Edistyneet asetukset

Lisäasetukset-ryhmän laatikko sisältää konfiguraation kohteita, jotka vaikuttavat tulostettavien NMEA-viestien formaattiin.

NOTE – IEC-laajennukset ja GST-viestin asetus GPGST:lle GLGST:n tai GNGST:n sijasta koko ajan ovat ainoastaan saatavilla silloin, kun käytössä on vastaanottimen piiriohjelmiston luoma NMEA siinä tapauksessa, että **Käytä työtiedoston koordinaatteja** -valintaruutua ei ole valittu.

Sisällyttä IEC61162-1:2010-standardin mukaiset GNSS-jatkokappaleet

Tämä asetus valitsee myöntyviin viesteihin käytettävän standardin. Jos tämä ei ole valittu, NMEA-viestit noudattavat NMEA-0183-standardia (Standard for Interfacing Marine Electronic Devices, Version 4.0, November 1, 2008). Jos asetus on valittu, viestit noudattavat kansainvälisiä IEC-standardia (International Electrotechnical Commission 61162-1, Edition 4 2010–11).

Maksimi-DQI 2 GGA-tilassa

Jos asetus on valittu, GGA-ulostulon viestin **Laadun indikaattori** -kentän arvo ei koskaan ole suurempi kuin 2 (DGPS). Tämä tukee perinnejärjestelmiä, jotka eivät täysin tue NMEA-standardia.

Maksimi-ikä 9 sekuntia GGA-tilassa

Jos asetus on valittu, differentiaalidatan kentän ikä GGA-viestissä ei koskaan ole 9 sekuntia suurempi. Tämä tukee perinnejärjestelmiä, jotka eivät täysin tue NMEA-standardia.

Laajennettu GGA/RMC

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa korkean tarkkuuden dataa NMEA-viesteissä. Tyhjennä tämä valintaruutu, jos haluat noudattaa NMEA-standardin mukaista viestin pituutta, joka on 82 merkkiä. Jos tämä

valinta on tyhjennetty, sijainnin ja korkeuden tarkkuutta vähennetään supistamalla desimaalipaikkojen määrää.

GP aina

Jos asetus on valittu, NMEA-puhujan tunnus on aina "\$GP" NMEA GST-, GGA- ja GLL-viesteissä konstellatiosta riippumatta. Jos vastaanottimen piiriohjelmiston versio on v5.10 tai sitä vanhempi, **GP aina** -asetus koskee ainoastaan GST-viestityyppejä.

GNSS-mittauksen aloittaminen ja lopettaminen

GNSS-mittauksen aloittamisen vaiheet riippuvat aloittamasi GNSS-mittauksen tyypistä ja siitä, onko vastaanotin tukiasema- vai vastaanotintilassa.

NOTE – Jos aloitat mittauksen vastaanottimen kerätessä tietoja, tiedonkeruu lopetetaan. Jos aloitat mittauksen, johon liittyy tiedonkeruu, tiedonkeruu aloitetaan toiseen tiedostoon.

GNSS-antennin korkeuden mittaus

Seuraavissa kohdissa kuvataan, kuinka mitataan mittaussauvaan kiinnitetyn antennin korkeus, kun **Mitattu**-kentän asetus on **Antennin pohjaan** tai **Antennijalustan pohjaan** tai **Pikavapautuksen pohjaan**.

TIP – Ohjelmisto lisää automaattisesti sopivan siirtymäarvon mittausmenetelmälle, jonka valitset, kun syötät **antennin korkeusarvon**. Voit myös käyttää viitteenä esitettyjä siirtymäarvoja, jos paikalliset määräykset edellyttävät, että lasket APC-korkeuden manuaalisesti maastokirjatarkoituksiin.


Trimble R12i -vastaanotin

CAUTION – Kun mittaat tai merkitset pisteitä IMUn kallistuskompensaatiota käyttämällä varmista, että annettu antennin korkeus ja mittaustapa ovat oikeat. Linjauksen luotettavuus ja paalun kärjen sijainnin luotettavuus erityisesti antennin liikkuessa paalun kärjen ollessa paikoillaan ovat täysin riippuvaisia siitä, että antennin korkeus on oikein. Vaakasijainnin jäännösvirhettä, joka johtuu antennin liikkeestä mittauksen aikana paalun kärjen ollessa paikoillaan, ei voida poistaa antennin korkeutta muuttamalla pisteen mittaamisen jälkeen.

Paaluun kiinnitetty vastaanotin

Ohjelmiston kullekin mittausmenetelmälle automaattisesti käyttämien siirtymien osalta katso seuraava kaavio, jossa:

- (1) on vastaanotin
- (2) on antennin jalustan pohja
- (3) on pikavapautuksen pohja
- (4) on korjaamaton korkeus mitattuna paalun kärjestä pikavapautuksen pohjaan
- (5) on korjattu korkeus APC:hen paalun pohjasta

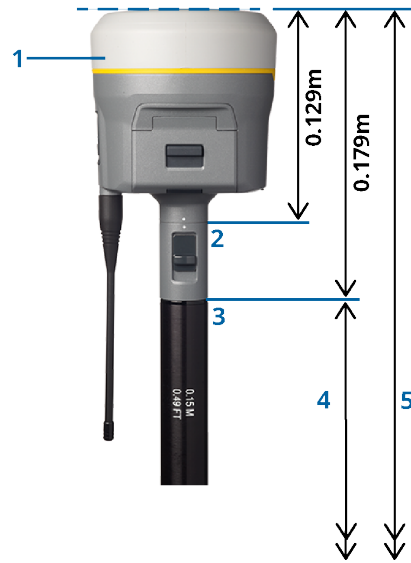


Kolmijalkaan kiinnitetty vastaanotin

Seuraavissa kohdissa kuvataan, kuinka vastaanottimen korkeus mitataan käyttäen vastaanottimen vipua silloin, ***kun vastaanotin on kiinnitetty kolmijalkaan.***

Ohjelmiston kullekin mittausmenetelmälle automaattisesti käyttämien siirtymien osalta katso seuraava kaavio, jossa:

- (1) on vastaanotin
- (2) on laajennuksen vipu
- (3) on korjattu korkeus APC:hen maamerkistä
- (4) on korjaamaton korkeus mitattuna mittanauhalla tai mittatangolla maamerkistä vivun kärkeen (huomaa, että tämä on kaltevuusmittaus)

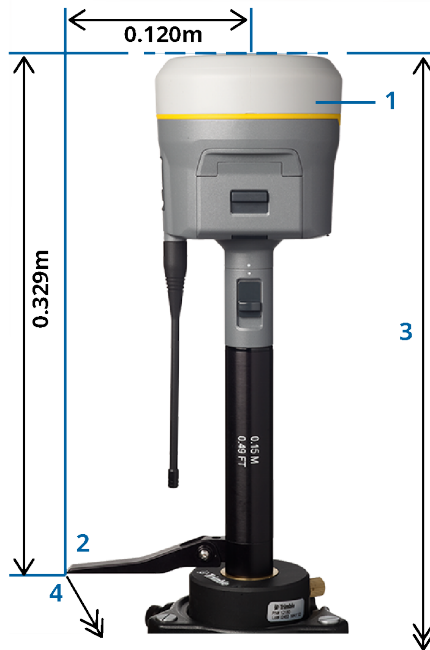


Trimble R10- & R12 -vastaanotin

Paaluun kiinnitetty vastaanotin

Ohjelmiston kullekin mittausmenetelmälle automaattisesti käyttämien siirtymien osalta katso seuraava kaavio, jossa:

- (1) on vastaanotin
- (2) on antennin jalustan pohja
- (3) on pikavapautuksen pohja
- (4) on korjaamaton korkeus mitattuna paalun kärjestä pikavapautuksen pohjaan
- (5) on korjattu korkeus APC:hen paalun pohjasta

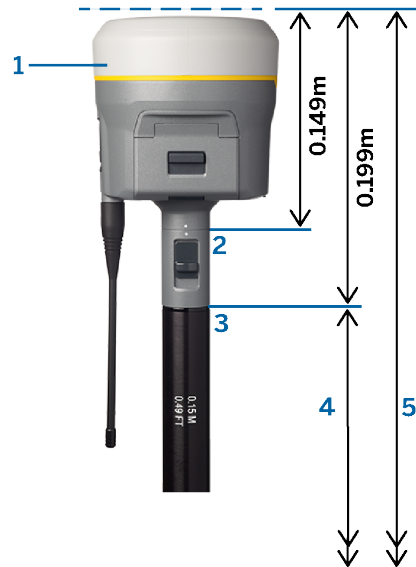

Kolmijalkaan kiinnitetty vastaanotin

Seuraavissa kohdissa kuvataan, kuinka vastaanottimen korkeus mitataan käyttäen vastaanottimen vipua silloin, ***kun vastaanotin on kiinnitetty kolmijalkaan.***

Ohjelmiston kullekin mittausmenetelmälle automaattisesti käyttämien siirtymien osalta katso seuraava kaavio, jossa:

- (1) on vastaanotin
- (2) on laajennuksen vipu
- (3) on korjattu korkeus APC:hen maamerkistä
- (4) on korjaamaton korkeus mitattuna mittanauhalla tai mittatangolla maamerkistä vivun kärkeen (huomaa, että tämä on kaltevuusmittaus)




Trimble R780- ja SPS986 -vastaanotin

CAUTION – Kun mittaat tai merkitset pisteitä IMUn kallistuskompensaatiota käyttämällä varmista, että annettu antennin korkeus ja mittaustapa ovat oikeat. Linjauksen luotettavuus ja paalun kärjen sijainnin luotettavuus erityisesti antennin liikkessa paalun kärjen ollessa paikoillaan ovat täysin riippuvaisia siitä, että antennin korkeus on oikein. Vaakasijainnin jäännösvirhettä, joka johtuu antennin liikkeestä mittauksen aikana paalun kärjen ollessa paikoillaan, ei voida poistaa antennin korkeutta muuttamalla pisteen mittaamisen jälkeen.

Paaluun kiinnitetty vastaanotin

Ohjelmiston kullekin mittaamenetelmälle automaattisesti käyttämien siirtymien osalta katso seuraava kaavio, jossa:

- (1) on vastaanotin
- (2) on antennin jalustan pohja
- (3) on korjaamaton korkeus mitattuna paalun kärjestä antennin pidikkeen pohjaan
- (4) on korjattu korkeus APC:hen paalun pohjasta

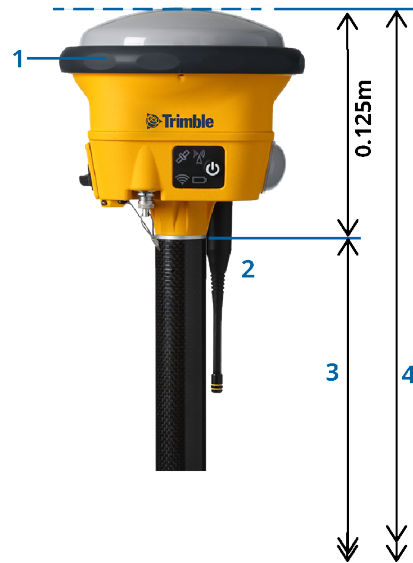

Kolmijalkaan kiinnitetty vastaanotin

Seuraavissa kohdissa kuvataan, kuinka vastaanottimen korkeus mitataan käyttäen vastaanottimen vipua silloin, ***kun vastaanotin on kiinnitetty kolmijalkaan.***

Ohjelmiston kullekin mittausmenetelmälle automaattisesti käyttämien siirtymien osalta katso seuraava kaavio, jossa:


- (1) on vastaanotin
- (2) on laajennuksen vipu
- (3) on korjattu korkeus APC:hen maamerkistä
- (4) on korjaamaton korkeus mitattuna mittanauhalla tai mittatangolla maamerkistä vivun kärkeen (huomaa, että tämä on kaltevuusmittaus)



Trimble R580 -vastaanotin

Ohjelmiston kullekin mittaamenetelmälle automaattisesti käyttämien siirtymien osalta katso seuraava kaavio, jossa:

- (1) onko vastaanotin kiinnitetty paaluun
- (2) on antennin jalustan pohja
- (3) on korjaamaton korkeus mitattuna paalun kärjestä antennin pidikkeen pohjaan
- (4) on korjattu korkeus APC:hen paalun pohjasta

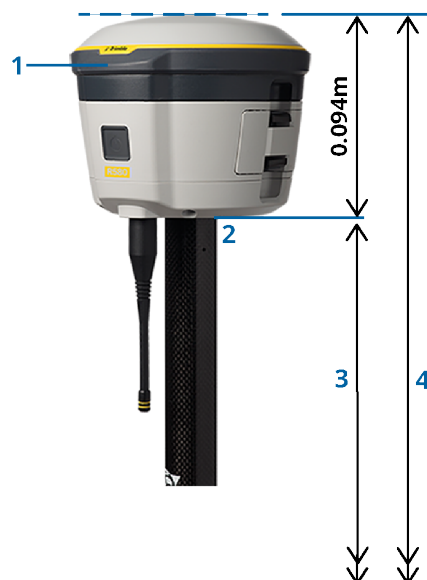


Muut integroidut Trimble GNSS -vastaanottimet

Tämä osio kattaa muut integroidut Trimble GNSS -vastaanottimet, joita ei ole mainittu yllä, kuten Trimble R8s-, R8-, R6- ja R4-vastaanottimet.

Ohjelmiston kullekin mittausmenetelmälle automaattisesti käyttämien siirtymien osalta katso seuraava kaavio, jossa:

- (1) onko vastaanotin kiinnitetty paaluun
- (2) on antennin jalustan pohja
- (3) on korjaamaton korkeus mitattuna paalun kärjestä antennin pidikkeen pohjaan
- (4) on korjattu korkeus APC:hen paalun pohjasta

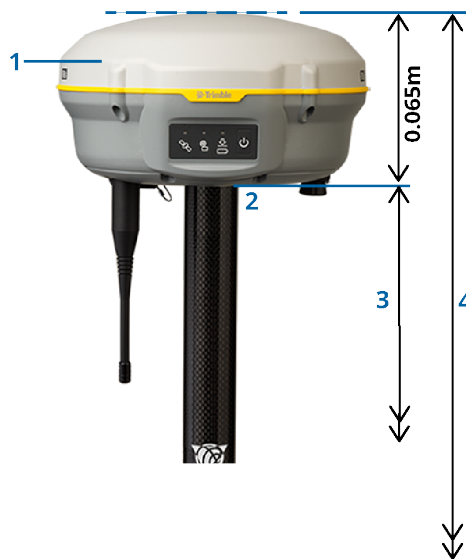


NOTE - Jos tämä vastaanotin on asennettu jalustalle, mittaa korkeus maamerkistä keltaisen puskurin keskelle antennin harmaan pohjan ja valkoisen yläosan väliin ja valitse **puskurin keskipiste Mitattu kohteeseen** -kentästä. Huomaa, että tämä on kaltevuusmittaus.

Zephyr 3 Rover -antenni

Katso ohjelmiston automaattisesti käyttämät siirtymät seuraavasta kaaviosta, jossa:

- (1) on Zephyr 3 Rover -antenni
- (2) on antennin jalustan pohja
- (3) on korjaamaton korkeus mitattuna paalun kärjestä antennin pohjaan
- (4) on korjattu korkeus APC:hen

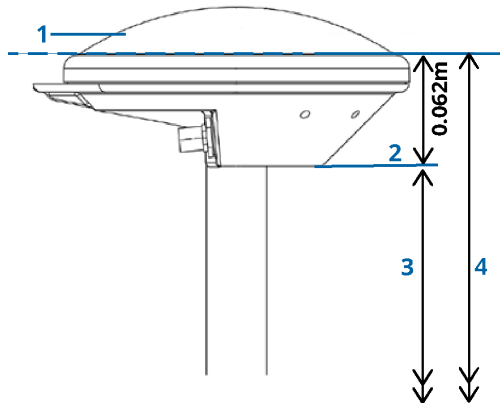


NOTE - Jos tämä antenni on asennettu kolmijalalle, mittaa korkeus maamerkistä antennin sivulta ulkonevan loven yläosaan.

Zephyr 3 Base -antenni

Jos Zephyr 3 Base -antenni on asennettu kolmijalalle, mittaa korkeus antennin sivulla olevan loven pohjaan.

Katso **loven pohjan** mittausmenetelmä, kun antenni on kolmijalalla, seuraavasta kaaviosta, jossa:

- (1) on Zephyr 3 Base -antenni
- 2) lovi vaakatason ympäröimällä
- (3) on korjaamaton korkeus maamerkistä loven pohjaan (alapintaan)

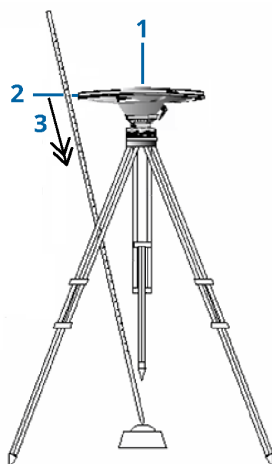

NOTE – Mittaa korkeus kolmeen eri koloon, jotka sijaitsevat maatasen ympärillä. Tallenna sitten keskiarvo korjaamattomana antennikorkeutena.

GNSS-tukiaseman vastaanottimen käyttöönotto

Ota mittausvälineistösi käyttöön ja muodosta sen yhteys käyttäessäsi integroitua Trimble-GNSS-vastaanotinta tukiasemana:

1. Kokoa ja pystytä laitteisto tukiasemalla:
 - a. Aseta antenni kiintopisteen päälle käyttäen kolmijalkaa, tasainta ja tasaimen sovitinta.
 - b. Kiinnitä vastaanotin kolmijalkaan käyttämällä kiinnitintä.
Vaihtoehtoisesti voit sijoittaa vastaanottimen sen tukiaseman koteloon. Ohjaa antennikaapeli ulos tukiaseman kotelon sivussa olevan aukon kautta anteeniin, jotta kotelo voi olla suljettuna vastaanottimen ollessa toiminnassa.
 - c. Kokoa ja pystytä radion antenni.
2. Jos käytät **RTK-radion datalinkkiä kaapelilla kytketyllä** ulkoisella radiolla, kytke maastotietokone, vastaanotin, radio ja tarvittaessa sähkönsyöttö:
 - a. Jos käytät erillistä GNSS-antennia, käytä GNSS-antennikaapelia yhdistämään GNSS-antenni GNSS-vastaanottimen **GPS**-porttiin.

NOTE – Kun kytket kaapeleita, kohdista pistokkeen punainen piste liittimen punaiseen viivaan ja työnnä pistoke varovasti liittimeen. Älä työnnä pistokkeita väkisin vastaanottimen portteihin.

- b. Kytke radion antenni radioon käyttämällä anteeniin liitettyä kaapelia.

- c. Kytke radio GNSS-vastaanottimen porttiin 3 asianmukaisella kaapelilla.
- d. Jotkin kolmannen osapuolen radiot tarvitsevat erillisen virtalähteen. Jos ulkoista virtalähdettä tarvitaan, kytke virtalähde 0-kuorisella Lemo-kytkennällä vastaanottimen porttiin 2 tai 3.
- e. Kytke maastotietokone GNSS-vastaanottimen porttiin 1 0-kuorisella Lemo-Hirose-kaapelilla.

CAUTION – Jos käytät radiota välittämään perusdataa roveriin, varmista, että radioantenni on yhdistetty radioon ennen kuin yhdistät sen vastaanottimeen ja aloitat perusmittauksen. Muussa tapauksessa radio vahingoittuu.

Lisätietoja RTK-radion datalinkin määrittämisestä Trimble Access:ssa löytyy kohdasta [To configure a base radio data link, page 363](#).

3. Kytke virta vastaanottimeen.
4. Kytke virta maastotietokoneeseen.
5. Jos käytät **RTK-internetdatalinkkiä** tai **RTK-radion datalinkkiä** vastaanottimen integroidun radion tai Bluetooth-yhteyden kautta TDL450B-/ADL450B-radioon, yhdistä maastotietokone vastaanottimeen Bluetooth-yhteydellä.
 - a. Aloita Trimble Access tallentimella.
 - b. Napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Yhteydet**. Valitse **Bluetooth**-välilehti.
 - c. Valitse vastaanotin **Kytke GNSS-kartoituslaitteeseen** -kentässä.
 - d. Yhdistä laitteeseen.

TIP – Jos käytät muun ulkoisen laitteen, kuten matkapuhelimen, modeemia, käynnistä laite ja yhdistä se maastotietokoneeseen käyttäen Bluetoothia tai sarjakaapelia ennen kuin yhdistät maastotietokoneen vastaanottimeen.

Lisätietoja RTK-datalinkin määrittämisestä Trimble Access:ssa löytyy kohdasta [Tukiaseman internetdatalinkin määrittäminen, page 372](#) tai [To configure a base radio data link, page 363](#).

6. Lisätietoja mittauksen aloittamisesta on kohdassa [Tukiasemamittauksen aloittaminen, page 408](#).

Tukiasemamittauksen aloittaminen

Ota mittausvälineistösi käyttöön ja muodosta sen yhteys käyttäessäsi integroitua Trimble-GNSS-vastaanotinta tukiasemana:

1. Asenna laitteisto ja muodosta siihen yhteys tukiasemalla. Katso [GNSS-tukiaseman vastaanottimen käyttöönotto, page 407](#).
2. Aloita Trimble Access tallentimella. Jos Trimble Access ei muodosta yhteyttä vastaanottimeen automaattisesti, katso kohta [Automaattisen yhdistämisen asetukset, page 498](#).

NOTE – Jos yhdistät Android-maastotietokoneen SP60-vastaanottimeen, ota Trimble Access:n **Muodosta yhteys automaattisesti** GNSS-vastaanottiin -toiminto pois käytöstä ja aina käynnistä vastaanotin ja odota, kunnes se **seuraa satelliitteja**, ennen kuin yrität yhdistää ohjelmiston vastaanottimeen. Jos yrität muodostaa yhteyden SP60-vastaanottimeen maastotietokoneelta ennen kuin SP60 on valmis, vastaanottimen Bluetooth-yhteys saattaa katketa.

3. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** ja valitse vaadittava mittaustyyli luettelosta.
4. Valitse **Mittaa** -valikosta **Tukiaseman käynnistys**.
 - Jos maastotietokone on kytketty tietoja keräävään vastaanottimeen, tiedonkeruu lopetetaan.
 - Jos tukiasemamittaus edellyttää Internet-yhteyttä eikä sitä ole muodostettu, yhteys muodostetaan.

TIP -

- Voit käyttää **Omaa** radiota, jos radiososi ei ole luettelossa.
- Kun aloitat mittauksen, Trimble Access -ohjelmisto hakee automaattisesti suurimman tietoliikennesopeuden kytketylle vastaanottimelle.

Näyttöön avautuu **Tukiasema** -ikkuna.

5. Määritä tukiaseman asetukset:
 - a. Syötä **Pisteen nimen** kenttään tukiaseman nimi ja sen syötä sen jälkeen [tukiaseman koordinaatit](#).

Havaintoluokka -kenttä näyttää tukiasemapisteen havaintoluokan.

NOTE - Jos suoritat reaaliaikaisen mittauksen käyttäen:

- RTCM 2.x -korjauksia ja käytät tukiaseman nimeä, joka on yli kahdeksan merkkiä pitkä, nimi katkaistaan kahdeksan merkin mittaiseksi lähetettäessä.
- RTCM 3.0 -korjauksia, sinun on käytettävä tukiaseman nimeä (isoilla kirjaimilla), joka on RTCM0000 – RTCM4095.

- b. Anna arvot **Koodi** – (valinnainen) ja **Antennikorkeus** -kenttiin.
- c. Määritä **Mitattu** -kentässä asianmukainen arvo.
- d. Syötä arvo **Aseman tunnus** -kenttään.

Tämä arvo lähetetään korjausviestissä ja sen on oltava väliltä 0 – 31.

TIP - Voit näyttää luettelossa kaikki tukiasemat, jotka toimivat samalla taajuudella, jota käytät, näpäyttämällä **Haku**. Luettelossa näytetään kaikki muiden asemien tunnusnumerot ja kunkin luotettavuus. Valitse jokin muu kuin näytetty aseman tunnusnumero.

- e. Jos käyttämäsi tukiasema tukee lähetysviiveitä, näytössä on **Lähetysviive** -kenttä. Valitse arvo sen mukaan, kuinka monta tukiasemaa aiot käyttää. Lisätietoja lähetysviiveistä on kohdassa [Useiden tukiasemien käyttäminen yhdellä radiotaajuudella, page 413](#).
6. Näpäytä **Aloita**.

Tukiasemavastaanotin aloittaa tietojen tallentamisen ja lähettää korjauksia Mittaustyyli-asetuksissa valitussa muodossa.

Jos suoritat RTK-mittausta, näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa, että tukiasemavastaanotin on päällä.

NOTE - Tarkista RTK-mittauksissa, että radio toimii, ennen kuin poistut kojeen luota. Datavalon tulisi vilkkua.

Jos tallennat tietoja maastotietokoneella ja/tai lataat korjauksia etäpalvelimelle, **Tuki** -näyttö avautuu. Se näyttää mitatun pisteen ja ajan, joka on kulunut tiedonkeruun aloittamisesta. Älä katkaise maastotietokoneen yhteyttä tukiasemavastaanottimeen ja määritä kartoituslaitteen asetukset toisella maastotietokoneella.

Jos tukiasemasi toimii Internet-palvelimena, **Tuki** -näyttö avautuu. Edellisen lisäksi se näyttää tukiasemalle annetun IP-osoitteen sekä tukiasemaan tällä hetkellä yhteyden muodostaneiden tukiasemien määrän.

Irrota maastotietokone tukiasemavastaanottimesta, mutta **älä** katkaise vastaanottimen virtaa. Voit määrittää nyt kartoitusvastaanottimen asetukset.

Tukiaseman koordinaattien syöttäminen

RTK-mittauksen kohdalla tukiasemakoordinaattien täytyy olla **Globaali**-koordinaatteja, eli koordinaattien on oltava **Globaali referenssidatumi**-datumissa epookissa **Globaali referenssiepookki**. **Globaali referenssidatumi** ja **Globaali referenssiepookki** näkyvät työn ominaisuuksien **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudussa. Katso [Koord.järjestelmä, page 80](#).

Tunnettu piste

Jos olet pystyttänyt vastaanottimen tunnetulle pisteelle:

1. Aloittaessasi mittauksen tukiasemalla syötä tukiaseman nimi **Pisteen nimen** kenttään.
2. Näpäytä **Syöttö**
3. Aseta **Menetelmän** kenttään **Syötetyt koordinaatit**.
4. Tarkista, että koordinaattikentässä käytetään odottamaasi formaattia. Jos näin ei ole, vaihda koordinaattien näyttömuoto näpäyttämällä **Asetus**-painiketta ja vaihtamalla **Koord. näyttö** -kenttään tarvitsemasi koordinaattien tyyppi.

Jos tunnetut koordinaatit ovat:

- **Globaali** koordinaatteja, tarkista, että koordinaattikentät ovat **Latitudi**, **Longitudi** ja **Korkeus (Globaali)**.
 - **Tasokoordinaatteja** (ja projektion ja datumin muunnosparametrit on määritetty), varmista, että koordinaattikentät ovat **Pohj-Itä-Kork**.
 - **Paikallisia geodeettisiä** koordinaatteja (ja datumin muunnos on määritetty), tarkista, että koordinaattikentät ovat **Latitudi**, **Longitudi** ja **Korkeus (paikallinen)**.
5. Syötä tukiaseman vastaanottimen tunnetut koordinaatit.
Lisätietoja on kohdassa [Tukiaseman koordinaatit, page 411](#).
 6. Näpäytä **Tall**.

Tuntematon piste


Jos olet pystyttänyt tukiaseman pisteelle, jonka koordinaatteja et tiedä:

1. Aloittaessasi mittauksen tukiasemalla syötä tukiaseman nimi **Pisteen nimen** kenttään.
2. Näpäytä **Syöttö**

3. Näpätä **tässä**.

Nykyinen SBAS-sijainti (jos seurattu) tai nykyinen itsenäinen sijainti, joka on saatu GNSS-vastaanottimelta, näytetään.

NOTE -

- Jos haluat SBAS-sijainnin, varmista, että vastaanotin seuraa SBAS-satelliittia, tarkistamalla, että SBAS-kuvake  on tilarivillä, kun näpätät **Tässä**. Vastaanottimelta voi kuluu 120 sekuntia WAAS/EGNOS-signaaleihin lukittumiseen. Voit vaihtoehtoisesti valita **Havaintoluokka** -kentän ennen tukiaseman käyttämistä.
- Käytä työssä vain itsenäistä sijaintia (**Mittaus** -painike) ensimmäisen tukiasemavastaanottimen käynnistämiseen.

4. Näpätä **Tall**.

Tukiaseman koordinaatit

RTK-mittauksen kohdalla tukiasemakoordinaattien täytyy olla **Globaali**-koordinaatteja, eli koordinaattien on oltava **Globaali referenssidatumi**-datumissa epookissa **Globaali referenssiepookki**. **Globaali referenssidatumi** ja **Globaali referenssiepookki** näkyvät työn ominaisuuksien **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudussa. Katso [Koord.järjestelmä, page 80](#).

NOTE - Antamiesi koordinaattien tulee olla mahdollisimman tarkkoja. Jokainen 10 metrin virhe tukiaseman koordinaateissa voi aiheuttaa jokaisessa mitatussa peruslinjassa virheen, joka on jopa 1 ppm.

Seuraavia alenevassa järjestyksessä tarkkuuden mukaan lueteltuja menetelmiä käytetään määrittämään tukiaseman koordinaatit:

- Julkaistut tai tarkasti määritetyt koordinaatit.
- Julkaistuista tai tarkasti määritetyistä karttakoordinaateista lasketut koordinaatit.
- Julkaistuista tai tarkasti määritetyistä karttakoordinaateista johdetut koordinaatit käyttämällä luotettavaa differentiaalikorjausta (RTCM).
- Vastaanottimen luoma WAAS- tai EGNOS-sijainti. Käytä tätä menetelmää, jos sijainnissa ei ole kiintopistettä ja käytät vastaanotinta, joka voi seurata WAAS/EGNOS-satelliitteja.
- Vastaanottimen luoma itsenäinen sijainti. Käytä tätä menetelmää RTK-mittauksissa, jos käytettävissä ei ole kiintopisteitä. Trimble suosittelee vähintään neljän tukipisteen käyttämistä muunnoksen laskemiseen ennen työn aloittamista.

NOTE - Jos syötetyt koordinaatit poikkeavat vastaanottimen luomasta nykyisestä sijainnista yli 300 m, näyttöön tulee varoitus.

Mittausten yhdenmukaisuus

Jotta GNSS-mittauksen yhtenäisyys säilyisi, ota huomioon seuraavat seikat:

- Kun käynnistät peräkkäisiä tukiasemia yhdessä työssä, varmista, että uusien tukiasemien käyttämät koordinaattijärjestelmät ja parametrit ovat samoja kuin alkuperäisen tukiaseman.


NOTE – Käytä työssä vain itsenäistä sijaintia **ensimmäisen** tukiasemavastaanottimen käynnistämiseen. Itsenäinen sijainti on sama kuin oletettu koordinaatti takymetrimittauksessa.

- Luotettavan lähteen julkaisemien koordinaattien ja kiintopistemittausten koordinaattien on oltava samassa järjestelmässä.
- Jos seuraavien tukiasemien koordinaattien järjestelmäparametrit eivät ole samoja, sinun kannattaa käsitellä kunkin tukiaseman havainnot omina töinään. Jokainen työ vaatii oman muunnoksen.
- Koska RTK-mittauspisteet tallennetaan vektoreina tukiasemasta eikä absoluuttisina sijainteina, mittauksen origon on oltava absoluuttinen **Globaali referenssidatum**-sijainti, josta vektorit lähtevät. Jos muut seuraavat tukiasemat on määritetty alkuperäisestä tukiasemasta mitattujen koordinaattien perusteella, kaikki vektorit ratkaistaan takaisin alkuperäisen tukiaseman suhteen.
- Tukiasema voidaan käynnistää minkälaisilla koordinaateilla tahansa, esimerkiksi käyttäen kartta- tai paikallisellipsoidikoordinaatteja. Tosiaikaisissa mittauksissa Trimble Access -ohjelmiston on kuitenkin tallennettava tukiaseman **Globaali referenssidatum**-sijainti, kun kartoitusmittaus aloitetaan. Tätä sijaintia pidetään verkon kiinteänä origona.

Kun aloitat kartoitusmittauksen, Trimble Access -ohjelmisto vertaa tukiasemavastaanottimen lähettämää sijaintia tietokannassa oleviin pisteisiin. Jos lähetetyllä pisteellä on sama nimi mutta eri koordinaatit kuin tietokannan pisteellä, Trimble Access -ohjelmisto käyttää tietokannassa olevia koordinaatteja. Nämä koordinaatit ovat syöttämiäsi tai siirtämiäsi, joten ohjelmisto olettaa, että haluat käyttää niitä.

Jos tietokannan pisteellä on sama nimi kuin tukiaseman lähettämällä pisteellä mutta koordinaatit ovat **Globaali**-koordinaattien sijaan PIH- tai LLK-koordinaatteja Trimble Access -ohjelmisto muuntaa tämän pisteen **Globaali**-koordinaateiksi käyttäen nykyistä datumin muunnosta ja projektiota. Sen jälkeen näitä käytetään tukiasemakoordinaatteina. Jos datumin muunnosta ja projektiota ei ole määritetty, lähetetty **Globaali**-piste tallennetaan automaattisesti ja sitä käytetään tukiaseman sijaintina.

Seuraavassa kuvassa näytetään mittaus käyttäen kahta tukiasemaa.

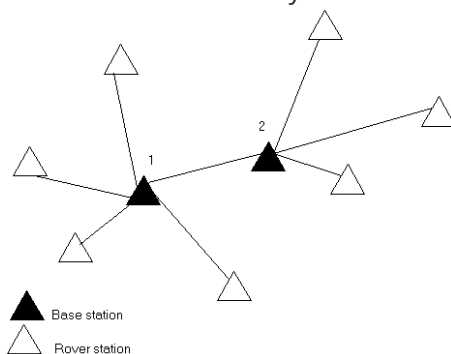

Tässä mittauksessa Tukiasema 2 on mitattu ensin kartoituspisteinä Tukiasemalta 1.

NOTE – Tukiasemien 1 ja 2 *on oltava* linkitettyinä toisiinsa mitatulla perusviivalla ja Tukiasema 2 *on käynnistettävä* samalla nimellä, jolla se mitattiin kartoituspisteinä tukiasemalta 1.

Useiden tukiasemien käyttäminen yhdellä radiotaajuudella

RTK-mittauksessa voit vähentää toisten samalla taajuudella toimivien tukiasemien aiheuttamia radiohäiriöitä käyttämällä omassa tukiasemassasi erilaista lähetysviivettä.

Kun käytät useita tukiasemia, määritä lähetysviive jokaiselle tukiasemalle, kun aloitat mittauksen. Jokaisen tukiaseman on lähetettävä korjaustiedot käyttäen eri lähetysviivettä ja aseman tunnusnumeroa. Viiveiden ansiosta kartoituslaite voi vastaanottaa korjaukset kaikilta tukiasemilta samalla kertaa yhdellä taajuudella. Aseman tunnusnumeroiden avulla voit valita tukiaseman, jota kartoituslaite käyttää.

NOTE –

- Voit asettaa tukiaseman radion lähetysviiveen vain Trimble GNSS -vastaanottimia tai Spectra Geospatial SP100 GNSS -vastaanotinta käytettäessä.
- Kun suoritat mittauksia käyttämällä eri tukiasemia yhdessä työssä, varmista, että tukiasemien käyttämät koordinaattijärjestelmät ja parametrit ovat samoja.

Laitteisto- ja laitteisto-ohjelmistovaatimukset

Jos haluat käyttää useita tukiasemia samalla taajuudella, sinun on käytettävä vastaanottimia, jotka tukevat CMR+- tai CRMx-korjaustietuemuotoa.

Kaikkien muiden tukiasema- ja kartoitusvastaanotinten täytyy olla Trimble GNSS -vastaanottimia.

NOTE – Älä käytä lähetysviiveitä, jos aiot käyttää radiotoistimia.

Tukiaseman käynnistäminen käyttäen lähetysviivettä

Ennen tukiaseman ottamista käyttöön toimi seuraavasti:

1. Valitse CMR+- tai CMRx-korjauksen sanoman muoto. Valitse tämä mittaustyyli sekä tukiasemalle että kartoituslaitteelle.
2. Määritä radioyhteyden tiedonsiirtonopeudeksi vähintään 4 800 baudia.

NOTE – Jos määrität tiedonsiirtonopeudeksi 4 800 baudia, voit käyttää vain kahta tukiasemaa yhdellä taajuudella. Kasvata tiedonsiirtonopeutta, jos haluat lisätä yhtä taajuutta käyttävien tukiasemien määrää.

Kun aloitat tukiasemamittauksen, toimi seuraavasti:

1. Kirjoita **Aseman tunnus** -kenttään arvo väliltä 0 – 31. Tämä numero lähetetään korjausviestissä.

TIP – Voit määrittää aseman oletustunnuksen mittaustyyliin. Katso [Tukiasema-asetukset, page 356](#).

2. Jos käyttämäsi tukiasema tukee lähety sviiveitä, näytössä on **Lähety sviive** -kenttä. Valitse arvo (ms) sen mukaan, kuinka monta tukiasemaa on käytössä:

| | Tukiasema 1 | Tukiasema 2 | Tukiasema 3 | Tukiasema 4 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Yksi tukiasema | 0 | - | - | - |
| Kaksi tukiasemaa | 0 | 500 | - | - |
| Kolme tukiasemaa | 0 | 350 | 700 | - |
| Neljä tukiasemaa | 0 | 250 | 500 | 750 |

Tukiasemien vaihtaminen RTK-kartoitusmittauksen aikana

Jos käytät useita tukiasemia samalla taajuudella, voit vaihtaa asemaa kartoitusmittauksen aikana.

Vaihda tukiasemia valitsemalla **Mittaus** -valikosta **Vaihda tukiasema**.

Näyttöön avautuu **Valitse tukiasema** -ikkuna. Se näyttää kaikki tukiasemat, jotka toimivat käyttämälläsi radiotaajuudella. Luettelossa näytetään kaikki kaikkien asemien tunnusnumerot ja kunkin luotettavuus. Näpytä tukiasemaa, jota haluat käyttää.

NOTE - Kun vaihdat asemaa, OTF-vastaanotin aloittaa alustamisen automaattisesti.

GNSS-roverin vastaanottimen käyttöönotto

Ota mittausvälineistösi käyttöön ja muodosta sen yhteys käyttäessäsi integroitua Trimble-GNSS-vastaanotinta roverina:

- Kokoa ja pystytä laitteet roveria varten:
 - Kiinnitä vastaanotin kartoitussauvaan. Vastaanotin saa käyttöjännitteen sisäisestä akusta.
 - Kiinnitä maastotietokone pitimeen.
 - Kytke maastotietokoneen pidin kartoitussauvaan.
- Kytke virta vastaanottimeen.
- Kytke virta maastotietokoneeseen.
- Yhdistää maastotietokoneen vastaanottimeen käyttäen Bluetoothia tai USB-sarjakaapelia.

Yhdistääksesi tallentimen vastaanottimelle käyttäen Bluetoothia:

- Näytä  ja valitse **Asetukset / Yhteydet**. Valitse **Bluetooth**-välilehti.
 - Valitse vastaanotin **Kytke GNSS-kartoituslaitteeseen** -kentässä.
 - Yhdistä laitteeseen.
- Aloita Trimble Access tallentimella. Jos Trimble Access ei muodosta yhteyttä vastaanottimeen automaattisesti, katso kohta [Automaattisen yhdistämisen asetukset, page 498](#).

NOTE – Jos yhdistät Android-maastotietokoneen SP60-vastaanottimeen, ota Trimble Access:n **Muodosta yhteys automaattisesti** GNSS-vastaanottiin -toiminto pois käytöstä ja aina käynnistä vastaanotin ja odota, kunnes se **seuraa satelliitteja**, ennen kuin yrität yhdistää ohjelmiston vastaanottimeen. Jos yrität muodostaa yhteyden SP60-vastaanottimeen maastotietokoneelta ennen kuin SP60 on valmis, vastaanottimen Bluetooth-yhteys saattaa katketa.

TIP – Jos käytät muun ulkoisen laitteen, kuten matkapuhelimen, modeemia, käynnistä laite ja yhdistä se maastotietokoneeseen käyttäen Bluetoothia tai sarjakaapelia ennen kuin yhdistät maastotietokoneen vastaanottimeen.

RTK-rovermittauksen aloittaminen

1. [Ota GNSS-vastaanotin käyttöön ja yhdistä se.](#)
2. Jos saat korjauksia yhdeltä tukiasemalta, käynnistä tukiaseman vastaanotin.
3. Varmista, että tarvittava työ on avoinna Trimble Access -sovelluksessa.
4. Aloittaaksesi mittauksen näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** tai **Merkitse**. Jos useampi kuin yksi mittaustyyli on konfiguroituna, valitse sitten mittaustyyli luettelosta. Valitse haluamasi ohjelman toiminto, esimerkiksi **Mittaa pisteitä**.
Kun valitset tietyn mittaustyylin ensimmäisen kerran, ohjelmisto pyytää mukauttamaan tyylin laitteistosi mukaiseksi.
5. Jos olet muodostamassa yhteyttä DA2-vastaanottimeen etkä ole vielä kirjautunut Trimble Access-palveluun, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään.
Jos sisäänkirjautumisen jälkeen näyttöön tulee sanoma, jossa varoitetaan, **ettei kelvollista Catalyst-tilausta** löydy, varmista organisaatiosi käyttöoikeuden järjestelmänvalvojalta, että sinulle on määritetty voimassa oleva **Catalyst Survey** -tilaus [Trimble License Manager](#) -verkkosovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa [Trimble Access:n asentaminen, page 15](#).
6. Jos viesti varoittaa, että asetus ei ole käytettävissä vastaanottimella, vastaanottimen asetustilauksesi saattaa olla vanhentunut. Tarkistaaksesi viimeisen voimassaolopäivän napauta ☰ ja valitse **Koje / Vastaanottimen asetukset**, ja tarkista **Trimble GNSS -tilausten** ryhmässä olevat arvot.
7. Jos olet valinnut vaihtoehdon "Kehotukset käytössä" RTK-mittaustyyliissä, ohjelmisto kehottaa sinua vahvistamaan korjauksen lähteen. Napauta **Hyväksy**.
8. Käytä tilariviä vahvistamaan, että ohjelmisto on yhdistettynä ja vastaanottaa korjaustietoja.
Jos tukiaseman korjauksia vastaanotetaan ja satelliitteja on riittävästi kun aloitat RTK-mittauksen, mittaus alustuu automaattisesti käyttäen on-the-fly-alustusmenetelmää. [Suorita alustus tunnetulla pisteellä](#) vaadittaessa.
9. Jos käytät vastaanotinta IMUn kallistuskompensaation kanssa, [kohdenna IMU](#).
10. Mittaa tai merkitse pisteet.

RTK-radiomittauksen aloittaminen roverilla

1. [Ota GNSS-vastaanotin käyttöön ja yhdistä se.](#)
2. Varmista, että tarvittava työ on avoinna Trimble Access -sovelluksessa.

3. Aloittaaksesi mittauksen näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** tai **Merkitse**. Jos useampi kuin yksi mittaustyyli on konfiguroituna, valitse sitten mittaustyyli luettelosta. Valitse haluamasi ohjelman toiminto, esimerkiksi **Mittaa pisteitä**.

Kun valitset tietyn mittaustyylin ensimmäisen kerran, ohjelmisto pyytää mukauttamaan tyylin laitteistosi mukaiseksi.

4. Jos viesti varoittaa, että asetus ei ole käytettävissä vastaanottimella, vastaanottimen asetustilauksesi saattaa olla vanhentunut. Tarkistaaksesi viimeisen voimassaolopäivän napauta ☰ ja valitse **Koje / Vastaanottimen asetukset**, ja tarkista **Trimble GNSS -tilausten** ryhmässä olevat arvot.
5. Jos vastaanotin tukee lähety sviiveitä ja mittaustyylin **Asematunnuksen kehote** -valintaruutu on valittuna **Kartoitusasetukset** -kentässä, **Valitse tukiasema** -näyttö avautuu. Se näyttää kaikki tukiasemat, jotka toimivat käyttämälläsi radiotaajuudella. Luettelossa näytetään kaikki kaikkien asemien tunnusnumerot ja kunkin luotettavuus. Valitse tukiasema, jota haluat käyttää, ja näpäytä sitten **Enter**.

Lisätietoja lähety sviiveiden käyttämisestä on kohdassa [Useiden tukiasemien käyttäminen yhdellä radiotaajuudella](#), page 413.

TIP – Tarkistaaksesi kartoitusmittauksessa käytettävän tukiaseman pisteen nimen valitse **Tiedostot / Työn selailu** ja katso tietuetta **Tukiasema**. Alusta mittaus tarvittaessa.


6. Käytä tilariviä vahvistamaan, että ohjelmisto on yhdistettynä ja vastaanottaa korjaustietoja. Jos tukiaseman korjauksia vastaanotetaan ja satelliitteja on riittävästi kun aloitat RTK-mittauksen, mittaus alustuu automaattisesti käyttäen on-the-fly-alustusmenetelmää. [Suorita alustus tunnetulla pisteellä](#) vaadittaessa.
7. Jos käytät vastaanotinta IMUn kallistuskompensaation kanssa, [kohdenna IMU](#).
8. Mittaa tai merkitse pisteet.

TIP – Kun aloitat mittauksen käyttämällä VRS- tai FKP (RTCM), -korjauksia, sinun on lähetettävä kartoitusvastaanottimen likimääräinen sijainti kiinteälle tukiasemalle. Kun aloitat mittauksen, tämä sijainti lähetetään automaattisesti radioyhteydellä vakiomuotoisena NMEA-paikannusviestinä. Sitä käytetään laskemaan vastaanottimen käyttämät RTK-korjaukset.

RTK-internet-mittauksen aloittaminen roverilla

1. [Ota GNSS-vastaanotin käyttöön ja yhdistä se](#).
2. Jos saat korjauksia yhdeltä tukiasemalta, käynnistä tukiaseman vastaanotin.
3. Varmista, että tarvittava työ on avoinna Trimble Access -sovelluksessa.
4. Aloittaaksesi mittauksen näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** tai **Merkitse**. Jos useampi kuin yksi mittaustyyli on konfiguroituna, valitse sitten mittaustyyli luettelosta. Valitse haluamasi ohjelman toiminto, esimerkiksi **Mittaa pisteitä**.


Kun valitset tietyn mittaustyylin ensimmäisen kerran, ohjelmisto pyytää mukauttamaan tyylin laitteistosi mukaiseksi.

5. Jos olet muodostamassa yhteyttä DA2-vastaanottimeen etkä ole vielä kirjautunut Trimble Access-palveluun, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään.
Jos sisäänkirjautumisen jälkeen näyttöön tulee sanoma, jossa varoitetaan, **ettei kelvollista Catalyst-tilausta** löydy, varmista organisaatiosi käyttöoikeuden järjestelmänvalvojalta, että sinulle on määritetty voimassa oleva **Catalyst Survey** -tilaus [Trimble License Manager](#) -verkkosovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa [Trimble Access:n asentaminen, page 15](#).
 6. Jos viesti varoittaa, että asetus ei ole käytettävissä vastaanottimella, vastaanottimen asetustilauksesi saattaa olla vanhentunut. Tarkistaaksesi viimeisen voimassaolopäivän napauta  ja valitse **Koje / Vastaanottimen asetukset**, ja tarkista **Trimble GNSS -tilausten** ryhmässä olevat arvot.
 7. Jos käytät tallentimen modeemia yhteyden luomiseksi internetiin ja se:
 - on ennestään yhdistetty, tallennin käyttää olemassa olevaa yhteyttä tukiaseman dataa varten.
 - ei vielä ole yhdistetty, tallennin avaa Internet-yhteyden käyttäen yhteyttä, joka on määritelty mittaustyyliin.
 8. Jos **Kysy GNSS-korjauslähde** -valintaruutu on valittuna mittaustyyliin, sinua pyydetään valitsemaan käytettävä GNSS-korjauslähde.
 9. Jos **Yhdistä suoraan asennuspaikkaan** -vaihtoehto tai **NTRIP:n asennuspaikan** nimeä ei konfiguroitu GNSS-korjauslähteelle tai määriteltyyn asennuspaikkaan ei voida päästä käsiksi, sinua kehoitetaan valitsemaan asennuspaikka, josta haluat vastaanottaa korjauksia.
Näyttöön tulee viesti **Connecting to GNSS internet source**. Ohjelmisto muodostaa yhteyden asennuspaikkaan ja aloittaa mittauksen. Kun korjausdatayhteys on muodostettu, tilarivillä näkyy GNSS-internetlähteen kuvake .
- NOTE** – Jos käytössäsi on SP80-vastaanottimen sisäinen modeemi eikä yhteyden muodostaminen onnistu ensimmäisellä kerralla, odota noin minuutin ajan että modeemi käynnistyy ja alustetaan ennen kuin kokeilet yhteyden muodostamista uudelleen.
- Jos tukiaseman korjauksia vastaanotetaan ja satelliitteja on riittävästi kun aloitat RTK-mittauksen, mittaus alustuu automaattisesti käyttäen on-the-fly-alustusmenetelmää. [Suorita alustus tunnetulla pisteellä](#) vaadittaessa.
10. Jos käytät vastaanotinta IMUn kallistuskompensaation kanssa, [kohdenna IMU](#).
 11. Mittaa tai merkitse pisteet.

RTK-datan vastaanottaminen kertapalveluna

Jos käytössä on Internet-yhteys, jolla RTK-tiedot lähetetään tukiasemalta kartoituslaitteelle, voit käyttää **RTK -tosiaikatoimintoa** säätämään datan määrää, jota tukiasemavastaanotin lähettää. Voit pyytää tukiaseman lähettämään tiedot vain pyydettyinä. Tämä vähentää matkapuhelimella vastaanotetun tiedon määrää ja voi siten vaikuttaa tietoliikennekustannuksiin.

RTK-tosiaikatoiminto edellyttää, että sekä GNSS-tukiasemalla että kartoituslaitteella on Internet-yhteys. Trimble Access -ohjelmiston on oltava käytössä sekä GNSS-tukiasemassa että kartoituslaitteessa tai sinun on muodostettava yhteys Trimble VRS Now -tilausjärjestelmään.

Kun RTK-mittaus on meneillään Internet-yhteyden kautta, voit avata **RTK-tosiaikatoiminto** -asetukset näpäyttämällä  -kuvaketta tilarivillä.

Kun mittaus on aloitettu, Trimble Access -ohjelmisto on oletusarvoisesti Toisto-tilassa. Kun järjestelmä on Toisto ►-tilassa, RTK-tietoja lähetetään jatkuvana virtana.

Jos näpäytät ■■ -näyttönäppäintä, mittauksesi siirtyy Tauko-tilaan ja tietoja lähetetään vain tarvittaessa. Trimble Access -ohjelmisto pyytää tietoja tukiasemalta, jos alustus menetetään tai jos mittaat pisteen, aloitat jatkuvan kartoitusmittauksen tai käytät maastoonmerkintätoimintoa. Kun vastaanotin on alustettu uudelleen tai mittaus on valmis, Trimble Access -ohjelmisto pyytää tukiasemaa lopettamaan tietojen lähettämisen.

NOTE – Et voi mitata Tauko-tilassa pika- tai apupisteitä.

Jos näpäytät ■ -näyttönäppäintä, mittauksesi siirtyy Pysäytys-tilaan ja RTK-tietoja ei lähetetä. Tätä voidaan käyttää tilanteissa, joissa et halua lopettaa mittauksia mutta aseman ei tarvitse olla alustettuna ennen kuin aloitat mittauksen uudelleen.

Yhteyden katkaiseminen GNSS-internetlähteeseen ja yhteyden muodostaminen uudelleen

Jos yhteys GNSS-internetlähteeseen katkeaa, kun käytät internet-datalinkkiä, napauta GNSS-internetlähteen kuvaketta 📶 tilarivillä.

Näyttöön avautuu **Kartoituslaitteen radio** -ikkuna.

Jos GNSS-internetlähde on maastotietokoneen sisäinen modeemi, napauta **Yhdistä Roverin datalinkin** ruudussa. Käyttöjärjestelmän **VerkotVälilehti-välilehti** avautuu ilmoitusalueelta. Muodosta internetyhteys uudelleen **Verkot**-välilehden kautta, minkä jälkeen Trimble Access muodostaa automaattisesti yhteyden tukiasemaan.

Jos yhteys internetiin säilyy mutta yhteys tukiaseman datapalvelimeen on menetetty, näpäytä **Yritä uudelleen** "Tukiaseman datayhteys menetettiin yllättäen" -viestissä. Trimble Access yrittää tämän jälkeen muodostaa yhteyden uudelleen tukiaseman datapalvelimeen. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen myöhemmin, voit vaihtoehtoisesti näpäyttää **OK** "Tukiaseman datayhteys menetettiin yllättäen" -viestissä. Kun haluat muodostaa yhteyden uudelleen, näpäytä **Yhdistä Roverin datalinkin** kuvaruudussa.

Jos GNSS-internetlähde on ulkoinen modeemi, kuten vastaanottimen modeemi, napauta **Redial**, jotta ulkoinen modeemi muodostaa Internet-yhteyden uudelleen. Kun yhteys on muodostettu, Trimble Access muodostaa automaattisesti yhteyden tukiasemaan uudelleen.

Kun käytät ulkoista modeemia, voit katkaista yhteyden milloin tahansa näpäyttämällä **Katkaise**. Jatka mittauksia ja muodosta yhteys internetiin uudelleen tarvittaessa. Yhteys voidaan katkaista **Kartoituslaitteen radio** -ikkunassa vain silloin, kun yhteys muodostettiin mittauksia aloitettaessa. Voit kuitenkin aina muodostaa yhteyden soittamalla **Kartoituslaitteen radio** -ikkunassa, kun mittaus on meneillään.

RTK-alustus

NOTE – **RTK-alustusnäyttö** ei ole käytettävissä Trimble DA2 -vastaanotinta käytettäessä.

Jos tukiaseman korjauksia vastaanotetaan ja on satelliitteja on riittävästi kun aloitat RTK-mittauksen, mittaus alustuu automaattisesti käyttäen on-the-fly-alustusmenetelmää. Tutkimus on alustettava ennen kuin senttimetritason mittaus voidaan aloittaa. Jos alustus ei tapahdu automaattisesti, katso [Alustuksen suorittaminen tunnetulla pisteellä, page 420](#).

Alustuksen jälkeen mittaustila vaihtuu **Ei alustettu** -tilasta **Alustettu** -tilaan. Tila säilyy **Alustettu** -tilana, jos vastaanotin pystyy jatkuvasti seuraamaan vähimmäismäärää satelliitteja. Jos mittaustila vaihtuu **Ei alustettu** -tilaan, mittaus on alustettava uudelleen.

NOTE – Alustuksen luotettavuus riippuu alustusmenetelmästä ja siitä, esiintyykö alustusvaiheessa signaalien monitie-etenemistä. Monitie-etenemistä tapahtuu, kun GNSS-signaalit heijastuvat kohteista, kuten maanpinnasta, rakennuksista tai puista. Alustusta suorittaessa tulee valita paikka, josta on selvä näkymä taivaaseen ja joka on vapaa esteistä, jotka voisivat aiheuttaa monitie-ilmiötä. Trimble-vastaanotinten alustusprosessi on erittäin luotettava toimenpide, mutta vähentääksesi monitie-etenemistä sinun tulee käyttää hyviä mittaustapoja ja tarkistaa alustuksesi säännöllisesti mittaamalla aikaisemmin mitattuihin pisteisiin uutta alustusta käyttäen. Vähennä monitie-etenemisen vaikutuksia on-the-fly-alustuksen aikana vaihtamalla paikkaa.

RTK-mittauksen uudelleenalustus roveria käytettäessä

1. Valitse **RTK-alustuksen** yksi seuraavista **Menetelmän** kentältä:

- **Nollaa RTK**
- **Nollaa SV-seuranta** keskeyttääksesi kaikkien satelliittien seurannan, muodostaaksesi satelliittiyhteydet uudelleen ja alustaaksesi RTK-mittauksen uudelleen

NOTE – Tämän johdosta vastaanotin tiputtaa kaikki satelliitit seurannasta, hakee satelliitit uudestaan ja tekee RTK-alustuksen.

2. Näpäytä **Nollaa** tai **Aloita**.

RTK-alustus satelliittien vapaila osajoukoilla

Voit alustaa RTK-mittauksen käyttäen seurattujen satelliittien vapaita osajoukkoja. Katso [RTK-mittauksissa seurattujen vapaiden satelliittien alajoukkojen käyttäminen, page 442](#) saadaksesi lisätietoja.

Kun olet **RTK-alustuksen** kuvaruudussa:

- Alusta ensimmäinen satelliittien vapaa osajoukko valitsemalla **Nollaa – Seuraa SV-joukkoa A Menetelmän** kentältä ja näpäytä **Nollaa**.
- Alusta toinen satelliittien vapaa osajoukko valitsemalla **Nollaa – Seuraa SV-joukkoa B Menetelmän** kentältä ja näpäytä **Nollaa**.
- Alusta kaikki saatavilla olevat satelliitit valitsemalla **Nollaa – Seuraa kaikkia SV-joukkoja Menetelmän** kentältä ja näpäytä **Nollaa**.

TIP – **Nollaa RTK** ja **Nollaa SV:n seuranta** -valikkovaihtoehdot pätevät kulloinkin valittuna olevaan SV-seurannan alajoukkoon.

RTK-alustamiseen vaadittavat satelliitit

Tarvittavien satelliittien määrä vaihtelee sen mukaan, käytätkö vain yhden vai lukuisien konstellaatioiden satelliitteja. Alustuksen jälkeen sijainti voidaan määrittää ja alustus on voimassa vielä, vaikka satelliitteja olisi

yksi vähemmän kuin alustukseen tarvittavia satelliitteja. Jos satelliittien määrä laskee tätä pienemmäksi, mittaus on alustettava uudelleen.

Vaaditut L1/L2-vähimmäissatelliitit ovat:

| Satelliittijärjestelmät | Alustamiseen vaadittavat satelliitit | Paikannusten tuottamiseen vaadittavat satelliitit |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Vain GPS | 5 GPS | 4 GPS |
| GPS + QZSS | 4 GPS + 1 QZSS | 3 GPS + 1 QZSS |
| GPS ja GLONASS | 4 GPS+ 2GLONASS | 3 GPS+ 2GLONASS |
| GPS + BeiDou | 4 GPS + 2 BeiDou | 3 GPS + 2 BeiDou |
| GPS + Galileo | 4 GPS + 2 Galileo | 3 GPS + 2 Galileo |
| BeiDou-vain | 5 BeiDou | 4 BeiDou |
| BeiDou + GPS | 4 BeiDou + 2 GPS | 3 BeiDou + 2 GPS |
| BeiDou + GLONASS | 4 BeiDou + 2 GLONASS | 3 BeiDou + 2 GLONASS |
| Vain GLONASS | - | - |
| Galileo-vain | - | - |

NOTE - Et voi suorittaa alustusta, jos PDOP-arvo on suurempi kuin 7.

Alustuksen suorittaminen tunnetulla pisteellä

NOTE - Alustus tunnetussa pisteessä on käytettävissä kaikille Trimble GNSS -vastaanottimille seuraavin poikkeuksin:

- Jos vastaanotimessa on IMU, IMU on poistettava käytöstä. Alustuksen suorittaminen tunnetulla pisteellä edellyttää, että vastaanotin on Vain GNSS -tilassa. Siirry Vain GNSS -tilaan napauttamalla tilarivin vastaanotinkuvaketta avataksesi **GNSS-toimintojen** ruudun ja napauta sitten **IMUn kallistuksen kompensatiota** käynnistääksesi tai sulkeaksesi Vain GNSS -tilan.
- Alustus tunnetussa pisteessä ei ole käytettävissä, kun käytössä on Trimble DA2 -vastaanotin.

1. Sijoita roverin antenni tunnetulle pisteelle.

RTK-mittauksessa tunnetun pisteen täytyy olla nykyisessä työssä oleva aikaisemmin mitattu piste.

Jälkilaskettavassa mittauksessa voit suorittaa alustuksen:

- nykyisessä työssä aiemmin mitatulla pisteellä
- pisteellä, jolle annat koordinaatit myöhemmin (ennen tietojen jälkilaskentaa)


2. Napauta  ja valitse **Mittaa** ja sen jälkeen **RTK-alustus** tai **PPK-alustus**.

3. Valitse **Metodi**-kentässä **Tunnettu piste**.

4. Valitse **Pisteen nimen** kentältä tunnettu piste työn pisteluettelosta.

5. Syötä arvot **Antennikorkeus** -kenttään ja varmista, että **Mitattu** -kentän asetus on määritetty oikein.

6. Kun antenni on keskitetty ja pystysuorassa pisteen yläpuolella, näpäytä **Aloita**.

Maastotietokone aloittaa tietojen tallentamisen ja tilarivillä näkyy staattinen-kuvake . Pidä antenni pystysuorassa ja paikallaan tietojen tallentamisen aikana.

TIP – Jos käytät GNSS-vastaanotinta, jossa on sisäänrakennettu kallistusanturi, näpäytä **eBubble** (tai paina **Ctrl + L**) näyttääksesi eBubble:n. Kun kupla on vihreä, näpäytä **Aloita** varmistaaksesi, että piste mitataan kallistustoleranssien sisään. Toleranssi on se, joka on määritetty Kartoituspistettä varten.

Viesti vahvistaa vastaanottimen alustamisen yhdessä nykyisestä sijainnista tunnettuun pisteeseen vievien deltojen kanssa.




7. Napauta **Hyväksy**.

Jos alustus epäonnistuu, näytetään tulokset. Tee alustus uudelleen näpäyttämällä **Uusi yritys**.

RTX-mittauksen aloittaminen

1. Aloita mittaus käyttäen RTK-mittaustyyliä, joka on konfiguroitu RTX:ää varten. Katso [RTX-mittauksen konfigurointi, page 382](#).

Kun RTX:n korjauspalvelusta vastaanotetaan dataa:

- RTX (SV) -signaalien kautta, radiokuvake  muuttuu RTX-kuvakkeeksi , ja tilalinjalle ilmestyy RTX.
- RTX (internet), GNSS:n internet-lähdekuvake  tulee näkyviin.


2. Odota konvergenssia.

Tyypilliset konvergenssiajat riippuvat alueesta, jolla työskentelet, ja käyttämästäsi GNSS-vastaanottimesta:

- Jos GNSS-vastaanotin hyödyntää Trimble ProPoint -teknologiaa, useimmissa tapauksissa konvergenssin pitäisi tapahtua 1–3 minuutissa RTX-nopeilla alueilla ja 3–10 minuutissa maailmanlaajuisesti.
- Jos GNSS-vastaanotin ei hyödynnä Trimble ProPoint -teknologiaa, konvergenssi kestää yleensä 5–10 minuuttia nopeilla RTX-alueilla ja alle 15–30 minuuttia globaalisti.

Lisätietoja konvergenssiajoista on kohdassa [RTX-korjauspalvelu, page 382](#).

Kun ruutuun ilmestyy viesti, jossa lukee **Konvergenssi on saavutettu**, voit aloittaa kartoittamisen

TIP – Tarkastellaksesi **RTX:n tilan** kuvaruutua näpäytä  RTX (SV)-mittauksessa. RTX (internet)-mittauksessa näpäytä **RTX:n tilaa** Koje-valikossa.


3. Jos käytät vastaanotinta IMUn kallistuskompensaation kanssa, [kohdenna IMU](#).
4. Mittaa tai merkitse pisteet.

NOTE –

- Vaikka RTX:n rover-ratkaisun tarkkuustaso on mahdollisesti saavutettu, se ei välttämättä vielä yllä pisteen mittauksien tarkkuustoleranssiin. Sinun tarvitsee ehkä pysyä pisteessä kauemmin saavuttaaksesi määritetyt tarkkuustoleranssit, sillä RTX:n rover-ratkaisun tarkkuustaso saavutetaan paremmin silloin, kuin rover on staattisessa tilassa. Trimble Centerpoint RTX-palvelua käyttävien mittausten tarkkuudet ovat hyvin herkkiä ympäristöolosuhteille, kuten moniteille, ionosfäärin tuikkeelle ja erityisesti troposfäärillisille olosuhteille ja lehväkatokselle.
- Muuta pisteen hyväksytyin konvergenssin tarkkuuden tasoa tyhjentämällä **Autom. toleranssin** valintaruutu **Rover-asetusten** kentässä ja syöttämällä haluamasi arvot.

RTX-RTK-siirtymän laskeminen


WARNING – Huolehdi, ettet vahingossa muuta työn jo olemassa olevaa siirtymää epätarkempaan siirtymään. Tämän seurauksena työhön tallennettujen pisteiden tarkkuus ei välttämättä enää vastaa pisteiden mittauksen yhteydessä sovellettuja tarkkuustoleransseja. Katso [RTX-RTK-siirtymät, page 383](#).

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa**. Näpäytä **RTX-RTK-siirtymä**.
2. Valitse piste **RTK-piste**-kentällä. Tämän tulee olla RTK:lla mitattu piste.
3. Valitse tai mittaa RTX-piste **RTX-piste**-kentällä. Tämän tulee olla piste, joka on mitattu käyttäen CenterPoint RTX -korjauspalvelua.
Siirtymä lasketaan heti, kun kaksi pistekenttää ovat valmiita.
4. Tarkastele siirtymän laskennan tuloksia. Jos tulokset ovat hyväksyttäviä, näpäytä **Tallenna**, jolloin työ sitoutuu käyttämään siirtymiä.

NOTE – Siirtymän ja sitä kautta RTK:n viitekehukseen vähennettyjen RTX-pisteiden tarkkuudet riippuvat kyseisen siirtymän laskentaan käytettyjen mitattujen RTK- ja RTX-pisteiden tarkkuudesta. Sinun **tulee** käyttää tarkimpia saatavilla olevia pistemittauksia siirtymän laskennassa.

Poista RTX-RTK-siirtymä tarkastelemalla siirtymää **RTX-RTK-siirtymä** -ruudussa ja näpäytä sitten **Ei siirtymää**. Vahvista valinta näpäyttämällä **Kyllä**. Siirtymän arvo muutetaan nolaksi.

RTX:n tilan tarkastelu

Tarkastellaksesi **RTX:n tilan** kuvaruutua näpäytä  RTX (SV)-mittauksessa. RTX (internet)-mittauksessa näpäytä **RTX:n tilaa** Koje-valikossa.

RTX:n tila -näytössä näkyy senhetkinen **Korjaussatelliitin nimi**. Vaihda satelliittia näpäyttämällä **Asetukset**-painiketta ja valitse sitten tarvittava satelliitti luettelosta. Voit vaihtaa korjaussatelliittia milloin tahansa, eikä sen vaihtaminen vaadi mittauksen aloittamista uudelleen. Voit vaihtoehtoisesti syöttää haluamasi taajuuden ja bittinopeuden **Mukautetut asetukset** -kohdassa. Muokkaamasi asetukset ovat käytössä kun seuraavan kerran aloitat mittauksen.

RTX-mittauksessa satelliittiplotin/luettelon kuvaruudun **Nollaus**-painike nollaa SV:n seurannan sekä RTX-konvergenssin. **Nollaus**-painike **RTX:n tilan** kuvaruudulla nollaa RTX-konvergenssin mutta ei satelliittiseurantaa.

OmniSTAR-mittauksen aloittaminen

Vaiheet mittauksen käynnistämistä varten käyttämällä OmniSTAR-differentiaalikorjauspalvelua riippuvat siitä, käytätkö OmniSTARia osana RTK-mittausta, tosiaikaisessa differentiaalimittauksessa, vai yksin.

Lisätietoja OmniSTARista löytyy osiosta [OmniSTAR-differentiaalikorjauspalvelu, page 385](#).

RTK-OmniSTAR-mittauksen aloittaminen

1. Luo RTK-mittaustyyli, jossa Satelliittikorjaus-kohtaan on asetettu kohtaan OmniSTAR. Katso [Kartoitusasetukset, page 351](#).
2. Käynnistä RTK-mittaus käyttäen tätä mittaustyyliä.

Valitse OmniSTAR-offset -näyttö ilmestyy.



Kun haluta verrata OmniSTAR-sijainteja RTK-sijainteihin, sinun täytyy mitata **OmniSTAR-offset**, kun sama piste mitataan sekä RTK:lla että OmniSTAR:lla. Ennen kuin offset voidaan mitata, sinun täytyy odottaa, kunnes OmniSTAR-mittaus on konvergoitunut.

TIP – Kartoittaaksesi ilman konvergenssinviivettä voit:


- Mitata OmniSTARsiirtymän myöhemmin, kun OmniSTAR-järjestelmä on konvergoitunut. Toimi seuraavasti:
 - a. Näpäytä **Esc** ja jatka RTK-mittausta.
 - b. Katsoaksesi, onko OmniSTAR -mittaus konvergoitunut, näpäytä **☰** ja valitse **Mittaus / OmniSTAR -alustus**.
 - c. Kun OmniSTAR-mittaus on konvergoitunut, näpäytä **Offset** ja mittaa sitten **OmniSTAR-offset**. Katso alla vaiheet 4–10.
- Alustaa OmniSTAR-mittauksen sallimalla mittauksen jatkuminen käyttäen OmniSTAR-signaaleja, jos radiolinkkiyhteys katkeaa RTK-mittauksessa. Katso kohta [OmniSTAR-mittauksen alustus](#).

3. Näpäytä **New**.
4. Valitse **Alustuspiste** -kentästä aikaisemmin mitattu piste. Trimble suosittelee valitsemaan korkealuokkaisen, kaikkein sopivimman RTK-pisteen.
5. Määritä antenni.
6. Kun vastaanotin on asetettu **Alustuspisteelle** näpäytä **Aloita** mitataksesi pisteen.

Kun mittaus on tehty, Trimble Access-ohjelmisto laskee offsetin OmniSTAR-sijainnin ja Alustuspisteen välillä ja ottaa käyttöön tämän offsetin seuraavilla OmniSTAR-korjatuilla sijainneilla, varmistaen, että OmniSTAR-sijainteja voidaan pitää RTK-pisteinä.

Kun laite vastaanottaa OmniSTAR-signaaleita, radiokuvake  muuttuu SBAS/OmniSTAR-kuvakkeeksi  ja RTK:OmniSTAR ilmestyy tilariville.

TIP -

- Näpäytä  nähdäksesi SBAS-statuksen. Näpäytä **SBAS-tilan** ruudun **Info**-pikapainiketta nähdäksesi OmniSTAR-alustuksen tiedot. **Info** -pikapainike on käytettävissä vain, kun olet mittaamassa.
- Näpäytä **Radio** -pikapainiketta **SBAS-status** näytöltä päästäksesi **Rover-radio** näyttöön.
- Jos OmniSTAR -ratkaisu ei saavuta odotettuja tarkkuustasoja, sinun tulee ehkä odottaa vielä jonkin aikaa kunnes tasot on saavutettu. Jos mittasit OmniSTAR -siirtymää kun tarkkuusarviot olivat korkeita, tai päätit käyttää korkeiden tarkkuusarvioiden siirtymää, OmniSTAR -ratkaisu ei ehkä saavuta tarkkuustasoja odotetusti.

7. Jatka mittausta.

Jos radiolinkkiyhteys katkeaa RTK-mittauksen aikana, voit jatkaa mittausta käyttäen OmniSTAR-signaaleja.




Seuraavissa RTK-mittauksissa käyttäen OmniSTAR:a ja samaa RTK-tukiasemaa kuin ennen, sinun ei tarvitse mitata uutta **OmniSTAR-offset:a**. Kun käynnistät mittauksen, sinulle näytetään lista aikaisemmin nykyiselle tukiasemalle mitatuista offseteista. Valitse sopiva offset.

TIP - Näpäytä **Kaikki** nähdäksesi kaikki aikaisemmin mitatut offsetit kaikille tukiasemille ja käytä toimintoa **Suodata** suodattaaksesi listaa ja näyttämään offsetit nykyiselle tukiasemalle. Sinun täytyy valita offset nykyistä RTK-tukiasemaa varten tai toista tukiasemaa varten, joka on samassa kalibroinnissa. Näpäytä **Poista** poistaaksesi offsetin. Näpäytä **Tyhjää** tyhjentääksesi edellisen valitun offsetin.

Tosiaikaisen differentiaalisen OmniSTAR-mittauksen aloittaminen

Kun haluat suorittaa tosiaikaisia differentiaalisia mittauksia käyttäen OmniSTAR:a tee näin:

1. Luo tosiaikainen differentiaalinen mittaustyyli, jossa lähetysmuoto on asetettu OmniSTAR:ksi. Katso [Kartoitusasetukset, page 351](#).
2. Aloita tosiaikainen differentiaalinen mittaus käyttäen tätä mittaustyyliä.

Kun laite vastaanottaa OmniSTAR-signaaleita (ja ei olla RTK:ssa), radiokuvake  muuttuu SBAS/OmniSTAR-kuvakkeeksi . Näpäytä SBAS/OmniSTAR-kuvaketta  nähdäksesi SBAS-statuksen.

TIP - Jos sinulla on käytettävissä OmniSTAR HP, G2, tai XP, the sijainnin tarkkuus konvergoinnin jälkeen kasvaa, kun järjestelmä konvergoituu.

Mittauksen käynnistäminen OmniSTARia käyttäen, kun RTK ei ole saatavilla

Jos et voi käynnistää RTK-mittausta, voit käynnistää pelkästään OmniSTAR-mittauksen. Toimi seuraavasti:

1. Yritä käynnistää RTK-mittaus, joka on konfiguroitu käyttämään OmniSTAR-järjestelmää, kun RTK ei ole käytettävissä.

- Näpäytä **Esc**. Sinulta kysytään haluatko peruuttaa mittauksen vai käynnistää OmniSTAR-mittaus ilman RTK:ta.
- Näpäytä **Jatka** aloittaaksesi OmniSTAR-mittauksen.
- Valitse OmniSTAR-offset. Valittu offset on merkattu ruksilla.


NOTE – Koska et ole vastaanottanut vielä RTK-tukiasemaa, siirtymälistaa ei voida suodattaa. Sinun täytyy valita siirtymä sopivalta tukiasemalta.

- Jatka mittausta

Jos olet myöhemmin radion kuuluvuusalueella ja RTK-tukiasema havaitaan, **Uusi tukiasema havaittu** -ilmoitus ilmestyy näyttöön antaen mahdollisuuden valita tukiasema ja jatkaa mittausta käyttäen RTK:ta.

OmniSTAR-mittauksen alustus


Jos käynnistät mittauksen ilman RTK:ta tai radiolinkkiyhteys menetetään RTK-mittauksen aikana ja menetät lukituksen satelliitteihin ja OmniSTAR menettää konvergenssin, voit manuaalisesti alustaa OmniSTAR-järjestelmän. Toimi seuraavasti:

- Näpäytä  ja valitse **Mittaa / OmniSTAR alustus**.
- Valitse offset, jos et ole vielä tehnyt sitä. Valittu offset on merkattu ruksilla.
- Näpäytä **Alust**.
- Valitse **Alustuspiste** -kentästä aikaisemmin mitattu piste.

TIP – Trimble suosittelee, että valitset korkealuokkaisimman, kaikkein sopivimman RTK-pisteen.

- Määritä antenni.
- Kun vastaanotin on asetettu **Alustuspisteelle** näpäytä **Aloita** mitataksesi pisteen. OmniSTAR-järjestelmä konvergoituu.

NOTE –

- Tämä toiminto on käytettävissä vain OmniSTAR HP, G2 ja XP tilauksissa.
- Jos RTK-mittaus on meneillään ja OmniSTAR-offset on valittu, OmniSTAR voi tehdä alustuksen automaattisesti RTK-mittauksesta ja tämä toiminto ei ole tarpeellinen.
- Näpäytä  nähdäksesi SBAS-statusen. Näpäytä **SBAS-tilan** ruudun OmniSTARInfo-pikapainiketta nähdäksesi -alustuksen tiedot. **Info** -pikapainike on käytettävissä vain, kun olet mittaamassa.
- SBAS:n tila** -näytössä näkyy senhetkinen **Korjaussatelliitin nimi**. Vaihda satelliittia näpäyttämällä **Asetukset**-painiketta ja valitse sitten tarvittava satelliitti luettelosta. Voit vaihtaa korjaussatelliittia milloin tahansa, eikä sen vaihtaminen vaadi mittauksen aloittamista uudelleen. Voit vaihtoehtoisesti syöttää haluamasi taajuuden ja bittinopeuden **Mukautetut asetukset** -kohdassa. Muokkaamasi asetukset ovat käytössä kun seuraavan kerran aloitat mittauksen.

Jälkilaskettuun täyttöön vaihtaminen

Aikoina, joina tukiasemakorjauksia ei vastaanoteta, tilarivillä vilkkuu seuraava **Radioyhteys poikki** -viesti. Jatkaaksesi kartoittamista näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** ja sitten **Aloita jälkilaskettu täyttömittaus**. Kun täytön jälkilaskenta alkaa, raakadata kirjataan roveriin. Jotta perusviiva voidaan ratkaista oikein, sinun on käytettävä jälkikäsiteltäviä mittausmenetelmiä.

NOTE – Alustusta ei voi siirtää RTK- ja jälkikäsiteltävän infill-mittauksen välillä. Alusta jälkikäsiteltävä infill-mittaus, kuten muut jälkilaskettavat mittaukset. Kun suoritat jälkilaskentamittausta, tukeudu on-the-fly-alustukseen (automaattinen) vain silloin, jos olet varma, että vastaanotin havaitsee ainakin 5 satelliittia ilman keskeytystä seuraavan 15 minuutin ajan, tai 6 satelliittia ilman keskeytystä seuraavan 8 minuutin ajan. Muussa tapauksessa suorita alustus tunnetulla pisteellä.

Kun tukiasemakorjauksia vastaanotetaan jälleen, tilarivillä näkyy **Radio linkki käytössä** -viesti. Tämä viesti näyttää myös RTK-mittauksen alustustyyppin.

Lopeta tiedonkeruu roverissa näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Mittaa** ja sitten **Lopeta jälkilaskettu täyttömittaus**. RTK-mittauksia jatketaan.

Kun jälkikäsitelty täyttö käynnistetään, IMUn kallistuksen kompensointi poistetaan käytöstä ja otetaan sitten uudelleen käyttöön, kun RTK:ta jatketaan.

Jälkikäsiteltävän roverimittauksen aloittaminen

1. Ota GNSS-vastaanotin käyttöön ja yhdistä se.
2. Varmista, että tarvittava työ on avoinna Trimble Access -sovelluksessa.
3. Aloittaaksesi mittauksen napauta ☰ ja valitse **Mittaa**. Jos useampi kuin yksi mittaustyyli on konfiguroituna, valitse sitten mittaustyyli luettelosta. Valitse haluamasi ohjelman toiminto, esimerkiksi **Mittaa pisteitä**.

Kun valitset tietyn mittaustyylin ensimmäisen kerran, ohjelmisto pyytää mukauttamaan tyylin laitteistosi mukaiseksi.

4. Jos viesti varoittaa, että asetukset eivät ole käytettävissä vastaanottimella, vastaanottimen asetustilauksesi saattaa olla vanhentunut. Tarkistaaksesi viimeisen voimassaolopäivän napauta ☰ ja valitse **Koje / Vastaanottimen asetukset**, ja tarkista **Trimble GNSS -tilausten** ryhmässä olevat arvot.
5. Jos olet valinnut vaihtoehdon "Kehotukset käytössä" RTK-mittaustyyliin, ohjelmisto kehottaa sinua vahvistamaan korjauksen lähteen. Napauta **Hyväksy**.
6. Käytä tilariviä vahvistamaan, että ohjelmisto on yhdistettynä ja vastaanottaa korjaustietoja. FastStatic-mittauksessa voit aloittaa mittaamisen välittömästi.

Mittaus tulee alustaa, jotta voit saavuttaa senttimetriluokan tarkkuuksia jälkilasketussa kinemaattisessa mittauksessa datan käsittelyn yhteydessä. Kaksitaajuusvastaanottimissa alustus alkaa automaattisesti, jos vähintään viisi L1/L2-satelliittia havaitaan. Katso [Jälkikäsitelty alustusajat, page 386](#).

NOTE – Kun suoritat jälkilaskentamittausta, tukeudu on-the-fly-alustukseen (automaattinen) vain silloin, jos olet varma, että vastaanotin havaitsee ainakin 5 satelliittia ilman keskeytystä seuraavan 15 minuutin ajan, tai 6 satelliittia ilman keskeytystä seuraavan 8 minuutin ajan. Muussa tapauksessa suorita alustus tunnetulla pisteellä.

Jos **et** vaadi senttimetrin tuloksia ja et halua alkaa kartoittaa heti, valitse **Mittaa/PPK-alustus**. Näpäytä **Alustus** ja valitse **Metodi** -kentässä **Ei alustusta**.

7. Mittaa pisteitä.

NOTE – Et voi merkitä pisteitä jälkikäsiteltävän mittauksen aikana.

GNSS-mittauksen tila

Kun tallennin yhdistetään vastaanottimeen, tilarivi näyttää nykyisen GNSS-mittauksen tilan:

| | |
|--------------|--|
| Ei mittausta | Yhteys vastaanottimeen on muodostettu, mutta mittausta ei ole aloitettu. |
| RTK+IMU | Nykyisen mittaustyyppin mukaisesti RTK ja IMUn kaltevuuden kompensointi ovat käytössä. |
| RTK:Fixed | Nykyistä RTK-mittausta alustetaan, ja ratkaisutapa on L1 kiinteän senttimetrin taso. |
| RTK:Float | Nykyistä RTK-mittausta alustetaan, ja ratkaisutapa on L1 kellunta. |
| RTK:Check | Nykyinen RTK-mittaus varmentaa alustusta. |
| RTK:Auton | Radiolinkki on alhaalla nykyisessä RTK-mittauksessa, ja ratkaisu on autonominen paikannus. |
| RTK:SBAS | Radiolinkki on alhaalla nykyisessä RTK-mittauksessa, ja ratkaisu on SBAS-paikannus. |
| xFill | Radiosignaaleja ei enää vastaanoteta. xFill tai xFill-RTX mahdollistaa RTK:n jatkumisen. |
| RTX+IMU | Nykyisen mittaustyyppin mukaisesti RTX ja IMUn kaltevuuden kompensointi ovat käytössä. |
| RTX | Nykyinen mittaustyyppi on RTX. |
| OmniSTAR HP | Nykyinen mittaustyyppi on OmniSTAR HP (korkeatarkkuuksinen). |

| | |
|------------------------|--|
| OmniSTAR VBS | Nykyinen mittaustyyppi on OmniSTAR VBS (differentialikorjattu). |
| SBAS | Nykyinen mittaustyyppi on differentiaalinen ja käyttää SBAS:n lähettämiä signaaleja. |
| FastStatic | Nykyinen mittaustyyppi on FastStatic. |
| PPK:Initialized | Nykyinen jälkikäsitelty kinemaattinen mittaus alustetaan.Jälkilaskennan jälkeen mittausten ratkaisun pitäisi olla senttimetrin tarkkuudella. |
| PPK:Not initialized | Nykyistä jälkikäsiteltyä kinemaattista mittausta ei alusteta. Jälkilaskennan jälkeen mittausten ratkaisun ei ehkä ole senttimetrin tarkkuudella. |
| Infill:Initialized | Nykyinen jälkikäsitelty kinemaattinen täyttömittaus alustetaan.Jälkilaskennan jälkeen mittausten ratkaisun pitäisi olla senttimetrin tarkkuudella. |
| Infill:Not initialized | Nykyistä jälkikäsiteltyä kinemaattista täyttömittausta ei alusteta. Jälkilaskennan jälkeen mittausten ratkaisun ei ehkä ole senttimetrin tarkkuudella. |
| Infill | Nykyinen mittaustyyppi on differentiaalinen, ja suoritat täyttömittausta. |

Jos tallennin on yhdistettynä HD-GNSS-teknologiaa käyttävään vastaanottimeen:

- ✓ tilarivissä osoittaa, että tarkkuustoleranssit on saavutettu.
- ✗ tilarivissä osoittaa, että tarkkuustoleransseja ei ole saavutettu

GNSS-mittauksen virheilmoitukset

Seuraavat viestit ilmaisevat GNSS-mittauksen aikana tai sen aloituksen yhteydessä sattuneita virheitä.

Virhe: Käyttöalueen ulkopuolella

Jos tämä viesti ilmestyy ruutuun kun olet aloittamassa mittausta, kytketty vastaanotinta ei voida käyttää nykyisessä maantieteellisessä paikassa. Lisätietoja saat paikalliselta Trimble-jälleenmyyjältä.

Vastaanotin tukee Location RTK -tarkkuuksia. Asetetaanko style-toleranssi sen mukaisesti

Jos tämä viesti ilmestyy kun olet aloittamassa RTK-mittausta, kytketty vastaanotin tukee paikan RTK:ta, joka rajoittaa RTK-ratkaisun tarkkuutta vastaanottimessa.Näpäytä **Kyllä** muuttaaksesi mittaustyyli tarkkuuden asetuksia vastaamaan vastaanottimen paikan RTK-tarkkuuden rajaa.Jos mittaustyyli on jo asetettu paikan RTK-tarkkuuden rajaa korkeampaan tarkkuuteen, mittaustyyliä ei päivitetä.

Kun vastaanottimella on paikan RTK mahdollistettuna, tilalinja näyttää RTK: Float. Et voi tallentaa kiinteitä paikannuksia, kun paikan RTK on käytössä vastaanottimessa.

Näpäytä **Ei** säilyttääksesi nykyisten mittaustyyli tarkkuuksien asetukset.

Ei voi käynnistää korjausten lähetystä

Jos tämä viesti tulee ruutuun RTK-mittauksen aikana, varmista, että, käyttämäsi Internet-yhteys toimii Trimble Access -ohjelmiston ulkopuolella. Muodosta internet-yhteys ja varmista, että voit muodostaa yhteyden usein päivitettyyn verkkosivuun, kuten uutissivuun. Jätä kyseinen yhteys auki ja aloita mittaus Trimble Access -ohjelmistossa. Jos mittaus ei vielä käynnisty oikein, ongelmia saattaa olla tyylin IP-osoitteessa tai porttinumerossa, tai dataa lähettävä tukiasema ei välttämättä ole toimintakunnossa.

Ei tukiaseman dataa

Jos aloitat RTK-mittauksen ja ruutuun ilmestyy viesti **Ei perusdataa**, tarkasta lähetysformaatti, modeemini alustusjono, IP-osoite ja tukiaseman porttinumero.

Varoitus: eri tukiaseman koordinaatit. Työtiedoston tukiaseman <Pisteen nimen> koordinaatit poikkeavat lähetetyistä

Jos tämä viesti ilmestyy kun vastaanotat RTK-korjauksia, se tarkoittaa, että tukiaseman datalinkistä saadun tukiaseman pisteen nimi on sama kuin työtiedostossa jo olevan pisteen nimi, ja kyseisillä pisteillä on eri koordinaatit. Jos olet varma, että tukiasema on samalla pisteellä kuin työtietokannassa oleva piste, näpäytä **Työ** käyttääksesi pisteen työtietokannassa olevia koordinaatteja. Jos tukiasema ei ole samassa kohdassa kuin työtietokannassa oleva piste, sinun tulee muuttaa pisteen nimeä. Näpäytä **Vastaanotetut** käyttääksesi datalinkiltä saatuja koordinaatteja ja nimeä tukiaseman piste uudelleen. Näpäytä **Peruuta** peruuttaaksesi mittauksen.

NOTE – Jos työssäsi on RTX-RTK-siirtymä, et voi käyttää vastaanotettuja koordinaatteja tukiasemalla. Siirtymän oikea käyttö perustuu siihen, että kaikki RTK-arvot toimivat samoilla ehdoilla, joten jos tukiasema lähettää pisteen, jonka koordinaatit poikkeavat työssä jo olevista koordinaateista, RTK ei välttämättä toimi samoilla ehdoilla.

Mittauksen lopettaminen

Kun olet mitannut tai merkinnyt kaikki tarvittavat pisteet, toimi seuraavasti:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** tai **Merkitse** ja näpäytä sitten **Lpeta GNSS-mittaus**.
2. Jos mittaus oli RTK-internet-mittaus, ohjelmisto saattaa kysyä, katkaistaanko internet-yhteys:
 - Napauta **Kyllä**, jos haluat katkaista yhteyden modeemiin, jolloin myös korjaustietojen virta päättyy.
 - Napauta **Ei**, jos haluat lopettaa korjaustietojen virran, mutta jättää vastaanottimen online-tilaan valmiina seuraavaa mittausa varten.

TIP – Mobiilidatan ja VRS-tuntien tahattoman käytön välttämiseksi ohjelmisto lopettaa korjausvirran aina, kun mittaus päättyy, riippumatta siitä, näytetäänkö viesti vai ei tai vastaatko viestiin **Kyllä** vai **Ei**.

3. Kun kysytään Sammutetaanko vastaanotin?, näpäytä **Kyllä**.
4. Katkaise maastotietokoneen virta **ennen kuin** katkaiset yhteyden laitteeseen.
5. Jos otit tukiaseman käyttöön mittausa varten itse:
 - a. Palaa tukiasemalle.
 - b. Vaadittaessa yhdistä tallennin uudelleen tukiaseman vastaanottimeen.

- c. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** tai **Merkitse** ja näpäytä sitten **Lpeta GNSS-tukiasemamittaus**.
- d. Jos tallennin kirjasi perusdataa, näpäytä **Lopeta Tukiaseman** ruudussa.

Paikallinen muunnos

Paikallisella muunnoksella saadaan projisoidut karttakoordinaatit sovitettua paikalliseen kiintopisteistöön. Kalibrointi laskee muunnosparametrit Globaali-järjestelmästä paikalliseen koordinaattijärjestelmään (PIH).

Muunnos pitäisi laskea ja ottaa käyttöön ennen:

- pisteiden maastoon merkintää
- siirtymä- tai leikkauspisteiden laskentaa

Jos teet työhön paikallisen muunnoksen ja mittaat RTK-menetelmällä, Mittaus -ohjelmisto antaa tulokset paikallisten kiintopisteiden määrittämässä järjestelmässä.

Paikallisen muunnoksen tukipisteet

Trimble suosittelee **vähintään neljän tukipisteen käyttämistä** muunnoksen laskemiseen. Kalibroinnissa olevien pisteiden enimmäismäärä on 200. Parhaan tuloksen saat, jos pisteet sijaitsevat tasaisesti mittausalueella ja ulottuvat sen ulkopuolelle (olettaen, että tukipisteiden koordinaatit ovat tarkkoja).

TIP – Käytä samaa periaatetta, jota käytetään fotogrammetrisessä kartoituksessa. Varmista, että tukipisteet jakautuvat tasaisesti koko mittausalueelle.

Kalibroinnin käyttäminen uudelleen

Voit käyttää vanhan työn kalibrointia uudelleen uudessa työssä, jos mittaus tapahtuu kokonaan samalla alueella. Jos osa mittausalueesta on alkuperäisen muunnosalueen ulkopuolella, lisää muunnokseen uusia kiintopisteitä, jotka kattavan uuden alueen. Mittaa nämä uudet pisteet ja laske uusi kalibrointi, ja käytä tätä kalibrointia työssä.

Kopioidaksesi kalibroinnin olemassa olevasta työstä uuteen työhön aseta olemassa oleva työ nykyiseksi työksi ja luo sen jälkeen uusi työ ja valitse **Mallin** kentältä **Viimeksi käytetty työ**. Voit vaihtoehtoisesti käyttää **Kopioi täiden välillä** -toimintoa kopioidaksesi kalibroinnin yhdestä työstä toiseen.

Ohjelmiston kalibrointilaskelmat

Käytä Trimble Access -toimintoa suorittamaan kalibroinnin käyttäen pienin neliösumma -laskelmaa ja laskemaan joko **vaaka-** ja **korkeus-**muunnoksen tai käänteisen Mercator-projektion (TM) ja kolmiparametrisen datumin muunnoksen sen mukaan, mitkä koordinaattijärjestelmäasetukset työssä on määritelty. Menetelmät laskevat eri muunnostekijät, mutta lopputulos on käyttäjän kannalta sama, mikäli riittävä määrä luotettavia tukipisteitä (tunnettuja pisteitä paikallisessa järjestelmässä) on käytettävissä. Menetelmät ovat seuraavat:

- Jos käytössäsi on julkaistut datumin muunnoksen ja karttaprojektion parametrit työtä luotaessa ja jos syötit riittävän määrän tukipisteitä kalibroinnin yhteydessä, ohjelmisto laskee taso- ja

korkeusmuunnoksen kalibroinnin aikana. Tasotukipisteiden avulla voidaan poistaa karttaprojektion mittakaavavirheet. Korkeustukipisteiden avulla voidaan paikalliset ellipsoidikorkeudet muuntaa käyttökelpoisiksi ortometrisiksi korkeuksiksi.


TIP – Käytä aina julkaistuja parametreja, jos ne ovat käytettävissä.

- Jos et tiennyt karttaprojektion ja datumien muunnoksen parametreja luodessasi työtä ja valitsit **Ei projektiota / Ei datumia** ja jos määritit maakoordinaatit pakollisiksi, ohjelmisto laskee käänteisen Mercator-projektion ja Molodenskyn kolmiparametrisen datumien muunnoksen annettuja kiintopisteitä käyttäen. Työn luonnin yhteydessä määrittämäsi projektikorkeutta käytetään projektion maastomittakaavan määrittämiseen siten, että maastokoordinaatit lasketaan tähän korkeustasoon.

Seuraava taulukko näyttää muunnoslaskennan tuloksen, kun erilaisia tietoja on ollut käytettävissä.

| Projektio | Datumien muunnos | Muunnoksen tulos |
|-----------|------------------|---|
| Kyllä | Kyllä | Taso- ja korkeusmuunnos |
| Kyllä | Ei | Datumien muunnos, taso- ja korkeusmuunnos |
| Ei | Kyllä | Transverse Mercator (TM) -projektio, taso- ja korkeusmuunnos |
| Ei | Ei | Transverse Mercator (TM) -projektio, nolladatumien muunnos, taso- ja korkeusmuunnos |

Seuraavassa kaaviossa näytetään järjestys, jossa muunnoslaskennan vaiheet suoritetaan.

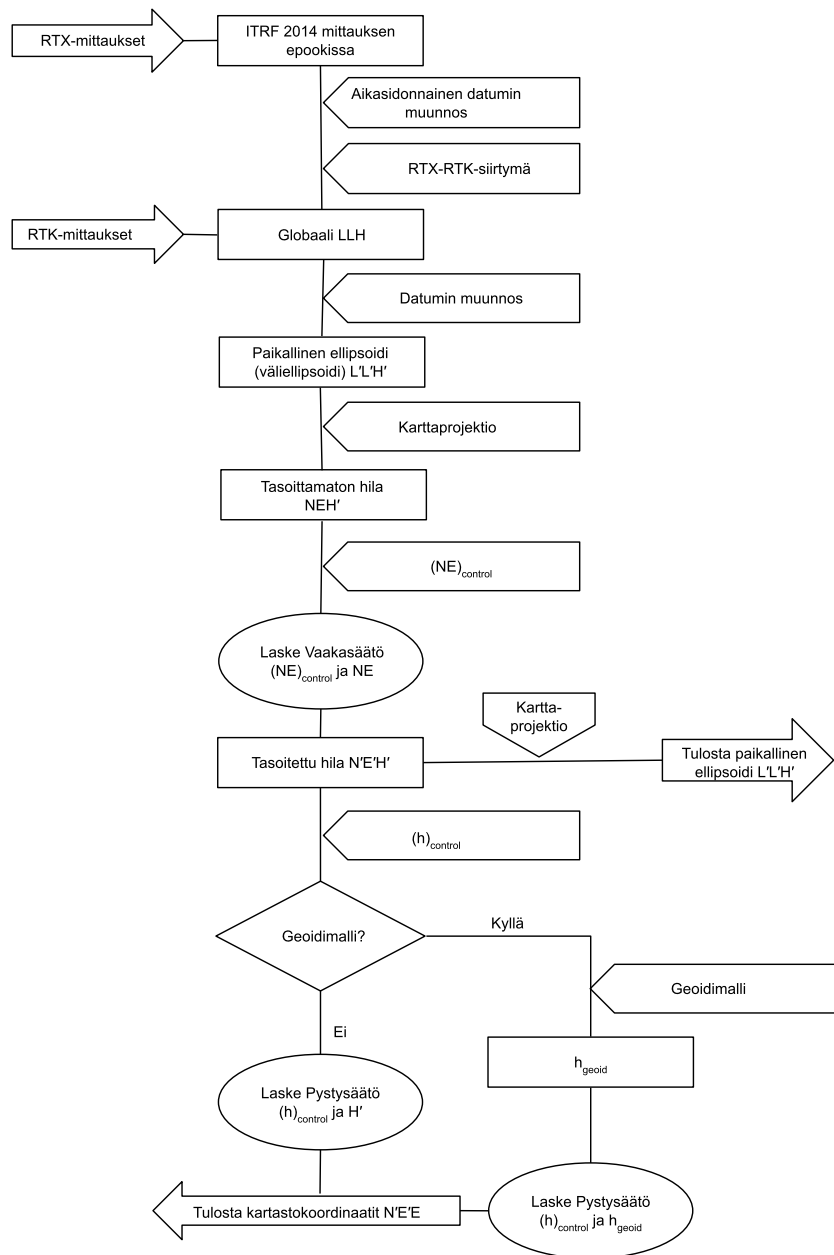

Pistekoordinaattien muuntaminen

1. Syötä tunnettujen pisteiden karttakoordinaatit. Ne voidaan syöttää näppäimistöltä, siirtää PC:ltä tai mitata takymetrillä.
Ole huolellinen muunnokseen käytettävien pisteiden nimeämisessä. Tutustu ennen aloittamista [Tietokannan hakusääntöihin](#).
2. Valitse muunnospisteet mittaalueen reunoilta. Älä mittaa muunnospisteiden rajaaman alueen ulkopuolella, koska muunnos ei päde tämän alueen ulkopuolella.

3. Mittaa tunnetut pisteet GNSS:llä.

Muunnoslaskentaan voidaan käyttää enintään 200:tä pistettä. Trimble suosittelee, että käytät vähintään neljää 3D-pistettä paikallisina karttakoordinaatteina (N, E, E) ja neljää havaittua GNSS-pistettä **Globaali**-koordinaatteina. Tämä takaa riittävän ylimäärityksen. Jos koordinaattijärjestelmää ei ole määritetty, Trimble Access -ohjelmisto käyttää Transverse Mercator -projektiota (TM) ja kolmiparametrinen datumin muunnosta.

Voit käyttää mitä tahansa paikallisten 1D-, 2D- ja 3D-karttakoordinaattien yhdistelmää. Jos projektiota ja datumin muunnosta ei ole määritetty, täytyy muunnoksessa olla vähintään yksi paikallisen järjestelmän 2D-piste.

4. Suorita [automaattinen](#) tai [manuaalinen](#) muunnoslaskenta.

Jos kaikki muunnospisteet on jo mitattu, maastotietokonetta ei tarvitse liittää vastaanottimeen manuaalisen muunnoslaskennan aikana.

Samassa työssä voidaan tehdä useampia muunnoksia. Viimeksi suoritettua ja käytettyä muunnosta käytetään kaikkien aikaisemmin mitattujen pisteiden koordinaattien muuntamiseen tietokannassa.

5. Näytä luettelo muunnokseen käytetyistä pisteistä valitsemalla **Mittaa/Muunnos**.

Huomautuksia ja suosituksia

- **Globaali**-koordinaattien täytyy olla riippumattomia pisteiden karttakoodinaateista.
- Valitse karttakoordinaatit. Valitse korkeuskoordinaatit, tasokoordinaatit (pohjois- ja itäkoordinaattiarvot) tai nämä kaikki yhdessä.
- Tasomuunnoksen origo on muunnoksen ensimmäinen piste, kun käytetään yhtä tai kahta muunnospisteparia. Kun käytössä on yli kaksi muunnospisteparia, laskettua keskipistettä käytetään origona.
- Korkeusmuunnoksen origo on muunnoksen ensimmäinen piste, jolla on korkeus.
- Kun tarkastelet muunnospistettä tietokannassa, ota huomioon, että **Globaali**-arvot ovat **mitattuja** koordinaatteja. Karttakoordinaatit johdetaan näistä arvoista käyttäen senhetkistä muunnosta. Alkuperäiset syötetyt koordinaatit säilyvät muuttumattomina. Ne tallennetaan muualle tietokantaan pisteinä, joiden **Tyyppi** -kentän arvo on **Syötetyt koordinaatit** ja **Tallennusmuoto** -kentän arvo on **Koordinaatisto**.
- Jos lasket muunnosta työlle, johon ei ole määritetty projektiota eikä datumia (ja maastokoordinaatteja tarvitaan muunnoksen jälkeen), työlle täytyy antaa projektikorkeus (keskimääräinen työmaan korkeustaso). Työn muunnoksen jälkeen projektikorkeutta käytetään projektion maastomittakaavan määrittämiseen käyttämällä käänteistä ellipsoidikorjausta.
- Jos aloitat Vain mittakaava -työn ja käytät siinä GNSS-tietoja, sinun on suoritettava työmaan muunnos, jotta GNSS-tiedot voidaan suhteuttaa Vain mittakaava -koordinaatteihin.

Jos valitset **Työmaan kalibrointi**, sinun täytyy ilmoittaa, ovatko Vain mittakaava -asetuksilla mitattujen pisteiden koordinaatit kartta- vai maastokoordinaatteja. Muunnoslaskenta määrittää koordinaatiston tässä tilanteessa siten, että työn olemassa oleva aineisto sopii yhteen GNSS-aineiston kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.

Mittaustyylin määrittäminen työmaan kalibrointia varten

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli.
2. Näpäytä **Työmaan kalibrointi**.
3. Valitse pitäisikö kalibroinnin laskemisen korjata tai laskea vaakasuoran skaalakertoimen ja vaakakierron.

Korjataksesi arvoja valitse **Aseta vaaka-asteikon arvoksi 1.0** -valintaruutu ja **Aseta vaakakierron arvoksi 0** -valintaruutu. Laske arvot tyhjentämällä valintaruudut.

NOTE – Näiden valintaruutujen valitsemista suositellaan, jos työskentelet nykyaikaisessa hyvin määritellyssä koordinaattijärjestelmässä luotettavan muutoksen kanssa maailmanlaajuisesta viitekehuksesta ja käytät korkealaatuista paikallista hallintaa kyseisen koordinaattijärjestelmän sisällä. Sinun tulee tyhjentää nämä valintaruudut, jos GNSS-mittaukset tulee skaalata ja/tai kiertää sopimaan paikalliseen hallintaan.

4. Valitse laskettavan ja sovellettavan **Pystysuoran säädön** tyyppi:
 - **Vain vakiotasointus** -optio laskee pystysuoran siirtoarvon sovittaakseen kalibrointipisteet mitatut korkeudet kontrollikorkeuksiin parhaalla tavalla. Tätä asetusta suositellaan, jos sinulla on tarkka geoidimalli.
 - **Kaltevan tason** optio laskee pystysuoran siirtoarvon sekä itäisen ja pohjoisen kaltevuuden sovittaakseen kalibrointipisteet mitatut korkeudet kontrollikorkeuksiin parhaalla tavalla. Käytä tätä mallia, jos sinulla ei ole tarkkaa geoidimallia tai jos geoidimallin sopivuus ei ole hyvä pystysuoraan kontrolloiksi.

NOTE – **Aseta vaaka-asteikon arvoksi 1.0**- ja **Aseta vaakakierron arvoksi 0** -valintaruutujen tyhjentäminen ja **Kaltevan tason** option valitseminen yleensä johtaa pienempiin jäännöksiin. Jos sinulla ei ole korkealuokkaista laatukontrollia, tarkkoja mittauksia ja suurta projektialuetta, pienemmän jäännökset johtuvat mittaustesi **liiallisesta sovittamisesta** sen sijaan, että ne olisivat todellinen indikaattori työmaan kalibrointisi laadusta.

5. Jos haluat Trimble Access -ohjelmiston suorittavan kalibroinnin automaattisesti kalibrointipisteen mittauksen yhteydessä, valitse **Automaattisen kalibroinnin** valintaruutu. Tyhjennä valintaruutu jos haluat ottaa automaattisen kalibroinnin pois käytöstä.
6. Valitse kalibrointipisteelle sopiva havaintotyyppi. Kalibrointipiste voi olla joko kartoituspiste tai havaittu kiintopiste.

NOTE – Jos asetat havaintotyyppiksi **Kartoituspisteen**, kaikki asetukset määritellään mittaustyyllissä [kartoituspistettä](#) varten.

7. Aseta tarvittaessa horisontaalisten ja vertikaalisten jäännösten enimmäistoleranssit ja horisontaalisen asteikon vähimmäis- ja enimmäisasetukset. Nämä asetukset koskevat ainoastaan automaattista kalibrointia eivätkä vaikuta manuaaliseen kalibrointiin.
 Voit myös määrittää pystysuoran säädön tason enimmäiskaltevuuden. Ohjelmisto antaa varoituksen, jos pohjoisen suunnan tai itäisen suunnan kalteva taso ylittää tämän. Yleensä oletusasetukset ovat riittävät.
8. Määritä mittaamiesi kalibrointipisteiden nimeämistapa:

- Valitse **Metodi** -kentässä jokin seuraavista vaihtoehtoista: **Lisää etuliite**, **Lisää jälkiliite** tai **Lisää vakio**.
- Syötä **Lisää**-kenttään etuliite, jälkiliite tai vakio.

Alla olevassa taulukossa on esiteltyä erilaisia vaihtoehtoja ja niiden esimerkkejä.

| Asetus | Mitä ohjelmisto tekee | Esimerkkiarvo Lisää-kentässä | Karttapiste | Muunnospiste |
|------------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|
| Sama | Antaa kalibrointipisteelle saman nimen kuin koordinaatistopisteelle | - | 100 | 100 |
| Lisää etuliite | Lisää etuliitteen koordinaatistopisteen nimen eteen | GNSS_ | 100 | GNSS_100 |
| Lisää jälkiliite | Lisää jälkiliitteen koordinaatistopisteen nimen perään | _GNSS | 100 | 100_GNSS |
| Lisää vakio | Lisää arvon koordinaatistopisteen nimeen | 10 | 100 | 110 |

NOTE - Kun paikallinen muunnos lasketaan työssä, jossa paikallista muunnosta ei ole laskettu aiemmin, ohjelmisto käyttää nykyisin valittuna olevaa mittaustyyliä. Voit muuttaa näitä asetuksia napauttamalla **Optiot Paikallisen muunnoksen** kuvaruudussa, tekemällä välttämättömät säädöt ja napauttamalla sitten **Hyväksy**. Näitä muutoksia käytetään työhön mutta ei kirjoiteta nykyiseen mittaustyyliin. Kun paikallinen muunnos lasketaan ja tallennetaan työhön, asetuksia, joita käytetään tuossa laskemisessa, säilytetään työssä paikallisen muunnoksen tietojen ohella. Jos palaat paikallisen muunnoksen toimintoon myöhemmin samassa työssä, aiemmassa paikallisessa muunnoksessa käytettyjä työtietokannasta tuotuja asetuksia käytetään etusijalla nykyisessä mittaustyyllissä oleviin ja mahdollisesti erilaisiin asetuksiin verrattuna. Palauta asetukset senhetkisestä mittaustyylistä napauttamalla **Optiot** ja napauta sitten **Oletus**-valonäppäintä. Tämä populoi asetukset nykyisestä mittaustyylistä. Napauta **Hyväksy** käyttäaksesi mittaustyylin asetuksia paikallisen muunnoksen uudelleenlaskennassa.

Pisteiden automaattinen kalibrointi

Kun käytät tätä menetelmää muunnospisteiden mittaamiseen, muunnoslaskenta tehdään ja tallennetaan automaattisesti.

NOTE - Jos et määrittele projektiota ja datumin muunnosta, ohjelmisto käyttää käänteistä Mercator-projektiota.

1. Aseta automaattiset kalibroinnin asetukset **Työmaan kalibroinnin** ruutuun.
 - a. Näytä **Työmaan kalibrointi** -näyttö tekemällä jokin seuraavista:
 - Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpäytä **Työmaan kalibrointi**.
 - Näpäytä **Asetukset** kun mittaat kalibrointipisteen.
 - b. Valitse **Autom. kalibrointi** -valintaruutu, joka näyttää kalibrointijäännökset vain, jos kalibroinnin toleranssit ylitetään.

- c. Konfiguroi nimeämssuhde koordinaatiston ja **Globaali**-koordinaatteja välillä.
 - d. Napauta **Hyväksy**.
2. Syötä muunnospisteiden karttakoordinaatit. Ne voidaan syöttää näppäimistöltä, siirtää PC:ltä tai mitata takymetrillä.

Tarkista pisteitä syötettäessä, että koordinaattikentät ovat **Pohjoinen, Itä ja Korkeus**. Jos näin ei ole, vaihda koordinaattien näyttömuoto näpäyttämällä **Asetus** -painiketta ja vaihtamalla **Koord. näyttö** -kentän arvoksi Kartta. Katso [Koordinaatinäkymän asetukset, page 655](#). Syötä karttakoordinaatit ja näpäytä **Enter**.

Valitse **Kiintopiste** -valintaruutu. (Tämä varmistaa, että mitattu piste ei korvaa syötettyä pistettä.)

Varmista, että siirrettyjen pisteiden koordinaatit ovat seuraavat:

- siirretty karttakoordinaatteina (P, I, H), ei **Globaali**-koordinaatteina (P, L, K)
 - luokaltaan kiintopisteitä.
3. Mittaa jokainen piste muunnospisteenä.
- a. Valitse **Metodi**-kentässä **Kalibrointikenttä**.
 - b. Syötä koordinaatiston pisteen nimi. Ohjelmisto nimeää GNSS-pisteen automaattisesti käyttäen aikaisemmin määrittämäsi nimeämssuhdetta.
- Sen jälkeen kun pistettä on mitattu, Autokalibrointi-toiminto yhdistää pisteet (koordinaatisto ja Globaali-koordinaatteja) ja laskee ja tallentaa kalibroinnin. Kalibrointia sovelletaan kaikkiin tietokannassa oleviin, aikaisemmin mitattuihin pisteisiin.
4. Kun mittaat seuraavan muunnospisteen, uusi muunnos lasketaan käyttäen kaikkia muunnospisteitä. Se tallennetaan ja sitä käytetään kaikkiin tietokannassa oleviin aikaisemmin mitattuihin pisteisiin.
- Kun ensimmäinen muunnospiste on muunnettu tai projektio ja datumien muunnos määritetty, näyttöön tulee **Etsi** -painike. Sen avulla voit siirtyä seuraavaan pisteeseen.


Jos kalibrointijäännökset ylitetään, voit poistaa pisteen, jolla on suurimmat jäännökset. Tee jokin seuraavista:

- Jos tämän pisteen poistamisen jälkeen jää vähintään neljä pistettä, tee uusi muunnoslaskenta käyttäen jäljelle jääviä pisteitä.
- Jos pisteen poistamisen jälkeen ei jää tarpeeksi pisteitä, mittaa piste uudelleen ja tee uusi muunnoslaskenta.

Joskus on tarpeen poistaa muunnoksesta (mitata uudelleen) useita pisteitä. Pisteen poistaminen muunnoslaskennasta:


1. Valitse piste ja näpäytä **Enter**.
2. Valitse **Käytä** -kentässä **Pois** ja näpäytä **Enter**. Ohjelma laskee uuden muunnoksen ja näyttää jäännösvirheet.
3. Hyväksy muunnos näpäyttämällä **Hyväksy**.

Automaattisen muunnoksen tulosten näyttäminen:

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Työmaan kalibrointi**. Näyttöön avautuu **Työmaan kalibrointi** -ikkuna.
2. Näytä **Muunnoksen tulokset** näpäyttämällä **Tulokset**.


Pisteiden manuaalinen kalibrointi

Syötä tunnettujen pisteiden karttakoordinaatit. Ne voidaan vaihtoehtoisesti siirtää PC:ltä tai mitata takymetrillä. Mittaa sitten tunnetut pisteet GNSS:llä.

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Työmaan kalibrointi**.
2. Ainoastaan **Vain mittakaava** -töille:
 - Jos työssä käytetään maastokoordinaatteja, valitse **Maasto**.
 - Jos työssä käytetään karttakoordinaatteja, valitse **Kartta**.
3. Lisää piste kalibrointiin napauttamalla **Lisää**.
4. Syötä karttapisteen ja GNSS-pisteen nimet vastaaviin kenttiin.
Pisteiden nimien ei tarvitse olla samoja, mutta niiden on viitattava samaan fyysiseen pisteeseen.
5. Muuta tarvittaessa **Käytä** -kentän arvoa ja näpäytä **Hyväksy**.
Näyttöön avautuu kalibroinnin residuaalit -ikkuna.
6. Näytä muunnoslaskennan tuloksena määritetyt taso- ja korkeuskorjaukset näpäyttämällä **Tulokset** .
7. Jos haluat lisätä uusia pisteitä, palaa muunnosnäyttöön näpäyttämällä **Esc** .
8. Toista vaiheet 3 – 6, kunnes kaikki pisteet on lisätty.
9. Tee jokin seuraavista:
 - Jos jäännösvirheet ovat hyväksyttäviä, tallenna muunnos näpäyttämällä **Hyväksy** .
 - Jos jäännösvirheet eivät ole hyväksyttäviä, laske muunnos uudelleen.

Kalibroinnin laskeminen uudelleen

Voit laskea muunnoksen uudelleen, jos jäännösvirheet ovat liian suuria tai jos haluat poistaa tai lisätä pisteitä.

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Työmaan kalibrointi**.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat poistaa (ottaa pois muunnoksesta) pisteen, valitse pisteen nimi ja näpäytä **Poista**.
 - Jos haluat lisätä pisteen, näpäytä **Lisää**.
 - Jos haluat vaihtaa pisteelle käytettyjä komponentteja, valitse pisteen nimi ja näpäytä **Muokkaa**. Valitse **Käytä** -kentässä, haluatko käyttää tunnetun pisteen taso- tai korkeustietoa vai molempia.
3. Ota uusi muunnos käyttöön näpäyttämällä **Hyväksy**.

NOTE – Jokainen muunnoslaskenta on riippumaton edellisestä. Kun uusi muunnos otetaan käyttöön, se korvaa aikaisemman muunnoksen.

Vastaanottimen toiminnot ja asetukset

GNSS-kojeen valikko antaa tietoa tallentimeen yhdistetystä GNSS-vastaanottimesta ja sitä käytetään konfiguroimaan asetukset GNSS-vastaanottimelle. Saatavissa olevat asetukset riippuvat vastaanotintyyppistä, johon yhteys on muodostettu.

NOTE – Jos myös takymetri on yhdistettynä ja olet suorittamassa integroitua mittausta, **Kojevalikkoon** ilmestyy lisää kohteita. Lisätietoja on osiossa [Kojeen toiminnot ja asetukset, page 315](#).

GNSS:n toiminnot

Avaa **GNSS-toimintojen** näyttö näpäyttämällä tilarivin Vastaanotin-painiketta.

Käytä **GNSS-toimintojen** näyttöä hallitsemaan yleisesti käytettyjä yhdistetyn GNSS-vastaanottimen toimintoja, kuten Bluetooth-liitännän vaihtaminen määritettyjen tuki- ja roverivastaanottimien välillä, mittauksen aloitus ja lopetus tai vastaanottimen sammuttaminen. **GNSS-toimintojen** ruudusta saa lisäksi nopeasti yksityiskohtaisia tietoja, kuten vastaanottimen tila, sijaintitietoja ja saatavilla olevat satelliitit.

Saatavilla olevat toiminnot riippuvat vastaanottimesta, johon tallennin on yhdistetty ja vastaanottimen tilasta. Katkainen painike osoittaa, että funktio on käytössä.

TIP – Kun **GNSS-toimintojen** kuvaruutu on auki, voit käyttää tallentimen näppäimistöä syöttämään laatassa näkyvän näppäimistömerkin (**1-9, 0-** tai **.**) mahdollistamaan/poistamaan funktion käytöstä tai avaamaan asianmukaisen kuvaruudun. Jos olet konfiguroinut tallentimen toimintonäppäimen oikopoluksi GNSS-toimintoon, voit painaa määritettyä toimintonäppäintä tarkastellessasi mitä tahansa kuvaruutua ohjelmistossa.

Tukiasema-tila

Kun **Tukiaseman** tila on käytössä ja käynnistät ohjelman, Trimble Access yrittää muodostaa yhteyden **Yhteydet**-ruudun **Bluetooth**-välilehden **Yhdistä GNSS-tukiasemaan** -kentässä määritettyyn vastaanottimeen. Tilarivin vastaanotinkuvake ilmaisee, onko ohjelmisto on **Tukiasema**-tilassa.

Jos mitään vastaanotinta ei ole konfiguroitu, ohjelmisto tarkistaa onko tallentimen sarjaporttiin yhdistetty vastaanotinta. Kun ohjelmisto on **Tukiasema**-tilassa, sarjaporttiin yhdistetty vastaanotin tulkitaan tukiaseman vastaanottimeksi.

Tukiasema-tilassa **GNSS-toimintojen Aloita mittaus**- ja **Lopeta mittaus** -painikkeet aloittavat tai lopettavat tukiasemamittauksen käyttäen nykyistä mittaustyyliä.

Kartoituslaite-tila

Kun **Rover**-tila on käytössä ja käynnistät ohjelman, Trimble Access yrittää muodostaa yhteyden **Yhteydet**-ruudun **Bluetooth**-välilehden **Yhdistä GNSS:n roveriin** -kentässä määritettyyn vastaanottimeen. Tilarivin vastaanotinkuvake näyttää, onko ohjelmisto on **Rover**-tilassa.

Jos mitään vastaanotinta ei ole konfiguroitu, ohjelmisto tarkistaa onko tallentimen sarjaporttiin yhdistetty vastaanotinta. Kun ohjelmisto on **Rover**-tilassa, sarjaporttiin yhdistetty vastaanotin tulkitaan roverin vastaanottimeksi.

Rover-tilassa **GNSS-toimintojen Aloita mittaus**- ja **Lopeta mittaus** -painikkeet aloittavat tai lopettavat roverimittauksen käyttäen nykyistä mittaustyyliä.

Bluetooth

Napauta **Bluetooth** tarkastellaksesi **Yhteydet**-ruudun **Bluetoothin** välilehteä ja [konfiguroidaksesi erillisiä Bluetooth-liitäntöjä](#) tukiasema- ja roverivastaanottimille. Käytä tämän jälkeen **GNSS-toimintojen** ruudun **Tukiaseman tilan** ja **Roverin tilan** näppäimiä vaihtaaksesi vastaanottimesta toiseen ja muodostaaksesi niihin yhteyden.

Datayhteys

Voit näpäyttää **Datalinkin** painiketta yhdistääksesi ja konfiguroidaksesi radion, jota käytät RTK-datalinkkiäsi varten.

Kun koje on **rover-tilassa**, näpäytä **Tietoyhteys**, josta pääsee **Roverin tietoyhteyden** asetuksiin.

Kun koje on **Tukiasema-tilassa**, näpäytä **Tietoyhteys**, josta pääsee **Tukiaseman tietoyhteyden** asetuksiin.

Jos valonäppäimessä on **>Rover** tai **>Tukiasema**, näpäytä valonäppäintä siirtyäksesi asianmukaiseen tilaan ja näpäytä sitten **Yhdistä**.

Jos RTK-mittaus on käynnissä, radion kuvaruudulla on kulloinkin käytössä oleva radio, jolloin yhteyttä ei välttämättä voi muodostaa ulkoiseen radioon.

Kun mittauksia ei suoriteta, voit tässä ruudussa valita käyttämäsi radion RTK-typin ja näpäyttää **Yhdistä** (jos käytettävissä) kytkeäksesi ja konfiguroidaksesi radion tietoliikenneasetukset. Voit arvioida ja asettaa radiotaajuuden, baudinopeuden ja muita asetuksia, jos ne ovat säädettävissä radiolaitteessa, johon koje on yhdistetty. Katso [Radion datalinkin konfigurointi](#).

NOTE – Et voi muokata mittaustyylin asetuksia tässä kuvaruudussa. Jos aloitat mittauksen **toisentyypisellä** radiolla, joka on asetettu mittaustyyliin, järjestelmä käyttää tätä radiota, eikä **GNSS-toiminnoissa** valitsemaasi radiota.

Aloita mittaus, lopeta mittaus, sulje vastaanotin

Aloita GNSS-mittaus näpäyttämällä **Aloita mittaus**.

Lopeta mittaus näpäyttämällä **Lopeta mittaus**. Sovellus kehottaa sinua sulkemaan vastaanottimen. Näpäytä **Kyllä** tai **Ei** tarpeen mukaan.

Sulje vastaanotin lopetettuasi mittauksen näpäyttämällä **Sulje vastaanotin**.

Satelliitit

Tarkastele seurattavien satelliittien tietoja näpäyttämällä **Satelliitit**. Ks. [Tietoja satelliiteista, page 440](#).

Sijainti

Tarkastele nykyistä sijaintia ja tallenna se näpäyttämällä **Sijainti**. Katso [Nykyisen sijainnin tiedot, page 443](#).

Navigoi pisteeseen

Navigoi pisteeseen näpäyttämällä **Navigointi pisteeseen**. Katso [Navigointi pisteelle, page 444](#).

IMUn kallistuskompensaatio

Tämä painike näytetään vain, jos yhdistetyssä vastaanottimessa on inertiamittausyksikkö (IMU).

Ota IMUn kallistuskompensaatio pois käytöstä ja siirry Vain GNSS -tilaan mittauksen aikana esimerkiksi tilanteessa, jossa käytössäsi on bipod-tukijalka runsaskasvustoisessa ympäristössä ja vastaanottimen tulee olla jonkin aikaa liikkumatta, näpäyttämällä **IMUn kallistuskompensaatio**. Jos työskentelet hyvälaatuisessa RTK-ympäristössä, jossa on liikettä koko ajan, näpäytä **IMUn kallistuskompensaatio** ottaaksesi sen käyttöön uudelleen. Katso [IMUn kallistuskompensaatio, page 453](#).

Tuo vastaanottimesta ja vie vastaanottimeen

Tuo tai vie tiedostoja vastaanottimeen ja sieltä pois näpäyttämällä **Tuo vastaanottimesta** tai **Vie vastaanottimeen**. Ks. [Vastaanotintiedostojen siirtäminen, page 445](#).

Tämä painike ei näy, jos **IMUn kallistuskompensaation** painike on näkyvässä.

Vastaanottimen tila

Tarkastele vastaanottimen tilaa näpäyttämällä **Vastaanottimen tila**. Ks. [Vastaanottimen tila, page 468](#).

Tietoja satelliiteista

Näe tietoja vastaanottimen tällä hetkellä seuraamista satelliiteista näpäyttämällä tilarivin satelliittikuvaketta



Voit valita seuraavat asetukset **Satelliittien** ruudusta:

- Estä vastaanotinta seuraamista satelliittia näpäyttämällä satelliittia ja avaamalla sen tiedot, ja näpäytä sitten **Passivoi**.
- Muuta nykyisen mittauksen korkeusmaskia ja PDOP-maskia näpäyttämällä **Asetukset**. Katso [Kartoitusasetukset, page 351](#).
- Ota SBAS käyttöön mittauksen ulkopuolella näpäyttämällä **Asetukset** ja valitse **Aktivoi SBAS**.
- Reaaliaikaisessa mittauksessa näpäytä **Tukiasema** nähdäksesi mitä satelliitteja tukiasemavastaanotin seuraa. Ei arvot ilmestyvät **Ats.**- ja **Kork.**-sarakkeisiin sen takia, että tämä tieto ei sisälly tukiaseman lähettämään korjausviestiin.
- Jälkilaskentamittauksessa **L1**-valonäppäin ilmestyy **Satelliitit**-dialogiruutuun. Näpäytä **L1** avataksesi luettelon kunkin satelliitin L1-taajuudella seuratuista kierroista.

CntL1-pylvään arvo kuvaa kiertojen määrää L1-taajuudella, joita on seurattu jatkuvasti kyseistä satelliittia varten. **TotL1**-pylvään arvo kuvaa kiertojen kokonaismäärää, joita on seurattu kyseistä satelliittia varten mittauksen alusta asti.

- Jos käytössäsi on kaksoistaajuusvastaanotin, **L2**-valonäppäin ilmestyy **Satelliitit**-dialogiruutuun. Näpät **L2** avataksesi luettelon kunkin satelliitin L2-taajuudella seuratuista kierroista. **SNR**-valonäppäin ilmestyy. Näpät **SNR** palataksesi alkuperäiseen kuvaruutuun ja tarkastellaksesi tietoja kunkin satelliitin signaali-kohinasuhteesta.

Satelliitin tunnistaminen

Satelliitin tunnus on sen avaruusalusnumero (space vehicle, SV).

- GPS-satelliittien tunnusten edessä on "G".
- GLONASS-satelliittien tunnusten edessä on "R".
- Galileo-satelliittien tunnusten edessä on "E".
- QZSS-satelliittien tunnusten edessä on "J".
- BeiDou-satelliittien tunnusten edessä on "C".
- OmniSTAR-satelliitit tunnistaa kirjainparista "OS".
- RTX-satelliitit tunnistaa kirjainyhdistelmästä "RTX".

Skyplot

Tarkastele satelliittien paikannuksien graafista kuvausta näpättämällä **Plot**.

- Näpät **Aurinko** nähdäksesi plotin aurinkoon suuntautuneena.
- Näpät **Pohjoinen** nähdäksesi plotin pohjoiseen suuntautuneena.
- Ulkopuolinen ympyrä edustaa horisonttia tai 0 asteen korkeutta.
- Sisäinen kokonaan vihreä ympyrä edustaa korkeusmaskin asetuksia.
- Diagrammin SV-numerot ovat sitä kuvaavan satelliitin kohdalla.
- Satelliitit, joita seurataan mutta joita ei käytetä sijainnin ratkaisussa, ovat sinisiä.
- Zeniitti (90 asteen korkeus) on ympyrän keskus.

NOTE – Vialliset satelliitit ovat punaisia.

Jos satelliittia ei seurata vaikka odotat, että sitä seurattaisiin:

- Tarkista, että esteet eivät häiritse yhteyttä – ks. SV:n atsimuutti ja korkeus skyplotissa.
- Näpät SV-numeroa ja varmista, että satelliitti on käytössä.
- Varmista, että lähistöllä ei ole lähettäviä antennia. Jos on, sijoita GNSS-antenni uudelleen.

Satelliittiluettelo

Avaa satelliittiluettelo näpättämällä **Luettelo**.

- Satelliittien luettelossa kukin datarivi liittyy yhteen satelliittiin.
- Atsimuutti (**Ats.**) ja korkeus (**Kork.**) määrittelevät satelliitin sijainnin taivaalla.

- Korkeuden vieressä näkyvä nuoli kertoo laskeeko vai nouseeko korkeus.
- Signaali-kohinasuhteet (signal-to-noise ratio, SNR) osoittavat vastaavien satelliittisignaalien vahvuutta. Mitä suurempi luku, sitä parempi signaali.
- Jos signaalia ei seurata, asianosaiseen pylvääseen ilmestyy katkoviiva (-----).
- Kuvaruudun vasemmalla puolella oleva tarkistusmerkki ilmaisee, onko tuo satelliitti nykyisessä ratkaisussa, kuten seuraavassa taulukossa esitetään.

| Tilanne | Tarkistusmerkki tarkoittaa satelliittia |
|-----------------------------------|--|
| Mittausta ei ole käynnissä | Käytetään nykyisessä paikannusratkaisussa |
| RTK-mittaus on käynnissä | On yhteinen tukiasema- ja rovervastaanottimille |
| Jälkilaskentamittaus on käynnissä | On yksilö, jolle on kerätty yksi tai useampi dataepookki |

Saat lisätietoja tietystä satelliitista näpäyttämällä asianmukaista riviä.

RTK-mittauksissa seurattujen vapaiden satelliittien alajoukkojen käyttäminen

Tietyt viranomaiset vaativat pisteiden ”vapaata” mittaamista RTK-mittauksissa. Tämä voi sisältää toistuvien mittausten suorittamisen eri päivänakoina satelliittijärjestelmän vaihtumisen varmistamiseksi. **SV-osajoukko**-toiminto jakaa kaikki seuratut satelliitit kahteen koko taivaan tasaisesti kattavaan osajoukkoon, ja sitä voidaan käyttää pisteen mittaamiseen ja uudelleenmittaamiseen vapaita mittauksia käyttäen ilman, että mittaus on suoritettava eri ajankohtana.

NOTE – Trimble suosittelee SV-osajoukkojen käyttämistä vain silloin, kun seuraat sijainnissasi parhaiten saatavilla olevia satelliitteja ja järjestelmiä. Tämä auttaa varmistamaan, että kukin osajoukko sisältää riittävästi satelliitteja, jolla varmistetaan hyvä DOP kutakin vapaata mittausta varten.

Satelliittien ruudussa:

- Siirtääksesi SV-seurannan ensimmäiseen osajoukkoon näpäytä **SV-joukko A** -valonäppäintä.
- Siirtääksesi SV-seurannan toiseen osajoukkoon näpäytä **SV-joukko B** -valonäppäintä.
- Ottaaksesi kaikki SV:t käyttöön uudelleen näpäytä **Kaikki**-valonäppäintä.

Kun aloitat tai lopetat seurannan, mittaukseen valittujen järjestelmien kaikki satelliittiseurannat otetaan käyttöön uudelleen.

NOTE – SV-osajoukkotoiminnon käyttö ottaa SV:iden käyttöönnoton ja käytöstä poiston hallintaansa ja ohittaa kaikki mukautetut satelliittien käyttöönottoasetukset.

TIP – SV-osajoukkotoiminnot voidaan myös valita **RTK-alustuksen kuvaruudun Menetelmä**-kentältä.

NOTE – Itsenäisten satelliittien alajoukkojen seuraaminen ei ole käytettävissä Trimble DA2 -vastaanottimella.

Seurattavien satelliittien muuttaminen

Ota kokonaisten järjestelmien, kuten GLONASSin tai kaikkien BeiDou-satelliittien, seuranta käyttöön tai pois käytöstä käyttämällä **GNSS-signaalin seurannan** ryhmälaatikkoa. Varmista, että sinulla on käytössä RTK:n edellyttämä määrä SV:itä, sillä kokonaisten järjestelmien käytöstä poistaminen voi heikentää GNSS-vastaanottimen toimintaa.

NOTE -

- Jos passivoit satelliitin, sitä ei seurata, kunnes mahdollistat sen seurannan jälleen. Jopa silloin kun vastaanotin on pois päältä, se säilyttää satelliitin seurannan deaktivoinnin asetuksen.
- **GNSS-signaalin seurannan** ryhmän valintaruuduissa tapahtuneet muutokset eivät vaikuta yksi kerrallaan käytöstä poistettuihin satelliitteihin. Jos SV on jo pois käytöstä, se pysyy epäaktiivituna silloinkin, kun sen isäntäjärjestelmä otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

SBAS-satelliittien seurannan ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

Kun aloitat mittauksen, joka on konfiguroitu käyttämään SBAS:aa yhdessä Trimble Access-sovelluksen kanssa, asianmukaiset satelliitit on aktivoitu vastaanottimessa, jotta niitä voidaan seurata. Käytä jotain muuta SBAS-satelliittia seuraavasti

1. Aloita mittaus tyylillä, jossa SBAS on käytössä.
2. Näpäytä tilapalkin satelliittikuvaketta.
3. Näpäytä satelliitin SV-numeroa.
4. Näpäytä **Aktivoi** tai **Passivoi**.

SBAS-satelliitit pysyvät aktiivisina tai passiivisina siihen asti, kun seuraavan kerran aloitat uuden mittauksen.

Nykyisen sijainnin tiedot

Jos tallennin on kytkettynä GNSS-vastaanottimeen tai käytät tallenninta, jossa on sisäinen GPS, voit tallentaa vastaanottimen senhetkisen sijainnin nopeasti ilman, että sinun tarvitsee aloittaa mittausta. Tämä on hyödyllinen toiminto erityisesti reittipisteiden tallentamiseen, jolloin voit helposti palata sinua kiinnostaviin sijainteihin.

NOTE - Kun käytetään maastotietokonetta, jossa on sisäinen GPS, kytkettyä GNSS-vastaanotinta käytetään aina ensisijaisesti sisäisen GPS:n sijaan.

Vastaanottimen nykyisen sijainnin tarkasteleminen

1. Napauta vastaanottimen kuvaketta tilarivillä ja valitse **Sijainti**.
 - Jos antennin korkeus on määritetty, ohjelmisto laskee paalin kärjen sijainnin.
 - Jos käytät sisäänrakennetulla kallistuman tunnistimella varustettua GNSS-vastaanotinta, ohjelmisto näyttää nykyisen kallistusetäisyyden.

NOTE – Sijaintiruutu ei sovelle kallistuskorjauksia paikannuksiin, joten näytöllä näkyvä paikannus on korjaamaton.

- Sijainti näkyy koordinaatteina, jotka on valittu **Koordinaattinäkymän kentältä**.
2. Jos haluat muuttaa **Koordinaattinäkymän asetukset**, page 655, napauta **Valinnat**.
 3. Näytä **Tukiasema** tarkastellaksesi tukiaseman antennin sijaintia.

Vastaanottimen nykyisen sijainnin tallentaminen

1. Tee jokin seuraavista:
 - Näpäytä tilapalkin vastaanotinkuvaketta ja valitse **Sijainti**. Tallenna sijainti näpäyttämällä **Tallenna**. Katso [Nykyisen sijainnin tiedot](#).
 - Navigoidessasi sijaintiin näpäytä **Sijainti Pisteeseen navigoinnin** ruudussa.
 - Varmista, että kartalla ei ole valittuna mitään ominaisuuksia, ja näpäytä ja pidä painettuna tyhjää tilaa kartalla ja valitse **Tallenna piste**.
2. Varmista, että **Antennin korkeus** -kentän arvo on oikein.
3. Näpäytä **Tall**.

Navigointi pisteelle

Jos maastotietokone on kytkettynä GNSS-vastaanottimeen tai käytät maastotallenninta, jossa on sisäinen GPS, voit navigoida pisteelle

- takymetrimittauksen aikana jos menetät prismalukituksen
- ennen kuin aloitat mittauksen.

NOTE – Kun käytetään maastotietokonetta, jossa on sisäinen GPS, kytkettyä GNSS-vastaanotinta käytetään aina ensisijaisesti sisäisen GPS:n sijaan.

Navigointi pisteeseen -toiminto käyttää viimeisimmässä GNSS-mittaustyyliä käytettyjä asetuksia.

NOTE – Jos käytät GNSS-vastaanotinta, joka voi seurata SBAS-signaaleja, voit käyttää SBAS:n paikannuksia autonomisten paikannuksien sijasta silloin, kun radiolinkki on alhaalla. Käyttääksesi SBAS:n paikannuksia sinun tulee asettaa mittaustyyliä **Satelliitin differentiaalinen kenttään** SBAS.

1. Navigoidaksesi pisteeseen voit
 - Valita pisteen kartalta. Näpäyttää tämän jälkeen karttaa ja pitää sitä pohjassa ja valita **Navigointi pisteeseen**.
 - Näpäytä ☰ ja valitse **Koje** tai **Vastaanotin / Navigointi pisteeseen**.
2. Täyttää muut kentät tarpeen mukaan.
3. Muuta näyttömoodia näpäyttämällä **Asetukset**. Näyttöasetukset vastaavat **Merkintäasetuksien** näyttöasetuksia. Katso [Merkinnän navigointinäyttö](#), page 586.
4. Näpäytä **Aloita**.

- Käytä nuolta navigoidaksesi pisteeseen, joka näytetään ristinä. Kun olet lähellä pistettä, nuoli katoaa ja häränsilmäsymboli ilmestyy. Ruutuun ilmestyy lisäksi koordinaatisto, joka muuttaa asteikkoa kun liikut lähemmäksi prismaa.
Kun olet pisteellä, napakymppisymboli peittää ristin.
- Vaadittaessa merkitse piste.
- Tallenna piste näpäyttämällä **Sijainti** ja näpäytä sitten **Tall.**

Vastaanotintiedostojen siirtäminen

Jos tallennin on yhdistettynä tiedostojen lähettämistä tai vastaanottamista tukevaan vastaanottimeen, voit siirtää tiedostoja maastotietokoneen vastaanottimen välillä.

Tuo tiedostoja vastaanottimesta -toiminto on saatavilla, kun Trimble GNSS -vastaanotin on käytössä. Käytä sitä poistamaan tiedostoja kytketystä vastaanottimesta tai kopioimaan tiedostoja kytketystä vastaanottimesta tallentimelle.

NOTE -

- Pääset sekä sisäistä että ulkoista muistia tukevan vastaanottimeen näpäyttämällä **Pääkansiota** sisäisessä hakemistossa ja sitten näpäyttämällä **Ulkoinen**.
- Vastaanottimelta poistettujen tiedostojen palauttaminen ei ole mahdollista.

Vie tiedostoja vastaanottimeen -toiminto on saatavilla, kun käytössäsi on Trimble GNSS -vastaanotin, jossa on Compact Flash -muistikortti. Käytä sitä siirtämään tiedostoja tallentimelta yhdistettyyn vastaanottimeen.

Voit siirtää tiedostoja ainoastaan tallentimen **nykyiseen projektikansioon** ja siitä pois.

Tiedostojen tuominen vastaanottimelta tallentimelle

- Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Vastaanottimen tiedostot / Tuonti vastaanottimesta**.

Kaikki vastaanottimeen tallennetut tiedostot näytetään.

- Siirrä tiedostoa näpäyttämällä.

NOTE - Valitse tiedoston ja näpäytä **Info**, jos haluat nähdä lisätietoja tiedostosta. Poista tiedosto valitsemalla se ja näpäyttämällä **Poista**. Valitse kaikki nykyisen hakemiston sisältämät tiedostot näpäyttämällä **Kaikki**.

- Näpäytä **Tuo**. Ruutuun ilmestyy **Kopioi tiedosto Trimble-tallentimeen** -ikkuna.
- Näpäytä **Aloita**.

Tiedostojen vieminen tallentimelta vastaanottimelle

- Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Vastaanottimen tiedostot / Vienti vastaanottimelle**.

Tallentimen nykyisen projektikansion kaikki tiedostot näytetään.

- Siirrä tiedostoa näpäyttämällä.

3. Näpäytä **Vie**.
4. Näpäytä **Aloita**.

Vastaanottimen asetukset

Tarkastele yhdistetyn GNSS-vastaanottimen konfigurointia näpäyttämällä ja pitämällä kiinni tilarivin vastaanotinkuvakkeesta.

Vastaanottimen asetusten kuvaruutu näyttää tietoa tyypestä, piiriohjelmiston versiosta ja kytketyn vastaanottimen ominaisuuksista.

Vastaanottimen ominaisuudet

Vastaanottimen asetukset -näytössä näkyvät vastaanottimen ominaisuudet voivat sisältää seuraavat:

Seurannassa

Seuranta-ryhmä näyttää tietoja GNSS-satelliittikonstellaatioista, joita voidaan seurata yhdistetyn GNSS-vastaanottimen avulla.

RTK

RTK-ryhmä näyttää yhdistetyn GNSS-vastaanottimen RTK-ominaisuudet, mukaan lukien:

- Vastaanottimen tukemat lähetyksienviestimuodot (esimerkiksi CMR+ ja CMRx).
- Trimble IonoGuard™ -teknologian tuki ionosfäärin häiriöiden vähentämiseen.

RTCM

RTCM-ryhmä näyttää yhdistetyn GNSS-vastaanottimen tukemat RTCM-lähetyksienviestimuodot.

RTX

RTX-ryhmä näyttää yhdistetyn GNSS-vastaanottimen RTX-tilaustiedot, mukaan lukien tilauksen päättymispäivän.

OmniSTAR

OmniSTAR-ryhmä näyttää yhdistetyn GNSS-vastaanottimen OmniSTAR-tilaustiedot, mukaan lukien tilauksen päättymispäivän.

Trimble GNSS -tilaukset

Trimble GNSS -tilaukset -ryhmä näyttää GNSS-vastaanotintilauksen tiedot, mukaan lukien tilauksen päättymispäivän.

Tämä ryhmä näytetään vain vastaanottimille, joilla on tilauksen tarjoamia määritettävissä olevia vaihtoehtoja, esimerkiksi kun ne on liitetty R780- tai R750 -vastaanottimeen.

Vastaanottimen konfiguroinnin valonäppäimet

Käytä kuvaruudun alalaidan valonäppäimiä konfiguroimaan lisäasetuksia.

Konfiguroidaksesi:

- GNSS:n eBubble-asetukset näpätä **eBubble**. Ks. [GNSS eBubblen kallistusanturi, page 448](#).
- käytössä olevat RTX-satelliitit näpätä RTX-SV. Katso [RTX:n tilan tarkastelu, page 422](#).
- Avaa vastaanottimen Wi-Fi-asetukset napauttamalla **Wi-Fi**. Katso [Vastaanottimen Wi-Fi-asetukset, page 498](#).
- Bluetooth-yhteys vastaanottimeen, napauta **Bluetooth-**.

GNSS:n kallistuman tunnistimet

NOTE – Tämä ohjeaihe koskee Trimble-vastaanottimia, joissa on sisäänrakennetut kallistusanturit, mukaan lukien inertiamittausyksikkö (IMU) tai magnetometrin kallistuman tunnistin.

Kallistuman tunnistimia sisältävät Trimble-vastaanottimet sisältävät kiihtyvyyssmittareita, jotka laskevat vastaanottimen kallistuman asteen. Kallistuman tunnistimien avulla varmistat, että paalu on pystysuorassa ja paikoillaan, **vastaanotin on tasattu** tai kaltevuustoleranssin sisällä.

Sisäänrakennetuilla antureilla varustetut Trimble-vastaanottimet mahdollistavat lisäksi **kallistuman kompensoinnin**, jonka avulla voit mitata pisteitä tilanteessa, jossa **paalu on kallistunut ja vastaanotin ei ole tasattu**. Saatavilla oleva kallistuskompensaation tyyppi riippuu vastaanottimesta. Vaihtoehdot ovat:

- **IMU-kallistuskompensatio:** Trimble R780- ja R12i-vastaanottimet
- **Magnetometrin kallistuksen kompensointi:** Trimble R10 ja R12 -vastaanottimet

TIP – Hyvin kalibroidut kallistusanturit ovat välttämättömiä tarkkojen tulosten saavuttamiseksi. Trimble Accesstarjoaa joukon erilaisia kalibrointirutiineja vastaanottimellesi. Avaa **Anturin kalibroinnin** ruutu näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Koje / Kallistusanturi** ja näpätä sen jälkeen **Kalib.-**valonäppäintä.

GNSS eBubble

GNSS eBubble ilmaisee vastaanottimen kallistuman asteen sähköisesti. Käytä GNSS eBubblea varmistamaan, että paalu on vaakatasossa, liikkumaton ja vakaa pistettä mitattaessa.

GNSS eBubble ilmestyy automaattisesti, kun käytät:

- Trimble R10- tai R12-vastaanotinta **Kallistustoimintojen** ollessa käytössä mittaustyyliissä.
- Trimble -vastaanotin IMUn kallistuksen kompensoinnilla, jossa **eBubble-toiminnot** on otettu käyttöön mittaustyyliissä **ja** vastaanotin toimii **vain GNSS -tilassa**.

Lisätietoja on kohdassa [GNSS eBubblen kallistusanturi, page 448](#).

IMUn kallistuskompenzaatio

IMU-tunnistimet havainnoivat vastaanottimen kallistuman kulmaa ja suuntaa jatkuvasti. GNSS:n kanssa vastaanotin voi määrittää sijaintinsa jatkuvasti ja kompensoida kallistuman määrää.

IMUn kallistuskompenzaatio ei vaadi erityistä mittausten menetelmää. Kun IMUn kallistuskompenzaatio on käytössä ja IMU on kohdennettu, IMUn kallistuskompenzaatio on "aina päällä" liikuttaessa, navigoitaessa tai pisteitä mitattaessa kaikkia muita mittausten menetelmiä paitsi havaittua kiintopistettä käytettäessä.

Lisätietoja on kohdassa [IMUn kallistuskompenzaatio, page 453](#).

Magnetometrin kallistuksen kompensointi

Trimble R10- ja R12-vastaanottimissa on sisäänrakennettu magnetometri, jonka avulla voit mitata pisteitä kallistetulla paalulla käyttäen **Kompensoidun pisteen** menetelmää. Kompensoitu piste käyttää magnetometriä kallistuksen suunnan laskemiseen.

Lisätietoja on kohdassa [Magnetometrin kallistuksen kompensointi, page 466](#).

GNSS eBubblen kallistusanturi

NOTE – Tämä ohjeaihe koskee Trimble-vastaanottimia, joissa on sisäänrakennetut kallistusanturit, mukaan lukien inertiamittausyksikkö (IMU) tai magnetometrin kallistuman tunnistin.

GNSS eBubble käyttää vastaanottimen kiihtyvyyssmittareita ilmaisemaan vastaanottimen kallistuman astetta sähköisesti.

TIP – GNSS eBubble toimii erillään vastaanottimen IMU-tunnistimista. IMU-kallistuskompensointia tukevilla vastaanottimissa GNSS eBubble näkyy ohjelmistossa vain, kun vastaanotin toimii **vain GNSS -tilassa**.

GNSS eBubble ilmestyy automaattisesti, kun käytät:


- Trimble R10- tai R12-vastaanotinta **Kallistustoimintojen** ollessa käytössä mittaustyyliä.
- Trimble -vastaanotin, joka tukee IMUn kallistuksen kompensointia, jossa **eBubble-toiminnot** on otettu käyttöön mittaustyyliä **ja** vastaanotin toimii **vain GNSS -tilassa**.

TIP – Jos olet aiemmin piilottanut GNSS eBubblen nykyisestä mittausten menetelmästä, se ei ilmesty automaattisesti. Näytä tai piilota GNSS eBubble seuraavasti:

- Paina **eBubblen** valonäppäintä Mittauksen ruudussa.
- Näytä tai piilota eBubble millä tahansa ruudulla painamalla **Ctrl + L**.
- Kun haluat siirtää eBubble-ikkunaa uuteen paikkaan näytöllä, näpäytä ja pidä osoitintikkua alaspainettuna eBubble-kuvakkeen päällä ja vedä se uuteen paikkaan.

Antennin suoruuden varmistaminen

Käytä eBubblea varmistamaan, että paalu on pystysuorassa, paikoillaan ja stabiili mitatessasi pistettä tai että vastaanotin on vaaditun kaltevuustoleranssin sisällä. Esimerkiksi:

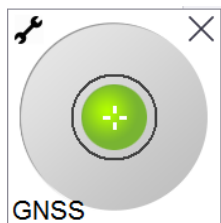


eBubble-kuvakkeen ympyrä ilmaisee konfiguroitua kallistuman toleranssia. **Kallistustoleranssi** määrittellään välimatkana kallistuman edustamalla maanpinnalla (**kallistuksen etäisyys**) antennin korkeus huomioon ottaen:

- Vihreä kupla ilmaisee, että vastaanotin on määritellyn kaltevuustoleranssin sisällä ja että piste voidaan mitata.
- Punainen kupla ilmaisee, että vastaanotin on määritellyn kaltevuustoleranssin ulkopuolella. Määritetyistä kallistusvaroituksista riippuen varoitusviesti saattaa myös ilmestyä, jos eBubble on punainen. Ks. [GNSS eBubblen kallistusvaroitukset, page 450](#).

Jos antenni on kallistuman toleranssin ulkopuolella, säädä sauvan kulmaa niin, että se on kallistuman toleranssin sisällä.

Voit vaihtoehtoisesti lisätä kallistuman toleranssia.

Tallenna konfiguroidun kallistuman toleranssin ulkopuolinen paikannus näpäyttämällä . Pisteeseen liitetään varoitustietue.

Konfiguroi **Kaltevuustoleranssi** kullekin pistetyypille mittaustyyliissä tai näpäytä **Mittauksen** ruudun vaihtoehtoja. Katso [GNSS:n pisteasetukset, page 388](#).

NOTE – Parhaan tuloksen saavuttamiseksi varmista GNSS eBubblea käyttäessäsi, että:

- Katsot suoraan vastaanottimen LED-paneeliin. Tämä johtuu siitä, että GNSS eBubble on asennettu vastaanottimen LED-paneeliin.
- GNSS eBubble on kalibroitu asianmukaisesti. Hyvin kalibroitu GNSS eBubble on erittäin tärkeä. eBubblen näyttämä kallistuksen tarkkuus ja mitatun pisteen mukana tallennettavat arvot ovat riippuvaisia eBubblen kalibroinnin laadusta. Huonosti kalibroidun GNSS eBubblen käyttäminen heikentää eBubblen avulla mitattujen koordinaattien tarkkuutta.

GNSS eBubblen asetukset

Voit konfiguroida GNSS:n eBubblen herkkyyden ja vastaanottavuuden **GNSS:n eBubble-asetuksien** ruudussa. Voit avata tämän ruudun seuraavasti:

- Näpäytä  **eBubblen** ikkunassa.
- Näpäytä ja pidä pohjassa tilarivin vastaanotin-kuvaketta, josta avautuu **Vastaanottimen asetukset** -

ruutu, ja näpäytä tämän jälkeen **eBubble**-kuvaketta.

- Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Kallistusanturin asetukset**.

TIP – Jos sinulla on useampia kallistuman tunnistimia kytkettynä, voit myös näpäyttää **eBubblen asetusten** ruudun **GNSS**-valonäppäintä valitaksesi eri anturin. Yhden anturin eBubble-asetuksien vaihtaminen vaihtaa kaikkien toisiinsa liitettyjen kallistuman tunnistimien eBubble-asetuksia.

Voit konfiguroida seuraavat asetukset:

| Asetus | Kuvaus |
|-----------------------------------|--|
| eBubble herkkyys | eBubble liikkuu 2 mm tietyssä herkkyyskulmassa. Kun haluat vähentää herkkyyttä, valitse suurempi kulma. |
| Kaltevuustoleranssi | Määrittelee enimmäissäteen, jonka verran vastaanotin voi kallistua ja joka voidaan ottaa huomioon toleranssissa. Sallittu vaihtelualue on 0,001 m – 1,000 m. |
| eBubblen reaktio | Kontrolloi eBubblen reagointia liikkeisiin. |
| Kallistuksen etäisyys | Ruudussa näkyvä kallistusetaisyys lasketaan antennin nykykorkeuden perusteella. |
| eBubblen kalibroinnin tila | Nykyisen kalibroinnin tila. Kalibroi eBubble uudelleen näpäyttämällä Kalib . |
| Kalibrointi vanhenee | Nykyisen kalibroinnin viimeinen voimassaolopäivä. eBubble tulee tämän jälkeen kalibroida uudelleen. |
| Kalibroinnin ikäraja | Näyttää kalibrointien välisen aikajakson. Aikajakson loputtua ohjelmisto pyytää sinua kalibroimaan eBubble:n uudestaan. Jos haluat muokata oletusarvoa, näpäytä ponnahdusvalikon nuolta. |

GNSS eBubblen kallistusvaroitukset

Voit konfiguroida ohjelmiston varoittamaan jos vastaanottimen kallistuma ylittää vaaditun kaltevuustoleranssin mittauksen aikana.

Kun kallistusvaroitukset ovat käytössä, mittaus voidaan tallentaa ainoastaan silloin, kun **eBubble** on vihreä ja toleranssiympyrän sisällä.

Kallistusvaroitukset toimivat vain silloin, kun GNSS eBubblen kallistusanturi on käytössä. Erityisesti, kun käytät

- Trimble R10- tai R12-vastaanotinta **Kallistustoimintojen** ollessa käytössä mittaustyyliä.
- Trimble -vastaanotin, joka tukee IMUn kallistuksen kompensointia, jossa **eBubble-toiminnot** on otettu käyttöön mittaustyyliä **ja** vastaanotin toimii **vain GNSS -tilassa**.

Vaadittavan kaltevuustoleranssin ja kallistusvaroitusten konfigurointi

1. Syötä kallistuksen raja-arvo mittaustyylin pistemenetelmän ruudun **Kaltevuustoleranssin** kenttään. Voit antaa erilaisen arvon kullekin pistemenetelmälle.

Jos **Kallistusvaroitusten** valintaruutu ei ole valittuna, GNSS **eBubble** ilmaisee vastaanottimen olevan määritellyn toleranssin ulkopuolella, mutta varoituksia ei näytetä.

2. Valitse **Kallistusvaroituksien** valintaruutu nähdäksesi varoitukset silloin, kun antennin kallistuma ylittää **Kaltevuustoleranssin** kenttään syötetyn arvon.

Jos kallistusvaroitukset on konfiguroitu:

- Ruutuun ilmestyy varoitus, jos GNSS eBubble on punainen, mikä on merkki siitä, että vastaanotin on kaltevuustoleranssin ulkopuolella aloittaessasi kartoituspisteen tai havaitun kiintopisteen mittauksen. Näpäytä **Kyllä**, kun haluat mitata sijainnin.
 - **Kallistus ylitetty mittauksen aikana** -viesti ilmestyy näyttöön, jos kallistus on ylitetty jossakin mittauksen vaiheessa.
 - **Kallistus ylitetty** -viesti ilmestyy näyttöön, jos kallistus on ylitetty ennen tallennusta.
3. Valitse **Autom. hylkäys**- ja **Autom. mittaus** -valintaruudut määrittääksesi ohjelmiston käyttäytymisen tilanteessa, jossa **liiallista kallistusta** tai **liiallista liikettä** havaitaan kartoituspisteen tai havaitun kiintopisteen mittauksen yhteydessä:
 - Valitse **Autom. hylkäys** -valintaruutu, jos haluat hylätä pisteen automaattisesti, jos liiallista kallistumaa tai liikettä havaitaan. Jos **Autom. hylkäyksen** valintaruutua ei ole valittu ja liiallista kallistumaa tai liikettä havaitaan, sinun tulee päättää haluatko hyväksyä, hylätä tai mitata pisteen uudelleen.
 - Valitse **Autom. mittaus** -valintaruutu aloittaaksesi kartoituspisteen mittauksen automaattisesti silloin, kun tarkkuudet ja kallistuma ovat toleranssin sisällä ja liiallista liikettä ei havaita.
 - Valitse sekä **Autom. hylkäys**- että **Autom. mittaus** -valintaruudut mitataksesi vaatimukset täyttämättömät pisteet uudelleen automaattisesti. Jos liiallista kallistumaa tai liiallista liikettä havaitaan molempien valintaruutujen ollessa valittuna, piste hylätään automaattisesti ja ruudussa lukee **Odotetaan tasoitusta**, mikä on merkki siitä, että mittaus aloitetaan heti, kun vastaanotin on tasoissa ja liikkumatta.

GNSS eBubblen kalibrointi

NOTE – Tämä ohjeaihe koskee Trimble-vastaanottimia, joissa on sisäänrakennetut kallistusanturit, mukaan lukien inertiamittausyksikkö (IMU) tai magnetometrin kallistuman tunnistin.

GNSS eBubble käyttää vastaanottimen kiihtyvyyksmittareita ilmaisemaan vastaanottimen kallistuman astetta sähköisesti.

TIP – GNSS eBubble toimii erillään vastaanottimen IMU-tunnistimista. IMU-kallistuskompensointia tukevilla vastaanottimissa GNSS eBubble näkyy ohjelmistossa vain, kun vastaanotin toimii **vain GNSS -tilassa**.

GNSS eBubblen kalibrointi kohdentaa vastaanottimen kiihtyvyyksanturit fyysiseen anturiin, jota käytetään mittaamaan kallistusta:

- Kun muodostat yhteyden IMUn kallistuskompensaatiota tukevaan vastaanottimeen, voit kalibroida GNSS eBubblen yhteen seuraavista:
 - Valitse **Kalibroi vesivaa'an silmään**, jos sinulla on hyvin kalibroitu fyysinen vesivaaka ja tiedät paalun olevan suorassa ja optimaalisesti asetettu.

- Valitse **Kalibroi IMUun** jos sinulla **ei** hyvin kalibroitua fyysistä vesivaakaa tai jos käyttämäsi paalun tila ei ole optimaalinen (esim. paalu ei ole täysin suorassa tai paalun kärki ei ole linjassa). Trimblesuosittelee **IMUn kalibroinnin** käyttämistä silloin, kun paalun asetus vaatii [paalupoikkeaman säätöä](#). Suorita eBubblen **Kalibroi IMUun** -toiminto välittömästi sen jälkeen, kun olet ottanut uuden paalupoikkeaman säädön käyttöön.
- Kun olet yhdistettynä IMUn kallistuskompensaatiota tukemattomaan vastaanottimeen, ainoa käytettävissä oleva GNSS eBubblen kalibrointitoiminto on **Kalibroi vesivaa'an silmään**.

Milloin GNSS eBubble tulee kalibroida?

GNSS eBubblen kalibroinnin valmistuminen kestää 30 sekuntia. Sinun täytyy suorittaa GNSS eBubblen kalibrointi:

- Kun käytät vastaanotinta ensimmäisen kerran. (Tai kun käytät vastaanotinta ensimmäistä kertaa vain GNSS -tilassa, jos käytät vastaanotinta, joka tukee IMU-kallistuskompensointia.)
- Kun edellinen kalibrointi vanhenee.
- Paalupoikkeaman säädön valmistumisen jälkeen.
- Jos GNSS-vastaanottimen käytön aikana tapahtuu vakava vahinko, kuten esimerkiksi sauvan pudotus.
- Jos vastaanottimen sisälämpötila eroaa yli 30 astetta lämpötilasta, joka vallitsi kun kallistuman eBubblen kalibrointi suoritettiin, kalibrointi mitätöidään.
- Jos Trimble Access -ohjelmisto havaitsee, että GNSS eBubblea ei ole kalibroitu ja näyttää varoitusviestin, jossa lukee: **eBubblen kallistustoiminnot edellyttävät kalibrointia Haluatko kalibroida nyt?**

Ennen GNSS eBubblen kalibrointia:

Huolehdi eBubblen kalibrointia suorittaessasi, että tarkimmat kallistustiedot ovat käytettävissä koko ajan, mukaan lukien:

- **Bubblen vertauslaite:** Kalibroi GNSS eBubble käyttäen asianmukaisesti kalibroitua referenssinä, kuten fyysistä silmää. Jos vastaanotimessa on sisäänrakennettu IMU, voit käyttää IMUa referenssinä. eBubblen tarkkuus riippuu yksinomaan sen kalibrointiin käytetyn vertauslaitteen tarkkuudesta.
- **Sauvan liikkumattomuus:** Kun GNSS eBubble:a kalibroidaan, GNSS-vastaanottimen sauva täytyy olla niin pystysuorassa ja liikkumaton kuin mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään statiivin käyttöä sauvassa.
- **Sauvan suoruus:** Sauvan suoruus vaikuttaa GNSS-vastaanottimen kallistusantureiden kallistuksien mittauksiin. Jos vaihdat sauvan ja molemmat sauvat eivät ole erinomaisessa kunnossa, kalibroi eBubble uudelleen. Jos käytät IMUn kallistuskompensaatiota, sinun tulee suorittaa paalupoikkeaman säätö sauvojen vaihdon jälkeen ja kalibroida eBubble sen jälkeen uudelleen.

Kalibroi eBubble

NOTE – Kalibroitirutiineja ei pidä jättää kesken. Sinun ei pitäisi tarvita navigoida johonkin muuhun ruutuun kalibroinnin aikana, mutta jos siirryt johonkin toiseen ruutuun, Trimble suosittelee, että suoritat ensin kalibroitiprosessin loppuun tai näpäytät **Peruuta** peruuttaaksesi kalibroinnin.

1. Pystytä vastaanotin niin, että GNSS-vastaanottimen paalu on mahdollisimman pystysuora ja liikkumaton ja että vastaanotin voi nähdä taivaan esteittä.

NOTE – Jos vastaanotin tukee IMUn kallistuskompensaatiota ja haluat kalibroida IMUun, IMUn kallistuskompensaation on oltava käytössä ja IMUn on oltava kohdennettu.

2. Varmista, että vastaanottimen LED-paneeli osoittaa sinua kohti.
3. Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Kallistusanturin asetukset**.
4. TNäpäytä **Kalib.**-valonäppäintä avataksesi **Anturin kalibroinnin** ruudun.
5. Valitse **GNSS eBubblen** ryhmälaatikosta fyysinen vertauslaite, johon eBubble kalibroidaan:
 - Valitse **Kalibroi vesivaa'an silmään**, jos sinulla on hyvin kalibroitu fyysinen vesivaaka ja tiedät paalun olevan suorassa ja optimaalisesti asetettu.
 - Valitse **Kalibroi IMUun** jos sinulla ei hyvin kalibroitua fyysistä vesivaakaa tai jos käyttämäsi paalun tila ei ole optimaalinen (esim. paalu ei ole täysin suorassa tai paalun kärki ei ole linjassa). Trimblesuosittelee **IMUn kalibroinnin** käyttämistä silloin, kun paalun asetusta vaatii [paalupoikkeaman säätöä](#). Suorita eBubblen **Kalibroi IMUun** -toiminto välittömästi sen jälkeen, kun olet ottanut uuden paalupoikkeaman säädön käyttöön.

Kun olet yhdistettynä IMUn kallistuskompensaatiota tukemattomaan vastaanottimeen, ainoa käytettävissä oleva GNSS eBubblen kalibroitintoiminto on **Kalibroi vesivaa'an silmään**.

6. Näpäytä **Kalibroi**.
7. Jos kalibroit silmään, käytä silmää varmistaaksesi, että paalu on pystysuorassa. Jos kalibroit eBubblen, käytä eBubblen varmistaaksesi, että paalu on pystysuorassa. Pidä paalu paikallaan ja vakaana. Näpäytä **Aloita**.
8. Pidä paalua paikoillaan ja pystysuorassa siihen asti, että edistymispalkki on saavuttanut lopun. Kun tämä on suoritettu, ohjelmisto palaa **Anturin kalibroinnin** ruutuun.
9. Jos vastaanottimeessa on sisäänrakennettu magnetometri, sinun täytyy kalibroida magnetometri uudelleen, sillä eBubblen kalibroitinto mitätöi magnetometrin linjauksen. Katso [Magnetometrin kalibroitinto, page 467](#).
10. Sulje **Anturin kalibroinnin** ruutu näpäyttämällä **Hyväksy**.

Kalibroinnin tiedot tallennetaan työhön. Tarkastellaksesi tietoja näpäytä ☰ ja valitse **Työdata / Työn tarkastelu**.

IMUn kallistuskompensaatio

NOTE – Tämä ohjeaihe koskee Trimble-vastaanottimia, joissa on sisäänrakennettu IMU-tunnistin, kuten R780 ja R12i.

Käyttämällä Trimble-merkin vastaanotinta IMUn kallistuskompensaation kanssa voit mitata tai merkitä pisteitä silloinkin, kun mittaussauva on kallellaan tai kenossa. Tämä mahdollistaa tarkkojen mittojen ottamisen ilman antennin tasaamista, mikä tehostaa työskentelyä maastossa.

Vastaanottimen inertian mittaussyksikkö (IMU) hyödyntää jatkuvasti kiihtyvyyksmittareiden, gyroskooppien ja GNSS:n tuottamaa tietoa, jonka perusteella se määrittää sijaintinsa, kierrokset ja kallistuman asteen ja suorittaa kaltevuuskorjauksia. Kun IMUn kallistuskompensaatio on käytössä, paalu voi olla kallellaan missä kulmassa tahansa ja ohjelmisto voi laskea kaltevuuskulman ja kallistuksen etäisyyden määrittääkseen paalun kärjen sijainnin maanpinnalla.

Ollessaan käytössä IMUn kallistuskompensaatio on **”aina päällä”** ja sitä voidaan käyttää minkä tahansa mittausmenetelmän paitsi havaitun kiintopisteen kanssa. Mitatessaan havaittua kiintopistettä vastaanotin siirtyy Vain GNSS -tilaan automaattisesti, ja GNSS eBubble ilmestyy näyttöön jos se on käytössä.

IMUn kallistuskompensaatio mahdollistaa täysin erilaisen työskentelytavan, sillä sen avulla voit:

- Mitata tarkkoja pisteitä nopeasti seisoessasi tai kävellessäsi ilman, että sinun tarvitsee tasata paalua.
- Keskittyä siihen, minne paalun kärjen tarvitsee mennä, mistä on hyötyä erityisesti merkinnän aikana.
- Mitata helposti vaikeasti saavutettavissa olevia paikkoja, kuten rakennusten kulmia ja syöksypohjaltaita.
- Lopettaa paalun liikkumisesta huolehtimisen mittauksen aikana, sillä vastaanotin korjaa paalun ”huojumisen” automaattisesti paalun kärjen ollessa liikkumatta.

Magneettinen häiriö ei vaikuta suorituskyykyyn, joten IMUn kallistuskompensaatiota voidaan käyttää magneettiselle häiriölle alttiissa ympäristöissä, kuten ajoneuvojen, raskaan kaluston ja metallilla vahvistettujen rakennusten läheisyydessä.

NOTE – Tilanteissa, joissa IMUn kallistuskompensaation käyttäminen ei ehkä onnistu, kuten erittäin vaikeissa RTK-olosuhteissa, voit siirtyä Vain GNSS -tilaan manuaalisesti. Tee näin näpäyttämällä tilarivin vastaanotinkuvaketta avataksesi **GNSS**-toimintojen ruudun ja näpäytä sitten **IMUn kallistuksen kompensaatiota** käynnistääksesi tai sulkeaksesi Vain GNSS -tilan.



TIP – Tutustu [R12i with Trimble Access -soittolistaan Trimble Accessin YouTube-kanavalla](#) nähdäksesi, miten saat kaiken irti R12i-vastaanottimestasi ja IMU-kallistuskompensoinnista.

Käytettävissä olevat mittaustyypit

IMUn kallistuskompensaatio on käytettävissä RTK tai RTX-mittaustyyliä.

IMUn kallistuskompensaation kanssa käytettävissä olevat korjausmenetelmät:

- **RTK**-mittaukset minkä tahansa tosiaikaisten korjausten datayhteyden kanssa (internet, radio)
- **RTX**-mittaukset (satelliitti tai internet)

NOTE – Kun IMUn kallistuskompensaatio on käytössä, xFilliä voidaan käyttää paikkaamaan yhteyskatkoksia RTK-mittauksen aikana, mutta ei RTX-mittauksen aikana.

CAUTION – Kun mittaat tai merkitset pisteitä IMUn kallistuskompensaatiota käyttämällä varmista, että annettu antennin korkeus ja mittaustapa ovat oikeat. Linjauksen luotettavuus ja paalun kärjen sijainnin luotettavuus erityisesti antennin liikkussa paalun kärjen ollessa paikoillaan ovat täysin riippuvaisia siitä, että antennin korkeus on oikein. Vaakasijainnin jäännösvirhettä, joka johtuu antennin liikkeestä mittauksen aikana paalun kärjen ollessa paikoillaan, ei voida poistaa antennin korkeutta muuttamalla pisteen mittaamisen jälkeen.

IMUn kallistuskompensaation käyttöönotto

Ota **IMUn kallistuskompensaatio** käyttöön mittaustyylin **Rover-asetusten** ruudusta asettaaksesi kallistuskompensaation "aina päällä" -tilaan sisäisiä IMU-antureita käytettäessä liikkumisen, navigoinnin tai pisteiden mittaamisen yhteydessä silloin, kun käytät mitä tahansa mittausmenetelmää paitsi havaittua kiintopistettä. Katso [IMUn kallistuksen mittaustyylin asetukset, page 459](#).

Ota **eBubblen toiminnot** käyttöön mittaustyyliin, jotta voit käyttää GNSS eBubblea helpottamaan vastaanottimen sisäisen antennin pitämistä tasoissa mitatessasi pistettä silloin, jos työskentelet Vain GNSS -tilassa. GNSS eBubble ei näy, kun IMU on kohdennettu.

IMUn kohdistus

IMUn kallistuskompensaation käyttö edellyttää, että vastaanottimen IMU on kohdennettu. Kohdenna IMU jälkeen aloitat mittauksen tai mittauksen aikana, jos menetät linjauksen. Kohdistusprosessi on yksinkertainen ja suoraviivainen, ja se jäljittelee vastaanottimen normaalikäyttöä. Hyvälaatuisessa RTK-ympäristössä IMU kohdentaa itsensä luotettavasti uudelleen automaattisesti paalun luonnollisen liikkeen aikana. Katso [IMUn kohdentaminen, page 460](#).

NOTE – Kun IMU on kohdennettu, **Sijainnin** kuvaruutu näyttää paalun kärjen sijainnin. Näin tapahtuu sekä mittauksen aikana että ulkopuolella.

Anturin kalibrointi

IMUn kohdentamisen jälkeen IMUn kallistuskompensaatiota voidaan käyttää sellaisenaan ilman, että vastaanotinta tarvitsee erikseen kalibroida. Vastaanottimen antureiden kalibrointia varten on olemassa lukuisia kalibroitirutiineja normaalia huoltoa varten. Kalibroinnit pitäisi suorittaa silloin, kun ohjelma kehottaa siihen. Trimble suosittelee erityisesti paalupoikkeaman säädön suorittamista aina, kun käytät eri paalua joka ei ole erinomaisessa kunnossa.

Jos käytät IMU-pohjaista kallistuskompensaatiota hyödyntävää vastaanotinta, käytössäsi ovat seuraavat anturin kalibroitirutiinit:

- [GNSS eBubblen kalibrointi, page 451](#)
- [Paalupoikkeaman säätö, page 461](#)
- [IMU-poikkeamien kalibrointi](#)

Kalibroinnit pitäisi suorittaa silloin, kun ohjelma kehottaa siihen. Tiivistettynä Trimble suosittelee, että:

- Suoritat **eBubblen kalibroinnin**, jos GNSS eBubble ei näytä kohdentuvan käyttämäsi tasaamisreferenssiin.
- Suoritat **paalupoikkeaman säädön** aina, kun käytät jotain muuta ei-optimaalista paalua tai pikalaukaisijaa.
- Suoritat **IMU-poikkeamien kalibroinnin** harvoin ja vain silloin kun ruutuun ilmestyy **Liiallisten IMU-poikkeamien** varoitus.

Anturin kalibroitirutiinit ovat yleisesti ottaen riippumattomia toisistaan. Huomio kuitenkin, että paljon käytetyn paalun (tai huonosti kalibroitu) vesivaa'an silmä ei välttämättä ole täysin kohtisuorassa ACP:n ja paalun kärjen väliseen akseliin nähden, jolloin IMUn referenssipiste ei välttämättä ole täysin linjassa paalun kärjen kanssa. Kun olet saanut paalun poikkeamien säädön valmiiksi, suosittelemme GNSS eBubblen kalibroitua suhteessa IMUun.

Katso lisätietoja kunkin kalibroinnin osiosta.

IMU-tila



Kun suoritat mittausta käyttäen IMU-pohjasta kallistuskompensaatiota tukevaa vastaanotinta, tilarivillä näkyvä GNSS-mittaustila on:

- **RTK+IMU** RTK-mittauksessa
- **RTX+IMU** RTX-mittauksessa

Kun IMUn kallistuskompensaatio on käytössä, tilarivin vastaanotinkuvake on:



IMUn kohdistuksen tila näkyy vastaanotinkuvakkeen vieressä. Vihreä valintamerkki osoittaa, että IMU on

kohdennettu . Punainen risti osoittaa, että IMU ei ole kohdennettu .

Näytetyt tarkkuusarvot ilmaisevat GNSS-satelliittien määrän, nykyisen DOPin, IMUn kohdistuksen laadun ja vastaanottimen kallistuksen. Kun IMU on kohdennettu, näytetyt tarkkuusarvot ovat paalun kärjessä. Jos IMUn kallistuskompensaatio on käytössä mutta IMUa ei ole kohdennettu, tarkkuusarvoja ei näytetä. Yleisesti ottaen mitä enemmän vastaanotin on kallellaan, sitä suurempia tarkkuusarvot ovat.

Kun IMUn kallistuskompensaatio ei ole käytössä, vastaanotin toimii vain GNSS -tilassa ja tarkkuudet lasketaan antennivaiheen keskipisteestä.

Kartalla GNSS:n kohdistin ilmaisee IMUn tilan. Kun IMU on kohdennettu, kohdistin osoittaa suuntaa, johon vastaanotin osoittaa.

GNSS- kursori



IMUn kallistuskompensaatio on käytössä ja IMU on kohdennettu. Nuolenkärki näyttää suunnan, johon vastaanotin osoittaa suhteessa pohjoiseen tai referenssiatsimuuttiin kartan lähtösuunnan asetuksistasi riippuen.

NOTE – Sinun tulee asettaa vastaanottimen LED-paneeli itseäsi kohti, jotta GNSS-kursorin suuntaaminen tapahtuu oikein.



IMUn kallistuskompensaatio ei ole käytössä tai IMUn kallistuskompensaatio on käytössä mutta IMUa ei ole kohdennettu. Ohjelmisto ei tiedä suuntaa, johon vastaanotin on suuntautunut.

Mittausmenetelmät

Pisteen mittaaminen IMUn kallistuskompensaatiota käyttäen ei vaadi tiettyä mittausmenetelmää. Kun IMU-kallistuksen kompensointi on käytössä ja IMU on kohdistettu oikein, useimmilla mittausmenetelmillä voidaan mitata kallistuksen kompensoitu piste, mukaan lukien:


- **Kartoituspiste**
- **Jatkuva mittaus**
- **Pikapiste**
- **Mittaa pintaan**
- **Vaakasuora kallistussiirtymä**

Vaakasuoran kallistussiirtymän mittaaminen on hyödyllistä mitatessa sijainteja, joita paalun kärki ei voi käyttää, esimerkiksi mitattaessa puun tai pylvään keskustaa.

- **Kiintopiste**

Vastaanotin siirtyy automaattisesti Vain GNSS -tilaan sen vuoksi, että pystysuora paalu vaaditaan

Pisteiden mittaaminen


Kun pisteitä mitataan IMUn ollessa kohdennettu, sinun ei tarvitse tasoittaa paalua ennen mittaamista. Tilarivin kallistuneen mittaustilan kuvake  osoittaa, että piste voidaan mitata ilman paalun tasaamista tai sen pitämistä kovin liikkumattomana.


Kun **Autom. mittaus** on käytössä, ohjelmisto aloittaa liitoshavaintojen mittaamisen heti, kun paalun kärki on liikkumatta mitattavassa pisteessä. Kun **Autom. tallennus** on valittu, piste tallennetaan automaattisesti sen jälkeen, kun asetettu liitoshavainto ja tarkkuus on saavutettu. Tämän jälkeen sinun tarvitsee vain poimia paalu ja siirtyä seuraavaan pisteeseen.

Mitatut kiintopisteet

Kun mittaat havaittua kiintopistettä, Trimble Access siirtyy automaattisesti Vain GNSS -tilaan, jolloin piste voidaan mitata staattisessa tilassa. eBubble ilmestyy automaattisesti, paitsi jos olet aiemmin piilottanut


sen kyseisen mittausmenetelmän asetuksissa. Käytä GNSS eBubblea tasaamaan vastaanotin ennen mittausta.

Vain GNSS -tilassa tilarivillä näkyy TRK ja tilarivin staattisen mittaustilan kuvake  ilmaisee, että paalun tulee olla pystyasennossa ennen kuin mittaat pisteen.

Kun olet mitannut havaitun kiintopisteen ja jos sen jälkeen valitset kartoituspisteen mittausmenetelmän ja IMU on edelleen kohdennettu, ohjelmisto alkaa taas käyttää IMUn kallistuskompensaatiota. GNSS eBubble häviää automaattisesti, tilarivillä näkyy **RTK+IMU** ja tilarivin kallistuneen mittaustilan kuvake  osoittaa, että piste voidaan mitata ilman paalun tasaamista tai sen pitämistä kovin liikkumattomana.

Voit siirtyä saumattomasti IMUn kallistuskompensaatiota ja havaitun kiintopisteen menetelmää (vain RTK) käyttävästä pisteen mittausmenetelmästä toiseen ilman, että sinun tarvitsee kohdentaa IMU uudelleen olettaen, että IMUn kohdistus säilyy mittausten ajan. Jos IMUn kohdistus menetetään Vain GNSS -tilassa, sinun tulee kohdentaa IMU uudelleen ennen kuin voit mitata pisteen käyttäen IMUn kallistuskompensaatiota.

Jatkuvat kartoituspisteet

Kun mittaat pisteitä jatkuvassa tilassa käyttäen IMUn kallistuskompensaatiota, sinun ei tarvitse pitää vastaanotinta tasoissa mittauksen aikana. Kallistetun jatkuvan mittaustilan kuvake  tilarivissä ilmaisee, että pisteitä voidaan mitata ilman vastaanottimen tasaamista. Sinun tulee seurata mittaamasi ominaisuuden muotoja huolellisesti paalun kärjellä. Jatkuvat Stop and Go -pisteet tallennetaan silloin, kun ohjelmisto havaitsee paalun kärjen pysähtyneen.

Kaivomittauksen merkintävelho

IMUn kallistuskompensaation käyttö merkinnän aikana tehostaa työntekoa huomattavasti, sillä sen ansiosta sinun ei tarvitse tasata paalua liikkeessasi merkinnän erojen minimoimiseksi. Riittää, että liikutat paalua erojen minimoimiseksi. IMUn kallistuskompensaation avulla merkinnän navigointiominaisuus voi lisäksi tietää rintamasuuntasi ollessasi paikoillasi, mistä on hyötyä kun olet lähellä merkittävää pistettä.

NOTE – Sinun tulee asettaa vastaanottimen LED-paneeli itseäsi kohti, jotta merkinnän navigointiominaisuudet voivat tuottaa oikeita tietoja.

Tallennetut IMUn kaltevuustiedot

Kun mittaat pisteitä käyttäen IMUn kallistuskompensaatiota, laitteen lähtösuuntatiedot, mukaan lukien kaltevuuskulma, kallistusetäisyys, atsimuutti ja IMUn tila, tallennetaan pisteen kanssa. Voit tarkastella näitä tietoja **Tallenna piste** -kaavakkeesta tai **Työn tarkastelun** tai **Pistehallinnan** ruuduista.

Seuraavat tiedot ovat saatavilla, kun tarkastelet IMUn kallistuskompensaatiota käyttäen mitattua pistettä.

Laitteen orientointi

| Kenttä | Kuvaus |
|---------------------------------------|---|
| Kallistuskulma | Vastaanottimen kallistus IMUn perusteella. |
| Kallistuksen etäisyys | Vaakaetäisyys paalun kärjen sijainnista maanpinnalle vertikaalisesti projektoidun APC:n sijaintiin. |
| σ Kallistus | Arvioitu kallistusvirhe (sigmakallistus). |
| Atsimuutti | Kallistuksen atsimuutti (suunta). |
| σ Atsimuutti | Arvioitu atsimuuttivirhe (sigma-atsimuutti). |
| IMU-tila | Näyttää, että IMU oli kohdennettu mittauksen aikana. |

Mittausvaroitukset

| Kenttä | Kuvaus |
|------------------------------|---|
| Heikko IMUn kohdistus | Kyllä -arvon suuruus voi näkyä mittauksen aikana, jos IMU menettää kohdennuksen väliaikaisesti ja se palautuu mittauksen aikana. |
| Antenni heiluu | Paalun kärki on liikkunut mittauksen aikana IMUn kallistuskompensaatiota käytettäessä. APC on liikkunut mittauksen aikana Vain GNSS -tilassa. |
| Huono tarkkuus | Tarkkuusarviot ovat ylittäneet määritetyt toleranssit. Tarkkuus lasketaan paalun kärjen sijainnissa IMUn kallistuskompensaatiota käytettäessä. Vain GNSS -tilassa tarkkuus lasketaan APC:n sijainnille. |
| Huono GNSS-ympäristö | Tämä voi tapahtua staattisessa tilassa silloin, jos sijainnin liike ylittää 3-sigman tarkkuusarvion. IMUn kallistuskompensaatiota käytettäessä tämä on paalun kärjen sijainti. Vain GNSS -tilassa tämä on APC:n sijainti. |

IMUn kallistuksen mittaustyylin asetukset

Kun käytät vastaanotinta, jossa on sisäänrakennettu IMU, voit määrittää mittaustyylin käyttämään **IMU-kallistuskompensointia** ja tarvittaessa GNSS eBubblea, kun käytät vain GNSS -tilaa.

NOTE - IMUn kallistuskompensaatio on käytettävissä vain RTK-mittaustyyliin. Valitse **jälkilasketussa** mittaustyyliin **Kallistustoimintojen** valintaruutu mahdollistaaksesi GNSS eBubblen käytön pisteitä mitattaessa ja varmistaaksesi, että **Kallistusvaroitukset** ja **Autom. mittaus** ovat käytettävissä asianmukaisissa pistetyyliasetuksissa.

- Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset / Mittaustyyli / Rover-asetukset**.
- Valitse **Mittaustyyppi**-kentästä **RTK**.
- Valitse **Antenniryhmä**-ruudussa vastaanottimen malli **Tyyppi**-kentästä.
- Kallistuksen ryhmälaatikossa:**Kallistuksen** ryhmälaatikossa:
 - Valitse **IMUn kallistuskompensaation** valintaruutu asettaaksesi kallistuskompensaation "aina päällä" -tilaan sisäisiä IMU-antureita käytettäessä liikkumisen, navigoinnin tai pisteiden

mittaamisen yhteydessä silloin, kun käytät mitä tahansa mittausmenetelmää paitsi havaittua kiintopistettä.

TIP – Ota IMUn kallistuskompensaatio pois käytöstä ja siirry Vain GNSS -tilaan mittauksen aikana esimerkiksi tilanteessa, jossa käytössäsi on bipod-tukijalka runsaskasvustoisessa ympäristössä ja vastaanottimen tulee olla jonkin aikaa liikkumatta, näpäyttämällä tilarivin vastaanotinkuvaketta ja näpäyttämällä ja pitämällä **IMUn kallistuskompensaation** painiketta pohjassa **GNSS-toimintojen** ruudussa. Jos työskentelet hyvälaatuisessa RTK-ympäristössä, jossa on liikettä koko ajan, näpäytä **IMUn kallistuskompensaatio** ottaaksesi sen käyttöön uudelleen.

- b. Valitse **eBubblen toiminnot** -valintaruutu mahdollistaaksesi GNSS eBubblen käytön silloin, kun käytät Vain GNSS -tilaa, eli jos esimerkiksi mittaat havaittua kiintopistettä tai jos IMUa ei ole kohdennettu tai IMUn kallistuskompensaatio ei ole käytössä.

NOTE – GNSS eBubble käyttää vain vastaanottimen kiihtyvyyssmittareita ja toimii IMU-antureista erillään. GNSS eBubble näkyy ainoastaan Vain GNSS -tilassa.

- c. Napauta **Hyväksy**.

5. Pisteiden mittauksen asetusten konfigurointi:



- a. Valitse pistetyyppi mittaustyylin ruudussa.
- b. Aseta **Autom. toleranssin** tilaksi **Kyllä**, jolloin ohjelmisto laskee vaaka- ja korkeustarkkuudet, jotka täyttävät GNSS-vastaanottimen RTK-määritykset mitattavan peruslinjan pituudelle ja kaltevuudelle. Säädä omat tarkkuustoleranssisi asettamalla **Autom. toleranssin** tilaksi **Ei** ja anna vaadittu **Vaakatoleranssi** ja **Pystytoleranssi**.
- c. Jos **eBubblen toimintojen** valintaruutu on valittu mittaustyylin **Rover-asetuksissa**, valitse **Kallistusvaroituksien** valintaruutu, jolloin ruutuun ilmestyy varoitusviesti tilanteessa, jossa antennin kallistuma ylittää **Kaltevuustoleranssin** kenttään syötetyn raja-arvon. Voit määrittellä erilaisen **Kallistuman toleranssin** arvon kullekin mittaustyyppille.
- d. Ota pisteiden automaattinen mittaus käyttöön ehtojen täytyessä valitsemalla **Automaattisen mittauksen** valintaruutu. Vaadittavat edellytykset riippuvat tutkimustyylistä. Esimerkiksi RTK+IMU-tilassa paalun kärjen tulee olla liikkumatta, ja Vain GNSS -tilassa paalun tulee olla kaltevuustoleranssin sisällä.
Automaattisen mittauksen valintaruutu ei ole käytettävissä havaittuja kiintopisteitä varten.
- e. Hylätäksesi automaattisesti pisteet silloin, kun sijainti on heikentynyt, esimerkiksi jos liiallista liikettä havaitaan mittausprosessin aikana, valitse **Hylkää automaattisesti** -valintaruutu.
- f. Napauta **Hyväksy**.

6. Näpäytä **Tall**.

IMUn kohdentaminen

IMUn kallistuskompensaation käyttäminen edellyttää vastaanottimen IMUn kohdentamista. Kohdistusprosessi on yksinkertainen ja suoraviivainen, ja se jäljittelee vastaanottimen normaalikäyttöä.

1. Kiinnitä vastaanotin mittauspaaluun.
2. Varmista, että syötät oikean antennin korkeuden GNSS-antennin kaavakkeeseen Trimble Access -ohjelmistossa.
3. Siirrä paalua niin, että vastaanotin rekisteröi kiihdytyksen ja sen sijainti muuttuu. Voit muun muassa keinuttaa mittauspaalua puolelta toiselle sen kärjen pysyessä maassa tai kävellä lyhyen matkan (yleensä alle 3 metriä) vaihtaen suuntaa muutaman kerran.

Kun IMU on kohdennettu, tilarivin vastaanottimen kuvake  muuttuu kuvakkeeksi  ja tilakentässä lukee **IMU kohdennettu**. Nykyisen sijainnin tarkkuus lasketaan paalun kärjestä.

Kohdenna IMU kun aloitat mittauksen tai mittauksen aikana, jos menetät linjauksen. Voit lisäksi kohdentaa IMUn ilman mittauksen aloittamista olettaen, että vastaanotin on hyvälaatuisessa GNSS-ympäristössä, jolloin satelliitteja on riittävästi saatavilla seuranta varten. Kun lopetat mittauksen käyttäessäsi IMUn kallistuskompensaatiota ja IMUn ollessa kohdennettu, IMUn kallistuskompensaatio jää käyttöön.

TIP – Jos työskentelet erittäin vaikeassa RTK-ympäristössä, sinun tulee ehkä siirtyä Vain GNSS -tilaan. Siirry Vain GNSS -tilaan näpäyttämällä tilarivin vastaanotinkuvaketta avataksesi **GNSS-toimintojen** ruudun ja näpäytä sitten **IMUn kallistuksen kompensatiota** käynnistääksesi tai sulkeaksesi Vain GNSS -tilan.

IMUn kallistuskompensaatio käyttää antennin korkeutta laskeakseen paalun kärjen sijainnin oikein. Aina kun antennin korkeutta muutetaan, IMU palautuu kohdentamattomaan tilaan. Sinun tarvitsee kohdentaa IMU uudelleen päivitetyn antennin korkeuden suhteen ennen mittaamista.

CAUTION – Kun mittaat tai merkitset pisteitä IMUn kallistuskompensaatiota käyttämällä varmista, että annettu antennin korkeus ja mittaustapa ovat oikeat. Linjauksen luotettavuus ja paalun kärjen sijainnin luotettavuus erityisesti antennin liikkuessa paalun kärjen ollessa paikoillaan ovat täysin riippuvaisia siitä, että antennin korkeus on oikein. Vaakasijainnin jäännösvirhettä, joka johtuu antennin liikkeestä mittauksen aikana paalun kärjen ollessa paikoillaan, ei voida poistaa antennin korkeutta muuttamalla pisteen mittaamisen jälkeen.

Hyvälaatuisessa RTK-ympäristössä IMU kohdentaa itsensä luotettavasti uudelleen automaattisesti paalun luonnollisen liikkeen aikana. Kohdenna IMU uudelleen mittauksen aikana toistamalla yllä olevan osion **IMUn kohdentaminen** 3. vaihe.

Paalupoikkeaman säätö

Paalupoikkeaman säätö voi olla tarpeen pienten virheiden korjaamiseksi, jotka johtuvat siitä, että käyttämäsi kaltevuusanturin referenssi ei ole kohdennettu mittauspisteen kanssa. Mittauspiste on paalun kärki (kun IMU on kohdennettu) tai antennivaiheen keskipiste (Vain GNSS -tilassa).

Kun käytät IMUn kallistuskompensaatiota, Trimble suosittelee erittäin hyvässä kunnossa olevan ja vahingoittuman hiilikuidusta valmistetun etäisyyspaalun käyttämistä. Pikalaukaisimen tulisi myös olla optimaalisessa kunnossa ja vastaanottimen ja pikalaukaisimen kiinnityskohdan pitäisi olla vahingoittumaton.

Paalupoikkeaman säätö korjaa virheitä, jotka johtuvat normaalikäytössä vahingoittuneen ja lievästi vääntyneen paalun käyttämisestä tai paalun kärjestä, joka ei enää ole tosi ja täysin linjassa paalun

keskikohdan kanssa. Paalupoikkeaman säätö tulee suorittaa ihanteellisessa RTK-ympäristössä hyvälaatuista IMUn kohdistusta käyttäen.

Milloin paalupoikkeaman säätö tulisi suorittaa?

Trimble suosittelee paalupoikkeaman säädön suorittamista:

- Kun vastaanotin käyttää paalua ja pikalaukaisinta olosuhteissa, jotka eivät ole optimaaliset.
- Aina, kun vaihdat eri paaluun, joka ei ole optimaalinen.

NOTE – Paalupoikkeaman säätö vaikuttaa ainoastaan IMUn kallistuskompensaation mittauksiin. Jos käytät Vain GNSS -tilaa, varmista, että paalu on suorassa ja että sen fyysinen vesivaa'an silmä ja GNSS eBubble ovat oikein kalibroituja.

Jos paalupoikkeaman säätö on jo suoritettu käyttämällesi vastaanottimelle, ohjelmisto näyttää viestin, jossa lukee **Paalupoikkeaman säätö otettu käyttöön** kun aloitat RTK-mittauksen IMUn kallistuskompensaation ollessa käytössä. Viestin ohittaminen:

- Jos käytät viimeksi käyttämäsi paalua, pikalaukaisinta ja vastaanotinta, näpäytä **OK** käyttääksesi nykyistä säätöä.
- Jos käytät aina samaa paalua, pikalaukaisinta ja vastaanotinta, näpäytä **Ohita** käyttääksesi nykyistä säätöä, jolloin viesti ei näy kun seuraavan kerran aloitat mittauksen käyttäen samaa vastaanotinta. Viesti ilmestyy, jos uusi säätö otetaan käyttöön.
- Jos käytät eri paalua, joka ei ole optimaalinen, tai pikalaukaisijaa, näpäytä **Säädä** suorittaaksesi uuden paalupoikkeaman säädön.
- Jos käytät erinomaisessa kunnossa olevaa eri paalua, näpäytä **Säädä** ja paina sitten **Tyhjennä** tyhjentääksesi sen hetkisen paalupoikkeaman säädön vastaanottimesta.

Ennen paalupoikkeaman säädön suorittamista

Vastaanottimen käyttöönotto:

1. Kiinnitä vastaanotin paaluun.

NOTE – Jos vastaanotin on **SPS986**-mallia, Trimble suosittelee, että irrotat pikalaukaisijan paalusta ja kiinnität vastaanottimen suoraan paaluun eliminoidaksesi paalun ja vastaanottimen väliset poikkeamat.

2. Käynnistä vastaanotin ja kohdenna IMU huolellisesti. Kohdennuksen laatu on sitä parempi mitä enemmän kohdennuksen aikana liikutaan ja vaihdetaan suuntaa.
3. Aseta vastaanotin hyvin määritellylle pisteelle joko bipod-tuen kanssa tai ilman. Paalun kärki ei saa liikkua käyttöönoton aikana, joten se kannattaa asettaa kiintopisteelle tai jollekin muulle liikkumattomalle pisteelle, jossa sauvan kärki voi olla paikoillaan koko toimenpiteen ajan.
4. Selvitä, tarvitseeko sinun suorittaa toimenpide tarkistamalla vastaanottimen ja paalun yhdistelmän horisontaalinen tarkkuus alla olevien ohjeiden mukaisesti.

IMUn kallistuskompensaation horisontaalisen tarkkuuden tarkistaminen

1. Varmista, että IMU on kohdennettu ja paalun kärki on vakaalla paikalla, jolloin paalun kärki ei pääse liikkumaan.
2. Pidä vastaanotinta sunnilleen tasossa, suorita yhden **kartoituspisteen** mittaus pohjoista, itää, etelää ja länttä kohti.
3. Mittaa vastakkaisten pisteiden välinen etäisyys (esim. pohjoisen ja etelän) selvittääksesi vastaanottimen horisontaalisen tarkkuuden arvion (laske pisteiden välinen käänteisetäisyys **COGO**-valikosta). Jos kahden pisteen välinen etäisyys on tehtävän edellyttämän horisontaalisen tarkkuuden ulkopuolella, Trimble suosittelee, että suoritat paalupoikkeaman säädön.

Paalupoikkeaman säädön suorittaminen

Paalupoikkeaman säätö vaati yhden mittaussarjan suorittamisen yhteen suuntaan ja toisen mittaussarjan suorittamisen sen jälkeen, kun vastaanotinta on käännetty 180 astetta. Tämän jälkeen vastaanotin laskee korjaukset, joita tarvitaan paalun tuottamisen virheiden korjaamiseen.

NOTE – Kalibroitirutiineja ei pidä jättää kesken. Sinun ei pitäisi tarvita navigoida johonkin muuhun ruutuun säädön aikana, mutta jos siirryt johonkin toiseen ruutuun, Trimble suosittelee, että suoritat ensin kalibroitiprosessin loppuun tai näpäytät **Peruuta** peruuttaaksesi säädön.

1. Avaa **Paalupoikkeaman säätö** -ruutu tekemällä jokin seuraavista:
 - Näpäytä **Säädä** viestissä, jossa lukee: **Paalupoikkeaman säätö otettu käyttöön**.
 - Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Kallistusanturin asetukset**. Näpäytä **Kalib**-valonäppäintä avataksesi **Anturin kalibroinnin** ruudun. Näpäytä **Säädä Paalupoikkeamien** ryhmälaatikossa.
2. Seuraa kunkin vaiheen ohjeita huolellisesti. Näpäytä **Aloita**.

NOTE – Jos säätörutiini ei käynnisty, kun näpäytät **Aloita** esimerkiksi silloin, jos saat liiallisen kallistuksen varoituksen, vaikka tiedät vastaanottimen olevan vaakasuorassa, näpäytä **Nollaa**-painiketta. Tämä painike poistaa kaikki arvot, jotka laskettiin edellisen rutiinin aikana, ja se voi heikentää horisontaalista tarkkuuttasi. Suorita paalupoikkeaman säätö välittömästi sen jälkeen, kun nollaus on valmis.

3. Jos IMUa ei ole kohdennettu, sinua kehoitetaan kohdentamaan se. Koska paalupoikkeaman säätö edellyttää, että paalun kärki on paikoillaan maassa, sinun tulee **pitää paalun kärki liikkumattomana maanpinnalla** sillä aikaa, kun kallistat paalua eri suuntiin kohdentaaksesi IMUn uudelleen.
4. Säädön ensimmäinen vaihe alkaa, kun näpäytät **Aloita**. Pidä paalu pystysuorassa ja paikoillaan ja paalun kärki samassa paikassa mittausten kirjaamisen aikana. Jos et käytä bipod-tukea, varmista, että pitelet vastaanotinta mahdollisimman vakaasti.

Arvot tarkastetaan rutiinin aikana jatkuvasti tarkkojen mittausten varmistamiseksi. Jos arvot ovat toleranssin ulkopuolella, mittaus keskeytyy. Joidenkin tarkistusten aikana:

- Vastaanottimen kierroksen/suuntiman tulee pysyä samana.
 - Vastaanottimen tulee pysyä suurin piirtein tasoissa.
 - Vastaanottimen tulee pysyä kohdennettuna.
 - Tarkkuusarvojen tulee pysyä seuraavien toleranssien sisällä: 0,021 m horisontaalinen, 0,030 m vertikaalinen. Et voi muuttaa näitä tarkkuusarvoja, ja niitä ei näytetä, jos et ole mittaustilassa.
5. Kun ensimmäinen vaihe on suoritettu, käännä vastaanotinta 180° **ilman, että liikutat paalun korkeää**. Kun vastaanotin on kierretty toleranssien sisällä ja tasoissa, toinen vaihe alkaa automaattisesti. Rutiinin lopussa lasketut korjausarvot näkyvät ruudulla. Trimblesuosittelee arvojen käyttämistä, jos ne ovat **yli** 5 mm 2 metriä pitkää paalua käytettäessä.
- Jos laskettu säätö eroaa edellisestä säädöstä tai nollassa yli 10 mm, ruutuun ilmestyy viesti, joka varoittaa, että säätö vaikuttaa liialliselta, mikä viittaa paaluasetuksiin, jotka eivät ole optimaaliset. Jos hyväksyt suuren säädön, sinua kehoitetaan suorittamaan **eBubblen kalibrointi kalibroimalla IMUun**, mikä parantaa ainoastaan Vain GNSS -tilan sijaintituloksia käytettäessä GNSS eBubblea tilanteessa, jossa paaluasetukset eivät ole optimaaliset.
6. Ota oikeat arvot käyttöön näpäyttämällä **Kyllä**.

NOTE - IMU menettää kohdennuksen kun paalupoikkeaman korjaukset otetaan käyttöön. IMUn kallistuskompensaation käyttäminen edellyttää IMUn kohdentamista uudelleen. Katso [IMUn kohdentaminen, page 460](#).

IMUn eheyden valvonta

Vastaanottimen piiriohjelmisto valvoo koko ajan IMUn antureiden tuottaman datan laatua ja ilmaisee senhetkisen laadun tilan **IMUn poikkeamien** ryhmälaatikossa **Anturin kalibroinnin** ruudussa.

IMUn eheyden valvonnan kenttä voi sisältää seuraavat arvot:

- **IMU OK**
- **IMU-virhe havaittu**
- **Liiallinen IMU-poikkeama havaittu**

IMU-virheiden havainnointi

Jos IMUn eheyden valvonnan valvontatoiminto havaitsee, että IMU-antureiden saturaatio on **väliaikaisesti** tullut täyteen iskun, kuten paalun putoamisen takia, Trimble Access näyttää seuraavan varoitusviestin: **IMU-virhe havaittu**. Jos näin tapahtuu, sinun tarvitsee käynnistää vastaanotin uudelleen nollataksesi anturit.

Virheen takia suoritettavista toimista on tietoa virheviestissä. Paina **Käynnistä uudelleen** käynnistääksesi vastaanottimen uudelleen välittömästi. Jatkaaksesi mittaamista ilman IMUn kallistuskompensaatiota näpäytä **Ota IMU pois käytöstä** ja jatka mittaamista vastaanottimesi ollessa Vain GNSS -tilassa.

Jos **IMU-virhe havaittu** -viesti ei häviä vastaanottimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, ota yhteyttä Trimble-jakelijaan saadaksesi lisätietoja.

Liiallisen IMU-poikkeaman havainnointi

Jos heikkolaatuista dataa, kuten liiallisia IMU-poikkeamia, havaitaan, Trimble Access näyttää seuraavan varoitusviestin: **Liiallisia IMU-poikkeamia havaittu. Suorita IMUn poikkeamien kalibrointi tai ota IMUn kallistuskompensaatio pois käytöstä.** Sinun tulee suorittaa IMU-poikkeamien kalibrointi **vain**, jos olet saanut tämän virheviestin.

Virheen takia suoritettavista toimista on tietoa virheviestissä. Jos virhe ilmestyy, suorita IMU-poikkeamien kalibrointi näpäyttämällä **Kalibroi**. Jatkaaksesi mittaamista ilman IMUn kallistuskompensaatiota näpäytä **Ota IMU pois käytöstä** ja jatka mittaamista vastaanottimesi ollessa Vain GNSS -tilassa.

Liiallisten IMU-poikkeamien syyt

Mikä tahansa seuraavista voi aiheuttaa liiallisia IMU-poikkeamia:

- Vastaanotin on ehkä tippunut tai kolhiintunut jollain muulla tavalla.
- Vastaanotin on altistunut suurelle lämpötilanvaihtelulle sen jälkeen, kun IMU-poikkeamien kalibrointi viimeksi suoritettiin, tai lämpötila poikkeaa hyvin paljon (useita kymmeniä celsiusasteita) viimeisestä kalibroinnista.
- IMUn sisäiset poikkeamat kasvavat anturien vanhetessa ajan myötä.

IMU-poikkeamien kalibroinnin suorittaminen

IMU-poikkeamien kalibrointi tulee suorittaa **vain**, jos **Liiallisia IMU-poikkeamia havaittu** -virheilmoitus ilmestyy. IMU-poikkeamien kalibroinnin avulla vastaanottimen piiriohjelmisto voi mitata ja korjata liiallisia IMU-poikkeamia. Tämä vaikuttaa IMU-anturin toimintaan perustavanlaatuisella tavalla, minkä vuoksi se tulee suorittaa äärimmäistä huolellisuutta noudattaen **suunnilleen siinä keskilämpötilassa**, jossa vastaanotinta käytetään ja näytön ohjeita mahdollisimman tarkasti seuraten.

NOTE – Kalibroitirutiineja ei pidä jättää kesken. Sinun ei pitäisi tarvita navigoida johonkin muuhun ruutuun kalibroinnin aikana, mutta jos siirryt johonkin toiseen ruutuun, Trimble suosittelee, että suoritat ensin kalibroitiprosessin loppuun tai näpäytät **Peruuta** peruuttaaksesi kalibroinnin.

1. Poista radioantenni ja pikalaukaisija vastaanottimesta.
2. Avaa **IMU-poikkeamien kalibrointi** -ruutu tekemällä jokin seuraavista:
 - Näpäytä **Kalibroi** virheviestissä, jossa lukee **Liiallisia IMU-poikkeamia havaittu**.
 - Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Kallistusanturin asetukset**. Näpäytä **Kalib.**-valonäppäintä sen jälkeen **IMU-poikkeamien** ryhmälaatikossa **Kalibroi**.
3. Aseta vastaanotin hyvin vakaalle pinnalle, joka ei ole altis värinälle tai muulle liikkeelle (pinnan ei tarvitse olla täysin tasainen). Näpäytä **Aloita**.

TIP – Kun ensimmäisen vaiheen etenemispalkki on suoritettu, näyttöön ilmestyy ohjeet ja kuva sivulle asetetusta vastaanottimesta ja eBubble tulee näkyviin. Jäljellä olevien vaiheiden aikana eBubble toimii kuin ohjeita seurattaisiin ja vastaanottimen ylöspäin osoittava sivu odottaa tasaamista.

4. Aseta vastaanotin niin, että sen akkukotelon luukku osoittaa ylöspäin ja LED-paneeli sinua kohti. Tasaa akkukotelon oven puoleinen sivu eBubblen avulla. Kun vastaanottimen akkukotelon oven puoleinen sivu on tasattu, pidä vastaanotinta mahdollisimman liikkumatta eBubblen ollessa keskiasennossa. Edistymispalkki käynnistyy, kun vastaanotin on tasattu asianmukaisesti, ja se pysyy käynnissä niin kauan, kuin eBubble on tasattu. Jos eBubble menee epätasapainoon, edistyminen keskeytyy kunnes eBubble on jälleen oikein tasoitettu, minkä jälkeen edistyminen jatkuu siitä, mihin se jäi.
5. Jokaisen suoritettujen vaiheiden jälkeen ruutuun ilmestyy uudet ohjeet ja uusi opastava kuva. Seuraa ohjeita mahdollisimman tarkasti pitäen vastaanotinta mahdollisimman liikkumatta jokaisen vaiheen aikana. Vastaanotin aloittaa prosessin automaattisesti, kun vastaanotin tasataan oikeassa asennossa. Se siirtyy seuraavaan vaiheeseen automaattisesti sen jälkeen, kun edellinen vaihe on hyväksytysti suoritettu. Jos vastaanotin havaitsee jo hyväksytysti suoritettua vaihetta, se hyppää sen yli.
6. Ruutuun ilmestyy vahvistusviesti, kun prosessin viety loppuun. Näpätä **OK** asettaaksesi uudet IMU-korjaukset vastaanottimeen. Työhön kirjoitetaan **Liiallisten poikkeamien korjauksen** tietue.

Magnetometrin kallistuksen kompensointi

Trimble R10- ja R12-vastaanottimissa on sisäänrakennettu magnetometri, jonka avulla voit mitata pisteitä kallistetulla paalulla käyttäen **Kompensoidun pisteen** menetelmää.


Kompensoitu pisteet

Kompensoidun pisteen mittausmenetelmä käyttää kallistuman tunnistinta ja vastaanottimen sisäänrakennettua magnetometriä laskemaan napakengän kärjen paikannuksen. **Kompensoidun pisteen** menetelmä ilmestyy saatavissa olevien mittausmenetelmien luetteloon GNSS-mittauksen aikana silloin, kun **Kallistustoimintojen** valintaruutu on valittu mittauksen **Roverasetusten** ruudussa.

Kompensoidun pisteen mittaaminen on hyödyllistä tilanteissa, joissa:

- Haluat mitata pisteen nopeammin kuluttamatta aikaa sauvan asennon varmistamiseen.
- Este tarkoittaa, että et voi asettaa antennia suoraan pisteen yläpuolelle. Perinteisesti sinun tarvitsisi käyttää tasaavaa tekniikkaa sellaisten pisteiden mittaamiseksi. Kompensoidun pisteen mittausmenetelmän käyttäminen korjaa antennin siirtymän paikkaa tuottaakseen kentän paikannuksen sauvan kärjessä.

Mitatessaan kompensoitua pistettä kallistuman tunnistin mittaa antennin kallistusta ja laskee siirtymän napakengän kärjestä. eBubble-kuvakkeen asteittaisuus kuvaa aluetta, jonka läpi antenni liikkuu, kun navan kärki on paikoillaan. Esimerkiksi:

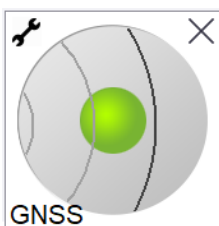

| Kuplan väri | Kallistusmatka | Merkitys |
|-------------|----------------|--|
| Vihreä | < 12 astetta | Olet kompensoidun pisteen kallistuman toleranssin sisällä. |
| Keltainen | 12–15 astetta | Olet lähellä ylittää kompensoidun pisteen kallistuman toleranssin. |
| Punainen | > 15 astetta | Olet ylittänyt kompensoidun pisteen kallistuman toleranssin. |

Magneettinen häiriö

Järjestelmä yrittää määrittää magneettisen häiriön määrän ympäristössä vertaamalla havaittua magneettikenttää odotettuun magneettikenttään. Odotettu magneettikenttä tulee maan magneettikentän mallista, joka on tallennettu vastaanottimeen. Magnetometri aistii ympäristön magneettikentän suuruutta (vahvuus) ja pystysuuntaa (kaltevuuskulma) ja vertaa sitä paikan odotettuun suuruuteen ja pystysuuntaan. Jos arvot eivät sovi yhteen, magneettinen häiriö havaitaan.

Magneettinen häiriö -arvo osoittaa magneettisen häiriön tasoa asteikolla 0:sta 99:ään. Magneettisen häiriön taso myös heijastuu tarkkuusarvioihin. Jos olet kalibroinut magnetometrin oikein ja työskentelet ympäristössä, jossa ei ole magneettisia häiriöitä, sinun tulisi nähdä magneettisen häiriön arvot, jotka ovat alle 10.

Jos arvo on korkeampi kuin 50, varoitus näytetään tilalinjalla. Jos arvo on 99, et pysty tallentamaan pistettä paitsi silloin, jos tangon kallistusvälimatka on 1 cm:n sisällä tasosta. Tarkista lähialue magneettisen häiriön lähteiden varalta. Jos et havaitse mitään ilmeisiä magneettisen häiriön lähteitä, tarkista kalibrointisi.

Voit tarkastella pisteen **Magneettisen häiriön** arvoa **Työn selailun** ruudussa.

WARNING – Magneettisille häiriöille alttiissa ympäristöissä magnetometri saattaa havaita odotetut suuruuden ja pystysuunnan arvot ja väärän horisontaalisen suunnan. Tämän havaitseminen on mahdotonta. Jos näin tapahtuu, ohjelmisto ilmoittaa matalista magneettisen häiriön arvoista kun alueella on itse asiassa suuria magneettisia atsimuuttivirheitä. Välttääksesi näitä virheitä on tärkeää käyttää kompensoituja pisteitä vain alueilla, joissa ei ole magneettisia häiriöitä.

TIP – Ainoastaan vaaka-asema riippuu magnetometristä. Jos mittauksesi vaatii suurta vertikaalista tarkkuutta, mutta vaakasuora tarkkuus on vähemmän tärkeä, magneettinen häiriö saattaa olla vähemmän merkittävä. Pisteen vaakasuora laatu kärsii enemmän korkeammassa kallistuksen kulmassa korkeamman magneettisen häiriön kanssa. Toisin sanoen magneettisella häiriöllä ei ole vaikutusta, jos tanko on vaakasuorassa.

Magnetometrin kalibrointi

Trimble suosittelee **magnetometrin** kalibroimista R10- tai R12-vastaanottimessa:

- Aina, kun vaihdat akun.
- Jos GNSS-vastaanottimen käytön aikana tapahtuu vakava vahinko, kuten esimerkiksi sauvan pudotus.
- Jos vastaanottimen sisäinen lämpötila poikkeaa enemmän kuin 30° astetta siitä, kun [GNSS eBubblen kalibrointi](#) suoritettiin. Korkea lämpötila mitätöi GNSS eBubblen kalibroinnin, joka vuorostaan mitätöi magnetometrin linjauksen.

WARNING – Magnetometrin suorituskykyyn vaikuttavat sen läheisyydessä olevat metalliesineet (esim. autot ja raskaat työkoneet) tai esineet, joiden ympärillä on magneettikenttä (esim. maan alla ja päällä kulkevat korkeajännitekaapelit). Kalibroi magnetometri aina paikassa, jonka lähellä ei ole magneettisten häiriöiden lähde. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laite tulee kalibroida ulkona. (Magnetometrin kalibrointi magneettisten häiriöiden aiheuttajien lähellä **ei** ”korjaa” näiden objektien aiheuttamaa häiriötä.)

Kalibroi magnetometri

NOTE – Kalibroitirutiineja ei pidä jättää kesken. Sinun ei pitäisi tarvita navigoida johonkin muuhun ruutuun kalibroinnin aikana, mutta jos siirryt johonkin toiseen ruutuun, Trimble suosittelee, että suoritat ensin kalibrointiprosessin loppuun tai näpäytät **Peruuta** peruuttaaksesi kalibroinnin.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Kallistusanturin asetukset**.
2. TNäpäytä **Kalib.**-valonäppäintä avataksesi **Anturin kalibroinnin** ruudun.
3. Näpäytä **Anturin kalibroinnin** kuvaruudussa **Kalibroi**, joka on **Magnetometrin kalibroinnin tilan** vieressä.
4. Irrota vastaanotin sauvasta.
5. Näpäytä **Aloita**. Pyöritä tämän jälkeen vastaanotinta näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti vähintään 12 eri suuntausta käyttäen, kunnes kalibrointi on valmis.
6. Napauta **Hyväksy**.
7. Kiinnitä vastaanotin sauvaan. Käytä GNSS eBubblea varmistamaan, että sauva on mahdollisimman vertikaalinen.
8. Näpäytä **Kalibroi**, joka on **Magnetometrin linjauksen tilan** vieressä.
9. Näpäytä **Aloita**. Käännä vastaanotinta hitaasti ja tasaisesti sen pysty akselin ympäri siihen asti, että kalibrointi on valmis.
10. Napauta **Hyväksy**.
Kalibroinnin tiedot tallennetaan työhön. Tarkastellaksesi niitä näpäytä ☰ ja valitse **Työdata / Työn tarkastelu**

Vastaanottimen tila

Tarkastele vastaanottimen tilaa näpäyttämällä vastaanottimen kuvaketta tilarivissä, ja näpäytä sen jälkeen **Vastaanottimen tila**.

Tila-ryhmä näyttää GPS-ajan ja GPS-viikon, nykyisen lämpötilan ja vastaanottimen muistin määrän.

Akku-osio näyttää vastaanottimen akun varaustason.

Ulkoisen virtalähde -osio näyttää ulkoisten liittimien tilan vastaanottimessa.

GSM-tila

Tarkastele GSM-tila näpäyttämällä ☰ ja valitse **Koje / GSM-tila**. GSM-tila on ainoastaan saatavilla silloin, kun koje on yhdistettynä sisäisellä modeemilla varustettuun vastaanottimeen.

NOTE – GSM:n tila ei ole saatavilla, kun vastaanottimen sisäinen modeemi on yhdistettynä internetiin.

GSM:n tilan kuvaruutu näyttää tilan, jonka modeemi ilmoitti kun valitsit **GSM:n tilan**, tai kun näpäytät **Päivitä**.

Jos SIM-korttisi on PIN-lukittu ja modeemi on lukitussa tilassa, sinun tulee syöttää SIM-kortin PIN-koodi joka lähetetään modeemiin. PIN-koodia ei tallenneta, mutta vastaanotin pysyy avattuna oikealla PIN-koodilla, kunnes sammutat virran ja sitten kytket laitteen päälle uudelleen.

NOTE – Kun SIM-kortti on yritetty avata kolme kertaa väärällä PIN-koodilla, kortin käyttö estetään, jolloin vain hätäpuhelut ovat mahdollisia. Sinua pyydetään antamaan PUK-koodi (Personal Unblocking Key). Jos et tiedä modeemin PUK-koodia, ota yhteys modeemin SIM-kortin toimittajaan. Kymmenen epäonnistuneen yrityksen syöttää PUK-koodi jälkeen SIM-kortti on kelvoton eikä enää käytössä. Jos näin tapahtuu, sinun on vaihdettava kortti.

Verkko-operaattori ilmoittaa nykyisen verkko-operaattorin. Kotiverkon kuvake 🏠 ilmaisee, että nykyinen verkko-operaattori on käytössä olevan SIM-kortin kotiverkko. Roamingverkon kuvake 📶 ilmaisee, että nykyinen verkko-operaattori ei ole kotiverkko.

Valitse verkko avaa matkapuhelinverkosta saadun listan verkko-operaattoreista sen jälkeen, kun olet etsinyt saatavilla olevia verkkoja. Luo lista näpäyttämällä **Etsi**.

Kun näpäytät **Etsi**, modeemi pyytää matkapuhelinverkolta verkko-operaattorien luetteloa. Kehno signaalin vastaanotto voi johtaa siihen, että verkko palauttaa vähemmän verkkoja, kun modeemi pyytää siltä luetteloa.

Jotkut SIM-kortit on lukittu käytettäväksi vain tietyissä verkoissa. Jos valitset isäntäverkon kieltämän verkko-operaattorin, järjestelmä näyttää yhden seuraavista viesteistä: **Verkko-operaattorin valinta epäonnistui** tai **Estetty verkko – vain hätäpuhelut**.

Valitse **Automaattinen** asettaaksesi modeemin automaattiseen verkon valinnan tilaan. Tässä tilassa modeemi etsii kaikkia verkko-operaattoreita ja yrittää muodostaa yhteyden asianmukaisimpaan verkko-operaattoriin, joka voi olla kotiverkko tai ei.

Jos valitset **Valitse verkko** -valikosta minkä tahansa muun verkko-operaattorin, modeemi menee manuaaliseen valintatilaan ja yrittää muodostaa yhteyden valittuun verkko-operaattoriin.

Jos valitset **GSM:n tilan** tai näpäytät **Päivitä** manuaalisessa tilassa, modeemi etsii vain viimeisimmän manuaalisesti valitun verkko-operaattorin.

Saat palveluntarjoajaltasi listan verkko-operaattoreista, joiden verkkoon voit muodostaa yhteyden.

Signaalin vahvuus ilmaisee GSM-signaalin vahvuuden.

Piiriohjelmiston versio ilmaisee modeemipiiriohjelmiston version.

Verkko / Tukiaseman tila

Jos suoritat RTK-mittausta ja tukiasema tai verkkopalvelin, jolta vastaanotat tukiasemadataa, tukee tilaviestintää, näpäytä ☰ ja valitse **Koje / RTK-verkon tila** tarkastellaksesi tukiaseman palvelimen

raportoitua tilaa ja tukiaseman tukemia optioita, kuten **RTK-kertapalvelu**.

Käytä **RTK-verkon tilan** ruudun asetuksia konfiguroimaan ilmoitukset näkymään ruudulla ja/tai varastoitumaan työhön.

Referenssiasemaviesti, joka näkyy **Viimeisimmän referenssiaseman viestin** kentässä, lähetetään tyypillisesti RTCM-tyypin 1029 tekstiviestinä.

Yhdistetyt mittaukset

Integroidussa mittauksessa maastotietokone on kytkettynä sekä takymetrimittalaitteeseen että GNSS-vastaanottimeen samanaikaisesti. Trimble Access-ohjelma voi vaihdella kahden kojeen välillä nopeasti saman työn sisällä tarpeen mukaan. Esimerkki:

- Jos siirryt pois kojeen näköyhteydestä, voit mitata sijainteja GNSS-vastaanottimella.
- Jos liikut raskaan latvuksen alla tai rakennusten lähellä, voit mitata sijainteja takymetrillä.

NOTE – Jos maastotietokoneessa on Trimble Access Tie asennettuna, voit ottaa **tarkan korkeuden** vaihtoehdon käyttöön, jolloin voit aina käyttää vaakasijaintia GNSS-vastaanottoimesta yhdessä takymetrin tuottaman paalun korkeuden kanssa merkitessasi tietä käyttäen **tarkan korkeuden** merkintämenetelmää.

Käyttääksesi integroitua mittausta:

- Sinun tulee konfiguroida takymetri- ja RTK-mittaustyyli, joita aiot käyttää, sekä integroidun mittaustyylin, joka viittaa takymetri- ja RTK-mittaustyyliin. Oletusarvoinen integroitu mittaustyyli on nimeltään **IS Rover**.
- Asenna GNSS-vastaanotin ja prisma samaan paaluun.
- Aseta takymetri tunnettuun sijaintiin. Jos sinulla ei ole kiintopistettä sijaintia varten, voit aloittaa mittauksen suorittamalla vapaan asemapisteen käyttöönoton käyttämällä paikan päällä olevalla GNSS-vastaanottimella mitattuja sijainteja.



TIP – [Integrated surveying with Trimble Access -video](#), joka löytyy [Trimble Access -YouTube-kanavalta](#), antaa yleiskuvan integroiduista mittauksista.

Mitattaessa integroidun mittauksen aikana:

- Voit vaihtaa GNSS-vastaanottimen ja takymetrin välillä napauttamalla tilarivin tilalinjaa.
- Jos koje ei enää osoita prismaan, kun vaihdat takymetriin, käytä GPS-hakua prisman etsimiseen ja paikantamiseen. Integroidussa mittauksessa GPS-haku käyttää nykyistä GNSS-sijaintia lähtökohtana prisman etsinnän nopeuttamiseksi.

CAUTION – Jos käytät [IMUn kallistuskompensaatio](#), [page 453](#) integroidun mittauksen RTK-osiossa, kallistuskompensaatiota ei sovelleta kulmahavaintoihin. Muista tasoittaa sauva, kun käytät tavanomaisia takymetrimittauksia tai kun käytät **tarkan korkeuden** merkintämenetelmää tien mitaamiseen.

Yhdistetyn mittaustyylin asetusten määrittäminen

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**.
2. Näpäytä **New**.

3. Syötä **Tyylin nimi** ja aseta **Tyylin tyyppi**ksi **Integroitu mittaus**. Napauta **Hyväksy**.
4. Valitse **Takymetrimittaus-** ja **GNSS-**tyylit, jotka haluat liittää integroituun tyyliin. Napauta **Hyväksy**.
5. Napauta **Prismasta antennin siirtymää** -kentässä ► ja valitse prisman tyyppi. **Prismasta antennin siirtymään** -kenttään ilmestyy automaattisesti valitun prisman oikeat siirtymäarvot. Lisätietoja kunkin prismatyylin prismasta ja antennin siirtymään -arvoista löytyy kohdasta [Standardiprismojen prisman ja antennin välisien erojen arvot, page 472](#).

NOTE – Jos määritettynä on virheellinen antennin mittausten menetelmä, väärää siirtymää käytetään GNSS-antennikorkeuksiin. Varmista, että integroidun mittaustyylin referoiman GNSS-mittaustyylin **Roverin asetusten** kaavakkeen antennin **Mitataan kohteeseen** -kentässä on oikea sijainti. Jos käytät R12i-, R12- tai R10-vastaanotinta, siirtymä lasketaan prisman keskikohdasta **pikalaukaisijan** pohjaan. Muiden vastaanottimen kohdalla siirtymä lasketaan prisman keskikohdasta **antennipidikkeen** pohjaan.

TIP – Muuttaaksesi GNSS-antennin korkeutta integroidun mittauksen aikana sinun täytyy muuttaa nykyistä prismakorkeutta. Katso [Antennin tai prisman korkeuden muuttaminen integroidun mittauksen aikana, page 475](#).

6. Jos maastotietokoneella on Trimble Access Tie -ohjelmisto asennettuna, **tarkan korkeuden** vaihtoehto on käytettävissä. Yhdistääksesi GNSS:n horisontaalisen sijainnin takymetrin tarjoamaan korkeuteen ota käyttöön **tarkka korkeus**. Katso lisätietoja ohjeaiheesta **Tarkat korkeudet** kohdasta *Trimble Access Tie Käyttöoppaasta*.
7. Napauta **Hyväksy**.
8. Näpäytä **Tall**.

Standardiprismojen prisman ja antennin välisien erojen arvot

TIP – Integroidussa mittauksessa ohjelmisto lisää automaattisesti sopivan **prisma antennin siirtymään** arvon integroidussa mittaustyyliin, kun napautat ► **Prisma antennin siirtymään** -kentän vieressä ja valitset prisman tyylin. Siirtymäarvot ja siirtymäarvon mittausten menetelmä esitetään jäljempänä viittaustarkoituksiin.

Integroitua mittauksia suorittaessa prismasta antennin siirtymään -arvon mittaamiseen käytetty menetelmä riippuu vastaanottimesta:

- Jos käytät R12i-, R12- tai R10-vastaanotinta, siirtymä lasketaan prisman keskikohdasta **pikalaukaisijan** pohjaan.
- Muiden vastaanottimen kohdalla siirtymä lasketaan prisman keskikohdasta **antennipidikkeen** pohjaan.

| Prismatyyppi | Siirtymäarvo |
|------------------------|--------------|
| Trimble 360° | 0,034 m |
| VX/S Series MultiTrack | 0,034 m |
| VX/S Series 360° | 0,057 m |
| Spectra Precision 360° | 0,057 m |

| Prismatyyppi | Siirtymäarvo |
|-------------------------|--------------|
| R10 360° | 0,028 m |
| Active Track 360 | 0,095 m |
| Spectra Geospatial 360° | 0,034 m |
| Spectra Precision 360° | 0,057 m |

NOTE - Koska Trimble Precise Active-prisma ei ole 360 asteen prisma, sitä ei voida käyttää integroidussa mittauksessa.


Integroidun mittauksen aloittaminen ja lopettaminen

Integroidun mittauksen aloittaminen

Yhdistetty mittaus voidaan aloittaa usealla tavalla. Valitse parhaiten mittaustehtävään sopiva menetelmä:

- Aloita takymetrimittaus, ja voit aloittaa GNSS-mittauksen milloin vain myöhemmin.
- Aloita GNSS-mittaus, ja voit aloittaa takymetrimittauksen milloin vain myöhemmin.
- Aloita yhdistetty mittaus. Tämä aloittaa takymetrimittauksen ja GNSS-mittauksen samaan aikaan.

Sinulla tulee olla valmiiksi luotu [integroitu mittaustyyli](#) ennen kuin voit aloittaa integroidun mittauksen.

Aloita integroitu mittaus näpäyttämällä  ja valitsemalla **Mittaa** tai **Merkitse** ja valitse **<integroidun mittaustyylin nimi>**.

NOTE - Integroidussa mittauksessa ovat saatavilla ainoastaan siinä viitatuut takymetri- ja GNSS-mittaustyyliä.

Integroidun mittauksen lopettaminen

Voit lopettaa kunkin mittauksen erikseen tai lopettaa GNSS- ja takymetrimittauksen samanaikaisesti valitsemalla **Lopeta yhdistetty mittaus**.

Vaihtaminen kojeiden välillä

Yhdistetyssä mittauksessa maastotietokone on kytkettynä kumpaankin laitteeseen samanaikaisesti. Tämän ansiosta vaihtaminen kojeiden välillä tapahtuu erittäin nopeasti.

Vaihda kojeesta toiseen jollakin seuraavista tavoista:

- Napauta tilapalkin tilalinjaa.
- Valitse **Mittaa / Vaihda tyyppiin <mittaustyylin tyyppi>**.
- Napauta **Vaihda kohteeseen** ja valitse sitten **Vaihda tyyppiin <mittaustyylin tyyppi>**.
- Konfiguroi yksi tallentimen toimintonäppäimistä **Siirtymään TS/GNSS:ään** ja paina kyseistä näppäintä. Katso [Suosikkiruudut ja -toiminnot, page 36](#).

Tunnista integroidussa mittauksessa aktiivisena oleva koje tarkastelemalla tilarivillä näkyviä kuvakkeita tai tilarivin tilalinjalla näkyviä tietoja.

Jos käytät GNSS-vastaanotinta, jossa on sisäänrakennettu kallistusanturi tai aktiivinen prisma, **eBubblea** voidaan näyttää, mutta **Kall. autom. mittaus** -toimintoa ei tueta missään takymetrimittauksissa eikä mitään kallistusvaroituksia anneta.

CAUTION – Jos käytät **IMUn kallistuskompensaatio**, page 453 integroidun mittauksen RTK-osiossa, kallistuskompensaatiota ei sovelleta kulmahavaintoihin. Muista tasoittaa sauva, kun käytät tavanomaisia takymetrimittauksia tai kun käytät **tarkkaa korkeutta** tietä tutkittaessa.

Joissakin Trimble Access -ruuduissa, kuten **Jatkuva mittaus**, ei ole mahdollisuutta kojeen vaihtamiseen.

Kartoitusmittaus / Mittaa piste

Jos vaihdat kojetta yhdistetyssä mittauksessa käyttäessäsi Kartoitusmittausta (takymetriä), ohjelmisto avaa automaattisesti Mittaa piste -näytön (GNSS) (ja päinvastoin).

Pisteen nimen oletusarvo on seuraava käytettävissä oleva nimi.

Koodin oletusarvona on viimeksi tallennettu koodi.

Vaihda kojeita ennen kuin muutat pisteen nimeä tai koodia. Jos muutat pisteen nimeä tai koodia ennen kojeen vaihtamista, niistä ei tule oletusarvoja vaihtamisen jälkeen.

Kartoitusmittaus koodeilla

Kun vaihdat kojeita, seuraava havainto tehdään aktiivisella kojeella.

Jatkuva mittaus

Vain yksi Jatkuva mittaus on mahdollinen samanaikaisesti.

Et voi vaihtaa Jatkuva mittaus -toiminnossa käytettävää kojetta, kun mittaus on meneillään.

Kun haluat vaihtaa Jatkuva mittaus -toiminnossa käytettävän kojeen, poistu toiminnosta näpäyttämällä **Esc** ja aloita Jatkuva mittaus uudelleen.

Voit vaihtaa käytettävän kojeen, jos Jatkuva mittaus -näyttö on avoinna mutta toimii taustalla. Jos vaihdat kojeen, kun Jatkuva mittaus -näyttö toimii taustalla, ja myöhemmin aktivoit Jatkuva mittaus -näytön, ohjelmisto vaihtaa automaattisesti kojeeseen, jota käytettiin aloitettaessa Jatkuva mittaus -toimintoa.

Kaivomittauksen merkintävelho

Kun vaihdat kojetta, graafinen merkintänäyttö vaihtuu.

Jos vaihdat kojeen, kun graafinen Merkintä-näyttö toimii taustalla, ja myöhemmin aktivoit graafisen Merkintä-näytön, ohjelmisto vaihtaa automaattisesti kojeeseen, jota käytettiin viimeksi.

Jos vaihdat kojetta ja mittaustyyliin on määritelty korkeussiirtymä pintaan, ohjelma käyttää työhön viimeksi lisätyn mittaustyylin korkeussiirtymää, paitsi jos vaihdat korkeussiirtymän manuaalisesti Kartta-asetusten ruudun **Tasaa DTM:ään (vertikaalinen)** -kentällä tai napauta **Asetukset** Merkintä-näytöltä.

Antennin tai prisman korkeuden muuttaminen integroidun mittauksen aikana

Muuttaaksesi GNSS-antennin korkeutta integroidun mittauksen aikana sinun täytyy muuttaa nykyistä prismakorkeutta. GNSS-antennikorkeus lasketaan automaattisesti käyttäen yhdistetyssä mittaustyyliässä määritettyä **Prisman ja antennin välinen ero** -asetusta.

1. Varmista, että olet valinnut oikean prismatyyppiin. Napauta **Prismasta antennin siirtymää** -kentässä ► ja valitse prisman tyyppi. **Prismasta antennin siirtymään** -kenttään ilmestyy automaattisesti valitun prisman oikeat siirtymäarvot. Lisätietoja kunkin prismatyyppiin prismasta ja antennin siirtymään -arvoista löytyy kohdasta [Standardiprismojen prisman ja antennin välisien erojen arvot, page 472](#).

NOTE – Jos määritettynä on virheellinen antennin mittausten menetelmä, väärää siirtymää käytetään GNSS-antennikorkeuksiin. Varmista, että integroidun mittaustyylin referoiman GNSS-mittaustyylin **Roverin asetusten** kaavakkeen antennin **Mitataan kohteeseen** -kentässä on oikea sijainti. Jos käytät R12i-, R12- tai R10-vastaanotinta, siirtymä lasketaan prisman keskikohdasta **pikalaukaisijan** pohjaan. Muiden vastaanottimen kohdalla siirtymä lasketaan prisman keskikohdasta **antennipidikkeen** pohjaan.

2. Näpytä tilapalkin prisma- tai antennikuvaketta ja valitse sopiva prisma.
3. Syötä **Tähyskorkeus** (korkeus prisman keskelle).
Päivitetty korkeus ei näy tilarivillä, ennen kuin tähyskorkeuslomake suljetaan.
4. Nähdäksesi syötetyt prismakorkeuden, mittaustyyliässä konfiguroidun prisman ja antennin siirtymän ja lasketun antennikorkeuden näpytä **Antenni**.
5. Napauta **Hyväksy**.

Ylimääräiset mittauslaitteet

Joskus saatat tarvita lisälaitteita, joiden avulla voit paikantaa tai mitata pisteen tai ominaisuuden, joka sinun on mitattava mittauksen aikana. Voit yhdistää Trimble Access-ohjelmiston:

- [Laseretäisyysmittariin](#), joka mittaa etänä pisteitä tai ominaisuutta, joiden lähelle et pääse turvallisesti.
- [Kaikuluotaimen](#), jolla mitataan pisteitä tai ominaisuutta veden alla.
- [Putkistojen paikantimeen](#), joka paikantaa ja mittaa kohteita, kuten maan alle haudattuja kaapeleita ja putkia.

Laseretäisyysmittarit

Voit muodostaa yhteyden Trimble Access:n laseretäisyysmittariin mitataksesi niiden pisteiden tai kohteiden sijainnin, joiden lähelle et pääse. Mittaa ominaisuuden ja nykyisen sijaintisi välinen etäisyys laseretäisyysmittarilla. Trimble Access tallentaa etäisyyden siirtymäsijaintina.

Laseretäisyysmittarin määrittäminen


Kunkin Trimble Access-ohjelmiston tukeman laserin asetukset on kuvattu alla.

NOTE - Trimble Access saattaa tukea muitakin kuin tässä listattuja laseretäisyysmittareita, sillä valmistajien eri malleissa käyttämät protokollat ovat usein samoja tai hyvin samankaltaisia.

| | |
|---|--|
| Trimble LaserAce 1000 | LaserAce 1000:ssa ei ole Bluetooth-konfigurointia, se on aina päällä. Kun Trimble LaserAce 1000 havaitaan Bluetooth-laitteiden haun yhteydessä, näyttöön tulee tunnistusvalintaikkuna. Syötä siihen laseretäisyysmittarissa määritetty PIN-koodi (oletus-PIN = 1234). |
| Bosche DLE 150 tai Bosch GLM 50c | Kun laseretäisyysmittari on havaittu, näyttöön tulee tunnistuskehote. Syötä siihen laseretäisyysmittarissa määritetty PIN-koodi. |
| LTI Criterion 300 tai LTI Criterion 400 | Paina päävalikossa ala- tai ylänuolta, kunnes <i>Mittaus</i> -valikko tulee näkyviin, ja näpäytä sitten <i>Enter</i> . Valitse <i>Perusmittaukset</i> ja näpäytä <i>Enter</i> . Näyttöön avautuu ikkuna, jossa on <i>HD</i> - ja <i>AZ</i> -kentät. |
| LTI Impulse | Määritä laseretäisyysmittari toimimaan CR 400D-formaatissa. Varmista, että pieni "d" näkyy näytössä. (Paina tarvittaessa laseretäisyysmittarin Fire2 -painiketta). |

| | |
|---|---|
| LTI TruPulse 200B tai LTI TruPulse 360B | Aseta TruPulse-tilaksi joko Slope Distance , Vertical Distance tai Horizontal Distance . |
| Laser Atlanta Advantage | <p>Aseta <i>Matka/Tila-optioksi Standardi (keskiarvoistettu)</i> ja <i>Sarja/Formaatti-optioksi Trimble Pro XL</i>.</p> <p>Aseta <i>Sarjan / Etä- / -liipaisinarvoksi 7 (37h)</i>.(Etäliipaisin toimii ainoastaan silloin, kun yhteys on muodostettu kaapelin kautta, ei käytettäessä langatonta Bluetooth-tekniikkaa.)</p> <p>Aseta <i>Laukaisujaksi</i> vaadittava viive (ei nolla tai ääretön).</p> <p>Aseta <i>Sarja-T-tilaksi Pois päältä</i>.</p> |
| LaserCraft Contour XLR | Ota etäisyysmittarissa käyttöön LaserCraft-tila. Jos käytössä on langaton Bluetooth-yhteys, vaihda myös laseretäisyysmittarin tiedonsiirtonopeudeksi 4 800. |
| Leica Disto Memo tai Leica Disto Pro | Aseta mittausyksiköiksi metrit tai jalat (ei jalat ja tuumat). |
| Leica Disto Plus | <p>Sinun tulee ottaa langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön Leica Disto Plus -laitteessa ennen kuin voit suorittaa Bluetooth-skannauksen. Tee tämä asettamalla <i>Järjestelmä / Virta / Bluetooth Päälle</i>.</p> <p>Jos automaattinen mittaus on pois päältä:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ota mittaus painamalla laseretäisyysmittarin Dist -näppäintä. 2. Paina [2nd] näppäintä. 3. Siirrä mittaus tallentimelle painamalla yhtä kahdeksansuuntaista nuolinäppäintä. |
| MDL Generation II | Ei edellytä erityisiä asetuksia. |
| MDL LaserAce | <p>Määritä <i>Data record</i> -formaatiksi <i>Mode 1</i>. Jos käytät kulmaenkooderia, määritä magneettinen deklinaatio nolaksi Trimble Access -ohjelmiston Laskenta-asetukset, page 106 ruudussa. MDL LaserAce -laserin kulmaenkooderi korjaa magneettisen deklinaation automaattisesti.</p> <p>Aseta tiedonsiirtonopeudeksi 4 800.</p> <p>MDL LaserAcessa ei ole langattoman Bluetooth-tekniikan asetuksia, joten se on aina käytössä.</p> <p>Kun MDL LaserAce havaitaan Bluetooth-laitteiden haun yhteydessä, näyttöön tulee tunnistusvalintaikkuna. Syötä siihen laseretäisyysmittarissa määritetty PIN-koodi (oletus-PIN = 1234).</p> |

Laseretäisyysmittarin asetusten konfigurointi mittaustyyliissä


1. Näpäytä  ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpäytä **Muokkaa**.
2. Valitse **Laser et-mittari**.
3. Valitse laite **Tyyppi** -kentässä.
4. Määritä tarvittaessa **Tallenninportti** - ja **Siirtonopeus** -kenttien arvot.

Siirtonopeus -kentän oletusarvo on laitevalmistajan suosittelema arvo. Jos laser on mallia, jolla Trimble Access -ohjelmisto voi mitata automaattisesti, kun näpäytät **Mittaa**, valitse **Autom. mittaus** -valintaruutu.

5. Valitse tarvittaessa **Autom. tallennus** -valintaruutu.
6. Jos **Huonolaatuisten prismojen** valintaruutu on käytettävissä, tyhjennä valintaruutu hylätäksesi mittaukset, jotka laseretäisyysmittari on luokitellut huonolaatuiseksi. Jos näin tapahtuu, sinun tulee ottaa toinen mittaus.
7. Näpäytä **Enter**. Tarkkuuskentät sisältävät laitevalmistajan antamat laseretäisyysmittarin tarkkuusarvot. Ne ovat ainoastaan tiedoksi.


TIP - Lasermittaukset voidaan näyttää pystykulmina zeniitistä mitattuina tai kaltevuuskulmina vaakatasosta mitattuina. Valitse näyttöasetukset **Yksiköt**-näytön **Laser VA-näyttö** -kentässä. Katso [Yksiköt](#).

Yhteyden muodostaminen laseretäisyysmittariin


Jos haluat muodostaa yhteyden putkiston paikantimeen, ota Bluetooth käyttöön laseretäisyysmittarissa. Avaa Trimble Access, napauta  ja valitse **Asetukset / Yhteydet** ja valitse sitten **Bluetooth**-välilehti etsiäksesi laitteita ja muodostaaksesi laiteparin laseretäisyysmittarin kanssa. Trimble LaserAce 1000- tai MDL LaserAce -laseretäisyysmittarin kanssa muodostettava oletus-PIN-koodi on **1234**. Lisätietoja on kohdassa [Bluetooth-liitännät, page 489](#).

Pisteiden mittaaminen laseretäisyysmittarilla

Ennen kuin mitaat etäisyyksiä laseretäisyysmittarilla, yhdistä se tallentimeen ja konfiguroi laseretäisyysmittarin asetukset laserissa ja mittaustyyliissä.

TIP - Etäisyyksien mittaaminen laseretäisyysmittarilla on kätevää erityisesti silloin, kun syötät siirtymäarvoja silloin, kun mitaat pistettä, lasket pistettä tai käytät ketjumittaustoimintoa mitataksesi pisteet, jotka määrittelevät suorakaiteen mallisen muodon. Näpäytä **Laserin** kentän viereistä  ja laske etäisyys laserin avulla lisätäksesi etäisyyden **Etäisyys-**, **Vaakaet.-** tai **Siirtymä**-kenttään.

Pisteiden mittaaminen laseretäisyysmittarilla:

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa**.
2. Näpäytä **Mittaa laserpisteet**.
3. Syötä pisteen nimi ja koodi pisteelle.

4. Valitse **Alkupiste** josta mitaat laseripistettä tai mittaa uusi piste käyttämällä yhdistettyä GNSS-vastaanotinta.

Uuden pisteen mittaus:

- a. Näpäytä ► **Alkupisteen** kentän vieressä.
- b. Syötä pisteen tiedot ja näpäytä sitten **Mittaa**.
- c. Näpäytä **Tall**.

Ohjelmisto palaa **Mittaa laseripisteet** -kuvaruutuun, jolloin uusi piste on valittuna **Aloituspisteen** kentässä.

5. Syötä laserin korkeus ja prismakorkeus.

NOTE – Anna laserin tasaantua muutaman sekunnin ajan ennen kuin käytät sitä mittaamiseen.

6. Näpäytä **Mittaa**.
7. Mittaa etäisyys prismaan laseretäisyysmittarilla.

Mittauksen tiedot ilmestyvät **Mittaa laseripisteet** -kuvaruutuun.

Jos ohjelmisto vastaanottaa laserilta ainoastaan etäisyysmittauksia, avautuu toinen näyttö, jossa mitattu etäisyys näkyy **Vinoetäisyys** -kentässä. Syötä pystykulma, jos mitattu etäisyys ei ole vaakaetäisyys.

8. Näpäytä **Tall**.

NOTE – Jos käytät laseria ilman kompassia, sinun tulee syöttää magneettinen atsimuutti jotta ohjelmisto voi tallentaa pisteen. Jos syötät laserin magneettisen deklinaation arvon, varmista, että **Magneettinen deklinaatio** on asetettu arvoon nolla **COGO-asetusten**-ruudussa.

kaikuluotaimia

Voit muodostaa Trimble Access:n kaikuluotaimen ja käyttää sitä mittaamaan merenpohjan tai veden alla olevien esineiden sijaintien syvyyden. Syvyydet tallennetaan pisteen kanssa. Voit luoda raportteja jatkuvista topopisteistä, jotka on tallennettu Trimble Access:han syvyyden kanssa.

NOTE – Syvyyssmittausten tallentamista kaikuluotaimesta tuetaan vain käytettäessä **Jatkuvaa mittausmenetelmää** takymetri- tai GNSS-mittauksen aikana.

Kaikuluotaimen määrittäminen

Trimble Access tukee vakiona useita kaikuluotainmalleja. ESD-tiedosto jokaiselle tuetulle kaikuluotaimelle asennetaan **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files**-kansioon, kun asennat Trimble Access-ohjelmiston. Vaihtoehtoisesti voit ladata ne Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [Mallitiedostot-sivulta](#).

Jos haluat muokata ESD-tiedostoa, muokkaa tiedostoa tekstieditorissa. ESD-tiedoston nimi näkyy **Kaikuluotain**-näytön **Tyyppi**-kentässä.

Trimble Access tukee oletusarvoisesti seuraavia batymetrisiä kaikuluotainmalleja:

- CeeStar Basic High Freq

CeeStar Dual Frequency -kaksitaajuuskaikuluotaimet, BASIC-tiedonsiirtomuoto, kun High Frequency -syvyyttä tallennetaan. Yksikkö on vaihdettava tulostamaan "etuliitteitä", eikä pilkkuja.

Tulostusmuodoksi on määritettävä Menu / Advanced / Prefix / Comma outfm -kohdassa [Use prefix].

- CeeStar Basic Low Freq

CeeStar Dual Frequency -kaksitaajuuskaikuluotaimet, BASIC-tiedonsiirtomuoto, kun Low Frequency -syvyyttä tallennetaan. Yksikkö on vaihdettava tulostamaan "etuliitteitä", eikä pilkkuja.

Tulostusmuodoksi on määritettävä Menu / Advanced / Prefix / Comma outfm -kohdassa [Use prefix].

- NMEA SDDBT-laite

Mikä tahansa yleinen kaikuluotainlaite, joka voi tulostaa lauseen NMEA DBT (Depth Below Transducer). "Talker ID" -asetukseksi on valittava "SD"-vakiotunniste (jolloin kaikki lauseet alkavat merkkijonolla "\$SDDBT,.."). Trimble Access-ohjelmaan voi syöttää dataa jalkoina, metreinä tai syleinä, ja se muuttaa arvot itse tarpeen tullen.

- SonarMite

Mikä tahansa Sonarmite-laite. Yksikkö siirtyy "Engineering mode" -tilaan (tulostusmuoto 0), ja muita asetuksia voidaan muuttaa Trimble Access -ohjelmalla.

NOTE – Kun kaikuluotaimella kirjataan syvyyksiä, jotka ovat yhtä paljon kuin nolla, sinun tulee lisätä allowZero="True"-lippu heti isDepth="True"-lipun perään. Esimerkiksi: "<Field name... isDepth="True" allowZero="True" />"

NMEA-jonot kaikuluotaimia varten

Kaikuluotaimet voivat tulostaa yhden useista NMEA 0183-virkkeistä. Tavallisimmat näistä virkkeistä on kuvattu alla käyttäjän tiedoksi.

NMEA DBT – Depth Below Transducer

NMEA DBT-virke ilmoittaa veden syvyyden suhteessa muuntimen sijaintiin. Syvyysarvo ilmaistaan jalkoina, metreinä ja syleinä.

Esimerkiksi: \$xxDBT,DATA_FEET,f,DATA_METRES,M,DATA_FATHOMS,F*hh<CR><LF>

NMEA DBS – Depth Below Surface

NMEA DBS-virke ilmaisee veden syvyyden suhteessa pintaan. Syvyysarvo ilmaistaan jalkoina, metreinä ja syleinä.

Esimerkiksi: \$xxDBS,DATA_FEET,f,DATA_METRES,M,DATA_FATHOMS,F*hh<CR><LF>

Tuen lisääminen erimalliselle kaikuluotaimelle

Trimble Access -ohjelmisto käyttää XML Echosounderin protokollan kuvaustiedostoja (*.esd) ja saattaa täten tukea syvyysuuntaisia kaikuluotaimia, joita ei normaalisti tueta edellyttäen, että niiden

tietoliikenneprotokollat muistuttavat tällä hetkellä tuettuja protokollia. Tee näin lataamalla yksi ESD-lisämalleista tai käyttämällä yhtä ohjelmiston mukana tullutta ESD-tiedostoa mallina. Tätä varten sinun tulee tietää kaikuluotaimesi formaatti ja muokata ESD-tiedostoa sen mukaisesti.

Voit ladata lisää ESD-malleja Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [Mallitiedostot-sivulta](#).

Kaikuluotaimen asetusten konfigurointi mittaustyyliissä

- Näpäytä ☰ ja valitse **Asetukset / Mittaustyyli / <Tyylin nimi>**.
- Valitse **Kaikuluotain**.
- Valitse **kojeTyyppi** -kentässä.
- Määritä **Tallenninportti**:
 - Jos **Tallenninportti** -asetuksena on Bluetooth, sinun on määritettävä [Kaikuluotaimen bluetooth](#) -asetukset.
 - Jos **Tallenninportti** -asetuksena on COM1 tai COM2, sinun on määritettävä porttiasetukset.
- Syötä tarvittaessa **Vasteajan** arvo.
 Latenssia käytetään kaikuluotaimiin, kun vastaanotin saa syvyystiedon sijainnin jälkeen. Trimble Access -ohjelmisto käyttää latenssia sovittamaan ja tallentamaan syvyyden, kun se on vastaanotettu aiemmin tallennettujen jatkuvan mittauksen pisteiden kanssa.

CAUTION - Monet tekijät vaikuttavat sijaintien oikeaan parittamiseen tarkkojen syvyystietojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi äänen nopeus, joka vaihtelee veden lämpötilan ja suolaisuuden mukaan, laitteiston käsittelyajat ja veneen matkanopeus. Varmista, että käytössäsi on asianmukaiset tekniikat, joilla saavutat vaaditut tulokset.
- Syötä tarvittaessa **Syväyksen** arvo.

NOTE - **Syväys** vaikuttaa siihen, kuinka antennin korkeus lasketaan. Jos **Syväys** on 0,00, antennin korkeus on etäisyys muuntimesta antenniin. Jos **Syväys** on määritetty, antennin korkeus on etäisyys muuntimesta antenniin syväys pois lukien.
- Napauta **Hyväksy**.
- Näpäytä **Tall**.

Yhteyden muodostaminen kaikuluotaimen

Jos haluat muodostaa yhteyden kaikuluotaimen, ota Bluetooth käyttöön kaikuluotaimessa. Avaa Trimble Access, napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Yhteydet** ja valitse sitten **Bluetooth**-välilehti etsiäksesi laitteita ja muodostaaksesi laiteparin kaikuluotaimen kanssa. Oletus-PIN-koodi Ohmex SonarMite -kaikuluotaimen kanssa on **1111**. Lisätietoja on kohdassa [Bluetooth-liitännät, page 489](#).

Syvyyksien tallentaminen kaikuluotainta käyttäen

1. Yhdistä kaikuluotain tallentimeen käyttäen kaapelia tai Bluetooth-yhteyttä.
2. Määrittele **Kaikuluotaimen** asetukset mittaustyyliin.
3. Tallenna syvyyksiä mitattujen pisteiden kanssa käyttämällä mittaustyyliin jatkuvan mittauksen menetelmää.

Syvyys näytetään **Jatkuvan mittauksen** ruudussa ja kartassa. Jos olet konfiguroinut **Vasteajan** arvon mittaustyyliin, jatkuvat mittauspisteet säilytetään alussa ilman syvyyksiä ja ne päivitetään myöhemmin. Kun vasteaika on konfiguroitu, ruudussa näkyvä syvyys on osoitus siitä, että syvyyksiä vastaanotetaan, mutta se ei välttämättä ole syvyys, joka tallennetaan pisteen nimellä, joka näytetään samanaikaisesti.

4. Muuta **Vasteajan** ja **Syvyyksen** arvoja näpdyttämällä **Asetukset**. Lisätietoja on kohdassa [Kaikuluotaimen asetusten konfigurointi mittaustyyliin, page 481](#).
5. Jos et halua, että syvyyksiä tallennetaan jatkuvien kartoituspisteiden kanssa mittauksen aikana, näpdytä **Asetukset** ja tyhjennä **Käytä kaikuluotainta** -valintaruutu.

Syvyyksiä sisältävien raporttien luominen

Trimble Access tallennetut jatkuvan kartoituksen korkeudet eivät sisällä syvyystietoja. Luo syvyystiedot sisältäviä raportteja käyttämällä **Kirjoita oma muoto** -tiedostoja.

Seuraavat raportin tyyli-tiedostot ovat ladattavissa:

- **Comma Delimited with elevation and depths.xml**
- **Comma Delimited with depth applied.xml**

Nämä tyyli-tiedostot ovat ladattavissa Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [Tyyli-tiedostot-sivulta](#).

NOTE – Jos Sonamite-koje on yhdistetty, Trimble Access konfiguroi sen yhteensopivaksi oikean lähtöformaatin ja tilan kanssa. Jos käytät jonkin muun valmistajan kojetta, sinun tulee konfiguroida se yhteensopivaksi oikean lähtöformaatin kanssa.

Putkistojen paikantimet

Voit liittää Trimble Access:n putkistojen paikantimeen ja mitata maanalaisten kohteiden, kuten kaapeleiden ja putkien, sijainnin.

Käytä Trimble Access:ta maapisteen mittaamiseen GNSS-vastaanottimella tai takymetrillä ja käytä liitettyä putkistojen paikantinta kaapelin tai putken syvyyden mittaamiseen ja syvyystietojen lähettämiseen Trimble Access:han. Trimble Access tallentaa pisteparin: maapistemittauksen ja vektorin maapisteen mittauksesta putkistoon käyttäen kytketystä putkistojen paikantimesta saatua syvyyttä.

GlobalFeatures.fxl-ominaisuuskoodikirjastotiedosto ja seuraavat Utility Location Definition (ULD) -tiedostot ovat **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files**-kansiossa, kun asennat Trimble Access-ohjelmiston:

- **RD8100.uld**-tiedosto kaapelin ja putken **Radio Detection RD8100** -paikantimelle
- **vLoc3.uld**-tiedosto **Vivax Metrotech vLoc3-Pro**-vastaanottimelle, kun siihen on asennettu **vLoc3-sarjan Bluetooth-moduuli**

Käytä paikantimellesi sopivaa ULD-tiedostoa **GlobalFeatures.fxl**-tiedoston kanssa, jos haluat määrittää työsi mittauspisteitä varten putkistojen paikantimen avulla. Perusvaiheet ovat:

1. Luo työ, joka käyttää ominaisuuskirjastotiedostoa, joka sisältää putkiston ominaisuuskoodeja, joiden attribuutit vastaavat ULD-tiedoston attribuuttien nimiä.
2. Määritä putkiston paikantimen asetukset mittaustyyliä.
3. Aloita mittaus.
4. Muodosta laitepari putkiston paikantimen kanssa Bluetoothin avulla.
5. Mittaa pisteitä attribuuteilla määritetyllä koodilla tallentaaksesi syvyystiedot putkiston paikantimesta.


Lisätietoja näistä vaiheista on alla.

TIP – Lisäksi ULD-tiedosto sisältää esimerkkejä ja vinkkejä laiteparin muodostamiseen kyseisen paikantimen kanssa ja sen käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa [Putkistojen paikantimen tiedoston asetukset, page 486](#).

Attribuuttien määrittäminen putkistojen paikannustietoja varten


1. Käytä asianmukaista ULD-tiedostoa, joka on tallennettu maastotietokoneen **Trimble Data\System Files** -kansioon.
Vaihtoehtoisesti voit ladata ULD-tiedoston Trimble Access -ohjelmiston tukiportaali [Mallitiedostot](#)-sivulta.
2. Käytä tekstieditoria tarkastellaksesi ULD-tiedostoa ja tunnistaaksesi attribuutit, jotka haluat tallentaa työn pisteiden kanssa. Muokkaa tarvittaessa attribuuttien nimiä.
Lisätietoja ULD-tiedoston rakenteesta on kohdassa [Putkistojen paikantimen tiedoston asetukset, page 486](#).
3. Feature Definition Manager: käyttö Trimble Business Center:ssä.
 - a. Määritä ominaisuuskoodit jokaiselle putkistotyypille, jonka haluat etsiä.
 - b. Luo jokaiselle apuohjelman ominaisuuskoodille **Numero**- tai **Teksti**-attribuutti, jolla on sama nimi kuin jollakin ULD-tiedoston attribuuttien nimistä.
 - c. Luo **Numero**- tai **Teksti**-attribuutti muille ULD-tiedoston attribuuteille, jotka haluat tallentaa pisteen kanssa. Varmista, että kunkin FXL-tiedoston **Numero**-attribuutin nimi vastaa vastaavaa attribuuttinimeä ULD-tiedostossa.
Lisätietoja muun muassa ULD-ominaisuuskoodin sisältävän FXL-tiedoston lataamisesta on kohdassa [FXL-tiedoston määrittäminen ULD-attribuuteille, page 488](#), joka löytyy kohdasta [Putkistojen paikantimen tiedoston asetukset, page 486](#).
4. Kopioi muokattu ULD-tiedosto ja FXL-tiedosto **Trimble Data\System Files**-kansioon kaikilla vaadituilla maastotietokoneilla.

Putkiston paikantimen asetukset määrittäminen mittaustyyliä

1. Näpätä  ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**. Valitse vaadittava mittaustyyli. Näpätä **Muokkaa**.
2. Valitse **Putkiston paikannin**.
3. Valitse laite **Tyyppi** -kentässä.
Laiteluettelo luodaan **System Files**-kansion ULD-tiedostosta (tai tiedostoista).
Maastotietokoneen portiksi on asetettu Bluetooth.
4. Valitse **Menetelmä**, jolla Trimble Access:ssa mitatut maastopisteet nimetään, ja kirjoita sitten **Lisää**-kenttään maastopisteen tunniste. Voit nimetä maastopisteet käyttäen:
 - pisteen nimeen lisättyä **etuliitettä**, esimerkiksi **GND_**.
 - pisteen nimeen lisättyä **jälkiliitettä**, esimerkiksi **_GND**.
 - pisteen nimeen lisättyä **vakiota**, jos pisteiden nimissä käytetään numeerisia arvoja.
Jos esimerkiksi kirjoitat **Lisää**-kenttään 1000 pisteen nimen ollessa 1, vastaava maastopiste on 1001.
5. Jos haluat mitata pisteen automaattisesti, kun syvyys vastaanotetaan putkiston paikantimesta, valitse **Automaattinen mittaus vastaanotetusta syvyydestä** -valintaruutu.
6. Napauta **Hyväksy**.
7. Näpätä **Tall**.

Yhteyden muodostaminen putkiston paikantimeen

NOTE – Ennen kuin muodostat yhteyden kaapelien ja putkien **Radio Detection RD8100** -paikantimeen, aseta paikantimen tietoliikenneprotokolla **ASCII-muodon versioon 1**.

Jos haluat muodostaa yhteyden putkiston paikantimeen, ota Bluetooth käyttöön putkiston paikantimessa. Avaa Trimble Access, napauta  ja valitse **Asetukset / Yhteydet** ja valitse sitten **Bluetooth**-välilehti etsiäksesi laitteita ja muodostaaksesi laiteparin putkiston paikantimen kanssa. Lisätietoja on kohdassa [Bluetooth-liitännät, page 489](#).

TIP – Oletus-PIN-koodi, joka muodostaa laiteparin RD8100:n kanssa, on **1234**. vLoc3-Proolle ei ole asetettu oletus-PIN-koodia. Lisätietoja Bluetooth-yhteyksistä, kun laiteparin osana on:

- RD8100, katso [RD8100-käyttöohje](#)
- vLoc3-Pro, katso [vLoc3-sarjan vastaanottimen käyttöohjeet](#)

Pisteiden mittaaminen putkistojen paikantimella

Voit tallentaa pisteen maanalaisen kohteen mitattuun korkeuteen käyttämällä useimpia pistemittausmenetelmiä, paitsi:

- mitattaessa jatkuvia mittauspisteitä, kalibrointipisteitä tai havaittuja kiintopisteitä GNSS-mittauksen aikana.

- mitattaessa jatkuvia mittauspisteitä tai etäobjektia takymetrimittauksen aikana.

Pisteiden mittaaminen putkistojen paikantimella:

1. Luo työ ja valitse työn ominaisuudet -näytössä ominaisuuskirjastotiedosto, jonka olet määrittänyt vastaamaan ULD-tiedostoa.
2. Valitse mittaustyyli määritetyillä putkiston paikantimen asetuksilla ja aloita mittaus.
3. Muodosta yhteys putkistojen paikantimeen Bluetoothin avulla.

Jos olet aiemmin muodostanut laiteparin putkistojen paikantimen kanssa ja jos Bluetooth on käytössä molemmissa laitteissa, Trimble Access muodostaa yhteyden siihen automaattisesti.

4. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa**.
5. Syötä pisteen nimi ja koodi pisteelle.
6. Valitse **menetelmä** mittaamaasi pistettä varten.
7. Jos haluat säätää mitattua syvyyttä, määritä **Svyys siirtymä**. Aseta positiivinen tai negatiivinen syvyys siirtymä siten, että tallennettu syvyys on asianmukaisella korkeudella: havaitun putkiston ylä-, keski- tai alaosaan.

Jotta voit asettaa **Syvyden siirtymäarvon**, sinun on tiedettävä putkiston koko ja se, mittaako putkiston paikannin havaitun putkiston ylä-, keski- vai alaosaan (tämä voi muuttua putkiston tyyppin mukaan).

8. Käytä putkiston paikanninta maanalaisen kohteen syvyyden mittaamiseen. Mittaustiedot lähetetään automaattisesti Trimble Access:han ja putkiston paikantimesta saatu syvyysarvo näkyy **Mittauksen** näytön **Syvyyskentässä**.

Jos **Automaattinen mittaus vastaanotetulle syvyydelle** -valintaruutu on valittuna mittaustyyliissä, Trimble Access mittaa pisteen automaattisesti.

9. Jos et ole ottanut **automaattista mittausta käyttöön vastaanotetussa syvydessä**, napauta **Mittaa** mitataksesi pisteen yhdistetyllä GNSS-vastaanottimella tai takymetrillä.
10. Näpäytä **Tall**.
Jos **Kysy attribuutteja** -valintaruutu on valittuna mittauksen **asetuksien** näytössä, ohjelmisto näyttää muut attribuuttitiedot, jotka on lähetetty putkistojen paikantimesta. Pisteiden kanssa tallennetut attribuutit riippuvat putkiston paikantimen lähettämistä tiedoista ja siitä, miten olet määrittänyt attribuutit FXL-tiedostossa ja ULD-tiedostossa.
11. Muokkaa attribuuttitietoja tarpeen mukaan. Näpäytä **Tall**.

Maastopisteet näkyvät kartalla tilapäisinä pisteinä. Maastopisteet sovitetaan yhteen vastaavan mitatun pisteen kanssa **Työn tarkastelun** näytössä. Syötetty koodi määritetään putkistomittaukselle ja kaikki määritetyt vektorikartat piirretään vain putkistomittauksia varten; koodia ei ole määritetty maastopisteelle.

Putkistojen paikantimen tiedoston asetukset

Jos haluat tallentaa pisteen maanalaisen kohteen mitattuun korkeuteen, työn on käytettävä ominaisuuskirjaston FXL-tiedostoa, joka sisältää koodin, jossa on vähintään yksi **Numero-** tai **Teksti-** attribuutti, joka vastaa jonkin ULD-tiedostossa määritetyn attribuutin nimeä. Kun FXL-tiedosto liitetään ULD-tiedostoon tällä tavalla, **Syvyys-arvo** näkyy Mittaus-näytössä, kun mittaustiedot vastaanotetaan maanalaisesta paikantimesta.

Lisää FXL-tiedoston koodiin lisäattributteja, jotta voit tallentaa muita putkiston paikantimesta vastaanotettuja attribuuttitietoja, jotka haluat tallentaa pisteen kanssa, kuten taajuus, vahvistus, vaihe, virta ja signaali.

TIP – Lisäksi ULD-tiedosto sisältää esimerkkejä ja vinkkejä laiteparin muodostamiseen kyseisen paikantimen kanssa ja sen käyttämiseen.

Malli-ULD-tiedostot

Käytä asianmukaista ULD-tiedostoa, joka on tallennettu maastotietokoneen **Trimble Data\System Files** -kansioon.

Vaihtoehtoisesti voit ladata ULD-tiedoston Trimble Access -ohjelmiston tukiportaali [Mallitiedostot](#)-sivulta.

ULD-tiedoston rakenne

Kunkin Trimble Access:n mukana toimitetun ULD-tiedoston muoto on esitetty alla, ja seuraavassa taulukossa kuvataan kukin parametri.

RD8100.uld-tiedoston rakenne on:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExternalDeviceProtocol version="1.0" >
<Device name="Radiodetection RD8100 & RD8200" >
<Protocol type="Delimited" delimiter="2C" startsWith="$RD8" >
<Field name="Depth" fieldNumber="8" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Depth" />
<Field name="Frequency" fieldNumber="5" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Frequency" />
<Field name="Gain" fieldNumber="13" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Gain" />
<Field name="Phase" fieldNumber="11" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Phase" />
<Field name="Current" fieldNumber="10" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Current" />
<Field name="Signal" fieldNumber="12" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Signal" />
</Protocol>
</Device>
</ExternalDeviceProtocol>
```

vLoc3.uld-tiedoston rakenne on:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExternalDeviceProtocol version="1.0" >
<Device name="Vivax vLoc3" >
<Protocol type="Delimited" delimiter="2C" startsWith="LOG" >
<Field name="Depth" fieldNumber="5" type="Number" multiplier="0.001" attribute="Depth"/>
<Field name="Frequency" fieldNumber="4" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Frequency"/>
<Field name="Gain" fieldNumber="9" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Gain"/>
<Field name="Current" fieldNumber="6" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Current"/>
</Protocol>
</Device>
</ExternalDeviceProtocol>
```

| Parametri | Kommentit |
|-----------------------------------|---|
| Protokolla | |
| type="Delimited" tai "FixedWidth" | Määrittää, tulostetaanko ULD-tiedot merkkijonona, joka on erotettu ASCII-merkillä, kuten välilyönnillä tai pilkulla ("Delimited"), vai onko kussakin kentässä kiinteä määrä merkkejä ("fixed width"). |
| delimiter="2C" | Määrittää erotinmerkin kahdeksi heksadesimaaliluvuksi, jotka määrittävät ASCII-erotinmerkin (kentän erotin). Esimerkiksi space="20", comma="2C", tab="09". |
| startsWith="" | Valinnainen merkkijono, jonka avulla voidaan määrittää teksti, joka tunnistaa rivin alun. Tämä merkkijono voidaan jättää tyhjäksi. Tämän merkkijonon osalta XML leikkaa kaikki ylimääräiset välilyönnit. Käytä alaviivaa ("_") välilyöntien korvikkeena. Esimerkiksi startsWith="_A". |
| Fields | |
| name="" | Määrittää kyseisen kentän tiedon nimen. Älä muokkaa tätä nimeä. Jos haluat muuttaa pisteen mukana tallennettua attribuutin nimeä, muokkaa attribuutin nimeä rivin lopussa. |
| fieldNumber="" | Määrittää sen merkkijonon kentän numeron, joka sisältää tämän kentän tiedot. Määritä "fieldNumber" desimaalilukuna nolasta aloittaen. Esimerkiksi fieldNumber="1". |
| type="Number" tai "Text" | Määrittää tämän kentän tietotyyppin. Jos ULD-tiedoston tyyppi ei vastaa FXL-tiedoston tyyppiä, Trimble Access muuntaa ULD-tiedostosta vastaanotetun attribuuttityypin automaattisesti vastaamaan FXL-tiedostossa määritettyä attribuuttityyppiä. |
| multiplier="" | Yleensä voit jättää kertoimeksi "1.0", koska olet asettanut putkistojen paikantimen käyttämään Trimble Access-työssä asetettuja mittayksiköitä. Jos putkiston paikannin jostain syystä käyttää eri yksiköitä, syötä sopiva kerroinluku, jotta mittausarvo voidaan muuntaa paikantimen yksiköistä työssä käytettäväksi yksiköiksi. |
| attribute="" | Sen attribuutin nimi, joka on tallennettu pisteen kanssa Trimble Access:han. Voit halutessasi muokata tätä nimeä esimerkiksi kääntääksesi nimen haluamallesi kielelle. Varmista, että tämän attribuutin attribuuttinimi FXL-tiedostossa vastaa attribuutin nimeä. |

TIP – Toimitetut ULD-tiedostot on suunniteltu erityisesti toimimaan Radio Detection RD8100-paikantimen tai Vivax Metrotech vLoc3-Pro-vastaanottimen kanssa. Voit ehkä käyttää Trimble Access-ohjelmistoa eri putkistojen paikantimen mallin kanssa edellyttäen, että viestintäprotokollat ovat samanlaisia kuin RD8100:n tai vLoc3-Pron tukemat protokollat. Sinun on selvítettävä putkistojen paikantimen muoto ja muokattava yhtä toimitetuista ULD-tiedostoista vastaamaan vaatimuksiasi. Putkistojen paikannin:

- on tuotettava yhden mittauksen NMEA-merkkijono sen sijaan, että se olisi NMEA-virta, joka sisältää useita mittauksia.
- on oltava yhdistetty Bluetoothin kautta.

ULD-tiedoston muokkaaminen

Jos haluat muokata ULD-tiedostoa, avaa ULD-tiedosto ASCII-tekstieditorissa, kuten Notepad++:ssa.

Jos muokkaat minkä tahansa **Attribuutin** nimeä (**attribute=**-kohdan jälkeen tulevaa tekstiä) esimerkiksi kääntääksesi sen haluamallesi kielelle, varmista, että FXL-tiedostossa määritetty attribuutin nimi vastaa uutta nimeä.

NOTE – Attribuuttien nimissä kirjainkoolla on merkitystä, joten varmista, että jokaiselle ULD-tiedoston attribuutin nimelle käytetty kirjainkoko vastaa FXL-tiedostossa käytettyä kokoa.

Yleensä voit jättää kertoimeksi "1.0", koska olet asettanut putkistojen paikantimen käyttämään Trimble Access-työssä asetettuja mittayksiköitä. Jos putkiston paikannin käyttää eri yksiköitä kuin Trimble Access-työ, syötä sopiva kerroinluku, jotta mittausarvo voidaan muuntaa paikantimen yksiköistä työssä käytettäviksi yksiköiksi.

FXL-tiedoston määrittäminen ULD-attribuuteille

Voit määrittää FXL-tiedoston käyttämällä Feature Definition Manager:ää Trimble Business Center:ssä. Luo ominaisuuskoodi jokaiselle etsimällesi putkistotyyppille ja lisää attribuutteja jokaiselle attribuuttiarvolle, joka on vastaanotettu putkistojen paikantimesta, jonka haluat tallentaa kyseisen putkiston ominaisuuskoodin kanssa.

Katso esimerkki **GlobalFeatures.fxl-esimerkkiominaisuuskirjastotiedoston** UtilityLocator-ominaisuuskoodista, jonka voit asentaa Trimble Access-ohjelmiston kanssa käyttämällä Trimble Installation Manager:ia. Katso [Esimerkki ominaisuuskirjastotiedostosta asennusta varten, page 102](#). Vaihtoehtoisesti lataa **GlobalFeatures.fxl**-malliominaisuuskirjastotiedosto [Mallitiedostot-sivulta](#) of the Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliissa.

Sinun on luotava oma FXL-tiedosto ja määritettävä ominaisuuskoodit ja attribuutit tarpeen mukaan. Voit esimerkiksi luoda ominaisuuskoodin ELC, jonka numeroattribuutti on nimeltään "Depth", joka vastaa ULD-tiedoston riviä, jossa **attribute="Depth"**:

```
<Field name="Depth" fieldNumber="8" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Depth"/>
```


Jos haluat tallentaa enemmän kuin vain syvyyden, lisää FXL-tiedoston koodiin ylimääräisiä attribuutteja tarpeen mukaan. Voit esimerkiksi lisätä **taajuuden** ja **vahvistuksen** viittaamalla sopiviin ULD-tiedoston riveihin:

```
<Field name="Frequency" fieldNumber="5" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Frequency"/>
```

```
<Field name="Gain" fieldNumber="13" type="Number" multiplier="1.0" attribute="Gain"/>
```

Jos haluat käyttää FXL-tiedostoa Trimble Access:ssa, siirrä FXL-tiedosto maastotietokoneen **System Files**-kansioon.

Yhteydet

Käytä **Yhteydet**-ruutua konfiguroidaksesi yhteydet muihin laitteisiin.

Tarkastele **Yhteydet**-ruutua napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Asetukset/ Yhteydet**.

Valitse sopiva välilehti:

- **Bluetooth** konfiguroidaksesi Bluetooth-yhteyden kojeeseen, GNSS-vastaanottimeen tai muuhun laitteeseen.
- **Radion asetukset** konfiguroidaksesi radioyhteyden takymetriin.
- **Wi-Fi** muodostaaksesi Wi-Fi-yhteyden Trimble Accessista Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojeeseen.
- **Automaattinen yhteyden muodostaminen** konfiguroidaksesi kojeet tai vastaanottimet, joihin tallennin muodostaa yhteyden automaattisesti.
- **GNSS-korjauslähde** GNSS RTK -mittauksen reaaliaikaisten korjausten lähteen määrittämiseen.
- **Lisä-GPS-laitteet** konfiguroidaksesi lisä-GPS-laitteen, joka on sisäänrakennettu tallentimeen tai Bluetoothin kautta yhdistettyihin kolmannen osapuolen GPS-laitteisiin. Lisä-GPS:ää voidaan käyttää takymetrimittauksen aikana GPS:n etsintään, pisteeseen navigointiin ja paikannuksen näyttämiseen kartassa.

TIP – Konfiguroidaksesi, miten maastotietokone muodostaa yhteyden internetiin valitse **GNSS-kontaktit**-välilehti ja napauta sitten kuvaruudun alalaidan **Internet-yhteyden muodostaminen** -valonäppäintä. Katso [Internet-yhteyden luominen, page 500](#).

Bluetooth-liitännät

Ohjeet tallentimen yhdistämiseen muihin laitteisiin langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttäen ovat alla.

Laitteet, joihin voit muodostaa yhteyden

Niin kauan kuin laitteesi tukee Bluetoothia, voit yhdistää tallentimen mihin tahansa seuraavista:

- Trimble GNSS -vastaotin
- Trimble valmistaja
- Spectra Geospatial FOCUS 50 -takymetri

- Trimble Aktiivinen kohde
- TDL2.4 Radio Bridge/EDB10 Data Bridge
- [Avustava GPS-vastaanotin](#)
- [Laseretäisyysmittari](#)
- [Kaikuluotain](#)
- [Radiopaikannin](#)
- ulkoinen radio

Voit lisäksi yhdistää tallentimen matkapuhelimeen tai ulkoiseen modeemiin ja käyttää yhdistettyä laitetta muodostaaksesi internet-yhteyden. Ohjeet näiden yhteyksien muodostamiseen löytyvät osiosta [Internet-yhteyden luominen, page 500](#).

Ota Bluetooth käyttöön laitteessa

Jotta tallentimesi voi löytää laitteen skannatessaan lähellä olevia Bluetooth-laitteita, varmista, että Bluetooth on päällä laitteella ja laite on löydettävissä. Katso lisätietoja kojeesi mukana toimitetuista käyttöoppaista.

Kun käytössäsi on Trimble aktiivinen prisma, Bluetooth on päällä aina, kun aktiivinen prisma on päällä.

Kun käytössäsi on TDL2.4 Radio Bridge, paina valintanappia **2** sekunnin ajan tehdäksesi siitä **löydettävän**. Siniset ja punaiset LEDit vilkkuvat osoituksena siitä, että radio on valmis liitettäväksi. Jos painat ja pidät valintanappia pohjassa yli 10 sekunnin ajan, **kaikki** TDL2.4-laitteelle tallennetut Bluetooth-parit tyhjennetään. Sinun tarvitsee luoda uudelleen TDL2.4-laitteen ja tallentimiesi väliset Bluetooth-parit.

Bluetoothin ottaminen käyttöön tallentimella

- Jos maastotietokoneen käyttöjärjestelmä on **Windows**:
 - a. Avaa Windowsin **Toimintokeskuksen** ikkuna pyyhkäisemällä näyttöä oikealta.
 - b. Jos **Bluetooth-liitännät**-laatta on harmaa, aktivoi se näpäyttämällä sitä. Laatta muuttuu siniseksi.
- Jos maastotietokoneen käyttöjärjestelmä on **Android**:
 - a. Pyyhkäise ruutua alaspäin yläosan ilmoitusalueelta.
 - b. Näpäytä tarvittaessa kuvaketta laajentaaksesi asetuksien aluetta ja pyyhkäise näyttöä sen jälkeen oikealle siirtyäksesi sivulle 2.
 - c. Jos Bluetooth-kuvake on harmaa, aktivoi Bluetooth näpäyttämällä kuvaketta.

Laiteparin ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

TIP – Jos yhdistät tallenninta toiselle tallentimelle, suorita nämä vaiheet **yhdellä** tallentimella.

1. Napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Yhteydet**. Valitse **Bluetooth**-välilehti.

Bluetooth-välilehti näyttää laitetyyppien luettelon. Voit valita laitteen kullekin vaihtoehdolle yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden luettelosta. Jos mitään laitepareja ei ole, ohjelmisto avaa **Bluetooth-haun** ruudun.

NOTE – Trimble DA2 -Vastaanotin on saatavilla vain **Yhdistä GNSS-roveriin -luettelossa**. Sitä ei voida käyttää GNSS-tukiasemana.

2. Näpäytä **Hae Bluetooth-haun** kuvaruutu näyttää **Löydettyjen laitteiden** luettelon ja **Laiteparit**.

NOTE – Laite ei voi vastata skannaukseen, jos Bluetooth-radio on jo käytössä. Sinun tulee sulkea olemassa oleva Bluetooth-yhteys laitteella ja aloittaa laserkeilaus uudelleen. Aloita laserkeilaus uudelleen näpäyttämällä **Tyhjennä Löydettyjen laitteiden** luettelo tyhjentyä ja laserkeilaus käynnistyy uudelleen automaattisesti.

3. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Näpäytä **Muodosta laitepari**.
4. Jos laitteesi käyttöjärjestelmä näyttää **Muodosta laitepari** -ponnahdusvalintaikkunan, vahvista laiteparin muodostaminen.
5. Jos maastotietokone ei ole jo osa laiteparia laitteen kanssa, ohjelmisto pyytää sinua antamaan PIN-koodin. On mahdollista, että myös laite pyytää sinua antamaan PIN-koodin.

Oletusarvoinen PIN-koodi on:

- Trimble GNSS -vastaanottajassa **0000**, vaikka tätä voidaan muuttaa vastaanottimen web-rajapinnassa, jota käytetään konfiguroimaan vastaanottimen asetukset.
- Trimble S -sarjan takymetrissä kojeen sarjanumeron viimeiset 4 merkkiä.
- Trimble C3/C5 -takymetrissä **0503**.
- Spectra Geospatial FOCUS 50 S -sarjan takymetrissä kojeen sarjanumeron viimeiset 4 merkkiä
- Trimble LaserAce 1000- tai MDL LaserAce -laseretäisyysmittari: **1234**.
- Ohmex SonarMite -kaikuluotain: **1111**.
- Radio Detection RD8100 -paikantimelle on **1234**.

Spectra Geospatial -vastaanottimet eivät oletuksena edellytä PIN-koodia.

Muiden laitteiden PIN-koodit löytyvät laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

TIP – Käyttöjärjestelmä avaa **Muodosta laitepari** -ponnahdusvalintaikkunan. Jos lisäasetukset, kuten **PIN-koodi sisältää kirjaimia tai symboleita** -valintaruutu tai **Salli sovelluksen päästä yhteystietoihisi ja puhelutietoihisi** -valintaruutu ilmestyvät, voit jättää valintaruudut tyhjiksi.

6. Napsauta **OK**.
7. Trimble Access-ohjelmisto näyttää ponnahdusvalintaikkunan uudelle laiteparille. Määritä laitetyyppivalikosta, miten haluat käyttää Bluetooth-laiteta. Napauta **Hyväksy**.

TIP – Jos loit yhteyden GSM-modeemiin, tallennin on GSM-modeemin yhdistetty laite.

8. Napauta **Hyväksy Bluetooth**-välilehdellä.

Yhteyden muodostaminen laiteparin muodostavaan laitteeseen

1. Napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Yhteydet**. Valitse **Bluetooth**-välilehti.
2. Valitse laite, johon haluat luoda yhteyden, asianmukaiselta laitetyypin kentältä ja näpäytä sitten **Hyväksy**.

Jos Automaattinen yhteyden luonti on käytössä, Trimble Access -ohjelmisto yhdistyy laitteeseen muutaman sekunnin kuluessa. Muussa tapauksessa sinun tulee aloittaa mittaus luodaksesi yhteyden laitteeseen.

NOTE - Kytkeäksesi TDL2.4/EDB10-laitteen Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri-laitteeseen sinun tulee konfiguroida TDL2.4/EDB10 käyttämään kojeen käyttämiä **radion asetuksia**.

3. Napauta **Hyväksy**.

TIP - Maastotietokone muodostaa yhteyden valittuun laitteeseen automaattisesti, kun molempiin laitteisiin kytketään virta seuraavan kerran.

NOTE - Jos yrität muodostaa yhteyttä uudelleen Trimble GNSS -vastaanottajaan ja ohjelmisto antaa vikailmoituksen **Bluetoothin-virhe 10051**, vastaanottajan GNSS-laiteohjelmisto on päivitetty ja asetukset palautettu oletusasetuksiin. Sinun tulee erottaa laite laiteparista ja muodostaa laitepari tämän jälkeen uudelleen.

Irrota laitepari **Bluetooth**-välilehdellä napauttamalla **Etsi** avataksesi **Bluetooth-haun** ruudun. Valitse laiteparin muodostava laite ja näpäytä **Konfiguroi** avataksesi käyttöjärjestelmän Bluetooth-laitteiden ruudun, jossa voit hallita laitepareja.

Radioyhteydet

Jos haluat yhdistää tallentimen kojeeseen radion kautta, sinun tulee konfiguroida kojeen radion asetukset vastamaan tallentimen arvoja.

NOTE - Joissakin maissa sinun täytyy saada radiolupa ennen järjestelmäsi käyttämistä työmaalla. Varmista, että tarkastat maatasi koskevat säännöt.

Tallentimen sisäisen radion käyttö

1. Ennen kuin voit muodostaa yhteyden kojeeseen radioliitännällä, sinun on ensin määritettävä kojeen radioasetukset.

Jos kojeessa on **Face 2** -näyttö, määritä kojeen radioasetukset **Face 2** -näytöllä. Muussa tapauksessa muodosta yhteys instrumenttiin yhdistämismenetelmällä, joka ei ole radio:

- Jos koje on Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, yhdistä tallennin kojeeseen käyttäen kaapelia tai Wi-Fiä.

- Jos koje on mikä tahansa muu Trimble-takymetri, yhdistä tallennin kojeeseen käyttäen kaapelia tai Bluetoothia.
2. Napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Yhteydet**. Valitse **Radion asetusten** välilehti.
 3. Vältä konfliktit toisen käyttäjän kanssa syöttämällä uniikin radiokanavan ja verkon tunnuksen.
 4. Napauta **Hyväksy**.
 5. Jos tallennin on jo kytketty kojeeseen, kojeen radioasetukset synkronoidaan automaattisesti vastaamaan maastotietokoneen asetuksia. Avaa robottiyhteys näpäyttämällä tilarivin kojekuvaketta ja näpäytä sen jälkeen **Aloita robottimittaus** tai **Yhteydet** ja sitten **Vaihda LR-radioon**.
 6. Jos tallenninta ei vielä ole yhdistetty kojeeseen:
 - a. Käytä **pinnan 2** näyttöä navigoidaksesi **Radion asetuksiin** ja syötä sama radiokanava ja verkon tunnus, jotka syötit tallentimelle.
 - b. Palaa **Yhteyttä odotetaan** -valikkoon valitsemalla **Asetukset**-valikosta **Poistu**.

NOTE – Koska Trimble Access ei voi olla yhteydessä takymetriin silloin, kun kojeen mukana oleva ohjelmisto on käytössä, kojeen tulee olla **Yhteyden odottamisen** tilassa.

Tallennin yhdistyy kojeeseen automaattisesti, kun molemmat laitteet ovat kantoalueen sisällä.

Kun koje on valmiustilassa robottimittauksia varten, se katkaisee virran säästääkseen akun varausta. Sisäisen radion virta pysyy kytkettynä, jolloin kartoituslaitteen radio voi muodostaa yhteyden kojeeseen.

Ulkoisen radion käyttö

Voit yhdistää tallentimen ulkoiseen radioon ja sen jälkeen muodostaa yhteyden ulkoisen radion kautta seuraaviin kojeisiin:

- Trimble VX spatial station
- Trimble S Sarjan takymetri
- Spectra Geospatial FOCUS 50- tai FOCUS 30/35 -takymetri

Jotta robottiyhteys saataisiin aikaan kojeeseen ulkoisella radiolla, sinun on määritettävä uudelleen tallentimen radioportin asetus:

1. Yhdistä tallennin ulkoiseen radioon käyttäen Bluetoothia tai sarjakaapelia.

NOTE – Jos radio on TDL2.4 Radio Bridge tai EDB10 Data Bridge, sinun täytyy käyttää Bluetoothia.

2. Napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Yhteydet**. Valitse **Radion asetusten** välilehti.
3. Näpäytä **Asetus**.
4. Valitse tallentimen portti, johon radio on yhdistetty. Jos käytät Bluetooth-yhteyttä, valitse **Bluetooth**.
5. Napauta **Hyväksy**.
6. Määritä **Radiokanava** ja **Verkko ID** samoiksi kuin kojeessa.
7. Napauta **Hyväksy**.

Kojeen Wi-Fi-yhteydet

Jos käytät Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä:ta, voit yhdistää maastotietokoneen kojeeseen Wi-Fi-yhteydellä.

Wi-Fi-yhteyden määrittäminen

1. Varmista, että Wi-Fi on käytössä maastotietokoneella. Jos käyttöjärjestelmän tilarivillä ei näy Wi-Fi-kuvaketta, sinun tulee ottaa se käyttöön.

Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön Windows-maastotietokoneella:

- a. Mene Windows **Start** -valikkoon ja näpäytä **Asetukset**.
- b. Näpäytä **Verkot ja Internet**.
- c. Aktivoi **Wi-Fi**-kytkin.

Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön Android-maastotietokoneella:

- a. Pyyhkäise alas näytön yläreunasta.
- b. Napauta Wi-Fi-kuvaketta ja pidä sitä painettuna.
- c. Aktivoi **Wi-Fi**-kytkin.

2. Avaa Trimble Access, napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Yhteydet**. Valitse **Wi-Fi**-välilehti.

3. Jos vaadittua kojetta ei ole luettelossa:

Jos maastotietokoneessa on Android-käyttöjärjestelmä, odota, että **Wi-Fi-verkkojen** luettelo päivittyy automaattisesti.

Jos maastotietokoneessa on Windows-käyttöjärjestelmä, napauta **Etsi**. Maastotietokone etsii Wi-Fi-laitteita ja lisää ne **Wi-Fi-verkkojen** luetteloon.

TIP – Ruuhkaisissa Wi-Fi-ympäristöissä voi olla hyödyllistä asettaa kojeen käyttämä Wi-Fi-kanava **Kojeasetusten** ruudussa. Taa näin napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Koje / Kojeen asetukset** ja napauta sitten **Wi-Fi** ja valitse tarvitsemasi Wi-Fi-kanava. Jos käytät SX12:ta maastotietokoneella, jossa on EMPOWER EM130 Wi-Fi HaLow™ -moduuli, voit valita Wi-Fi HaLow -kanavan tai automaattisen etsinnän löytääksesi parhaan kanavan. Lisätietoja on kohdassa [Kojeasetukset](#).

4. Valitse koje, johon haluat muodostaa yhteyden **Wi-Fi-verkkojen** luettelosta ja napauta sitten **Hyväksy**.

5. Kun yhdistät ensimmäisen kerran maastotietokoneen SX12:een, jonka piiriohjelmisto on S2.8.x tai uudempi, Trimble Access kehottaa sinua antamaan kojeen salasanan. Kun ohjelmisto muodostaa yhteyden kojeeseen, antamasi salasana tallennetaan maastotietokoneelle.

Jos koje käyttää tehtaan oletussalasanaa (esimerkiksi kun kojetta käytetään ensimmäistä kertaa, salasana on nollattu tai jos koje on palannut huollosta), ohjelmisto kehottaa vaihtamaan salasanan. Anna salasana, jonka pituus on vähintään 8 merkkiä ja jossa on vähintään yksi numeerinen merkki ja yksi symboli. Kun ohjelmisto muodostaa yhteyden kojeeseen, antamasi salasana tallennetaan kojeelle ja maastotietokoneelle.

TIP – Jos valitun kojeen salasana on aiemmin tallennettu maastotietokoneelle, ohjelmisto muodostaa yhteyden kojeeseen kehottamatta sinua antamaan salasanaa.

6. Kun ohjelmisto on muodostanut yhteyden kojeeseen, Wi-Fi-signaalin voimakkuus näkyy tilarivillä kojekuvakkeen vieressä.

NOTE – Jos maastotietokoneelle tallennettu salasana ei vastaa kojeelle tallennettua salasanaa, ohjelmisto ei voi muodostaa yhteyttä.

- Jos tiedät kojeeseen tallennetun salasanan, avaa Trimble Access, valitse koje **Wi-Fi**-välilehdeltä ja napauta sitten **Unohda** unohtaaksesi maastotietokoneelle tallennetun salasanan. Muodosta yhteys kojeeseen uudelleen Wi-Fi-yhteydellä, jolloin ohjelmisto kehottaa sinua antamaan oikean salasanan.
- Jos et tiedä kojeeseen tallennettua salasanaa, paina kojeen **virtapainiketta** nopeasti 5 kertaa palauttaaksesi kojeen salasanan tehdasasetuksiin. Käynnistä koje uudelleen ja muodosta yhteys kojeeseen uudelleen Wi-Fi-yhteydellä, jolloin ohjelmisto kehottaa sinua vaihtamaan salasanan. Kun ohjelmisto muodostaa yhteyden kojeeseen, antamasi uusi salasana tallennetaan kojeelle ja maastotietokoneelle.

Lisätietoja kojeiden salasanojen hallinnasta on kohdassa [Kojeen salasana, page 495](#).

Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen

Pura yhteys koje-kojeeseen tai vaihda yhteystyyppiä pitkän kantaman radion ja Wi-Fin välillä näpäyttämällä tilarivin kojekuvaketta, ja näpäytä sen jälkeen **Yhteydet** ja sen asianmukaista painiketta.

Kojeen tai salasanan unohtaminen

Käytä **Unohda**-valonäppäimiä unohtaaksesi kojeen tai kojeen salasanan.

- Jos haluat unohtaa maastotietokoneelle tallennetun kojeen salasanan, valitse kantaman sisällä olevasta luettelosta SX12 ja napauta sitten **Unohda salasana**.
Kun seuraavan kerran yrität muodostaa yhteyden SX12:een, ohjelmisto kehottaa sinua antamaan salasanan.
- Jos haluat poistaa tarpeettomaksi jääneen kojeen, valitse koje, joka ei ole tällä hetkellä kantaman sisällä, ja napauta sitten **Unohda**.
Jos haluat muodostaa yhteyden kojeeseen uudelleen, sinun on napautettava **Etsi**-valonäppäintä löytääksesi kojeen ja lisätäksesi sen takaisin luetteloon.

Kojeen salasana

Jos liitetty koje on Trimble SX12 Scanning -takymetrillä ja siihen on asennettu piiriohjelmistoversio S2.8.x tai uudempi ja Trimble Access muodostaa yhteyden kojeeseen Wi-Fi- tai Wi-Fi HaLow -yhteyden kautta, sinua saatetaan pyytää antamaan kojeen salasana.

Kun olet antanut kojeen salasanan, Trimble Access-ohjelmisto tallentaa ja muistaa jokaisen kojeen salasanan, johon muodostat yhteyden.

NOTE – Kojeen salasanoiminto ei ole käytettävissä TDC600 model 2 -kannettavaa tai TDC6-kannettavaa käytettäessä. Et voi yhdistää tämän tyyppistä maastotietokonetta SX12:een, jonka käyttäjän määrittämä salasana on asetettu Wi-Fi-yhteydellä, ellet ensin palauta kojeen salasanaa tehdasasetuksiin. Voit nollata salasanan painamalla kojeen **virtapainiketta** nopeasti 5 kertaa.

TIP – Lisätietoja yhteyden muodostamisesta kojeeseen Wi-Fi-yhteydellä on ohjeaiheessa [Kojeen Wi-Fi-yhteydet, page 494](#).

Yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa uudella tai päivitetyllä kojeella

Kojeet, joihin on asennettu piiriohjelmistoversio S2.8.x, on konfiguroitu tehtaan oletussalasanalla. Kun ensimmäisen kerran muodostat yhteyden uuteen kojeeseen tai laitteeseen, joka on päivitetty piiriohjelmistoversioon S2.8.x, Trimble Access-ohjelmisto kehottaa vaihtamaan salasanan tehtaan oletussalasanasta valitsemaasi salasanaan.

- Salasanassa on oltava vähintään 8 merkkiä, vähintään yksi numeromerkki ja yksi symboli.
- Antamasi salasana tallennetaan kojeeseen ja maastotietokoneen Trimble Access-ohjelmistoon.

TIP – Niin kauan kuin kojeeseen tallennettu salasana vastaa maastotietokoneelle tallennetun kojeen salasanaa, voit muodostaa yhteyden kojeeseen uudelleen ilman, että sinun tarvitsee syöttää salasanaa uudelleen.

Kojeen salasanojen syöttäminen Trimble Access:ssa

Trimble Access-ohjelmisto kehottaa sinua antamaan kojeen salasanan, kun liität maastotietokoneen kojeeseen, jota varten et ole vielä tallentanut kyseisen kojeen salasanaa.

1. Anna pyydettäessä kojeen salasana ja napauta sitten **Hyväksy**.
2. Odota noin 30 sekuntia, kun salasana tallennetaan.
3. Kun ohjelmisto vahvistaa, että salasana on tallennettu, napauta **OK**.

Odota, että maastotietokone muodostaa yhteyden kojeeseen Wi-Fi-yhteydellä.

NOTE – Jos yrität yhdistää maastotietokoneen kojeeseen ja maastotietokoneelle tallennettu salasana ei vastaa kojeelle tallennettua salasanaa, ohjelmisto ei voi muodostaa yhteyttä. Tämä voi tarkoittaa, että joku on vaihtanut kyseisen kojeen salasanan toisella maastotietokoneella. Katso [Kojeen salasanan päivittäminen Trimble Access:ssa, page 496](#) ja [Jos et tiedä kojeen salasanaa, page 497](#) alla.

Kojeen salasanan päivittäminen Trimble Access:ssa

Jos Trimble Access:n tallennettu kojeen salasana ei vastaa kojeen piiriohjelmistoon tallennettua kojeen salasanaa ja tiedät uuden salasanan, joka on tallennettu kojeelle:

1. Napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Yhteydet**.
2. Valitse **Wi-Fi**-välilehti.
3. Valitse koje, johon yrität muodostaa yhteyden.
4. Napauta **Unohda salasana**. Trimble Access poistaa tallennetun kojeen salasanan.
5. Odota, että maastotietokone muodostaa yhteyden kojeeseen Wi-Fi-yhteydellä.
6. Anna pyydettäessä kojeen salasana.

Jos et tiedä kojeen salasanaa

Jos et tiedä sen kojeen nykyistä salasanaa, johon yrität muodostaa yhteyden, sinun on vaihdettava se.

Jos käytät Windows-ohjainta, voit palauttaa salasanan tehdasasetuksiin laitteen **virtapainikkeesta** tai vaihtaa salasanan muodostamalla yhteyden kojeeseen USB-kaapelilla.

NOTE – USB-yhteyksiä SX12:een ei tueta Android-laitteilla TSC5-mallia lukuun ottamatta. Jos käytät Android-pohjaista maastotietokonetta, joka ei ole TSC5, voit vaihtaa salasanan vain käyttämällä kojeen **virtapainiketta** palauttaaksesi salasanan tehdasasetuksiin ja antamalla sitten uuden salasanan, kun sitä pyydetään, kun muodostat yhteyden kojeeseen.

Salasanan nollaaminen kojeen virtapainikkeesta


1. Jos kojeen salasana on aiemmin tallennettu maastotietokoneelle, siirry **WiFi-asetuksien** välilehdelle ja napauta **Unohda salasana**.
2. Paina laitteen **virtapainiketta** nopeasti 5 kertaa palauttaaksesi kojeen piiriohjelmistoon tallennetun salasanan tehdasasetuksiin. Koje sammuu.
3. Käynnistä koje painamalla kojeen **virtapainiketta** kerran.
4. Kun yrität muodostaa yhteyden kojeeseen Wi-Fi- tai Wi-Fi HaLow -yhteydellä, Trimble Access-ohjelmisto kehottaa sinua vaihtamaan salasanan tehtaan oletussalasanasta valitsemaasi salasanaan.

Salasanan vaihtaminen USB-kaapelilla

1. Muodosta yhteys kojeeseen USB-kaapelin kautta.
2. Avaa Trimble Access, napauta ☰ ja valitse **Koje / Kojeen asetukset**.
3. Napauta **Kojeen asetusnäytön** alaosan **Salasana**-valonäppäintä.
4. Anna kojeen salasana. Salasanassa on oltava vähintään 8 merkkiä, vähintään yksi numeromerkki ja yksi symboli.
5. Anna salasana uudelleen ja napauta sitten **Hyväksy**.
6. Odota noin 30 sekuntia, kun salasana tallennetaan.
7. Kun ohjelmisto vahvistaa, että salasana on vaihdettu, napauta **OK**.
Voit nyt muodostaa yhteyden kojeeseen Wi-Fi-yhteydellä.

Vastaanottimen Wi-Fi-asetukset

Konfiguroidaksesi Wi-Fi-asetukset vastaanottimessa, joka tukee Wi-Fiä:

1. Muodosta yhteys vastaanottimeen mutta älä aloita mittausta.
2. Napauta  ja valitse **Kojeen/Vastaanottimen asetukset** ja napauta **Wi-Fi.Vastaanottimen Wi-Fi-määritysnäyttö** tulee näkyviin.
Jos **Wi-Fin** valonäppäintä ei näytetä, varmista, ettet ole aloittanut mittausta.
3. Valitse vaadittu välilehti:
 - Valitse **Tukiasema**-välilehti ja valitse **Käytössä**-valintaruutu, jos haluat ottaa vastaanottimen käyttöön tukiasemana, jotta monet asiakkaat voivat muodostaa yhteyden siihen.
Tukiasematilan avulla voit myös käyttää vastaanotinta mobiilitukiasemana.
 - Valitse **Asiakas**-välilehti ja valitse **Käytössä**-valintaruutu, jos haluat, että vastaanotin voi muodostaa yhteyden olemassa olevaan verkkoon.
Asiakastilan avulla voit muodostaa internet-yhteyden ja vastaanottaa GNSS-tukiasemantietokorjauksia RTK-Internet-mittauksen aikana. Lisätietoja on kohdassa [Tukiaseman internetdatalinkin määrittäminen, page 372](#).

NOTE – Joissakin vastaanotinmalleissa sekä **tukiasema** - että **asiakastila** on käytössä tai vain yksi tila päällä tai molemmat tilat pois päältä. Jos vastaanotin tukee vain yhtä tilaa kerrallaan, yhden tilan ottaminen käyttöön **vastaanottimen Wi-Fi-määritysnäytössä** poistaa toisen tilan automaattisesti käytöstä. Vastaanottimen Wi-Fi-yhteyden käyttäminen lyhentää vastaanottimen akun käyttöaikaa.


4. Konfiguroi asetukset tarpeen mukaan.
5. Käynnistä vastaanotin pyydettyä uudelleen uusien asetusten ottamiseksi käyttöön. Jotkut vastaanotinmallit eivät vaadi uudelleenkäynnistystä.

Automaattisen yhdistämisen asetukset

Kun automaattinen yhteyden muodostaminen on käytössä, Trimble Access -ohjelmisto yrittää oletusarvoisesti luoda yhteyden tallentimeen yhdistettyyn GNSS-vastaanottimeen tai takymetriin automaattisesti heti, kun käynnistät ohjelmiston. Tuettujen kokeiden ja vastaanottimien luettelo löytyy kohdasta [Tuetut laitteet, page 7](#).

Kun ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyttä laitteeseen, automaattisen yhteydenmuodostamisen kuvake vilkkuu tilarivillä. Jos ohjelmisto on konfiguroitu muodostamaan yhteys automaattisesti eri tyyppisiin laitteisiin, tilarivillä näkyy eri kuvake silloin, kun ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyttä kuhunkin laitetyyppiin.

TIP – Sinun ei tarvitse odottaa ohjelmiston muodostavan automaattisen yhteyden. Voit pakottaa ohjelmiston muodostamaan yhteyden tallentimelle yhdistettyyn laitteeseen valitsemalla mittaustyylin ja aloittamalla mittauksen.

NOTE – Jos automaattisen yhteyden kuvakkeessa on useita eri kuvakkeita ja punainen X , automaattinen yhteys on otettu pois kaikilta laitetyypeiltä.

Automaattisen yhteyden muodostuksen konfigurointi

1. **Automaattisen yhteyden muodostuksen** asetusten avaaminen:
 - Näpätä automaattisen yhteydenmuodostamisen kuvaketta tilarivillä, **ennen kuin** kytket laitteen.
 - Napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Yhteydet**. Valitse **Automaattisen yhteyden muodostuksen** välilehti.
2. Nopeuta automaattista yhteysaikaa tyhjentämällä **Automaattisen yhteyden muodostuksen** välilehden valintaruudut, jolloin laite ei automaattisesti muodosta yhteyttä laitteisiin, joihin et tavallisesti ole yhteydessä.
3. Jos olet muodostanut yhteyden kojeeseen muulla tavalla kuin kaapelilla, valitse yhteysmenetelmäsi koskeva välilehti **Yhteydet**-ruudusta ja konfiguroi yhteys.

Automaattisen yhteyden muodostamisen käyttö kojeen kanssa

Jos liitetty koje on Trimble SX12 Scanning -takymetrillä ja siihen on asennettu piiriohjelmistoversio S2.7.x tai uudempi ja Trimble Access muodostaa yhteyden kojeeseen Wi-Fi- tai Wi-Fi HaLow -yhteyden kautta, sinua saatetaan pyytää antamaan kojeiyhteyden salasana. Lisätietoja on kohdassa [Kojeen salasana, page 332](#).

Jos [PIN-lukituksen suojaus, page 332](#) on käytössä **Kojeen asetusten** näytössä, näyttöön ilmestyy **Poista kojeen lukitus** -ruutu, kun yhteys muodostetaan Trimble -kojeeseen. Anna PIN-koodi ja napauta sitten **Hyväksy**.

Kun käytät **Kojetoimintoja** katkaisemaan yhteyden takymetriin, automaattinen yhteyden muodostaminen on tilapäisesti poissa käytöstä.

Ota automaattinen yhdistäminen uudelleen käyttöön näpäyttämällä tilarivin automaattisen yhteyden kuvaketta. Kun automaattinen yhteyden muodostaminen on tilapäisesti poissa käytöstä, yksi napautus ottaa sen käyttöön uudelleen ja toinen napautus tarvitaan **Yhteydet**-ruudun **Automaattinen yhdistäminen** -välilehden avaamiseen.

NOTE – Jos haluat muodostaa yhteyden kolmannen osapuolen valmistamaan kojeeseen, sinun on muodostettava yhteys pakottamalla aloittamalla mittaus. Jos käytät kolmansien osapuolien kojeita, **poista** automaattinen yhteyden muodostaminen käytöstä. Jotkin tämän toiminnon komennoista voivat häiritä tietoliikennettä kolmansien osapuolien kojeisiin.

Automaattisen yhteyden muodostamisen käyttö vastaanottimen kanssa

NOTE – Yhteyden paremman luotettavuuden takaamiseksi automaattinen yhteyden muodostaminen GNSS-vastaanottimeen on nyt automaattisesti pois käytöstä kaikilla maastotietokoneilla, kun ohjelmisto muodostaa yhteyden mihin tahansa takymetriin. Automaattinen yhteyden muodostaminen otetaan takaisin käyttöön automaattisesti, kun yhteys kojeeseen suljetaan tai integroitu mittaus aloitetaan.

Jos ohjelmisto on konfiguroitu **Roverin** tai **Tukiaseman** tilaa varten, ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyden **Yhteydet**-ruudun **Bluetooth**-välilehdellä konfiguroituun vastaanottimeen:

- Kun ohjelmisto on **Kartoituslaite**-tilassa, se yrittää muodostaa yhteyden vastaanottimeen, joka on määritetty **Yhdistä GNSS-roveriin** -kentässä.
- Kun ohjelmisto on **Tukiasema**-tilassa, se yrittää muodostaa yhteyden vastaanottimeen, joka on määritetty **Yhdistä GNSS-tukiasemaan** -kentässä.

Jos haluat tarkastella nykyistä tilaa tai asettaa sen, näpäytä ☰ ja valitse **Vastaanottimen asetukset / GNSS-toiminnot**.

Jos vastaanotinta ei ole määritetty asianmukaisessa **Bluetooth**-välilehden kentässä, ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyden automaattisesti maastotietokoneen sarjaporttiin kytkettyyn GNSS-vastaanottimeen. Jos vastaanotin havaitaan, ohjelmisto olettaa sen olevan vastaanotin jota halutaan käyttää valitussa tilassa.

NOTE – Jos yhdistät Android-maastotietokoneen SP60-vastaanottimeen, ota Trimble Access:n **Muodosta yhteys automaattisesti** GNSS-vastaanottiin -toiminto pois käytöstä ja aina käynnistä vastaanotin ja odota, kunnes se *seuraa satelliitteja*, ennen kuin yrität yhdistää ohjelmiston vastaanottimeen. Jos yrität muodostaa yhteyden SP60-vastaanottimeen maastotietokoneelta ennen kuin SP60 on valmis, vastaanottimen Bluetooth-yhteys saattaa katketa.

GNSS-korjauslähde

Käytä **Yhteydet-näytön GNSS-korjauslähde**-välilehteä määrittääksesi GNSS RTK -mittauksen reaaliaikaisten korjausten lähteen.

Katso ohjeet GNSS-korjausasetusten määrittämiseen:

- [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#)
- [Tukiaseman internetdatalinkin määrittäminen, page 372](#)

Kun aloitat RTK-mittauksen, joka käyttää internettietoyhteyttä, Trimble Access-ohjelmisto muodostaa yhteyden automaattisesti GNSS-korjauksen lähteeseen käyttäen mittaustyyllissä konfiguroituja asetuksia.

Internet-yhteyden luominen

Yleisimmät tavat muodostaa yhteys internetiin ovat tallentimen mobiililaajakaistan tai Wi-Fi-radion käyttö. Yhteyden muodostamien internetiin näillä tavoilla on kuvattu alla.

Vaihtoehtoisesti, jos SIM-kortti, jota haluat käyttää, on toisessa laitteessa, voit yhdistää maastotietokoneen toiseen laitteeseen ja käyttää sitä muodostamaan yhteyden internetiin. Katso:

- [Internet-yhteyden muodostaminen erillisen älypuhelimien avulla, page 502](#)
- [Internet-yhteys toisen laitteen kautta, page 504](#)

NOTE – Jos haluat käyttää internet-yhteyttä Internet RTK -datalinkkiä varten, napauta ► mittaustyylin datalinkkisivulla **GNSS:n internet-lähteen** kentän vieressä ja valitse **Maastotietokoneen internet**. Katso [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).

Tallentimen mobiililaajakaistan käyttö

Varmista, että maastotietokoneessa on SIM-kortti käyttääksesi GSM-modeemia ja maastotietokoneen SIM-korttia muodostaaksesi yhteyden 3G- tai 4G-mobiililaajakaistaverkkoon. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta löytyy Trimble-maastotietokoneesi käyttöoppaista.

NOTE – Jos maastotietokone on Android-pohjainen ja siinä on SIM-kortti, laite muodostaa yhteyden matkapuhelinverkkoon automaattisesti. Jos maastotietokoneessa on useampi kuin yksi SIM-kortti, navigoi käyttöjärjestelmän asetusten ruutuun ja valitse haluamasi SIM-kortti **SIM-korttien** valikosta.


Jos maastotietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows:

1. Avaa Windowsin **Toimintokeskuksen** ikkuna pyyhkäisemällä näyttöä oikealta.
2. Jos **GSM**-laatta on harmaa, aktivoi se näpäyttämällä sitä. Laatta muuttuu siniseksi.
3. Konfiguroi GSM-yhteyden asetukset näpäyttämällä ja pitämällä **GSM**-laattaa painettuna ja valitse **Mene asetuksiin**.
 - a. Muodostaaksesi yhteyden mobiiliverkkoon automaattisesti aina, kun tallennin on kantaman sisällä, valitse **Anna Windowsin hallita tätä yhteyttä**.
 - b. Määritä, voiko Windows vaihtaa mobiiliverkkoon automaattisesti silloin, kun Wi-Fi-yhteys on heikko.

Katso lisätietoja tallentimen käyttöoppaista.

Tallentimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon maastotietokoneen Wi-Fi-radion kautta:

1. Ota Wi-Fi käyttöön maastotietokoneessa.
 - Jos maastotietokoneen käyttöjärjestelmä on **Windows**:
 - a. Avaa Windowsin **Toimintokeskuksen** ikkuna pyyhkäisemällä näyttöä oikealta.
 - b. Jos **Verkkoyhteys**-laatta  on harmaa, aktivoi se näpäyttämällä sitä. Laatta muuttuu siniseksi.
 - c. Valitse verkko luettelosta.
 - Jos maastotietokoneen käyttöjärjestelmä on **Android**:
 - a. Pyyhkäise ruutua alaspäin yläosan ilmoitusalueelta.
 - b. Jos Wi-Fi-kuvake on harmaa, näpäytä sitä ja ota **Wi-Fi Käyttöön**.
 - c. Valitse verkko luettelosta.
2. Syötä tarvittaessa vaaditut sisäänkirjautumistiedot.
3. Näpäytä **Yhdistä**.
4. Avaa internet-selaimesi ja kirjoita URL vahvistaaksesi, että tallennin voi muodostaa internet-yhteyden.
5. Jos haluat käyttää tätä internet-yhteyttä Internet RTK -datalinkkiä varten, napauta ► mittastuulin datalinkkisivulla **GNSS:n internet-lähteen** kentän vieressä ja valitse **Maastotietokoneen internet**. Katso [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).

Internet-yhteyden muodostaminen erillisen älypuhelimien avulla

Voit yhdistää tallentimen internetiin erillisin älypuhelimien avulla. Yhdistä älypuhelin tallentimeen käyttäen Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyttä. Tallennin käyttää älypuhelimien 3G- tai 4G-mobiililaajakaistaverkkoa internet-yhteyden muodostamiseen.

Wi-Fi-yhteydellä on yleensä nopeampia datayhteyksiä, mutta se käyttää enemmän akkuvirtaa molemmilla laitteilla Bluetoothiin verrattuna.

TIP – Sinulla voi kerrallaan olla yksi aktiivinen Wi-Fi-yhteys, joten jos olet yhdistänyt tallentimen Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä:een Wi-Fi:n kautta, sinun tulee muodostaa yhteys älypuhelimien Bluetoothin kautta.

Muodosta yhteys älypuhelimien Wi-Fi:n avulla



- Ota puhelimesi **Mobiilitukiaseman** tai **Kannettavan tukiaseman** asetukset käyttöön.

Tämä sulkee puhelimesi Wi-Fi-yhteyden niin, että puhelin on nyt **Access Point** tilassa. Ilmoitus näyttää luodun AP:n nimen ja vaadittavan pääsykoodin.

TIP – Löydät nämä asetukset puhelimestasi avaamalla **Asetukset**-sovelluksen ja syöttämällä **tukiasema Hakukenttään**.

- Liitä maastotietokone puhelimeen.

- Jos maastotietokoneen käyttöjärjestelmä on **Windows**:

- Avaa Windowsin tehtäväpalkki painamalla Windows-näppäintä  ja napauta **Langaton verkko -kuvaketta** .
- Jos **Wi-Fi**-laatta on harmaa, aktivoi se näpäyttämällä sitä. Laatta muuttuu siniseksi.
- Valitse puhelimesi Access Point Wi-Fi-verkkojen listalta ja syötä vaadittu koodi.
- Näpäytä **Yhdistä**.

- Jos maastotietokoneen käyttöjärjestelmä on **Android**:

- Pyyhkäise ruutua alaspäin yläosan ilmoitusalueelta.
- Jos Wi-Fi-kuvake on harmaa, näpäytä sitä ja ota **Wi-Fi Käyttöön**.
- Valitse Wi-Fi-verkkojen luettelosta Android AP ja kirjoita tarvittava salasana.
- Näpäytä **Yhdistä**.

- Avaa internet-selaimesi ja kirjoita URL vahvistaaksesi, että tallennin voi muodostaa internet-yhteyden.

- Jos haluat käyttää tätä internet-yhteyttä Internet RTK -datalinkkiä varten, napauta ► mittastuulin datalinkkisivulla **GNSS:n internet-lähteen** kentän vieressä ja valitse **Maastotietokoneen internet**. Katso [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).



- Katkaise maastotietokoneen ja älypuhelimien välinen yhteys napauttamalla Windowsin tehtäväpalkin

Langaton verkko -kuvaketta  ja valitse puhelimen access point ja napauta **Katkaise yhteys**.

TIP – Kun seuraavan kerran haluat käyttää puhelimen internet-yhteyttä, ota puhelimesi **Mobiilitukiaseman** tai **Kannettavan tukiaseman** asetukset käyttöön ja valitse tallentimella langaton verkko ja näpäytä **Yhdistä**.

Muodosta yhteys älypuhelimeen Bluetoothin avulla

Jos maastotietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows:

1. Muodosta älypuhelimesta ja maastotietokoneesta laitepari. Toimi seuraavasti:
 - a. Ota Bluetooth käyttöön puhelimellasi.
 - b. Paina tallentimen Windows-näppäintä  avataksesi Windows-tehtäväpalkin ja napauta ilmaisinaluetta. Näpäytä **Bluetoothin** kuvaketta  ja valitse **Lisää Bluetooth-laite**. Varmista, että **Bluetooth** on **Päällä**.


TIP – Tallentimen nimi näkyy **Bluetoothin** aktivointipainikkeen alla.

- c. Näpäytä tallentimella **Lisää Bluetooth tai muu laite**. Valitse **Bluetooth** laitetyypiksi. Valitse puhelimesi nimi tallentimen laitelistalta.
- d. Näpäytä tarvittaessa **OK** tai **Yhdistä** kullakin laitteella varmistaaksesi, että koodi on oikein.

NOTE – Jos tallentimella on pitkä lista Bluetooth-laitteita, pyyhkäisen alaspäin (vieritä) nähdäksesi yleisavaimen vahvistuskehotuksen ja painikkeet. Kehotus aikakatkaistaan muutaman sekunnin jälkeen, joten jos et nähnyt sitä, näpäytä **Peruuta** ja toista vaiheet (c) ja (d).

- e. Näpäytä tallentimella **Valmis**.
2. Ota puhelimellasi **Bluetooth-jakamisen** tai **Internet-jakamisen** asetukset käyttöön, jolloin puhelimesi internet-yhteyttä voidaan käyttää muilla laitteilla.

TIP – Löydät nämä asetukset puhelimestasi avaamalla **Asetukset**-sovelluksen ja syöttämällä **jakaminen Hakukenttään**.

3. Puhelimen internet-yhteyden käyttäminen tallentimella:
 - a. Paina Windows-näppäintä  avataksesi Windows-tehtäväpalkin ja napauta nuolta avataksesi ilmaisinalueen. Napauta **Bluetoothin** kuvaketta ja valitse **Liity Personal Area Network** -verkkoon.
Näyttöön ilmestyy **Laitteet ja tulostimet** -ikkuna. Odota yhdistetyn puhelimen ilmestymistä jonkin aikaa.
 - b. Näpäytä puhelinta ja valitse ikkunan yläosan vaihtoehtoista **Yhdistä käyttäen / Access Point**.
4. Avaa internet-selaimesi maastotietokoneella ja kirjoita URL vahvistaaksesi, että maastotietokone voi muodostaa internet-yhteyden.
5. Jos haluat käyttää tätä internet-yhteyttä Internet RTK -datalinkkiä varten, napauta ► mittaustyylin datalinkkisivulla **GNSS:n internet-lähteen** kentän vieressä ja valitse **Maastotietokoneen internet**. Katso [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).

6. Lopeta puhelimen internet-yhteyden käyttäminen palaamalla Windowsin **Laitteet ja tulostimet** -ikkunaan ja valitsemalla puhelimen ja näpäyttämällä **Katkaise yhteys laitteen verkkoon**.

TIP – Kun seuraavan kerran haluat käyttää puhelimen internet-yhteyttä, yhdistä laitteet Bluetoothin kautta ja toista kohdan (3) vaiheet.

Jos maastotietokoneen käyttöjärjestelmä on Android:

1. Muodosta älypuhelimesta ja maastotietokoneesta laitepari. Toimi seuraavasti:
 - a. Ota Bluetooth käyttöön puhelimellasi.
 - b. Pyyhkäise maastotietokoneella alas näytön yläreunassa olevalta ilmoitusalueelta ja napauta Bluetooth-kuvaketta.
 - c. Napauta maastotietokoneella **Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa**. Valitse puhelimesi nimi maastotietokoneen laitelistalta.
 - d. Napauta tarvittaessa **OK** tai **Muodosta laitepari** kullakin laitteella varmistaaksesi, että koodi on oikein.
 - e. Näpäytä tallentimella **Valmis**.
2. Kun puhelimesi kehottaa sallimaan **Bluetooth-yhteyden jakaminen**, napauta **Salli**. Jos tämä ilmoitus ei tule näkyviin automaattisesti, ota asetus käyttöön puhelimellasi.

TIP – Löydät nämä asetukset puhelimestasi avaamalla **Asetukset**-sovelluksen ja syöttämällä **jakaminen Hakukenttään**.

3. Avaa internet-selaimesi maastotietokoneella ja kirjoita URL vahvistaaksesi, että maastotietokone voi muodostaa internet-yhteyden.
4. Jos haluat käyttää tätä internet-yhteyttä Internet RTK -datalinkkiä varten, napauta ► mittaustyylin datalinkkisivulla **GNSS:n internet-lähteen** kentän vieressä ja valitse **Maastotietokoneen internet**. Katso [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#).
5. Lopeta puhelimen internet-yhteyden käyttäminen palaamalla Windowsin **Laitteet ja tulostimet** -ikkunaan ja valitsemalla puhelimen ja näpäyttämällä **Katkaise yhteys laitteen verkkoon**.

Internet-yhteys toisen laitteen kautta

NOTE – Tätä ominaisuutta ei tueta, jos maastotietokone on Android-laite. Jos haluat muodostaa internet-yhteyden Android-laitteella, sinun on käytettävä maastotietokoneen Wi-Fi- tai mobiiliyhteyttä tai internetin Bluetooth-jakoa. Katso [Internet-yhteyden luominen, page 500](#) ja [Internet-yhteyden muodostaminen erillisen älypuhelimella avulla, page 502](#).

Jos sinulla on jokin muu laite, kuten GNSS-vastaanotin tai matkapuhelin, voit yhdistää maastotietokoneen internetiin kyseisen laitteen kautta. Tämä on erityisen hyödyllistä RTK:n internetin-datalinkille silloin, jos SIM-kortti, jota haluat käyttää, on vastaanottimessa tai jos haluat pystyä käyttämään internetiä maastotietokoneella muihin toimintoihin RTK-mittauksen aikana.

NOTE - Yhteyden muodostaminen internetiin vastaanottimen tai matkapuhelimen välityksellä:

- Laitteen modeemin täytyy tukea Bluetooth DUN -palvelua.
- Vastaanottimen täytyy olla vanhempi Trimblen vastaanotinmalli, kuten R10-1 tai R8s.
- Trimble Access -ohjelmiston kanssa käytettyjen modeemien tulee tukea Hayes-yhteensopivia AT-komentoja.

Konfiguroi yhteys seuraavasti:

1. Avaa Trimble Accessm napauta ☰ ja valitse **Asetukset/ Mittaustyyli**.
2. Valitse mittaustyylin **Roverin datalinkki** - tai **Tukiasemadatalinkki**-näytössä **Internet-yhteys Tyypki-kentästä**.
3. Napauta ► **GNSS-internet-lähteen** kentän vieressä avataksesi **GNSS-internet-lähteen** ruudun.
4. Napsauta **Lisää. Luo uusi GNSS-internet-lähde** -näyttö tulee näkyviin.
 - a. Anna GNSS-internet-lähteen **Nimi** .
 - b. Jos et vielä ole yhdistänyt maastotietokonetta laitteeseen, voit tehdä sen nyt:
 - i. Näpäytä **Konfigurointi**. Näyttöön ilmestyy Windowsin **Bluetooth**-asetusten ruutu.
 - ii. Varmista, että **Bluetooth** on **Päällä** ja näpäytä **Lisää Bluetooth tai muu laite**.
 - iii. Valitse **Bluetooth** laitetyypiksi. Valitse puhelimesi nimi tallentimen laitelistalta.
 - iv. Näpäytä tarvittaessa **OK** tai **Yhdistä** kullakin laitteella varmistaaksesi, että koodi on oikein.

NOTE - Jos tallentimella on pitkä lista Bluetooth-laitteita, pyyhkäisen alaspäin (vieritä) nähdäksesi yleisavaimen vahvistuskehotuksen ja painikkeet. Kehotus aikakatkaistaan muutaman sekunnin jälkeen, joten jos et nähnyt sitä, näpäytä **Peruuta** ja toista vaiheet (c) ja (d).
 - v. Näpäytä tallentimella **Valmis**.
 - vi. Palaa **Luo uusi GNSS-internet-lähde** -näyttöön ja määritä liitetyn modeemin yhteysasetukset.
 - c. Valitse **Bluetooth-modeemin** kentästä laite, johon tallennin on yhdistetty.
 - d. Napauta ► **APN**-kentässä valitaksesi tavan, jolla tukiaseman nimi (Access Point Name, APN) valitaan internetpalveluntarjoajalle. Tämä on palveluntarjoaja, joka toimitti vastaanottimen SIM-kortin:
 - Valitse **Oletus-SIM** ladataksesi APN-profiilin suoraan laitteen SIM-kortilta.
 - Valitse **Access Point Name (APN)** valitaksesi **Sijaintisi** ja **Palvelintarjoajasi ja liittymäsi** Trimble Access-sovelluksen ohjatusta APN-toiminnosta. Napauta **Hyväksy**.

- Valitse **Lataa modeemista** muodostaaksesi yhteyden vastaanottiin ja ladataksesi APN:n tiedot yhdistetyn vastaanottimen modeemista. **Lataa modeemista** -optio on valittavissa vain silloin, jos vastaanottimen laiteohjelmistoversio on 5.50 tai uudempi.
- e. Syötä **GSM-numero** -kenttään *99***1#.*99***1# on mobiili internet yhteyden vakionumero. Jos et pysty muodostamaan yhteyttä *99***1#-numerolla, ota yhteys mobiili internet palveluntarjoajaasi.
- f. Syötä vaadittaessa **Käyttäjätunnus** ja **Salasana**. Näissä kentissä on oletuksena **vieras**
- g. Napauta **Hyväksy**.

NOTE – Jos näyttöön ilmestyy varoitusviesti varoittaen, että Bluetooth DUN -palvelun tietojen selvittäminen yhdistettyä laitetta varten ei onnistunut, laite ei ehkä tue Bluetooth DUNia. Kokeile yhteyden luomista puhelimeen seuraten [älypuhelimelle](#) tarkoitettuja ohjeita.

5. **GNSS-internet-lähteen** näytössä:

- a. Valitse juuri luomasi GNSS-internet-lähde.
- b. Jos tunnusluku vaaditaan, kirjoita tunnusluku **Modeemin PIN-koodin** kenttään.
- c. Napauta **Hyväksy**.

Juuri luomasi GNSS-internet-lähde näkyy **GNSS-internet-lähdekentässä** mittaustyyliin **Roverin datalinkki** - tai **Tukiasemadatalinkki**-ruudussa.

6. Määritä **GNSS-korjauslähteen** asetukset mittaustyyliin tarpeen mukaan. Katso [Roverin internet-datalinkin määrittäminen, page 367](#) tai [Tukiaseman internetdatalinkin määrittäminen, page 372](#).
7. Näpäytä **Tall**.

Takymetrimittauksen mittausmenetelmät

Jos haluat mitata pisteitä käyttäen dataa yhdistetystä takymetristä, viimeistele kojeaseman käyttöönotto ja näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** ja valitse sitten haluamasi mittausmenetelmä:

- Käytä **Kartoitusmittaus**-toimintoa topografisen pisteen mittaamiseen.
- Käyttää **Mittauskoodeja** havaintojen mittaamiseen ja tallentamiseen yhdellä kertaa.
- Käytä **Sarjahavaintoja** mittaamaan useita havaintosarjoja.
- Käyttää **Mittaa pintaan** laskeaksesi ja tallentaaksesi lähimmän etäisyyden mitatusta pisteestä valittuun pintaan.
- Käytä **Mittaa pisteet tasolla** -menetelmää tason määrittämiseen ja sen jälkeen pisteiden mittaamiseen suhteessa tasoon.
- Käytä **Mittaa 3D-akseleita** mitataksesi pisteen suhteessa 3D-akseliin.
- Käyttää **Jatkuvaa mittausta** mitataksesi pisteiden linjan säännöllisin väliajoin.
- Käytä **Skannausta** vangitsemaan digitaalisesti fyysisten objektien muodon kun käytössäsi on takymetri, joka hyödyntää Trimble VISION -teknologiaa.
- Käytä **Pinnan skannausta** määrittääksesi pinnan ja sen jälkeen skannataksesi pinnan pisteet.

Katso myös:

- [Pisteiden mittaaminen laseretäisyysmittarilla, page 478](#)
- [Syvyyksien tallentaminen kaikuluotainta käyttäen, page 482](#)
- [Pisteiden mittaaminen putkistojen paikantimella, page 484](#)
- [Tarkistuspisteen mittaus, page 514](#)
- [Tilapäiset pisteet, page 249](#)



TIP - Katso [Measuring with Trimble Access](#) soittolista [Trimble Access YouTube-kanavalla](#) saadaksesi yleiskatsauksen topo- tai toteumamittauksen suorittamiseen, mukaan lukien **mittauskoodien** käyttäminen attribuuttitietojen lisäämiseen ja pisteiden ja viivojen näyttämiseen kartalla eri symboleja käyttäen.

Kartoituspisteen mittaus

Konfiguroidaksesi asetuksia pisteitä varten, jotka on mitattu takymetrimittauksessa, näpäytä **Topon mittauksen** kaavakkeen **Asetukset**-painiketta. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinrivillä pitkon nähdäksesi **Asetukset**-valonäppäimen.)

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / Mittaa kartoitus**.
2. Syötä **Pisteen nimi** ja **Koodi**. Katso [Ominaisuuskoodien valitseminen kohdassa Pisteiden mittaus tai Topon mittaus, page 559](#).

Jos valikoidulla koodilla on attribuutteja, **Attrib**-valonäppäin ilmestyy ruutuun. Näpäytä **Attrib**, ja täytä attribuuttikentät. Katso [Attribuuttien syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#). Näpäytä **Tall**.

3. Valitse mittausmenetelmä **Menetelmä**-kentältä.
4. Kirjoita arvo **Tähyskorkeus** -kenttään. Katso [Prisman korkeus, page 304](#).
5. Tähtää koje kohdetta, prismaa tai, jos käytät DR-tilaa, mitattavaa kohdetta kohti. Käännä koje näytössä näkyvään kulmaan näpäyttämällä **Käännä**.

6. Näpäytä **Mittaa**.

Jos et valinnut **Avaa ennen tallennusta** -valintalaatikkoo, piste tallennetaan automaattisesti, ja pisteen nimi kasvaa (perustuen **Automaattisiin pisteen askeleen arvon** asetuksiin). Ohjelmisto tallentaa raakahavainnot (HA, VA ja SD).

Jos mittaustyyliä on valittu **Näytä ennen tallennusta** -valintaruutu, mittaustyylin tiedot ilmestyvät ruutuun. Tarkastellaksesi saatavissa olevia tietoja näpäytä vasemmalla olevaa nuolta.

7. Näpäytä **Tall**.

Jos mittaustyyliä on valittuna **Automaattinen keskiarvoistus** -asetus ja mitaat havaintoa kaksoispisteeseen, jonka sijainti on toleranssiarvojen sisällä, havainto ja keskiarvoistettu sijainti (käyttäen kaikkia käytettävissä olevia sijainteja) tallennetaan automaattisesti.


TIP –

- Etsi seuraava käytettävissä oleva pisteen nimi näpäyttämällä **Etsi**. Anna pistenumero, josta lukien haluat aloittaa etsinnän (esimerkiksi 2000), ja näpäytä **Enter**. Ohjelmisto etsii seuraavan vapaan pistenumeron 2000:n jälkeen ja sijoittaa sen **Piste** -kenttään.
- Kun koje on EDM-seurantatilassa, voit kääntää kojetta seuraavaan pisteeseen ja näpäyttää **Lue**. Viimeinen piste tallennetaan ja mittaus suoritetaan seuraavaan pisteeseen.
- Lisää kartoituspisteitä CSV-tiedostoon kun haluat luoda esimerkiksi kiintopistelistan aktivoimalla **Lisää CSV-tiedostoon** -toiminnon työssä. Katso [Lisäasetukset, page 113](#).
- Voit näpäyttää **Enter** mitatessasi DR-tilassa pistettä määritellyllä keskihajonnalla hyväksyäksesi mittauksen ennen kuin keskihajonta on saavutettu.

Mittaaminen havaintoja keskiavoistamalla

Voit takymetrimittauksen yhteydessä parantaa mittaustarkkuutta keskiavoistamalla ennalta määritetyn määrän havaintoja.

NOTE – Keskiavoistettujen havaintojen menetelmä on saatavilla vain silloin, kun yhteys on muodostettu kohteeseen Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä.

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Mittaa kartoitus**.
2. Syötä **Pisteen nimi** ja **Koodi**. Katso [Ominaisuuskoodien valitseminen kohdassa Pisteiden mittaus tai Topon mittaus, page 559](#).

Jos valikoidulla koodilla on attribuutteja, **Attrib**-valonäppäin ilmestyy ruutuun. Näpäytä **Attrib**. ja täytä attribuuttikentät. Katso [Attribuuttiarvojen syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#).
Näpäytä **Tall**.

3. Valitse **Metodi**-kentässä **Keskiavoistetut havainnot**.
4. Aseta kojeen ottamien havaintojen määrä näpäyttämällä **Asetukset**.
5. Kirjoita arvo **Tähyskorkeus** -kenttään. Katso [Prisman korkeus, page 304](#).
6. Tähtää koje kohdetta, prismaa tai, jos käytät DR-tilaa, mitattavaa kohdetta kohti.
7. Näpäytä **Mittaa**.

Mittauksen aikana koje näyttää keskihajonnat vaakakulmalle (HA) ja pystyakulmalle (VA) sekä vinoetäisyydelle (SD).


8. Näpäytä **Tall**.

TIP –

- Etsi seuraava käytettävissä oleva pisteen nimi näpäyttämällä **Etsi**. Anna pistenumero, josta lukien haluat aloittaa etsinnän (esimerkiksi 2000), ja näpäytä **Enter**. Ohjelmisto etsii seuraavan vapaan pistenumeron 2000:n jälkeen ja sijoittaa sen **Piste** -kenttään.
- Näpäytä **Syötä** mitatessasi **Keskiavoistettuja havaintoja** hyväksyäksesi mittauksen ennen kuin vaadittava määrä havaintoja on saatu valmiiksi.

Mittauksen suorittaminen vain kulmia tai kulmia ja etäisyyksiä käyttäen

Voit takymetrimittauksessa mitata pisteen käyttäen vaaka- ja pystyakulmaa tai vain vaakakulmaa. Voit vaihtoehtoisesti mitata pisteen käyttäen kulmia ja etäisyyttä.

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Mittaa kartoitus**.
2. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.
3. Valitse **Menetelmän** kentältä **Vain kulmat, Vain V.Kulma** tai **Kulmat ja etäisyys**.
4. Syötä prismakorkeus **Tähyskorkeus** -kenttään.
5. Aseta perspektiivi, josta objekteja tasataan, napauttamalla **Asetukset** ja muuta asetuksia **Servo/Robotti**-ryhmälaatikossa. Katso [Servo/Robotti, page 273](#), josta saat lisätietoja.

6. Kun käytät **Kulmat ja etäisyys** -mittaustapaa, näpäytä **Etäis.** , joka mittaa ja kiinnittää vaakasuoran etäisyyden, ja käännä sen jälkeen kojetta. Vaakasuora etäisyys pysyy näin samana, kun taas vaaka- ja pystykulmat muuttuvat.

NOTE – Etäisyydeksi palautuu ? Jos **Primatestin** asetus on käytössä **Kojeasetuksien** ruudussa ja koje on käännettynä yli 30 senttimetriä prismasta. Katso [Tähystesti, page 333](#).

7. Näpäytä **Mittaa**.
8. Jos olet valinnut mittaustyyliä **Näytä ennen tallennusta** -valintaruudun, siirtymäetäisyydellä korjattu havainto tulee näyttöön. Näpäytä **Tall.**


NOTE – Kaksi pelkkää kulmahavaintoa kahdelta tunnetulta pisteeltä voidaan keskiarvoistaa leikkauspisteen koordinaattien laskemista varten. Jotta havainnoista voidaan laskea 'keskiarvo', ne on tallennettava samalla pisteen tunnuksella. Kun Kaksoispiste: **Toleranssin ulkopuolella** -viesti ilmestyy näyttöön, valitse **Keskiarvo**. Voit vaihtoehtoisesti laskea havaintojen keskiarvon käyttäen toimintoa **Laske keskiarvo**. Valitse keskiarvoistustapa **Laskenta-asetukset** -näytössä.

Mittauksen suorittaminen kulman siirtymää käyttäen

Takymetrimittauksessa on käytettävissä kolme kulmasiirtymämenetelmää, joita voit käyttää havaitessasi tavoittamattomissa olevia pisteitä:

- **Kulmaoffset** -menetelmä säilyttää ensimmäisen havainnon vaakaeäisyyden ja yhdistää sen toisen havainnon vaaka- ja pystykulmaan. Näillä arvoilla lasketaan epäkeskinen piste.
- **Vaakakulma offset** -menetelmä säilyttää ensimmäisen havainnon vaakaeäisyyden ja vaakakulman ja yhdistää ne toisen havainnon pystykulmaan. Näillä arvoilla lasketaan epäkeskinen piste.
- **Pystykulma offset** -menetelmä säilyttää ensimmäisen havainnon vinoeäisyyden ja vaakakulman ja yhdistää ne toisen havainnon vaakakulmaan. Näillä arvoilla lasketaan epäkeskinen piste.

Kaikki ensimmäisen ja toisen mittauksen raakahavainnot tallennetaan työtiedostoon HA-, VA- ja SD-tietueina, ja ne voidaan siirtää.

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Mittaa kartoitus**.
2. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.
3. Valitse **Metodi** -kentässä **Kulma-offset, Vaakakulma-offset** tai **Pystykulma-offset**.

Jos mittausmenetelmäksi on valittu **Vaakakulma offset** , ensimmäisen havainnon prismakorkeutta käytetään vaakakulman siirtymähavainnossa.

Jos mittausmenetelmäksi on valittu **Kulmaoffset** tai **Pystykulma offset** , silloin ei tarvitse syöttää **Tähyskorkeutta**. Siirtymähavainnot tehdään siirtymäpisteeseen, eikä tähyskorkeutta käytetä laskennoissa. Jotta tähyskorkeutta ei käytettäisi havaintoihin, ohjelmisto tallentaa tietokantaan tähyskorkeudeksi automaattisesti arvon 0 (nolla).

4. Jos käytät Autolock-tekniologiaa, näpäytä **Asetukset** ja valitse **Ei autolukitusta siirtymille** -valintaruutu ottaaksesi autolukituksen automaattisesti pois käytöstä siirtymänmittauksen ajaksi, ja ota se uudelleen käyttöön mittauksen jälkeen.
5. Tähtää koje kohdetta, prismaa tai, jos käytät DR-tilaa, mitattavaa kohdetta kohti.
6. Näpäytä **Mittaa**.

Ensimmäinen havainto näkyy näytössä.

7. Käännä koje siirtymäsijaintiin ja näpäytä **Mittaa**. Nämä kaksi havaintoa yhdistetään yhdeksi havainnoksi.
8. Jos olet valinnut mittaustyyliä **Näytä ennen tallennusta** -valintaruudun, siirtymäetäisyydellä korjattu havainto tulee näyttöön. Näpäytä **Tall**.

Mittauksen suorittaminen etäisyyden siirtymää käyttäen

Käytä tätä menetelmää takymetrimittauksessa, kun kohde ei ole suoraan näkyvässä mutta vaakaetäisyys mitatusta pisteestä kohteeseen on mitattavissa. Epäkeskiset A-, B- ja Z-mitat antaa mahdollisuuden määrittää siirtymän yhdelle, kahdelle tai kolmelle etäisyydelle yhdellä kertaa.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / Mittaa kartoitus**.
2. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.
3. Valitse **Metodi** -kentässä **Epäkeskiset A-, B- ja Z-mitat**.
4. Syötä prismakorkeus **Tähyskorkeus** -kenttään.
5. Aseta perspektiivi, josta objekteja tasataan, napauttamalla **Asetukset** ja muuta asetuksia **Servo/Robotti**-ryhmälaatikossa. Katso [Servo/Robotti, page 273](#), josta saat lisätietoja.
Esikonfiguroi kaksi **V/O-siirtymän** arvoa syöttämällä arvot **Mukautettu V/O-siirtymä 1-** ja **Mukautettu V/O siirtymä 2** -kenttiin.
6. Syötä siirtymä vasempaan tai oikeaan prismasta kohteeseen **V/O-siirtymän** kentässä, jos se on käytettävissä.

Jos olet konfiguroinut mukautettuja siirtymiä **Asetuksien** ruudussa, näpäytä ▶ ja valitse siirtymä.


TIP – Aseta kaikki offset-arvot arvoon 0 näpäyttämällä ▶ ja valitsemalla **Aseta offset-arvot arvoon 0**. Jos kaikki kolme kenttää on asetettu 0:ksi, mittausta käsitellään ikään kuin se olisi Kulmat ja etäisyys **Angles and distance** measurement. **Aseta offset-arvot arvoon 0** -asetus on käytettävissä myös **Sisään/Ulos-siirtymä** – ja **Korkeussiiirtymä** -kentissä.

7. Syötä **A-mitta** prismasta kohteeseen, jos se on käytettävissä.
8. Syötä **Korkeusero** prismasta kohteeseen, jos se on käytettävissä.
9. Näpäytä **Mittaa**.
10. Jos olet valinnut mittaustyyliä **Näytä ennen tallennusta** -valintaruudun, siirtymäetäisyydellä korjattu havainto tulee näyttöön. Näpäytä **Tall**.

Ohjelmisto tallentaa korjatut vaaka- ja pystykulmat sekä vinoetäisyyden pisteen tietoihin sekä sivusiirtymät lisätietoihin.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki, kuinka piste 5 on mitattu **Siirtymä & Merkinnän suunnat** -asetuksella **Kojeesta nähden**:

- siirtymä vasemmalle (2) mitatusta pisteestä (3)
- siirtymä eteenpäin (4) kojeesta katsottuna (1)
- korkeusero (6)

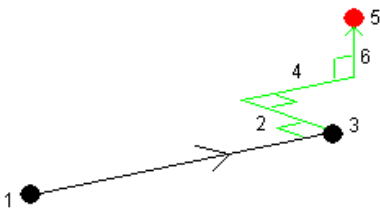




Mittauksen suorittaminen kaksoisprisman siirtymää käyttäen

Käytä tätä menetelmää takymetrimittauksessa, kun kohdetta ei voi mitata suoraan pystyssä olevalla prisma-auvalla.

NOTE – Kallistettavan prisman käyttö asianmukaisen pistesiirtymän kanssa antaa tuloksia paalun kallistussuunnasta riippumatta. Prismat, joiden ei kuulu kallistua, kuten Trimble VX/S Series 360°, eivät korjaa pystykulmaa ja vinoetäisyyttä prisman optisen keskuksen ja paalun keskilinjan välistä eroa varten.

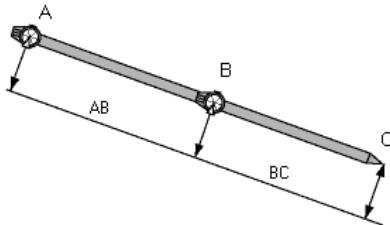1. Seuraavassa kuvassa kaksi prismaa (A ja B) on erillään prisma-auvassa. Etäisyys BC on tunnettu.



2. Näpäytä  ja valitse **Mittaa** ja suorita sen jälkeen kojeaseman käyttöönotto. Katso [Tunnettu asemapiste, page 284](#).
3. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Mittaa kartoitus**.
4. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.
5. Valitse **Metodi** -kentässä **Kahden prisman offset**.
6. Täytä vaadittavat kentät.

TIP – Syötä sopiva **Toleranssi AB**, jolloin saat varoituksen, jos syötetty etäisyys AB kahden prisman välillä poikkeaa mitatusta etäisyydestä AB kahden prisman välillä. Toleranssin ylitys voi ilmaista, että syötetty etäisyys AB on väärä tai sauva on siirtynyt A- ja B-prismaan tehtyjen mittausten välillä.


7. Näpäytä **Mittaa**. Suorita kaksi mittausta.

Ohjelmisto laskee piilopisteen sijainnin (C) ja tallentaa sen HA VA SD -raakahavaintona.

Kaikki raakahavainnot tallennetaan työtiedostoon ja ne ovat käytettävissä vientiä varten.

Ympyränmuotoisten objektien mittaus

Käytä takymetrimittauksessa tätä mittausmenetelmää laskemaan sylinterimäisen kohteen, kuten vesisäiliön tai siilon, keskipiste.

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Mittaa kartoitus**.
2. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.
3. Valitse **Metodi**-kentässä **Ympyränmuotoinen objekti**.
4. Vaihda laskentamenetelmää näpäyttämällä **Asetukset**. Katso [laskelmamenetelmät](#).
5. Jos käytössäsi on moottoroimaton takymetri ja olet valinnut puolittaisen tangentin menetelmän, käännä takymetriä puoleen kulmaan niin, että se voi suorittaa mittauksen loppuun.

Koje ottaa mittaukset automaattisesti, kun kyseessä on puolittaisen tangentin menetelmää käyttävä moottoroitu takymetri tai kun käytössä on keskus + tangenti -menetelmä.


Laskentamenetelmät

Mitatessasi ympyränmuotoista objektia voit valita yhden seuraavista laskentamenetelmistä.

Puolittaisen tangentin menetelmä

Puolittaisen tangentin menetelmä suorittaa vain kulmat huomioivan mittauksen ympyränmuotoisen objektin vasemman ja oikean puolen näkyviin reunoihin ja tämän jälkeen DR-mittauksen ympyränmuotoisen objektin kehällä olevaan pisteeseen.

Ohjelmisto käyttää kolmea mittausta laskemaan ympyränmuotoisen objektin säteen. Se lisää säteen suuntaisen etäisyyden DR-mittaukseen ja tallentaa raa'an HA VA SD -havainnon objektin keskukseen.

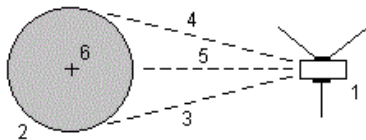


| | | | |
|---------------|------------------------------|----------|------------------------|
| 1 | Takymetri | 2 | Ympyränmuotoinen kohde |
| 3 ja 4 | Kulman ja etäisyyden mittaus | 5 | DR-mittaus |
| 6 | Objektin keskus | | |

Keskus + tangenti -menetelmä

Keskus + tangenti -menetelmä suorittaa kulman ja etäisyyden mittauksen ympyränmuotoisen objektin etupuolen keskipintaan ja suorittaa tämän jälkeen vain kulmat huomioivan mittauksen ympyränmuotoisen objektin sivuun.


Ohjelmisto laskee näistä kahdesta mittauksesta ympyränmuotoisen objektin keskipisteen ja tallentaa sen raakana HA VA SD -havaintona. Se myös laskee säteen ja tallentaa sen havainnon kanssa.

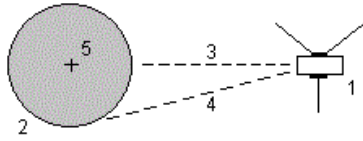

| | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Takymetri | 2 | Ympyränmuotoinen kohde |
| 3 | Kulman ja etäisyyden mittaus | 4 | Vain kulmat huomioiva mittaus |
| 5 | Objektin keskus | | |

Etäobjektien mittaus

Jos koje ei takymetrimittauksessa tue DR-tilaa tai jos et voi mitata välimatkaa, käytä tätä menetelmää etäkohteen korkeuden ja/tai leveyden laskemiseksi. Ks. seuraavaa diagrammi.

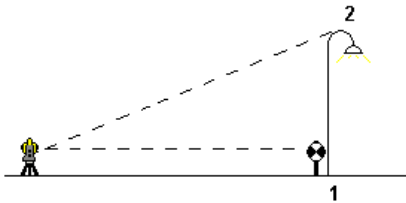

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / Mittaa kartoitus**.
2. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.
3. Valitse **Metodi**-kentässä **Etäobjekti**.
4. Mittaa kulma ja välimatka etäkohteen pohjaan (1).
5. Aseta menetelmä tarpeen mukaan.
6. Tähtää etäiseen pisteeseen (2).
7. Näpäytä **Tall**.
8. Suorita lukuisia etäkohteita sisältävä havainto toistamalla vaiheet 6 ja 7.

Trimble Access -ohjelmisto laskee etäkohteen paikannuksen käyttäen ensimmäistä mittausta ja jatkuvia HA VA:n kulmia, mikä näyttää leveyden ja korkeuseron tukiaseman pisteestä. Havainto etäkohteen perustaan tallennetaan HA:na, VA:na ja SD:nä. Etäinen piste säilytetään HA:na ja VA:na lasketun SD:n kanssa, mukaan lukien objektin korkeus ja objektin leveys.

Tarkistuspisteen mittaus

Takymetrimittauksessa sinun tulee mitata tarkistusluokan pisteen tarkastaaksesi kojeaseman asetukset ja varmistaaksesi, että koje on orientoitu kunnolla.

1. Avaa **Kuvan tarkistuksen** ruutu seuraavasti:
 - Valitse **Mittaa kartoitus** -ruudulta **Tarkista**.
 - Näpäytä ja pidä painettuna pistettä, johon haluat mitata kartalla ja valitse **Tarkista kuva**.

- Paina **Ctrl + K** missä tahansa ohjelmistossa.

Näyttöön ilmestyy **Kuvan tarkistuksen** kuvaruutu, joka on valmis tarkistamaan yleiseen pisteeseen tehdyn mittauksen.

TIP – Suorita liitospisteen tarkistusmittaus näpäyttämällä **Kuvan tarkistuksen** ruudussa **Tarkista LP**, tai näpäytä karttaa ja pidä sitä pohjassa valitsematta pistettä ja valitse sen jälkeen **Tarkista liitospiste**. Näyttöön ilmestyy **Tarkistuksen liitoshavainnon** ruutu.

2. Syötä tarkistettavan pisteen nimi.

Jos käytössäsi on servo- tai robottikoje, se kääntyy tarkistettavaa pistettä kohti.

Jos piste on liitospiste, liitoshavaintoprisma valitaan automaattisesti. Varmista, että tiedot ovat oikein.

3. Valitse mittausmenetelmä ja syötä valitun menetelmän vaatimat tiedot.

4. Syötä prisman korkeus.

Jos mittaat tähyskorkeuden **Trimble**-jonoprisman pohjaan, napauta **▶** ja valitse asetukseksi **S-lovi** or **SX-lovi**.

5. Näpäytä **Mittaa**.

Jos valitsit **Tarkastele ennen tallennusta Kartoituspisteen** asetuksissa, tarkastusotoksen deltat näytetään.

Jos kojeasema on:

- sama kuin silloin, kun mittasit alkuperäisen pisteen, erot ovat alkuperäisen havainnon ja tarkistusmittauksen arvojen erotukset. Näytetyt eromitat sisältävät vaakakulman, pysty- ja vaakaetäisyyksien sekä vinoetäisyyden erot.
- eri kuin silloin, kun mittasit alkuperäisen pisteen, erot ilmaistaan parhaina koordinaatteina alkuperäisestä pisteestä tarkistuspisteeseen. Näytetyt eromitat sisältävät suuntakulman, pysty- ja vaakaetäisyyksien sekä vinoetäisyyden erot.

NOTE – Jos piste on toleranssin ulkopuolella, voit **Tallentaa tarkistuksena** tai **Tallentaa ja orientoida uudelleen**. ”Tallenna ja suunnata uudelleen” tallentaa toisen havainnon, joka toimii uutena orientointina seuraaville, nykyiseltä asemapisteltä mitattaville pisteille. Useiden liitospisteiden kojeasemassa (kojeasema plus tai vapaa asemapiste), liitoshavainnon mittauksen tarkistus tarkistaa ensimmäisen liitoshavainnon. Tallentaminen ja uudelleen suuntaaminen käytännössä katsoen muuttaa useiden liitospisteiden kojeaseman yksittäiseksi kojeasemaksi.

6. Näpäytä **Enter**. Piste tallennetaan **tarkistuksen** luokittelulla. Katso [Samannimisten pisteiden hallinta, page 647](#).

Sarjahavaintojen mittaaminen

Tässä aiheessa kuvataan, miten sarjahavainnot tehdään takymetrillä. Voit mitata yhden tai useamman havaintosarjan sekä yhden tai useamman havaintosarjan pistettä kohti yhden sarjan aikana.

1. Näpäytä **☰** ja valitse **Mittaa / Mittaa sarjahavainnot**.
2. Määritä sarjojen asetukset näpäyttämällä **Asetus**. Katso [Tunnettu asemapiste plus-, Vapaa asemapiste- ja Sarjahavainnot-asetukset, page 291](#).

Varmista ennen mittauksen aloittamista, että **Kojeasennot** – ja **Sarjojen lukumäärä** -asetukset ovat oikein. Näitä asetuksia et voi enää muuttaa mittauksen aloittamisen jälkeen.

3. Tee sarjahavaintoluettelo mittaamalla jokainen sisällytettävä piste ensimmäisessä kojeasennossa. Mittaus tehdään samalla tavalla kuin kartoitusmittaus.

Jos mittaat liikkumattomiin kohteisiin, kun kaksi prismaa on hyvin lähellä toisiaan, käytä FineLockia tai Long Range FineLockia.

Jos käytössäsi on Trimble VX spatial station- tai Trimble S Sarjan takymetri mittaus tulee luultavasti keskeytymään, esimerkiksi jos suoritat mittauksia liikenteen seassa, valitse **Keskeytetty mittaus prismaan** -valintaruutu **Prisman hallinnan** ruudussa.

Varmista, että syöttämäsi prismakorkeuden ja kohteen korkeuden arvot ovat oikein kun mittaat kunkin pisteen. Et voi muuttaa näitä arvoja myöhemmissä sarjoissa.

4. Aloittaaksesi sarjahavaintojen mittaamisen:

- a. Näpäytä **Päätä pinta**.
- b. Jos käytät servo- tai robottikojetta tunnetulle pisteelle mittaamiseen, voit näpäyttää **Käännä**. Käyttäessäsi servokojetta voit vaihtoehtoisesti määrittää mittaustyylin **Servo autom. kääntö** -kentän asetukseksi **HA ja VA** tai **Vain HA**, jolloin servokoje kääntyy automaattisesti pisteelle.

NOTE – Kun käytät servo- tai robottikojetta, varmista, että koje on kohdistettu tarkasti tähykseen. Kun mitataan prismattomaan kohteeseen Trimble-takymetrillä käyttäen automatisoituja sarjoja, ohjelmisto pysähtyy ja antaa tähdätä kohteeseen. Sinun **täytyy** suunnata pisteelle ja mitata piste manuaalisesti ennen kuin voit jatkaa.

- c. Kun sarjahavaintojen listan loppupää on saavutettu ja jos pisteiden yli on hypätty, ohjelmisto kehottaa sinua palaamaan havaitsemaan pisteet, joiden yli hypättiin kyseisen sarjan aikana. Havainnot voidaan tarvittaessa ohittaa uudelleen.

Kun suoritat sarjahavaintoja, ohjelmisto:

- antaa kaikille mitatuille pisteille oikeat ominaisuudet.
- Näyttää nykyisen pinnan havainnot, nykyisen sarjan numeron sekä mitattavien sarjojen kokonaismäärän (suluissa) ja nykyisen sarjahavainnon numeron ja mitattavien sarjahavaintojen kokonaismäärän (suluissa).

Esimerkiksi Asento 1 (2/2) (1/3) ilmoittaa, että koje on kojeasennossa 1 ja toinen mittaus yhteensä kahdesta mittauksesta ja ensimmäinen sarja yhteensä kolmesta sarjasta on meneillään.

- ohjaa vaihtamaan kojeasentoa tarvittaessa. Servokojeella tämä tapahtuu automaattisesti.
- kääntää ja mittaa automaattisesti, kun käytössä on Autolukitus- tai Finelock-tekniikka, ja kun **Automatisoidut kierrokset** on käytettävissä.

5. Kun kaikki havainnot on tehty, **Keskivirheet**-näyttö ilmestyy ruutuun. Ohjeet havaintojen keskihajonnan tarkasteluun ja huonojen havaintojen poistoon löytyvät osiosta [Keskijajonnan tarkastaminen sarjahavaintojen jälkeen, page 518](#).
6. Tallenna ja poistua sarjahavainnoista näpäyttämällä **Sulje**. Vahvasta valinta näpäyttämällä **Kyllä**.

Teet Sarjahavainnot

Kojeasema plus- tai **Vapaa asemapistee** -toiminnon aikana tai kun käytät **Mittaa sarjahavainnot** -mittaustapaa voit mitata useita havaintosarjoja.

Sarjahavainnot käsittävät sarjan joko:

- Yksittäiset pinnan 1 havainnot
- Vastaavat pinnan 1 ja pinnan 2 havainnot

Sarjoja voidaan käyttää usealla eri tavalla kojeen, pisteiden näkyvyyden ja pisteiden mittaustavan kuten käytetyn havaintojärjestyksen mukaan.

Sarjahavaintoluettelon luominen

Sarjahavaintoluettelo sisältää havaintosarjaan kuuluvat pisteet.

Ohjelmisto kokoaa sarjahavaintojen listan automaattisesti sitä mukaa kun piste lisätään **Kojeasema plussaan** tai **Vapaaseen asemapisteeseen** tai kun mittaat kunkin pisteen ensimmäisen kerran käyttäen **Mittaa sarjahavainnot** -mittaustapaa.

Havaintosarjaluettelo sisältää jokaisesta pisteestä tietoja, kuten pistenumeron, koodin, tähyskorkeuden, prismavakion ja tähys-ID:n. Et voi muuttaa prismavakiota tai tähyskorkeutta seuraavissa sarjoissa.

NOTE – Koska Trimble Access -ohjelmisto käyttää sarjahavaintojen listan koonnin yhteydessä tallennettuja prismakorkeuden ja -vakion arvoja, sinun tulee syöttää oikea prismakorkeus ja prismavakio sitä mukaan kun kukin piste lisätään sarjahavaintoluettelo.

Sarjahavaintoluettelon pisteiden enimmäismäärä, kun:

- Käytössä on **Sarjahavainnot**-mittausmenetelmä, on 200
- **Kojeasema plussan** tai **Vapaan asemapisteen** aikana on 25.

Kun havaintosarjaluettelo on valmis, näpäytä **Päätä pinta**.

NOTE – Et voi muokata sarjahavaintoluettelo. Ennen kuin näpäytät **Lopeta** varmista, että kaikille sarjahavaintoluettelon pisteille on tehty havainnot.

Liitospisteen ottaminen mukaan / jättäminen pois sarjahavaintoluettelosta

Trimble suosittelee mittaamaan liitospisteen molemmissa kojeasennossa, jos mittaat muut jonopisteet kahdessa kojeasennossa. Jos liitospiste jätetään pois:

- Asemapistemäärityksessä tehtyjä liitospistemittauksia käytetään laskettaessa MTA-tietueita (keskiarvot).
- Jos liitospistettä ei mitata kojeasennossa 2 ja liitospisteelle on siten vain yksi ykkösasennon havainto sekä sarjojen mittaamisessa käytetään molempia kojeasentoja, tällöin **Sarjahavainnot** -toiminnolla tehtyjä kojeasennon 2 vaakakulmahavainnot ei käytetä laskettaessa MTA-tietueita.

Keskihajonnan tarkastaminen sarjahavaintojen jälkeen

Kun teet sarjahavaintoja, käytä jokaisen sarjahavainnon jälkeen näytettäviä keskihajontatietoja arvioidaksesi havaintojen laatua ja poistaaksesi huonolaatuisia havaintoja.

NOTE – Jokainen yksittäinen sarja tallennetaan työtiedostoon vain silloin, kun poistut **Keskivirheet** -näytöstä näpäyttämällä **Sulje** tai **+ Sarja** .

Mittaa uusi sarja näpäyttämällä **+ Sarja**.

Tallenna nykyiset sarjahavainnot näpäyttämällä **Sulje**. Vahvista valinta näpäyttämällä **Kyllä**.

Valitse piste ja näpäytä **Tiedot**, jos haluat nähdä lisätietoja pisteestä.

Kun haluat katsoa tai muokata yksittäisen pistehavainnon jäännösvirheitä, näpäytä luettelon pistettä kerran.

Jos olet määrittänyt mittauspisteen lisäyksen CSV-tiedostoon, valitse asetus **Lisää CSV-tiedostoon**.

Lopeta sarjahavainnot ja poista kaikki havaintosarjat näpäyttämällä **Esc**.

Jos näpäytät **+Sarja** sen jälkeen, kun koje on havainnut vaaditun määrän sarjoja, koje mittaa vielä yhden havaintosarjan. Jos haluat kojeen mittaavan useamman kuin yhden ylimääräisen havaintosarjan, syötä vaadittava sarjojen määrä **ennen kuin** näpäytät **+Sarja**.

Jos esimerkiksi haluat mitata kolme sarjaa automaattisesti ja sen jälkeen vielä kolme sarjaa:


1. Syötä 3 **Sarjojen lukumäärä** -kenttään.
2. Kun koje on mitannut 3 sarjaa, syötä 6 **Sarjojen lukumäärä** -kenttään.
3. Näpäytä **+Sarja**. Koje mittaa toisen 3 sarjahavainnon joukon.

Pintaan mittaaminen


Käytä **Mittaa pintaan** -mittausmenetelmää laskeaksesi ja tallentaaksesi lähimmän etäisyyden mitatusta pisteestä valittuun pintamalliin. Pintamalli voi olla **BIM-malli** tai **digitaalinen maastomalli (DTM)**.

NOTE – Jos useampi pinta on valittuna, ohjelmisto käyttää lähintä pintaa.

1. Jos pinta on:

- DTM, napauta  ja valitse **Mittaa / Mittaa pintaan**. Jos useampia pintoja on saatavilla, valitse **Valitse pinta** -kentässä oleva pinta.
- BIM-mallissa, valitse pinta kartalla ja valitse tämän jälkeen Näpäytä ja pidä painettuna -valikosta **Mittaa valittuun pintaan**.

NOTE – Valitakseen pinnan BIM-mallin tulee näkyä kiinteänä objektina ja pinnan sisältävän tason tulee olla valittavissa.

TIP – Voit määritellä, valitseeko pintojen valinta kartalta **Yksittäiset pinnat** vai **Koko objekti**. Jos haluat vaihtaa **Pinnan valintasuodattimen**, napauta  ja valitse haluamasi **Pinnan valintatila**. Katso **BIM-mallin valintatila**, page 171.

2. Syötä **Etäisyys pinnan rajaan**.

3. Syötä tarvittaessa arvo myös **Antennikorkeus / Tähyskorkeus** -kenttään.

4. Näpätä **Aloita**.

Jos pinta ei ole jo näkyvissä kartalla, se tulee näkyväksi.

Ohjelmisto laskee läheisimmän etäisyyden nykyisestä sijainnista valittuun pintamalliin ja raportoi ja näyttää sen **Etäisyys pintaan** -kentässä. **Etäisyyttä pintaan** näkyy vain, jos se on **Etäisyys pintaan -rajan** sisällä.

Pinnalla oleva sijainti korostetaan kartalla ja mitatun sijainnin ja pinnalla olevan sijainnin väliin vedetään viiva. Ohjelma raportoi sinun ja mallin välisten sijaintien negatiiviset etäisyydet sekä mallin toisella puolella olevien sijaintien positiiviset etäisyydet.

TIP – Jos ohjelmisto varoittaa **ristiriitaisista maastomalleista**, kartalla on limittäisiä pintoja, joilla on eri korkeuksia. Piilota kaikki pinnat, joita et käytä, **Karttatiedostot**-sovelluksen **Tasonhallinta**-välilehdellä. Katso [Karttatiedostotasojen hallinta](#).

5. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.6. Näpätä **Mittaa**.7. Näpätä **Tall**.

Etäisyys pintaan -arvo ja lähimmän pinnalla olevan pisteen koordinaatit tallennetaan mitatun pisteen kanssa, ja niitä voi tarkastella **Työn tarkastelussa** ja **Pistehallinnassa**.

Mittaa pisteet tasolla

Takymetrimittauksessa Mittaa pisteet tasolla -mittausmenetelmällä käytetään tason määrittämiseen ja sen jälkeen pisteiden mittaamiseen suhteessa tasoon.

Jos haluat määritellä vaakatason, pystytason tai kallistetun tason, valitse pisteitä työssä tai mittaa uusia pisteitä. Kun olet määritellyt tason, suorita:

- **Vain kulmat** -mittaus tasoon luodaksesi tasolle lasketun etäisyshavainnon kulmista.
- **Kulmat ja etäisyys** -mittaus tasoon laskeaksesi kohtisuoran siirtymän tasoon.

Ohjelman laskeman tason tyyppi riippuu valittujen pisteiden määrästä:

| Pisteiden määrä | Tason tyyppi |
|-----------------|--|
| 1 | Tasossa |
| 2 | Pysty 2 pisteen kautta |
| 3 tai enemmän | Taso, jolla on jäännöksiä (jos pisteitä on 3, jäännöksiä on 0). Taso voi olla "vapaa" taso, joka on luotu parhaiten sopivana (yleensä kallistettuna) kaikki pisteet lävistävänä tasona, tai sitten "vertikaalinen" taso, joka on rajoitettu parhaiten sopivaan kaikki pisteet lävistävään vertikaaliseen tasoon. Näpätä Vapaa / Vertikaalinen -valonäppäintä vaihdellaksesi kahden tilan välillä. |

1. Näpättyä ☰ ja valita **Mittaa / Mittaa pisteitä tasolla**.

2. Määrittele taso seuraavasti:

- Joko **Lisää** valitaksesi **pisteen valintamenetelmän** ja valitse sitten tason määrittelemiseen vaadittavat pisteet, tai näpätä **Mittaa** mennäksesi **Mittaa piste** -ruutuun ja mittaa uusi tason

- määrittävä piste. Lisää tai mittaa vähintään se määrä pisteitä, joka vaaditaan vaaditun tason määrittelemiseen.
- b. Näpäytä **Laske** laskeaksesi tason.
 - c. Jos taso käyttää 3 pistettä tai enemmän, voit näpäyttää **Pystysuora** laskeaksesi pystysuoraan rajoitetun tason. Näpäytä vaadittaessa **Vapaa** laskeaksesi tason uudelleen käyttäen kaikki tasot lävistäviä parhaiten sopivia arvoja.
 - d. Käytä **Jäännökset**-sarakkeen arvoja tunnistamaan kaikki kohdat, jotka haluat jättää pois. Näpäytä taulukon riviä jättääksesi pisteen pois tai sisällyttääksesi pisteen ja laskeaksesi tason uudelleen automaattisesti. **Jäännökset**-sarakkeen arvot päivitetään.
3. Näpäytä **Jatka** mitataksesi pisteitä suhteessa tasoon.
 4. Syötä **Pisteen nimi**.
 5. Valitse pisteen laskemiseen käytettävä **Menetelmä**:
 - **Kulmat ja etäisyys** laskee koordinaatit mitattua pistettä varten sekä etäisyyden pisteestä tasoon.
 - **Vain kulmat** laskee koordinaatit havaittua pistettä varten käyttämällä mitattujen kulmien ja tason risteystä.
- TIP** – Kun mittaat **Kulmat ja etäisyys** -menetelmää käyttäen konfiguroi kojeen **EDM-asetukset** käynnistämään seurantatilan nähdäksesi deltan etäisyyden tason kenttään päivityksen reaaliajassa.
6. Näpäytä **Mittaa**.
 7. Näpäytä **Tall**.


Mitataksesi pisteen suhteessa 3D-akseliin

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / Mittaa 3D-akselit**.
2. Syötä tai mittaa kaksi pistettä, jotka määrittävät 3D-akselin.
3. Valitse akselin suhteen mitattavien pisteiden eronäytön muoto näpäyttämällä **Asetus**.
4. Näpäytä **Seur**.
 Koje siirtyy automaattisesti TRK-tilaan. Kun Trimble Access -ohjelmisto vastaanottaa etäisyyden, erokentät päivitetään automaattisesti.
 Jos et mittaa prismaan, siirrä koje DR-tilaan Kojetoiminnoilla.
 Voit hyväksyä TRK-mittauksen tai voit tehdä SDT-mittauksen näpäyttämällä **Mittaa**.
 Trimble Access -ohjelmisto raportoi mitatun pisteen koordinaatit ja korkeuden sekä pisteen kohtisuorat ja pystysuorat erot suhteessa 3D-akseliin (katso alla olevat diagrammit).
5. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.

NOTE – Tunnuksia ja Attribuutteja ei tueta.


6. Näpäytä **Tall**.

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa kuvataan raportoidut ortogonaaliset deltat käyttäen oletusmuotoa.

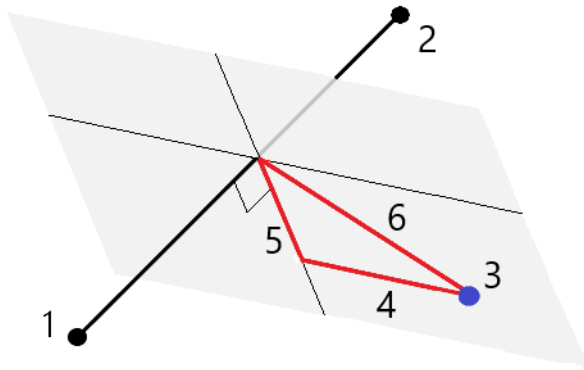

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | 3D-akselin määrittävä Piste 1 | 4 | Vaakasiirtymä 3D-akseliin |
| 2 | 3D-akselin määrittävä Piste 2 | 5 | Kohtisuora siirtymä suorakulmaiseen pisteeseen 3D-akselilla |
| 3 | Mitattu piste | 6 | Säteittäinen siirtymä suorakulmaiseen pisteeseen 3D-akselilla |

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa kuvataan raportoidut vertikaaliset deltat käyttäen oletusmuotoa.

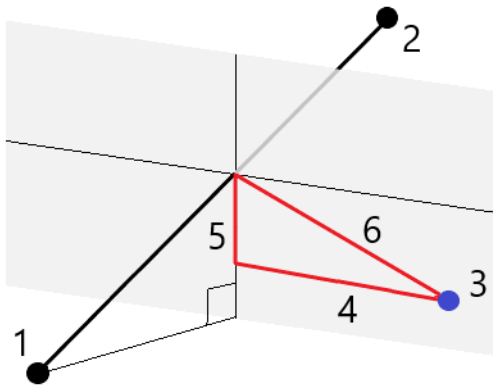

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| 1 | 3D-akselin määrittävä Piste 1 | 4 | Vaakasiirtymä 3D-akseliin |
| 2 | 3D-akselin määrittävä Piste 2 | 5 | Pystysiirtymä pystysuuntaiseen pisteeseen 3D-akselilla |
| 3 | Mitattu piste | 6 | Säteittäinen siirtymä pystysuuntaiseen pisteeseen 3D-akselilla |

Trimble Access -ohjelmisto ilmoittaa lisäksi:

- etäisyyden Pisteestä 1 ja Pisteestä 2 laskettuun suorakulmaiseen pisteeseen 3D-akselilla
- etäisyyden Pisteestä 1 ja Pisteestä 2 laskettuun pystysuuntaiseen pisteeseen 3D-akselilla
- laskettujen suorakulmaisen ja pystysuuntaisen pisteiden koordinaatit ja korkeuden 3D-akselilla

NOTE – Jos pisteet 1 ja 2 määrittävät pysty akselin, kaikki erot pystysuunnassa näkyvät tyhjinä (?).

Pisteiden jatkuva mittaus

Käytä **Jatkuvan mittauksen** mittausmenetelmää pisteiden mittaamiseksi jatkuvasti, esimerkiksi pisteiden linjan säännöllisin väliajoin.

Voit myös käyttää **Jatkuvan mittauksen** menetelmää tallentaaksesi kaikuluotaimella mitattuja syvyyksiä. Lisätietoja on kohdassa [kaikuluotaimia](#).

Jatkuvan mittauksen aloittaminen:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / Jatkuva mittaus**.
2. Syötä **Alkupisteen nimi**. Pisteen nimi nousee automaattisesti.
3. Syötä tarvittaessa arvo myös **Prisman korkeuden** kenttään.
4. Valitse menetelmä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Jatkuvien mittauspisteiden katkeamaton mittaus

1. Valitse **menetelmä**.

Piste tallennetaan, kun jokin seuraavista ennalta määräytyistä ehdoista toteutuu:

- aikaväli on kulunut (**Kiinteä aika** -menetelmä)
- välimatka on ylitetty (**Kiinteä etäisyys** -menetelmä)
- aikaväli on kulunut ja/tai välimatka on ylitetty (**Aika ja etäisyys**- tai **Aika tai etäisyys** -menetelmä)

NOTE – Jälkilaskentamittauksissa tulee käyttää **kiinteän ajan** jatkuvan mittauksen menetelmää. Oletusarvoisesti aikaväli on sama kuin jälkilaskennan mittaustyylin **Roverasetuksissa** määritetty tallennusväli.

2. Anna arvo **Etäisyys** – ja/tai **Aikaväli** -kenttään käyttämäsi menetelmän mukaan.
3. Näpäytä **Aloita**. Datan kirjaaminen alkaa.
4. Liiku pitkin mitattavaa ominaisuutta.

TIP – Jos haluat tallentaa sijainnin ennen kuin etukäteen määritetyt ehdot toteutuvat, näpäytä **Tall.**

5. Lopeta jatkuva pistemittaus näpäyttämällä **Lopeta**.

Jatkuva pistemittaus Pysähdy ja jatka -menetelmällä

1. Valitse **Metodi** -kentässä **Pysähdy ja jatka**.
2. Syötä **Pysähtymisaika** -kenttään aika, jonka prisman on oltava paikallaan ennen kuin koje aloittaa pisteen mittaamisen.
Prisman katsotaan olevan paikallaan, kun sen nopeus on alle 5 cm/s.
3. Syötä **Etäisyys** -kenttään vähimmäisetäisyys pisteiden välillä.
4. Näpäytä **Aloita**. Datan kirjaaminen alkaa.

5. Liiku pitkin mitattavaa ominaisuutta. Piste tallennetaan, kun pysähdysaika ja etäisyys ovat täyttyneet.

TIP – Jos haluat tallentaa sijainnin ennen kuin etukäteen määritetyt ehdot toteutuvat, näpäytä **Tall.**

6. Lopeta jatkuva pistemittaus näpäyttämällä **Lopeta**.

NOTE – Jos käytät Trimble takymetri -takymetriä, jatkuva mittaus käyttää vain synkronisia kulmia ja etäisyyksiä. Jos koje:

- käyttää seurantavaloa, se poistetaan käytöstä kahdeksi sekunniksi, kun mitattua pistettä tallennetaan.
- On FOCUS 30/35 -koje, jossa on vilkkuva laser käytössä, vilkkuva laser on tilapäisesti pois käytöstä kun **Jatkuva mittaus** on käytössä.

NOTE – Jos käytössäsi on FOCUS 30/35 -koje, jossa on vilkkuva laser käytössä, vilkkuva laser on tilapäisesti pois käytöstä kun **Jatkuva mittaus** on käytössä.

Scanning

3D-skannaus on automatisoitu suoran refleksin (direct reflex, DR) mittausprosessi, joka kaappaa digitaalisesti valon laserilla määrittämiesi fyysisten objektien muodon. 3D-laserskannerit luovat datan pistepilvet objektin pinnasta.

Voit suorittaa skannauksia käyttäen Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-, Trimble VX- tai S-sarjan kojeita, joissa on Trimble VISION -teknologiaa.

Skannauksen valmistelu

Kun suoritat skannauksen, aseta koje niin, että sinulla on hyvä näkymä skannattavaan kohteeseen. Jos esimerkiksi skannaat vaakasuoraa pintaa, pystytä koje niin korkealle kuin mahdollista paikkaan, josta on näköala tasolle. Jos skannaat vertikaalista pintaa, koje pitäisi pystyttää kohtisuoraan niin lähelle tasoa kuin mahdollista.

Kun mitaat tai valitset kuvauspisteitä, valitse järkevien välimatkojen päässä olevia pisteitä, jotka tarjoavat hyvän ulottuvuuden. Esimerkiksi pystytasoa skannatessa kannattaa valita diagonaalisesti tason vastakkaisissa kulmissa olevia pisteitä, sillä ne tarjoavat parhaan geometrian.

Sinun täytyy viimeistellä kojeaseman käyttöönotto ennen skannauksen suorittamista.

Jos koje on mallia Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, voit pystyttää kojeen pisteeseen, jolle ei ole mitään tunnettuja koordinaatteja, ja luoda [skannausaseman](#). Voit käyttää skannausasemaa ainoastaan skannausten ja panoraamakuvien kaappaamiseen. Jos haluat suorittaa skannauksen normaalien kartoitusmittausten ohella, sinun tulee pystyttää koje tunnetulle paikalle ja suorittaa [kojeaseman standardikäyttöönotto](#).

Skannauksen edistymisen tiedot

Skannauksen aikana skannausikkunaan ilmestyy seuraavia tietoja skannauksen edistymisestä:

- Panoraaman edistymisen tiedot (jos käytössä).
- Valmistuneen skannauksen osuus.
- Skannattujen pisteiden lukumäärä.
- Arvioitu jäljellä oleva aika.

Kallistuman toleranssin tarkistus

Jos kompensattori on käytössä, ohjelmisto suorittaa kallistuman toleranssin tarkistuksen kun kuvaus pysäytetään, täydennetään tai peruutetaan, ja vertaa nykyistä kallistusarvoa kallistusarvoon, joka kirjattiin skannauksen alkamis- tai jatkumishetkellä. Jos kojetaso on muuttunut määriteltyä kallistuman toleranssia enemmän skannauksen aikana, kallistuksen virheilmoitus näyttää muutoksen määrää etäisyydellä, joka on määritelty **Etäisyyden** kentässä **Skannataan** -kuvaruudussa. Jatkaa skannausta/tallenna skannaus näpäyttämällä **Kyllä**. Peruuta skannaus näpäyttämällä **Ei**.

Kallistustarkistusta ei suoriteta, jos skannaus keskeytyy alhaisen virran takia sammuneen kojeen takia.

Kallistusmuutos näytetään skannauksen tietueessa **Työn tarkastelussa**. Jos useita kallistuman toleranssin viestejä näytetään yhden skannauksen yhteydessä, suurin kallistusmuutos näytetään skannauksen tietueessa **Työn tarkastelussa**. Jos kojetasoa kallistetaan niin, että se on kompensattorimatkan ulkopuolella kun kallistustarkistus suoritetaan, skannauksen tietueessa lukee "Kompensattori kantomatkan ulkopuolella".

Skannauksen keskeyttäminen ja jatkaminen

Kun skannaus on meneillään muut takymetrit/mittaustoiminnot ovat pois käytöstä. Jos sinun tarvitsee päästä takymetrimittaukseen tai kojeen toimintoihin skannauksen aikana, sinun tulee keskeyttää skannaus, suorittaa toimenpide ja jatkaa skannausta sen jälkeen.

Näpäytä **Keskeytä** jos haluat keskeyttää skannauksen kun se on kesken. Näpäytä **Jatka** jatkaaksesi keskeytettyä skannausta.

Jos yhteys kojeeseen keskeytyy skannauksen aikana ja ruutuun ilmestyy viesti "Takymetri ei vastaa":

- Jatka skannausta muodostamalla yhteys kojeeseen uudelleen ja näpäytä sen jälkeen **Jatka**.
- Lopeta mittaus näpäyttämällä **Peruuta**.

Jos näpäytät **Peruuta** ja muodostat yhteyden kojeeseen uudelleen, voit jatkaa keskeytynyttä skannausta. Tee näin valitsemalla **Viimeiseksi käytetty Kojeaseman käyttönoton** kuvaruudussa ja sen jälkeen **Skannaus Mittaa**-valikosta. Sinua kehoitetaan jatkamaan edellistä skannausta tai lataamaan osittain kaapattu skannaus.

Skannauksen tallennus

Kun skannaus on valmistunut, skannaustiedosto ja skannauksen ominaisuudet tallennetaan työtiedostoon.

Kun poistat skannauksen, skannausdata on vielä tallennettuna, mutta tietue merkitään poistetuksi. Palauta skannaus **Työn tarkastelun** ruudun skannaustietueessa.

Skannattuja pisteitä ei tallenneta työtiedostoon eikä niitä näytetä Pistehallinnassa.

- Trimble VX- tai S-sarjan kojeista saadut skannatut pisteet kirjoitetaan **<projekti>\<työn nimi> Files** -kansioon tallennettuun TSF-tiedostoon.
- Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -Sovelluksesta saadut skannatut pisteet kirjoitetaan **<projekti>\<työn nimi> Files\SdeDatabase.rwi** -kansioon tallennettuun RWCX-tiedostoon.

TIP - Kun työn esimerkiksi COGO-laskennassa käytetään Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-ohjelman avulla mitattua skannauspistettä, skannauspisteen sijaintiin luodaan työssä piste.

- Panoraamakuvat tallennetaan **<projekti>\<työn nimi> Files** -kansioon JPG-muodossa.

NOTE - Jos skannaus sisältää yli 100 000 pistettä, pisteet eivät ilmesty karttaan tai pisteiden hallintaan.

Voit viedä JOB- tai JXL-tiedoston Trimble Business Center- tai Trimble RealWorks Survey -ohjelmistoon. Tiedostoon liittyvät TSF-, RWCX- ja JPG-tiedostot siirretään samalla kertaa.


DC-tiedostojen luonnon yhteydessä joko tallentimella tai tiedostoa toimisto-ohjelmalla työhön liittyvästä TSF-tiedostosta saatu data syötetään DC-tiedostoon tavallisina perinteisinä havaintoina.

Vie skannaustiedot avaamalla **Töiden** ruutu ja napauttamalla **Vie**. Valitse **Pilkulla eroteltu Tiedostomuodon** kentältä ja napauta **Hyväksy**. Valitse **Skannaustiedoton pisteet Valitse pisteitä** -ruudulta. Viesti vahvistaa, että tiedostot on viety.

Skannaus käyttäen SX10:tä tai SX12:ta

NOTE - Yhteyksiä SX10- tai SX12-kojeeseen ei tueta käytettäessä TCU5-maastotietokonetta tai TDC600 model 1 -kannettavaa.


1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / Skannaus**.
2. Anna **Laserkeilauksen nimi**.
3. Valitse kaapattava alue videoikkunan sisällä valitsemalla **Kehysmenetelmän** ja määrittämällä kuvattavan alueen.

| Rajausmenetelmä | Määrittele rajausalue seuraavasti: |
|-----------------------------|--|
| Suorakulmio - kulmat | Napauta ikkunaa määritelläksesi ensimmäisen mutkan ja napauta sen jälkeen skannattavan suorakulmion vastakkaisen kulman diagonaalisesti. Napauta tarvittaessa Täydentävää rajausta  valitaksesi vaakasuoran täydennyksen sillä hetkellä määriteltyyn kehukseen. Esimerkiksi jos määrittelet 90 asteen rajauksen, näpäytä Täydentävää rajausta valitaksesi 270 asteen alueen. |
| Suorakulmio - sivut | Napauta ikkunaa määritelläksesi laserkeilauskehyyksen vasemman puolen ja sitten oikean puolen. Oletusarvoisesti suorakulmion pystysuorat reunat yltävän ylös zeniittiin ja alas 148 asteeseen asti (164 gon), mutta voit rajoittaa |

Rajausmenetelmä Määrittele raja-alue seuraavasti:

tätä vaadittaessa.

Rajoittaaksesi kehyksen pystysuoria reunoja napauta videoikkunaa kolmannen kerran. Vaihtelee ylemmän ja alemman valinnan välillä napauttamalla **Nadiiri** tai **Zeniitti**. Napauta videoikkunaa tarvittaessa uudelleen rajoittaaksesi määrittämäsi suorakulmion ylä- tai alareunaa.

Napauta tarvittaessa **Täydentävää rajausta**  valitaksesi vaakasuoran täydennyksen sillä hetkellä määriteltyyn kehykseen. Esimerkiksi jos määrittelet 90 asteen rajauksen, näpäytä **Täydentävää rajausta** valitaksesi 270 asteen alueen.

Monikulmio

Napauta videoikkunaa määritelläksesi kunkin polygonin skannausalueen kärjen.

Horisontaalinen vyöhyke

Napauta videoikkunaa määritelläksesi täyden 360 asteen horisontaalisen vyöhykkeen vertikaaliset reunat.

Tee jokin seuraavista:

- Määritä vyöhykkeen ylärajaksi 148° napauttamalla 90° VA:n yläpuolista videoikkunaa.
- Määritä vyöhykkeen alarajaksi zeniitti napauttamalla 90° VA:n alapuolista videoikkunaa.

Vaihtelee ylemmän ja alemman valinnan välillä napauttamalla **Nadiiri** tai **Zeniitti**.

Napauta videoikkunaa tarvittaessa uudelleen rajoittaaksesi määrittämäsi horisontaalisen vyöhykkeen vertikaalista ylä- tai alareunaa.



Fulldome-projektio

Ei vaadi rajausmääritelmää. Fulldome suorittaa aina täyden 360 asteen skannauksen horisontaalisesti ja vertikaalisesti ylös zeniittiin ja alas 148 asteeseen asti (164 gon).

Half dome

Ei vaadi rajausmääritelmää. Half dome suorittaa aina 180 asteen skannauksen horisontaalisesti (käyttäen kojeen HA:ta keskipisteenä) ja vertikaalisesti ylös zeniittiin ja alas 148 asteeseen asti (164 gon).

TIP - Kun rajaus täytetään, se on hyväksyttävä rajaus; jos rajaus on ontto, silloin sulkeva linja ylittää toista linjaa, joka täytyy oikaista, ennen kuin voit aloittaa skannauksen.

Kun määrittelet kehysaluetta, näpäytä **Kumoa**  poistaaksesi viimeksi luodun kehyspisteen tai näpäytä **Nollaa alue**  tyhjentääksesi kehysalueen ja aloittaaksesi uudelleen.


Ohjelmisto käyttää määriteltyä kehysaluetta laskemaan **Pisteiden määrän** ja **Arvioidun ajan**, joita tarvitaan skannauksessa.

NOTE - Skannaukseen kuluva aika on arvio. Todelliset skannausajat vaihtelevat skannattavan pinnan tai objektin mukaan.

4. Valitse vaadittava **Skannaustiheys**.

Tarkista valitun skannaustiheyden pisteiden etäisyydet syöttämällä etäisyys prismaan **Etäisyyden** kenttään. Mittaa etäisyys prismaan napauttamalla  ja valitse **Mittaa.Pisteiden etäisyyden** kentässä näkyvä arvo näyttää pisteiden etäisyydet määritetyllä välimatkalla.

NOTE – Vain Telekamera on koaksiaalinen kaukoputken kanssa. Saadaksesi oikean rajauksen lähietäisyydeltä, syötä kojeen ja skannattavan kohteen arvioitu välimatka **Etäisyyden** kenttään ja määritä sen jälkeen skannauskehys. Oikean välimatkan syöttäminen varmistaa, että skannauskehys vedetään sisään oikeaan sijaintiin korjaamalla yleisnäkymän tai pääkameran ja teleskoopin välistä siirtymää.

- Rajoita laserkeilausala valitsemalla **Laserkeilausrajojen** valintaruutu ja anna hyväksyttävien laserkeilattujen pisteiden **Vähimmäisetäisyyden** ja **Enimmäisetäisyyden** arvot. **Määritellyn alueen ulkopuolisia pisteitä ei tallenneta**. Mittaa etäisyys prismaan tai objektiin napauttamalla  ja valitse **Mittaa**.
- Tallentaaksesi panoraamakuvan skannauksella valitse **Panoraaman** valintaruutu ja määrittele [panoraaman asetukset](#).
- Muuttaaksesi kallistuman toleranssia näpäytä **Asetukset** ja syötä sitten uusi arvo **Kaltevuustoleranssin** kenttään. Ohjelmisto tarkastaa kojeen kallistuksen skannauksen aikana automaattisesti.


NOTE – Jos kompensattori on toimintakyvytön, **Kaltevuustoleranssin** kenttään syötetty arvo jätetään huomiotta.

- Näpäytä **Seur**.

Jos käytät SX10/SX12-telekameraa tai jos olet ottanut **Vakiovalotuksen** asetuksen käyttöön, ohjelmisto kehottaa sinua kohdistamaan kojeen kohti sijaintia, joka määrittää kameran valotuksen ja/tai polttovälin, jota haluat käyttää kuvan ottamiseen.

NOTE – Tätä sijaintia käytetään vain kameran asetuksia varten. Kun laserkeilaus suoritetaan käyttäen **half dome** -kehystä, skannauskehysten keskipisteenä käytetään sitä kojeen HA:ta, jota käytettiin kun viimeksi napautit **Seuraava**.

TIP – Jos käytät SX10/SX12-telekameraa, varmista, että Videokuvan vasemman yläreunan zoomaustason osoittimessa lukee **Telekamera**. Jos telekamera ei tarkenna objektiin

automaattisesti, napauta  **Video**-työkalurivissä nähdäksesi [IKojeen kamera-asetukset](#). Valitse **Manuaalisen tarkennuksen** valintaruutu ja säädä kameran tarkennusta napauttamalla nuolia.

- Näpäytä **Aloita**.

Ohjelmisto näyttää skannauksen edistymisen. Kun skannaus on valmis, koje palaa alkuperäiseen paikannukseen.

Peruuta meneillään oleva skannaus näpäyttämällä **Esc** ja joko tallenna tai poista skannaus. Skannaustietue ja siihen liittyvä RWCX-tiedosto kirjoitetaan, vaikka peruutat skannauksen manuaalisesti.

TIP – Jos haluat laserkeilata saman alueen toistuvasti, voit helposti ja nopeasti toistaa laserkeilaukset lataamalla edellisen laserkeilauksen samaan työhön tai linkitettyyn työhön. Katso [SX10- tai SX12-laserkeilausten toistaminen, page 528](#).

SX10- tai SX12-laserkeilausten toistaminen

Jos käytät Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä-kojetta ja haluat laserkeilata saman alueen useita kertoja, voit helposti ja nopeasti toistaa laserkeilaukset lataamalla edellisen laserkeilauksen samaan työhön tai linkitettyyn työhön. Voit esimerkiksi laserkeilata lattian kerran määrittääksesi tasoitusta vaativat korkeat ja matalat kohdat ja korjaustoimenpiteiden jälkeen voit toistaa keilauksen vahvistaaksesi, että lattia on vaadittujen toleranssien sisäpuolella.

NOTE – Laserkeilauksen lataaminen:

- Kojeen tulee olla asennettu samaan pisteeseen kuin laserkeilaus, jonka haluat toistaa.
- Varmista, että **Etäisyydellä**-arvo on oikein, jotta ohjelmisto voi laskea pystykulmat uudelleen oikein ja ottaa eri laserkeilausten väliset kojekorkeuden erot huomioon.

Aiemman laserkeilauksen lataaminen

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Skannaus**.

2. Näpäytä **Lataa**.

Ohjelmisto näyttää kaikkien luettelon kaikista nykyisen työn ja linkitetyn työn laserkeilauksista, jotka on otettu samalta pisteeltä kuin senhetkinen asema.

3. Valitse laserkeilaus, jonka haluat ladata.


Laserkeilauksen kuvaruutu näyttää valitun laserkeilauksen kuvausparametrit mukaan lukien laserkeilauksen kehyksen. **Laserkeilauksen nimi** perustuu automaattisesti ladatun laserkeilauksen nimeen.


4. Muokkaa skannausparametrejä tarvittaessa.

5. Näpäytä **Aloita**.

Skannausparametrien tallentaminen ilman laserkeilausta

Voit määritellä skannausparametrejä ja tallentaa ne myöhemmin siirrettäviksi viimeistelemättä laserkeilausta.


1. Napata  ja valitse **Mittaa / Laserkeilaus** ja määritä skannausparametrit, mukaan luen kehyksen. Voit vaihtoehtoisesti ladata aiemman laserkeilauksen ja muokata sitä.

2. Näpäytä  pyyhkäise näyttöä oikealta vasemmalle (tai vasemmalta oikealle) valonäppäinriviä pitkin ja napauta **Tallenna**.

Työhön kirjoitetaan pisteitä sisältämätön laserkeilaustietue. Huomaathan, että tyhjällä laserkeilauksella ei ole siihen liittyvää .rwcx-tiedostoa.



TIP – Jos luot tyhjän laserkeilauksen ja et myöhemmin halua sen ilmestyvän ladattavien laserkeilausten luetteloon, voi poistaa sen **Työn tarkastelun** ruudussa.

Skannaus käyttäen VX- tai S-sarjan kojetta

1. Avaa **Skannaus**-näkyvä näpäyttämällä  ja valitsemalla **Mittaa / Skannaus**. **Skannauksen** kuvaruudussa saatavilla olevat asetukset riippuvat kytketystä kojesta.
2. Valitse skannausmenetelmä. Voit suorittaa täyden 360° skannauksen horisontaalisesti ja vertikaalisesti 130° asti (144 gon).
 - Valitse **HA VA interval** kun skannaat monimutkaisia pintoja silloin, kun et voi käyttää tasoa arvioimaan skannattavaa pintaa.
 - Jos haluat skannata tasopintoja, joita varten tarvitaan säännölliset hilavälit, valitse **Pystysuora taso**, **Vaakasuora taso** tai **Kallistettu taso**.
 - Valitse **Linja ja siirtymä**, jos haluat skannata keskilinjasta, jolla on siirtymiä vasemmalle ja/tai oikealle.
Trimble Access -ohjelmisto määrittää pinnan käyttäen pystysuuntaisia siirtymiä kohtisuoraan keskilinjaa nähden.

NOTE –

- Skannausaikaa lisätään, jos on skannaukseen sisällä alueita, jotka eivät palauta EDM-signaalia. Yritä minimoida tyhjän tilaan määrää skannausalueella aina kun mahdollista.
 - Kun suoritat skannauksen käyttäen robottiyhteyttä, Trimble suosittelee, että pysyt radiolinkin ulottuvilla taataksesi, että kaikki välttämätön data kerätään onnistuneesti. Jos menetät radiolinkin, nykyisen kuvauslinjan jäljelle jäävän osan yli hypätään.
 - Varmista, että **DR:n enimmäisvälimatka**, joka on konfiguroitu kohdassa **Koje / EDM-asetukset**, on asetettu riittävän korkeaksi saavuttamaan vaadittavan skannaavan matkan.
3. Valitse kaapattava alue videoikkunan sisällä valitsemalla kehysmenetelmän ja määrittämällä kuvattavan alueen. Määrittele:
 - **Suorakulmio** näpäyttämällä videokuvaruutua määritelläksesi ensimmäisen mutkan ja sen jälkeen skannattavan suorakulmion vastakkaisen kulman. Näpäytä ja vedä suorakulmiota säätääksesi sen kokoa.
 - **Polygoni** näpäyttämällä videokuvaruutua määritelläksesi kunkin polygonin skannausalueen kärjen. Näpäytä ja vedä viimeistä kärkeä liikuttaaksesi sitä.
 - **Horisontaalinen vyöhyke** näpäyttämällä videokuvaruutua määritelläksesi täyden 360 asteen horisontaalisen vyöhykkeen vertikaaliset ylä- ja alareunat.
 - **Taso**, tähtää jokaiseen pisteeseen ja mittaa ne määrittääksesi tason ja näpäytä sen jälkeen videoruutua määrittääksesi kehysalueen.
 - **Linja ja siirtymä** tähtää keskilinjaa ensimmäiseen pisteeseen ja näpäyttämällä **Mittaa A**, ja tähtää sen jälkeen keskilinja loppupisteeseen ja näpäytä **Mittaa B**.

Kun määrittelet kehysaluetta, näpäytä **Kumoa**  poistaaksesi viimeksi luodun kehyspisteen tai näpäytä **Nollaa alue**  tyhjentääksesi kehysalueen ja aloittaaksesi uudelleen.

4. Näpäytä **Seur**.
5. Määritä skannausparametrit.
Skannausparametrit riippuvat valitusta skannausmenetelmästä.

HA VA -intervallimenetelmä

Valitse yksi seuraavista optioista ja syötä asianmukainen arvo:

- Vaaka- ja korkeuseron intervallit
- Vaaka- ja korkeuskulman intervallit
- Pisteiden kokonaismäärä skannauksessa
- Skannausaika

NOTE – Skannaavan koordinaatiston määrittelemisen etäisyysintervallien avulla olettaa, että skannaava objekti on vakioetäisyyden päässä kojeesta. Muissa tapauksissa skannauspisteet eivät muodosta tasaista hilaa.

Pysty-, vaakasuora tai kallistettu taso

Valitse yksi seuraavista optioista ja syötä asianmukainen arvo:

- Hilaväli
- Pisteiden kokonaismäärä skannauksessa
- Skannausaika

NOTE – Määritelty skannausalue ei ehkä kaikilta osin sovi hilaväleihin. Skannauksen pituuksien ulkopuolelle saattaa jäädä alue, joka on hilaintervallia pienempi. Jos tämän alueen leveys on pienempi kuin hilaintervallin viidesosa, tätä skannausaluetta pitkin olevia pisteitä ei mitata. Ylimääräinen piste skannataan silloin, jos leveys on yli viidesosa hilaintervallista.

Jana ja siirtymä

Valitse yksi seuraavista optioista ja syötä asianmukainen arvo:

- Intervalli syöttäen vasemmat ja oikeat **siirtymäarvot, siirtymäintervallin ja paaluintervallin**
- Pisteiden kokonaismäärä skannauksessa
- Skannausaika

Ohjelmisto käyttää määriteltyä kehysaluetta laskemaan **Pisteiden määrän** ja **Arvioidun ajan**, joita tarvitaan skannauksessa.

NOTE – Skannaukseen kuluva aika on arvio. Todelliset skannausajat vaihtelevat skannattavan pinnan tai objektin mukaan.

6. Muuttaaksesi pistepilvien ulkoasua **Skannauksen** kuvaruudussa näpäytä **Asetukset**.
7. Syötä kojeen ja skannattavan kohteen likimääräinen etäisyys **Etäisyyden** kenttään.

NOTE – Kamera ei ole samankeskinen kaukoputken kanssa. Oikean välimatkan syöttäminen aktivoi ohjelmiston korjaamaan siirtymää kameran ja kaukoputken välillä. Vaihtoehtoisesti voit asettaa kojeen DR- ja TRK-tilaan rajausta varten.

8. Tallentaaksesi panoraamakuvan skannauksella valitse **Panoraaman** valintaruutu. Näpätä **Seuraava** määrittääksesi [panoraaman asetukset](#).

9. Valitse **Skannaustila**.

Saatavissa olevat skannaustilat riippuvat kytketystä kojeesta:

- **Suuri nopeus** skannaa jopa 15 pistettä sekunnissa n. 150 metrin enimmäismatkalla.
- **Pitkä matka (TRK)** skannaa TRK-tilassa olevalla EDM:llä jopa 2 pistettä sekunnissa n. 300 metrin enimmäismatkalla.
- **Pitkä matka (STD)** skannaa STD-tilassa olevalla EDM:llä jopa 1 pisteen sekunnissa n. 300 metrin enimmäismatkalla.

NOTE –

- Korkeammat nopeuden skannauksen voivat johtaa useampiin ohitettuihin pisteisiin. Valitse skannaustila skannattavan kohteen mukaan.
- Kun käytät pitkän matkan skannaustilaa, intensiteettitietoja ei ole saatavilla eikä niitä ole tallennettuina TSF-tiedostoon.

10. Valitse **EDM-aikakatkaisun** arvo.

11. Näpätä **Aloita**.

Ohjelmisto näyttää skannauksen edistymisen. Kun skannaus on valmis, koje palaa alkuperäiseen paikannukseen.

Peruuta meneillään oleva skannaus näpäyttämällä **Esc** ja sen jälkeen **Kyllä**. Skannaustietue ja siihen liittyvä TSF-tiedosto kirjoitetaan, vaikka peruutat skannauksen manuaalisesti.

Pintaskannaus

Käytä pintaskannausta pintojen skannaamiseen silloin, kun yhteys on muodostettu Trimble S Sarjan takymetri -laitteeseen, joka ei hyödynnä Trimble VISION -teknologiaa. Jos kytketty koje hyödyntää Trimble VISION -teknologiaa tai on se edustaa mallia Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä, katso [Scanning, page 523](#).

1. Valitse **Mittaus**-valikosta **Pinnan skannaus**.
2. Syötä **Alkupisteen nimi** ja **Koodi**.
3. Valitse mittausmenetelmä **Menetelmä**-kentältä.
4. Määritä skannauksen ja hilan intervallien alue käyttäen yhtä alla kuvatuista menetelmistä.
5. Näpätä tilarivin kojekuvaketta avataksesi **Kojetoimintojen** ruudun ja aseta mittausmenetelmäksi EDM avaamiseen (TRK on nopein).

Näyttöön ilmestyvä skannattavien pisteiden kokonaismäärä, skannaushilan mitat ja arvioitu skannausaika. Muuta skannauksen kokoa, askeleen arvoja tai EDM:n mittausmenetelmää

vähentääksesi tai lisätäksesi pisteiden määrää ja skannausaikaa.

6. Näpäytä **Aloita**.

Skannausalueen määrittäminen

Määritä skannausalue tekemällä jonkin seuraavista:


- Jos piste jo on olemassa, syötä pisteen nimi tai käytä valikkunuoilta valitsemaan se luettelosta.
- Valitse **ylävasemmalla** ja **alhaalla oikealla** olevien kenttien ponnahdusvalikosta **Fast fix** tai **Mittaa** mitataksesi ja tallentaaksesi haun rajat määrittävät pisteet.

Määritä skannausalue käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä.

NOTE - Määritelty skannausalue ei ehkä kaikilta osin sovi hilaväleihin. Skannauksen pituuksien ulkopuolelle saattaa jäädä alue, joka on hilaintervallia pienempi. Jos tämän alueen leveys on pienempi kuin hilaintervallin viidesosa, tätä skannausaluetta pitkin olevia pisteitä ei mitata. Ylimääräinen piste skannataan silloin, jos leveys on yli viidesosa hilaintervallista.

HA VA lisäys

Käytä tätä menetelmää monimutkaisilla pinnoilla silloin, kun et voi käyttää neliönmuotoista tasoa arvioimaan skannaamasi pintaa.

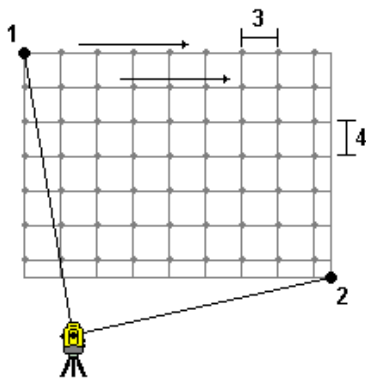


1. Tähtää skannausalueen (1) vasempaan yläkulmaan ja mittaa piste.
2. Tähtää skannausalueen (2) oikeaan alakulmaan ja mittaa toinen piste.
3. Määritä kulmikas hilaintervalli, jossa:
 - 3 on Vaakakulma
 - 4 on Pystyikulma

TIP - Määrittele 360 asteen skannausalueen vain horisontaalisesti -skannaus asettamalla ylävasemman ja alaoikean pisteet samaan nimeen, ja aseta VA-intervalliksi nolla.

Suorakulmainen taso


Käytä tätä menetelmää tasaisella pinnalla, jossa tarvitset säännöllistä hilaintervallia. Trimble Access -ohjelmisto määrittää tason kulman ja käyttää tätä ja hilaintervallia arvioimaan kuinka paljon kojetta tulee kääntää kutakin myöhempää pistettä varten.

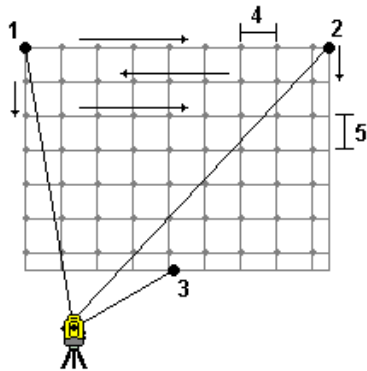

1. Tähtää skannausalueen (1) ensimmäiseen kulmaan ja mittaa piste.
2. Tähtää skannausalueen (2) toiseen kulmaan ja mittaa toinen piste.
3. Tähtää tason (3) vastakkaisella puolella olevaan kolmanteen pisteeseen ja mittaa piste.
4. Määritä hilaintervalli, jossa:
 - 4 on vaakaetäisyys
 - 5 on korkeusero

Jana ja siirtymä

Käytä tätä menetelmää määrittämään skannattava alue keskilinjasta, jolla on samankokoisia siirtymiä vasemmalle ja oikealle. Trimble Access -ohjelmisto määrittää pinnan käyttäen pystysuuntaisia siirtymiä kohtisuoraan keskilinjaa nähden. Tämän jälkeen ohjelmisto käyttää tätä määritelmää ja paalujen intervallia määrittämään kuinka paljon kojetta tulee suunnilleen kääntää kutakin seuraavaa pistettä varten.

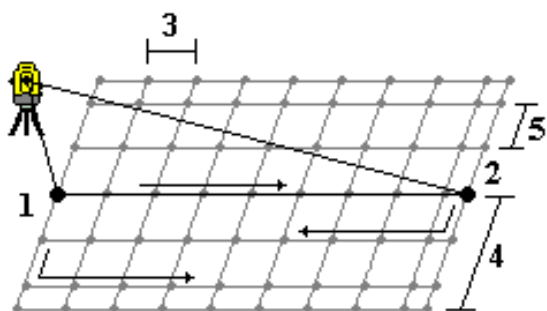

1. Tee jokin seuraavista:
 - Kahden pisteen menetelmä:
 - a. Tähtää keskilinjan (1) alkupisteeseen ja mittaa piste.
 - b. Tähtää keskilinjan (2) päätöspisteeseen ja mittaa toinen piste. Nämä kaksi pistettä (1 ja 2) määrittelevät keskilinjan.
 - Avaa ponnahdusvalikko **Alkupiste** kentältä. Muuta menetelmää ja määrittele linja alkupisteen atsimuutin ja pituuden mukaan.
2. Määritä paaluintervalli (3).
3. Määritä siirtymän enimmäisetäisyys (4).
4. Määritä siirtymäintervalli (5).

Trimble Access -ohjelmisto skannaa ensin keskilinjan ja sen jälkeen oikeanpuoleiset pisteet ja lopulta vasemmanpuoleiset pisteet.

GNSS-kartoituksen mittausmenetelmät

Pisteiden tyypit, joita voit mitata GNSS-mittauksessa, riippuvat GNSS-mittauksen tyypistä, joka on konfiguroitu mittaustyyliin.

Jos haluat mitata pisteitä GNSS-mittauksen aikana, napauta ☰ ja valitse **Mittaa / Mittaa pisteitä**, tai napauta kartalla **Mittaa**, kun mitään ei ole valittuna.

Valitse **Metodi**-kentässä:

- **Kartoituspiste** mitataksesi topografisen pisteen.
- **Mitattuja kiintopisteitä** mitataksesi pisteen, josta on saatavilla jatkettu mittausaika ja laadunvarmistustietoja.
Jos **Kartoituspiste** -asetukseksi on määritetty 180 mittausta **GNSS:n pisteasetukset** ruudussa, paikannustulos on sama, kuin jos mittaus tehdään kiintopistemittausmenetelmällä.
- **Kalibrointipistettä** mitataksesi pisteen työmaan kalibroinnin yhteydessä.
- **Pikapiste** mitataksesi pisteen nopeasti ilman vähimmäismittausaikaa.
Reaaliaikaisessa ja tiedonkeruumittauksessa **pikapistemenetelmällä** mitattuja pisteitä ei tallenneta T01/T02-tiedostoon eikä niitä voi käyttää jälkilaskennassa.
- **Vaakakallistuksen siirtymä** **vaakakallistuksen siirtymän** mittaamiseksi käyttämällä paalun atsimuuttia IMU-kallistuskompensaatiosta ja näppäiltyä siirtymäetäisyyttä.
NOTE - Vaakakallistuksen siirtymän menetelmä on käytettävissä vain, kun käytetään vastaanotinta, jossa IMU-kallistuskompensaatio on käytössä ja IMU on oikein kohdistettu.
- **MultiTilt-piste** mitataksesi pisteen käyttäen kolmea kallistettua eBubble-mittausta.
NOTE - MultiTilt on käytettävissä vain silloin, kun käytät eBubblella varustettua vastaanotinta. Se ei ole käytettävissä datan kirjaamismittauksissa silloin, kun IMUn kallistuskompensaatio on käytössä.
- **Kompensoitu piste** ja mittaa piste käyttäen tasaamatonta sauvaa Trimble R10/R12-vastaanottimen kanssa, ja korjaa antennin siirtymän sijainti saadaksesi maan päällä olevan sijainnin sauvan kärjessä.
NOTE - Jos olet ottanut **kallistuksen** pois päältä **Roverin asetuksissa** tai asettanut **Lähetysmuodoksi** RTX:n mittaustyylin konfiguroinnin yhteydessä, kompensoidun pisteen mittausmenetelmä ei ole käytettävissä.
- **Fast staticia** mitataksesi pisteitä ilman pisteiden välisiä seurantasatelliitteja. Tämä optio on käytettävissä vain FastStatic-mittauksessa.

TIP – Mitatessaan havaittua kiintopistettä vastaanotin siirtyy Vain GNSS -tilaan automaattisesti. Jos IMUn kallistuskompensaatio on käytössä mutta IMUa ei ole kohdennettu, voit tasata paalun GNSS eBubblen avulla ja mitata kartoituspisteen ilman IMUn kallistuskompensaatiota, tai mitata havaitun kiintopisteen.

Mittaa-valikosta voit myös:

- Käyttää **Mittauskoodeja** havaintojen mittaamiseen ja tallentamiseen yhdellä kertaa.
- Käyttää **Mittaa pintaan** laskeaksesi ja tallentaaksesi lähimmän etäisyyden mitatusta pisteestä valittuun pintaan.
- Käyttää **Jatkuvaa mittausta** mitataksesi pisteiden linjan säännöllisin väliajoin.

Katso myös:

- [Pisteiden mittaaminen laseretäisyysmittarilla, page 478](#)
- [Syvyysien tallentaminen kaikuluotainta käyttäen, page 482](#)
- [Pisteiden mittaaminen putkistojen paikantimella, page 484](#)
- [Tarkistuspisteen mittaus, page 545](#)
- [Tilapäiset pisteet, page 249](#)



TIP – Katso [Measuring with Trimble Access](#) soittolista [Trimble Access YouTube-kanavalla](#) saadaksesi yleiskatsauksen topo- tai toteumamittauksen suorittamiseen, mukaan lukien **mittauskoodien** käyttäminen attribuuttitietojen lisäämiseen ja pisteiden ja viivojen näyttämiseen kartalla eri symboleja käyttäen.

Kartoituspisteen mittaus

Kartoituspiste-menetelmä on useimmin käytetty mittausmenetelmä. Voit mitata kartoituspisteen missä tahansa GNSS-mittaustyyppissä lukuun ottamatta FastStatic-mittausta.

1. Näpäytä ja valitse **Mittaa / Mittauspisteet** tai näpäytä kartalla **Mittaa** kun mitään ei ole valittuna.
2. Valitse **Metodi**-kentässä **Kartoituspiste**.
3. Syötä **Pisteen nimi** ja **Koodi**. Katso [Ominaisuuskoodien valitseminen kohdassa Pisteiden mittaus tai Topon mittaus, page 559](#).

Jos valikoidulla koodilla on attribuutteja, **Attrib**-valonäppäin ilmestyy ruutuun. Näpäytä **Attrib**. ja täytä attribuuttikentät. Katso [Attribuuttiarvojen syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#).

Näpäytä **Tall**.

4. Syötä arvo **Antennikorkeus** -kenttään ja varmista, että **Mitattu** -kentän asetus on määritetty oikein.
5. Aseta vastaanotin paikoilleen ja näpäytä **Mittaa**.

Jos käytät **IMUn kallistuskompensaatiota** ja IMU on kohdennettu, voit kallistaa paalua tarpeen mukaan. Tilarivillä näkyy . Pidä paalun kärkeä paikoillaan mittauksen aikana. Pidä **paalun kärkeä** paikoillaan mittauksen aikana.

Jos et käytä IMUn kallistuskompensaatiota, tai IMU ei ole yhdenmukainen, tasaa paalu.

Jos käytät **GNSS eBubblea** tukevaa vastaanotinta, käytä eBubblea paalun tasaamiseen. Tilarivillä näkyy . Pidä paalun kärkeä pystysuorassa ja paikoillaan mittauksen aikana.

TIP – Mittaa pisteitä nopeammin ottamalla **Autom. mittaus** käyttöön, jolloin mittaus alkaa automaattisesti. Katso [Autom. mittaus, page 390](#).

6. Kun esiasetettu liitoshavainto ja tarkkuudet on saavutettu, piste tallennetaan automaattisesti silloin, kun **Pisteen autom. tallennus** on käytössä. Jos **Pisteen autom. tallennus** ei ole käytössä, näpäytä **Tallenna**. Katso [Pisteen autom. tallennus, page 389](#).

TIP –

- Etsi seuraava käytettävissä oleva pisteen nimi näpäyttämällä **Etsi**. Anna pistenumero, josta lukien haluat aloittaa etsinnän (esimerkiksi 2000), ja näpäytä **Enter**. Ohjelmisto etsii seuraavan vapaan pistenumeron 2000:n jälkeen ja sijoittaa sen **Piste** -kenttään.
- Lisää korkeussiirtymä mitattuun pisteeseen näpäyttämällä **Asetukset**. Valitse **Lisää korkeussiirtymä** -valintaruutu ja syötä tämän jälkeen **Mittaa pisteitä** -ruudussa arvo **Korkeussiirtymän** kenttään.
- Näpäytä **Asetukset** konfiguroidaksesi laadun, tarkkuuden ja muut asetukset. Katso [GNSS:n pisteasetukset, page 388](#).
- Näpäytä oikean alakulman tyhjää valonäppäintä hyväksyäksesi mittauksen ennen kuin vaadittua mittausaikaa tai tarkkuutta on saavutettu.

Pisteiden jatkuva mittaus

Käytä **Jatkuvan mittauksen** mittausmenetelmää pisteiden mittaamiseksi jatkuvasti, esimerkiksi pisteiden linjan säännöllisin väliajoin. Pisteiden mittaaminen ominaisuutta pitkin edellyttää ominaisuuden muodon huolellista seuraamista paalun kärjellä liikkuessasi ominaisuutta pitkin.

TIP – Voit myös käyttää **Jatkuvan mittauksen** menetelmää tallentaaksesi kaikuluotaimella mitattuja syvyyskä. Lisätietoja on kohdassa [kaikuluotaimia](#).

Jatkuvan mittauksen aloittaminen:

1. Näpäytä **☰** ja valitse **Mittaa / Jatkuva mittaus**.
2. Syötä **Alkupisteen nimi**. Pisteen nimi nousee automaattisesti.
3. Syötä tarvittaessa arvo myös **Antennikorkeuden** kenttään.
4. Lisää korkeussiirtymä mitattuihin pisteisiin näpäyttämällä **Asetukset**. Valitse **Lisää korkeussiirtymä** ja syötä tämän jälkeen **Jatkuva mittaus** -ruudussa arvo **Korkeussiirtymän** kenttään.
5. Valitse menetelmä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Jatkuvien mittauspisteiden katkeamaton mittaus



1. Valitse **menetelmä**.

Piste tallennetaan, kun jokin seuraavista ennalta määrätyistä ehdoista toteutuu:



- aikaväli on kulunut (**Kiinteä aika** -menetelmä)
- välimatka on ylitetty (**Kiinteä etäisyys** -menetelmä)

- aikaväli on kulunut ja/tai välimatka on ylitetty (**Aika ja etäisyys-** tai **Aika tai etäisyys-** menetelmä)

NOTE – Jälkilaskentamittauksissa tulee käyttää **kiinteän ajan** jatkuvan mittauksen menetelmää. Oletusarvoisesti aikaväli on sama kuin jälkilaskennan mittaustyylin **Roverasetuksissa** määritetty tallennusväli.

2. Anna arvo **Etäisyys** – ja/tai **Aikaväli** -kenttään käyttämäsi menetelmän mukaan.
3. Näpäytä **Aloita**. Datan kirjaaminen alkaa.
4. Liiku mitattavaa ominaisuutta pitkin ja seuraa ominaisuuden muotoa huolellisesti paalun kärjellä liikkeessasi ominaisuutta pitkin.
Jos käytät **IMUn kallistuskompensaatiota** ja IMU on kohdennettu, tilarivillä näkyy . Voit kallistaa paalua tarpeen mukaan liikkeessasi ominaisuutta pitkin.
Jos käytät vain GNSS:ää, tilarivillä näkyy . Sinun tulee pitää paalu vaakasuorassa liikkeessasi ominaisuutta pitkin. Jos olet ottanut **Kallistusvaroitukset** käyttöön, piste tallennetaan vasta kun vastaanotin on määritellyn kaltevuustoleranssin sisällä.
5. Pisteet tallennetaan automaattisesti, kun ennalta määritetyt liitoshavainto ja tarkkuudet on saavutettu. Jos haluat tallentaa sijainnin ennen kuin etukäteen määritetyt ehdot toteutuvat, näpäytä **Tall.**
6. Lopeta jatkuva pistemittaus näpäyttämällä **Lopeta**.



Jatkuva pistemittaus Pysähdy ja jatka -menetelmällä

1. Valitse **Metodi** -kentässä **Pysähdy ja jatka**.
2. Syötä **Pysähtymisaika** -kenttään aika, jonka prisman on oltava paikallaan ennen kuin koje aloittaa pisteen mittaamisen.
Prisman katsotaan olevan paikallaan, kun sen nopeus on alle 5 cm sekunnissa.
3. Syötä **Etäisyys** -kenttään vähimmäisetäisyys pisteiden välillä.
4. Näpäytä **Aloita**. Datan kirjaaminen alkaa.
5. Liiku mitattavaa ominaisuutta pitkin ja seuraa ominaisuuden muotoa huolellisesti paalun kärjellä liikkeessasi ominaisuutta pitkin.
Jos käytät **IMUn kallistuskompensaatiota** ja IMU on kohdennettu, tilarivillä näkyy . Voit kallistaa paalua tarpeen mukaan liikkeessasi ominaisuutta pitkin.
Jos käytät vain GNSS:ää, tilarivillä näkyy . Sinun tulee pitää paalu vaakasuorassa liikkeessasi ominaisuutta pitkin. Jos olet ottanut **Kallistusvaroitukset** käyttöön, piste tallennetaan vasta kun vastaanotin on määritellyn kaltevuustoleranssin sisällä.
6. Pisteet tallennetaan automaattisesti, kun pysähdysaika ja etäisyys ovat täyttyneet. Jos haluat tallentaa sijainnin ennen kuin etukäteen määritetyt ehdot toteutuvat, näpäytä **Tall.**
7. Lopeta jatkuva pistemittaus näpäyttämällä **Lopeta**.

Kiintopisteen mittaaminen

Käytä **mitattujen kiintopisteiden** menetelmää mitataksesi pisteen, josta on saatavilla jatkettu mittausaika ja laadunvarmistustietoja.

NOTE – RTK-mittauksissa mittaus tulee alustaa ennen pisteen mittauksen aloittamista. Jälkikäsitellyissä kinemaattisissa mittauksissa voit aloittaa pisteen mittauksen ennen alustusta, mutta et voi tallentaa pistettä ennen mittauksen alustusta.

- Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Mittauspisteet** tai näpäytä kartalla **Mittaa** kun mitään ei ole valittuna.
- Valitse **Havaittu kiintopiste Menetelmä**-kentässä.
Jos käytät **IMUn kallistuskompensaatiota** hyödyntävää vastaanotinta, ohjelmisto siirtyy automaattisesti Vain GNSS -tilaan kun valitset havaitun kiintopisteen menetelmän, jolloin piste voidaan mitata staattisessa tilassa.
- Syötä **Pisteen nimi** ja **Koodi**. Katso [Ominaisuuskoodien valitseminen kohdassa Pisteiden mittaus tai Topon mittaus, page 559](#).
Jos valikoidulla koodilla on attribuutteja, **Attrib**-valonäppäin ilmestyy ruutuun. Näpäytä **Attrib**. ja täytä attribuuttikentät. Katso [Attribuuttiarvojen syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#).
Näpäytä **Tall**.
- Syötä arvo **Antennikorkeus** -kenttään ja varmista, että **Mitattu** -kentän asetus on määritetty oikein.
- Näpäytä **Asetukset** konfiguroidaksesi laadun, tarkkuuden ja kallistuksen asetukset. Katso [GNSS:n pisteasetukset, page 388](#).
- Jos käytät **GNSS eBubblea** tukevaa vastaanotinta, käytä eBubblea tasaamaan vastaanotin ja varmistamaan, että paalu on pystysuorassa ja paikoillaan. Näytä tai piilota eBubble millä tahansa ruudulla painamalla **Ctrl + L**.
- Näpäytä **Mittaa**.
Tilarivin staattisen mittaustilan kuvake  ilmaisee, että paalun tulee olla pystyasennossa mitatessasi pisteen.
- Kun etukäteen määritetyt mittausaika ja tarkkuudet on saavutettu, näpäytä **Tall**.
Jos olet mitannut pistettä yli 15 epookin aja ja tarkkuudet ovat toleranssin ulkopuolella, saat varoituksen, että mittausajan laskuri nollautuu. Voit tällöin tallentaa viimeisen paikannuksen, jolla on hyvät tarkkuudet. Tallenna viimeisen hyvä sijainti näpäyttämällä **Kyllä**. Näpäytä **Ei**, jos haluat nollata laskurin ja jatkaa pisteen mittausta.
Voit näpäyttää  -painiketta ja hyväksyä mittauksen ennen kuin vaadittu mittausaika on kulunut tai tarkkuus on saavutettu tai jos on tapahtunut liikkumista, kallistus- tai tarkkuusvaroituksia mittauksen aikana.

NOTE – Jos käytät IMUn kallistuskompensaatiota hyödyntävää vastaanotinta, jos valitset jonkin muun mittausmenetelmän ja IMU on edelleen kohdennettu, ohjelmisto alkaa taas käyttää IMUn

kallistuskompensaatiota. eBubble katoaa automaattisesti ja kallistetun mittaustilan kuvake tilarivissä ilmaisee, että pisteitä voidaan mitata ilman paalun tasaamista.




Pikapisteiden mittaus


Käytä **Pikapisteen** menetelmää mitataksesi pisteitä nopeasti ilman vähimmäismittausaikaa.

TIP – Koska ohjelmisto kerää vain yhden epookin verran liikkuvan tilan dataa kun esiasetetut tarkkuudet on saavutettu, Trimble suosittelee **Pikapiste**-menetelmän oletusarvoisten tarkkuusarvojen asettamista korkeammalle kuin muiden pisteenmittaustyyppien. Näpätä **Asetukset** konfiguroidaksesi laadun, tarkkuuden ja muut asetukset. Katso [GNSS:n pisteasetukset, page 388](#).

1. Näpätä ☰ ja valitse **Mittaa / Mittauspisteet** tai näpätä kartalla **Mittaa** kun mitään ei ole valittuna.
2. Valitse **Pikapiste Menetelmän** kentältä.
3. Syötä **Pisteen nimi** ja **Koodi**.
4. Syötä arvo **Antennikorkeus** -kenttään ja varmista, että **Mitattu** -kentän asetus on määritetty oikein.
5. Aseta vastaanotin paikoilleen ja näpätä **Mittaa**.

Jos käytät **IMUn kallistuskompensaatiota** ja IMU on kohdennettu, voit kallistaa paalua tarpeen mukaan. Tilarivillä näkyy . Pidä paalun kärkeä paikoillaan mittauksen aikana. Pidä **paalun kärkeä** paikoillaan mittauksen aikana.

Jos et käytä **IMUn kallistuskompensaatiota**, tai IMU ei ole yhdenmukainen, tasaa paalu.

Jos käytät **GNSS eBubblea** tukevaa vastaanotinta, käytä **eBubblea** paalun tasaamiseen. Tilarivillä näkyy . Pidä paalun kärkeä pystysuorassa ja paikoillaan mittauksen aikana.


TIP – Mittaa pisteitä nopeammin ottamalla **Autom. mittaus** käyttöön, jolloin mittaus alkaa automaattisesti. Katso [Autom. mittaus, page 390](#).



Piste tallennetaan automaattisesti, kun esiasetetut tarkkuudet saavutetaan.

Vaakasuuntaisen kallistuksen siirtymäpisteen mittaaminen

Kun käytät GNSS-vastaanotinta, jossa on **IMU-kallistuskompensaatio** käytössä ja oikein kohdistettu IMU, voit käyttää **Vaakakallistuksen siirtymän** menetelmää mittaamaan sijainteja, joita sauvan kärki ei voi käyttää, esimerkiksi mitattaessa puun tai pylvään keskustaa.

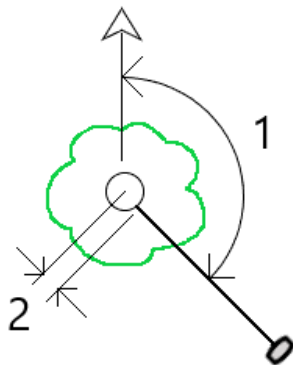Vaakakallistuksen siirtymän menetelmä käyttää IMU-kallistuskompensaatiota laskeakseen kallistetun sauvan atsimuutin GNSS-vastaanottimen antennin vaihekeskipisteen (APC) ja sauvan kärjen välillä ja projisoi sitten atsimuutin **(1)** käänteisarvon eteenpäin kärjestä määritetyllä siirtymäetäisyydellä **(2)** siirtymän pisteen laskemiseksi:



1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa** / **Mittauspisteet** tai näpäytä kartalla **Mittaa** kun mitään ei ole valittuna.
2. Valitse **Mentelmän** kentässä **Vaakakallistuksen siirtymä**.
3. Syötä **Pisteen nimi** ja **Koodi**.
Jos valikoidulla koodilla on attribuutteja, **Attrib**-valonäppäin ilmestyy ruutuun. Näpäytä **Attrib**. ja täytä attribuuttikentät. Katso [Attribuuttiarvojen syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#).
Näpäytä **Tall**.
4. Syötä arvo **Antennikorkeus** -kenttään ja varmista, että **Mitattu** -kentän asetus on määritetty oikein.
5. Kirjoita arvo **Siirtymä**-kenttään.
Tämä on etäisyys sauvan kärjestä mitattavaan siirtymäpisteeseen. Siirtymä näkyy kartalla kärjen sijaintikuvakkeen nuolena.
Yleensä sauva kallistetaan sinua kohti – tässä tapauksessa syötät positiivisen arvon. Jos sinun on kallistettava sauvaa pois päin itsestäsi, syötä negatiivinen arvo.
6. [Kohdista IMU](#) niin, että IMU-kallistuskompensatio on aktiivinen, ja aseta sitten paalun kärki siirtymän lähdesijaintiin ja napauta **Mittaa**.
7. Kallista paalua yli 15° ja tähtää pylvääseen vaaditulla atsimuutilla siirtymäpisteeseen.
Kartan siirtymänuoli on punainen, kun kallistus on alle 15°. Siirtymänuoli muuttuu keltaiseksi, kun kallistus on yli 15° ja atsimuutista tulee käyttökelpoinen. Mittauksen aikana tilarivillä näkyy . Sinun on pidettävä paalun kärki paikallaan mittauksen aikana, mutta voit siirtää GNSS-vastaanotinta tähdätäksesi paalua alaspäin niin, että vastaanottimen keskipiste, paalun kärki ja mitattava siirtymäpiste (esimerkiksi puun keskipiste) ovat suorassa linjassa (samalla atsimuutilla). Siirtymää varten käytetään pisteen tallentamisen aikana käytettyä atsimuuttia.
8. Kun etukäteen määritetyt mittausaika ja tarkkuudet on saavutettu, näpäytä **Tall**.
Jos **Pisteen autom. tallennus** on käytössä, piste tallennetaan automaattisesti, kun esiasetetut ehdot täyttyvät.

TIP –

- **Pisteen autom. tallennus** käyttää topo-pisteille määrittämiäsi mittauksen tarkkuus-, aika- ja määrääsetuksia. Sinun on varmistettava, että olet havainnut oikean atsimuutin, ennen kuin automaattisen pisteen tallennuskriteerit täyttyvät. Jos käytät **Pisteen autom. tallennusmenetelmää**, Trimble suosittelee, että havaitset atsimuutin oikein **ennen** kuin napautat **Mittaa**.
- **Automaattinen mittaus** alkaa, kun paalun kärki pysyy paikallaan. Voit siirtää antennia havaitaksesi atsimuutin siirtymään pitäessasi kärjen paikallaan. Trimble suosittelee, että **automaattista tallennusta** ja **automaattista mittausta** ei käytetä yhdessä, koska siirtymäatsimuuttia ei ehkä ehditä havaita. Jos käytät täysautomaattista tilaa, sinun on ehkä pidennettävä mittausaikaa sopivaksi.
- Korkeussiirtymät eivät ole käytettävissä **Vaakakallistuksen siirtymän** toimintoa käytettäessä. Vaakakallistuksen poikkeama on vain vaakasuora; laskettu siirtymätulos on samalla korkeudella kuin lähdekärkipisteen mittaus.
- Atsimuuttien havainto on suurin virheen lähde tätä ominaisuutta käytettäessä. Oikean atsimuutin saamiseksi sinun on asetettava paalun keskipiste samaan linjaan siirtymäpisteen kanssa. Esimerkiksi 25 asteen kallistuskulmassa ja 1 metrin siirtymävektorin pituudella atsimuuttiero paalun toista puolta käytettäessä atsimuutin havaitsemiseen ja paalun toisen puolen välillä on noin kolme astetta, mikä tarkoittaa, että kaksi siirtymätulosta ovat noin 5 cm:n etäisyydellä toisistaan. Jos tarvitset tarkemman siirtymämenetelmän, [laske piste](#) jollakin siirtymämenetelmällä, kuten **kantavektorista**.

NOTE –

- Liitoshavaintolaskuri ei laske, onko paalu 15 asteen sisällä tasosta. Tämä johtuu siitä, että GNSS-vastaanottimen APC:n ja paalun kärjen välillä tarvitaan huomattava määrä kallistusta, jotta käyttäjä voi määrittää ja havaita hyvän atsimuutin GNSS-vastaanottimen APC:n ja paalun kärjen välillä.
- Jotta vaakakallistuksen siirtymäpaalun kärkipisteiden pistenimet olisivat yksilöllisiä, pisteiden nimet luodaan automaattisesti GPS-ajasta ja niille annetaan etuliite **HTO_**, joka tarkoittaa vaakasuuntaista kallistussiirtymää.
- Vaakakallistuksen siirtymäpisteet tallennetaan suuntana ja etäisyytenä (polaarinen) työtiedostoon. Jos haluat nähdä syötetyn atsimuutin ja etäisyyden, muuta **Asetukset-näytön Koordinaattinäkymä-kentän** arvoksi **Tallennettuna**.
- Vaakasuorilla kallistusasteilla tallennetut lähdepisteet (paalun kärki) luokitellaan tilapäisiksi pisteiksi, eivätkä ne näy kartalla oletuksena. Jos haluat tarkastella näitä kartalla, muuta karttasuodattimen asetuksia. Katso [Tietojen suodattaminen mittaustyyppin mukaan](#), page 144.

MultiTilt-pisteen mittaus


Käytä **MultiTilt-pisteen** mittausmenetelmää mitataksesi pisteen käyttäen kolmea kallistettua eBubble-mittausta.

NOTE – MultiTilt on käytettävissä vain silloin, kun käytät eBubblella varustettua vastaanotinta, ja **Kallistustoiminnot** ovat käytössä mittaustyyliä. Voidakseen mitata MultiTilt-pisteitä GNSS-vastaanottimella **täytyy** olla asianmukaisesti kalibroitu eBubble ja magnetometri. **MultiTilt-pisteen** mittausmenetelmä **ei** ole käytettävissä datan kirjaamismittauksissa silloin, kun IMUn kallistuskompensaatio on käytössä.

TIP – **MultiTilt-pisteen** mittausmenetelmä ei käytä magnetometriä. Jos GNSS-vastaanottimessasi on sellainen, sinun ei tarvitse kalibroida magnetometriä ennen MultiTiltin käyttämistä.

MultiTilt-pisteen mittausmenetelmän toimintaperiaate

Kun mitaat **MultiTilt-pistettä**, aseta tangon pää haluttuun mittauksen sijaintiin ja **pidä tangon pää paikoillaan samassa paikassa** koko mittausprosessin ajan. Kallista tankoa ensin yhteen suuntaan ja mittaa, kallista tankoa toiseen suuntaan ja mittaa ja lopuksi kallista tankoa kolmanteen suuntaan ja mittaa.

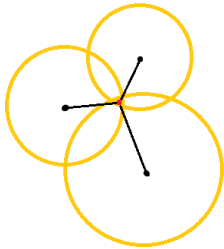

Yllä olevassa kaaviokuvassa näkyy kolme kallistusympyrää, jotka luodaan kun kallistat tankoa kolmeen eri sijaintiin, jolloin jokaista antennisijaintia ilmaisee musta piste kunkin kallistusympyrän keskellä. Kallistusympyröillä on säde, joka on sama kuin nykyinen kallistuksen välimatka, ja kukin kallistusympyrä edustaa paalun kärjen mahdollisten sijaintien ympyrää kyseisellä etäisyydellä antennin sijainnista. Laskeakseen tangon kärjen paikan ohjelmisto laskee kolmen kallistusympyrän risteyspisteen.

MultiTilt-pisteen mittaus

Alla olevat vaiheet opastavat sinut kolmen kallistetun havainnon mittaamisessa, jossa ohjelmisto automaattisesti mittaa, kun tankoa pidetään paikoillaan ja laskee syntyvän pisteen käyttäen kallistetulla tangolla havaitun kolmen kallistusympyrän risteyspistettä:

1. Näpäytä **☰** ja valitse **Mittaa / Mittauspisteet** tai näpäytä kartalla **Mittaa** kun mitään ei ole valittuna.
2. Valitse **MultiTilt-piste Menetelmä**-kentästä.
3. Syötä **Pisteen nimi** ja **Koodi**.
4. Jos valikoidulla koodilla on attribuutteja, **Attrib**-valonäppäin ilmestyy ruutuun. Näpäytä **Attrib**. ja täytä attribuuttikentät. Katso [Attribuuttien syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#). Näpäytä **Tall**.
5. Syötä arvo **Antennikorkeus** -kenttään ja varmista, että **Mitattu** -kentän asetus on määritetty oikein.

NOTE – Antennin korkeus on kriittinen MultiTilt-laskelmissa. Varmista, että syötetty antennin korkeus ja mittausmenetelmä ovat oikein ennen MultiTilt-pisteen mittauksen aloittamista.

6. Konfiguroi laatukontrollin ja tarkkuuden asetukset näpäyttämällä **Asetukset**.

NOTE – Tilarivillä näytetyt tarkkuudet kuvaavat antennin kallistuksen määrää. Jos mittaat suuren kallistuksen pisteitä, sinun tulee ehkä lisätä tarkkuustoleranssin asetusta.

7. Aseta tangon pää haluttuun mittauksen sijaintiin. Älä siirrä päätä koko mittausprosessin aikana.
8. Pitele tangon kärkeä halutussa mittaussijainnissa ja kallista tankoa haluttuun kulmaan. eBubble näyttää antennin kallistuksen määrään.

NOTE – eBubble muuttuu keltaiseksi, jos kallistus ylittää 30 astetta. Tämä kertoo, kun tuotettu RTK-ratkaisun tarkkuus saattaa tulla epäluotettavaksi sen johdosta, että kallistus on ei-IMU:n kallistusta varten kompensoitujen sijaintien hyväksyttävän kallistusalan ulkopuolella. Alueella olevat mittaukset saattavat pysyä käyttökelpoisena, jos tarkkuusarviot ovat mielestäsi hyväksyttäviä. eBubble muuttuu punaiseksi, jos kallistus ylittää 45 astetta.

9. Näpäytä **Mittaa**.

MultiTiltin tilan kenttä osoittaa kolmen kallistetun pikapisteen mittauksen edistymisen. Kentässä lukee **Odotetaan mittausta** kun antenni liikkuu, **Siirrä antennia** kun mittaus on otettu ja ohjelmisto odottaa antennin siirtävän sen verran, että seuraava mittaus voidaan suorittaa, ja **Mittaus kesken – älä liiku** kun antennia pidetään täysin paikoillaan sen ollessa kallistettu.

10. Varmistaaksesi kolmen mittauksen välisen hyvän risteysgeometrian siirrä antenni niin paljon kuin mahdollista kolmen paikallaan olevan mitan välillä niin, että kolme antennin sijaintia muodostavat kolmikulmaisen muodon suoran linjan sijasta.

Laskuri osoittaa jäljellä olevan paikallaan olevien mittausten määrän. Kartalla näkyvät keltaiset ympyrät edustavat kolmea kallistusmittausta, ja risti edustaa tulosta siinä vaiheessa, kun kolmas mittaus on otettu.

11. Kun tulos on laskettu ja tarkkuudet ovat hyväksyttäviä, napauta **Tallenna**.

Jos syntyvän risteyskannan tarkkuus ei ole hyväksyttävä, napauta **Esc** hylätäksesi suorittamasi kolme mittausta ja mittaa MultiTilt-piste uudelleen.

TIP – Jos antennin korkeus on oikea ja eBubble asianmukaisesti kalibroitu, kolmen ympyrän syntyvän risteyskannan arvon tarkkuuden pitäisi olla senttimetritasolla. Jos ympyrät eivät ole osittain päällekkäisiä erillisessä pisteessä tai jos tarkkuudet ovat liian korkeita:

- Tarkasta, että eBubblen kalibrointisi ovat korkealaatuista ja varmista, että syötetty antennin korkeus ja mittausmenetelmä ovat oikeita. Et voi korjata näitä virheitä MultiTilt-pisteen tallentamisen jälkeen.
- Mittaa piste uudelleen muuttaen mittauspisteitäsi kallistamalla vähän kauemmaksi tai jopa vähän lähemmäksi.

Pintaan mittaaminen


Käytä **Mittaa pintaan** -mittausmenetelmää laskeaksesi ja tallentaaksesi lähimmän etäisyyden mitatusta pisteestä valittuun pintamalliin. Pintamalli voi olla [BIM-malli](#) tai [digitaalinen maastomalli \(DTM\)](#).

NOTE – Jos useampi pinta on valittuna, ohjelmisto käyttää lähintä pintaa.

1. Jos pinta on:

- DTM, napauta ☰ ja valitse **Mittaa / Mittaa pintaan**. Jos useampia pintoja on saatavilla, valitse **Valitse pinta** -kentässä oleva pinta.
- BIM-mallissa, valitse pinta kartalla ja valitse tämän jälkeen Näpätä ja pidä painettuna -valikosta **Mittaa valittuun pintaan**.

NOTE – Valitakseen pinnan BIM-mallin tulee näkyä kiinteänä objektina ja pinnan sisältävän tason tulee olla valittavissa.

TIP – Voit määritellä, valitseeko pintojen valinta kartalta **Yksittäiset pinnat** vai **Koko objekti**. Jos haluat vaihtaa **Pinnan valintasuodattimen**, napauta  ja valitse haluamasi **Pinnan valintatila**. Katso [BIM-mallin valintatila, page 171](#).

2. Syötä **Etäisyys pinnan rajaan**.

3. Syötä tarvittaessa arvo myös **Antennikorkeus / Tähyskorkeus** -kenttään.

4. Näpätä **Aloita**.

Jos pinta ei ole jo näkyvissä kartalla, se tulee näkyväksi.

Ohjelmisto laskee läheisimmän etäisyyden nykyisestä sijainnista valittuun pintamalliin ja raportoi ja näyttää sen **Etäisyys pintaan** -kentässä. **Etäisyyttä pintaan** näkyy vain, jos se on **Etäisyys pintaan -rajan** sisällä.

Pinnalla oleva sijainti korostetaan kartalla ja mitatun sijainnin ja pinnalla olevan sijainnin väliin vedetään viiva. Ohjelma raportoi sinun ja mallin välisten sijaintien negatiiviset etäisyydet sekä mallin toisella puolella olevien sijaintien positiiviset etäisyydet.

TIP – Jos ohjelmisto varoittaa **ristiriitaisista maastomalleista**, kartalla on limittäisiä pintoja, joilla on eri korkeuksia. Piilota kaikki pinnat, joita et käytä, **Karttatiedostot**-sovelluksen **Tasonhallinta**-välilehdellä. Katso [Karttatiedostotasojen hallinta](#).

5. Syötä **Pisteen nimi** ja vaadittaessa **Koodi**.

6. Näpätä **Mittaa**.

7. Näpätä **Tall**.

Etäisyys pintaan -arvo ja lähimmän pinnalla olevan pisteen koordinaatit tallennetaan mitatun pisteen kanssa, ja niitä voi tarkastella **Työn tarkastelussa** ja **Pistehallinnassa**.

Tarkistuspisteen mittaus

Mittaa tosiaikaisessa GNSS-mittauksessa piste kaksi kertaa. Anna toiselle pisteelle sama numero kuin ensimmäiselle. Jos kaksoispisteen toleranssi on asetettu arvoon nolla, ohjelmisto varoittaa, että piste on

kaksoispiste, kun yrität tallentaa sen. Tallenna toinen piste tarkistusluokan pisteenä valitsemalla **Tallenna tarkistuksena**. Katso [Samannimisten pisteiden hallinta, page 647](#).

Kompensoidun pisteen mittaus

NOTE – Tämä mittausmenetelmä on saatavilla vain silloin, kun käytät Trimble R10- tai R12 - vastaanotinta ja **Kallistustoiminnot** on käytössä mittaustyyllissä. Voidakseen mitata kompensoituja pisteitä GNSS-vastaanottimella täytyy olla asianmukaisesti kalibroitu eBubble ja magnetometri. Katso [Magnetometrin kalibrointi, page 467](#).

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / Mittauspisteet** tai näpäytä kartalla **Mittaa** kun mitään ei ole valittuna.
2. Valitse **Menetelmän** kentässä **Kompensoitu piste**.
3. Syötä **Pisteen nimi** ja **Koodi**.
4. Jos valikoidulla koodilla on attribuutteja, **Attrib**-valonäppäin ilmestyy ruutuun. Näpäytä **Attrib**. ja täytä attribuuttikentät. Katso [Attribuuttiarvojen syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#). Näpäytä **Tall**.
5. Syötä arvo **Antennikorkeus** -kenttään ja varmista, että **Mitattu** -kentän asetus on määritetty oikein.
6. Konfiguroi laatukontrollin ja tarkkuuden asetukset näpäyttämällä **Asetukset**.

NOTE – Näytetyt tarkkuudet kuvaavat antennin kallistuksen määrää. Jos mitaat suuren kallistuksen pisteitä, sinun tulee ehkä lisätä tarkkuustoleranssin asetusta.

7. Laita antenni paikalleen ja varmista, että se on paikoillaan. eBubble näyttää antennin kallistuksen määrään.

NOTE – ”Liiallinen kallistuma” -viesti ilmestyy tilariviin ja eBubble muuttuu punaiseksi, jos kallistus ylittää 15 astetta. Jos mahdollista, tasaa antennia ylös päin kallistuksen vähentämiseksi. Jos et pysty vähentämään kallistusta alle 15 asteeseen, suorita Siirtymämittaus sen sijaan. Katso [Laske piste, page 212](#).

8. Näpäytä **Mittaa**. Kompensoidun pisteen kuvake ilmestyy tilariviin. eBubble-muutokset auttaa sinua pitämään antennin paikoillaan.
9. Kun etukäteen määritetyt mittausaika ja tarkkuudet on saavutettu, näpäytä **Tall**. Näpäytä **Enter** hyväksyäksesi mittauksen ennen kuin vaadittua mittausaikaa tai tarkkuutta on saavutettu.

TIP – Nopeuta työnkulkuasi valitsemalla toinen tai molemmat seuraavista valintaruuduista **Asetuksien** ruudussa:

- Aloita mittaus automaattisesti kun vastaanotin on määritellyn kallistuman toleranssin sisällä valitsemalla **Automaattinen mittaaminen Kallistuman** ryhmälaatikossa. Katso [GNSS:n pisteasetukset, page 388](#).
- Tallenna piste automaattisesti kun mittausaika ja tarkkuudet on saavutettu valitsemalla **Tallenna piste autom.**

FastStatic-pisteiden mittaaminen

Tämäntyyppisiä pisteitä mitataan FastStatic-mittauksissa.

NOTE – FastStatic-mittaukset jälkilasketaan, eikä niitä tarvitse alustaa.

1. Näpätä ☰ ja valitse **Mittaa / Mittauspisteet** tai näpätä kartalla **Mittaa** kun mitään ei ole valittuna.
2. Syötä **Pisteen nimi** ja **Koodi**.
3. Syötä arvo **Antennikorkeus** -kenttään ja varmista, että **Mitattu** -kentän asetus on määritetty oikein.
4. Aloita mittaus näpäyttämällä **Mittaa** .
5. Kun esiasetettu mittausaika on saavutettu, näpätä **Tallenna**.

| Vastaanotintyyppi | 4 SV | 5 SV | 6+ SVs |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Yksitaajuus | 30 min | 25 min | 20 min |
| Kaksitaajuus | 20 min | 15 min | 8 min |

Satelliittiseurantaa ei vaadita mittauspisteiden välillä. FastStatic-pisteen mittausaikalaskuri pysäytetään, kun seurattavien satelliittien PDOP ylittää PDOP-maskin, joka on määritetty käytettävässä mittaustyyliin. Laskurin toiminta jatkuu, kun PDOP putoaa maskin alapuolelle.

NOTE – FastStatic-pisteiden mittaamiseen tarvittavien satelliittien määrä vaihtelee sen mukaan, käytätkö vain GPS-satelliitteja tai BeiDou-satelliitteja vai GPS-, BeiDou-, GLONASS-, Galileo- ja QZSS-satelliitteja yhdessä. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto **minimivaatimuksista**:

| Satelliittijärjestelmät | Vaaditut satelliitit |
|-------------------------|----------------------|
| Vain GPS | 4 GPS |
| GPS + QZSS | 3 GPS + 1 QZSS |
| GPS ja GLONASS | 3 GPS+ 2GLONASS |
| GPS + BeiDou | 3 GPS + 2 BeiDou |
| GPS + Galileo | 3 GPS + 2 Galileo |
| BeiDou-vain | 4 BeiDou |
| BeiDou + GPS | 3 BeiDou + 2 GPS |
| BeiDou + GLONASS | 3 BeiDou + 2 GLONASS |
| Vain GLONASS | Ei saatavilla |
| Galileo-vain | Ei saatavilla |

Mittausviestit ja -varoitukset

Kun mitaat pisteitä GNSS-mittauksessa, erilaisia varoitusviestejä ilmestyy ruutuun käyttämistäsi laitteista ja mittaustyyliin konfiguroimistasi asetuksista riippuen.


GNSS-viestit

Hylkää GNSS-viestejä ja estä niitä ilmestymästä uudelleen näpäyttämällä **Sivuuta** viestissä. Ei-RTX-viestin ollessa kyseessä viesti hylätään eikä sitä näytetä enää. Trimble RTX:n korjauspalvelun viestin ollessa kyseessä

vain saman tilauksen tilaa koskevat viestit jätetään huomiotta; jos tilauksen tila muuttuu, Sivuutusasetukset nollautuvat ja viestit ilmestyvät. **Sivuutuksen** näpäyttäminen on tallenninkohtaista; jos käytät samaa GNSS-vastaanotinta eri tallentimen kanssa, ohjelma käyttää kyseisen tallentimen sivuutusasetuksia, jolloin viestit saattavat ilmestyä uudelleen.

Mittausvaroitukset

Pisteenmittauksen aikana ohjelmisto varoittaa mahdollisista epäsuotuisista olosuhteista, joiden takia jotkin toleranssit ylittyvät ja pisteiden tallennus estyy.

Hyväksyäksesi mittauksen ennen kuin mittausaika tai tarkkuudet on tyydytetty, tai jos olosuhteet estävät pisteen tallennuksen, näpäytä .

Kun näpäytät **Tallenna, Vahvista ja tallenna piste?** -näyttö listaa kaikki asiat, jotka tapahtuivat mittauksen aikana prioriteettijärjestyksessä.

Tallenna piste näpäyttämällä **Kyllä**. Hylkää piste näpäyttämällä **Ei**. Mittaa piste uudelleen näpäyttämällä **Mittaa uudelleen**.

Paikannus vahingoittunut -varoitusta ilmestyy, kun vastaanotin on staattisessa tilassa pistettä mitattaessa ja uusi GNSS-paikannus eroaa edellisestä GNSS-paikannuksesta enemmän kuin nykyiset 3-sigma-tarkkuusarviot. Tämä varoitus ilmestyy, vasta kun sijainnin ero on suurempi kuin nykyiset tarkkuustoleranssit ja jos GNSS-vastaanotin ei tuota omia liiallisen liikkeen varoituksia mittauksen aikana. Vahingoittuneen paikannuksen varoitus voi tapahtua erittäin marginaalisissa GNSS-ympäristöissä, jossa on paljon monitie- tai signaalivaimennusta. QC1-mittauksen varoitusten tieto auttaa sinua selvittämään, tapahtuiko tämä tietokantaan tallennettua pistettä mitattaessa.

NOTE - Mittausvaroituksia ei ilmesty pikapisteitä mitattaessa.

Kallistusvaroitukset saattavat myös ilmestyä, jos käytät GNSS-vastaanotinta sisäänrakennetun kallistuman tunnistimen kanssa. Ks. [GNSS eBubblen kallistusvaroitukset, page 450](#).

Mitaksesi pisteitä ominaisuuskoodeilla

Määritä pisteille koodeja tunnistaaksesi pisteen tietyksi ominaisuustyyppi on linja tai monikulmio, linja tai monikulmio piirretään kartalle, kun mittaat pisteitä, jotka käyttävät kyseistä ominaisuuskoodia.

Jos ominaisuuskoodilla on **attribuutteja**, voit täyttää pisteen attribuuttitiedot. Voit määrittää Trimble Access -ohjelmiston pyytämään sinua syöttämään attribuuttitiedot. Katso [Attribuuttiarvojen syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#).

Voit lisätä koodeja pisteeseen **Pisteen mittaamisen**, **Topon mittaamisen** tai **Koodien mittaamisen** kaavakkeesta.

Koodien käyttäminen pisteen ja topon mittauksen yhteydessä

Kun käytät koodeja **Mittaa piste-** tai **Mittaa topo-**lomakkeessa, sinun on syötettävä koodi **Koodi**-kenttään jokaiselle mittaamallesi pisteelle. Voit valita koodin FXL-tiedoston ominaisuuskirjaston koodiluettelosta tai kirjoittaa koodin. Jos työ ei käytä FXL-tiedostoa, voit kirjoittaa käytettävän koodin. Katso [Ominaisuuskoodien valitseminen kohdassa Pisteiden mittaus tai Topon mittaus, page 559](#).

Koodien käyttäminen mittakoodeissa

Mittauskoodit-lomake tarjoaa nopeamman ja intuitiivisemmän tavan käsitellä koodeja, jotka olet määrittänyt työn käyttämässä ominaisuuskirjaston FXL-tiedostossa. **Mittauskoodit**-lomakkeessa on suurten painikkeiden ruudukko, jossa jokainen painike on yhdistetty tiettyyn koodiin. Voit mitata pisteen kyseisellä koodilla napauttamalla koodin suurta painiketta. Jos haluat mitata samaa koodia käyttävän seuraavan pisteen, napauta **Enter** tai paina **Enter**-näppäintä.

Pisteiden mittaaminen ja koodaaminen **Mittauskoodien** avulla:

1. Valitse **Työn ominaisuudet** -näytössä työn kanssa käytettävä ominaisuuskirjastotiedosto. Katso [Koodikirjasto, page 101](#).
Jos käytät ominaisuuskirjastotiedostoa, joka sisältää määriteltyjä ryhmiä, ryhmän sisäiset ryhmät ja koodit näytetään automaattisesti **Mittauskoodien lomakkeessa**.
2. Jos haluat määrittää koodeja painikkeille tai muuttaa painikkeen koodia, napauta painiketta ja pidä sitä painettuna **Mittauskoodit**-lomakkeessa ja valitse toinen koodi. Jos haluat muokata useita painikkeita tai luoda tai hallita koodipainikkeiden ryhmiä, napauta ✎ **Mittauskoodit**-lomakkeessa. Katso [Koodipainikkeiden määrittäminen Mittauskoodeja varten, page 552](#).
3. Mittaa pisteitä koodien avulla. Katso [Pisteiden mittaaminen Mittauskoodit-kohdassa, page 550](#).
4. Jonoamisen avulla voit helpommin hallita useiden samaa ominaisuuskoodia käyttävien linjojen mittausta. Katso [Useiden linjojen mittaaminen mittauskoodeissa, page 551](#).

- Käytä CAD-työkalurivin kontrollikodeja piirtääksesi tiettyjä muotoja, kuten kaaria tai monikulmioita. Katso [Ominaisuusgeometrian hallinta kontrollikodeilla, page 560](#).



TIP – Tutustu [Measuring with Trimble Access](#) -soittolistaan [Trimble Access YouTube-kanavalla](#) saadaksesi yleiskatsauksen koodien määrittämisestä pisteille topo- tai toteumamittauksen aikana.

Pisteiden mittaaminen Mittauskoodit-kohdassa

Alla olevien ohjeiden avulla voit ottaa käyttöön useiden pisteiden nopean ja tehokkaan keräämisen käyttäen **mittauskoodeja**:

- Näpäytä ja valitse **Mittaa / Mittauskoodit**.
- Jos et ole vielä aloittanut mittausta, aloita mittaus. Jos käytät takymetrimittausta, aseta koje seurantatilaan.
- Mitataksesi ensimmäisen pisteen:
 - Valitse koodiryhmä luettelosta tai paina A–Z vaihtaaksesi nopeasti ryhmäsivuille 1–26.

NOTE – Et voi käyttää aakkosnumeerisia pikanäppäinyhdistelmiä, jos lomakkeen lopussa oleva Monikoodi-painike on käytössä.

- Aloita pisteen mittaaminen napauttamalla asianmukaista koodipainiketta.

Koodipainikkeita voi lisäksi valita näppäimistöä käyttäen. Jos painikeasettelussa on kolme saraketta, voit painaa koodipainiketta vastaavaa numeronäppäintä tai siirtyä painikkeeseen nuolinäppäimillä ja painaa sitten **välilyöntinäppäintä**.

TIP – Jos **mittaaminen yhdellä napautuksella** ei ole käytössä, sinun on kaksoisnapautettava koodipainiketta aloittaaksesi mittauksen.

- Mittaa ja tallenna piste **Mittaa topo-** tai **Mittaa piste** -näytössä.
Jos haluat muuttaa automaattisen tallennuksen asetuksia, napauta **Mittaa topo** -näytössä **Asetukset** ja poista sitten **Näytä ennen tallennusta** -valintaruudun valinta tai napauta **Mittaa piste** -näytössä **Asetukset** ja valitse sitten **Tallenna piste automaattisesti** -valintaruutu.
Kun mittaus on tallennettu, **Kartoitusmittaus koodeilla** -lomake avautuu näyttöön valmiina seuraavaa mittausta varten.
 - Jos haluat määrittää ohjelmiston aloittamaan pisteen mittaamisen heti, kun napautat koodipainiketta **Mittauskoodit**-lomakkeessa, napauta **Asetukset** ja valitse **Automaattinen mittaus** -valintaruutu.
- Jos haluat mitata seuraavat pisteet samalla koodilla, napauta samaa koodipainiketta uudelleen tai paina **Enter**-näppäintä.
Jos koodin ominaisuustyyppi on linja tai monikulmio, linja tai monikulmio piirretään kartalle, kun mitaat seuraavia pisteitä samalla ominaisuuskoodilla.
 - Jos haluat mitata pisteitä eri koodilla, napauta vaadittua koodipainiketta **Mittauskoodit**-näytössä.

TIP – Jos haluat muuttaa pisteen nimeä tai mittausmenetelmää mittauksen aikana, napauta ☰ ja valitse **Mittaus-lomake Palaa kohteeseen** - luettelosta, tee haluamasi muutokset ja napauta sitten ☰ ja valitse **Mittauskoodit** .


Useiden linjojen mittaaminen mittauskoodeissa

Kun mittaat useita linjoja, joilla on sama koodi, voit lisätä jonoamisen avulla numeerisen jälkiliitteen kullekin linjalle, jotta voit seurata, mitä linjaa mittaat. Jonoamisen avulla voit:

- Aloittaa yhden linjamaisen kohteen pisteiden mittaaminen, keskeyttää sen ja aloittaa toisen samantyyppisen linjamaisen kohteen pisteiden mittaaminen ennen ensimmäisen ominaisuuden jatkamista.
- Määrittää helposti linjamaisten kohteiden alku- ja loppupisteet ilman kontrollikoodeja, mikä on hyödyllistä, kun mitataan useita samantyyppisiä ominaisuuksia peräkkäin.

Useamman kuin yhden samaa kontrollikoodia käyttävän linjan mittaaminen:

1. Näpätä ☰ ja valitse **Mittaa / Mittauskoodit**.
2. Jos et ole vielä aloittanut mittausta, aloita mittaus. Jos käytät takymetrimittausta, aseta koje seurantatilaan.
3. Valitse koodiryhmä luettelosta tai paina A–Z vaihtaaksesi nopeasti ryhmäsivuille 1–26.

NOTE – Et voi käyttää aakkosnumeerisia pikanäppäinyhdistelmiä, jos lomakkeen lopussa oleva Monikoodi-painike  on käytössä.

4. Ensimmäisellä linjamaisella kohteella olevien pisteiden mittaamisen aloittaminen:

- a. Mittaa ensimmäinen piste napauttamalla sopivaa koodipainiketta.

Koodipainikkeita voi lisäksi valita näppäimistöä käyttäen. Jos painikeasettelussa on kolme saraketta, voit painaa koodipainiketta vastaavaa numeronäppäintä tai siirtyä painikkeeseen nuolinäppäimillä ja painaa sitten **välilyöntinäppäintä**.

TIP – Jos **mittaaminen yhdellä napautuksella** ei ole käytössä, sinun on kaksoisnapautettava koodipainiketta aloittaaksesi mittauksen.

- b. Mittaa ja tallenna piste **Mittaa topo-** tai **Mittaa piste** -näytössä.

Kun mittaus on tallennettu, **Kartoitusmittaus koodeilla** -lomake avautuu näyttöön valmiina seuraavaa mittausta varten.

- c. Jos haluat mitata ensimmäisellä linjalla olevia peräkkäisiä pisteitä, napauta samaa koodipainiketta uudelleen tai paina **Enter**-näppäintä.

Linja tai monikulmio piirretään kartalle, kun mittaat pisteitä.

5. Saman koodityypin eri linjamaisella kohteella olevien pisteiden mittaamisen aloittaminen:

- a. Napauta **+ Str** -valonäppäintä lisätäksesi korostetun koodipainikkeen jälkiliitettä.

- b. Mittaa ja tallenna piste **Mittaa topo-** tai **Mittaa piste** -näytössä.

Kun mittaus on tallennettu, **Kartoitusmittaus koodeilla** -lomake avautuu näyttöön valmiina seuraavaa mittausta varten.

- c. Jos haluat mitata toisella linjalla olevia peräkkäisiä pisteitä, napauta samaa koodipainiketta uudelleen tai paina **Enter**-näppäintä.

Linja tai monikulmio piirretään kartalle, kun mittaat pisteitä.


6. Voit vaihtaa kahden käynnissä olevan linjamaisen kohteen välillä napauttamalla - **Str**- tai + **Str**-valonäppäintä.

Valittu ominaisuus näkyy korostettuna kartalla, ja kartta näyttää katkoviivan ominaisuuden lopusta nykyiseen pisteeseen, jolloin voit visuaalisesti tarkistaa, miten linjaa jatketaan, kun lisäät nykyisen pisteen, ja varmistaa, että olet valinnut oikean ominaisuuden.

TIP – Kun mittaat useita linjoja kerralla, + **Str** -valonäppäimen napauttaminen näyttää sarjan seuraavan jonon. Kun aloitat uuden linjan, etsi korostettuna olevan painikkeen seuraava käytettävissä oleva käyttämätön jono napauttamalla **Find Str**.

Koodipainikkeiden määrittäminen Mittauskoodeja varten

Voit vaihtaa koodipainikkeen koodia nopeasti napauttamalla ja pitämällä pohjassa painiketta **Mittauskoodien** kaavakkeessa ja valitsemalla toisen koodin. Kun olet tallentanut muutoksen, ohjelmisto palaa **Mittauskoodien** kaavakkeeseen.

Voit muokata useita painikkeita, luoda tai hallita koodipainikeryhmiä tai konfiguroida tyyppipoikkileikkauksen poiminnan **Muokkaa mittauskoodeja** -ruudusta. Avaa **Muokkaa mittauskoodeja** -ruutu napauttamalla  **Mittauskoodien** kaavakkeessa.

Luodaksesi koodiryhmän

1. Näpäytä **Uusi ryhmä**.
2. Syötä **Koodiryhmän nimi**.
3. Napauta **Hyväksy**.

Uudet ryhmät lisätään nykyisen ryhmän jälkeen. Lisää ryhmä olemassa olevien ryhmien jälkeen varmistamalla, että valitset viimeisen ryhmän ennen kuin valitset **Lisää ryhmä**.

Jos et käytä ominaisuuskirjastotiedostoa, joka sisältää määriteltyjä ryhmiä, sinun tulee valita koodit ominaisuuskirjastosta, jonka haluat ilmestyvän kaavakkeeseen. Voit määritellä useita sivuja koodia, joissa kussakin voi olla enintään 25 koodia.

Koodien määrittäminen painikkeille

- Muokkaa olemassa olevaa koodiryhmää valitsemalla ryhmä **Ryhmän** pudotusvalikosta.
- Lisää koodi tyhjään painikkeeseen näpäyttämällä painiketta ja valitsemalla koodin ominaisuuskirjaston koodilistasta, ja näpäytä sen jälkeen **Enter**.
Painikkeen kuvake ilmaisee, onko koodi piste-, linja- vai monikulmio-ominaisuutta varten.
- Koodipainikkeita voi lisäksi valita näppäimistöä käyttäen. Navigoi painikkeeseen nuolinäppäimiä käyttäen ja paina sen jälkeen **välilyöntiä**.

- Painikkeeseen liitetyn koodin vaihtaminen:
 - Jos painike on jo korostettu, näpäytä sitä kerran.
 - Jos sitä ei vielä ole korostettu, näpäytä sitä kerran ja uudelleen vaihtaaksesi sen.
- Lisää toinen koodi samaan painikkeeseen lisäämällä välilyönti ensimmäisen koodin vieressä olevaan tekstikenttään ja syötä tai valitse toinen koodi. Katso [Ominaisuuskoodien valitseminen kohdassa Pisteiden mittaus tai Topon mittaus, page 559](#).
- Kun haluat muuttaa kussakin ryhmässä esiintyvien koodipainikkeiden määrää, muuta **Koodipainikkeiden sijainnin** kentän arvoa. Sinun tulee ehkä vierittää **Muokkaa mittauskoodeja** -ruutua alaspäin nähdäksesi tämän kentän.
- Järjestele ryhmän painikkeet uudelleen silloin, jos painiketta ei ole korostettu, näpäyttämällä painiketta valitaksesi sen ja sen jälkeen näpäyttämällä vasenta tai oikeaa valonuo linäppäintä liikuttaaksesi painiketta. Muut ryhmän painikkeet sekoittuvat automaattisesti.
- Konfiguroi **Mallin valinnan** ryhmän asetukset luodaksesi mallin niin, että mitatessasi normaalisti säännönmukaisesti koodattuja havaintoja ohjelmisto automaattisesti valitsee sopivan koodin seuraavalle havainnolle. Katso [Mittauskoodisekvenssin mallin luominen, page 554](#).
- Napauta **Hyväksy**.

TIP – Voit tarvittaessa antaa myös tunnuskentät, jotka eivät ole ominaisuuskirjastossa. Katso [Lisäasetukset, page 113](#).

Ryhmään ilmestyvien koodipainikkeiden määrän muuttaminen

Kun haluat muuttaa kussakin ryhmässä esiintyvien koodipainikkeiden määrää, muuta **Koodipainikkeiden sijainnin** kentän arvoa. Sinun tulee ehkä vierittää **Muokkaa mittauskoodeja** -ruutua alaspäin nähdäksesi tämän kentän.

Kunkin ryhmän koodien luettelo on itsenäinen. Esimerkiksi jos luot koodeja painikkeille käyttämällä 3x3-määrittelyä ja sitten vaihdat 3x4-määrittelyyn, ryhmään lisätään kolme ylimääräistä tyhjää painiketta. Ohjelmisto ei siirrä kolmea painiketta mistään muusta ryhmästä nykyiseen ryhmään.

NOTE – Ryhmälle määritellyt painikkeet muistetaan, vaikka niitä ei näytettäisi. Esimerkiksi jos luot koodeja painikkeille käyttämällä 3x4-mallia ja vaihdat sitten 3x3-mallia, vain ensimmäiset yhdeksän koodia näytetään. Jos muutat mallin takaisin 3x4:ään, kaikki kaksitoista koodia näytetään.

Jos käytät mittauskoodeja ja koodipainikkeen määrittelyssä on 3 saraketta, voit valita tarvittavan koodipainikkeen maastotietokoneen numeronäppäimistöllä. Kun käytät 3x3-asettelua, näppäimet 7, 8 ja 9 aktivoivat ylimmän painikerivin, näppäimet 4, 5 ja 6 keskimmäisen painikerivin ja näppäimet 1, 2 ja 3 alimman painikerivin. 4x3-asettelussa 0-, - ja -näppäimiä käytetään lisäpainikkeita varten. Jos asetelussa on enemmän kuin 4 riviä, sinun on napautettava 5. ja sitä seuraavien rivien painikkeiden koodipainiketta.

Painikkeiden tai ryhmien poistaminen

Käytä **Poista**-valonäppäimiä poistaaksesi painikkeita tai ryhmiä. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinriviä pitkin nähdäksesi lisää valonäppäimiä.)

- Poista painike näpäyttämällä sitä kerran valitaksesi sen ja näpäytä sen jälkeen **Poista**. Muut ryhmän painikkeet sekoittuvat automaattisesti ja korvaavat poistetun painikkeen.
- Poista tällä hetkellä valittuna oleva ryhmä näpäyttämällä **Poista ryhmä** ja sen jälkeen **Kyllä**.
- Poista kaikki ryhmässä olevat koodit näpäyttämällä **Poista kaikki** ja sen jälkeen **Kyllä**.

Mittauskoodisekvenssin mallin luominen

Jos haluat valita seuraavan koodin painikkeen automaattisesti koodien ryhmästä **Mittauskoodeja** käyttäen tehdyn mittauksen tallentamisen jälkeen, konfiguroi **Mallin valinnan** asetukset **Mittauskoodien muokkaamisen** ruudussa. Poikkileikkauksen haku on käyttökelpoinen, kun koodataan säännöllisiä havaintoja, kuten tien poikkileikkauksia.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa / Mittauskoodit**.
2. Näpäytä ✎ **Mittauskoodien** kaavakkeessa. Kaavake vaihtuu **Mittauskoodien muokkaamisen** ruuduksi.
3. Valitse **Mallin valinnan** ryhmästä **Käytössä**-valintaruutu ottaaksesi käyttöön mallin valinnan ryhmän koodipainikkeilla. Mallikuvake ⇄ ilmestyy kullekin mallissa käytetylle koodipainikkeelle.
4. Syötä mallissa olevien elementtien lukumäärä **Elementtien määrän** kenttään. Mallissa olevien elementtien määrä voi olla pienempi kuin ryhmässä olevien painikkeiden määrä.

Jos näppäimistön asettelu on 3x3, voit esimerkiksi valita malliin 6 painiketta ja käyttää ryhmän jäljelle jäävää 3 painiketta ylimääräisiä kohteita varten, joita mittaat tavallisesti mutta jotka eivät ole osa mallia. Ensimmäiset 6 painiketta kuuluisivat tässä tapauksessa malliin, mutta voit vaihtaa painikkeiden järjestystä tarpeen mukaan. Valitse painike näpäyttämällä sitä ja näpäytä sen jälkeen vasemman tai oikean nuolen valonäppäintä siirtääksesi näppäintä.

5. Konfiguroi poikkileikkausten haun **Suunta**. Katso seuraavaa taulukkoa:

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |

Yllä olevan esimerkin mukaisesti malli käyttää 6 painiketta (painikkeet 4–9):

- **Vasemmalta oikealle** – Korostus käy läpi painikkeet 7–9, sitten 4–6 ja sitten 7–9 uudelleen ja niin edelleen.
- **Oikealta vasemmalle** – Korostus käy läpi painikkeet 6–4, sitten 9–7 ja sitten 6–4 uudelleen ja niin edelleen.
- **Siksakki** – Korostus käy läpi painikkeet 7–9, 4–6 sitten 6–4, 9–7 ja sitten 7–9 uudelleen ja niin edelleen.

NOTE – Voit mittauksen aikana hypätä koodin yli mallissa näpäyttämällä eri koodipaikiniketta tai käyttämällä nuolinäppäimiä valitaksesi eri painikkeen.

Mittauskoodioptiot

Konfiguroi optioita suorittaessasi mittausta **mittauskoodeilla** näpäyttämällä **Optiot**, kun tarkastelet **Mittauskoodien** kaavaketta. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinrivillä pitkon nähdäksesi **Asetukset**-valonäppäimen.)

Loppuliite

Mittauskoodeilla on '+ **Str**'- ja '- **Str**'-painikkeet, joilla voit lisätä jälkiliitteen painikkeeseen liitettyyn koodiin. Tämä on käytännöllistä silloin, kun käytät merkkipäätelmää kohteiden koodaamiseen.

Valitse loppuliitteen formaatti **Loppuliitteen** kentästä. Voit valita **1, 01, 001** tai **0001**.

Autom. mittaus

Automaattisen mittauksen valintaruutu määrittää alkaako ohjelma mitata heti kun siirryt **Mittauskoodien** ruudusta **Topon mittauksen** tai **Pisteen mittauksen** ruutuun. Poista valinta **Automaattisen mittauksen** valintaruudusta, jos haluat pystyä muuttamaan mittausasetuksia, kuten mittausmenetelmää tai antennin tai prisman korkeutta ennen kuin aloitat mittauksen.

Kysy attribuutit

Valitse **Kysy attribuutteja** -valintaruutu, jos haluat, että attribuuttilomake tulee näkyviin, kun tallennetaan piste, jolle on pakollisia attribuutteja, mutta arvoa ei ole vielä syötetty.

Valitse **Kysy vain kerran linja- ja monikulmio-ominaisuuksista** -valintaruutu, jos haluat varmistaa, että attribuuttilomake tulee näkyviin vasta, kun olet mitannut **uuden** ominaisuuden ensimmäisen pisteen, joka sisältää useita pisteitä.

NOTE – Kun **Kysy attribuutteja** -asetukset ovat käytössä:

- Jos olet jo syöttänyt attribuutteja napauttamalla **Attrib**-valonäppäintä, ohjelmisto ei näytä attribuuttilomaketta.
- Jos pakollisiksi määritetyille attribuuteille määritetään oletusarvo ominaisuuskirjastossa, ohjelmisto ei näytä attribuuttilomaketta.

Käytä peruskoodin attribuutteja

Tukiaseman koodeja käytetään, kun **Mittaa**-näytön jonoamisvalonäppäimillä liitetään peruskoodiin numeerinen jälkiliite. **Find str** -valonäppäimellä voit liittää koodikenttään jälkiliitteen, joka tunnistaa kyseisen ominaisuuden yksilöllisen ilmentymän. Käytä **+ Str**- ja **- Str** -valonäppäimiä siirtyäksesi ominaisuuden edelliseen tai seuraavaan ilmentymään ja lisätäksesi tarvittaessa sijainteja kyseiseen ominaisuuteen.

Esimerkiksi silloin, kun koodaat aita ja pisteet, joiden koodi on Aita01, yhdistetään toisiinsa lineaarisen objektin Aita01 luomiseksi, ja kaikki pisteet, joiden koodi on Aita02, yhdistetään myös toisiinsa sekä niillä kaikilla on samat attribuutit. Tässä tapauksessa voit luoda koodi- ja attribuuttikirjaston, joka sisältää kaikki Aita**-koodit tai vain peruskoodin Aita.

Jos jälkiliitteitä käytetään ja koodikirjasto sisältää **vain peruskoodit**, valitse **Käytä peruskoodin attribuutteja** -valintaruutu.

Jos jälkiliitteitä ei käytetä tai jälkiliite on koodattu koodikirjastossa varsinaiseen koodiin jo valmiiksi, peruskoodeja ei käytetä ja sinun tulee tyhjentää **Käytä peruskoodin attribuutteja** -valintaruutu.

Seuraavat säännöt helpottavat peruskoodien käyttöä:

- Kun **Käytä peruskoodin attribuutteja** on **käytössä**, painikkeessa **näkyvä** koodi on peruskoodi. Syötä Aita ja lisää jälkiliite 01, jolloin koodiksi muodostuu Aita01 ja attribuutit luetaan koodikirjaston koodista Aita.
- Kun **Käytä peruskoodin attribuutteja ei ole käytössä**, painikkeessa **näkyvä** koodi on peruskoodi. Syötä Aita ja lisää jälkiliite 01, jolloin attribuutit luetaan koodikirjaston koodista Aita01.
- Jos muokkaat painikkeen koodia tai vaihdat sen, peruskoodi palautuu alkutilaan käyttäen yllä kuvattuja sääntöjä 1 tai 2.
- Jos muutat **Käytä peruskoodin attribuutteja** -asetuksia, peruskoodi palautuu alkutilaan käyttäen yllä kuvattuja sääntöjä 1 tai 2.


NOTE –

- Et voi liittää numeerisiin koodeihin jälkiliitettä, kun **Käytä peruskoodin attribuutteja** ei ole käytössä.
- Jos **Käytä peruskoodin attribuutteja** -valintaruutu on valittu, asetusta käytetään koko ohjelmistossa.

Aloita mittaus yhdellä näpäytyksellä

Mittaa yhdellä napautuksella -valintaruutu on oletuksena valittuna työnkulun nopeuttamiseksi ja **Mittaa topo** - tai **Mittaa piste** -näytön avaamiseksi yhdellä koodipainikkeen napautuksella.

Poista **Mittaa yhdellä napautuksella** -valintaruudun valinta, jos maastotietokoneessa ei ole nuolinäppäimiä ja sinun on muokattava koodia ennen mittausta, esimerkiksi lisäämällä jonopääte tai lisäämällä havaintoon lisäkoodeja.

NOTE – Kun **Aloita mittaus yhdellä näpäytyksellä** -valintaruutua ei ole valittu, sinun tulee näpäyttää kutakin koodipainiketta kahdesti lisätäksesi koodin **Koodin** kenttään silloin, kun Monikoodipainike  on käytössä.

Tunnuskentät

Valitse **Kuvaukset**-valintaruutu näyttääksesi koodin kuvauksen sekä **Mittaa koodit** -kaavakkeen painikkeiden koodin. Tyhjennä **Kuvaukset**-valintaruutu näyttääksesi ainoastaan koodin.

Attribuuttiarvojen syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä

1. Syötä pisteen nimi ja valitse koodi. Jos koodilla on ominaisuuksia, **Attrib.**-valonäppäin ilmestyy **Mittauksen** ruutuun.

Attribuutteja sisältävillä koodeilla on kirjastossa attribuuttikuvake (📎) koodin vieressä.

2. Saadaksesi attribuuttikaavakkeen ilmestymään pisteen tallennuksen yhteydessä silloin, kun pisteellä on vaaditut attribuutit mutta arvoa ei ole vielä syötetty, näpäytä **Asetukset** ja valitse **Attribuuttikehotus**.

NOTE – Kun **Attribuuttikehotus** on valittu:

- Jos olet jo syöttänyt ominaisuustiedot **Attrib** -painikkeella, attribuuttitietoja ei enää kysytä.
- Jos vaadittaviksi asetetuille attribuuteille on määritetty oletusarvo ominaisuuskirjastossa, attribuuttitietoja ei kysytä.

3. Syötä attribuutteja näpäyttämällä **Attrib.**-valonäppäintä.
4. Valitaksesi attribuutin oletusarvot näpäytä **Asetukset** ja valitse:

- **Viimeksi käytetty**, kun haluat käyttää viimeksi mitatun pisteen attribuuttiarvoja
- **Kirjastosta**, kun haluat käyttää attribuuttien oletusarvoja ominaisuuskirjastosta

5. Syötä mittaamasi pisteen attribuutit.

TIP – Katso ohjeet kuvakaappauksen ja attribuutteihin linkityksen virtaviivaistamiseen osiosta [Kuvan linkittäminen attribuuttiin, page 557](#).

6. Näpäytä **Tall**.

NOTE – Jos olet jonoamassa linjamaisia kohteita ja attribuutit-näytössä ei näy kaikkia odottamiasi attribuutteja, napauta **Mittaa**-näytössä **Asetukset** ja varmista, että **Käytä peruskoodin attribuutteja** -valintaruutu on valittuna. Katso [Mittauskoodioptiot, page 555](#).

Kuvan linkittäminen attribuuttiin

Jos pisteellä on tiedostonimiattribuutti, voit käyttää tiedostonimiattribuuttia linkittämään kuvan attribuuttiin.

NOTE – Et saa nimetä kuvatiedostoa uudelleen sen jälkeen, kun se on liitetty havaintoon. Liittämisen jälkeen uudelleen nimetyt tiedostoja ei ladata työn mukana.

Kuvan kaappaaminen ja linkittäminen attribuuttiin

1. Syötä ominaisuuksikoodi mittauksen tai merkinnän ruutuun. Ominaisuuksikoodilla tulee olla tiedostonimiattribuutti.




Jos koodilla on useita tiedostonimiattribuutteja tai jos pisteellä on useita koodeja, kuva linkitetään ensimmäiseen tiedostonimiattribuuttiin, joka ilmestyy attribuuttiruudun tarkastelun yhteydessä.

2. Linkitä kuva tiettyyn tiedostonimiattribuuttiin näpäyttämällä **Attrib.** ja valitse vaadittava tiedostonimikenttä.

- Mittaa piste.

Jos **Mittauspisteiden asetukset** -näytymän **Tarkastele ennen tallentamista** -valintaruutu on valittuna, attribuutti-lomake ilmestyy automaattisesti ruudulle pisteen tallentamisen yhteydessä.

- Avaa attribuuttiruutu näpäyttämällä **Attrib.**
- Kaapataksesi kuvan kameralla, joka on sisäänrakennettu:

- tallentimeen, näpäytä  attribuutilomakkeessa tai paina tallentimen näppäimistön asianmukaista painiketta.
- takymetriin, näpäytä  attribuutilomakkeessa tai  videoruudussa.




Kuvan nimi ilmestyy kuvatiedostonimen kenttään.

- Tarkastele kuvaa näpäyttämällä  , joka on kuvatiedoston nimen vieressä, ja valitse **Tarkastele**.

NOTE – Takymetrimittauksen yhteydessä koordinaatit näytetään tyhjinä (null), jos valitsit **Attrib.**-valonäppäimen ennen mittausta ja pisteen tallentamista **ja** olet valinnut merkitä kuvan sijaintikoordinaateilla. Tämä johtuu siitä, että pistettä ei vielä ole mitattu.

- Näpäytä **Tall.**

Kaapatun kuvan linkittäminen attribuuttiin

- Syötä ominaisuuuskoodi mittauksen tai merkinnän ruutuun. Ominaisuuuskoodilla tulee olla tiedostonimiattribuutti.
- Avaa attribuuttiruutu näpäyttämällä **Attrib.**
- Näpäytä kuvatiedoston nimen kentässä  ja valitse tiedosto, jonka haluat linkittää attribuuttiin. Kuvan nimi ilmestyy kuvatiedostonimen kenttään.
- Tarkastellaksesi kuvaa näpäytä  ja valitse **Tarkastele**.
- Valitaksesi eri kuvan näpäytä ensin  ja sitten **Valitse tiedosto**. Navigoi sen tiedoston sijaintiin, jonka haluat linkittää, ja valitse se.

TIP – Jotta kuvat siirtyvät automaattisesti pilvipalvelimelle työn mukana, kuvien tulee sijaita nykyisessä **<työn nimi> Files** -kansiossa.

- Näpäytä **Tall.**

Pisteeseen tai attribuuttiin linkitetyn kuvatiedoston vaihtaminen

- Voit vaihtaa attribuuttiin linkitetyn kuvatiedoston **Työn tarkastelun** tai **Pistehallinnan** ruudussa:
 - Avaa **Työn tarkastelun** ruutu, valitse piste, jota haluat muokata, ja näpäytä **Muokkaa**.
 - Avaa **Pistehallinta**, valitse piste, jota haluat muokata, ja näpäytä **Tiedot**.
- Jos kuva on linkitetty attribuuttiin, näpäytä **Attrib.** Jos kuva on linkitetty pisteeseen, näpäytä **Mediatiedostot**. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinriiviä pitkin nähdäksesi **Mediatiedostot**-valonäppäimen.)

- Näpäytä ► ja **Valitse tiedosto** kuvatiedoston nimen kentässä. Navigoi sen tiedoston sijaintiin, jonka haluat linkittää, ja valitse se.

Kuvan nimi ilmestyy kuvatiedostonimen kenttään.

TIP – Jotta kuvat siirtyvät automaattisesti pilvipalvelimelle työn mukana, kuvien tulee sijaita nykyisessä <työn nimi> **Files** -kansiossa.

- Näpäytä **Tall**.

Ominaisuuskoodien valitseminen kohdassa Pisteiden mittaus tai Topon mittaus

Valitse kohdekoodi **Koodiluettelon** pisteelle. Avaa **Koodiluettelo**-lomake tekemällä jokin seuraavista:

- Napauta **Koodi**-kentän sisällä olevaa kohtaa **Mittauksen** kaavakkeessa.
- Paina oikeaa nuolinäppäintä mitatessasi pistettä.

Koodiluettelon kaavake listaa kaikki valitun ominaisuuskirjaston sisältämät koodit. Lisätietoa koodien valinnasta ja **Koodiluettelon** suodatuksesta löytyy alla olevista osioista.

TIP – Käytä koodia olemassa olevasta pisteestä uudelleen nopeasti napauttamalla **Mittauksen** kaavakkeen **Koodin** kentän sisäpuolta tai koodin **Koodin** kenttää **Koodiluettelon** kärjessä ja napauta sitten olemassa olevaa pistettä kartalla. Ohjelmisto täyttää **Koodi**-kentän valitun pisteen koodilla.

Valitaksesi koodeja

- Valitse koodi luettelosta tai kirjoita se luettelon yläosan lähellä olevaan kenttään.

Haun suorittaminen **Koodin** mukaan valitsee automaattisesti **Koodilistan** ensimmäisen kohteen. Näpäytä tai paina **Enter** lisätäksesi valitun koodin nykyisen pisteen **Koodin** kenttään.

Haun suorittaminen **Kuvauksen** mukaan ei automaattisesti valitse mitään **Koodilistan** kohdetta. Valitse kohde näpäyttämällä sitä tai käyttämällä nuolinäppäimiä ja näpäytä tai paina **Enter** lisätäksesi koodin nykyisen pisteen **Koodin** kenttään.

- Syötä useita koodeja, esimerkiksi kun haluat lisätä kontrollikoodeja pisteeseen luodaksesi ominaisuusgeometrian, valitsemalla jokaisen koodin vuorollaan listalta. Ohjelmisto erottelee koodit automaattisesti syöttämällä niiden väliin välilyönnin.

Jos syötät koodit maastotietokoneen näppäimistöllä, sinun on syötettävä välilyönti jokaisen koodin jälkeen, jos haluat näyttää koko koodiluettelon ennen seuraavan koodin syöttämistä.

NOTE – **Koodikentän** merkkien enimmäismäärä on 60.

- Näpäytä **Enter**.

TIP – Jos haluat syöttää koodin, joka ei ole kirjastossa mutta jolla on samanlainen tietue kirjastossa, hyväksy välilyöntinäppäintä painamalla syöttämäsi koodi kirjastossa olevan koodin sijasta. Voit vaihtoehtoisesti poistaa automaattisen täyttämisen käytöstä.

Suodattaaksesi koodilistaa


- Näpäytä **Koodi** hakeaksesi **Koodin** perusteella, tai **Kuvaus** jos haluat hakea **Kuvauksen** perusteella. Riippuen valinnastasi ohjelmisto näyttää ominaisuuskirjaston tuloksia, joilla on koodeja tai kuvauksia, jotka alkavat syöttämälläsi tekstillä.

Jos haet **Koodin** perusteella, koodikenttään syöttämäsi teksti täydentyä automaattisesti vastaamaan listan olemassa olevia koodeja. Syöttämäsi teksti ei täydenny automaattisesti jos haet **Kuvauksen** perusteella.

- Hakeaksesi **missä tahansa** koodin tai kuvauksen sisällä esiintyvän merkkiryhmän perusteella näpäytä **Vastaavuus**. Ohjelma listaa kaikki FXL:n kohteet, joissa esiintyy syöttämäsi merkkijono.

Vastaavuuden toiminnon tulee olla käytössä erikseen koodeille ja kuvauksille.

NOTE – Sinun täytyy kirjoittaa tarkka merkkijono löytääksesi vastaavuuksia. Et voi syöttää asteriskia (*) jokerimerkinä käyttäessäsi **Vastaavuus**-toimintoa.

- Näpäytä  suodattaaksesi koko ominaisuuskoodiluettelon tuloksia joko koodin **Tyypin**, kuten pisteen tai kontrollikoodin, tai ominaisuuskirjastossa määritellyn **Luokan** perusteella. Näyttöön ilmestyy **Aseta koodiluettelot suodattimet** -ruutu. Näpäytä ominaisuustyyppiä tai ominaisuusluokkaa näyttääksesi tai piilottaaksesi sen. Näpäytä **Hyväksy** palataksesi koodiluetteloon.

TIP – Kun valitset koodin luettelosta, mikään suodatus ei ole käytössä ja koko koodiluettelo näkyy näytössä, jolloin voit valita toisen koodin.

Muokataksesi arvoja koodikentällä

Kun muokkaat **Koodin** kenttää, napauta **Koodin** kentän sisällä olevaa kohdetta. Näyttöön ilmestyy **Koodiluettelo**, jossa olemassa oleva **Koodin** kentän sisältö näkyy korostettuna. Jos haluat korvata kaiken sisällön, valitse uusi koodi. Poista korostus ennen uuden koodin valitsemista näpäyttämällä koodikentän alkua tai loppua tai vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.

Kun haluat muokata **koodikenttää**, siirry nuolinäppäimillä oikeaan kohtaan ja poista askelpalauttimella tarpeettomia merkkejä. Kun koodiluetteloa muokataan, koodiluetteloa suodatetaan vastaavasti.

Poistaaksesi automaattisen täyttämisen käytöstä

Automaattinen täyttäminen on oletusarvoisesti käytössä. Poistaaksesi automaattisen täyttämisen käytöstä näpäytä **Auto off** -valonäppäintä.

Kun automaattinen täyttäminen ei ole käytössä, viimeksi käytetyt koodit näkyvät koodiluettelon alussa. Samannimiset koodit näkyvät yhden kerran viimeksi käytettyjen koodien luettelossa. Tämän ansiosta voit valita nopeasti viimeksi käytetyt koodit ja etenkin samannimiset.

Ominaisuusgeometrian hallinta kontrollikoodeilla

Käytä kontrollikoodeja, kun haluat hallita mitattavan lineaarisen tai monikulmio-ominaisuuden muotoa tarkemmin.

Trimble Access käyttää samoja kontrollikodeja kuin Trimble Business Center linja-, kaari- tai monikulmio-ominaisuuksien luomiseen pisteistä. Pisteet, joille on määritetty sama linjan tai monikulmion ominaisuskoodi, ovat viivojen yhdistämiä. Trimble Access ei täytä monikulmioita.

Luodaksesi ominaisuuksia samalla kun mittaat valitse ominaisuskoodi pisteelle ja valitse sitten asianmukainen kontrollikoodi CAD-työkalupalkista.

TIP – CAD-työkalupalkki, page 263 toimii kahdessa tilassa: **mittaustilassa** ja **piirtotilassa**. Kun olet aloittanut mittauksen ja avannut **Mittauspisteet-**, **Mittaa topo-** tai **Mittaa koodit** -lomakkeen, CAD-työkalurivi siirtyy automaattisesti **mittaustilaan**.

Yksityiskohtainen vaiheittainen opas ominaisuuksien luomiseen **Mittauskoodien** lomakkeen kontrollikoodien avulla on kohdassa [Ominaisuuksien luominen Mittauskoodien kontrollikodeja käyttämällä](#). Tässä ohjeaiheessa korostetaan myös tärkeimpiä eroja luotaessa ominaisuuksia kontrollikodeilla **Mittaripisteet-** tai **Mittaa topo** -lomakkeessa.

Kun olet perehtynyt kontrollikodeihin, saat maastossa kätevästi apua seuraavista aiheista:

- [Pikaohjeet: CAD-työkalupalkin käyttö Mittauskoodien kanssa, page 569](#)
- [Pikaohjeet: CAD-työkalupalkki ja Pisteiden tai Topon mittaus, page 571](#)

Kontrollikoodien ominaisuuksikoodikirjaston vaatimukset



Luodakseen ominaisuuksia ominaisuuksikirjaston tulee sisältää koodeja, jotka on määritelty linjoiksi niitä ominaisuuksia varten, joita haluat luoda, sekä vaaditun toiminnon kontrollikodeja luodakseen ominaisuusgeometrian, kuten uuden liitossarjan aloituksen tai päätöksen. Esimerkkikoodit *Trimble Access Ohjeessa* löytyvät **GlobalFeatures.fxl**-esimerkin ominaisuuksikirjastotiedostosta, jonka voit tallentaa Trimble Access-ohjelmiston kanssa käyttäen Trimble Installation Manager:ia. Katso [Esimerkki ominaisuuksikirjastotiedostosta asennusta varten, page 102](#).

Aloita liitossarja -kontrollikoodit aloittavat linjat, ja **Päätä liitossarja** -kontrollikoodit päättävät linjat. Voit käyttää jompaa kumpaa tai molempia tilanteesta tai suosikkityönkulustasi riippuen, sillä koodien käyttö on joustavaa. Voit esimerkiksi aloittaa linjoja ilman kontrollikoodia, mutta kun haluat aloittaa seuraavan saman ominaisuuksikoodityypin linjan, voit käyttää joko **Päätä liitossarja** -kontrollikoodia edellisen/viimeisen mittauksen kohdalla tai käyttää **Aloita liitossarja** -kontrollikoodia uuden linjan ensimmäisen pisteen kohdalla.

Jos esimerkiksi haluat mitata tien keskilinjan, ominaisuuksikirjaston tulee sisältää tien keskiviiva (**RCL**, road centerline) ominaisuskoodi, joka on määritetty **Linjaominaisuus**-tyypinä. Luodaksesi keskilinjan ominaisuuden valitse **RCL**-ominaisuskoodi ja näpäytä CAD-työkalupalkin Aloita liitossarja -painiketta ennen ensimmäisen **Mittauskoodien** pisteen mittaamista. Kaikki myöhemmät pisteet, jotka on liitetty **RCL**-ominaisuskoodiin, lisätään linjaan.

TIP – Jos sarjassa on yli 2 pistettä ennen kuin viiva päättyy tai kontrollikoodia käytetään ohittamaan toinen koodi tai yhdistämään siihen, ominaisuuksikoodattu vektorikartta luo liikkuvan viivahavainnon tai murtoviivan. Vektorikarttaa ei tallenneta työhän murtoviivana, vaan se luodaan lennossa koodatuista pisteistä. Murtoviiva voidaan valita ja merkitä. Voit valita murtoviivan yksittäisen kohdan myös napauttamalla ja pitämällä yksittäistä kohtaa painettuna ja sen jälkeen valitsemalla **Valitse ominaisuuksikoodattu linjasegmentti** napauta ja pidä painettuna -valikosta.


Useiden koodien määrittäminen

Voit liittää useita ominaisuuskoodeja ja kontrollikoodeja yksittäiseen pisteeseen. Kun määrität useita ominaisuuskoodeja, yksinkertaisin tapa valita useita ominaisuuskoodeja on käyttää **Mittauskoodien** kaavakkeen **Moni-koodi**-painiketta . Näpäytä ensin  ja valitse sitten ominaisuuskoodi ja kontrollikoodit, joita haluat käyttää.

Ominaisuuksien luominen Mittauskoodien kontrollikoodeja käyttämällä

Tässä osiossa kuvataan ominaisuuksien luominen **Mittauskoodit**-kaavakkeen kontrollikoodeja käyttäen. Voit lisäksi luoda ominaisuuksia käyttäen **Pisteen mittauksen** tai **Topon mittauksen** kaavakkeen kontrollikoodeja.


Luodessasi ominaisuuksia havaintoja mitattaessa:


- Valitse aina ensin ominaisuuskoodi ja sen jälkeen kontrollikoodi.
- Voit vaadittaessa valita useamman kuin yhden kontrollikoodin havaintoa kohti. Riittää, kun valitset vaaditut kontrollikoodit työkalupalkista.
- Jos ominaisuus käyttää useita ominaisuuskoodeja, tai kun asetat ominaisuuksia jonoon, näpäytä **Mittauskoodien** kaavakkeen **Moni-koodi**-painiketta  ja valitse linjaominaisuuskoodit ensin ja valitse **sen jälkeen** kontrollikoodit CAD-työkalupalkista. Aktiivisten kontrollikoodien painikkeet eivät ole keltaisia **Moni-koodi**-painiketta käytettäessä.


NOTE -

- Kun luot ominaisuuksia sitä mukaan kun mittaat pisteitä, työnkulku on hieman erilainen kun käytät **Pisteiden mittaamisen** tai **Topon mittaamisen** kaavaketta etkä **Mittauskoodien** kaavaketta. Valitset **Mittauskoodien** kaavakkeesta ensin kontrollikoodin toiminnon CAD-työkalupalkista ja sen jälkeen ominaisuuskoodin, sillä ominaisuuskoodin valitseminen käynnistää yleensä mittauksen. **Pisteiden mittaamisen** tai **Topon mittaamisen** kaavakkeesta valitset ensin linjaominaisuuskoodin **Koodin** kentästä ja käytät sen jälkeen CAD-työkalupalkkia liittääksesi kontrollikoodin **Koodin** kenttään.
- Koska kontrollikoodeja käytetään normaalisti ainoastaan kerran kokonaisuuden alussa tai lopussa, käyttäessäsi **Koodien mittauksen** tai **Topon mittauksen** kaavaketta kontrollikoodit poistetaan automaattisesti **Koodin** kentästä sen jälkeen, kun piste on mitattu. Ominaisuuskoodi jää **Koodin** kenttään valmiina ominaisuuden seuraavaa pistettä varten.

Linjan mittaus Mittauskoodien avulla


1. Napauta **Aloita yhdentymissarja** . **Aloita yhdentymissarja** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
2. Valitse ominaisuuden ominaisuuskoodi **Mittauskoodit**-lomakkeesta. Tämän ominaisuuskoodin täytyy olla määritelty **linjaominaisuudeksi** ominaisuuskoodikirjastossa. Linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
3. Mittaa ja tallenna piste.

4. Jatka pisteiden mittaamista muodostaaksesi linjan liittäen jokaiseen pisteeseen saman ominaisuuskoodin, jonka liitit aloituspisteeseen. Kun mittaat ja tallennat kunkin pisteen, kartalle ilmestyy jokainen linjasegmentti.
5. Kun saavutat linjan päätepisteen, napauta **Päätä yhdentymissarja** . **Päätä yhdentymissarja** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.



Näpäytä **Päätä yhdentymissarja**  varmistaaksesi, että seuraava piste, jolla on sama linjaominaisuuskoodi, ei liity tähän linjaan. Jos kuitenkin käytät aina **Aloita yhdentymissarja** -toimintoa aloittaessasi linjasarjan, voit valinnaisesti lopettaa ominaisuuden **Päätä yhdentymissarja** -toiminnolla.

6. Mittaa ja tallenna piste. Tämä viimeksi tallennettu piste päättää linjan.

Tangentin suuntaisen kaaren mittaaminen Mittauskoodien avulla

1. Napauta **Aloita yhdentymissarja** . **Aloita yhdentymissarja** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.




NOTE – Tangentin suuntaisen kaaren tulee yhdistyä ainakin yhteen pisteeseen, jotta tangentin tiedot voidaan laskea.

2. Valitse ominaisuuden ominaisuuskoodi **Mittauskoodit**-lomakkeesta. Tämän ominaisuuskoodin täytyy olla määritelty **linjaominaisuudeksi** ominaisuuskoodikirjastossa. Linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
3. Mittaa ainakin yksi piste, josta kaari vedetään tangentin suuntaisesti.
4. Aloita kaaren luominen näpäyttämällä **Aloita tangentin suuntainen kaari** . Koodi **Aloita tangentin suuntainen kaari** lisätään **Koodin** kenttään ominaisuuskoodin jälkeen. Tämän ja edellisen pisteen välinen atsimuutti määrittää sisään tulevan tangentin suunnan.
5. Mittaa ja tallenna piste.
6. Napauta **Lopeta tangeeraava kaari** . **Päätä tangentin suuntainen kaari** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
7. Mittaa ja tallenna piste. Tämä viimeksi tallennettu piste päättää kaaren.
8. Tarvittaessa jatka linjaominaisuuden pisteiden mittausta ja tallentamista.

NOTE – Jos kaarta ei voida laskea, segmentti piirretään punaisella katkoviivalla, mikä ilmaisee, että mittauksessa on virheitä. Tämä tapahtuu seuraavissa tilanteissa:

- Kaari on määritetty kahdella pisteellä ja tangenttisuunnan tietoa ei ole annettu aloituskaaripisteen alkukohdalle.
- Kaksipisteinen kaari on määritetty tangentialiseksi sekä alussa että lopussa, mutta nämä tangenttisuunnat eivät toimi.

Ei-tangentin suuntaisen kaaren mittaaminen Mittauskoodien avulla

1. Sisältääksesi kaaren osana linjaa napauta **Aloita yhdentymissarja** . **Aloita yhdentymissarja** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
2. Valitse ominaisuuden ominaisuuskoodi **Mittauskoodit**-lomakkeesta. Tämän ominaisuuskoodin täytyy olla määritelty **linjaominaisuudeksi** ominaisuuskoodikirjastossa. Linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
3. Napauta **Aloita ei-tangeeraava kaari** . **Aloita ei-tangentin suuntainen kaari** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
4. Mittaa ja tallenna piste.
5. Jatka pisteiden mittaamista muodostaaksesi kaaren liittäen jokaiseen pisteeseen saman linjaominaisuuskoodin, jonka liitit aloituspisteeseen. Kun mittaat ja tallennat kunkin pisteen, kartalle ilmestyy jokainen kaarisegmentti.
6. Kun saavutat kaaren päätepisteen, napauta **Päätä ei-tangentin suuntainen kaari** . **Lopeta ei-tangentin suuntainen kaari** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
7. Mittaa ja tallenna piste. Tämä viimeksi tallennettu piste päättää kaaren.


TIP – Mittaa siirtymäpiste kahden liitospistekaaren välille näpäyttämällä **Lopeta kaari**- ja **Aloita kaari** -painikkeita ennen ensimmäisen kaaren viimeisen pisteen mittaamista.

NOTE – Jos kaarta ei voida laskea, kuten jos vain kaksi ei tangentin suuntaisen kaaren pistettä on mitattu, segmentti piirtyy punaisena katkoviivana sen merkiksi, että jokin on väärin.

Sileän kurvin mittaus Mittauskoodien avulla

Käytä **Aloita sileä kurvi** -kontrollikoodia luodaksesi sileän näköisen kurvin. Myöhempiä pisteitä lisätään sileään kurviin, kunnes syötät **Päätä sileä kurvi** -kontrollikoodin.


NOTE – Jos jonkin kurvin muodostavan pisteen korkeus on nolla, koko kurvin oletetaan olevan kaksiulotteinen, jolloin se makaa maatasolla.

1. Napauta **Aloita sileä kurvi** . **Aloita sileä kurvi** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
2. Valitse ominaisuuden ominaisuuskoodi **Mittauskoodit**-lomakkeesta. Tämän ominaisuuskoodin täytyy olla määritelty **linjaominaisuudeksi** ominaisuuskoodikirjastossa. Linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
3. Mittaa ja tallenna piste.
4. Jatka pisteiden mittaamista muodostaaksesi kurvin liittäen jokaiseen pisteeseen saman linjaominaisuuskoodin, jonka liitit aloituspisteeseen. Kun mittaat ja tallennat kunkin pisteen, kartalle ilmestyy jokainen kurvisegmentti.
5. Kun saavutat kaaren päätepisteen, napauta **Lopeta sileä kurvi** . **Lopeta sileä kurvi** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
6. Mittaa ja tallenna piste. Tämä viimeksi tallennettu piste päättää linjan.

Suorakulmion mittaus Mittauskoodien avulla



Mitataksesi suorakulmion voit:

- Mitata kaksi pistettä, joista suorakulmion yhtä kulmaa määrittävä ensimmäinen **(1)** piste käyttää Aloita suorakulmio -kontrollikoodia, ja joista toiseen **(2)** pisteeseen, joka määrittelee suorakulmion seuraavan kulman ja **yhden** kahdesta pisteestä, sisältyy **leveysarvo (3)**. Ensimmäinen piste käyttää **Aloita suorakulmio** -kontrollikoodia ja linjaominaisuuskoodia, ja toinen piste käyttää vain linjaominaisuuskoodia. Syötä leveysarvo linjaominaisuuskoodin jälkeen yhdelle pisteistä. Esimerkki: ensimmäisen pisteen kontrollikoodi on **<Aloita suorakulmio> <Linjaominaisuus> 8**, ja toisen pisteen kontrollikoodi on **<Linjaominaisuus>**.
- Mittaa kolme pistettä, joista suorakulmion yhtä kulmaa määrittää ensimmäinen **(4)** piste, ja joista toinen **(5)** piste määrittää suorakulmion seuraavan kulman, ja kolmas **(6)** piste määrittää suorakulmion leveyden. Ensimmäinen piste käyttää **Aloita suorakulmio** -kontrollikoodia ja linjaominaisuuskoodia, ja toinen ja kolmas piste käyttävät vain linjaominaisuuskoodia.

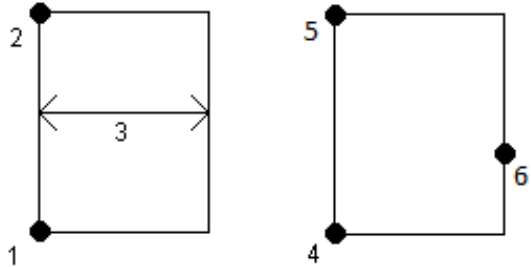


NOTE – Suorakulmiot vedetään kaikkien pisteiden korkeutta kunnioittaen.

Suorakulmion mittaaminen silloin, kun tiedät leveyden:

- Siirry suorakulmion ensimmäisen kulman sijaintiin.
- Napsauta .
- Valitse ominaisuuden ominaisuuskoodi **Mittauskoodit**-lomakkeesta. Tämän ominaisuuskoodin täytyy olla määritelty **linjaominaisuudeksi** ominaisuuskoodikirjastossa. Linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
- Napauta **Aloita suorakulmio** . **Aloita suorakulmio** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
- Syötä suorakulmion leveys **Moni-koodin** kenttään. Syötä positiivinen arvo luodaksesi suorakulmion linjan suunnan oikealle puolelle. Syöttämällä negatiivisen arvon luot suorakulmion vasemmalle puolelle.
- Mittaa ja tallenna piste.
- Siirry suorakulmion pituuden toiseen kulmaan. Tämä piste käyttää samaa linjaominaisuuskoodia, jonka valitsit ensimmäiselle pisteelle.
- Mittaa ja tallenna piste. Tämä viimeksi tallennettu piste päättää suorakulmion, ja suorakulmio piirtyy kartalle.

Suorakulmion mittaaminen silloin, kun et tiedä leveyttä:


- Siirry suorakulmion ensimmäisen kulman sijaintiin.
- Napauta **Aloita suorakulmio** . **Aloita suorakulmio** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.

3. Valitse ominaisuuden ominaisuuskoodi **Mittauskoodit**-lomakkeesta. Tämän ominaisuuskoodin täytyy olla määritelty **linjaominaisuudeksi** ominaisuuskoodikirjastossa. Linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
4. Mittaa ja tallenna piste.
5. Siirry suorakulmion pituuden toiseen kulmaan. Tämä piste käyttää samaa linjaominaisuuskoodia, jonka valitsit ensimmäiselle pisteelle.
6. Mittaa ja tallenna piste.
7. Mitataksesi toisen suorakulmion leveyden määrittävän pisteen siirry suorakulmion vastakkaisella puolella olevaan sijaintiin. Tämä piste käyttää samaa linjaominaisuuskoodia, jonka valitsit ensimmäiselle pisteelle.
8. Mittaa ja tallenna piste. Tämä viimeksi tallennettu piste päättää suorakulmion, ja suorakulmio piirtyy kartalle.

Ympyrän mittaaminen ympyrän reunaa käyttäen Mittauskoodien avulla

Mittaa ympyrä mittaamalla ympyrän reunalla sijaitsevat kolme pistettä. Ensimmäinen piste käyttää ominaisuuskoodia ja **Aloita ympyrä (reuna)** -kontrollikoodia, ja toiset ja kolmannet pisteet vain ominaisuuskoodia.


NOTE – Ympyrät piirtyvät horisontaalisesti ensimmäisen korkeustiedoilla varustetun pisteen korkeudella.

1. Napauta ympyrän reunan ensimmäisen pisteen kohdalla **Käynnistä ympyrä (reuna)** . **Käynnistä ympyrä (reuna)** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
2. Valitse ominaisuuden ominaisuuskoodi **Mittauskoodit**-lomakkeesta. Tämän ominaisuuskoodin täytyy olla määritelty **linjaominaisuudeksi** ominaisuuskoodikirjastossa. Linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
3. Mittaa ja tallenna piste.
4. Siirry ympyrän reunan toiseen pisteeseen. Tämä piste käyttää samaa linjaominaisuuskoodia, jonka valitsit ensimmäiselle pisteelle.
5. Mittaa ja tallenna piste.
6. Siirry ympyrän reunan kolmanteen pisteeseen. Tämä piste käyttää samaa linjaominaisuuskoodia, jonka valitsit ensimmäiselle pisteelle.
7. Mittaa ja tallenna piste. Tämä viimeksi tallennettu piste päättää ympyrän, ja ympyrä piirtyy kartalle.

Ympyrän mittaaminen ympyrän keskustaa ja Mittauskoodeja käyttäen

Mitataksesi ympyrän käyttäen ympyrän keskustaa voit:

- Mitata yhden pisteen (**1**) ympyrän keskustassa, jossa kys. piste käyttää **Aloita ympyrä (keskus)** -kontrollikoodia sekä linjaominaisuuskoodia, jota seuraa sädearvo (**2**). Esimerkiksi **<Aloita ympyrä (keskus)> <Linjaominaisuus> 8**.
- Mitata yhden pisteen (**3**) ympyrän keskustassa ja sitten toisen pisteen (**4**), joka sijaitsee ympyrän reunalla, ja jota käytetään ympyrän säteen määrittämiseen. Ensimmäinen piste käyttää **Aloita ympyrä (keskus)** -kontrollikoodia ja linjaominaisuuskoodia, ja toinen piste käyttää vain linjaominaisuuskoodia. Esimerkki: ensimmäisen pisteen kontrollikoodi on **<Linjaominaisuus> <Aloita ympyrä (keskus)>**, ja toisen pisteen kontrollikoodi on **<Linjaominaisuus>**.

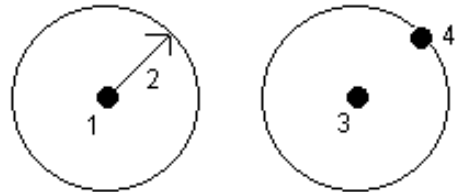

NOTE – Ympyrät piirtyvät horisontaalisesti ensimmäisen korkeustiedoilla varustetun pisteen korkeudella.

Ympyrän mittaaminen silloin, kun tiedät säteen:

- Napsauta
- Valitse ominaisuuden ominaisuuskoodi **Mittauskoodit**-lomakkeesta. Tämän ominaisuuskoodin täytyy olla määritelty **linjaominaisuudeksi** ominaisuuskoodikirjastossa. Linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
- Napauta ympyrän keskuksen kohdalla **Käynnistä ympyrä (keskus)** . **Käynnistä ympyrä (keskus)** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
- Syötä säteen arvo **Moni-koodin** kenttään.
- Mittaa ja tallenna piste.
Ympyrä piirtyy kartalle.

Ympyrän mittaaminen silloin, kun et tiedä sädettä:

- Napauta ympyrän keskuksen kohdalla **Käynnistä ympyrä (keskus)** . **Käynnistä ympyrä (keskus)** -koodi lisätään **Koodin** kenttään.
- Valitse ominaisuuden ominaisuuskoodi **Mittauskoodit**-lomakkeesta. Tämän ominaisuuskoodin täytyy olla määritelty **linjaominaisuudeksi** ominaisuuskoodikirjastossa. Linjaominaisuuskoodi lisätään **Koodin** kenttään.
- Mittaa ja tallenna piste.
- Mitataksesi säteen määrittävän pisteen siirry ympyrän reunalla olevaan sijaintiin. Tämä piste käyttää samaa linjaominaisuuskoodia, jonka valitsit ensimmäiselle pisteelle.
- Mittaa ja tallenna piste. Tämä viimeinen piste päättää ympyrän, ja ympyrä piirtyy kartalle.


Siirtymän lisääminen linjaan tai kaareen

Voit lisätä horisontaalisen ja/tai vertikaalisen siirtymäarvon tasataksesi linjoja ja kaaria.


NOTE – Et voi tasata sileän kurvin kontrollikoodeilla luotua vektorikarttaa.

Kun mittaat esimerkiksi reunakiveystä ja katuojaa, voit mitata virtaamalinjan (invertti) pisteitä käyttäen linjakoodia, minkä jälkeen voit määrittää reunakivityksen ja katuojan vertikaalisen ja horisontaalisen siirtymän. Esimerkiksi <Rvikoodi <Vaakasiirtymä>> 0,3 <Pystysiirtymä>>0,04.

Viittaa seuraavaan tosielämän esimerkkiin reunakiveystä ja katuojasta tilanteesta, jossa FL on rivikoodi taiteviivalle, H on vaakasiirtymän kontrollikoodi, ja V on pystysiirtymän kontrollikoodi:

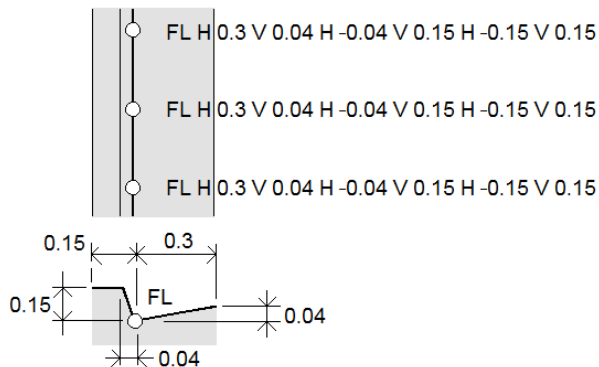

Siirtymäarvojen soveltaminen **seuraavaksi mitattavaan pisteeseen**:




1. Näpäytä **Siirtymä** .
2. Valitse määritettävien siirtymien määrä **Määrän** kentästä.
3. Anna **Vaakasiirtymän** ja **Pystysiirtymän** arvot.

Positiivinen **Vaakasiirtymän** arvo tasaa kohdetta linjan suunnan oikealle puolelle, ja negatiivinen arvo linjan suunnan vasemmalle puolelle.




Positiivinen **Pystysiirtymän** arvo tasaa kohdetta linjan yläpuolelle, ja negatiivinen arvo linjan alapuolelle.

4. Napauta **Hyväksy**.



Siirtymän tiedot näkyvät **Koodin** kentässä, joka on merkki siitä, että siirtymäarvoja sovelletaan seuraavaan mittaukseen.

NOTE – Kun käytät siirtymiä, Trimble suosittelee käyttämään **Aloita yhdentymissarja**  - ja **Lopeta yhdentymissarja**  -kontrollikoodeja rivin aloittamiseen ja lopettamiseen. **Lopeta yhdentymissarja**  -kontrollikoodi poistaa siirtymäpainikkeen automaattisesti käytöstä ja poistaa siirtymätekstin.

Pisteiden yhdistämisen ja liitoskohtien sivuuttamisen erityiskontrollikoodit

- Liittääksesi nykyisen pisteen valittuun pisteeseen näpäytä **Liitä nimettyyn pisteeseen**  ja syötä pisteen nimi tai valitse piste kartalta ja näpäytä **Hyväksy**.
- Liittääksesi pisteen ensimmäiseen pisteeseen sarjassa, jolla on sama linjaominaisuuskoodi, näpäytä **Liitä ensimmäiseen (sama koodi)** .
- Mitataksesi pisteen ilman, että liität sen viimeksi mitattuun pisteeseen, napauta **Ei yhdistämistä**  ja mittaa ja tallenna piste tämän jälkeen.

Seuraavan pisteen nimen määrittäminen

1. Tarkastaaksesi seuraavan pisteen nimen näpäytä  **Seuraavan pisteen nimi** -valikkokohteen jälkeen tuleva teksti ilmaisee seuraavan pisteen nimen.
2. Asettaaksesi nimen seuraavalle pisteelle näpäytä  ja valitse **Seuraava pisteen nimi**.
3. Syötä pisteen nimi ja koodi seuraavalle pisteelle.
4. Napauta **Hyväksy**.


Pikaohjeet: CAD-työkalupalkin käyttö Mittauskoodien kanssa





Viittaa alla oleviin esimerkkiominaisuuksiin ja painikkeen painamistietoihin luodaksesi ominaisuuksia **Mittauskoodeissa** CAD-työkalupalkki käyttäen.

NOTE – Yksityiskohtaisemmat ohjeet kunkin toiminnon käyttöön löytyy osiosta [Ominaisuuksien luominen Mittauskoodien kontrollikoodeja käyttämällä](#).

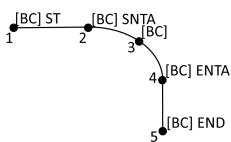
TIP – Luodaksesi takareunan (**BC**) tai standardimallisen viemäriaukon ominaisuudet (**STMH**) määritä ominaisuuksikoodit **BC** ja **STMH** linjoina ominaisuuskirjastossa ja varmista että ominaisuuskirjasto sisältää asianmukaiset ominaisuuksien kontrollikoodit.


Esimerkkilinjan ja ei-tangentin suuntaisen kaariominaisuuden luominen




1. Piste 1: näpäytä  + [BC].
2. Piste 2: näpäytä  + [BC].
3. Piste 3: näpäytä [BC].
4. Piste 4: näpäytä  + [BC].
5. Piste 5: näpäytä  + [BC].


Esimerkkinä käytettävän kolmipisteympyrän (reunan) ominaisuuden luominen

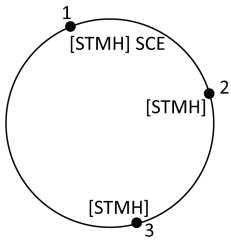


1. Piste 1: näpäytä  + [STMH].
2. Piste 2: näpäytä [STMH].
3. Piste 3: näpäytä [STMH].


Esimerkkinä käytettävän kaksoispisteympyrän (keskuksen) ominaisuuden luominen

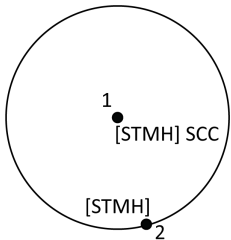


1. Piste 1: näpäytä  + [STMH].
2. Piste 2: näpäytä [STMH].


Esimerkkinä käytettävän yksipisteympyrän (keskuksen) ominaisuuden luominen

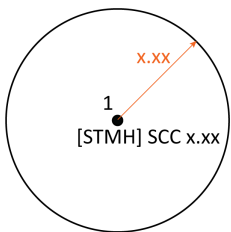


1. Napsauta .
2. Näpäytä [STMH] +  + säteen arvo [x.xx].



Esimerkkinä käytettävän kolmpistenelikulmion ominaisuuden luominen

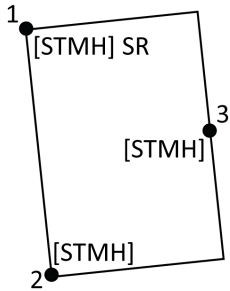


1. Piste 1: näpäytä  + [STMH].
2. Piste 2: näpäytä [STMH].
3. Piste 3: näpäytä [STMH].

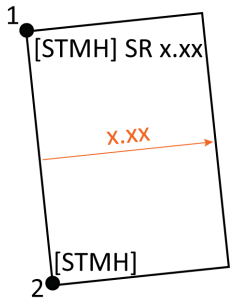


Esimerkkinä käytettävän kaksoispistenelikulmion ominaisuuden luominen



1. Napsauta .
2. Piste 1: näpäytä [STMH] +  + leveysarvo [(+/-)x.xx].
3. Piste 2: näpäytä [STMH].

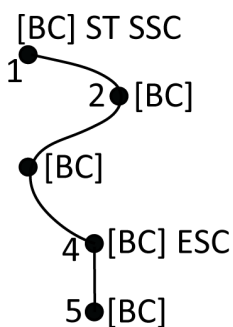Esimerkkinä käytettävän sileän kurviominaisuuden luominen




1. Piste 1: näpäytä  +  [BC].
2. Piste 2: näpäytä [BC].
3. Piste 3: näpäytä [BC].
4. Piste 4: näpäytä  + [BC].
5. Piste 5: näpäytä [BC].



Pikaohjeet: CAD-työkalupalkki ja Pisteiden tai Topon mittaus

Viittaa alla oleviin esimerkkiominaisuuksiin ja painikkeen painamistietoihin luodaksesi ominaisuuksia **CAD-työkalupalkin Pisteiden mittauksen** tai **CAD-työkalupalkki** kaavaketta.


TIP – Luodaksesi takareunan (**BC**) tai standardimallisen viemäriaukon ominaisuudet (**STMH**) määritä ominaisuuskoodit **BC** ja **STMH** linjoina ominaisuuskirjastossa ja varmista että ominaisuuskirjasto sisältää asianmukaiset ominaisuuksien kontrollikoodit.

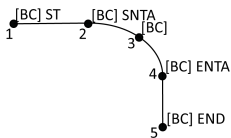
Esimerkkilinjan ja ei-tangentin suuntaisen kaariominaisuuden luominen




1. Piste 1: valitse **[BC]** + näpäytä .
2. Piste 2: valitse **[BC]** + näpäytä .
3. Piste 3: valitse **[BC]**.
4. Piste 4: valitse **[BC]** + näpäytä .
5. Piste 5: valitse **[BC]** + näpäytä .


Esimerkinä käytettävän kolmpisteympyrän (reunan) ominaisuuden luominen

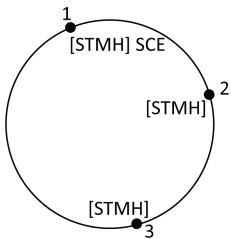


1. Piste 1: valitse **[STMH]** + näpäytä .
2. Piste 2: valitse **[STMH]**.
3. Piste 3: valitse **[STMH]**.


Esimerkinä käytettävän kaksoispisteympyrän (keskuksen) ominaisuuden luominen

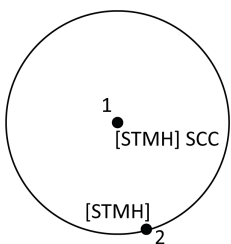


1. Piste 1: valitse **[STMH]** + näpäytä .
2. Piste 2: valitse **[STMH]**.


Esimerkkinä käytettävän yksipisteympyrän (keskuksen) ominaisuuden luominen

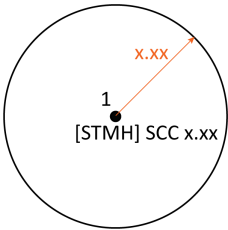


1. Valitse **[STMH]** + näpäytä  + syötä säteen arvo **[x.xx]**.


Esimerkkinä käytettävän kolmpistenelikulmion ominaisuuden luominen

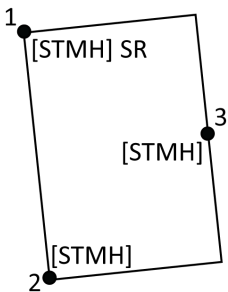


1. Piste 1: valitse **[STMH]** + näpäytä .
2. Piste 2: valitse **[STMH]**.
3. Piste 3: valitse **[STMH]**.

Esimerkkinä käytettävän kaksoispistenelikulmion ominaisuuden luominen

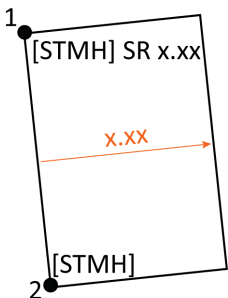

1. Piste 1: valitse **[STMH]** + näpäytä  + syötä leveysarvo **[x.xx]**.
2. Piste 2: valitse **[STMH]**.

Esimerkkinä käytettävän sileän kurviominaisuuden luominen

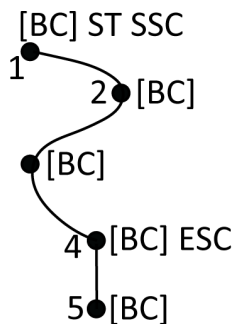

1. Piste 1: valitse [BC] + näpäytä + .
2. Piste 2: valitse [BC].
3. Piste 3: valitse [BC].
4. Piste 4: valitse [BC] + .
5. Piste 5: valitse [BC].

Maarekisteripisteiden toleranssin tarkastukset

Trimble Access tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa, että mitatut tai merkityt pisteet on mitattu kahdesti ("kaksoissidottu") sen varmistamiseksi, että ne täyttävät asianmukaiset paikalliset toleranssirajoja koskevat maarekisterimääräykset.

Tähän mennessä tämä ominaisuus on kehitetty täyttämään maarekisterimääräykset Sveitsissä ja Norjassa. Jos maassasi käytetään samoja maarekisteritoleranssin tarkistussääntöjä, voit ehkä käyttää tätä toimintoa omalla alueellasi.

Jos haluat käyttää tätä toimintoa Trimble Access-järjestelmässä, sinun on lisättävä XML-tiedosto **System Files\Trimble Data**-kansioon. XML-tiedosto määrittää maarekisterikoodit ja mitattavan tai merkittävän pisteen tyyppin erilaiset toleranssivaatimukset.

Jotta pääset alkuun, tarjoamme kaksi maarekisteritoleranssien XML-esimerkkitiedostoa – yksi Sveitsille ja toinen Norjalle:

- **CadastralTolerances.xml**-esimerkkitiedosto:
 - Mahdollistaa useiden pisteluokkien määrittämisen
 - Tarkistaa, että jokainen piste on mitattu kahdesti
 - Tarkistaa, että jokainen piste on vaakatoleranssin sisällä
 - Tarkistaa, että piste on pystytoleranssin sisällä tiettyjen pisteluokkien kohdalla.
- **CadastralTolerances - Norway.xml** -esimerkkitiedosto:
 - On määritetty yhdelle pisteluokalle
 - Tarkistaa, että jokainen piste on mitattu kahdesti
 - Tarkistaa, että jokainen piste on vaakatoleranssin sisällä
 - Etsii virheitä tai suuria kahden mittauksen välisiä eroja
 - Tarkistaa mittauslaadun sisäisillä luotettavuuslaskelmilla ja ulkoisilla luotettavuuslaskelmilla
 - Tarkistaa, että kunkin pisteen kahden mittauksen välillä on kulunut riittävästi aikaa

Kun olet ottanut maarekisteritoleranssin tarkistuksen käyttöön työssä, Trimble Access tarkistaa automaattisesti työn maarekisteripisteiden toleranssit, kun merkkat pisteen tai lasket kahden tai useamman pisteen keskiarvon. Kunkin maarekisteripisteen tila näkyy kartassa, ja siitä tehdään yhteenveto työnäytössä. Lisätietoja siitä, miten Trimble Access näyttää maarekisteripisteen tilan löytyy osiosta [Maarekisteripisteen tila, page 576](#).

Maastotietokoneen määrittäminen suorittamaan maarekisteritoleranssitarkistuksia

Voit määrittää maastotietokoneen asetukset niin, että Trimble Access tarkastaa työn maarekisteripisteiden toleranssit automaattisesti:

1. Lataa asianmukainen maarekisteritoleranssien XML-näytetiedosto Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [Konfigurointitiedostot-sivulta](#).
Mallitiedosto sisältää esimerkkikoodeja ja huomautuksia, jotka selittävät, miten tiedosto toimii ja mitä voidaan konfiguroida. Lisätietoja on kohdissa [Sveitsin maarekisteri-XML-tiedoston asetukset, page 577](#) tai [Norjan maarekisteri-XML-tiedoston asetukset, page 579](#).
2. Käytä tekstieditoria määrittääksesi maarekisteritoleranssien XML-tiedoston käyttämään koodejasi ja toleranssiarvojasi.
 - a. Määritä omat koodisi ja varmista, että maarekisteritoleranssien XML-tiedoston toleranssiarvot ovat oikein, tai muokkaa niitä vastaamaan vaadittuja toleranssiarvoja.
 - b. Varmista, että maarekisteritoleranssien XML-tiedoston koodeille on määritetty oikein vaadittuja toleranssiarvoja vastaava luokituksen nimi, ja muokkaa niitä tarpeen mukaan.
3. Kopioi muokattu maarekisteritoleranssien XML-tiedosto maastotietokoneen **Trimble Data\System Files** -kansioon.

NOTE – Älä nimeä maarekisteritoleranssien XML-tiedostoa uudelleen. XML-tiedoston nimen on oltava **CadastralTolerances.xml** tai **CadastralTolerances - Norway.xml**, jotta automaattinen maarekisteripisteiden toleranssin tarkistus voidaan suorittaa.

Maarekisteritoleranssin tarkistuksen ottaminen käyttöön työssä

Jokaisessa työssä, jolle haluat ottaa käyttöön automaattiset maarekisteritoleranssitarkistukset:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**.
2. Näpäytä **OmaisuuDET**.
3. Kirjoita **Työn ominaisuudet** -näytön **Huomautukset**-kenttään asianmukainen maarekisteriluokan nimi työn maarekisteripisteille.

Kaikkien työn maarekisteripisteiden on käytettävä samaa maarekisteriluokkaa.

Luokkien nimet määritetään heti <SurveyClasses> -rivin jälkeen maarekisteritietojen toleranssien XML-tiedostossa:

- **CadastralTolerances.xml** luettelee useita luokkia, kuten **TS2**.
- **CadastralTolerances - Norway.xml** luettelee yhden luokan, joka on **Luokka A**.

4. Napauta **Hyväksy**.

Työn tiedot -paneeli sisältää nyt **Maarekisteriyhteenvedon**, joka näyttää värikoodatun yhteenvedon työn maarekisteripisteistä.

Maarekisterin toleranssitarkastukset ja palaute

Jokaiselle pisteelle, jolle **Koodi**-kenttä määrittää maastotietokoneen **System Files** -kansioon tallennetussa maarekisteritoleranssien XML-tiedostossa määritetyn maarekisterikoodin, Trimble Access-ohjelmisto suorittaa automaattisesti maarekisteritoleranssitarkistuksen, kun:

- pistettä merkatessa
- keskiarvoa laskettaessa, kuten:
 - kun lasket keskiarvon **Laske keskiarvo** -toiminnolla.
 - kun ohjelmisto havaitsee tuplapisteen ja keskiarvoistat pisteet avattavasta **Toiminto**-luettelosta.

Merkatun tai keskimääräisen sijainnin laskettuja virheitä verrataan maarekisteritoleranssien XML-tiedostoon kyseiselle maarekisterikoodille tallennettuihin toleranssiarvoihin, jotka näkyvät **Toleranssitarkastuksen** ryhmälaatikossa **Toleranssierojen** tai **Keskiarvon laskennan** näytössä.

Kartan pisteen väri muuttuu osoittamaan maarekisteripisteen tilan.

TIP – Jotkin maarekisterimääräykset saattavat edellyttää, että jokainen mittaus on "riippumaton" kaksinkertaisesti sidottujen maarekisteripisteiden kohdalla. Takymetrimittauksessa tämä voidaan ehkä saavuttaa käyttämällä eri paaluasetuksia tai **Ketjumittaus**-ominaisuutta. GNSS-mittauksissa voit käyttää **SV-osajoukkoa** jakamaan kaikki seuratut satelliitit kahteen osajoukkoon, joiden levinneisyys on tasaisesti taivaalle, ja käyttää yhtä osajoukkoa mittaamaan ja sitten toista osajoukkoa mittaamaan pisteen uudelleen itsenäisten liitoshavaintojen avulla.

Maarekisteripisteen tila

Työt-näytön **Työn tiedot** -paneelin **Maarekisteriyhteenvedossa** näkyy työn maarekisteripisteiden määrä tilan mukaan.

Kartta antaa välitöntä palautetta maarekisteripisteiden tilasta.

TIP – Värillisten kuvakkeiden näyttö priorisoidaan siten, että punainen näkyy oranssin päällä, joka näkyy vihreän päällä. Tämä tarkoittaa, että toleranssin ulkopuoliset tai ei-kaksoiskiinnityksen pisteet näkyvät paremmin millä tahansa zoomaustasolla.

Sveitsin maarekisteripisteen tila

Kun käytät **CadastralTolerances.xml**-tiedostoa, pistekuvakkeiden väri antaa seuraavan palautteen:

- **Vihreä:** Piste on kaksoissidottu, ja keskiarvoistettu mittaus on määriteltyjen toleranssiarvojen sisällä.
- **Oranssi:** koska piste ei ole kaksinkertainen sidottu (sillä on vain yksi mittaus), toleranssia ei tunneta.
- **Punainen:** Piste on kaksoissidottu, ja keskiarvoistettu mittaus on määriteltyjen toleranssiarvojen ulkopuolella.

Tarkista määritetyt toleranssit, kynnysarvot ja aika-arvot maastotietokoneella käytössä olevasta **CadastralTolerances.xml**-tiedostosta.

Norjan maarekisteripisteen tila

Kun käytät **CadastralTolerances - Norway.xml**-tiedostoa, pistekuvakkeiden väri antaa seuraavan palautteen:

- **Vihreä:** Piste on kaksoissidottu ja:
 - Keskiarvoistettu mittaus on määritellyn vaakasuuntaisen toleranssin sisällä.
 - Näiden kahden mittauksen välinen etäisyys on määritellyn toleranssin sisällä (virheitä ei havaittu).
 - Lasketut sisäisen ja ulkoisen luotettavuuden virhearvot eivät ylitä määriteltyjä kynnysarvoja.
 - Näiden kahden mittauksen välillä on kulunut riittävästi aikaa.
- **Oranssi:** Piste on joko:
 - Kaksoissidottu, mutta lasketut sisäisen ja ulkoisen luotettavuuden virhearvot ylittävät määritetyt kynnysarvot.
 - Ei vielä kaksoissidottu (sillä on vain yksi mittaus), joten toleranssi on tuntematon.
- **Punainen:** Piste on kaksoissidottu, mutta ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa:
 - Näiden kahden mittauksen välinen etäisyys ylittää määritellyn vaakasuuntaisen toleranssin.
 - Pisteen kahden mittauksen välillä on odottamattoman suuri ero (virhe havaittu).
 - Lasketut sisäisen ja ulkoisen luotettavuuden virhearvot ylittävät määritetyt kynnysarvot.
 - Näiden kahden mittauksen välillä ei ole kulunut riittävästi aikaa.

Tarkista määritetyt toleranssit, kynnysarvot ja aika-arvot maastotietokoneella käytössä olevasta **CadastralTolerances - Norway.xml**-tiedostosta.

Sveitsin maarekisteri-XML-tiedoston asetukset

Jos haluat käyttää maarekisteritoleranssien tarkistusta Trimble Access:ssa, muokkaa **CadastralTolerances.xml** -mallitiedosto tarpeidesi mukaiseksi.

Lataa **CadastralTolerances.xml** -mallitiedosto Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [Konfigurointitiedostot-sivulta](#).

Xml-mallitiedosto käyttää **Mittausluokan** ja **Luokituksen** yhdistelmää määrittääkseen toleranssiarvon, jota vastaan piste on tarkistettava.

Luokituksen nimi määrittää mitattavan tai merkattavan pisteen tyypin: Topo-, rajaus- ja kiinto-. **Mittausluokan** nimi määrittää pisteen sijainnin edellyttämän toleranssitason, esimerkiksi kaupunki vs. maaseutu.

Sveitsin osalta pisteille on viisi toleranssitasoa:

- Taso 1 käytetään suurten kaupunkien keskustassa.
- Taso 2 käytetään asuinalueilla kaupungin keskustan ulkopuolella ja kylissä.
- Tasoja 3 ja 4 käytetään maaseutualueilla, kuten viljelyalueilla.
- Taso 5 käytetään vuorilla.

NOTE – Elementtien nimiä ja attribuuttien nimiä ei voi muuttaa. Huomaa, että isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi.

- Elementtien nimet ovat: CadastralTolerances, SurveyClasses, Class, Classifications, Classification, Tolerances, Codes ja Code.
- Attribuuttien nimet ovat: name, id, hzTol, vtTol, description ja classification.

Mittausluokka

XML-mallitiedosto määrittää mittausluokan kullekin tasolle:

```
<SurveyClasses>
<Class name="TS1" id="Class1"/>
<Class name="TS2" id="Class2"/>
<Class name="TS3" id="Class3"/>
<Class name="TS4" id="Class4"/>
<Class name="TS5" id="Class5"/>
</SurveyClasses>
```

Jos haluat ottaa maarekisterin toleranssin tarkistuksen käyttöön työssä, sinun on määritettävä kunkin työn **Mittausluokka**. Voit tehdä tämän kirjoittamalla mittausluokan nimen (esimerkiksi **TS2**) **Huomautukset**-kenttään **Työn ominaisuudet** -näytössä Trimble Access-sovelluksessa. Kaikilla työn pisteillä on sama luokka.

Toleranssiarvot

Xml-mallitiedosto määrittää luokitusten avulla kunkin Mittausluokan toleranssiarvot pistetyypeittäin. Esimerkiksi pisteillä, joilla on rajausluokitus, voi olla seuraavat toleranssiarvot työlle määritetyn Mittausluokan mukaan:

```
<Classification name="Boundary1">
<Tolerances id="Class1" hzTol="0.035" vtTol=""/> <!-- Horizontal at least as good as Class2 -->
<Tolerances id="Class2" hzTol="0.035" vtTol=""/>
<Tolerances id="Class3" hzTol="0.070" vtTol=""/>
<Tolerances id="Class4" hzTol="0.150" vtTol=""/>
<Tolerances id="Class5" hzTol="0.350" vtTol=""/>
</Classification>

<Classification name="Boundary2">
<Tolerances id="Class1" hzTol="0.200" vtTol=""/> <!-- Horizontal at least as good as Class2 -->
<Tolerances id="Class2" hzTol="0.200" vtTol=""/>
<Tolerances id="Class3" hzTol="0.350" vtTol=""/>
<Tolerances id="Class4" hzTol="0.750" vtTol=""/>
<Tolerances id="Class5" hzTol="1.000" vtTol=""/>
```

```
</Classification>
```

kohdekoodit

Xml-mallitiedosto määrittää myös ominaisuuskoodit, jotta voit helposti määrittää maarekisteripisteiden luokituksen, kun merkitset ja mitaat työssä. Esimerkiksi pisteillä, joilla on rajauseroitus, voi olla jokin seuraavista ominaisuuskoodeista:

```
<Codes>
  <Code name="1" description="Boundary Point Stone" classification="Boundary1"/>
  <Code name="2" description="Boundary Point Bolt" classification="Boundary1"/>
  <Code name="3" description="Boundary Point Cross" classification="Boundary1"/>
  <Code name="4" description="Boundary Point plastic sign" classification="Boundary1"/>
  <Code name="5" description="Boundary Point uninsured" classification="Boundary2"/>
```

Jos **Huomautukset**-kentän arvoksi on määritetty **TS2**, jos koodaat pisteen arvoksi "1", pisteen kuvaus on "Rajauspistekivi" ja sen luokitus on "Rajaus1". Tämä tarkoittaa, että pisteen on noudatettava 35 mm:n vaakateranssia, sillä **CadastralTolerances.xml** -tiedosto määrittää, että "Luokan 2" töiden "Rajaus 1" -pisteillä on oltava hzTol="0,035".

TIP – Kuten edellä mainittiin, et voi nimetä elementtien ja attribuuttien nimiä uudelleen. Kuitenkin:

- Voit nimetä uudelleen luokkien nimet (esimerkiksi "TS1"), luokitusten nimet (esimerkiksi "Rajaus1") ja koodien nimet (esimerkiksi "1"). Jos nimeät ne uudelleen, muista nimetä kaikki esiintymät uudelleen.
- Voit luoda lisää luokkien nimiä ja luokitusnimiä. Seuraa vain XML-tiedoston kaavaa luodaksesi lisää.

Norjan maarekisteri-XML-tiedoston asetukset

Jos haluat käyttää Norjan maarekisteritoleranssien tarkistusta Trimble Access:ssa, muokkaa **CadastralTolerances - Norway.xml** -mallitiedosto tarpeidesi mukaiseksi.

Download the sample **CadastralTolerances - Norway.xml** file from the [Configuration files page](#) of the Trimble Access -ohjelmiston tukiportaali.

Xml-mallitiedosto käyttää **Mittausluokan** ja **Luokituksen** yhdistelmää määrittääkseen toleranssiarvon, jota vastaan piste on tarkistettava.

Luokituksen nimi määrittää mitattavan tai merkittävän pisteen tyyppin. **Mittausluokan** nimi määrittää pisteen sijainnin edellyttämän toleranssitason.

NOTE – Elementtien nimiä ja attribuuttien nimiä ei voi muuttaa. Huomaa, että isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi.

- Elementtien nimet ovat: CadastralTolerances, SurveyClasses, Class, Classifications, Classification, Tolerances, Codes ja Code.
- Attribuuttien nimet ovat: name, id, hzTol, vtTol, description ja classification.

Mittausluokka

XML-mallitiedosto määrittää mittausluokan kullekin tasolle:

```
<SurveyClasses>
  <Class name="ClassA" id="ClassA" algorithm="NorwayCadaster"/>
</SurveyClasses>
```

Jos haluat ottaa maarekisterin toleranssin tarkistuksen käyttöön työssä, sinun on määritettävä kunkin työn **Mittausluokka**. Voit tehdä tämän kirjoittamalla mittausluokan nimen (**Luokka A**) **Työn ominaisuudet** -näytön **Huomautukset-kenttään** Trimble Access:ssa. Kaikilla työn pisteillä on sama luokka.

Toleranssiarvot

CadastralTolerances - Norway.xml -mallitiedosto määrittää toleranssiarvot kullekin Luokan A pistelle kiintopisteeksi:

```
<Classification name="Control1">
  <Tolerances id="ClassA" hzTol="0.050" vtTol="0.100" alpha="0.05" internalReliabilityError="0.1"
  internalReliabilityWarning="0.1" externalReliabilityError="0.1" externalReliabilityWarning="0.1">
  <TimeDistance minimumMinutes="45" measurementCount="2" />
  <TimeDistance minimumMinutes="15" measurementCount="3" />
  </Tolerances>
</Classification>
```

Kun mittauksia verrataan määriteltyihin toleransseihin, tehdään tilastollinen analyysi tiedoista, jotka koskevat:

- **Virheiden tunnistus (*grovfeilsøk*)**

Virheiden tunnistus estää suuria poikkeamia, eli virheitä, kahden mittauksen välillä, (*grovfeilsøk*).

Suuri poikkeama/virhe määritellään poikkeamaksi, joka on huomattavasti suurempi kuin odotettavissa oleva satunnainen poikkeama. Suurta poikkeamaa tai virhettä voidaan pitää poikkeamana, joka on kolme kertaa keskihajontaa suurempi.

Koska virheentunnistuskennossa havaitaan vain suuria virheitä, sisäisen luotettavuuden ja ulkoisen luotettavuuden arvoja käytetään mittausten laadun ilmaisemiseen, kun pienemmät poikkeamat otetaan huomioon.

- **Sisäinen luotettavuus (*indre pålitelighet*)**

Sisäisen luotettavuuden (*indre pålitelighet*) arvo ilmaisee pienempiä virheitä kuin virheiden tunnistus voi havaita. Näitä virheitä kutsutaan "suurimmaksi jäljellä olevaksi poikkeamaksi". Sisäisen luotettavuusarvon kynnyсарvo on enintään 5 %:n merkitsevyytaso.

- **Ulkoisen luotettavuus (*ytre pålitelighet*)**

Ulkoisen luotettavuuden (*ytre pålitelighet*) arvo on laskelma maksimipisteen deformaatiosta ja se osoittaa, kuinka paljon suurin jäljellä oleva poikkeama voi vaikuttaa lopputulokseen.

Ohjelmisto tarkistaa myös sopivat ajat, jotka kuluvat saman pisteen uusintamittausten välillä.

kohdekoodit

Xml-mallitiedosto määrittää myös ominaisuuskoodit, jotta voit helposti määrittää maarekisteripisteiden luokituksen, kun merkitset ja mitaat työssä. Esimerkiksi pisteillä, joilla on Kontrolli-luokitus, voi olla jokin seuraavista ominaisuuskoodeista:

```
<Codes>
<Code name="surveyPoint" description="Checked Cadastral" classification="Control1"/>
<Code name="OLD" description="Checked Cadastral" classification="Control1"/>
<Code name="PEG" description="Checked Cadastral" classification="Control1"/>
<Code name="IS" description="Checked Cadastral" classification="Control1"/>
<Code name="IT" description="Checked Cadastral" classification="Control1"/>
<Code name="NAIL" description="Checked Cadastral" classification="Control1"/>
```

Jos **Huomautukset**-kentän arvoksi on määritetty **LuokkaA**, jos koodaat pisteen arvoksi "NAIL", pisteen kuvaus on "Tarkistettu maarekisteri" ja sen luokitus on "Kontrolli1". Tämä tarkoittaa, että pisteen on noudatettava 50 mm:n vaakatoleranssia, sillä **CadastralTolerances - Norway.xml** -tiedosto määrittää, että "Luokan A" töiden "Kontrolli1" -pisteillä on oltava `hzTol="0,050"`.

TIP – Kuten edellä mainittiin, et voi nimetä elementtien ja attribuuttien nimiä uudelleen. Kuitenkin:

- Voit nimetä uudelleen luokkien nimet (esimerkiksi "LuokkaA"), luokitusnimet (esimerkiksi "Kontrolli1") ja koodinimet (esimerkiksi "NAIL"). Jos nimeät ne uudelleen, muista nimetä kaikki esiintymät uudelleen.
- Voit luoda lisää luokkien nimiä ja luokitusnimiä. Seuraa vain XML-tiedoston kaavaa luodaksesi lisää.

Kaivomittauksen merkintävelho

Käytä **Merkintä**-toimintoa merkitsemään pisteitä, rivejä, kaaria, murtoviivoja, linjauksia, teitä ja DTM:iä. Sinun tulee aloittaa mittaus, jos haluat käyttää merkintää.

CAUTION – Älä muuta koordinaattijärjestelmää tai kalibrointia sen jälkeen, kun olet merkannut kohteet. Jos teet näin, aiemmin merkityt pisteet ovat ristiriidassa uuden koordinaattijärjestelmän ja vaihdon jälkeen laskettujen tai merkittyjen pisteiden kanssa.

Sinun tulee aloittaa RTK-mittaus, jos haluat käyttää GNSS:ää merkintää varten. Sinun tulee määrittää projektio ja datumin muunnos, jos haluat merkitä viivoja, kaaria, murtoviivoja, linjauksia tai digitaalisia maastomalleja.

Voit merkitä työssä tai linkitettyssä tiedostossa jo olevia kohteita tai näppäillä ne merkinnän aikana. Voit merkitä kohteita kartalta, valikosta tai luomastasi luettelosta. Lisätietoja luettelon käytöstä löytyy kohdasta [Merkauskohteiden luettelo, page 583](#).



TIP – Jos haluat katsoa, miten voit ottaa käyttöön erityyppisiä ominaisuuksia ja miten asetukset määritetään, tutustu [Stakeout with Trimble Access -soittolistaan Trimble Accessin YouTube-kanavalla](#).

Kohteen merkintä

1. Jos haluat suorittaa merkinnän:
 - kartalta, valitse merkittävä kohde kartalta ja napauta **Merkitse**.
 - Valikosta, napauta  ja valitse **Merkintä** ja sen jälkeen merkittävä kohdetyyppi. Valitse merkittävä kohde **Merkinnän** ruudusta.

TIP – Kun valitset merkittävää viiva-, kaari- tai murtoviivaominaisuutta kartalta, näpäytä ominaisuuden sitä päätä, jonka haluat olevan sen alkupää. Ominaisuudelle piirretään kulkusuuntaa osoittavat nuolet. Jos kulkusuunta ei ole oikein, poista ominaisuuden valinta näpäyttämällä sitä ja valitse ominaisuus uudelleen oikeassa suunnassa näpäyttämällä sen oikeaa päätä. Voit vaihtoehtoisesti näpäyttää tämän jälkeen karttaa ja pitää sitä pohjassa ja valita pikavalikosta **Käännä suunta**. Jos ominaisuutta on tasattu, siirtymäsuuntia ei vaihdeta, kun suunnan suuntaa käännetään.

2. Navigoi pisteeseen tai ominaisuuden alkukohdaksi määritettyyn pisteeseen. Vaihtoehtoisesti opasta henkilö, joka pitelee prismaa kuljettavaa paalua, pisteen luo.
Katso [Merkinnän navigointi, page 585](#) saadaksesi tarkempia tietoja merkinnän navigointiominaisuuden käyttämisestä.
3. Merkitse piste.

4. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
5. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Napauta **Tallenna** tallentaaksesi erot.

Merkkauskohteiden luettelo

Käyttääksesi luetteloa merkittessäsi ryhmän pisteitä sinun tulee luoda merkittävien kohteiden lista, valita piste **Merkittävien kohteiden** listalta ja merkitä kyseinen piste. Sen jälkeen kun olet tallentanut pisteen, ohjelmisto näyttää **Merkittävien kohteiden** listan. Valitse seuraavaksi merkattava piste.

Voit päivittää **Kohteen merkinnän** luettelon muuttamalla pisteen valintoja kartalla silloin, kun **Kohteen merkinnän** luettelo näkyy oikealla.

Merkintälistan luominen kartalta

1. Valitse kartalta merkattavat kohteet. Näpäytä **Merkitse**.
2. **Merkitse kohteita** -luettelo listaa kaikki merkattaviksi valitut kohteet. Lisää enemmän kohteita luetteloon tekemällä yhden seuraavasta toimista:
 - Valitse ne kartalta. **Kohteiden merkinnän** listaa päivitetään sitä mukaan kun valitset kohteita. Napsauta **OK**.
 - Napsauta **Lisää**. Valitse menetelmä, jota haluat käyttää **lisäämään pisteitä luetteloon**.

Valitsemasi kohteet näytetään **Merkitse kohde** -listassa.

TIP – Kun valitset merkittävää viiva-, kaari- tai murtoviivaominaisuutta kartalta, näpäytä ominaisuuden sitä päätä, jonka haluat olevan sen alkupää. Ominaisuudelle piirretään kulkusuuntaa osoittavat nuolet. Jos kulkusuunta ei ole oikein, poista ominaisuuden valinta näpäyttämällä sitä ja valitse ominaisuus uudelleen oikeassa suunnassa näpäyttämällä sen oikeaa päätä. Voit vaihtoehtoisesti näpäyttää tämän jälkeen karttaa ja pitää sitä pohjassa ja valita pikavalikosta **Käännä suunta**. Jos ominaisuutta on tasattu, siirtymäsuuntia ei vaihdeta, kun suunnan suuntaa käännetään.

Merkintälistan luominen valikosta

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Merkintä / Pisteet**.
2. Jos karttaa ei näytetä ja **Merkitse piste** -kaavake on täyden leveyden tilassa, näpäytä **Lista**. **Merkitse kohteita** -luettelossa on listattuna kaikki merkattaviksi valitut kohteet. Luettelo saattaa sisältää aiemmin lisättyjä pisteitä, joita ei vielä ole merkattu.
3. Napsauta **Lisää**. Valitse menetelmä, jota haluat käyttää **lisäämään pisteitä luetteloon**. Valitsemasi pisteet näytetään **Merkitse kohde** -listassa.

Luodaksesi merkintäluettelon työn ulkopuolisen tiedoston pohjalta

Merkitäksesi pisteitä CSV/TXT-tiedostosta tai toisesta työstä, jota ei ole linkitetty nykyiseen työhön:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Merkintä / Pisteet**.
2. Jos karttaa ei näytetä ja **Merkitse piste**-kaavake on täyden leveyden tilassa, näpäytä **Lista**.
3. Napsauta **Lisää**.
4. Näpäytä **Valitse tiedostosta**.
5. Valitse tiedosto näpäyttämällä sitä tai käyttämällä tallentimen nuolinäppäimiä. Napsauta **Hyväksy**.
6. Jos **Geodesian lisätoimintojen** valintaruutu on valittuna **Cogo-asetuksissa** ja valitset CSV- tai TXT-tiedoston, sinun täytyy määritellä tiedoston pisteiden **Koordinaattien tyyppi**. Valitse **Koordinaatistopisteet** tai **(paikalliset) koordinaatistopisteet**.
7. Jos tiedoston sisältämät pisteet ovat **(Paikallisia) karttapisteitä**, valitse muunnos, jolla ne muunnetaan karttapisteiksi:
 - Jos haluat määrittää muunnoksen myöhemmin, valitse **Ei käytetä, tämä määritellään myöhemmin**. Napsauta **Hyväksy**.
 - Luo uusi näyttömuunnos valitsemalla **Luo uusi muunnos**. Näpäytä **Seuraava** ja käy läpi vaaditut vaiheet. Katso [Muunnokset, page 237](#).
 - Valitse olemassa oleva näytön muunnos valitsemalla **Valitse muunnos**. Valitse näyttömuunnos luettelosta. Napsauta **Hyväksy**.
8. Valitse merkintälistalle lisättävät pisteet tiedostosta näpäyttämällä kutakin pisteen nimeä tai **Kaikki**.

NOTE – Merkintäluettelossa jo olevat CSV/TXT/työtiedostossa olevat pisteet eivät ilmesty eikä niitä voida lisätä enää luetteloon.

9. Napsauta **Lisää**.
Valitsemasi pisteet näytetään **Merkitse kohde**-listassa.

Merkittävien kohteiden luettelon hallinta

Jos valitsette useamman kuin yhden kohteen kartalta ja näpäytät sen jälkeen **Merkitse**, ruutuun ilmestyy **Merkitse kohteita**-luettelo. Valitse kukin kohde vuorollaan **Merkitse kohteita**-luettelosta, navigoi siihen ja merkitse se ennen kuin palaat **Merkitse kohteita**-luetteloon.

TIP – Pisteet poistetaan automaattisesti luettelosta sen jälkeen, kun ne on merkattu. Pitääksesi pisteitä luettelossa tyhjennä **merkinnän optioiden** ruudun [Poista maastoon merkitty piste listasta](#) -valintaruutu. Nämä asetukset eivät vaikuta linja-, kaari- tai murtoviivaominaisuuksiin.

Kun **Merkitse kohteita**-luettelo näkyy kartan rinnalla:

- Sillä hetkellä valittuna oleva luettelokohde näkyy korostettuna kartalla.
- Kartalla valittuna olevien kohteiden muuttaminen päivittää **Merkitse kohteita**-luettelossa olevat kohteet, ja **Merkitse kohteita**-luettelossa olevien kohteiden poistaminen päivittää kartalla valittuna olevat kohteet.

- Tyhjennä **Merkitse kohteita** -luettelo näpäyttämällä **Poista kaikki** tai näpäyttämällä karttaa kahdesti. Jos tyhjennät luettelon vahingossa, näpäytä **Peruuta** palauttaaksesi **Merkitse kohteita** -luettelon.

Siirrä **Merkitse kohteita** -luettelo syrjään näpäyttämällä **Esc**. Sovellus muistaa **Merkitse kohteita** -luettelon, ja voit palata siihen myöhemmin.

Kun **Merkitse kohteita** -luettelo ei ole avoinna:

- Tyhjennä nykyinen karttavalinta kaksoisnäpäyttämällä karttaa.
- Valitse kohteet kartalta tavallisesti suorittaaksesi muita toimintoja, kuten ominaisuuksien näppäilyn tai COGO-laskentojen suorittamisen.
- Palaa **Merkitse kohteita** -luetteloon näpäyttämällä **Merkintä**.
- Lisää nykyinen karttavalinta **Merkitse kohteita** -luetteloon näpäyttämällä ja pitämällä karttaa painettuna ja valitsemalla **Merkitse: x kohdetta**, jossa **x** on merkintäluettelossa olevien kohteiden määrä sekä kartalla olevien kohteiden määrä. Ruutuun ilmestyy **Merkitse kohteita** -luettelo, joka näyttää päivitetyn listan.

Merkinnän navigointi

Pisteisiin merkinnän aikana navigoinnin yhteydessä näytettävä tieto, riippuu siitä, suoritatko takymetri- tai GNSS-mittausta sekä **Merkinnän asetusten** ruudussa määrittämistäsi asetuksista. Katso ohjeet näiden asetusten konfigurointiin kohdasta [Merkinnän navigointinäyttö, page 586](#).

Takymetrimittaus

1. Pitele näyttöruutua edessäsi kun kävelet eteenpäin nuolen osoittamaan suuntaan. Nuoli osoittaa sen pisteen suuntaan, jonka aiot mitata ("prisma").

Navigointideltat, jotka ilmaisevat etäisyyden prismaan sekä prisman suunnan, ilmestyvät ruudun pohjalle. Muuta näytöllä näkyviä deltoja näpäyttämällä **Asetukset**.

2. Kun saavut kolmen metrin säteelle pisteestä, nuoli häviää ja sisään/ulos- ja vasen/oikea-suunnat ilmestyvät käyttäen kojetta referenssipisteenä.

Jos kauko-ohjaat robottikojetta prismalta:

- koje seuraa prismaa automaattisesti, kun se liikkuu
- koje päivittää graafista näyttöä jatkuvasti
- graafinen näyttö kääntyy toisinpäin ja nuolet näytetään kohteesta (prisma) kojeeseen

Ensimmäinen näyttö kertoo, mihin suuntaan kojetta tulee kääntää; kulman, jonka kojeen pitäisi näyttää sekä etäisyyden viimeksi merkitystä pisteestä tällä hetkellä merkattavaan pisteeseen.

3. Käännä kojetta (kaksi hahmotelmanuolta ilmestyy, kun se koje on linjassa) ja opasta henkilöä, joka pitää paalua linjalla.

Käyttäessäsi servokojetta ja kun määrittää mittaustyylin **Servo autom. kääntö** -kentän asetukseksi **HA ja VA** tai **Vain HA**, jolloin koje kääntyy automaattisesti pisteelle. Jos työskennellään robottikojeella tai **Servo autom. kääntö** -kentän asetusta on **Pois**, koje ei käännä automaattisesti.

4. Merkitse piste.

GNSS-mittaus

1. Pitele näyttöruutua edessäsi kun kävelet kohti pistettä, jonka aiot merkitä ("kohde"). Navigointideltat, jotka ilmaisevat etäisyyden prismaan sekä prisman suunnan, ilmestyvät ruudun pohjalle. Muuta näytöllä näkyviä deltoja näpäyttämällä **Asetukset**.

Jos käytät **IMUn kallistuskompensaatiota** ja IMU on kohdennettu:

- Vastaanottimen antamaa suuntaa käytetään suuren navigointinuolen suuntaamiseen silloinkin, kun seisot paikoillasi. Sinun tulee asettaa vastaanottimen LED-paneeli itseäsi kohti, jotta näiden suuntaaminen tapahtuu oikein.
- Deltoja sovelletaan paalun kärkeen. Voit kallistaa paalua tarpeen mukaan navigoidessasi ominaisuuteen.

Jos käytät vain GNSS:ää:

- Suuri navigointinuoli osoittaa sen pisteen suuntaan, jonka aiot mitata ("prisma"). Sinun pitää liikkua, jotta navigointinuoli voi näyttää oikean suunnan.
- Vaakadeltoja sovelletaan antennivaiheen keskipisteeseen (APC:hen). Sinun tulee pitää paalu vaaka-asennossa navigoidessasi ominaisuuteen.

TIP – Muuttaaksesi pienen suuntausnuolen käyttämää liitospistettä näpäytä **Pohjoinen/Aurinko** -valonäppäintä. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinriviä pitkin nähdäksesi lisää valonäppäimiä.)

2. Kun saavut kolmen metrin säteelle pisteestä, nuoli häviää ja häränsilmäkohde ilmestyy. Kun lähestyt prismaa, hila ilmestyy ruutuun merkatessasi pistettä, riviä, kaarta tai linjausta. Koordinaatiston asteikko muuttuu, kun liikut lähemmäksi prismaa.

Pidä rintamasuuntasi samana ja liiku ainoastaan eteen, taakse, vasemmalle tai oikealle. Älä muuta suuntaustasi.

3. Jatka eteenpäin kulkemista kunnes sijaintiasi kuvaava risti peittää pistettä edustavan häränsilmäkohteen.

TIP – Jos käytät IMUn kallistuskompensaatiota ja IMU on kohdennettu, voit lopettaa siirtymisen ja siirtää paalun kärjen prisman sijaintiin sen jälkeen, kun ruutuun ilmestyy kokonaan tarkennettu kuva käyttäen merkinnän ruutua apunasi.

4. Merkitse piste.

Merkinnän navigointinäyttö

Pisteisiin merkinnän aikana navigoinnin yhteydessä näytettävä tieto riippuu siitä, suoritatko takymetri- tai GNSS-mittausta sekä **Merkinnän asetusten** ruudussa määrittämistäsi asetuksista.

Voit määrittää nämä asetukset seuraavasti:

- Napauta mittauksilyllissä ☰ and select **Asetukset / Mittauksilyllit / <Tyylin nimi> / Merkintä**.
- Napauta merkinnän aikana merkinnän navigointinäytössä **Asetukset**.

Takymetrimittaukset

Käytä **Näyttö**-ryhmää konfiguroidaksesi navigointinäytön merkinnän aikaisen ulkoasun:

- Näyttääksesi suuren navigointinuolen navigoinnin kuvaruudussa aseta **Näytä merkintägrafiikat** -valitsin **Kyllä**-asentoon.

TIP – Jos käytät maastotietokonetta, jossa on pieni ruutu, tai jos haluat ruudulla näkyvän enemmän navigointideltoja, aseta **Näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Ei**-asentoon. Muut **Näyttö**-ryhmän kentät ovat piilotettuja silloin, kun valitsin on **Ei**-asennossa.

- Valitse **Näyttötila**: Optiot ovat:
 - Suunta ja etäisyys** – merkinnän navigointiruudussa on suuri nuoli osoittamassa suuntaan, johon sinun tulee liikkua. Kun olet lähellä pistettä, nuoli muuttuu osoittamaan sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle suhteessa kojeeseen.
 - Sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle** – merkinnän navigointiruudussa on suunnat sisään/ulos ja vasemmalle/oikealle.

TIP – Oletuksena ohjelmisto antaa sisään/ulos- ja vasemmalle/oikealle-suunnat automaattisesti **Prisman perspektiivistä** robottimittauksessa, ja **Kojeen perspektiivistä**, kun yhteys on muodostettu servokojeeseen etutason tai kaapelin kautta. Muuttaaksesi tätä muuta **Servo/robotti**-ryhmälaatikon asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Servo/Robotti, page 273](#).

- Määritä sallittu etäisyyden virhe **Etäisyyden toleranssin** kentällä. Jos kohde on tämän etäisyyden sisällä pisteestä, ohjelmisto osoittaa, että etäisyys on oikea.
- Määritä sallittu kulman virhe **Kulman toleranssin** kentällä. Jos takymetriä käännetään pois pisteestä vähemmän kuin tämä kulman arvo, ohjelmisto osoittaa, että kulma on oikea.
- Käytä **Luiskan** kenttää näyttämään kaltevan tason luiska kulmana, prosenttina tai suhteena. Suhde voidaan näyttää muodossa **Rise:Run** tai **Run:Rise**. Katso [Kaltevuus, page 98](#).

Tarkastele nykyistä merkintäkohdetta varten näytettyjä deltoja **Erot** -ryhmässä. Vaihda näytöllä näkyvät deltat napauttamalla **Muokkaa**.

Deltat ovat navigoinnin aikana näkyvät tietokentät, jotka osoittavat suunnan ja etäisyyden, jotka sinun on kuljettava saavuttaaksesi kohteen jonka haluat merkitä. Katso [Merkinnän navigointideltat, page 589](#).

Jos haluat näyttää leikkauksen tai täytön suhteessa pintaan merkinnän aikana, ota käyttöön **Leikkaus/täyttö pintaan** -kytkin. Valitse **Pinta**-kentästä pintatiedosto nykyisestä projektikansiosta. Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta ► ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.

Jos Trimble-tallentimesi sisältää sisäisen kompassin, voit käyttää sitä merkityksesi paikannusta tai navigoidessasi pisteeseen. Käyttääksesi sisäistä kompassia valitse **Kompassin** valintaruutu. Trimble suosittelee kompassin **sulkemista** silloin, kun olet lähellä magneettikenttiä, jotka saattavat aiheuttaa häiriötä.

GNSS-mittaukset

Käytä **Näyttö**-ryhmää konfiguroidaksesi navigointinäytön merkinnän aikaisen ulkoasun:

- Näyttääksesi suuren navigointinuolen navigoinnin kuvaruudussa aseta **Näytä merkintägrafiikat** -valitsin **Kyllä**-asentoon.

TIP – Jos käytät maastotietokonetta, jossa on pieni ruutu, tai jos haluat ruudulla näkyvän enemmän navigointideltoja, aseta **Näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Ei**-asentoon. Muut **Näyttö**-ryhmän kentät ovat piilotettuja silloin, kun valitsin on **Ei**-asennossa.

- Valitse **Näyttötila**: Optiot ovat:
 - **Prisma keskellä** – valittu piste pysyy paikoillaan ruudun keskustassa
 - **Maanmittari keskellä** – sinun sijaintisi pysyy paikoillaan ruudun keskustassa
- Valitse asetus **Näytön suunnat** -kentässä. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
 - **Kulkusuunta** – kuvaruutu orientoituu niin, että kuvaruudun yläosa osoittaa kulkusuuntaan.
 - **Pohjoinen/Aurinko** – pieni suuntausnuoli näyttää pohjoisen tai auringon paikan. Kuvaruutu orientoituu niin, että kuvaruudun yläosa osoittaa pohjoiseen tai aurinkoon päin. Näyttöä käyttäessäsi näpäytä **Pohjoisen/Auringon** valonäppäintä suunnauksen vaihtamiseen pohjoisen ja auringon välillä.
 - **Viiteatsimuutti**:
 - Pisteen kohdalla kuvaruutu orientoituu työn **Referenssiatsimuuttiin**. **Merkinnän** vaihtoehdon tulee olla **Suhteessa atsimuuttiin**.
 - Linjan tai työn kohdalla kuvaruutu orientoituu linjan tai tien atsimuuttiin.

NOTE – Jos **Näytön orientointi** on asetettu kohtaan **Viiteatsimuutti** ja **Merkinnän** optiota **ei** ole asetettu kohtaan **Suhteessa atsimuuttiin** kun merkitset pistettä, näytön orientoinnin käyttäytyminen käyttää oletusarvoisesti **Kulkusuuntaa**. Lisätietoja merkintämenetelmistä löytyy osiosta [GNSS:n merkintämenetelmät, page 599](#).

- Käytä **Luiskan** kenttää näyttämään kaltevan tason luiska kulmana, prosenttina tai suhteena. Suhde voidaan näyttää muodossa **Rise:Run** tai **Run:Rise**. Katso [Kaltevuus, page 98](#).

Tarkastele nykyistä merkintäkohdetta varten näytettyjä deltoja **Erot** -ryhmässä. Vaihda näytöllä näkyvät deltat napauttamalla **Muokkaa**.

Deltat ovat navigoinnin aikana näkyvät tietokentät, jotka osoittavat suunnan ja etäisyyden, jotka sinun on kuljettava saavuttaaksesi kohteen jonka haluat merkitä. Katso [Merkinnän navigointideltoja, page 589](#).

Jos haluat näyttää leikkauksen tai täytön suhteessa pintaan merkinnän aikana, ota käyttöön **Leikkaus/täyttö pintaan** -kytkin. Valitse **Pinta**-kentästä pintatiedosto nykyisestä projektikansiosista. Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta **▶** ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.

Jos Trimble-tallentimesi sisältää sisäisen kompassin, voit käyttää sitä merkitessäsi paikannusta tai navigoidessasi pisteeseen. Käyttääksesi sisäistä kompassia valitse **Kompassin** valintaruutu. Trimble suosittelee kompassin **sulkemista** silloin, kun olet lähellä magneettikenttiä, jotka saattavat aiheuttaa häiriötä.

NOTE – Jos käytät IMUn kallistuskompensaatiota ja IMU on linjattu, vastaanottimelta saatua suuntimaa käytetään aina GNSS-kursorin, suuren merkinnän navigointinuolen ja lähikuvaruudun suuntaamiseen. Sinun tulee asettaa vastaanottimen LED-paneeli itseäsi kohti, jotta näiden suuntaaminen tapahtuu oikein.


Ohjelmisto näyttää oletuksena navigointitietoa pisteeseen nykyisestä paikannuksestasi. Jos haluat navigoida käyttäen merkattavan pisteen ja viitepisteen välistä poikkijälkilinjaa vaihda **Merkinnän** menetelmää. Katso [GNSS:n merkintämenetelmät, page 599](#).

Merkinnän navigointideltat

Merkinnän aikana näytettävä navigointitieto on käyttäjän määritettävissä, ja seuraavilla kohdetyypeille voidaan asettaa erilaisia konfiguraatioita:

- Pisteet
- Pisteet linjalla, kaarella, murtoviivalla tai tiellä
- Linja, kaari, murtoviiva tai tie
- Pinta

Merkinnän deltojen muokkaaminen

1. Napauta  ja valitse **Asetukset / Mittaustyyli / <Tyylin nimi> / Merkintä** konfiguroidaksesi mittaustyylin merkinnän deltojen näyttämiseksi niin, kuin tavallisesti käytät niitä.

TIP – Muuta deltoja merkinnän aikana napauttamalla **Asetukset** merkinnän ruudussa tai napauta navigointi-ikkunaa ja pidä sitä painettuna.

2. Napauta **Muokkaa Erot** -ryhmässä.
 - a. Napauta deltaa **Erot** -luettelossa määrittääksesi näytetäänkö deltaa vai ei. Tarkistusmerkki osoittaa, että delta näytetään. Jos ohjelmisto näyttää vähemmän deltoja, niiden nimet näkyvät isommalla fontilla.
 - b. Järjestä deltat uudelleen napauttamalla ja pitämällä deltaa painettuna ja vetämällä sitä ylös- tai alaspäin listalla.
 - c. Napauta **Hyväksy**.
3. Jos käytät maastotietokonetta, jossa on pieni ruutu, tai jos haluat ruudulla näkyvän enemmän navigointideltoja, aseta **Näytä merkinnän grafiikat** -valitsin **Ei**-asentoon.
4. Jos haluat tallentaa merkintädeltoihin tekemäsi muutokset nykyiseen mittaustyyliin, napauta **Tallenna tyyliin**.
5. Napauta **Hyväksy** palataksesi **Merkinnän** ruutuun.

Saatavilla olevat deltat

NOTE – Eri kohteiden käytettävissä olevat deltat on lueteltu alla. Jos tiettyä deltaa ei kuitenkaan voida soveltaa valittuun menetelmään, jota käytetään kohteen merkitsemiseen, deltaa ei joko näytetä tai se näkyy nollana.

Deltat: Pisteet

Pisteitä varten saatavilla olevat deltat ovat:

- Mene pohjoiseen/etelään
- Mene itään/länteen
- Mene vasemmalle/oikealle
- Mene eteenpäin/taaksepäin
- Mene sisään/ulos (vain takymetrimittaukset)
- Delta vaakakulma (vain tavanomaiset tutkimukset)
- Mene vasemmalle/oikealle (kulma) (vain takymetrimittaukset)
- Vaad. vaakakulma (vain takymetrimittaukset)
- Korkeus
- Korkeusero
- Suunniteltu korkeus
- Atsimuutti
- Vaakamatka
- Pohjoinen
- Itä
- DTM-korkeus
- Pystyettäisyys pintaan
- Luotis. etäisyys pintaan
- Koodi

Deltat: Pisteet linjalla, kaarella, murtoviivalla, linjauksella tai tiellä

Linjalla, kaarella, murtoviivalla, linjauksella tai tiellä olevia pisteitä varten saatavilla olevat deltat ovat samat kuin linjaa, kaarta, murtoviitaa tai tietä varten olevat, **sekä lisäksi**:

- Mene eteenpäin/taaksepäin Janaan suht.
- Mene vasemmalle/oikealle Janaan suht.

- Kaltevuus janalle
- Etäisyys linjaa pitkin
- Vaakaetäis. päätyyn
- Sivuluiska (Suunniteltu)
- Sivuluiska (Laskettu)
- Täyttöluiska (merkitty)
- Vaakamatka leikk.pist.
- Korkeusero leikk.pist.
- Vinomatka leikk.pist.
- Paalu: Referenssiketju
- Vaakasiirtymä: Referenssiketju
- Vaakaetäisyyden poikkikaltevuus (vain tiet)
- Koodi
- Vaakasuora sivu- siirtymä (sivusiirtymiä merkattaessa)
- Pystysuora sivu- siirtymä (sivusiirtymiä merkattaessa)
- Paalun sivu- siirtymä (sivusiirtymiä merkattaessa)
- Suunnitelman paalu
- Suunnitelman merkkijono
- Suunnitelman vaakasiirtymä
- Suunnitelman pystysiirtymä (ei käytettävissä teillä)
- Suunniteltu luiska (vain linjaukset tai tiet)
- Kaltevuus (vain tiet)
- Pinnan kaltevuus (vain linjaukset tai tiet)

TIP -

- **Etäisyys linjaa pitkin** on 3D- tai vinoetäisyys linjan (tai kaaren, murtoviivan tai tien) alusta nykyiseen sijaintiin. **Vaakaetäis. päätyyn** on 2D- tai vaakaetäisyys nykyisestä sijainnista projektoituna linjan (tai kaaren, murtoviivan tai tien) päätyyn.
- **Suunniteltu luiska** näyttää sen mallielementin kaltevuuden, joka edeltää jonoa, jonka olet valinnut merkattavaksi, kun merkitset **jonoon, jonolla olevaan paaluun** tai **lähimpään jonoon**. Kun suoritat merkintää **sivukaltevuudella linjauksesta**, se näyttää sivukaltevuuden kaltevuuden suoraan nykyisen sijaintisi alapuolella. **Kaltevuus** näyttää mallielementin kaltevuuden suoraan nykyisen sijaintisi alapuolella. **Pinnan kaltevuus** näyttää pinnan kaltevuuden suorassa kulmassa vaakageometriaan nähden ja suoraan nykyisen sijaintisi alapuolella.

Deltat: Linja, kaari, murtoviiva, linjaus tai tie

Linjaa, kaarta, murtoviivaa, linjausta tai tietä varten saatavilla olevat deltat ovat samat kuin pisteitä varten olevat, **sekä lisäksi**:

- Mene vasemmalle/oikealle Janaan suht.
- Kaltevuus janalle
- Etäisyys linjaa pitkin
- Vaakaetäis. päätyyn
- Paalu
- Vaakaoffset
- Kaltevuus janalle
- Paalu: Referenssiketju
- Vaakasiirtymä: Referenssiketju
- Vaakaetäisyyden poikkikaltevuus (vain tiet)
- Koodi
- Vaakasuora sivu- siirtymä (sivusiirtymiä merkattaessa)
- Pystysuora sivu- siirtymä (sivusiirtymiä merkattaessa)
- Paalun sivu- siirtymä (sivusiirtymiä merkattaessa)
- Suunnitelman paalu
- Suunnitelman merkkijono
- Suunnitelman vaakasiirtymä
- Suunnitelman pystysiirtymä (ei käytettävissä teillä)
- Suunniteltu luiska (vain linjaukset tai tiet)
- Kaltevuus (vain tiet)
- Pinnan kaltevuus (vain linjaukset tai tiet)

TIP –

- **Etäisyys linjaa pitkin** on 3D- tai vinoetäisyys linjan (tai kaaren, murtoviivan tai tien) alusta nykyiseen sijaintiin. **Vaakaetäis. päätyyn** on 2D- tai vaakaetäisyys nykyisestä sijainnista projektoituna linjan (tai kaaren, murtoviivan tai tien) päätyyn.
- **Suunniteltu luiska** näyttää sivukaltevuuden kulmakertoimen suoraan nykyisen sijaintisi alapuolella, paitsi jos merkitset **jonoon, jonolla olevaan paaluun** tai **Lähimpään jonoon**, kun se näyttää sen tyyppipoikkileikkauselementin kaltevuuden, joka edeltää jonoa, jonka olet päättänyt merkitä. **Pinnan kaltevuus** näyttää pinnan kaltevuuden suorassa kulmassa vaakageometriaan nähden ja suoraan nykyisen sijaintisi alapuolella.

Deltat: Pinta

Pintoja varten saatavilla olevat deltat ovat:

- Pohjoinen
- Itä
- Korkeus
- Suunniteltu korkeus
- Korkeusero
- Pystys. etäisyys
- Koodi

Merkityn pisteen tiedot

Maastoon merkityt pisteen tiedot näkyvät **Vie**-ruudusta luoduissa merkintäraporteissa, minkä lisäksi ne näkyvät **Vahvista merkityt deltat** -ruudussa, joka ilmestyy kun otat **Tarkastele ennen tallennusta** -asetuksen käyttöön.

Maastoon merkittyjen pisteiden tietojen konfigurointi:

- Kun muokkaat mittaustyyliä, napauta ☰ ja valitse **Asetukset / Mittaustyyli / <Tyylin nimi> / Merkintä**.
- Näpätä merkinnän aikana **Asetukset**.

Maastoon merkityt pisteen tiedot -ryhmälaatikolla on seuraavat asetukset.

Näytä ennen tallennusta ja vaakatoleranssi

Jos haluat nähdä merkityn pisteen ja suunnitellun pisteen erot ennen kuin tallennat pisteen, valitse **Näytä erot ennen tallennusta** -valintaruutu ja valitse sitten jompikumpi seuraavista asetuksista:

- Jos haluat nähdä erot joka kerta, aseta **vaakatoleranssiksi** 0,000 m.
- Jos haluat nähdä erot vain tietyn toleranssin ylittyessä, aseta **vaakatoleranssiksi** sopiva arvo.

NOTE - Merkinnän eromittojen arvot raportoidaan erona **alkaen** mitatusta/tarkemitatusta pisteestä **että** suunnitelman pisteeseen.

Merkinnän tarkkeiden muodot

Valitse **Merkinnän tarkkeiden muoto** -kentässä sopiva näyttömuoto.

NOTE - Jos käytät IMU-kallistuskompensaatiolla varustettua vastaanotinta ja IMU on linjattu, **deltoja sovelletaan paalun kärkeen** eikä antennivaiheen keskipisteeseen (APC).

Mittaus -merkintäformaattit

Jos päätit asentaa **kieli- ja ohjetiedostojen** kielipaketin, kun asensit Trimble Access-ohjelmiston, merkintäraporttimuodot asennetaan maastotietokoneelle valitsemallasi kielellä. Jos et valinnut kielipaketin asentamista, voit asentaa sen milloin tahansa suorittamalla Trimble Installation Managerin. Katso [Trimble Access:n asentaminen, page 15](#)

Seuraavat merkintäraporttimuodot ovat käytettävissä Mittausn kanssa:

- **Piste – merkintä**

Tämä merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto tarjoaa yksinkertaistetun merkintänäytön, joka esittää pystyettäisyyden (leikkaus/täyttö) suunnitelmapisteeseen. Korkeusero DTM:ään näytetään tarvittaessa.

- **Piste – useiden korkeuksien merkintä**

Tämä on merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto, jossa voidaan muokata pisteen suunniteltua korkeutta (leikkaus/täyttö-arvo päivitetään) sekä syöttää enintään kaksi suunniteltua korkeutta ja niihin liittyvät pystysiirtymät ja päivitetty leikkaus/täyttö-arvot.

- **Viiva – merkintä**

Tämä merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto tarjoaa yksinkertaistetun merkintänäytön, joka esittää pystyettäisyyden (leikkaus/täyttö) suunnitelmasijaintiin. Asianmukaiset asemapistet- ja siirtymäarvot raportoidaan. Ne perustuvat valittuun kaaren merkintämenetelmään.

- **Kaari – merkintä**

Tämä merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto tarjoaa yksinkertaistetun merkintänäytön, joka esittää pystyettäisyyden (leikkaus/täyttö) suunnitelmasijaintiin. Asianmukaiset asemapistet- ja siirtymäarvot raportoidaan. Ne perustuvat valittuun kaaren merkintämenetelmään.

- **Numeerinen maastomalli – merkintä**

Tämä merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto tarjoaa yksinkertaistetun merkintänäytön, joka esittää pystyettäisyyden (leikkaus/täyttö) merkittävään DTM:ään.

- **Viemäriaukkojen pohjakourujen merkintä**

Kun merkitset LandXML-tiedoston putkistoon kuuluvaa viemäriaukkoa, jolla on useita pohjakouruja, tämä merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto tarjoaa yksinkertaistetun merkintänäytön, joka käyttää LandXML-tiedoston putkiston ylimääräisiä pohjakourun korkeuksia laskeakseen niihin liittyvät pystysiirtymät sekä päivitetty leikkaus/täyttöarvot **Vahvista merkityt deltat** -ruudussa.

Tie -merkintäformaattit

Jos Tie -sovellus on asennettuna, seuraavat ylimääräiset merkintäformaattikäännökset ovat käytettävissä:

- **Tie – leikkauspisteet ja siirtymät**

Tämä on merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto näyttää kaikkien normaalitien merkintäerojen tiedot sekä luettelon vaaka- ja pystyettäisyyksistä kuhunkin poikkileikkauksen sijaintiin merkitystä

siirtymäsijainnista. Raportoidut vaaka- ja pystyettäisyydet sisältävät käytetyt vaaka- ja pystysivumitat. Raportoidut vaaka- ja pystyettäisyydet sisältävät käytetyt vaaka- ja pystysivumitat.

- **Tie - merkintä**

Tämä merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto tarjoaa yksinkertaistetun merkintänäytön, joka esittää pystyettäisyyden (leikkaus/täyttö) tien suunnitelmasijaintiin. Asianmukaiset asemapiste- ja sivumitta-arvot sekä poikkileikkauksen tiedot (leikkauspisteen merkinnän tapauksessa) raportoidaan. Ne perustuvat tien merkintämenetelmään.

- **Tie - XS-tiedot**

Tämä on merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto näyttää kaikkien normaalitien merkintäerojen tiedot sekä luettelon poikkileikkauksen elementeistä (vasen ja oikea), jotka määrittävät suunnitellun poikkileikkauksen valitulla asemapisteellä.

Putkistot -merkintäraportit

Jos Putkistot -sovellus on asennettuna, seuraavat ylimääräiset merkintäraporttikäännökset ovat käytettävissä:

- **Putkistot - Linjauksen merkintä**

Tämä merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto tarjoaa kaikki normaalit linjauksien merkinnän deltat sekä alku- ja loppupaaluarvot, jotka raportoidaan paikannuksille, jotka on mitattu ei-tangentin suuntaisen leikkauspisteen sisäisissä ja ulkoisissa kulmissa linjauksessa.


Valitse tämä **Merkinnän deltan formaatti** merkatessasi putkiston linjausta.

- **Putkistot - Pisteiden merkintä**

Tämä merkittyjen deltojen muodon tyylitiedosto tarjoaa kaikki normaalit pisteiden merkinnän deltat sekä alku- ja loppupaaluarvot, jotka raportoidaan paikannuksille, jotka on mitattu ei-tangentin suuntaisen leikkauspisteen sisäisissä ja ulkoisissa kulmissa linjauksessa.

Ks. kaaviokuva, jossa:

- 1 Merkitty piste
- 2 Johtopaalu
- 3 Loppusiirtymä
- 4 Loppupaalu
- 5 Takasiirtymä

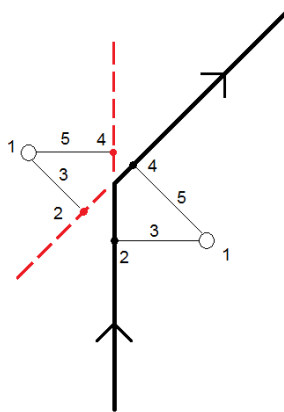

Valitse tämä **Merkinnän deltan formaatti** merkatessasi pisteitä.

Merkitty piste ja merkitty koodi

Voit antaa merkityn pisteen tunnukseksi jonkin seuraavista:

- **Suunnitelman nimi**
- **Suunnitelman nimi (etuliitteellä)**
- **Suunnitelman nimi (jälkiliitteellä)**
- seuraava **Autom. pisteen tunnus**

Jos suunnitelman nimellä on etu- tai jälkiliite, täytä **Etuliitteen/Jälkiliitteen** kenttä vaatimusten mukaisesti.

NOTE – Suunnitelman nimen asetukset ovat käytettävissä ainoastaan pisteiden merkinnän yhteydessä.

Voit myös antaa merkityn pisteen koodiksi jonkin seuraavista:

- **Suunnitelman nimi**
- **Suunnitelman koodi**
- **Viimeksi käytetty koodi**
- **Suunnitelman paalu ja siirtymä**

Kuvauksen oletukset ovat seuraavat:

- Kuvauksia sisältävää pistettä, viivaa tai kaarta merkittäessä tarkemmitatun pisteen kuvausta käytetään oletusarvona suunnitelmakohteelle, ellei **Merkitty** -koodin arvona ole **Viimeksi käytetty koodi**, jolloin käytetään viimeksi käytettyä kuvausta.
- Merkittäessä tietä Tie -sovelluksella kuvaus on aina viimeksi käytetty riippumatta **Merkitty koodi** -asetuksen arvosta.

Tallenna koordinaattierot

Valitse **Tallenna koordinaattierot** -valintaruutu. Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat näyttää merkinnän aikana p-, i- ja h-koordinaattierot, valitse vastaava valintaruutu.
- Poista valintaruudun valinta, jolloin erot näytetään ja tallennetaan vaakaetäisyytenä, korkeuserona ja suuntana.

NOTE – Jos käytetään käyttäjän määrittelemiä merkintäraportteja, **Tallenna koordinaattierot** -asetusta ei käytetä, jollei siihen viitata omassa raportissa.

Pisteiden merkintä

Voit merkata yksittäisen pisteen tai pistesarjan kartasta tai valikosta käsin.

Enne kuin aloitat, konfiguroi [navigointinäytön asetuksesi](#). Voit merkitä kohteen [suhteessa DTM:ään](#) tai [suunnitelman korkeuteen](#) jos tarpeen.

Navigoidessasi pisteeseen voit tarvittaessa navigoida atsimuutin määrittämään ja valitusta pisteestä tasattuun uuteen pisteeseen ja merkitä sen.

Merkitäksesi yksittäisen pisteen kartalla

Takymetrimittaus

1. Varmista, että **Prisman korkeus** on oikein.
Jos haluat muuttaa prisman korkeutta, näpäytä tilarivin prismakuvaketta ja muokkaa prisman korkeutta. Napauta **Hyväksy**.
2. Näpäytä ensi pistettä kartalla ja sen jälkeen **Merkintä**. Voit vaihtoehtoisesti kaksoisnapauttaa pistettä.
3. [Navigointi pisteeseen](#).
4. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.

NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoittimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkkaa piste** valonäppäin Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkkaa piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK**-tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkkaa piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.

5. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
6. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpäytä **Tall**.

TIP – Jos haluat merkata sijainnin siirtämättä laserosoitinta EDM-sijaintiin, napauta **Asetukset Merkinnän** ruudussa ja tyhjennä **Merkitse piste laserosoittimella** -valintaruutu. Kun valintaruutu on tyhjennetty, **Merkinnän** ruudussa näkyy tavalliseen tapaan **Mittaa**-valonäppäin.

GNSS-mittaus

1. Varmista, että **Antennikorkeus** ja **Mitattu kohteeseen** -kentän tiedot ovat oikein.
2. Näpäytä ensi pistettä kartalla ja sen jälkeen **Merkintä**. Voit vaihtoehtoisesti kaksoisnapauttaa pistettä.
3. [Navigointi pisteeseen](#).
4. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste.
5. Näpäytä **Tall**.
6. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpäytä **Tall**.

Merkitäksesi yksittäisen pisteen merkintävalikosta

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Merkintä / Pisteet**.
2. Jos **Merkitse kohteita** -lista ilmestyy kartan viereen, näpäytä > **Piste** vaihtaaksesi yksittäisen pisteen merkintään.
3. Näpäytä ▶ **Pisteen nimen** kentän vieressä ja valitse:
 - **Lista** tarkastellaksesi nykyisen työtiedoston ja linkitettyjen tiedostojen kaikkien pisteiden luetteloa.
 - **Villikorttihaku** valitaksesi nykyisen työtiedoston ja linkitettyjen tiedostojen kaikkien pisteiden suodatetusta luettelosta.
 - **Näppäile** syöttääksesi merkittävän pisteen koordinaatit.

TIP - Näpäytä **Lähin** luodaksesi **Pisteen nimen** kentän, jolla on sama nimi kuin lähimmällä pisteellä. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinriiviä pitkin nähdäksesi lisää valonäppäimiä.) **Lähin** etsii nykyisestä työstä ja kaikista linkitetyistä tiedostoista läheisimmän pisteen, joka **ei** ole merkittyjen pisteiden merkitty piste tai suunniteltu piste.

4. Syötä **Pisteen lisäysarvo**. Ohjelma käyttää **Pisteen lisäyksen** arvoa määrittämään seuraavaksi merkittävän pisteen mitattuaan ja tallennettuaan edellisen pisteen. Jos haluat:
 - Palata pisteen merkinnän ruutuun merkittyäsi pisteen syöttämällä lisäyksen arvoksi 0 tai ?.
 - Suorittaa lisäyksen seuraavaan pisteeseen automaattisesti, syötä kelpaava lisäysarvo.

Jos annettua lisäystä vastaavaa pistettä ei ole olemassa, näpäytä **Peruuta** palataksesi tähän ruutuun pisteen merkinnän jälkeen. Voit vaihtoehtoisesti näpäyttää **Etsi**-painiketta seuraavan saatavissa olevan pisteen löytämiseksi.

Voit käyttää lisäyksenä desimaalipilkun jälkeistä arvoa, esim. 0,5. Voit myös korottaa kirjaimen päättyvän pisteen nimen numeerista osaa; voit esimerkiksi korottaa nimeä 1000a yhdellä, jolloin se on 1001a. Tee näin näpäyttämällä ▶ ja tyhjentämällä **Koskee vain numeerisia arvoja** -valintaruutu.

5. Navigoi pisteeseen ja merkitse se. Katso lisätietoja kohdasta [Merkitäksesi yksittäisen pisteen kartalla, page 597](#) ylempänä.
6. Ohjelma käyttää **Pisteen lisäyksen** arvoa määrittämään seuraavaksi merkittävän pisteen. Jos lisäysarvoa vastaava piste on olemassa, ohjelma näyttää seuraavan pisteen nimen ja navigointitiedot. Jos pistettä ei ole olemassa, näyttöön ilmestyy **Merkitse piste** -ruutu. Valitse seuraavaksi merkittävä piste. Etsi seuraava piste näpäyttämällä **Seuraava**. Jos sitä ei ole olemassa, näpäytä **Etsi**-painiketta seuraavan saatavissa olevan pisteen löytämiseksi.

TIP - Kun merkitset yksittäistä pistettä, voit edelleen käyttää merkittyjen pisteiden listaa varmistaaksesi, että merkitset kaikki vaadittavat pisteet. Tee näin luomalla listan merkittävistä pisteistä, varmistamalla, että **Poista merkitty piste luettelosta** on aktiivinen ja merkitsemällä pisteet käyttäen yksittäisen pisteen merkinnän tilaa. Pisteet poistetaan merkintälistalta sitä mukaan kun merkitset niitä. Näpäytä **Luettelo** tarpeen mukaan tarkastaaksesi merkitsemistä vaativat pisteet.

Suunnitelman korkeuden muokkaaminen

Kun navigoit pisteeseen merkinnän aikana, suunnitelman korkeus näkyy **Merkinnän** ruudussa. Voit muokata korkeutta painamalla **välilyöntinäppäintä** tai napauttamalla > ja kirjoittamalla uuden korkeusarvon. Jos haluat palauttaa alkuperäisen korkeuden muokkauksen jälkeen, paina **välilyöntinäppäintä** tai napauta ▶ ja napauta sitten ▶ **Suunnittelun korkeuden** kentän vieressä ja valitse **Lataa alkuperäinen korkeus uudelleen**.

Voit merkinnän jälkeen muokata suunnitelman korkeutta merkittyjen deltojen ruudussa riippuen käyttämästäsi [merkinnän tyylitiedostosta](#).

GNSS:n merkintämenetelmät

Konfiguroi GNSS-mittauksen yhteydessä merkintämenetelmät hallitaksesi sitä, miten merkinnän navigointitiedot näytetään. Oletusmenetelmä on **Pisteeseen**, jossa suunnat pisteeseen annetaan nykyisestä sijainnistasi.

Muuttaaksesi GNSS-merkintämenetelmää:

1. Varmista, että olet syöttänyt antennin korkeuden.
2. Näpäytä ☰ ja valitse **Merkintä / Pisteet**.
3. Jos **Merkitse piste** -kaavake ilmestyy kartan viereen näyttäen luetteloa, näpäytä **Piste** vaihtaaksesi yksittäisen pisteen merkintään.
4. Näpäytä **Asetus**.
5. Valitse **Merkintä**-kentässä menetelmä. Valitse:
 - **Pisteeseen** – merkitse piste käyttäen suuntia nykyisestä sijainnistasi. Tämä on oletusmenetelmä.
 - **Kiintopisteestä** – merkitse piste käyttäen poikkijälkitietoja ja suuntia muusta pisteestä. Syötä pisteen nimi **Pisteestä**-kenttään. Mittaa tai näppäile tämä arvo tai valitse se luettelosta.
 - **Aloitussijainnista** – merkitse piste käyttäen poikkijälkitietoja ja suuntia tämänhetkisestä sijainnista, kun aloitat navigoinnin.
 - **Viimeiseksi merkatusta pisteestä** – merkitse piste käyttäen poikkijälkitietoja ja suuntia viimeksi merkatusta ja mitatusta pisteestä. Sovellus käyttää **merkittyä pistettä** eikä suunniteltua pistettä.
 - **Suhteessa atsimuuttiin** – merkitse piste käyttäen poikkijälkitietoja ja suuntia suhteessa **Viiteatsimuuttiin**.

Viiteatsimuutin kenttä näyttää työn ominaisuuksien **Cogo-asetusten** ruudun **Viiteatsimuutin** arvon (katso [Laskenta-asetukset, page 106](#)). **Viiteatsimuutin** kentän muokkaaminen **Merkinnän asetusten** ruudussa päivittää **Viiteatsimuutin** kentän myös **Cogo-asetusten** ja **Kartan asetusten** ruudussa.

NOTE -


- Poikkijälki-toiminto luo linjan merkattavan pisteen ja yhden seuraavista välille: kiintopiste, aloitus sijainti, viimeksi merkitty piste tai viiteatsimuutti. Trimble Access -ohjelmisto näyttää tämän rivin, ja ylimääräinen kenttä (**Vasemmalle** tai **Oikealle**) antaa siirtymän riville.
- Kun **Deltojen** kenttä on kohdassa Paalu ja offset, **Vasemmalle-** tai **Oikealle-** kenttä näyttää samaa tietoa kuin **H.Offsetin** kenttä.
- Kun **Deltat** ovat Paalu ja offset ja **Merkinnän** menetelmäksi on valittu suhteessa atsimuuttiin, **Vasemmalle-** tai **Oikealle-** kenttä korvautuu **Deltan kork. (viimeiseen)** merkatun pisteen kentällä.

Siirtymäpisteen merkintä

Kun merkitset pistettä käyttäen oletusarvoista **GNSS-merkinnän menetelmää Pisteeseen**, voit merkitä atsimuutin määrittämän ja pisteestä tasatun siirtymäpisteen.

Voit myös määrittellä toisen siirtymäpisteen samalla atsimuutilla kuin ensimmäisen siirtymäpisteen.

1. Näpättyä **Siirtymä** navigoidessasi työhön.
2. käytä **Siirtymän** ruudun kenttiä konfiguroidaksesi pisteiden merkinnän (1) atsimuutissa (2) pisteestä (3) ja siirtymän käyttäen vaakasuoraa etäisyyttä (4).

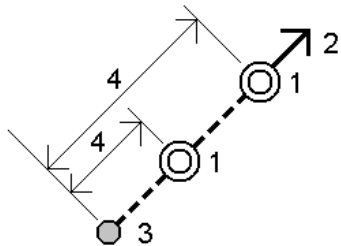

Kunkin siirtymäpisteen korkeutta voi määrittellä:

- **Kalteva taso pisteestä** – korkeuden laskee kalteva taso merkittäväksi valitun pisteen korkeudesta.
- **Delta pisteestä** – korkeuden laskee delta merkittäväksi valitun pisteen korkeudesta.
- **Näppäily** – korkeus on näppäilty.

NOTE - Jos pisteellä ei ole mitään korkeutta, siirtymäpisteiden korkeus tulee näppäillä.

3. Napauta **Hyväksy**.
Kartta näyttää valitun pisteen ja ensimmäisen siirtymäpisteen.
4. Navigoi siirtymäpisteeseen. Katso **Merkinnän navigointi, page 585**.
5. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste. Näpättyä **Tall**.
Jos olet määritellyt toisen pisteen, se näytetään kartalla.
6. Navigoi toiseen siirtymäpisteeseen.

7. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste. Näpätä **Tall**.
Jos merkkat pisteitä luettelosta, ohjelmisto palaa merkinnän pistelistaan.

Linjan merkintä

Enne kuin aloitat, konfiguroi [navigointinäytön asetuksesi](#). Voit merkitä kohteen [suhteessa DTM:ään](#) tai [suunnitelman korkeuteen](#) jos tarpeen.

1. Valitaksesi linjan:

- Kartalta voit:
 - Valitse linja ja näpätä **Merkitse**.
 - Valitse kaksi linjaa määrittelevää pistettä, näpätä ja pidä kiinni kartasta ja valitse sitten **Merkitse linja**.
 - Kaksoisnapauta kartalla olevaa linjaa.

TIP – Kun valitset merkittävää linjaa kartalta, näpätä linjan sitä päätä, jonka haluat olevan linjan alkupää. Linjalle piirretään kulkusuuntaa osoittavat nuolet. Jos linjan kulkusuunta ei ole oikein, poista linjan valinta näpäyttämällä sitä ja valitse linja uudelleen oikeassa suunnassa näpäyttämällä sen oikeaa päätä. Voit vaihtoehtoisesti näpäyttää tämän jälkeen karttaa ja pitää sitä pohjassa ja valita pikavalikosta **Käännä linjan suunta**.

NOTE – Jos linjaa on tasattu, siirtymäsuuntia ei vaihdeta, kun linjan suunnan suuntaa käännetään.



- Valitse valikosta ☰ ja valitse **Merkintä / Linjat**. Näpätä ► **Linjan nimen** kentän vieressä ja valitse:
 - **Lista** tarkastellaksesi luetteloa aikaisemmin määritellyistä linjoista, joista voit valita linjan.
 - **Kaksi pistettä** määritelläksesi linjan kahdesta pisteestä.
 - **Atsimuutti** määritelläksesi linjan alkupisteen ja atsimuutin perusteella.
2. Valitse menetelmä **Merkinnän** kentältä ja täytä sitten vaadittavat kentät. Katso alla oleva osio [Linjan merkintämenetelmät, page 603](#).

Valitse merkattava paalu napauttamalla **Sta--** ja **Sta+**-valonäppäimiä tai valitse ☞, joka on **Paalu-** kenttien vieressä valitaksesi paalun luettelosta. Valitse aloitus- tai lopetuspaalu napauttamalla **Alkupaalun** tai **Loppupaalun** valonäppäintä.


TIP – Jos haluat mukauttaa merkintään käytettävissä olevia paaluja, napauta ☞ **Paalu-** kentän vieressä, jolloin näet **Valitse paalu** -näytön. Katso [Merkintää varten saatavilla olevat paalut, page 626](#).




NOTE – Jos **paaluväliarvo** on nolla, paalujen tunnuksia ei näytetä. Jos paaluväli on 0, alku- ja loppupaalun ja mahdollisten PI-, PC- tai PT-paalujen paalutunnukset näytetään. Jos paaluväli on numeroarvo, kaikkien paalujen tunnuksat näytetään (zoomausasteikosta riippuen).

3. Jos haluat näyttää leikkauksen tai täytön suhteessa pintaan merkinnän aikana, ota käyttöön **Leikkaus/täyttö pintaan** -kytkin.

- a. Valitse **Pinta**-kentästä pintatiedosto nykyisestä projektikansiosta. Valitse vaihtoehtoisesti pintoja BIM-tiedostoista kartalta. **Pinta**-kenttä ilmaisee kartalta valitsemiesi pintojen määrän. Jos et voi valita pintoja kartalta, varmista, että BIM-tiedosto on valittavissa **Tasohallinnassa**. Jos **Valintatila**-painike  BIM-työkalurivillä on keltainen , napauta sitä ja valitse **Pinann valinta - Yksittäiset pinnat** -tila.

NOTE – Voit valita **Pinann valinta - Koko objekti** -tilan, mutta käytettäessä **Koko objekti** -tilaa ohjelmisto valitsee sekä ylä- että alapinnan ja laskee leikkauksen/täytön lähimpänä olevaan pintaan.

- b. Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta  ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.
- c. Jos haluat näyttää etäisyyden pintaan merkinnän navigointinäytössä, napauta **Asetukset**. Napauta **Erot** -ryhmäruudussa **Muokkaa** ja valitse **Pystyetäisyys pintaan**- tai **Luotis. etäisyys pintaan** -delta. Napauta **Hyväksy**.
4. Voit tarkastella linjan muotoja näpäyttämällä **Tiedot**.
5. Syötä **Antennin korkeus** tai **Prismakorkeus**, merkattavan paalun arvo (jos se on olemassa) ja mahdolliset muut tiedot, kuten vaaka- ja korkeussiirtymät.
6. Näpäytä **Aloita**.
7. **Navigointi pisteeseen**.

TIP – Kun merkintämenetelmä on **Paalu janalla**, **Paalu/offset janalta** tai **Vino offset**, voit muokata korkeutta. Tehdäksesi näin paina **Välilyöntinäppäintä** tai napauta  ja anna uusi korkeusarvo. Jos haluat palauttaa alkuperäisen korkeuden muokkauksen jälkeen, paina **välilyöntinäppäintä** tai napauta  ja napauta sitten  **Suunnitellun korkeuden** kentän vieressä ja valitse **Lataa alkuperäinen korkeus uudelleen**.

8. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.

NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoitimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkkaa piste** valonäppäin Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkkaa piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK** -tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkkaa piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.


9. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
10. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpäytä **Tall**.
11. Ohjelmisto palaa navigointiruutuun, tai jos valitsit useita merkittäviä pisteitä, **Merkittävien kohteiden** listaan.

Linjan merkintämenetelmät

TIP - Merkatessasi paalua tai kohdetta linjaan voit napauttaa jotain muuta kartalla olevaa paalua tai linjaa muuttaaksesi merkattavan kohteen, jolloin viereisessä ikkunassa olevat merkinnän tiedot päivittyvät uuden valinnan mukaisesti.

Janalle


Mittaa sijaintisi **(1)** suhteessa määritettyyn linjaan **(2)**.

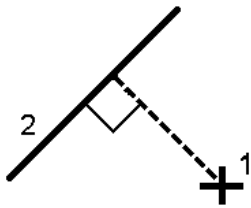

Etäisyys linjaa pitkin


Merkitse etäisyys määritettyä linjaa **(1)** pitkin etäisyyden intervallilla **(2)**. Etäisyyden ja etäisyysintervallin arvot ovat linjaa seuraavia **kaltevuusetäisyyksiä**, eivätkä **vaakaetäisyyksiä**. Tämä menetelmä mahdollistaa pystyviivalla olevien sijaintien merkinnän.

NOTE - Kun merkintä suoritetaan tällä menetelmällä näytöllä näkyvät paalulukemat ovat horisontaalisia.

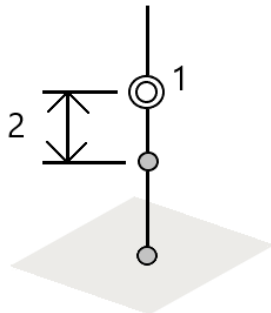


Paalu janalla

Merkitse paalut (1) määritetyllä linjalla paaluvälein (2) linjaa pitkin.

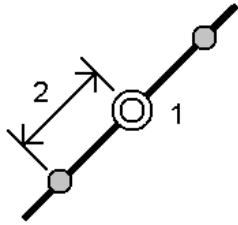

Paalu/offset janalta

Merkitse piste (1) kohtisuoraan määritetyllä linjalla (2) olevaa paalua (3) kohti ja siirtymän vasemmalle tai oikealle vaakasuoran etäisyyden (4) mukaan. Pisteestä suunniteltu korkeus vastaa rivin korkeutta valikoidulla paalulla.

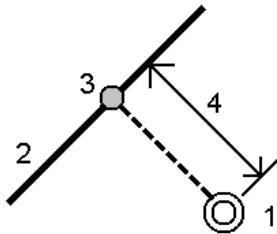

TIP – Voit käyttää myös vaakasiirtymää.


Luiska linjasta

Mittaa sijaintisi suhteessa kaltevaan tasoon **2**, joka on määritelty määritellyn linjan (**1**) kummallakin puolella. Kukin kalteva taso voidaan määritellä eri kaltevuudella (**3**).

Käytä **vasemmalle kallistuvaa** kenttään ja **oikealle kallistuvaa** kenttää määrittelemään kaltevuuden tyyppin yhdellä seuraavista tavoista:


- Vaaka- ja korkeusero
- kaltevuus ja vinoetäisyys
- kaltevuus ja vaakasuora etäisyys

Ohjelmisto ilmoittaa sijaintisi suhteessa linjaan ja korkeuseron leikkauksena (4) tai täyttönä (5) suhteessa kaltevaan tasoon.

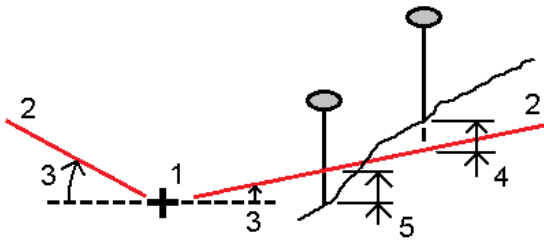

Vino offset

Merkitse piste (1) viistossa (2) määritetyllä linjalla (4) olevaa paalua (3) kohti ja siirtymän vasemmalle tai oikealle viistoetäisyyden (5) mukaan. Vinoumaa voi määrittää eteen- tai taaksepäin kääntynyt deltakulma linjaan (6) oikeissa kulmissa suhteessa merkittävään linjaan, tai vinoumaa voi olla atsimuutin määrittämä. Kaaviokuva näyttää pistettä, jota määrittää eteenpäin kallistunut vinoumaa ja tasaus oikealle.

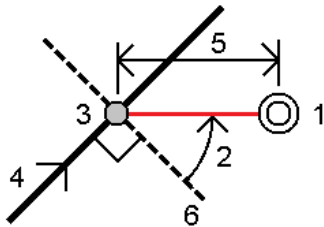

Pisteen korkeutta voi määrittellä:

- **Kalteva taso linjasta** – korkeuden laskee kalteva taso syötetyn paalun sijainnin korkeudesta
- **Delta linjasta** – korkeuden laskee delta syötetyn paalun sijainnin korkeudesta.
- **Näppäily** – korkeus on näppäilty.

NOTE – Jos linjalla ei ole mitään korkeutta, pisteen korkeus tulee näppäillä.

Murtoviivan merkintä

Murtoviivat ovat kaksi tai useampi linjaa tai kaartaa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Voit tarvittaessa luoda murtoviivan kartan olemassa olevista pisteistä. Katso [Murtoviivan näppäily, page 206](#).

Enne kuin aloitat, konfiguroi [navigointinäytön asetukset](#). Voit merkitä kohteen [suhteessa DTM:ään](#) tai [suunnitelman korkeuteen](#) jos tarpeen.


1. Valitaksesi murtoviivan:


- Kartalta voit:
 - Valitse murtoviiva ja näpytä **Merkitse**.
 - Kaksoisnapauta kartalla olevaa murtoviivaa.

TIP – Kun valitset merkittävää murtoviivaa kartalta, näpäytä murtoviivan sitä päätä, jonka haluat olevan alkupää. Murtoviivalle piirretään kulkusuuntaa osoittavat nuolet. Jos kulkusuunta ei ole oikein, poista murtoviivan valinta näpäyttämällä sitä ja valitse murtoviiva uudelleen oikeassa suunnassa näpäyttämällä sen oikeaa päätä. Voit vaihtoehtoisesti näpäyttää tämän jälkeen karttaa ja pitää sitä pohjassa ja valita pikavalikosta **Käännä murtoviivan suunta**.



NOTE – Jos murtoviivaa on tasattu, siirtymäsuuntia ei vaihdeta, kun murtoviivan suunnan suuntaa käännetään.

- Näpäytä ☰ ja valitse valikosta **Merkintä / Murtoviivat**.
2. Valitse menetelmä **Merkinnän** kentältä ja täytä sitten vaadittavat kentät. Katso alla oleva osio [Murtoviivan merkintämenetelmät, page 607](#).


Valitse merkittävä paalu napauttamalla **Sta--** ja **Sta+**-valonäppäimiä tai valitse , joka on **Paalu-** kenttien vieressä valitaksesi paalun luettelosta. Valitse aloitus- tai lopetuspaalu napauttamalla **Alkupaalun** tai **Loppupaalun** valonäppäintä.

TIP – Jos haluat mukauttaa merkintään käytettävissä olevia paaluja, napauta  **Paalu-** kentän vieressä, jolloin näet **Valitse paalu** -näytön. Katso [Merkintää varten saatavilla olevat paalut, page 626](#).

NOTE – Jos **paaluväliarvo** on nolla, paalujen tunnuksia ei näytetä. Jos paaluväli on 0, alku- ja loppupaalun ja mahdollisten PI-, PC- tai PT-paalujen paalutunnukset näytetään. Jos paaluväli on numeroarvo, kaikkien paalujen tunnuksia näytetään (zoomausasteikosta riippuen).

3. Jos haluat näyttää leikkauksen tai täytön suhteessa pintaan merkinnän aikana, ota käyttöön **Leikkaus/täyttö pintaan** -kytkin.
- Valitse **Pinta**-kentästä pintatiedosto nykyisestä projektikansiosta. Valitse vaihtoehtoisesti pintoja BIM-tiedostoista kartalta. **Pinta**-kenttä ilmaisee kartalta valitsemiesi pintojen määrän. Jos et voi valita pintoja kartalta, varmista, että BIM-tiedosto on valittavissa **Tasohallinnassa**. Jos **Valintatila**-painike  **BIM**-työkalurivillä on keltainen , napauta sitä ja valitse **Pinann valinta - Yksittäiset pinnat** -tila.

NOTE – Voit valita **Pinnan valinta - Koko objekti** -tilan, mutta käytettäessä **Koko objekti** -tilaa ohjelmisto valitsee sekä ylä- että alapinnan ja laskee leikkauksen/täytön lähimpänä olevaan pintaan.

- Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta  ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.
 - Jos haluat näyttää etäisyyden pintaan merkinnän navigointinäytössä, napauta **Asetukset**. Napauta **Eröt** -ryhmäruudussa **Muokkaa** ja valitse **Pystyettäisyys pintaan**- tai **Luotis. etäisyys pintaan** -delta. Napauta **Hyväksy**.
4. Voit tarkastella murtoviivan määritelmää näpäyttämällä **Tiedot**.

5. Syötä **Antennin korkeus** tai **Prismakorkeus**, merkattavan paalun arvo (jos se on olemassa) ja mahdolliset muut tiedot, kuten vaaka- ja korkeussiirtymät.
6. Näpätä **Aloita**.
7. Navigointi pisteeseen.

NOTE – Suhteessa murtoviivaan -navigointideltat derivoidaan projektoimalla nykyisestä sijainnista luotisuoraan murtoviivaan, jolloin sovellus laskee **Siirry Oikealle/Siirry Vasemmalle** -arvon, jolloin **Siirry Eteenpäin/Siirry Taaksepäin** -arvo lasketaan kyseisestä paalusta murtoviivaa pitkin kohdepaaluun.

TIP – Kun merkintämenetelmä on **Paalu murtoviivalla, Paalu/offset murtoviivasta** tai **Vino offset**, voit muokata korkeutta. Tehdäksesi näin paina **Välilyöntinäppäintä** tai napauta > ja anna uusi korkeusarvo. Jos haluat palauttaa alkuperäisen korkeuden muokkauksen jälkeen, paina **välilyöntinäppäintä** tai napauta ▶ ja napauta sitten ▶ **Suunnitellun korkeuden** kentän vieressä ja valitse **Lataa alkuperäinen korkeus uudelleen**.

8. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.

NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoitimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkkaa piste** valonäppäin Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkkaa piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK** -tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkkaa piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.


9. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
10. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpätä **Tall**.
11. Ohjelmisto palaa navigointiruutuun, tai jos valitsit useita merkittäviä pisteitä, **Merkittävien kohteiden** listaan.

Murtoviivan merkintämenetelmät

TIP – Merkatessasi paalua tai kohdetta murtoviivaan voit napauttaa jotain muuta kartalla olevaa paalua tai murtoviivaa muuttaaksesi merkattavan kohteen, jolloin viereisessä ikkunassa olevat merkinnän tiedot päivittyvät uuden valinnan mukaisesti.

Murtoviivaan


Mittaa sijaintisi **(1)** suhteessa murtoviivaan **(2)**.

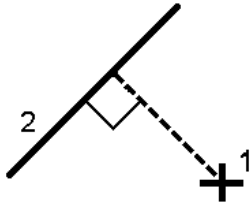

Etäisyys murtoviivaa pitkin


Merkitse etäisyys määritettyä murtoviivaa **(1)** pitkin etäisyyden intervallilla **(2)**. Etäisyyden ja etäisyysintervallin arvot ovat murtoviivaa seuraavia **kaltevuusetäisyyksiä**, eivätkä **vaakaetäisyyksiä**. Tämä menetelmä mahdollistaa pystysuoralla murtoviivalla olevien sijaintien merkinnän.

NOTE - Kun merkintä suoritetaan tällä menetelmällä näytöllä näkyvät paalulukemat ovat horisontaalisia.

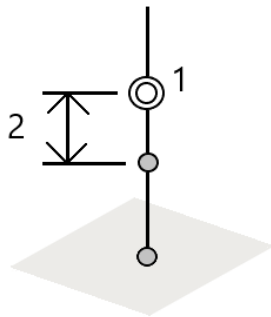


Asema murtoviivalla

Merkitse paalut **(1)** määritetyllä murtoviivalla paaluvälein **(2)** murtoviivaa pitkin.

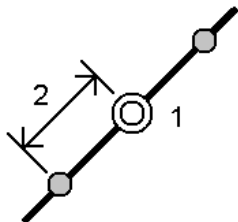

Paalu/offset murtoviivalta

Merkitse piste (1) kohtisuoraan määritetyllä murtoviivalla (2) olevaa paalua (3) kohti ja siirtymän vasemmalle tai oikealle vaakasuoran etäisyyden (4) mukaan. Pisteestä suunniteltu korkeus vastaa murtoviivan korkeutta valikoidulla paalulla.

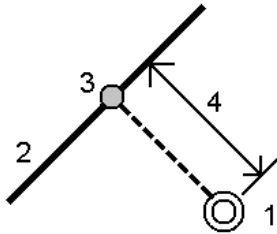

TIP - Voit käyttää myös vaakasiirtymää.


Kalteva taso murtoviivasta

Mittaa sijaintisi suhteessa kaltevaan tasoon 2, joka on määritelty määritellyn murtoviivan (1) kummallakin puolella. Kukin kalteva taso voidaan määrittellä eri kaltevuudella (3).

Käytä **vasemmalle kallistuvaa** kenttään ja **oikealle kallistuvaa** kenttää määrittelemään kaltevuuden tyyppin yhdellä seuraavista tavoista:


- Vaaka- ja korkeusero
- kaltevuus ja vinoetäisyys
- kaltevuus ja vaakasuora etäisyys

Ohjelmisto ilmoittaa sijaintisi suhteessa murtoviivaan ja korkeuseron leikkauksena (4) tai täyttönä (5) suhteessa kaltevaan tasoon.

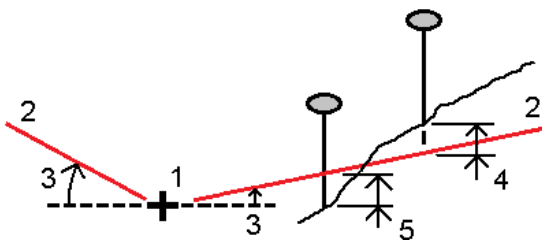

Vino offset

Merkitse piste (1) viistossa (2) määritetyllä murtoviivalla (4) olevaa paalua (3) kohti ja siirtymän vasemmalle tai oikealle viistoetäisyyden (5) mukaan. Vinoumaa voi määrittää eteen- tai taaksepäin kääntynyt deltakulma murtoviivaan (6) oikeissa kulmissa suhteessa merkittävään murtoviivaan, tai vinoumaa voi olla atsimuutin määrittämä. Kaaviokuva näyttää pistettä, jota määrittää eteenpäin kallistunut vinoumaa ja tasaus oikealle.

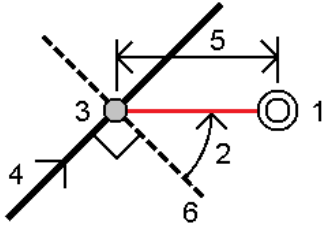


Pisteen korkeutta voi määrittellä:

- **Kalteva taso murtoviivasta** – korkeuden laskee kalteva taso syötetyn paalun murtoviivan korkeudesta
- **Delta murtoviivasta** – korkeuden laskee delta syötetyn paalun murtoviivan korkeudesta.
- **Näppäily** – korkeus on näppäilty.

NOTE – Jos murtoviivalla ei ole mitään korkeutta, pisteen korkeus tulee näppäillä.

Sivukaltevuus murtoviivasta

1. Määrittele sarana valitsemalla **Saranan derivoinnin** menetelmä ja täydennä sen jälkeen asianmukaiset kentät:

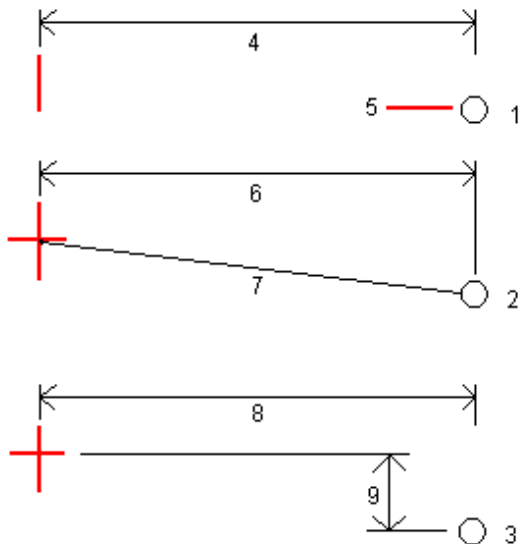

- 1 – Siirtymä ja korkeus. Syötä siirtymä (4) murtoviivasta ja saranasijainnin korkeus (5).

2 – Vaakasiirtymä ja kaltevuus. Syötä siirtymä **(6)** murtoviivasta ja sivukaltevuuden arvo **(7)** murtoviivasta saranan sijaintiin.

3 – Siirtymä ja korkeusero. Syötä siirtymä **(8)** murtoviivasta ja korkeusero **(9)** murtoviivasta saranan sijaintiin.

NOTE – Jos murtoviivaa määrittelevät pisteet, joilla ei ole korkeutta, ainoa käytettävissä oleva saranan derivoinnin menetelmä on **Siirtymä ja korkeus**.

2. Sivukaltevuuden määrittäminen:

Syötä **Leikkauskaltevuuden (1)**, **Täyttöluiskan (2)** ja **Sivuojan leveyden (3)** arvot.

NOTE – Leikkaus- ja täyttöluiskat esitetään positiivisina arvoina. Jono ei voi lisätä sivukaltevuuden perään.


Jos haluat määrittää sivuluiskan vain leikkaus- tai täyttöluiskana, jätä toisen luiskakentän arvoksi '?'.


TIP – Sivukaltevuutta merkittäessä saranasijainti ja, jos se on käytössä, sivukaltevuuden saranasijainti näkyvät kartalla ja ne ovat valittavissa ja merkittävissä.

Kaaren merkintä

Enne kuin aloitat, konfiguroi [navigointinäytön asetukseksi](#). Voit merkitä kohteen [suhteessa DTM:ään](#) tai [suunnitelman korkeuteen](#) jos tarpeen.

1. Tee jokin seuraavista:


- Näpäytä  ja valitse **Merkintä/Kaaret** ja näpäytä sitten ► **Kaaren nimen** kentän vieressä ja tarkastellaksesi listaa aikaisemmin määritellyistä kaarista, joista voit valita.
- Valitse kartalta merkattava kaari. Näpäytä **Merkitse**.

TIP – Kun valitset merkattavaa kaarta näytössä, näpäytä kaaren sitä päätä, jonka haluat olevan sen alkupää. Kaarelle piirretään kulkusuuntaa osoittavat nuolet. Jos kaaren kulkusuunta ei ole oikein, poista kaaren valinta näpäyttämällä sitä ja valitse kaari uudelleen oikeassa suunnassa näpäyttämällä sen oikeaa päätä. Vaihtoehtoisesti näpäytä karttaa ja pidä sitä painettuna ja valitse **Käänteinen kaaren suunta**.



NOTE – Jos kaarta on tasattu, siirtymäsuuntia ei vaihdeta, kun kaaren suunnan suuntaa käännetään.


2. Valitse menetelmä **Merkinnän** kentältä ja täytä sitten vaadittavat kentät. Katso alla oleva osio [Kaaren merkintämenetelmät](#), page 613.




Valitse merkattava paalu napauttamalla **Sta--** ja **Sta+**-valonäppäimiä tai valitse , joka on **Paalu-**kenttien vieressä valitaksesi paalun luettelosta. Valitse aloitus- tai lopetuspaalu napauttamalla **Alkupaalun** tai **Loppupaalun** valonäppäintä.

TIP – Jos haluat mukauttaa merkintään käytettävissä olevia paaluja, napauta  **Paalu-**kentän vieressä, jolloin näet **Valitse paalu** -näytön. Katso [Merkintää varten saatavilla olevat paalut, page 626](#).

NOTE – Jos **paaluväliarvo** on nolla, paalujen tunnuksia ei näytetä. Jos paaluväli on 0, alku- ja loppupaalun ja mahdollisten PI-, PC- tai PT-paalujen paalutunnukset näytetään. Jos paaluväli on numeroarvo, kaikkien paalujen tunnuksia näytetään (zoomausasteikosta riippuen).

3. Jos haluat näyttää leikkauksen tai täytön suhteessa pintaan merkinnän aikana, ota käyttöön **Leikkaus/täyttö pintaan** -kytkin.
 - a. Valitse **Pinta**-kentästä pintatiedosto nykyisestä projektikansiosta. Valitse vaihtoehtoisesti pintoja BIM-tiedostoista kartalta. **Pinta**-kenttä ilmaisee kartalta valitsemiesi pintojen määrän. Jos et voi valita pintoja kartalta, varmista, että BIM-tiedosto on valittavissa **Tasohallinnassa**. Jos **Valintatila**-painike  **BIM**-työkalurivillä on keltainen , napauta sitä ja valitse **Pinann valinta - Yksittäiset pinnat** -tila.

NOTE – Voit valita **Pinann valinta - Koko objekti** -tilan, mutta käytettäessä **Koko objekti** -tilaa ohjelmisto valitsee sekä ylä- että alapinnan ja laskee leikkauksen/täytön lähimpänä olevaan pintaan.
 - b. Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta  ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.
 - c. Jos haluat näyttää etäisyyden pintaan merkinnän navigointinäytössä, napauta **Asetukset**. Napauta **Erot** -ryhmäruudussa **Muokkaa** ja valitse **Pystyettäisyys pintaan-** tai **Luotis. etäisyys pintaan** -delta. Napauta **Hyväksy**.
4. Voit tarkastella kaaren määritelmää näpäyttämällä **Tiedot**.
5. Syötä **Antennin korkeus** tai **Prismakorkeus**, merkattavan paalun arvo (jos se on olemassa) ja mahdolliset muut tiedot, kuten vaaka- ja korkeussiirtymät.
6. Näpäytä **Aloita**.
7. **Navigointi pisteeseen**.

TIP – Kun merkintämenetelmä on **Paalu kaarella**, **Paalu/offset kaaresta**, **Kaaren risteyspiste**, **Kaaren keskipiste** tai **Vino offset**, voit muokata korkeutta. Tehdäksesi näin paina **Välilyöntinäppäintä** tai napauta  ja anna uusi korkeusarvo. Jos haluat palauttaa alkuperäisen korkeuden muokkauksen jälkeen, paina **välilyöntinäppäintä** tai napauta  ja napauta sitten  **Suunnittelun korkeuden** kentän vieressä ja valitse **Lataa alkuperäinen korkeus uudelleen**.

8. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.

NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoitimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkkaa piste** valonäppäin Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkkaa piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK**-tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkkaa piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.


9. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
10. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpäytä **Tall**.
11. Ohjelmisto palaa navigointiruutuun, tai jos valitsit useita merkittäviä pisteitä, **Merkittävien kohteiden** listaan.

Kaaren merkintämenetelmät

TIP – Merkatessasi paalua tai kohdetta kaareen voit napauttaa jotain muuta kartalla olevaa paalua tai kaarta muuttaaksesi merkattavan kohteen, jolloin viereisessä ikkunassa olevat merkinnän tiedot päivittyvät uuden valinnan mukaisesti.


Kaareen

Mittaa sijaintisi **(1)** suhteessa määritettyyn kaareen **(2)**.

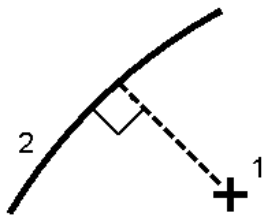

Paalu kaarella


Merkitse pisteitä **(1)** määritetyllä kaarella paaluvälein **(2)** kaarta pitkin.

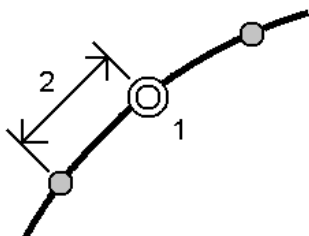

Paalu/offset kaarelta

Merkitse piste **(1)** kohtisuoraan määritetyllä kaarella **(2)** olevaa paalua **(3)** kohti ja siirtymän vasemmalle tai oikealle vaakasuoran etäisyyden **(4)** mukaan.

Pisteen suunniteltu korkeus vastaa kaaren korkeutta valikoidulla paalulla.

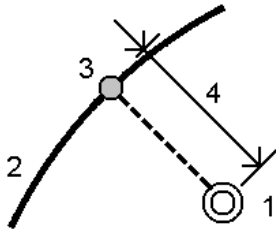


Luiska kaarelta

Mittaa sijaintisi suhteessa kaltevaan tasoon **2**, joka on määritelty määritellyn kaaren **(1)** kummallakin puolella. Kukin kalteva taso voidaan määritellä eri kaltevuudella **(3)**.

Käytä **vasemmalle kallistuvaa** kenttään ja **oikealle kallistuvaa** kenttään määrittelemään kaltevuuden tyyppin yhdellä seuraavista tavoista:


- Vaaka- ja korkeusero
- kaltevuus ja vinoetäisyys
- kaltevuus ja vaakasuora etäisyys

Ohjelmisto ilmoittaa sijaintisi suhteessa kaareen ja korkeuseron leikkauksena **(4)** tai täyttönä **(5)** suhteessa kaltevaan tasoon.

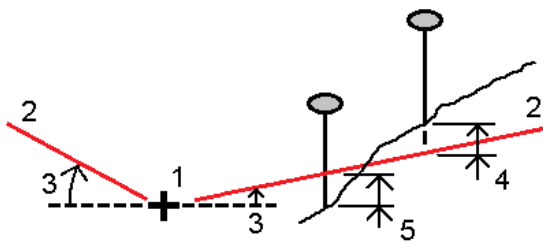

Vino offset

Merkitse piste (1) viistossa (2) määritetyllä kaarella (4) olevaa paalua (3) kohti ja siirtymän vasemmalle tai oikealle viistoetäisyyden (5) mukaan. Vinoumaa voi määrittää eteen- tai taaksepäin kääntynyt deltakulma linjaan (6) oikeissa kulmissa suhteessa merkittävään kaareen, tai vinoumaa voi olla atsimuutin määrittämä. Kaaviokuva näyttää pistettä, jota määrittää eteenpäin kallistunut vinouma ja tasaus oikealle.

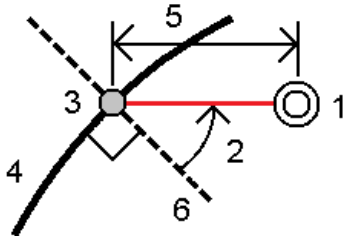


Pisteen korkeutta voi määrittellä:

- **Kalteva taso kaaresta** – korkeuden laskee kalteva taso syötetyn paalun kaaren korkeudesta.
- **Delta kaaresta** – korkeuden laskee delta syötetyn paalun kaaren korkeudesta.
- **Näppäily** – korkeus on näppäilty.

NOTE – Jos kaarella ei ole mitään korkeutta, pisteen korkeus tulee näppäillä.


Kaaren leikkauspiste

Merkitse kaaren (2) leikkauspiste (1).

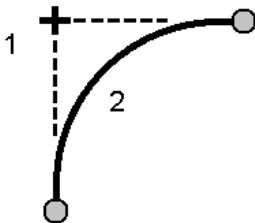

Kaaren keskipiste

Merkitse määritetyn kaaren (2) keskipiste (1).

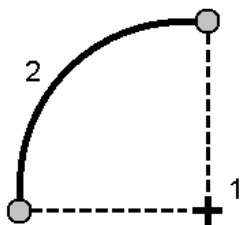

Linjauksen merkintä

Trimble Access-ohjelmisto tukee seuraavia linjausformaatteja:


- **RXL:** Määritelty Trimble Access Tie- tai Trimble Business Center-ohjelmistossa tai lukuisissa kolmansien osapuolien suunnitelmapaketeissa, kuten Autodesk AutoCAD Land Desktop, Autodesk Civil 3D, Bentley InRoads ja Bentley GEOPAK.
- **LandXML:** Määritelty Trimble Business Center - tai Tekla Civil-ohjelmistossa tai lukuisissa kolmansien osapuolien suunnitelmapaketeissa, kuten Autodesk AutoCAD Land Desktop, Autodesk Civil 3D, Bentley InRoads ja Bentley GEOPAK.
- **12da:** Määritelty 12d Model-ohjelmistossa linjauksina tai superlinjauksina. Trimble Access voi toimia molemmilla linjaustyypeillä.
- **IFC:** Määritä linjaus käyttäen IFC 4.1-skeemaa ja useaa suunnitelmaohjelmistopakettia.

Näitä tiedostoja voidaan jakaa helposti töiden kesken ja muiden maastotietokoneiden kanssa.


Kun merkitset RXL-tiedostossa määriteltyä linjausta, voit työskennellä kartasta tai valikosta käsin. Kun merkitset LandXML-, 12da-, - tai IFC-tiedostossa määriteltyä linjausta, -tiedostossa määriteltyä linjausta, sinun tulee työskennellä kartasta käsin.

Enne kuin aloitat, konfiguroi [navigointinäytön asetuksesi](#). Voit merkitä kohteen [suhteessa DTM:ään](#) tai [suunnitelman korkeuteen](#) jos tarpeen.


Linjauksen merkintä:

1. Napauta ensi linjausta kartalla ja sen jälkeen **Merkintä**. Voit vaihtoehtoisesti napauttaa ☰ ja valita **Merkintä**. Napauta **Linjaukset**, valitse linjaus, jonka haluat merkitä, ja napauta sitten **Seuraava**. Jos linjaus, jonka haluat merkitä, ei näy kartalla, näpäytä ☞ kartan työkalurivissä avataksesi **Tasonhallinta**-sovelluksen ja valitse **Karttatiedostot**-välilehti. Valitse tiedosto ja aseta sopivat tasot valittaviksi ja näkyviksi. Tiedoston täytyy olla nykyisessä projektikansiossa.
2. Jos et vielä ole aloittanut mittausta, ohjelmisto neuvoo sinut mittauksen aloittamisen vaiheiden läpi.
3. Syötä **Antennikorkeus** tai **Tähyskorkeus** ja varmista, että **Mitattu**-kentän arvo on oikein.
4. Syötä **Paaluväli linjoille** ja **Paaluväli kaarille ja liittymille** tai hyväksy linjauksen määrittämisen yhteydessä asetettu oletusarvo.
Paaluvälin arvo vaaditaan merkittäessä paalua jonolla. Tämä arvo on valinnainen muiden mittausmenetelmien kohdalla.
5. Jos haluat näyttää leikkauksen tai täytön suhteessa pintaan merkinnän aikana, ota käyttöön **Leikkaus/täyttö pintaan** -kytkin.
 - a. Valitse **Pinta**-kentästä pintatiedosto nykyisestä projektikansiosta. Valitse vaihtoehtoisesti pintoja BIM-tiedostoista kartalta. **Pinta**-kenttä ilmaisee kartalta valitsemiesi pintojen määrän. Jos et voi valita pintoja kartalta, varmista, että BIM-tiedosto on valittavissa **Tasohallinnassa**. Jos **Valintatila**-painike  BIM-työkalurivillä on keltainen , napauta sitä ja valitse **Pinann valinta - Yksittäiset pinnat** -tila.

NOTE – Voit valita **Pinnan valinta - Koko objekti** -tilan, mutta käytettäessä **Koko objekti** -tilaa ohjelmisto valitsee sekä ylä- että alapinnan ja laskee leikkauksen/täytön lähimpänä olevaan pintaan.

- b. Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta  ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.
 - c. Jos haluat näyttää etäisyyden pintaan merkinnän navigointinäytössä, napauta **Asetukset**. Napauta **Erot** -ryhmäruudussa **Muokkaa** ja valitse **Pystyettäisyys pintaan**- tai **Luotis. etäisyys pintaan** -delta. Napauta **Hyväksy**.
6. Napauta **Asetukset**, jos haluat määrittää **Luiska**-, **Totetumapustetiedotasetukset**- ja **Näyttö**-asetukset.
 7. Näpätä **Seur**.
Linjaus on valmis merkittäväksi haluamaasi merkintämenetelmää käyttäen. Jos tarvitset lisätietoja, lue käyttämäsi menetelmää käsittelevä osio. Katso:
[Linjauksen merkintä, page 617](#)
[Paalun merkintä linjaukselle, page 618](#)
[Sivukaltevuuden merkintä keskilinjasta, page 619](#)
[Vinon offsetin paalun merkintä linjauksesta, page 620](#)


Linjauksen merkintä


1. Napauta kartalla olevaa linjausta tai valitse **Linjaukseen Merkinnän** kentältä.
 2. Jos **sivusiirtymiä** vaaditaan, napauta karttaa ja pidä sitä painettuna ja valitse **Määrittele sivusiirtymät**. Syötä arvot **Sivusiirtymät**-kenttään. Katso [Sivusiirtymät, page 622](#).
 3. Näpätä **Aloita**.
 4. [Navigoi suhteessa linjaukseen](#).
Vihreä katkoviiva piirretään oikeassa kulmassa nykyisestä sijainnista linjaukseen. Nykyisen sijaintisi korkeus ja lasketun sijainnin suunniteltu korkeus näytetään näytöllä.
Voit vaihdella taso- ja poikkileikkausnäkyvien välillä napauttamalla .
- Poikkileikkaus näyttää nykyisen sijaintisi sekä prisman, ja se on suunnattu kasvavan paalutuksen suuntaan. Sivusiirtymät esitetään vihreillä viivoilla. Jos sivusiirtymät on määritelty, pieni yksittäinen ympyrä näyttää valitun sijainnin ja kaksoisympyrä näyttää valitun sijainnin, jossa on käytetty sivusiirtymiä.
5. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.

NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoittimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkkaa piste** valonäppäin Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkkaa piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK** -tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkkaa piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.


6. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
7. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpäytä **Tall**.

Paalun merkintä linjaukselle




TIP – Jos haluat mukauttaa merkintään käytettävissä olevia paaluja, napauta  **Paalu**-kentän vieressä, jolloin näet **Valitse paalu** -näytön. Katso [Merkintää varten saatavilla olevat paalut](#), page 626.

1. Napauta linjauksella olevaa paalua tai merkintälomakkeessa:
 - a. Valitse **Paalu linjauksella Merkinnän** kentässä.
 - b. Napauta  **Paalun** kentän vieressä ja valitse paalu tai syötä nominaalinen paaluarvo.
2. Muokkaa suunnitelman korkeutta napauttamalla ja pitämällä pohjassa karttaa ja valitsemalla **Muokkaa korkeutta**. Katso [Suunnitelman korkeuden muokkaaminen](#), page 599.
3. Jos **sivusiirtymiä** vaaditaan, napauta karttaa ja pidä sitä painettuna ja valitse **Määrittele sivusiirtymät**. Syötä arvot **Sivusiirtymät**-kenttään. Katso [Sivusiirtymät](#), page 622.
4. Näpäytä **Aloita**.
5. [Navigointi pisteeseen](#).

Nykyisen sijaintisi korkeus ja lasketun sijainnin suunniteltu korkeus näytetään näytöllä.

Voit vaihdella taso- ja poikkileikkausnäkymien välillä napauttamalla .

Poikkileikkaus näyttää nykyisen sijaintisi sekä prisman, ja se on suunnattu kasvavan paalutuksen suuntaan. Sivusiirtymät esitetään vihreillä viivoilla. Jos sivusiirtymät on määritelty, pieni yksittäinen ympyrä näyttää valitun sijainnin ja kaksoisympyrä näyttää valitun sijainnin, jossa on käytetty sivusiirtymiä.


TIP – Kun merkintämenetelmä on **Paalu linjauksella** tai **Vino offset**, voit muokata korkeutta. Tehdäksesi näin paina **Välilyöntinäppäintä** tai napauta  ja anna uusi korkeusarvo. Jos haluat palauttaa alkuperäisen korkeuden muokkauksen jälkeen, paina **välilyöntinäppäintä** tai napauta  ja napauta sitten  **Suunnitellun korkeuden** kentän vieressä ja valitse **Lataa alkuperäinen korkeus uudelleen**.

6. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.


NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoitimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkkaa piste** valonäppäin Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkkaa piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK**-tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkkaa piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.


7. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
8. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpäytä **Tall**.

9. Jatkaa pisteiden mittaamista linjausta pitkin. Valitse edellinen paalu napauttamalla **Sta**-valonäppäintä. Valitse seuraava paalu napauttamalla **Sta+**-valonäppäintä.

TIP – Voit vaihtoehtoisesti napauttaa  **Paalun** kentän vieressä avataksesi **Paalun valinnan** ruudun ja sitten **Automaattisen lisäyksen** kentältä valita **Sta-** tai **Sta+** automatisoidaksesi edellisen tai seuraavan paalun valinnan.

Sivukaltevuuden merkintä keskilinjasta


TIP – Jos haluat mukauttaa merkintään käytettävissä olevia paaluja, napauta  **Paalu**-kentän vieressä, jolloin näet **Valitse paalu** -näytön. Katso [Merkintää varten saatavilla olevat paalut, page 626](#).

1. Valitse **Sivukaltevuus linjauksesta Merkinnän** kentässä.
2. Napauta  **Paalun** kentän vieressä ja valitse paalu tai syötä nominaalinen paaluarvo.
3. Napauta **Sivukaltevuus**.
4. Valitse **Leikkauspisteiden luontitavat**. Täydennä asianmukaiset kentät määrittääksesi saranan, siirtymän, linjauksen ja sivukaltevuuden. Katso [Leikkauspisteiden luontitavat, page 624](#).
5. Jos **sivusiirtymiä** vaaditaan, napauta karttaa ja pidä sitä painettuna ja valitse **Määrittele sivusiirtymät**. Syötä arvot **Sivusiirtymät**-kenttään. Katso [Sivusiirtymät, page 622](#).
6. Näpäytä **Aloita**.
7. [Navigointi pisteeseen](#).

Nykyisen sijaintisi korkeus ja nykyisen sijaintisi määrittämä sivukaltevuuden arvo näytetään.

Kun olet kolmen metrin sisällä prismasta, tasonäkymä näyttää senhetkisen sijaintisi ja prisman.

Näytöllä näkyy katkoviiva, joka yhdistää sivukaltevuuden leikkaussijainnin (kohdan, jossa sivukaltevuus risteää maaston kanssa) ja taittosijaintiin.

Voit vaihdella taso- ja poikkileikkausnäkymien välillä napauttamalla .

Poikkileikkaus näyttää nykyisen sijaintisi sekä prisman, ja se on suunnattu kasvavan paalutuksen suuntaan. Sivusiirtymät esitetään vihreillä viivoilla. Jos sivusiirtymät on määritelty, pieni yksittäinen ympyrä näyttää valitun sijainnin ja kaksoisympyrä näyttää valitun sijainnin, jossa on käytetty sivusiirtymiä.


Jos suoritat merkintää **leikkauspisteeseen** sivusiirtymien avulla, navigoi leikkauspisteeseen ja napauta **Ota käyttöön** lisätäksesi sivusiirtymät. Ohjelma neuvoo sinua ottamaan siirtymät käyttöön senhetkisestä sijainnistasi. Jos et ole leikkaussijainnissa, valitse **Ei**, navigoi leikkaussijaintiin ja napauta **Ota käyttöön** uudelleen. Katso **Leikkauspiste** kohdasta *Trimble Access Tie Käyttöoppaasta*.

Ohjeet leikkaussijainnin ja sivusiirtymien tallentamiseksi löytyvät osiosta [Sivusiirtymät, page 622](#).

8. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.


NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoitimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkkaa piste** valonäppäin Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkkaa piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyä EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK** -tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkkaa piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.


9. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
10. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpäytä **Tall**.
11. Jatkaa pisteiden mittaamista linjausta pitkin. Valitse edellinen paalu napauttamalla **Sta-**valonäppäintä. Valitse seuraava paalu napauttamalla **Sta+**-valonäppäintä.

TIP – Voit vaihtoehtoisesti napauttaa  **Paalun** kentän vieressä avataksesi **Paalun valinnan** ruudun ja sitten **Automaattisen lisäyksen** kentältä valita **Sta-** tai **Sta+** **automatisoidaksesi edellisen tai seuraavan paalun valinnan**.


NOTE – Voit lisäksi merkitä asianmukaisen saranan sijainnin näpäyttämällä **Valitse>>** ja valitsemalla sen jälkeen **Saranapiste (Leikkaus)** tai **Saranapiste (Täyttö)**.

Vinon offsetin paalun merkintä linjauksesta

TIP – Jos haluat mukauttaa merkintään käytettävissä olevia paaluja, napauta  **Paalu-** kentän vieressä, jolloin näet **Valitse paalu** -näytön. Katso **Merkintää varten saatavilla olevat paalut**, [page 626](#).

1. Valitse **Merkintä**-kentässä **Vino offset**.
2. Napauta  **Paalun** kentän vieressä ja valitse paalu tai syötä nominaalinen paaluarvo.
3. Napauta **Vino offset** ja syötä vinot ja offset-arvot.

Alla olevan kaaviokuvan mukaisesti merkattava piste (1) määritellään paalulta (3) vinouman (2) suuntaisen siirtymän (5) mukaan. Vinoumaa voi määrittää eteen- tai taaksepäin kääntynyt deltakulma linjaan (6) oikeissa kulmissa suhteessa merkattavaan linjaukseen (4), tai vinouma voi olla atsimuutin määrittämä. Kaaviokuva näyttää pisteen, jota määrittää eteenpäin kallistunut vinouma ja tasaus oikealle.

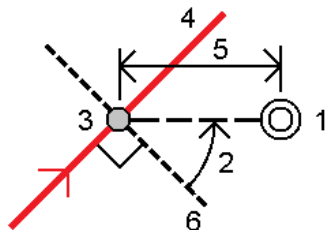

4. Pisteen korkeutta voi määrittellä:
- **Kalteva taso linjauksesta** – korkeuden laskee kalteva taso syötetyn paalun linjauksen korkeudesta.
 - **Delta linjauksesta** – korkeuden laskee delta syötetyn paalun linjauksen korkeudesta.
 - **Näppäily** – korkeus on näppäilty.

Jos linjauksella on ainoastaan vaakageometria, pisteen korkeus tulee näppäillä.

5. Jos **sivusiirtymiä** vaaditaan, napauta karttaa ja pidä sitä painettuna ja valitse **Määrittele sivusiirtymät**. Syötä arvot **Sivusiirtymät**-kenttään. Katso [Sivusiirtymät, page 622](#).

NOTE – Jos laskettu sijainti on linjauksen alun edessä tai sen lopun takana, pistettä ei voi merkata.

6. Näpytä **Aloita**.

7. Navigointi pisteeseen.

Nykyisen sijaintisi korkeus, valitun sijainnin suunniteltu korkeus, vino offset ja deltan tiedot näytetään näytöllä.

TIP – Kun merkintämenetelmä on **Paalu linjauksella** tai **Vino offset**, voit muokata korkeutta. Tehdäksesi näin paina **Välilyöntinäppäintä** tai napauta > ja anna uusi korkeusarvo. Jos haluat palauttaa alkuperäisen korkeuden muokkauksen jälkeen, paina **välilyöntinäppäintä** tai napauta ▶ ja napauta sitten ▶ **Suunnitellun korkeuden** kentän vieressä ja valitse **Lataa alkuperäinen korkeus uudelleen**.

NOTE – Poikkileikkausnäkyvä ei ole saatavilla vinon offsetin paalua merkattaessa.


8. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.

NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoittimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkkaa piste** valonäppäimen Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkkaa piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK**-tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkkaa piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.

9. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.

10. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpytä **Tall**.

11. Jatkaa pisteiden mittaamista linjausta pitkin. Valitse edellinen paalu napauttamalla **Sta**-valonäppäintä. Valitse seuraava paalu napauttamalla **Sta+**-valonäppäintä.

TIP – Voit vaihtoehtoisesti napauttaa  **Paalun** kentän vieressä avataksesi **Paalun valinnan** ruudun ja sitten **Automaattisen lisäyksen** kentältä valita **Sta-** tai **Sta+** **automatisoidaksesi edellisen tai seuraavan paalun valinnan**.

Linjauksen tasaaminen

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Merkintä / Linjaukset**.
2. Valitse merkattava linjaus **Tiedoston valinnan** ruudusta.
3. Napauta **Siirtymä Valitse tiedosto** -ruudussa.
4. Anna sivusiirtymä. Jos siirtymä on vasemmalle, anna negatiivinen arvo.
5. Valitse **Tallenna siirtymän linjaus** ja syötä **Linjauksen nimi**.
6. Syötä **Jonon nimi**.
7. Kun haluat tallentaa siirretyn linjan pääpisteet, valitse **Tallenna taitepisteet** -valintaruutu ja syötä **Alkupisteen nimi** ja tarvittaessa **Koodi**.
8. Näpäytä **Tall**.

NOTE – Siirretyllä linjalla on pystygeometria, jos alkuperäisellä linjalla on pystygeometria ja se muodostuu vain pisteistä. Siirretty pystygeometria ei voi sisältää käyriä. Jos linjan pystygeometrian siirto ei onnistu, vain vaakageometria on mukana siirretyssä linjassa. Myöskään siirtymäkaarina (klotoidena) sisältäviä linjoja ei voida siirtää.

Sivusiirtymät

Merkittävä piste voi olla vaaka- tai korkeussiirtymän tasaama.

Merkinnän aikana sivusiirtymä näytetään vihreällä viivalla ja kaksoisympyrällä, joka ilmoittaa valitun sijainnin, joka lasketaan käyttäen sivusiirtymää.

Kun määrittelet linjauksen sivusiirtymän, siirtymää:

- käytetään kaikkiin saman työn linjauksiin.
- käytetään kaikkiin linjauksen myöhempisiin mittauksiin samassa työssä, kunnes jokin muu sivusiirtymä on määritetty.
- ei käytetä samaan linjaukseen, kun se avataan toisesta linjauksesta.

Vaakasivusiirtymät

Kun merkitset paaluja linjaukselle tai vinoon tasaukseen linjauksesta, voit määrittää tilapäisiä vaakapisteitä, joissa:

- Negatiivinen arvo tasaa pisteitä linjauksen vasemmalle puolelle.
- Positiivinen arvo tasaa pisteitä linjauksen oikealle puolelle.

NOTE – Kun merkitset vinon offsetin paalua linjauksesta, vaakasiirtymä sovelletaan vinouman mukaisesti, eikä oikeassa kulmassa linjaukseen nähden.

Kun merkitset paaluja siirtymän linjauksesta tai sivukaltevuuden, voit määrittää tilapäisiä vaakapisteitä, joissa:


- Negatiivinen arvo tasaa pisteitä linjausta kohti (sisään).
- Positiivinen arvo tasaa pisteitä linjauksesta pois päin (ulos).

Kun merkitset leikkauspistettä, näpäytä ► **Vaakasiirtymän** vieressä määrittääksesi, sovelletaanko siirtymää:

- Vaakasuunnassa
- Edellisen elementin kaltevassa tasossa poikkileikkauksessa

NOTE – Sivusiirtymiä ei käytetä automaattisesti luiskan sivusiirtymään. Kun merkitset sivuluiskaa, valitse **Tallenna sekä leikkaus- että sivusiirtymä** -valintaruutu, kun haluat mitata ja tallentaa leikkauksen sijainnin. Katso **Leikkauspiste** kohdassa Trimble Access Tie Käyttöoppaasta.

Seuraava kaaviokuva näyttää leikkauspisteeseen **(3)** sovelletun **Vaakasiirtymän (1)** ja **Kallista edellinen siirtymä (2)**. **Kallista edellinen** -vaihtoehdossa siirtymän kaltevuuden määrittää sivukaltevuuden **(4)** kaltevuus. **Korkeussiirtymän** arvo kaaviokuvassa on 0.000.

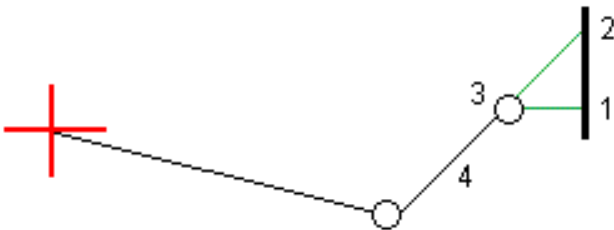

NOTE – Vaakasivusiirtymiä ei voi soveltaa edellisen tason elementin sivukaltevuuden arvolle jos pisteen siirtymä on nolla.

Korkeuserot


Voit määrittää korkeussiirtymän, jossa:

- Negatiivinen arvo tasaa pisteitä kohtisuoraan alas.
- Negatiivinen arvo tasaa pisteitä kohtisuoraan ylös.

Kun merkitset sivukaltevuutta linjauksesta, näpäytä ► **Korkeussiirtymän** vieressä määrittääksesi, sovelletaanko siirtymää:


- pystysuunnassa
- suorakulmaisesti poikkileikkauksen elementtiin ennen merkittävää pistettä

Seuraavassa kaaviossa esitetään pystysuunnassa käytetty **Korkeusero (1)** ja suorakulmaisesti **(2)** sivukaltevuuteen **(3)** käytetty **Korkeusero** .

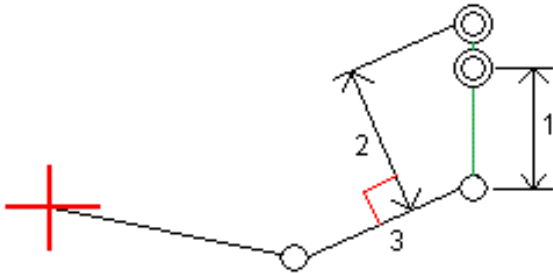

Leikkauspisteiden luontitavat

Valita yhden alla kuvatuista **Saranan derivaation** menetelmistä:

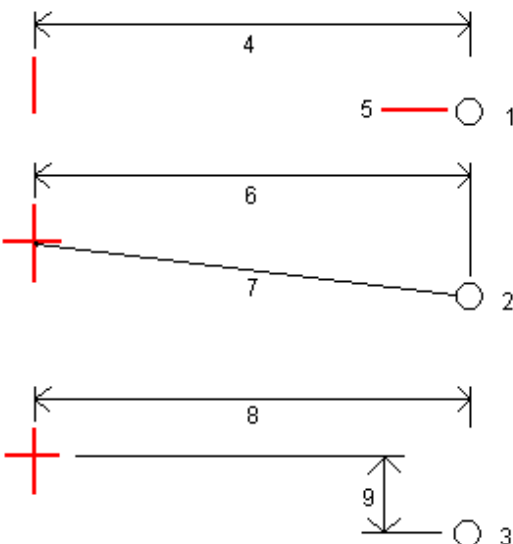

1 – Siirtymä ja korkeus. Syötä siirtymä **(4)** vaakageometriasta ja saranasijainnin korkeus **(5)**.

2 – Vaakasiirtymä ja kaltevuus. Syötä siirtymä **(6)** vaakageometriasta ja sivukaltevuuden arvo **(7)** vaaka- ja pystysuorien linjausten risteyksestä saranan sijaintiin.

3 – Siirtymä ja korkeusero. Syötä siirtymä **(8)** vaakageometriasta ja korkeusero **(9)** vaaka- ja pystysuorien linjausten risteyksestä saranan sijaintiin.

NOTE – Jos linjaus koostuu vain vaakageometriasta, ainoa käytettävissä oleva saranan derivoinnin menetelmä on **Siirtymä ja korkeus**.

Sivukalt. määrittäminen

Syötä **Leikkauskaltevuuden (1)**, **Täyttöluisikan (2)** ja **Sivuojan leveyden (3)** arvot.

NOTE - Leikkaus- ja täyttöluisikat esitetään positiivisina arvoina. Jono ei voi lisätä sivukaltevuuden perään.


Jos haluat määrittää sivuluisikan vain leikkaus- tai täyttöluisikana, jätä toisen luiskakentän arvoksi '?'.



Leikkauspiste

Leikkauspiste on piste missä suunniteltu luiska leikkaa maanpinnan.

Todellinen luiskan ja maanpinnan leikkauspiste määritetään iteratiivisesti (toistamalla). Ohjelmisto laskee leikkauspisteen nykyisen sijainnin kautta kulkevan vaakatason ja joko leikkaus- tai täyttöluisikan leikkauksena, kuten on kuvattu alla olevassa kuvassa, jossa x_n on **Mene vasemmalle/oikealle** -arvo.

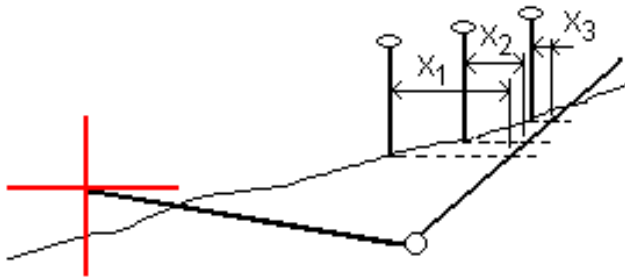

Tasonäkymä näyttää lasketun leikkauspisteen. Laskettu kaltevuuden arvo (sininen) ja suunnitelman mukainen kaltevuusarvo näkyvät näytön yläosassa.

Poikkileikkaus näytetään kasvavan paalutuksen suunnassa. Nykyinen sijainti ja laskettu merkintäsijainti näytetään näytöllä. Taitepisteestä piirretään nykyiseen sijaintiin sininen viiva, joka näyttää lasketun kaltevuuden.

Vihreä rivit osoittavat, onko leikkauspisteelle määritelty sivusiirtymät. Pieni yksittäinen ympyrä näyttää lasketun leikkauspisteen paikan ja kaksoisympyrä näyttää valitun paikan, jossa on käytetty sivusiirtymiä. Nämä sivusiirtymät näkyvät sen jälkeen, kun ne on otettu käyttöön.


Leikkauspisteen merkityt deltat

Konfiguroidaksesi merkityn tiedon näytön ennen pisteen tallennusta ilmestyvässä **Vahvista merkinnän deltat** -ruudussa jos olet aktivoinut **Tarkastele ennen tallennusta** katso [Merkityt pisteen deltat](#).

Avaa **Leikkauspisteiden deltaraportin** ruutua näpäyttämällä **Raportti Vahvista merkinnän deltat** -ruudussa tai **Työn selailun** ruudussa.

Vaaka- ja pystyettäisyydet sarana- ja keskilinjasta näytetään. Jos sivuluiska sisältää leikatun ojan, raportti sisältää saranan sijainnin leikkauskaltevuuden porausreiän loppupisteellä. Mahdollisesti määritellyt sivusiirtymät eivät sisälly raportoituuihin arvoihin.

Katso alla olevaa kuvaa:

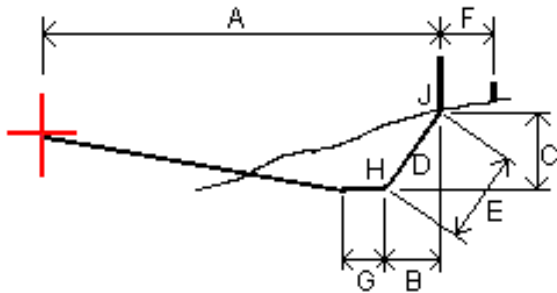

Jossa:


- A = Etäisyys keskilinjaan
- B = Vaakasuora etäisyys saranapisteeseen
- C = Pystysuora etäisyys saranapisteeseen
- D = Kallistus
- E = Vinoaettäisyys saranapisteeseen
- F = Vaakasiirtymät
- G = Ojasiirtymä
- H = Taitepiste
- J = Leikkauspiste

NOTE - Määritelty etäisyys sarana- + sivusiirtymiin -kentän arvo sisältää kaikki määritellyt vinoaettäisyyden arvot ja raportoi vinoaettäisyyden saranasta merkittyyyn sijaintiin. Arvo on nolla (?), jos määriteltyä horisontaalista sivusiirtymää ei ole tai horisontaalista sivusiirtymää sovelletaan horisontaalisesti.

Merkintää varten saatavilla olevat paalut

Voit mukauttaa merkintään käytettävissä olevia paaluja, kun merkittävä kohde on:

- Paalu linjalla, kaarella, murtoviivalla tai linjauksella
- Paalu/siirtymä viivasta, kaaresta tai murtoviivasta
- Sivukaltevuus murtoviivasta tai linjauksesta
- Vinoa offset

Jos haluat mukauttaa käytettävissä olevia paaluja, valitse merkintätapa ja napauta , joka on **Merkintä-näytön Paalu-kentän** vieressä.

Paaluvälin asetukset

Valitse paaluvälin **menetelmä**:

- **0-Pohjainen** menetelmä on oletusmenetelmä, ja se antaa paaluarvoja, jotka ovat paaluvälin kerrannaisia. Jos esimerkiksi alkupaalu on 2,50 ja paaluväli 10,0, 0-pohjainen menetelmä tuottaa paalut 2,50; 10,00; 20,00; 30,00 ja niin edelleen.
- **Suhteellinen** menetelmä antaa paaluarvoja alkupaalun suhteen. Jos esimerkiksi alkupaalu on 2,50 ja paaluväli 10,0, **Suhteellinen** menetelmä tuottaa paalut 2,50; 12,50; 22,50; 32,50 ja niin edelleen.

Kun merkitset linjausta, voit muokata **Paaluväliä linjoille** ja **Paaluväliä kaarille ja liittymille** tai hyväksyä linjauksen määrittämisen yhteydessä asetetun oletusarvon. Kaarien ja siirtymien erillinen paaluväliarvo mahdollistaa käyrien intervallien kiristämisen ja suunnittelun tarkemman esittämisen maassa.

TIP – Kun merkitset linjausta ja jos olet määrittänyt eri arvot **linjojen paaluvälille** ja **kaarien ja liittymien paaluvälille**, käytettävissä olevien paalujen luettelo voi sisältää paaluja, joilla on eri paaluvälit.

Automaattinen lisäys -kentässä:

- Valitse **Sta+**, jos haluat automatisoida **seuraavan** paalun valinnan merkintää varten.
- Valitse **Sta-** automatisoidaksesi **edellisen** paalun valinnan merkintää varten.
- Valitse **Ei**, jos haluat valita manuaalisesti seuraavan merkittävän paalun.

Kun valitset **Sta+** tai **Sta- Automaattisen lisäyksen** kentässä, työnkulku on nopeampi ja virtaviivaisempi.

NOTE – Kun asemia merkitään linjaukselle, **Valitse asema** -näytössä määritetyt **Paaluväliasetukset** (mukaan lukien **menetelmän** ja **automaattisen lisäyksen** asetukset) kirjoitetaan linjaustiedostoon (esimerkiksi RXL-tiedostoon) siten, että samoja asetuksia käytetään, jos tiedosto jaetaan muiden mittausiimien kanssa. Jos tiedosto on **IFC-tiedosto**, **paaluvälin** asetukset kirjoitetaan **Trimble Additional Properties (TAP)** -tiedostoon. TAP-tiedosto tallennetaan samaan kansioon kuin samanniminen IFC-tiedosto. Jos muut mittausiimit käyttävät IFC-tiedostoa, sinun on jaettava .tap-tiedosto .ifc-tiedoston kanssa varmistaaksesi, että kaikki mittausiimit käyttävät samoja asetuksia.

Paalulukemat


Paaluluettelossa mahdollisesti näkyvät paalutyypit on lueteltu alla:

| Paalutyyppi | Lyhenne | Merkitys |
|----------------|---------|---|
| Alku/loppu | S | Alkupaalu |
| | E | Sulkupiste |
| Lasketut osiot | CXS | Paaluvälin määrittämät lasketut osuudet |

| Paalutyyppi | Lyhenne | Merkitys |
|-------------|---------|--|
| Vaakakaari | PI | Leikkauspiste |
| | TG | Tangenttipiste (Kaarelta tangentille) |
| | VP | Kaaren tangenttipiste (tangentilta kaarelle) |
| | TM | Tangentilta klotoidille |
| | ST | Klotoidilta tangentille |
| | SS | Klotoidilta klotoidille |
| | CS | Kaarelta klotoidille |
| | SC | Klotoidilta kaarelle |

Suunnitelman korkeuden merkintä

Mittaa sijaintisi suhteessa korkeuteen RTK- tai takymetrimittauksessa seuraavasti:

1. Näpäytä  ja valitse **Merkintä / Korkeus**.
2. Syötä **Suunnitelman korkeus**.
3. Syötä **Merkityn pisteen nimi** ja **Koodi**.
4. Syötä **Antennikorkeus** tai **Tähyskorkeus** ja varmista, että **Mitattu**-kentän arvo on oikein.
5. Näpäytä **Aloita**.

Näyttöön ilmestyy nykyisen paikannuksen koordinaatit ja suunnitelman korkeuden yläpuolella (leikattu) tai alapuolella (täyttö) olevan välimatkan.

NOTE – Jos et käytä seurantaa tukevaa takymetriä, arvot ilmestyvät ruutuun vasta, kun olet mitannut välimatkan.





6. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.

NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoitimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkaa piste** valonäppäin Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkaa piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK** -tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkaa piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.

7. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
8. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpäytä **Tall**.

Leikkauksen/täytön pintaan näyttäminen merkinnän aikana


Kun merkitset pistettä, linjaa, kaarta, murtoviivaa tai linjausta, leikkauksen/täytön näyttäminen **pintaan** voi olla hyödyllistä, jolloin horisontaalinen navigointi on suhteessa merkitsemääsi kohteeseen, mutta näytetyn leikkauksen/täytön deltan arvo määritetään nykyisen sijaintisi suhteesta pintaan.

1. Siirrä pintatiedosto maastotietokoneen asianmukaiseen [projektkansioon](#).
2. Varmista, että pinnan sisältävä tiedosto on näkyvässä ja valittavissa kartalla.
Jos se on käytettävissä, nykyinen paikannuksesi, pinnan korkeus ja pinnan yläpuolinen (leikkaus) tai alapuolinen (täyttö) ilmestyvät kartan kuvaruutuun.
3. Näpäytä  ja valitse **Merkitse** / [ominaisuustyyppi].
4. Ota **Leikkaus/täyttö pintaan** -kytkin käyttöön.
 - a. Valitse **Pinta**-kentästä pintatiedosto nykyisestä projektkansiosta. Valitse vaihtoehtoisesti pintoja BIM-tiedostoista kartalta. **Pinta**-kenttä ilmaisee kartalta valitsemiesi pintojen määrän. Jos et voi valita pintoja kartalta, varmista, että BIM-tiedosto on valittavissa **Tasohallinnassa**. Jos **Valintatila**-painike  **BIM**-työkalurivillä on keltainen , napauta sitä ja valitse yksi **Pinann valinta** -tiloista. Jos haluat valita kartalta toisen pinnan, poista nykyinen valinta kaksoisnapauttamalla karttaa ja valitse sitten uusi pinta.
 - b. Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta  ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.
 - c. Jos haluat näyttää etäisyyden pintaan merkinnän navigointinäytössä, napauta **Asetukset**. Napauta **Erot** -ryhmäruudussa **Muokkaa** ja valitse **Pystyettäisyys pintaan**- tai **Luotis. etäisyys pintaan** -delta. Napauta **Hyväksy**.
5. Merkitse valittu kohde tavalliseen tapaan.

NOTE – Kun vaakasuoraa sivusiirtymää sovelletaan, raportoitu leikkaus/täyttöarvo on suhteessa pintaan sijainnissa, joka on valittu merkintää varten, eikä nykyisen sijaintisi pintaan.

DTM:n merkintä

DTM on ruudukkomainen digitaalinen maaston pintamalli, joka on eräänlainen [topografinen pinta](#).

1. Näpäytä **Merkintä** / **DTM:t**.
2. Valitse käytettävä tiedosto. Kaikki nykyisen projektkansion sisältämät DTM-tiedostot näytetään luettelossa.
3. Voit tarvittaessa määrittää siirtymään suhteessa pintaan **Siirtymä pintaan** -kentässä. Napauta  ja valitse, sovelletaanko siirtymää pystysuorassa vai luotisuorassa pintaan nähden.
Oletusarvoisesti, **Pystyettäisyys**-, **Luotisuora Etäisyys**- ja **Suunnitellun korkeuden** merkinnän erot näkyvät merkintänavigoinnin ruudussa DTM:ää merkatessa. Muuttaaksesi näytettyjä eroja napauta **Asetukset** ja **Muokkaa Erot** -ryhmälaatikossa. Tee muutoksesi ja napauta **Hyväksy** ja napauta sitten **Hyväksy** uudelleen palataksesi **Merkitse DTM** -ruutuun.
4. Muuta vaadittaessa prisman korkeutta tai antennin korkeutta. Jos prismaa tai antennin korkeutta ei ole määritetty, korkeuden ja leikkauksen/täytön arvo on nolla (?).
5. Näpäytä **Aloita**.
Näyttöön ilmestyy nykyisen paikannuksen koordinaatit ja DTM:n yläpuolella (leikattu) tai alapuolella (täyttö) olevan välimatkan. Kun merkitset DTM:ää, jos olet DTM:n kantomatkan ulkona tai "kolossa", DTM:n korkeus ja leikkaus/täyttö ovat nolla (?).

NOTE – Jos et käytä seurantaan tukevaa takymetriä, arvot ilmestyvät ruutuun vasta, kun olet mitannut välimatkan.

6. Kun piste on toleranssin sisällä, mittaa piste napauttamalla **Mittaa**.

NOTE – Kun käytät Trimble SX12 Scanning -takymetrillä **TRK-tilaa laserosoittimen ollessa käytössä, merkintänäytössä** näkyy **Merkkää piste** valonäppäin Mittanauha-valonäppäimen sijaan. Napauta **Merkkää piste** asettaaksesi instrumentin **STD-tilaan**. Laserosoitin lopettaa välkkymisen ja siirtyy EDM-sijaintiin. Kun tallennat pisteen napauttamalla **Hyväksy**, koje palaa automaattisesti **TRK**-tilaan ja laserosoitin alkaa taas välkkyä. Päivitä ja mittaa merkinnän deltat uudelleen napauttamalla **Mittaa** napautettuasi **Merkkää piste** ja ennen kuin napautat **Hyväksy**.

7. Tallenna piste napauttamalla **Hyväksy**.
8. Jos valitsit **Näytä ennen tallennusta** -asetuksen, **Merkinnän asetusten** ruudussa valitsemasi merkinnän deltat tulevat ruutuun. Näpäytä **Tall**.

Työdata

Käytä **Työdatan** valikkoa selataksesi työdataa taulukkomuodossa **Pistehallinnan** ruudussa tai työn muutoshistorian **Työn tarkastelun** ruudussa.

Voit palata **Työdatan** valikosta karttaan tai avata Windows Explorerin, jolloin voit helposti siirtää tiedostoja **Trimble Data** -kansioon ja sieltä pois. Katso [Tiedostojen siirtäminen maastotietokoneelle ja maastotietokoneelta, page 116](#).

Tietojen tuominen työhön

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**.
2. Valitse työ, johon haluat tuoda dataa, **Töiden** ruudusta.
3. Näpäytä **Tuo.Tuo**-ruutu avautuu.
4. Valitse siirtämäsi tiedoston **Tiedostoformaatti**.

Vaihtoehdot ovat CSV- tai TXT-formaatit tai Surpac-tiedostot, jos käytät Kaivokset -sovellusta.

TIP – Katso ohjeet työn luomiseen DC- tai JobXML-tiedoston pohjalta osiosta [Paikallisen työn luominen, page 73](#).

5. Näpäytä 🗂️ selataksesi tiedostoja ja löytääksesi tiedoston, jonka haluat tuoda.

Voit valita tiedoston mistä tahansa saatavissa olevasta asemasta, kuten verkkoasemasta tai USB-muistitikusta. Android-pohjaisilla Trimble-maastotietokoneilla USB-asetat on alustettava FAT32-muotoon.

Jos maastotietokone on Android-pohjainen, ohjelma saattaa pyytää sinua antamaan Trimble Access -sovellukselle luku- ja kirjoitusoikeudet USB-asemaan. Kun näpäytät **Kyllä**, näyttöön ilmestyy Android-kansionvalintaikkuna. Napauta uudessa ikkunassa ☰, selaa USB-asemaan ja napauta **[VALITSE]** tai **[Käytä tätä kansiota]**. USB-muistitikku on nyt näkyvässä Trimble Access **Valitse kansio** -ruudussa. Jos **USB-asema havaittu** -viestiä ei ilmesty tai ohitit sen, napauta **Valitse USB-asema** -valonäppäintä sen jälkeen, kun USB-laite on yhdistetty. Huomaa, että maastotietokoneelta voi viedä jopa 30 sekuntia havaita USB-asema.

6. Valitse tuotavat tiedosto **Valitse tiedosto** -ruudusta. Napauta **Hyväksy**.
7. Jos haluat tuoda pisteitä kiintopisteinä, valitse **Lue pisteet kiintopisteinä** -valintaruutu.
8. Jos valittu tiedosto on pilkulla eroteltu CSV- tai TXT-tiedosto:
 - a. Käytä **Pisteen nimen**, **Pisteen koodin**, **Pohjoisen**, **Idän** ja **Korkeuden** kenttiä linkittääksesi kunkin kentän tiedostossa olevaan asianmukaiseen kenttään. Valitse **Ei käytössä**, jos tietty arvo ei ole vastaanotetussa tiedostossa.

- b. Valitse **Kentän erotin** -luettelosta merkki (pilkku, puolipiste, kaksoispiste, välilyönti tai välilehti), joka erottaa tiedoston tiedot erillisiksi kentiksi.
 - c. Jos tiedosto sisältää nollakorkeuksia, syötä **Nollakorkeusarvo**.
 - d. Valitse **Duplikaattipisteiden hallinnan** kentältä toiminto, jonka ohjelmiston tulee suorittaa, jos tiedosto sisältää pisteitä, joilla on sama nimi kuin työn sisältämillä olemassa olevilla pisteillä. Valitse:
 - Tallenna tuodut pisteet ja poista kaikki olemassa olevat samannimiset pisteet valitsemalla **Korvaa**.
 - Ohita samannimiset tuodut pisteet valitsemalla **Ohita**, jolloin niitä ei tuoda.
 - Tallenna uudet pisteet ja säilytä kaikki aiemmin luodut samannimiset pisteet valitsemalla **Tallenna muu**.
9. Jos **Geodesian lisätoimintojen** valintaruutu on valittuna **Cogo-asetuksissa** ja valitset CSV- tai TXT-tiedoston, sinun täytyy määrittellä tiedoston pisteiden **Koordinaattien tyyppi**. Valitse **Koordinaatistopisteet** tai (**paikalliset**) **koordinaatistopisteet**.
 10. Jos tiedoston sisältämät pisteet ovat (**Paikallisia**) **karttapisteitä**, valitse muunnos, jolla ne muunnetaan karttapisteiksi:
 - Jos haluat määrittää muunnoksen myöhemmin, valitse **Ei käytetä, tämä määritellään myöhemmin**. Napauta **Hyväksy**.

NOTE – Jos valitset tämän option ja päätät myöhemmin määrittää syötön muunnoksen kyseiselle tiedostolle, sinun tulee purkaa linkitys ja linkittää tiedosto uudelleen.
 - Luo uusi näyttömuunnos valitsemalla **Luo uusi muunnos**. Näpäytä **Seuraava** ja käy läpi vaaditut vaiheet. Katso [Muunnokset, page 237](#).
 - Valitse olemassa oleva näytön muunnos valitsemalla **Valitse muunnos**. Valitse näyttömuunnos luettelosta. Napauta **Hyväksy**.
 11. Napauta **Hyväksy**.
 12. Napsauta **OK**.

Tuontitiedostomuodot

Voit käyttää etukäteen määritettyjä muotoja tai luoda pilkulla erotellun CSV- tai TEXT-tiedoston.

TIP – DC- ja JobXML-tiedostoja ei tuoda, mutta niiden pohjalta voi luoda työn. Katso [Paikallisen työn luominen, page 73](#).

Ennalta määrätyt tiedostoformaatit

Valitse seuraavista ennalta määräytyistä formaateista:

- CSV Grid points E-N
Datan täytyy olla seuraavassa formaatissa: nimi, itä, pohjoinen, korkeus, koodi
- CSV Grid points N-E

Datan tulee olla seuraavassa formaatissa: pisteen nimi, pohjoinen, itä, korkeus, koodi

- CSV Lines

Datan täytyy olla seuraavassa formaatissa: alkupisteen nimi, päätepisteen nimi, alkuasema,

- CSV Globaali Lat-long -pisteet
- Surpac

NOTE – Jotta **Globaali**- ja paikallisissa koordinaateissa olevat pisteet voidaan siirtää ilman ongelmia, niillä tulee olla korkeus.

Pilkuilla erotetut CSV- tai TXT-tiedostot

Jos valittuna on pilkuilla erotettu muoto (*.CSV, *.TXT), luettavan tiedoston muoto voidaan määrittää. Näyttöön tulee viisi kenttää: **Pisteen tunnus**, **Pisteen koodi**, **Pohjoinen**, **Itä** ja **Korkeus**. Jos **tunnuskentät** ovat käytössä työssä, näytössä on kaksi määritettävää lisäkenttää. Valitse **Ei käytössä**, jos tietty arvo ei ole vastaanotetussa tiedostossa.

Avatessasi linkitettyjä CSV-tiedostoja tai tuodessasi minkä tahansa ennalta määrätyistä CSV-tiedostomuodoista Trimble Access automaattisesti havaitsee, käyttääkö tiedosto UTF-8-merkkikoodausta. Jos UTF-8-koodausta ei havaita, Trimble Access olettaa, että data käyttää ASCII/Multibyte-koodausta.

NOTE – Trimble suosittelee UTF-8-koodauksen standardisoimista CSV-tiedostoissasi mahdollisuuksien mukaan, sillä se pystyy koodaamaan minkä tahansa Unicode-merkin. ASCII/Multibyte-koodaus on paikkakohtainen, minkä vuoksi se ei välttämättä koodaa kaikkia merkkejä oikein.

Tyhjät korkeudet

Jos tuotava pilkuilla erotettu tiedosto sisältää niin sanottuja tyhjiä korkeuksia, jotka on määritetty muina kuin tyhjinä arvoina, esimerkiksi dummy-korkeus on 99999, voit määrittää **Ei korkeutta** -asetuksen muotoilun ja Trimble Access -ohjelmisto muuntaa nämä tyhjät korkeudet todellisiksi tyhjiksi korkeuksiksi työtiedostossa.

Ei korkeutta -arvoa käytetään myös, kun pisteitä luetaan tai kopioidaan linkitetyistä CSV-tiedostoista.

Koordinaattityyppi ja paikalliset muunnokset

Jos **Geodesian lisätoiminnot** ovat käytössä, sinun tulee määrittää tiedoston pisteiden **Koordinaattityyppi** useimpien tiedostomuotojen kohdalla.

Voit luoda muunnoksen, kun luet paikallisia karttakoordinaattipisteitä, mutta et voi käyttää paikallisia karttakoordinaattipisteitä tiedostosta, jota luet, ellei tiedosto ole jo linkitettyä nykyiseen työhön.

Tuo tiedostomallin tiedostosijainti

Ennalta määritetyt tuontitiedostoformaatit on määritetty XSLT style sheet (*.xsl) -määrittystiedostoissa. Niitä säilytetään yleensä **Trimble Data\System Files** -kansiossa.

Valmiiksi määritellyt tyylisivut ovat englanninkielisiä. Käännetyt tyylisivutiedostot tallennetaan yleensä asianmukaiseen kielikansioon.

Kansion sijainti riippuu maastotietokoneen käyttöjärjestelmästä:

- Windows: **C:\Program Files\Trimble\Mittaus\Languages\<language>**
- Android: **<Laitteen nimi>\Trimble Data\Languages\<language>**

Mukautetut tuontimuodot

Voit muokata näitä etukäteen määritettyjä formaatteja vastaamaan erityistarpeitasi tai käyttää niitä malleina luodessasi täysin uutta omaa tuontiformaattia.

Voit tehdä pieniä muutoksia etukäteen määritettyihin formaatteihin millä tahansa tekstieditorilla, kuten Microsoft Notepad.

Ennalta määrätyn formaatin muuttaminen tarjoaa seuraavia etuja:

- Tärkeät tiedot voidaan näyttää ensin.
- Data voidaan määrätä sopimaan sinun vaatimuksiisi.
- Tarpeeton tieto voidaan poistaa.
- Näyttämistä varten voidaan laskea lisätietoja, esimerkiksi lisäämällä sivusiirtymät raportoituihin arvoihin.
- Pisteiden suunniteltua korkeutta voidaan muokata merkintämittauksen suorittamisen jälkeen.
- Jopa 10 ylimääräistä suunniteltua korkeutta ja niiden pystysiirtymäarvoa on määritettävissä ja muokattavissa sekä ylimääräisiin korkeuksiin liittyvät korkeudet ovat raportoitavissa.
- Fontin kokoa ja väriä voidaan muuttaa sopimaan sinun vaatimuksiisi

NOTE – Trimble suosittelee mukautettujen XSLT-tiedostojen tallentamista uudella nimellä. Jos säilytät alkuperäisen nimen, ennalta määrätty XSLT-tiedostot korvataan kun vaihdat uuteen tallentimeen, jolloin kaikki mukautetut muutokset menetetään.

Uuden mukautetun formaatin luominen

Täysin uuden formaatin määrittämiseksi sinulla tulisi olla jonkin verran ohjelmointitaitoa, jotta voit muokata XSLT-tiedostoa. XSLT-tyylitiedostojen määrittelytiedostot ovat XML-muodossa. Tyylisivut on luotava noudattaen XSLT-standardeja, jotka on määrittänyt World Wide Web Consortium (W3C). Lisätietoja on osoitteessa w3.org.

Et voi muokata tai luoda tyylisivuja maastotietokoneella kovin helposti. Jotta uusien tyylisivumääritysten tekeminen onnistuisi, käytä toimistotietokonetta ja sopivaa XML-tiedostoapuhjelmaa.

Trimble Access-versio 2021.00 ja sitä myöhemmät versiot tukevat tyylitiedostoja, jotka käyttävät seuraavia EXSLT-moduuleja:

- **math:** matematiikkafunktiot, jotka on tyypillisesti määritelty käyttämään matematiikka: nimen tilaa
- **date:** ajan ja päivämäärän toiminnot, jotka on tyypillisesti määritelty käyttämään matematiikka: nimen tilaa (lukuun ottamatta date:format-date, date:parse-date ja date:sum)

- **sets:** joukkoja manipuloivia toimintoja, jotka on tyypillisesti määritetty käyttämään joukko:nimen tilaa
- **strings:** ketjuja manipuloivia toimintoja, jotka on tyypillisesti määritetty käyttämään joukko:nimen tilaa
- **functions:** funktiot, jotka antavat käyttäjien määrittellä omia funktioitansa XSLT:ssä käyttöä varten (lukuun ottamatta func:script)

Lisätietoja näiden laajennusfunktioiden käytöstä tyylitiedostoissa löytyy osoitteesta exslt.org, joka sisältää funktioiden täydelliset tiedot.

Vaatimukset

Omien XSLT-tyylisivujen luomiseen tarvitset:

- toimistotietokoneen.
- perusohjelmointitaidot.
- XML-tiedostoapuohjelman, jossa on hyvät virheenkorjausominaisuudet.
- JobXML-tiedostorakennemäärittelyn, joka sisältää JobXML-formaatin tiedot, joita tarvitaan uuden XSLT-tyylisivun luomiseen. Jokaisen JobXML-tiedoston yläosassa on linkki skeeman sijaintiin.
- Työtiedoston tai JobXML-tiedoston, joka sisältää lähtötiedot.

Mukautetun tyylitiedoston luomisprosessi

Päävaiheet ovat seuraavat:

1. Kopioi työ- tai JobXML-tiedosto maastotietokoneelta.
2. Luo uusi formaatti käyttämällä pohjana valmista XSLT-tyylisivua ja mallina JobXML-tiedostorakennemäärittelyä.
3. Luo omia tiedostoja maastotietokoneella kopioimalla tiedosto maastotietokoneen **System Files**-kansioon.

Lisätietoja omien mukautettujen tuontimuotojen luomisesta on PDF-tiedostossa **Importing Custom Formats into Trimble Access**, joka on ladattavissa Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [PDF-oppaasivulta](#).

Työtietojen tarkastelu ja muokkaaminen

Trimble Access tarjoaa useita tapoja arvioida dataa nykyisessä työssä:

- Valitse kohteita kartalta ja näpäytä **Tarkasta** nähdäksesi valittujen kohteiden tiedot.
- Näpäytä ☰ ja valitse **Työdata / Työn tarkastelu** avataksesi lokin, joka esittää yksityiskohtaisesti työhön tallennettujen pisteiden historian sekä kaikki työn asetuksiin tehdyt muutokset. Tietueet listataan aikajärjestyksessä.
- Näpäytä ☰ ja valitse **Työdata / Pistehallinta** avataksesi tietokannan kaikista työssä ja linkitetyissä tiedostoissa olevista pisteistä ja havainnoista. Pistetietueet listataan tavallisesti nousevassa järjestyksessä pisteen nimestä, mutta jos päätät näyttää tietueet **Prismakorkeuden** mukaan, kaikki listatut havainnot näytetään järjestyksessä, jossa ne tapahtuvat tietokannassa.

Voit lisätä merkintöjä työhön, muokata prisman/antennin korkeuden tietoja ja muokata kooditietueita **Työn selailun** tai **Pistehallinnan** ruudusta.

Käytä **Työn selailua** tarkastellaksesi media- ja panoraamatiedostoja tai mittausvaroituksia.

Muokkaa pisteen nimeä ja koordinaattitietueita tai poista pisteitä tai ominaisuuksia käyttäen **Pistehallintaa**.

Työn selailu

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työdata / Työn selailu** tai näpäytä ☰ ja valitse **Työn selailu Suosikkien** listalta.
2. Valitse tietue näpäyttämällä sitä tai navigoi tietokantaan valo- tai nuolinäppäimiä käyttäen. Siirry tietokannan loppuun nopeasti korostamalla ensimmäisen tietueen ja paina ylös-nuolinäppäintä. Jos haluat löytää tietyn kohteen, näpäytä **Etsi** ja valitse sopiva vaihtoehto. Voit suorittaa haun nykyisen tietuetyypin tai pisteen, koodin tai luokan mukaan. Katso [Samanimisten pisteiden hallinta, page 647](#).
3. Näpäytä tietuetta jos haluta nähdä lisätietoja kohteesta. Tiettyjä kenttiä, kuten **Koodi** ja **Antennin korkeus**, voidaan muokata.
Jos mitään koordinaatteja ei näy, tarkista **Koordinaattinäytön** asetukset. Nähdäksesi hilakoordinaatit tarkastelussa **Koordinaattinäytön** tulee olla asetettu kohtaan hila ja työn koordinaattijärjestelmän asetusten täytyy määritellä projektio ja datum muunnos.
Takymetrimittauksissa havainto näytetään nollakoordinaattien kanssa, kunnes havainto liitoshavaintoon tallennetaan.

TIP – Tarkastellaksesi pisteen tietoja kartan rinnalla valitse piste(et) kartalta ja paina ja pidä karttaa painettuna ja valitse **Tarkastele**.

Selataksesi ja muokataksesi mediatiedostoja

1. Valitse mediatiedoston tietue työssä tai pisteen tietueessa.
2. Näpäytä **Tiedot**. Kuva ilmestyy.
3. Näpäytä **Laajenna**.
4. Muuta **Kohteeseen linkityksen** menetelmää ja minkä tahansa linkitetyn pisteen nimeä näpäyttämällä **Linkin** valonäppäintä. Katso [Mediatiedostot, page 115](#).

TIP – Valitse **Ei mitään** poistaaksesi linkin työhön tai pisteeseen. Mediatiedosto jää projektikansioon.

NOTE – Jos kuva on merkitty tietopaneelilla ja muokkaat kuvan mittauspisteen määrittäviä arvoja, kuten koodia tai kuvausta, tietopaneelia ei päivitetä, jos muutat menetelmää ja pisteen nimeä.

5. Tee merkintöjä kuvaan näpäyttämällä **Piirrä**. Katso [Kuvan piirtäminen, page 668](#).

Panoraamatiedostojen selailu

Näpäytä valokuva-aseman tietuetta avataksesi **Panoraaman** ruudun.

Jos panoraama on kaapattu Trimble VISION -teknologiaa ja **HDR:ää** käyttävällä Trimble-takymetrillä, tarkasteluikkunassa ensimmäisenä näkyvä kuva on keskimmaisella, eli normaalilla, valotuksella kaapattu kuva.

NOTE - Työn selailun ruudussa poistamasi panoraamat poistetaan lopullisesti.

Lisätäksesi kommentin työhön

1. Valitse tietue.
2. Näpäytä **Kommentti**. Ruutuun ilmestyy **Kommentti**-ruutu, joka näyttää päivämäärän ja ajan, jolloin nykyinen tietue luotiin.
3. Syötä kommentti ja näpäytä sitten **Hyväksy**.Kommentti tallennetaan yhdessä nykyisen tietueen kanssa.Kommentti ilmestyy tietueen alle kommenttikuvakkeen kera **Tarkastele työtä** -näkymään.

Tarkastellaksesi varoitustietueita

Integroidulla kallistuman tunnistimille varustetulla GNSS-vastaanottimella mitattujen pisteiden kohdalla **Työn tarkastelu** näyttää liiallisen liikkeen, liiallisen kallistuman tai pisteelle annetut huonon tarkkuuden varoitukset.Tarkastellaksesi näitä laajenna pisteen tietue ja sen jälkeen **Laadunvalvonnan / QC1:n** tietueet.

Saatavilla olevat tietueet ovat seuraavat:

- **Varoitukset**-osio näyttää, että varoitukset annettiin mittauksen aikana, kun pistettä mitattiin.
- **Varastointiolosuhteet**-osio näyttää virheolosuhteet, jotka vallitsivat pisteen tallennushetkellä. Varastointiolosuhteilla on merkittävä vaikutus pisteen mitattuihin koordinaatteihin.

Pistehallinta

Voit **Pistehallinnan** avulla helposti tarkastella havaintoja ja valitun pisteen parasta pistettä ja kaikkia kaksoispisteitä.

Avaa **Pistehallinta** näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Työdata / Pistehallinta** tai näpäytä ☰ ja valitse **Pistehallinta Suosikkien** listalta.**Pistehallinnan** ruutu näyttää kaikki työtietokannan ja linkitettyjen tiedostojen pisteet ja havainnot taulukkomuotoisessa puurakenteessa.

Voit **Pistehallinnan** avulla helposti muokata:

- Prisma- ja antennikorkeuksia (yksittäisen tai useita)
- Pisteiden nimet
- Pisteiden koordinaatit
- Koodit (yksittäisiä tai useita)
- Tunnuskentät (yksittäiset tai useat)
- Kommentit

Tietojen selailu

Pisteet listataan oletuksena nimen mukaan. Kun työtietokannassa on samannimisiä pisteitä, paras piste näytetään aina ensimmäisenä. Kaikki muut samannimiset pisteet sekä paras piste näytetään luettelossa parhaan pisteen alapuolella.

NOTE – Kun data on **Prismakorkeuden** näkymässä, kaikki havainnot näytetään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat tietokannassa.

Jos haluat tarkastella pisteen lisätietoja:


- Näpäytä +-merkkiä laajentaaksesi pistepuuluettelon ja paljastaaksesi kaikki työhön liittyvät pisteet ja havainnot. Avaa alipuurakenne, jolloin näet pisteen yksityiskohtaiset tiedot. Näitä tietoja voivat olla pisteen koordinaatit, havainnot, prisma- tai antennikorkeus ja laadunvarmistustietueet.
- Näpäytä pistettä tai valitse se ja näpäytä **Tiedot** avataksesi **Työn tarkastelussa** olleen pisteen tietolomakkeen. Tällöin voit muokata pisteen tietoja, kuten pistekoodia ja attribuutteja.

Vaihda koordinaattien tai laajennetuissa puurakenteissa näkyvien havaintojen esitystapaa näpäyttämällä koordinaatteja tai havaintoja tai korostamalla ne ja painamalla välilyöntinäppäintä. Valitse uusi tietojen esitysmuoto näyttöön avautuvasta luettelosta. Tällä tavoin voit selata raakoja takymetrihavaintoja tai GNSS-havaintoja ja karttakoordinaatteja samanaikaisesti.

Tarkastellaksesi lisäsarakeita näpäytä **Näytä** ja valitse vaadittavat sarakkeet.

Jos haluat lajitella dataa sarakkeen arvon mukaan, näpäytä sarakeotsikkoa.

Sisällyttääksesi poistetut pisteet näytettyyn tietoon näpäytä **Asetukset** ja valitse **Näytä poistetut pisteet**. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinriviä pitkin nähdäksesi **Asetukset**-valonäppäimen.)

Suodata dataa villikorttihakua käyttäen näpäyttämällä . Katso [Datan suodattaminen villikorttihakua käyttäen, page 638](#).

Kommenttien lisääminen tai muokkaaminen Pistehallinnassa

Kun muokkaat pistetietueita **Pistehallinnassa**, ohjelmisto lisää työtietokantaan automaattisesti kommentit, joista käyvät ilmi muokatut pisteet, alkuperäiset mittaustiedot ja muokkausajankohta. Voit tarkastella muokattuja asiakirjoja ja huomautuksia **Työn selailussa**.

Syötä kommentti tai muokkaa olemassa olevaa kommenttia näpäyttämällä **Koodi** -kenttää. Syötä kommentin tiedot ja näpäytä sitten **Hyväksy**.

Datan suodattaminen villikorttihakua käyttäen

Jos haluat suodattaa pistetietoja käyttämällä jokerimerkkejä, käytä yhtä seuraavista menetelmistä:

- Näpäytä **Pistehallinnan** näytössä .
- Napauta  **Kartta** -työkalurivillä tai **Video** -työkalurivillä, valitse **Suodin** -välilehti ja napauta sitten .

Villikorttihakuikkuna avautuu. Syötä tarvitsemasi hakukriteerit **Pisteen nimen**, **Koodin** ja **Kommentin** kenttään sekä **Kuvaus** kenttään, jos se on käytössä.

Käytä villikorttihakua käyttämällä merkkejä * (useille merkeille) ja ?(yhdele merkille). Erillisille kentille määritetyt suodimet käsitellään yhdessä ja vain pisteet, jotka täyttävät kaikki suodatusehdot, näytetään. Käytä *-merkkiä kaikissa kentissä, joita et halua suodattaa. Suodatuksessa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia.


Esimerkiksi:

| Piste | Koodi | Descr.1 | Descr.2 | Huom. | Esimerkkitulokset |
|-------|--------|---------|---------|--------|---|
| *1* | * | * | * | * | 1, 10, 2001, 1a |
| 1* | * | * | * | * | 1, 10, 1a |
| 1? | * | * | * | * | 10, 1a |
| *1* | Aita | * | * | * | Kaikki pisteet, joiden nimissä on numero 1 ja joissa koodi = Aita |
| *1* | *Aita* | * | * | * | Kaikki pisteet, joiden nimissä on numero 1 ja koodi, jossa on Aita |
| 1??? | * | * | * | väärä* | Kaikki pisteet, joiden nimi alkaa numerolla 1 ja joka on 4 merkkiä pitkä ja joilla on merkintä, joka alkaa "väärällä" |
| * | Puu | Haapa | 25 | * | Kaikki pisteet, joissa koodi = puu ja Kuvaus 1 = Haapa ja Kuvaus 2 = 25 |

TIP – Hakutulokset palauttavat pisteitä tiedostoista, jotka on linkitetty työhön, joka täyttää hakukriteerisi, vaikka ne eivät juuri nyt näy kartalla.

Suodatinkuvake on keltainen silloin, kun suodatin on käytössä. Poista suodin käytöstä näpäyttämällä **Reset** tai määritä kaikkiin kenttiin *.

Suodatinasetukset nollautuvat kartalla silloin, kun vaihdat työtä.

Pistehallinnassa suodatusasetukset jäävät muistiin, mutta niitä ei käytetä, jos Pistehallinta suljetaan. Ota suodatusasetukset käyttöön uudelleen näpäyttämällä  ja näpäytä sitten **Hyväksy**.

Antenni- ja prismakorkeuden muokkaaminen

Voit tarkastella ja muokata prismakorkeuden tietueita pisteiden mittaamisen jälkeen.

NOTE – Prismakorkeustietue tarkoittaa takymetrin prismakorkeuksia ja GNSS-antennikorkeuksia.

Kun haluat muuttaa prisman/antennin korkeutta ja automaattisesti päivittää **kaikki** tätä prismakorkeutta käyttävät havainnot, käytä **Työn selailua**.

Jos sinulla on joukko prisman/antennin korkeustietueita joista vain osaa tarvitsee muokata, käytä **Pistehallintaa**.

CAUTION – Ole huolellinen muuttaessasi prisman / antennin korkeuden tietueita. Pidä erityisesti seuraavat seikat mielessä:

- Kun mittaat tai merkitset pisteitä IMUn kallistuskompensaatiota käyttämällä varmista, että annettu antennin korkeus ja mittaustapa ovat oikeat. Linjauksen luotettavuus ja paalun kärjen sijainnin luotettavuus erityisesti antennin liikkussa paalun kärjen ollessa paikoillaan ovat täysin riippuvaisia siitä, että antennin korkeus on oikein. Vaakasijainnin jäännösvirhettä, joka johtuu antennin liikkeestä mittauksen aikana paalun kärjen ollessa paikoillaan, ei voida poistaa antennin korkeutta muuttamalla pisteen mittaamisen jälkeen.
- Kun muokkaat prisman/antennin korkeuden tietueita tietokannassa, merkinnän deltoja, COGO-pisteitä, keskiarvoistettuja pisteitä, kalibrointeja, vapaita asemapisteitä ja jonon tuloksia ei päivitetä automaattisesti. Havainnoi merkityt pisteet uudelleen ja laske COGO-pisteet, keskiarvoistetut pisteet, kalibroinnit, vapaat asemapistet ja jonot uudelleen.
- Koordinaatteina tallennettuja offset-pisteitä ei päivitetä, kun muutat prisman/antennin korkeuden tietuetta tietokannassa.

Muutos antennin korkeudessa ei vaikuta mihinkään jälkilaskettuihin pisteisiin, jotka käsitellään käyttäen Trimble Business Center -ohjelmistoa. Tarkista prisman/antennin korkeus kun siirrät dataa toimistotietokoneeseen tai jälkilaskettuja pisteitä suoraan vastaanottimelta toimisto-ohjelmistoon.

Jotkut takymetrimittaustavat, kuten Kahden prisman offset, käyttävät laskettuja (järjestelmä-) prismoja, joiden prismakorkeus ja prismavakio on nolla. Järjestelmäprismojen korkeuksia et voi muokata.

Prisma-/antennikorkeuden muokkaaminen käyttäen Työn selailua

1. Näpäytä prisman/antennin tietuetta. Nykyisen prisman (takymetrimittaus) tai antennin (GNSS-mittaus) tiedot ilmestyvät näyttöön.
2. Syötä uudet tiedot.
3. Napauta **Hyväksy**.

Nykyinen tietue päivitetään uusilla tiedoilla, jotka pätevät kaikkiin myöhempisiin kyseistä tietuetta käyttäviin havaintoihin.

Kun muutat prisman/antennin korkeuden tietuetta, tietueeseen lisätään aikaleimalla varustettu huomautus. Tämä huomautus dokumentoi vanhat korkeustiedot, mukaan lukien muutosten tekoajat.

Prisman/antennin tietueen muokkaaminen Pistehallinnassa

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työdata / Pistehallinta**.
2. Näpäytä **Näyttö** ja valitse **Prismakorkeus** näyttääksesi **Prismakorkeuden/Antennikorkeuden** sarakkeen.
3. Valitse tietue näpäyttämällä sitä. Valitse useita tietueita näpäyttämällä ja pitämällä **Ctrl**-painiketta pohjassa, jolloin voit valita tietueita mistä tahansa kohtaa listalta, tai näpäyttämällä ja pitämällä painettuna **Shift**-näppäintä, jolloin voit valita joukon tietueita listalta.

TIP -

- Sinun ei tarvitse valita muokattavaksi peräkkäisiä prisma- ja/tai antennikorkeuksia.
- Jos antennikorkeuksien valinta sisältää erityyppisiä antenneja, et voi muokata valintaa. Valitse ja muokkaa pisteitä erillisinä ryhminä, joihin kuhunkin kuuluu vain samantyyppisiä antenneja.
- Voit muokata valikoimaa erilaisia prismoja, jolloin uusia prismakorkeuksia käytetään kaikille erilaisille prismoille, mutta prismojen numerot eivät muutu.

4. Jos olet valinnut:

- yhden tietueen, pisteen tietojen näyttö ilmestyy ruutuun.
- useita tietueita, näpäytä **Muokkaa** ja valitse **Prismat**.

5. Jos muokkaat:

- prismakorkeutta, muokkaa mitattuja prismakorkeuksia, mittaustapaa (kun käytössä) ja prismavakiota.

Jos mittaat tähyskorkeuden **Trimble**-jonoprisman pohjaan, näpäytä ► ja valitse asetukseksi **S-lovi** or **SX-lovi**.

- antennin korkeutta, muokkaa mitattuja korkeuksia ja mittausten menetelmää.

NOTE - Jos valitsemisiasi pisteittä on pisteitä, joilla on prismakorkeus ja pisteitä, joilla on antennikorkeus, ruutuun ilmestyy kaksi muokkauksen valintaikkunaa, joista toisella voit muokata antennikorkeutta ja toisella prismakorkeutta.

6. Napauta **Hyväksy**.

Korjatut tiedot näytetään Pistehallinnassa.

Ohjelma lisää työtietokantaan automaattisesti huomautuksia, joista käyvät ilmi muokatut pisteet, alkuperäiset mittaustiedot ja muokkausajankohta. Voit tarkastella muokattuja asiakirjoja ja huomautuksia **Työn selailussa**.

Kooditietueiden muokkaaminen

Voit tarkastella ja muokata kooditietueita pisteiden mittaamisen jälkeen.

Kun muokkaat kooditietuetta, siihen liitetään vanhalla koodiarvolla varustettu aikaleima.

Jos muokkaat:

- yksittäistä koodia, käytä **Työn selailua** tai **Pistehallintaa**.
- useissa tietueissa olevia koodeja, käytä **Pistehallintaa**.

TIP - Voit muokata **Kuvauksia** samalla tavalla.

Muokataksesi yksittäisen pistetietueen koodia käyttäen Työn selailua

1. Näpäytä ≡ ja valitse **Työdata / Työn tarkastelu**.
2. Näpäytä havaintotietuetta, joka sisältää koodin, jota haluat muokata.
3. Muuta koodi.
4. Napauta **Hyväksy**.

Useiden pistetietueiden koodien muokkaaminen Pistehallinnassa

1. Näpäytä ≡ ja valitse **Työdata / Pistehallinta**.
2. Valitse tietue näpäyttämällä sitä. Valitse useita tietueita näpäyttämällä ja pitämällä **Ctrl**-painiketta pohjassa, jolloin voit valita tietueita mistä tahansa kohtaa listalta, tai näpäyttämällä ja pitämällä painettuna **Shift**-näppäintä, jolloin voit valita joukon tietueita listalta.
3. Näpäytä **Muokkaa** ja valitse sitten **Koodit**.
4. Syötä uusi koodi tai näpäytä ►, valitse uusi koodi ja näpäytä **Enter**.
5. Napsauta **OK**.
Jos koodilla on attribuutteja, ruutuun ilmestyy koodin attribuuttien syöttökenttä. Katso [Attribuuttiarvojen syöttäminen pisteen mittauksen yhteydessä, page 557](#).
6. Syötä attribuutit. Näpäytä **Tall**.

Pistenimien tietueiden muokkaaminen

Voit muokata **Pistehallinnassa** pisteiden ja havaintojen nimiä.

CAUTION – Jos muutat jonkin tietueen nimeä tai koordinaatteja tai poistat pisteen tai ominaisuuden tietueen, muiden tähän muutettuun tietueeseen viittaavien tietueiden sijainnit voivat muuttua tai kadota kokonaan. Varmista, että olet lukenut osion [Pisteen kirjauksen muutoksien vaikutukset muihin pisteisiin, page 644](#) ja ymmärrät muutoksien vaikutukset ennen kuin muutat mitään.

1. Näpäytä ≡ ja valitse **Työdata / Pistehallinta**.
2. Näpäytä tietuetta tai valitse se nuolinäppäimiä käyttäen.
Et voi muokata seuraavien kohteiden nimiä:
 - linkitettyjen tiedostojen pisteet
 - havainto nykyiselle asemapisteele, jos mittaus on meneillään
 - liitospistehavainto
3. Näpäytä **Muokkaa** ja valitse sitten **Pistenumerot**.
4. Muokkaa nimeä.

TIP – Jos muokkaat takymetrihavainnon nimeä, joka on osa samaan pisteen nimeen liittyvää takymetrihavaintojen ryhmää, kuten sarjahavaintoja tehdessä tehdyt havainnot, valitse, nimitäkö muut samannimiset samalta paalulta havaitut havainnot uudelleen. Jos olet nimeämässä MTA-tietuetta uudelleen, kaikki muut havainnot samasta kojeasemasta samaan pistenimeen nimitään uudelleen automaattisesti niin, että ne vastaavat MTA-pisteen nimeä.

5. Napsauta **OK**.

Tehtyjen muutoksien tiedot tallennetaan automaattisesti **Kommentti**-tietueeseen.

Pistekoordinaattien tietueiden muokkaaminen

Voit muokata **Pistehallinnassa** tuotujen tai syötettyjen pisteiden koordinaatteja.

CAUTION – Jos muutat jonkin tietueen nimeä tai koordinaatteja tai poistat pisteen tai ominaisuuden tietueen, muiden tähän muutettuun tietueeseen viittaavien tietueiden sijainnit voivat muuttua tai kadota kokonaan. Varmista, että olet lukenut osion [Pisteen kirjauksen muutoksien vaikutukset muihin pisteisiin, page 644](#) ja ymmärrät muutoksien vaikutukset ennen kuin muutat mitään.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työdata / Pistehallinta**.
2. Näpäytä tietuetta tai valitse se nuolinäppäimiä käyttäen.

Et voi muokata seuraavia koordinaatteja:

- raakahavainnot
- linkitettyjen tiedostojen pisteet
- useiden tietueiden koordinaatit samanaikaisesti

3. Näpäytä **Muokkaa** ja valitse sitten **Koordinaatit**.
4. Muokkaa koordinaatteja.
5. Aseta näppäilyyn pisteen hakuluokaksi **Kontrolli Normaalin** sijasta valitsemalla **Kiintopisteen** valintaruutu. Vaihda hakuluokka **Kontrollista Normaaliksi** tyhjentämällä valintaruudun.
6. Napsauta **OK**.



Tehtyjen muutoksien tiedot tallennetaan automaattisesti **Kommentti**-tietueeseen.

Pisteiden tai ominaisuuksien poistaminen

Vaadittaessa voit poistaa pisteitä tai työn ominaisuuksia (linjoja, kaaria tai murtoviivoja) kartalta tai Pistehallista. Poistettua pistettä tai ominaisuutta ei käytetä laskelmissa, mutta se on vielä tietokannassa.


CAUTION – Jos muutat jonkin tietueen nimeä tai koordinaatteja tai poistat pisteen tai ominaisuuden tietueen, muiden tähän muutettuun tietueeseen viittaavien tietueiden sijainnit voivat muuttua tai kadota kokonaan. Varmista, että olet lukenut osion [Pisteen kirjauksen muutoksien vaikutukset muihin pisteisiin, page 644](#) ja ymmärrät muutoksien vaikutukset ennen kuin muutat mitään.

Poistettujen pisteiden hakuluokka muuttuu muotoon Poistettu (normaali), Poistettu (kontrolli), Poistettu (Merkattu), Poistettu (liitoshavainto) tai Poistettu (tarkistus) riippuen alkuperäisestä etsinnän luokittelusta.


Kun poistat pisteen tai ominaisuuden, pisteen tai ominaisuuden symboli muuttuu merkiksi siitä, että se on poistettu. Esimerkiksi kartoituspisteen kohdalla  -symboli korvaa  -symbolin.

Ohjelmisto lisää alkuperäiseen pisteeseen tai ominaisuuteen tietueen, josta käy ilmi sen poistamisaika.

Poista pisteen tai ominaisuuden tietue seuraavasti:

1. Näpäytä  ja valitse **Työdata / Pistehallinta**.
2. Valitse piste tai ominaisuus, joka poistetaan, ja näpäytä **Tiedot**.
3. Näpäytä **Poista**.
4. Napauta **Hyväksy**.

Palauta pisteen tai ominaisuuden tietue seuraavasti:

1. Näpäytä  ja valitse **Työdata / Pistehallinta**.
2. Näpäytä pistettä tai ominaisuutta, jonka haluat palauttaa.
3. Näpäytä **Kumoa poisto**.
4. Napauta **Hyväksy**.

Poista ominaisuuksia kartalta seuraavasti:

1. Valitse vaadittava ominaisuus käyttäen yhtä näistä vaihtoehdoista:
 - Näpäytä ominaisuutta.
 - Piirrä laatikko ominaisuuksien ympärille.
 - Näpäytä ruutua ja pidä sitä näpäytettynä ja näpäytä **Valitse**.

Voit poistaa vain pisteitä, linjoja, kaaria tai murtoviivoja, jotka ovat työtietokannassa. Et voi poistaa pisteitä tai ominaisuuksia linkitetystä karttatiedostosta (esimerkiksi DXF- tai SHP-tiedosto).

2. Näpäytä näyttöä ja pidä sitä painettuna ja valitse **Poista**.
3. Näpäytä **Poista**.

Pisteen kirjauksen muutoksien vaikutukset muihin pisteisiin

Trimble Access -ohjelmisto käyttää dynaamista tietokantaa. Jos muutat jonkin tietueen pisteen nimeä tai koordinaatteja, muiden tähän muutettuun tietueeseen viittaavien tietueiden sijainnit voivat muuttua tai kadota kokonaan. Tietueen poistaminen voi johtaa nollakoordinaatteihin tietueissa, jotka nojaavat poistettuun tietueeseen.

Jos valitset joukon tietueita ja muutat niiden nimeä, kaikki valitut tietueet nimetään uudelleen antamallasi nimellä.

Jos muutat pisteen koordinaatteja, kaikki tietueet, jotka sisältävät laskettuja eromittoja toisiin pisteisiin, kuten tarkemittaukset, tarkistusmittaukset ja liitospistehavainnot, säilyvät ennallaan.

Tukiaseman tai aseman käyttöönoton paikannukset

Jos muutat GNSS-tukiasemapisteen tai takymetrimittauksen asemapisteen nimeä, tukiasema- tai asemapistetietueessa viitatus pisteen nimi ei muutu. Näiden tietueiden pisteiden nimiä ei voida muokata muutenkaan.

Jos nimeä tukiaseman tai kojeaseman paikannuksen uudelleen, ja toinen samanniminen tietue

- **ei ole olemassa**, sovellus ei voi laskea kyseisestä tukiaseman sijainnista ja aseman käyttöönoton sijainnista laskettujen tietueiden sijainteja, jolloin kyseisiä tietueita ei enää näytetä kartalla.
- **on olemassa**, kaikki kyseisestä tukiaseman sijainnista tai aseman käyttöönoton sijainnista laskettujen tietueiden paikannukset saattavat muuttua, sillä ne lasketaan seuraavaksi parhaasta samannimisestä pisteestä.

Jos muokkaat tukiaseman tai asemapisteen sijainteja, muuttuvat myös kaikkien tietueiden sijainnit, jotka on laskettu tältä tukiasemalta tai asemapisteeltä käsin.

Jos muokkaat asemapistemäärityksen liitossuuntaa, muuttuvat myös kaikkien tältä asemapisteeltä laskettujen tietueiden sijainnit.

Liitoshavainnon paikannukset

Jos muokkaat tai nimeät uudelleen asemapistemäärityksen liitospisteenä käytettyä pistetietuetta, voivat myös kaikki tältä asemapisteeltä laskettujen tietueiden sijainnit muuttua.

Muissa paikannuksissa tapahtuvat muutokset

Muutokset vapaa asemapiste-, viiva-, kaari-, käänteis- ja matka-tietueisiin sekä vastaaviin voivat vaikuttaa muihin sijainteihin. Ks. seuraavaa taulukkoa, jossa *-symboli näyttää tietokannan tietueet, jotka voivat muuttua, jos niiden sijainnin määrittämiseen käytettävän tietueen nimeä tai koordinaatteja muutetaan.

| Tietue | Nimet | Koordinaatit |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| Kartoituspisteet (GNSS) | * | * |
| Pikapisteet | * | * |
| FastStatic pisteet | * | * |
| Mitatut kiintopisteet | * | * |
| Asennon 1 Kartoituspisteet (Taky) | * | * |
| Asennon 2 Kartoituspisteet (Taky) | * | * |
| Käännetty kulma | * | * |
| Tarkemittauspisteet | * | * |
| Tarkistuspisteet | * | * |
| Jatkuvat pisteet | * | * |
| Tilapäiset pisteet | * | * |
| Laserpisteet | * | * |

| Tietue | Nimet | Koordinaatit |
|---|-------|--------------|
| Viivat | * | * |
| Kaari | * | * |
| Suunta ja matka | * | * |
| Vapaat asemapisteeet | - | - |
| Tasoitettut pisteet | - | - |
| Keskiarvoistetut pisteet | - | - |
| Lasketut pisteet (katso seuraava huomautus) | * 1 | * 1 |
| Leikkauspisteet | - | - |
| Siirtymäpisteet | - | - |
| Tie | - | - |
| Linjaukset | - | - |
| Tunnelit | - | - |
| Muunnosten tukipisteet | - | - |
| Pinta-alan laskenta | - | - |

1 – Laskentapisteeet voivat muuttua, jos laskennan lähtöpisteitä muutetaan. Tähän vaikuttaa kuitenkin se, miten laskentapisteeet on tallennettu. Jos ne on tallennettu vektoreina, kuten Az HD VD, ja lähtöpisteiden sijaintia muutetaan, myös laskentapistee siirtyy.

Poistetut kohteet

Poistettua pistettä, riviä, kaarta tai murtoviivaa ei käytetä laskelmissa, mutta se on vielä tietokannassa. Pisteeiden, linjojen, kaarien ja murtoviivojen poistaminen ei muuta työtiedostoa pienemmäksi.

Jotkut pisteeet, kuten jatkuvat siirtymäpisteet ja tietyt risteys- ja offset-pisteet, tallennetaan vektoreina lähdepisteestä. Jos poistat lähdepisteet, millä tahansa pisteellä, joka on tallennettu vektorina tuosta pisteestä, on nollakoordinaatteja (?) kun tarkastelet tietokannan pistetietuetta.

Kun poistat havainnon, joka on kirjattu toiminnon [Aseman käyttöönotto plus](#), [Vapaa asemapistee](#) tai [Sarjahavainnot](#) aikana, käännetyin mediaanikulman ja sarjan jäämien tietueita ei päivitetä. Keskiarvon laskennassa käytetyn havainnon poistaminen ei automaattisesti päivitä keskiarvoa. Käytä **COGO / Laske keskiarvo**.toimintoa laskemaan keskiarvo uudelleen.

Et voi poistaa pisteeitä linkitetystä tiedostosta.

Käytä File Explorer poistamaan linjaustiedostoja, tietiedostoja, karttatiedostoja tai mitä tahansa muita tiedostotyyppejä, jotka on tallennettu tallentimelle.

Samannimisten pisteiden hallinta

Tämä osio kattaa **Tietokannan hakusäännöt** joita ohjelmisto soveltaa hallitessaan samannimisiä pisteitä.

Jos konfiguroit **Kaksoispisteen toleranssin** asetukset mittaustyyliin, että se sallii samannimisten pisteiden käytön työssä, huolehdi, että tunnet nämä säännöt. Jos työ ei sisällä samannimisiä pisteitä, tietokannan hakusäännöt eivät ole käytössä.

Dynaaminen tietokanta

Trimble Access-ohjelmisto sisältää dynaamisen tietokannan. Tietokantaan tallennetaan RTK- ja takymetrimittauksessa vektoreita, jolloin joidenkin pisteiden sijainnit riippuvat toisten pisteiden sijainneista. Jos muutat sellaisen pisteen koordinaatteja, jonka suhteen on määritetty toisia pisteitä (esimerkiksi kojeasema, liittopiste tai GNSS-tukiasema), tämä vaikuttaa kaikkiin pisteisiin, jotka on määritetty muokatusta pisteestä.

NOTE – Pisteen nimen muokkaaminen voi vaikuttaa myös siitä pisteestä riippuvaisten pisteiden koordinaatteihin. Jos muokkaat pisteen nimeä, voi tapahtua seuraavaa:

- pisteen koordinaatit muuttuvat tyhjiksi
- jos tietokannassa on toinen samanniminen piste, -ohjelmisto voi käyttää toista pistettä koordinaattien määrittämiseksi

Ohjelmisto käyttää tietokannan hakusääntöjä ratkaisemaan toisista pisteistä riippuvaisten pisteiden koordinaatit referenssipisteen uusien koordinaattien perusteella. Jos referenssipisteen koordinaatit muuttuvat, muuttuu myös siitä riippuvaisten pisteiden koordinaatit saman verran.

Jos työssä on kaksi samannimistä pistettä, ohjelmisto käyttää hakusääntöjä parhaan pisteen määrittämiseksi.

Hakusäännöt

Ohjelmisto sallii usean samannimisen (ID) pisteen käytön samassa työssä.

Ohjelmisto käyttää hakusääntöjoukkoa erottaakseen samannimiset pisteet toisistaan ja määrittääkseen, kuinka näitä pisteitä käytetään. Jos haluat käyttää pistettä johonkin toimintoon tai laskennassa, hakusäännöt tutkivat tietokannan käyttäen kriteereinä seuraavia:

- järjestystä, jossa pisteet tallennettiin tietokantaan
- kullekin pisteelle annettua hakuluokkaa

Järjestys tietokannassa

Tietokannan haku alkaa työtietokannan alusta ja etenee kohti loppua etsien tietynnimistä pistettä.

Ohjelmisto löytää pisteen ensimmäisen esiintymän. Sitten se jatkaa hakua ja etsii samannimisen pisteen muita esiintymiä.

Ohjelmiston käyttämät yleiset säännöt ovat seuraavat:

- Jos vähintään kahdella pisteellä on sama luokka ja sama nimi, käytetään ensimmäistä.
- Jos vähintään kahdella pisteellä on sama nimi mutta eri luokka, käytetään korkeamman hakuluokan pistettä, vaikka se ei olisikaan pisteen ensimmäinen esiintymä.
- Jos vähintään kahdella pisteellä (yksi työn tietokannassa ja toinen linkitettyssä tiedostossa) on sama nimi, käytetään työn tietokannassa olevaa pistettä riippumatta linkitettyssä tiedostossa olevan pisteen hakuluokasta. Voit kuitenkin lisätä pisteitä merkintäluetteloon linkitetystä tiedostosta käyttäen **Valitse tiedostosta** -toimintoa, ja linkitetyn tiedoston pistettä käytetään, vaikka piste olisi jo työssä. Lisätietoja on kohdassa [Linkitetyt tiedostot ja niiden hakusäännöt](#).

Hakuluokka

Antaa useimmille **Koordinaateille** ja **Havainnoille** luokituksen. Luokitusta käytetään tietokannassa olevien pisteiden ja havaintojen suhteellisen merkityksen määrittämiseen.

Koordinaatit ovat etusijalla havaintoihin nähden. Jos on kahdella samannimisellä pisteellä on sama hakuluokka, joista toisella koordinaatit ja toisella havainnot, käytetään koordinaatteja riippumatta järjestyksestä tietokannassa.

Koordinaattiluokat

Koordinaattiluokat järjestetään alenevaan järjestykseen seuraavasti:

- Kiintopiste – (korkein luokka) voidaan antaa vain syötetylle tai siirretylle pisteelle.
- Keskiarvoistettu – annetaan pisteelle, jonka karttakoordinaatit on määritetty keskiarvolaskennalla.
- Tasoitettu – annetaan pisteelle, joka on määritetty jonolaskennan perusteella.
- Normaali – annetaan syötetylle tai kopioidulle pisteelle.
- Tilapäinen – annetaan apupisteinä mitatulle pisteelle, jota yleensä käytetään jonkin muun pisteen laskemiseen.
- Poistettu – pisteelle, joka on korvattu, eli pisteelle, jonka alkuperäinen hakuluokka oli sama (tai alempi) kuin uuden pisteen.

Poistetut-luokan pisteitä ei näytetä pisteluetteloissa eikä niitä käytetä laskennoissa. Ne kuitenkin säilyvät tietokannassa.

Kiintopisteluokka

Kiintopisteluokka on etusijalla kaikkiin muihin koordinaattiluokkiin nähden. Vain käyttäjä voi antaa pisteelle kiintopisteluokan. Käytä kiintopisteluokkaa pisteille, joita haluat ensisijaisesti käyttää työssä olevista samannimisistä pisteistä. Katso [Kiintopisteluokan antaminen pisteelle](#).

NOTE – Et voi korvata kiintopisteluokan pistettä mitatulla pisteellä etkä käyttää sitä keskiarvosijainnin laskemiseen.

Jos tietokannassa on useita havaintoja samalla nimellä, paras piste päätellään yleensä pisteestä, jolla on korkein luokitus.

Havaintoluokat

Havaintoluokat on järjestetty alenevaan hierarkiaan seuraavalla tavalla:

- Keskitäitekulma (MTA)*, Normaali, Liitoshavainto ja Merkintä
- Rakenne
- Tarkistus
- Poistettu

Poistettuja havaintoja ei näytetä pisteluetteloissa eikä niitä käytetä laskennoissa. Ne kuitenkin säilyvät tietokannassa.

Jos tietokannassa on useita havaintoja samalla nimellä ja luokituksella (eli normaali ja liitossuunta ovat vastaavia), paras piste päätellään pisteestä, joka löytyy ensimmäisenä tietokannasta.

* Yksittäisen asemapisteen määrittämisessä keskiarvoon käännetty kulmahavainto (MTA) on parempi kuin muut luokat. Sitä käsitellään vastaavana luokituksena kuin muita luokituksia, jotka näytetään vain silloin, kun havainnot ovat eri asemapistemäärityksistä.

Esimerkki

Jos piste, jonka nimi on 1000, annetaan alkupisteeksi laskettaessa suorakulmaista merkintää, ohjelmisto hakee tietokannasta pisteen ensimmäistä esiintymää. Sitten se jatkaa hakua ja etsii kaikki pisteet, joiden nimi on 1000 noudattaen seuraavia sääntöjä:

- Jos toista samannimistä pistettä ei löydy, löydettyä pistettä käytetään siirtymän laskennassa.
- Jos toinen 1000-niminen piste löytyy, ohjelma vertaa pisteiden luokkia. Se käyttää pistettä, jonka hakuluokka on korkein. Ota huomioon, että Koordinaatti-luokan piste (esimerkiksi syötetty piste) on luokaltaan korkeampi kuin Havainto-luokan piste.

Jos esimerkiksi molemmat pisteet on syötetty ja toiselle on annettu normaali luokka ja toiselle kiintopisteluokka, Trimble Access -ohjelmisto käyttää kiintopisteluokan pistettä riippumatta siitä, kumpi pisteistä löydettiin ensin. Jos toinen pisteistä on syötetty ja toinen mitattu, Trimble Access -ohjelmisto käyttää syötettyä pistettä.

- Jos molemmat pisteet kuuluvat samaan luokkaan, Trimble Access -ohjelmisto käyttää ensimmäistä pistettä. Jos esimerkiksi molemmat 1000-nimiset pisteet on syötetty ja niillä on sama hakuluokka, käytetään ensimmäistä.

Poikkeukset hakusääntöihin GNSS-mittauksissa

Normaalit hakusäännöt eivät päde seuraavissa tilanteissa:

- GNSS-muunnoslaskenta

Muunnoslaskennassa haetaan korkeimman hakuluokan pistettä, jolle on tallennettu karttakoordinaatit. Tätä karttakoordinaatiston pistettä käytetään muunnoksen toisena

vastinpisteenä. Ohjelmisto hakee sen jälkeen korkeimman luokan GNSS-pistettä, jolle on tallennettu **Globaali**-koordinaatit tai **Globaali**-vektori. Tätä pistettä käytetään pisteparin GNSS-vastinpisteenä.

- RTK-kartoituslaitteen käynnistys

Kun käynnistät kartoitusmittauksen ja lähettävän tukiasemapisteen nimi on esimerkiksi BASE001, valinnalla **Aloita mittaus** hakee samannimistä korkeimman luokan GNSS-pistettä, joka on tallennettu **Globaali**-koordinaatteina. Jos mitään GNSS-pistettä ei ole tallennettu **Globaali**-koordinaatteina, mutta "BASE001" on tallennettu taso- tai paikallisina koordinaatteina, ohjelma muuntaa pisteen taso- tai paikalliset koordinaatit **Globaali**-koordinaateiksi. Se käyttää pisteen laskemiseen projektiota, datumin muunnosta ja nykyistä muunnosta. Piste tallennetaan BASE001-nimisenä käyttäen **Globaali**-koordinaatteja, ja sille annetaan tarkistusluokka, jolloin alkuperäistä pistettä käytetään edelleen hyväksi laskennoissa.

NOTE – Tukiasemapisteen **Globaali**-koordinaatit ovat tietokannan koordinaatteja, joista GNSS-vektorit lasketaan.

Jos tukiasemapistettä ei ole työn tietokannassa, tukiaseman lähettämä sijainti saa normaalin hakuluokan ja sitä käytetään kuten tukiaseman koordinaatteja.

Poikkeukset hakusääntöihin takymetrimittauksissa

Normaalit hakusäännöt eivät päde seuraavissa tilanteissa:

- Kojeasennot 1 ja 2 yhdeltä kojeasemalta ja käännetty kulma toiselta asemalta

Jos mittaat pisteen käyttäen vähintään kahta kojeasentoa, havainnot yhdistetään yhteen Käännetty kulma -tietueeseen (MTA). Tässä tilanteessa koordinaatit lasketaan käyttäen MTA-tietuetta. Jos kuitenkin pisteeseen on havainto vain toisessa kojeasennossa (Asento 1 tai Asento 2) aikaisemmalta kojeasemalta ja myöhemmin toiselta kojeasemalta (joka voi olla myös sama kuin ensimmäinen) tallennetaan uusi samanniminen piste, jolla on käännetty kulma -tietue, pidetään tätä saman luokkaisena kuin aikaisempaa Asento 1- tai Asento 2 -havaintoa. Tässä tilanteessa järjestys tietokannassa -sääntö on määräävä, ja ensimmäistä löydettyä pistettä pidetään parhaimpana pisteenä.

- Pisteen koordinaatit määrittävät havainnot ovat etusijalla

Kulma- ja etäisyyshavainnot, joiden avulla saadaan laskettua pisteelle koordinaatit, ovat parempia kuin pelkät kulmahavainnot, joista ei voi määrittää koordinaatteja. Tämä sääntö pätee myös, vaikka pelkät kulmahavainnot esiintyvät aikaisemmin tietokannassa ja ovat luokaltaan korkeampia, kuten MTA.

Linkitettyt tiedostot ja niiden hakusäännöt

Pilkulla erotetut tiedostot (*.csv tai *.txt) ja sovelluksen työtiedostot voidaan linkittää nykyiseen työhön, jolloin voidaan käyttää ulkopuolisia aineistoja.

Hakusäännöt eivät toimi linkitettyjen tiedostojen välillä. Nykyisessä työssä olevat pisteet ovat **aina** etusijalla samannimisiin, linkitettyissä tiedostoissa oleviin pisteisiin nähden riippumatta pisteiden luokasta. Jos esimerkiksi nykyisessä työssä on piste 1000, jonka hakuluokka on Tarkemitattu piste, ja samanniminen piste

on linkitetystä tiedostosta hakuluokassa Normaali, etusijalla on Tarkemitattu piste. Jos molemmat pisteet olisivat nykyisessä työssä, hakusääntö valitsisi Normaali-luokkaisen pisteen.

NOTE – Voit lisätä pisteitä merkintäluetteloon käyttämällä **Valitse tiedostosta** -toimintoa, vaikka samanniminen piste on jo olemassa työssä. Jos samanniminen piste on jo nykyisessä työssä, tämä on ainoa tapa merkitä linkitetystä tiedostosta oleva piste.

Jos yhdessä CSV-tiedostossa on samannimisiä pisteitä, ohjelmisto käyttää ensimmäistä pistettä.

Jos useissa CSV-tiedostoissa on samannimisiä pisteitä, ohjelmisto käyttää ensimmäisen CSV-tiedoston pistettä. Ensimmäinen CSV-tiedosto on se, joka on ensimmäisenä valintaluettelossa. Jos haluat vaihtaa CSV-tiedostojen järjestystä, näpäytä tiedostojen valintaikkunan yläosassa olevia välilehtiä. Jos vaihdat CSV-tiedostojen järjestystä, tämä voi vaikuttaa tiedostojen valintajärjestykseen.

Kun hyväksyt CSV-tiedostojen valinnan ja siirryt takaisin valitsemaan lisää CSV-tiedostoja, kaikki seuraavat valinnat lisätään alkuperäiseen valintaan käyttäen hakusääntöjä. Tässä oletetaan, ettei alkuperäistä valintaa muutettu.

Trimble suosittelee, ettet käytä useaa CSV-tiedostoa, joissa on samannimisiä pisteitä.

Parhaan pisteen hakeminen tietokannasta

Kun haluat hakea tietokannasta pisteen, jolla on korkein luokitus, käytä **Pistehallintaa**. **Pistehallinnassa** korkeimman luokan piste on aina ensimmäisellä tasolla puurakenteessa. Jos tietokannassa on toinen samanniminen piste, puurakenteessa on toinen taso, joka sisältää kaikki samannimiset pisteet. Luokaltaan korkein piste on ylimpänä ja sen jäljessä mittausjärjestyksessä muut samannimiset pisteet.

Kaksoispisteen toleranssiasetukset ja päällekirjoitus

Kaksoispisteen toleranssiasetukset konfiguroidaan mittaustyyliin. Näitä asetuksia käytetään pisteen tallentamisen yhteydessä vertaamaan tallennettavan pisteen koordinaatteja samannimiseen tietokannassa jo oleviin pisteisiin. Jos koordinaatit ovat mittaustyyliin määritetyn kaksoistoleranssin ulkopuolella, näyttöön tulee **Kaksoispiste toleranssin ulkopuolella** -valintaikkuna.

NOTE – Tämä varoitus tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun uusi piste on alkuperäiseen pisteeseen verrattuna toleranssin ulkopuolella. Jos olet muokannut toleranssiarvoja, viestiä ei ehkä näytetä. Katso [Kaksoispisteen toleranssiasetukset, page 394](#).

Kaksoispiste toleranssin ulkopuolella -valintaikkunan vaihtoehtoista vain **Kirjoita päälle** ja **Laske keskiarvo** ovat ainoat vaihtoehdot, joiden seurauksena pisteen hakuluokka voi nousta, jolloin parhaan pisteen koordinaatit voivat muuttua.

Takymetrimittauksessa havainnot samalta kojeasemalta yhdistetään Käännetty kulma (MTA) -tietueeksi. Kaksoispiste toleranssin ulkopuolella -varoitusta ei näytetä.

Jos tallennat kojeasennon 2 havainnon pisteelle, jolla on jo kojeasennon 1 havainto, asennon 2 havainnosta tarkistetaan, onko se toleranssin sisällä kojeasennon 1 havaintoon nähden, ja havainto tallennetaan sen jälkeen. Lisätietoja eri kojeasentojen havainnoista on kohdassa [Mittaus kahdessa kojeasennossa](#).

Korvaussäännöt

Korvaaminen poistaa pisteet, ja tämän seurauksena parhaan pisteen koordinaatit muuttuvat. Poistetut pisteet säilyvät tietokannassa, ja niiden hakuluokaksi tulee Poistettu. Katso [Hakuluokka](#).

Jos **Korvaa** -vaihtoehto ei tule näkyviin ohjelmistossa, korvaaminen ei muuta parhaan pisteen koordinaatteja.

Tallenna uusi piste ja poista kaikki aiemmin luodut pisteet, joiden luokka on sama tai alempi, valitsemalla **Korvaa**:

- Havainnot voivat korvata ja siitä syystä poistaa havaintoja.
- Koordinaatit voivat korvata ja siitä syystä poistaa koordinaatteja.
- Havainnot eivät voi korvata koordinaatteja.
- Koordinaatit eivät voi korvata havaintoja.

Näihin sääntöihin on yksi poikkeus, joka koskee Kierto-, Mittakaava- ja Siirto -toimintoja. Kun näitä muunnoksia sovelletaan, alkuperäiset havainnot poistetaan ja korvataan muunnetuilla pisteillä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki havainnot voivat korvata kaikki muut samannimiset havainnot tai kaikki koordinaatit kaikki samannimiset koordinaatit. [Hakuluokan säännöt](#) ovat edelleen voimassa.

Korvaa esimerkkejä

- Jos mittaat pisteen, joka on jo tietokannassa, voit valita sen korvaamisen, kun tallennat uuden pisteen. Kaikki aikaisemmat samannimiseen pisteeseen liittyvät havainnot, joilla on sama tai alempi luokka, poistetaan.

Jos koordinaatteina tallennettu piste olisi jo olemassa, korvaaminen ei olisi mahdollista, koska havaintojen korvaaminen ei muuttaisi parasta pistettä.

- Jos syötät pisteen, joka on jo tietokannassa, voit valita sen korvaamisen, kun tallennat uuden pisteen. Kaikki aikaisemmat samannimiset koordinaatteina tallennetut pisteet, joilla on sama tai alempi luokka, poistetaan. Tällä ei ole vaikutusta samannimisiin pisteisiin, jotka on tallennettu havaintoina.

Toisen tallentaminen ei muuta parasta pistettä

Jos mittaat tai syötät pisteen, joka on jo tietokannassa, voit tällöin tallentaa molemmat pisteet tietokantaan ja tällöin myös ne molemmat siirretään tiedonsiirron yhteydessä. Trimble Access hakusäännöt varmistavat, että korkeimman luokan pistettä käytetään laskennoissa. Jos kaksi pistettä kuuluu samaan luokkaan, **ensimmäistä** pistettä käytetään.

Keskiarvoistus korvaa aikaisemman keskiarvoistuksen

Jos mittaat pisteen, joka on jo nykyisessä työssä samalla nimellä, voit laskea keskiarvon kaikista samannimisistä pisteistä. Tallenna havainto ja keskiarvokarttakoordinaatit valitsemalla **Laske**

keskiarvo. Jos samanniminen keskiarvoistettu piste on jo olemassa, uusi keskiarvoistettu piste korvaa aikaisemman sijainnin. Keskiarvoistetuilla pisteillä on koordinaattiluokitus. Koordinaateilla on korkeampi luokitus kuin havainnoilla, joten tallennettu keskiarvosijainti on etusijalla havaintoihin nähden. Voit myös valita automaattisen keskiarvolaskennan, jos piste on toleranssin sisällä. Katso [Autom. keskiarvoistuksen toleranssi](#), page 394.

Kiintopistelukuokan antaminen pisteelle

Kiintopiste on korkein luokka, jonka pisteelle voi antaa. Mikä tahansa piste, jota käytetään työssä kiinteänä lähtöpisteenä, voi olla kiintopiste.


Jos annat pisteen koordinaatteja syöttäessäsi pisteelle kiintopistelukuokan, voit olla varma, etteivät pisteen koordinaatit muutu, ellet syötä toista samannimistä saman hakuluokan (kiintopiste) pistettä, jolla korvaat aikaisemmin syötetyn pisteen.

Trimble Access -ohjelma ei koskaan nosta mitattua pistettä kiintopistelukuokkaan. Näin siksi, että mitatuissa pisteissä on mittausvirheitä ja ne voivat muuttua tai ne voidaan mitata uudestaan työn aikana. Jos syötetty piste "CONTROL29" on kiintopistelukuokassa, yleensä ei haluta, että tämän pisteen koordinaatit muuttuvat. Kiintopistelukuokassa oleva piste pysyy samana koko työn ajan.

Trimble Access -ohjelmistolla voidaan mitata **havaittuja** kiintopisteitä, mutta tämä ei anna niille kiintopistelukuokkaa. Tämä johtuu siitä, että muunnoslaskennassa mitatulla pisteellä on usein sama nimi kuin syötetyllä kiintopisteellä. Tämä helpottaa paikallisen muunnoksen suorittamista. Se helpottaa myös tiedon hallintaa, koska tiedät, että viittaukset pisteeseen "CONTROL29" maastossa ovat myös viittauksia pisteeseen "CONTROL29" tietokannassa.

Pisteen tallentaminen ja luokittelu

Pisteen kirjaustapa määrittää sen tallennustavan Trimble Access -ohjelmistossa. Pisteet tallennetaan joko vektoreina tai sijainteina. Esimerkiksi RTK-pisteet ja perinteisesti havaitut pisteet tallennetaan vektoreina, vaikkakin näppäilyt pisteet, tosiaikaiset differentiaali-pisteet ja jälkilasketut pisteet säilytetään sijainteina.

Tarkastele tallennettujen pisteiden tietoja näpäyttämällä  ja valitsemalla **Työdata / Työn tarkastelu**. Pisteen tietue sisältää tietoa pisteestä, kuten pisteen nimen, koodin, menetelmän, koordinaatit ja GNSS-datatiedoston nimen. **Menetelmä**-kenttä kuvaa miten piste luotiin.

Koordinaatit ilmaistaan Globaali-koordinaatteina, paikallisina koordinaatteina tai tasokoordinaatteina riippuen **Koordinaattinäkömän** kentän asetuksista.

Jos haluat muuttaa koordinaattinäkömän asetuksia, toimi seuraavasti:

- Näpäytä **Työdata**-valikossa **Työn selailu**. Avaa pisteen tietue ja näpäytä **Asetukset**.
- Näpäytä **Näppäile**-valikossa **Pisteet** ja sen jälkeen **Asetukset**.

NOTE – Määritä datumin muunnos ja/tai projektio, jos haluat näyttää GNSS-pisteen paikalliset koordinaatit tai hilakoordinaatit. Voit vaihtoehtoisesti kalibroida työn.

Kukin pisteen tietue käyttää aikaisemmassa antennin korkeuden tietueessa annettua antennin korkeutta. Ohjelmisto käyttää tätä pisteen maanpinnan korkeuden generoimiseen.

Seuraava taulukko näyttää, miten pisteitä säilytetään **Tallennusmuodon** kentässä.

| Arvo | Muoto, jossa piste on tallennettu |
|---------------------|--|
| Hila | Karttakoordinaatit |
| Paikallinen | Paikalliset geodeettiset koordinaatit |
| Globaali | Tarkastele L-, L-, H- koordinaatteina Globaali referenssidatumi epookissa Globaali referenssiepookki . |
| ECEF (Globaali) | Tarkastele maakeskeisinä, maakiinnitteisinä X-, Y-, Z- koordinaatteina datumissa Globaali referenssidatumi epookissa Globaali referenssiepookki . |
| ECEF erot | Tarkastele maakeskeisinä, maakiinnitteisinä X-, Y-, Z- vektoreina datumissa Globaali referenssidatumi epookissa Globaali referenssiepookki . |
| Säteet | Atsimuutti, vaakaetäisyys ja korkeusero. Tämä on vektori. |
| HA VA SD | Vaakakulman lukema, pysty-ympyrän lukema (zeniittikulma) ja vinoetäisyys. Tämä on vektori. |
| HA VA SD (raaka) | Vaakakulman lukema, pysty-ympyrän lukema (zeniittikulma) ja vinoetäisyys ilman korjauksia. Tämä on vektori. |
| Mag.Az VA SD | Magneettinen atsimuutti, vertikaalinen kulma (zeniitti) ja vinoetäisyyden vektori. |
| MHA MVA MSD | Keskiarvoistettu vaakakulma liitoshavainnosta, keskiarvoistettu pystykulma (zeniittikulma) ja keskiarvoistettu vinoetäisyys. Tämä on vektori. |
| USNG/MGRS | USNG/MGRS-jono ja korkeus |

Lue **Tallennusmuoto** -kenttä yhdessä **Menetelmä**-kentän kanssa.

Globaali referenssidatumi ja **Globaali referenssiepookki** näkyvät työn ominaisuuksien **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudussa. Katso [Koord.järjestelmä](#), page 80.

Cogoa/Laskentapistettä käyttäen laskettujen pisteiden kohdalla voit valita miten kyseiset pisteet tallennetaan. Saatavissa olevat asetukset riippuvat valikoidusta koordinaattijärjestelmästä ja havainnon tyypistä, jota käytetään pisteen laskemisessa.

NOTE - Vektoreina tallennetut pisteet päivitetään, jos työn kalibrointi tai koordinaattijärjestelmä muuttuu tai yhden lähdepisteen antennin korkeutta muutetaan. Globaali-koordinaatteina tallennettuja pisteitä (esimerkiksi **Kantavektorista**-menetelmällä lasketut siirtymäpisteet) ei päivitetä.

GNSS-pisteiden laadunvalvontatietueet säilytetään pisteen tietueen lopussa.

Pisteen luokittelu

Tallennetuilla pisteillä on joko yksi tai kaksi luokittelua:

- GNSS:ää käyttäen mitatuilla pisteillä on havaintoluokka ja hakuluokka.
- Näppäilyillä, lasketuilla tai takymetrillä tai laseretäisyydsmittarilla mitatuilla pisteillä on vain hakuluokka.

Havaintoluokka

Seuraava taulukko listaa havaintoluokat ja seurauksena syntyvät ratkaisut.

| Havaintoluokka | Tulos |
|----------------|---|
| RTK | Reaaliaikainen kinemaattinen ratkaisu. |
| L1 Fixed | Kiinteä L1 reaaliaikainen kinemaattinen ratkaisu. |
| L1 float | Kelluva L1 reaaliaikainen kinemaattinen ratkaisu. |
| L1 Code | L1-koodin tosiaikainen differentiaaliratkaisu. |
| Autonominen | Jälkilaskettu ratkaisu. |
| RTKxFill | xFilliä käyttävä reaaliaikainen kinemaattinen ratkaisu. |
| SBAS | SBSA-signaaleja käyttäen differentiaalikorjattu sijainti. |
| Verkon RTK | Network RTK:ta käyttävä reaaliaikainen kinemaattinen ratkaisu. |
| RTX | Paikannus, joka on generoitu käyttäen Trimble Centerpoint RTX -korjauspalvelua. |
| WA Fixed | Laaja-alaista prosessointia käyttävä kiinteä ratkaisu. |
| WA Float | Laaja-alaista prosessointia käyttävä float-ratkaisu. |
| OmniSTAR HP | Korkean tarkkuuden OmniSTAR-korjattu ratkaisu (HP/XP/G2) |
| OmniSTAR VBS | OmniSTAR VBS-differentiaalikorjattu paikannus |

NOTE - Jälkilaskettujen mittausten havaintoluokat ovat autonomisia, eikä tarkkuuksia kirjata.

Hakuluokka

Hakuluokka sovelletaan tasoon silloin kun se mitataan, näppäillään tai lasketaan. Hakuluokka käytetään ohjelmistossa silloin, kun pisteen tietoja edellytetään merkintää tai laskelmien tekemistä varten (esim. COGO-laskelmat). Katso [Tietokannan hakusäännöt](#).

Koordinaattinäkymän asetukset

Voit muuttaa **Koordinaattinäkymän** asetuksia tarkastellessasi pistettä **Työn selailussa** tai **Pistehallinnassa** tai näppäillessäsi pisteen.

Saatavissa olevat koordinaattinäkymän optiot

| Asetus | Kuvaus |
|-------------|---|
| Globaali | Tarkastele L-, L-, H- koordinaatteina Globaali referenssidatumi epookissa Globaali referenssiepookki . |
| Paikallinen | Näytä paikalliset ellipsoidikoordinaatit: latitudi, longitudi ja korkeus. |
| Hila | Näytä pohjoinen, itä ja korkeus. |
| Kartta | Näytä pohjoinen-, itä- ja korkeus-koordinaattina muunnoksen suhteen. |

| Asetus | Kuvaus |
|---------------------|--|
| (paikal.) | |
| ECEF (Globaali) | Tarkastele maakeskeisinä, maakiinnitteisinä X-, Y-, Z -koordinaatteina datumissa Globaali referenssidatumi epookissa Globaali referenssiepookki . |
| ITRF 2020 | Tarkastele X-, Y-, Z- , ja T -koordinaatteina (mittauksen aika/epookki) ITRF 2020-vertausjärjestelmässä. |
| Paalu ja sivumitta | Näytä paalu, sivumitta tai korkeusero suhteessa viivaan, kaareen, murtoviivaan, linjaukseen, tunneliin. |
| Az VA SD | Näytä suuntakulma, pystykulma ja vinoetäisyys. |
| HA VA SD (raaka) | Näytä vaakakulma, pystykulma ja vinoetäisyys. |
| Az HD VD | Näytä suuntakulma, vaakaetäisyys ja korkeusero. |
| HA HD VD | Näytä vaakakulma, vaakaetäisyys ja korkeusero. |
| Delta Kartta | Näytä pohjois-, itä- ja korkeus-koordinaattien erot kojeaseman suhteen. |
| USNG/MGRS | Näytä USNG/MGRS-jono (perustuen paikalliseen ellipsoidiin) ja korkeus. |

NOTE -

- **Globaali referenssidatumi** ja **Globaali referenssiepookki** näkyvät työn ominaisuuksien **Valitse koordinaattijärjestelmä** -ruudussa. Katso [Koord.järjestelmä, page 80](#).
- Myös lasketut karttakoordinaatit näytetään, kun näppäilet pisteen, paitsi jos asetuksena on **Koordinaatisto** tai **Koordinaatisto (paikallinen)**. Jos haluat valita **Kartta (paikal.)**, **Geodesian lisätoimintojen** tulee olla käytössä **COGO-asetusten** ruudussa.

Mittättömät koordinaattiarvot

Jos pisteen koordinaattiarvot ovat kysymysmerkkejä (?) pisteen tarkastelun yhteydessä, jokin seuraavista on mahdollisesti tapahtunut:

- Piste on tallennettu GNSS-pisteenä, mutta **Koord. näyttö** -kentän arvo on **Paikallinen** tai **Kartta** eikä datumin muunnosta ja projektiota ole määritetty. Korjaa tämä muuttamalla **Koord. näyttö** -asetukseksi **Globaali**, määrittämällä datumin muunnos ja/tai projektio tai tekemällä työssä koordinaattimuunnos.
- Piste on tallennettu **Kartta (paikal.)** -pisteenä ja **Koord. näyttö** -asetus on **Kartta**, mutta muunnosta ei ole määritetty **Kartta (paikal.)** -koordinaateista **Kartta** -koordinaateiksi.
- Piste on tallennettu polaarisenä vektorina pisteestä, joka on poistettu. Korjaa tämä palauttamalla piste.
- 2D-mittauksessa projektio on määritetty ilman projektikorkeutta. Korjaa tämä määrittämällä **Projektikorkeus** -arvoksi työmaan likimääräinen korkeustaso.

Tarkastellaksesi (paikallisia) karttakoordinaatteja

NOTE – Jos haluat valita **Kartta (paikal.)**, **Geodesian lisätoimintojen** tulee olla käytössä **COGO-asetusten** ruudussa.

1. Näpäytä **Näyttö** ja valitse sitten **Kartta (paikal.) Pistehallinnassa** tai **Työn selailussa**.
2. Valitse Kartta (paikal.) -muunnos koordinaatinäyttöön tai luo muunnos valitsemalla **Asetus**.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Näytä alkuperäiset Kartta (paikal.) -arvot valitsemalla **Näytä alkuperäiset karttakoordinaatit (paikalliset)** ja näpäytä sitten **Hyväksy**.
 - Luo uusi näyttömuunnos valitsemalla **Luo uusi muunnos**. Näpäytä **Seuraava** ja käy läpi vaaditut vaiheet. Katso [Muunnokset, page 237](#).
 - Valitse olemassa oleva näytön muunnos valitsemalla **Valitse muunnos**. Valitse näyttömuunnos luettelosta. Napauta **Hyväksy**.

NOTE –

- Syöttömuunnos muuntaa pisteen alkuperäiset syötetyt Kartta (paikal.) -koordinaatit tietokannan karttakoordinaateiksi.
- Näyttömuunnos muuntaa pisteen koordinaatit tallennustavasta riippumatta tietokannan karttakoordinaateista lasketuiksi Kartta (paikal.) -näyttökoordinaateiksi.
- Kun tarkastelet alkuperäisiä Kartta (paikal.) -koordinaatteja, Kartta (paikal.) -järjestelmään tallentamattomien pisteiden arvot Pohjoinen (paikal.), Itä (paikal.) ja Korkeus (paikal.) ovat tyhjiä (?).
- Kun valitset näyttömuunnoksen, kaikki tietokannan karttapisteet näytetään käyttäen nykyistä näyttömuunnosta. Jos näyttömuunnos poikkeaa alkuperäisestä muunnoksesta, lasketut Kartta (paikal.) -koordinaatit eivät ole samoja kuin alkuperäisesti syötetyt Kartta (paikal.) -koordinaatit. Nähdäksesi alkuperäiset (paikalliset) hilakoordinaatit aseta **Koordinaattinäkymäksi Tallennusmuoto. Muunnos (tallennusmuodossa)** näytetään (paikallista) koordinaatistoa tarkastellessa kun **Koordinaattinäkymä** on asetettu **Tallennusmuodon** tilaan. **Muunnos (näyttö)** näytetään (paikallista) koordinaatistoa tarkastellessa kun **Koordinaattinäkymä** on asetettu **(paikallisen) koordinaatiston** tilaan.
- Kartta (paikal.) -pisteenä syötetty piste tallennetaan sen alkuperäisessä muodossa työhön Kartta (paikal.) -pisteenä. Tavallisesti pisteen tietokannan karttapisteeksi muuntava syöttömuunnos liitetään pisteen syöttöaikaan. Muunnos voidaan kuitenkin luoda myöhemmin ja käyttää sitä pisteille **Pistehallinnassa**.

Tarkastellaksesi koordinaatteja paalun ja offsetin mukaan

Tarkastellaksesi pisteitä paalun ja offsetin mukaan suhteessa johonkin kohteeseen, kuten linjaan, kaareen, murtoviivaan, linjaukseen, tunneliin tai tiehen:

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työdata / Pistehallinta**.
2. Näpäytä **Näyttö** ja valitse sitten **Paalu ja offset**.

3. Näpäytä **Asetus**.
4. Valitse kohteen **Tyyppi** ja nimi. Jos valitset **Tien Tyypin** kentältä, sinun täytyy valita **Tieformaatti**, ennen kuin valitset **Tien nimen**.
5. Napauta **Hyväksy**.


Jos **Koordinaattinäkymä** on asetettu kohtaan **Paalu ja offset** suhteessa tiehen, tunneliin tai linjaukseen, pisteen paalu ja offset ovat suhteessa kahden vaakageometriaelementin leikkauspisteeseen silloin, kun:

- vaakageometria käsittää peräkkäisiä elementtejä, jotka eivät ole tangentin suuntaisia;
- piste on saapuvan elementin tangentin loppupisteen jäljessä mutta ennen seuraavan elementin tangentin alkupistettä; ja
- piste on vaakageometrian **ulkopuolella**.

Poikkeuksia ovat tilanteet, joissa etäisyys pisteestä leikkauspisteeseen on suurempi kuin etäisyys toiseen elementtiin vaakageometriassa. Tässä tapauksessa pisteen paalu ja offset ovat suhteessa lähimpään elementtiin.

Jos piste on vaakageometrian **sisällä**, paalu ja offset ovat suhteessa läheisimpään vaakaelementtiin.


Jos piste on ennen vaakageometrian alkua tai linjauksen lopun takana, pisteen paalu ja offset ovat nolla.

Muuttaaksesi ohjelmiston käyttämän etäisyyden termin **Ketjun pituudeksi** oletustermin **Paalu** sijasta näpäytä  ja valitse **Asetukset / Kieli**.


Tietojen vieminen työstä

Options shown in the **Export** screen are specific to the export file format you select.

Datan vieminen työstä

1. Näpäytä  ja valitse **Työ**.
2. In the **Jobs** screen, select the job to export data from.
3. Näpäytä **Vie**. **Vie**-ruutu avautuu.
4. In the **File format** field, select the type of file to create. For information about options specific to the export file format you have selected, see [File format-specific options, page 659](#) below.
5. If required, edit the file name. By default, the **File name** field shows the name of the current job and the file extension is the file extension for the selected file type.

By default the file will be exported to the folder where the current job is stored. To export the file to a **different folder**, see [To export files to a folder that is not the current job folder, page 661](#) below.

TIP – Jos olet aiemmin valinnut vientikansion, mutta haluat sitten ohjelmiston palaavan oletusvientisijaintiin, napauta  ja valitse kansio, johon nykyinen työ on tallennettu.

6. Näytä luotu tiedosto automaattisesti luomisen jälkeen valitsemalla **Näytä tehty tiedosto** - valintaruutu.
7. Jos valitsit tiedostomuodoksi **Pilkuin Eroteltu (*.CSV, *.TXT)**, näyttöön ilmestyy **Valitse pistetä** - ruutu. Valitse menetelmä pisteiden valitsemiseksi ja sitten valitse ne. Katso [Pisteiden valinta](#).

8. Napauta **Hyväksy**.

File format-specific options

Options shown in the **Export** screen are specific to the export file format you select.

Comma Delimited (*.CSV, *.TXT)

1. Valitse kenttä kullekin arvolle. Jos haluat jättää arvon pois viedystä tiedostosta, valitse **Käyttämätön**.
2. Valitse **Kentän erotin** -luettelosta merkki (pilkku, puolipiste, kaksoispiste, välilyönti tai välilehti), joka erottaa tiedoston tiedot erillisiksi kentiksi.
3. When you tap **Accept**, you will be able to select the points to export. See [Selecting points](#).
To reorder points you have selected from a list or from the map, tap the **Name** column in the **Points to export** list.

DXF

1. Select the **DXF file format**, the item types to export, and the number of **Decimal places for elevation attribute values**.
2. Valitse **Symbolit**-kentässä symbolityyppi, jota käytetään DXF-tiedoston tietojen esittämiseen.
 - Valitse **Pistesymbolit**, jolloin voit:
Näyttää kaikki pisteet yhtenäisellä pistesymbolilla.
Näytä viivan ja monikulmion ominaisuudet käyttämällä ominaisuuskirjaston yksinkertaista yhtenäistä tai katkoviivalla varustettua **kenttäviivatyyliä**.
 - Valitse **Menetelmäsymbolit**, jolloin voit:
 - Näyttää pisteet pisteen luomiseen käytetyllä menetelmällä. Eri symboleja käytetään esimerkiksi topo-pisteisiin, kiintopisteisiin, näppäilyihin pisteisiin ja merkittyihin pisteisiin.
 - Näytä viivan ja monikulmion ominaisuudet käyttämällä ominaisuuskirjaston yksinkertaista yhtenäistä tai katkoviivalla varustettua **kenttäviivatyyliä**.
 - Valitse **Ominaisuuskirjaston symbolit**, jotta:
 - Näyttää pisteet käyttämällä saman ominaisuuskoodin pisteille ominaisuuskirjastotiedostossa (FXL) määritettyä symbolia. Pisteet, joihin ei liity ominaisuussymbolia, näytetään pienenä ympyränä.
 - Näytä viivan ja monikulmion ominaisuudet käyttämällä ominaisuuskirjaston mukautettua **viivatyyliä**.

Kullekin tekstiattribuutille luodaan erilliset tasot, esimerkiksi pisteiden nimet, koodit ja korkeudet. Kun viet DXF:ään siten, että **Symbolit**-kentän asetuksena on **Ominaisuuskirjaston symbolit**, kullekin tekstiattribuutille luodaan erillinen taso ominaisuuskoodia kohti.

Lisättyihin lohkoihin liittyvät pisteiden nimet, koodit, korkeudet ja ylimääräiset attribuutit ovat oletusarvoisesti näkyvissä DXF-tiedostoissa.

ESRI Shape-tiedostot

Set the **Coordinates** to **Grid** (northing/easting/elevation) or **Lat/Long coordinates** (local latitude/longitude/height).

Grid local coordinates

Select whether to output the original entered grid (local) coordinates or the computed display grid (local) coordinates.

NOTE - Lasketut Kartta (paikal.) -koordinaatit on johdettu ottamalla syötetyt tai lasketut karttakoordinaatit ja käyttämällä niihin sitten näyttömuunnosta. Sinun täytyy määrittää vaadittu näyttömuunnos **ennen** tiedoston viemistä. Tee tämä **Työn selailu** -toiminnolla, valitse piste ja siirry **Asetus** -kohtaan, määritä **Koord. näyttö** -asetukseksi **Kartta (paikal.)** ja valitse sitten **Muunnos (paikal.) karttakoordinaattien näyttö**.

LandXML

Select the item types to export. Options include points, feature coded linework and database linework. Pisteisiin ja vektorikarttoihin liittyvät attribuutit vietään LandXML-tiedostoon.

CgPoint-elementistä löytyviä **featureRef**-attribuutteina tallennettuja attribuutteja voidaan myös tarkastella.

LAS-pistepilvi

NOTE - When you select the **LAS point cloud** export option, only the SX10 or SX12 scan point clouds and regions that are **currently displayed in the map are exported** .

To include or exclude some regions or point clouds, select or deselect scans or regions in the **Skannaukset** tab of the **Tasonhallinta**. The **LAS point cloud** export option is available only when the Trimble Access software **LAS Export** option is licensed to the controller. To purchase a license for the **LAS Export** option, contact your Trimble Distributor.

Merkintäraportti

Specify the acceptable stakeout tolerances in the **Stakeout horizontal tolerance** and the **Stakeout vertical tolerance** fields.

Any stakeout delta greater than the defined tolerances appears in color in the generated report.

Pinnan tarkastus -raportti

Enter the **Report description** that will appear near the top of the report.

NOTE - Pinnan tarkastus-raportti on saatavilla ainoastaan PDF-tiedostona.

Mittausraportti

Select whether to generate a detailed report and the format for reporting GNSS deltas. Any screen captures and snapshots saved to the job are automatically included in the report.

Traverse report

Specify the traverse deltas limit. Values that exceed this limit are highlighted in the generated report.


JobXML

Select the appropriate version number.

Utility Survey DXF

Configure the options for creating lines and generating text.

To export files to a folder that is not the current job folder


By default the file will be exported to the folder where the current job is stored. To export the file to a **different folder**, tap  to browse to and select the folder:

- Jos luot tai valitset kansion nykyisessä työkansiossa, myöhempien tuontien yhteydessä ohjelmisto luo tai valitsee saman nimisen kansion nykyisestä työkansiosta tuonnin aikana. Esimerkiksi, jos luot "Viennit"-nimisen kansion nykyiseen työkansioon, myöhempien tuontien yhteydessä ohjelmisto vie tiedostot nykyisen työkansion "Viennit"-nimiseen kansioon viennin yhteydessä.

Jos haluat muuttaa tätä toimintaa, valitse joko kansio Trimble Access-projektikansiorakenteen ulkopuolelta tai valitse nykyinen työkansio, jos haluat palauttaa ohjelmiston oletussijaintiin.

- Jos valitset Trimble Access-projektin kansiorakenteen ulkopuolella olevan kansion, kuten verkkoaseman tai USB-aseman, ohjelmisto jatkaa tiedostojen viemistä samaan nimettyyn kansioon, kunnes valitset toisen kansion.

Android-pohjaisilla Trimble-maastotietokoneilla USB-asemat on alustettava FAT32-muotoon.

Jos maastotietokone on Android-pohjainen, ohjelma saattaa pyytää sinua antamaan Trimble Access -sovellukselle luku- ja kirjoitusoikeudet USB-asemaan. Kun näpäytät **Kyllä**, näyttöön ilmestyy Android-kansionvalintaikkuna. Napauta uudessa ikkunassa , selaa USB-asemaan ja napauta **[VALITSE]** tai **[Käytä tätä kansiota]**. USB-muistitikku on nyt näkyvässä Trimble Access **Valitse kansio** -ruudussa. Jos **USB-asema havaittu** -viestiä ei ilmesty tai ohitit sen, napauta **Valitse USB-asema** -valonäppäintä sen jälkeen, kun USB-laite on yhdistetty. Huomaa, että maastotietokoneelta voi viedä jopa 30 sekuntia havaita USB-asema.

Siirtotiedostoformaatit

Dataa voidaan viedä konekielisinä tiedostoina käytettäväksi muissa ohjelmistosovelluksissa Word- tai HTML-muodossa, joita ihmiset voivat lukea.

Näillä määrittelytiedostoilla voidaan tarkistaa mittausdata jo maastossa tai tuottaa erilaisia mittausraportteja, jotka voidaan siirtää asiakkaalle tai toimistoon jatkokäsittelyä varten.

Ennalta määrätyt tiedostoformaatit

Tallentimella saatavilla olevia etukäteen määritettyjä siirtotiedostoformaatteja ovat seuraavat:

- Tarkista erot -raportti
- CSV Globaali Lat-long -pisteet
- Attribuutillinen CSV
- DXF
- ESRI Shape-tiedostot
- GDM-ala
- GDM-työ
- (Paikalliset) karttakoordinaatit
- ISO rounds -raportti
- JobXML
- LAS-pistepilvi

NOTE – LAS-pistepilven vientitoiminto on käytettävissä vain silloin, kun Trimble Access -ohjelmiston **LAS Export** -optio on lisensoitu maastotietokoneelle. Ostaaksesi **LAS Export** -option lisenssin ota yhteyttä Trimble -jakelijaasi.

- Paikalliset hilakoordinaatit
- CSV:n paikannin
- Excelin paikannin
- M5-koordinaatit
- Tielinjan kaaren merkintäraportti
- SC Exchange
- SDR33 DC
- Merkintäraportti
- Pinnan tarkastus -raportti
- Mittausraportti
- Jonon säätöraportti
- Jonon deltaraportti
- Trimble DC v10.0

- Trimble DC v10.7
- Utility Survey DXF
- Volyymin laskemisraportti

Pilkuilla erotetut CSV- tai TXT-tiedostot

Jos valittuna on pilkuilla erotettu muoto (*.CSV, *.TXT), voit valita viettäviä pisteitä sekä määrittää luettavan tiedoston muodon. Näkyviin tulee viisi kenttää : **Pisteen nimi, Pistekoodi, Pohjoinen, Itäinen ja Korkeus**. Jos [työn kuvauskentät](#) on otettu käyttöön, määritettäviä kenttiä on vielä kaksi. Jos haluat jättää arvon pois viedyistä tiedostosta, valitse **Käyttämätön**.

Kun näpäytät **Hyväksy**, voit valita pisteet vientiä varten. Katso [Pisteiden valinta](#).

Vie tiedostomallin tiedostosijainti

Ennalta määritetyt vientitiedostoformaattit on määritetty XSLT style sheet (*.xsl) -määrittelytiedostoissa. Niitä säilytetään yleensä **Trimble Data\System Files** -kansiossa.

Valmiiksi määritellyt tyylisivut ovat englanninkielisiä. Käännetyt tyylisivutiedostot tallennetaan yleensä asianmukaiseen kielikansioon.

Kansion sijainti riippuu maastotietokoneen käyttöjärjestelmästä:

- Windows: **C:\Program Files\Trimble\Mittaus\Languages\<language>**
- Android: **<Laitteen nimi>\Trimble Data\Languages\<language>**

Muut ladattavissa olevat ennalta määritetyt formaatit

Stylesheets for exporting to other formats can be downloaded from the [Stylesheets page](#) of the Trimble Access -ohjelmiston tukiportaali.

Kopioi ladatut tyylitiedostot maastotietokoneen **C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files** -kansioon.

Jos olet mitannut syvyyksiä kaikuluotaimella, voit myös ladata seuraavat tyylitiedostot luodaksesi raportteja, joissa on mukana syvyydet:

- **Comma Delimited with elevation and depths.xsl**
- **Comma Delimited with depth applied.xsl**

Lisätietoja löytyy osiosta [Syvyyksiä sisältävien raporttien luominen](#).

Mukautetut vientimuodot

Voit muokata näitä etukäteen määritettyjä formaatteja vastaamaan erityistarpeitasi tai käyttää niitä malleina luodessasi täysin uutta omaa vientiformaattia.

Voit tehdä pieniä muutoksia etukäteen määritettyihin formaatteihin millä tahansa tekstieditorilla, kuten Microsoft Notepad.

Ennalta määrätyn formaatin muuttaminen tarjoaa seuraavia etuja:

- Tärkeät tiedot voidaan näyttää ensin.
- Data voidaan määrätä sopimaan sinun vaatimuksiisi.
- Tarpeeton tieto voidaan poistaa.
- Näyttämistä varten voidaan laskea lisätietoja, esimerkiksi lisäämällä sivusiirtymät raportoituihin arvoihin.
- Pisteiden suunniteltua korkeutta voidaan muokata merkintämittauksen suorittamisen jälkeen.
- Jopa 10 ylimääräistä suunniteltua korkeutta ja niiden pystysiirtymäarvoa on määritettävissä ja muokattavissa sekä ylimääräisiin korkeuksiin liittyvät korkeudet ovat raportoitavissa.
- Fontin kokoa ja väriä voidaan muuttaa sopimaan sinun vaatimuksiisi

NOTE – Trimble suosittelee mukautettujen XSLT-tiedostojen tallentamista uudella nimellä. Jos säilytät alkuperäisen nimen, ennalta määrätty XSLT-tiedostot korvataan kun vaihdat uuteen tallentimeen, jolloin kaikki mukautetut muutokset menetetään.

Uuden mukautetun formaatin luominen

Täysin uuden formaatin määrittämiseksi sinulla tulisi olla jonkin verran ohjelmointitaitoa, jotta voit muokata XSLT-tiedostoa. XSLT-tyylitiedostojen määrittelytiedostot ovat XML-muodossa. Tyylisivut on luotava noudattaen XSLT-standardeja, jotka on määrittänyt World Wide Web Consortium (W3C). Lisätietoja on osoitteessa w3.org.

Et voi muokata tai luoda tyylisivuja maastotietokoneella kovin helposti. Jotta uusien tyylisivumääritysten tekeminen onnistuisi, käytä toimistotietokonetta ja sopivaa XML-tiedostoapuhjelmaa.

Trimble Access-versio 2021.00 ja sitä myöhemmät versiot tukevat tyylitiedostoja, jotka käyttävät seuraavia EXSLT-moduuleja:

- **math:** matematiikkafunktiot, jotka on tyypillisesti määritelty käyttämään matematiikka: nimen tilaa
- **date:** ajan ja päivämäärän toiminnot, jotka on tyypillisesti määritelty käyttämään matematiikka: nimen tilaa (lukuun ottamatta date:format-date, date:parse-date ja date:sum)
- **sets:** joukkoja manipuloivia toimintoja, jotka on tyypillisesti määritetty käyttämään joukko:nimen tilaa
- **strings:** ketjuja manipuloivia toimintoja, jotka on tyypillisesti määritetty käyttämään joukko:nimen tilaa
- **functions:** funktiot, jotka antavat käyttäjien määritellä omia funktioitansa XSLT:ssä käyttöä varten (lukuun ottamatta func:script)

Lisätietoja näiden laajennusfunktioiden käytöstä tyylitiedostoissa löytyy osoitteesta exslt.org, joka sisältää funktioiden täydelliset tiedot.

NOTE – Näitä EXSLT-laajennuksia käyttäviä tyylisivuja voidaan käyttää Trimble Access:ssa, mutta ne eivät toimi onnistuneesti File and Report Generator-apuhjelmassa, koska apuhjelma perustuu yksinomaan Windows-käyttöjärjestelmän käytettävissä oleviin tyylisivutoimintoihin.

Vaatimukset

Omien XSLT-tyylisivujen luomiseen tarvitset:

- toimistotietokoneen.
- perusohjelmointitaidot.
- XML-tiedostoapuohjelman, jossa on hyvät virheenkorjausominaisuudet.
- JobXML-tiedostorakennemäärittelyn, joka sisältää JobXML-formaatin tiedot, joita tarvitaan uuden XSLT-tyylisivun luomiseen. Jokaisen JobXML-tiedoston yläosassa on linkki skeeman sijaintiin.
- Työtiedoston tai JobXML-tiedoston, joka sisältää lähtötiedot.

Joitain mukautettuja raportteja voidaan luoda Trimble Access:lla maastotietokoneella, kun taas muita voidaan luoda **File and Report Generator -apuohjelmalla**, joka on ladattavissa Trimble Access -ohjelmiston tukiportaaliin [Ohjelmistot ja apuohjelmat -sivulta](#).


Mukautetun tyylitiedoston luomisprosessi

Päävaiheet ovat seuraavat:

1. Kopioi työ- tai JobXML-tiedosto maastotietokoneelta.
2. Luo uusi formaatti käyttämällä pohjana valmista XSLT-tyylisivua ja mallina JobXML-tiedostorakennemäärittelyä.
3. Jos haluat luoda uuden oman tiedoston toimistotietokoneella, liitä XSLT-tyylitiedosto työ- tai JobXML-tiedostoon käyttämällä File and Report Generator -apuohjelmaa. Lisätietoja tämän apuohjelman käyttämisestä löytyy **File and Report Generator-apuohjelman Apu-osiosta**.
4. Luo omia tiedostoja maastotietokoneella kopioimalla tiedosto maastotietokoneen **System Files**-kansioon.

Mediatiedostojen käyttö

Mediatiedostot viittaavat työhön linkitettyihin kuvatiedostoihin seuraavilla tavoilla:

- Tiedostona ladatut kuvat
- Maastotietokoneen sisäisellä kameralla otetut kuvat
- **Snapshot-** tai **Snapshot mittauksen yhteydessä** -toiminnolla luodut kuvat yhteyden ollessa muodostettu Trimble VISION-teknologiaa hyödyntävään kojeeseen
- **Kartta**-näytön -kuvaketta napauttamalla luodut kuvat

Media-tiedostot voidaan linkittää työhön tai työssä olevaan pisteeseen. Katso [Mediatiedostot, page 115](#).

Jos käytät mediatiedostoattributteja käyttävää ominaisuuskirjastoa, voit kaapata kuvan ja linkittää sen asianmukaiseen attribuuttiin. Katso [Kuvan linkittäminen attribuuttiin, page 557](#).

Lisätiedon lisääminen kuviin

Vaadittaessa voit:

- Lisätä maantieteellisiä tunnistamisen metatietoja ("geotageja") kuviin. Metatiedot sisältävät sijaintikoordinaatit, jotka on kirjoitettu kuvan EXIF-ylätunnisteeseen (EXIF = EXchangeable Image File format). Geotagilla varustettua kuvaa voidaan käyttää toimisto-ohjelmistossa kuten Trimble Business Center. Tämä edellyttää, että työssä on koordinaattijärjestelmä.
- Lisää vektorikartta, polygoneja tai tekstiä kuviin piirtämällä niihin. Katso [Kuvan piirtäminen, page 668](#).
- Lisää **Kuva**- tai **Kuva mittauksessa** -toiminnon avulla videokuvasta kaapattuihin kuviin tietopaneeli ja mitatun sijainnin hiusristikko. Katso [Kojevideo, page 182](#).

Kuvien tallentaminen

Tallentimen sisäänrakennetulla kameralla tai Trimble-kojeella kaapatut kuvat tallennetaan oletuksena **<työn nimi> Files** -kansioon. Kuvien tallentaminen nykyiseen **<työn nimi> Files**-kansioon tukee datan automaattista latausta pilveen työn kanssa, ja mahdollistaa lisäksi kuvien linkittämisen työhön, pisteeseen tai pisteen attribuuttiin. Kun otat [kuvan käyttämällä maastotietokoneen integroitua kameraa](#) Trimble Access -ohjelmistosta käsin, kuvatiedoston nimi kirjoitetaan automaattisesti **Tiedostonimen attribuutin** kenttään, kun kuva tallennetaan **<työn nimi> Files** -kansioon.

NOTE – Jos maastotietokone on Android-pohjainen, sinun **täytyy** avata maastotietokoneen kamerasovellus Trimble Access -kojeen Trimble Access -ohjelmistosta käsin pystyäksesi havaitsemaan milloin kuva tallennetaan **Kuvat**-kansioon. Jos olet jo avannut kamerasovelluksen, sulje se ja avaa se Trimble Access -ohjelmistosta käsin.

Pisteeseen tai attribuuttiin linkitetyn kuvatiedoston vaihtaminen

1. Voit vaihtaa attribuuttiin linkitetyn kuvatiedoston **Työn tarkastelun** tai **Pistehallinnan** ruudussa:
 - Avaa **Työn tarkastelun** ruutu, valitse piste, jota haluat muokata, ja näpäytä **Muokkaa**.
 - Avaa **Pistehallinta**, valitse piste, jota haluat muokata, ja näpäytä **Tiedot**.
2. Avaa **Pistehallinta**, valitse piste, jota haluat muokata, ja näpäytä **Tiedot**.
3. Jos kuva on linkitetty attribuuttiin, näpäytä **Attrib**. Jos kuva on linkitetty pisteeseen, näpäytä **Mediatiedostot**. (Kun näyttö on pystytilassa, pyyhkäise sitä oikealta vasemmalle valonäppäinriiviä pitkin nähdäksesi **Mediatiedostot**-valonäppäimen.)
4. Näpäytä ► ja **Valitse tiedosto** kuvatiedoston nimen kentässä. Navigoi sen tiedoston sijaintiin, jonka haluat linkittää, ja valitse se.

Kuvan nimi ilmestyy kuvatiedostonimen kenttään.

TIP – Jotta kuvat siirtyvät automaattisesti pilvipalvelimelle työn mukana, kuvien tulee sijaita nykyisessä **<työn nimi> Files** -kansiossa.

5. Näpäytä **Tall**.

Geotagin lisääminen kuvaan

Geotagi lisätään tiedostoina linkitettyihin JPG-kuviin, kuvan attribuuttiin tai pisteen mediatiedostoon.

Kun kuvat on merkitty geotageilla, tiedoston ominaisuuksiin kuuluvat GPS-koordinaatit siitä, missä kuva on otettu, aikaleima, joka osoittaa, milloin kuva on otettu, ja tarvittaessa muut asiaankuuluvat tiedot, kuten pistenumero kuvan kuvauksena sekä tarvittaessa käyttäjänimi.

Jos haluat tarkastella paikkamerkintätietoja, valitse kuva laitteesi resurssienhallinnassa ja tarkastele tiedoston **ominaisuuksia** tai **tietoja**.

NOTE - Geokoodaustietoa ei voi poistaa kuvasta.

Käyttääksesi yhdistetyn vastaanotinlaitteen lähettämää paikannustietoa

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Työ**. Nykyinen työ on jo valittuna.
2. Näpäytä **OmaisuuDET**.
3. Näpäytä **Mediatiedostot**.
4. Valitse **Linkitä kohteeseen** -kentässä **Edellinen piste**, **Seuraava piste** tai **Pisteen nimi**.
5. Valitse **Geokoodaa kuvia**.
6. Napauta **Hyväksy**.

Kun kaappaat attribuutteihin linkitettäviä kuvia, voit vaihtoehtoisesti näpäyttää **Asetukset** attribuuttien syöttöruudussa ja valita **Geokoodaa kuvat**.

Käyttääksesi tallentimen GPS:stä saatua paikannustietoa

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Kamera**. Tallentimen kamerasovellus avautuu.
2. Vaihda taaksepäin osoittavaan kameraan näpäyttämällä ylävasemmalla olevaa **Vaihda kameraa** -kuvaketta.
3. Näpäytä **Asetukset**-kuvaketta.
4. Klikkaa **Valitse voiko kamera käyttää paikannustietoa**.
5. Näpäytä **Kyllä** vaihtaaksesi sovelluksia.
6. Aktivoi **Paikannuspalvelu**.
7. Palaa kamerasovellukseen ja näpäytä kuvakaappaus-nappia.

Kuvien kaappaaminen tallentimen kameralla

Voit kaapata kuvia tallentimen sisäänrakennetulla kameralla Trimble Access -ohjelmistosta käsin.

Tallentimen sisäänrakennetulla kameralla kaapatut kuvat tallennetaan tyyppillisesti **Kuvat**-kansioon. Näiden tiedostojen tallennuspaikkaa voi muuttaa joillain laitteilla, mutta Trimble suosittelee tiedostojen tallentamista **Kuvat**-kansioon, sillä Trimble Access -ohjelmisto valvoo **Kuvat**-kansiota ja siirtää sinne tallennetut kuvat

<työn nimi> **Files** -kansioon. Jos tiedostot tallennetaan toiseen paikkaan, ohjelmisto ei voi havaita uusien tiedostojen saapumista ja näin siirtää niitä.

NOTE – Jos maastotietokone on Android-pohjainen Trimble, sinun **täytyy** avata maastotietokoneen kamerasovellus Trimble Access -kojeen Trimble Access -ohjelmistosta käsin pystyäkseesi havaitsemaan milloin kuva tallennetaan **Kuvat**-kansioon. Jos olet jo avannut kamerasovelluksen, sulje se ja avaa se Trimble Access -ohjelmistosta käsin.

1. Näpäytä ☰ ja valitse **Koje / Kamera**. Tallentimen kamerasovellus avautuu.
2. Jos kuvaruutu näyttää kuvaa sinusta, etupuolella oleva kamera (selfie-kamera) on valittuna. Vaihda taaksepäin osoittavaan kameraan näpäyttämällä ylävasemmalla olevaa **Vaihda kameraa** -kuvaketta.
3. Muuttaaksesi kameran tai kuvan asetuksia näpäytä **Asetukset** -kuvaketta ja tee muutokset. Katso lisätietoja tallentimen käyttöoppaista.
4. Sijoita tallennin kaappaamaan haluttu kuva ja näpäytä tallentimen kamerapainiketta tai **OK**-painiketta kaapataksesi kuvan.
5. Sulje kamera näpäyttämällä ruutua ja sen jälkeen **X** oikeassa yläkulmassa.

Jos valitsit **Näytä yhdessä uuden mediatiedoston kanssa** -vaihtoehdon kun konfiguroit mediatiedoston asetukset, mediatiedoston kuvaruutu ilmestyy ja näyttää kuvan esikatselun. Tämä mahdollistaa **Linkitä** -metodin muuttamisen, jos linkitys tehdään pistenumeron perusteella myös pistenumeron muuttamisen.

Jos **Näytä uuden mediatiedoston kanssa** -asetusta ei ole valittuna, kuvaa ei näytetä ja se linkitetään automaattisesti työn ominaisuuksien **Mediatiedosto**-ruudussa valitsemaasi vaihtoehtoon.

6. Napauta **Hyväksy**.

Kuvan piirtäminen

Piirrä-työkalurivin avulla voit lisätä vektorikarttoja, monikulmioita tai tekstiä mihin tahansa työn kuvaan, mukaan lukien **karttanäytöstä** tai **pinnan tarkastuslomakkeesta** luomiisi näyttökuviin.

Piirrä-työkalupalkki on näkyvässä, kun tarkastelet kuvatiedostoa **Työn tarkastelun** kuvaruudussa sen jälkeen, kun olet luonut kuvan **Video**-ruudussa tai kun olet luonut kuvakaappauksen **Kartta**-ruudussa tai **Pinnan tarkastuksen** lomakkeessa.

TIP – Kun valitset mediatiedoston **Työn tarkastelun** kuvaruudusta, ruutuun avautuu **Mediatiedosto**-ikkuna. Tee **Mediatiedosto**-ikkunasta täysikokoinen napsauttamalla **Laajenna**.

Kuvaan piirtäminen:

1. Näpäytä **Piirrä**.
2. Valitse sopiva toiminto **Piirrä**-työkaluriviltä piirtääksesi objekteja kuviin:
 - ✍ vapaalla kädellä piirretty vektorikartta
 - ✍ viivat
 - □ suorakulmiot
 - ○ ellipsit
 - T teksti

TIP – Jaa tekstiä uudelle riville painamalla **Shift + Enter** tai **Ctrl + Enter**.

3. Sijoita kohde uudelleen näpäyttämällä ja pitämällä sitä painettuna, ja sen jälkeen vetämällä sitä. Peruuta muokkaus näpäyttämällä ↵.
4. Muuta rivin leveyttä, tyyliä ja väriä, tai kohdan tekstiväriä, taustaväriä ja kokoa näpäyttämällä ja pitämällä kohtaa painettuna ja näpäytä sen jälkeen **Asetukset**.
5. Tallenna alkuperäisen kuvan kopion <projekti>\<työn nimi> **Files\Original Files**-kansioon näpäyttämällä **Asetukset** ja valitse **Tallenna alkuperäinen kuva**.

NOTE – Jos sinulla ei ole työtä auki, kuvat tallennetaan nykyiseen projektikansioon ja alkuperäiset kuvat tallennetaan nykyisen projektikansion sisällä olevaan **Original Files** -kansioon.

Näpäytä **Alkuperäinen** tarkastellaksesi alkuperäistä kuvaa **Tarkastele työtä** -ruudussa. Palaa muokattuun kuvaan näpäyttämällä **Muokattu**.

6. Näpäytä **Tall**.

Datan laatukaavio

QC-kaavion kuvaruutu näyttää kaavion laatuindikaattoreista, jotka ovat saatavissa datasta työssä. Muuta näytettävän datan tyyppiä näpäyttämällä **Näyttö**. Skrollaa kaaviota pitkin nuolinäppäimien avulla. Tarkastele pisteen perustietoja näpäyttämällä kaaviota. Lisätietoja löytyy kohdasta **Tarkastele**, johon pääsee kaksoisnäpäyttämällä kaaviota.

Voit tarkastella seuraavien kohteiden kaavioita:

- Vaakatarkkuus(VT)
- Korkeustarkkuus(PT)
- Kallistuksen etäisyys
- Satelliitit
- PDOP
- GDOP
- RMS
- HA-keskivirhe
- VA-keskivirhe
- VD-keskivirhe
- Korkeus
- Prisman korkeus
- Attribuutit

NOTE – Attribuutteja voi suodattaa **Ominaisuuskoodin** ja **Attribuuttien** mukaan, mutta vain ne ominaisuuskoodit, joiden attribuutti on numeerinen tai kokonaisluku, näytetään.

Tarkastele pisteen tietoja näpäyttämällä pistettä. Tarkastele pistettä näpäyttämällä pistettä uudelleen.

Edistä pisteen valintaa näpäyttämällä pistettä ja sen jälkeen **Edellinen** tai **Seuraava** valitaksesi edellisen tai seuraavan pisteen.

Lisää kommentti pisteeseen näpäyttämällä kaavion riviä ja valitsemalla pisteen, ja paina sitten **Kommentti-**valonäppäintä.

Navigoi pisteeseen näpäyttämällä pistettä ja pyyhkäisemällä näyttöä oikealta vasemmalle valonäppäinriviä pitkin ja näpäytä sen jälkeen **Navigoi**.

Määrittele Y-akselin matka näpäyttämällä kohtaa lähellä Y-akselia ja määrittele Y-akselin **minimi-** ja **maksimi-**arvot ponnahdusvalikosta.

Sanasto

Tässä aiheessa selitetään joitakin tässä Ohjeessa käytettyjä termejä.

| | |
|-----------------------|--|
| täsmällisyys | Mittauksen tai koordinaatin läheisyys todelliseen tai hyväksytyyn arvoon. |
| almanakka | GNSS-satelliitin lähettämät tiedot, jotka sisältävät kaikkien satelliittien kiertoratatiedot, kellon korjauksen ja ilmakehän viiveen parametrit. Almanakka auttaa satelliittien nopeassa havaitsemisessa. Kiertoratatiedot ovat osajoukko ennustetuista rataparametreista (ephemeris). |
| Kulmat ja etäisyys | Vaaka- ja pystykulmien sekä vinoetäisyyden mittaustulos. |
| Vain kulmat | Vaaka- ja pystykulmien mittaustulos. |
| huomautus | Selventävä kommentti tai kuva. |
| attribuuttiin | Tietokannassa olevan ominaisuuden piirre tai tunnusmerkki. Kaikilla ominaisuuksilla on maantieteellinen sijainti attribuuttina. Muut attribuutit vaihtelevat ominaisuuden tyyppin mukaan. Esimerkiksi tiellä on nimi tai numero, pintatyyppi, leveys, kaistamäärä jne. Jokaisella attribuutilla on erilaisia mahdollisia arvoja, joita kutsutaan määrittelyjoukoksi. Ominaisuutta kuvaavia arvoja kutsutaan attribuuttiarvoiksi. |
| Autolock | Ominaisuus, jolla koje lukittuu kohteeseen ja seuraa sitä. |
| automatisoidut sarjat | Menetelmä, jolla koje mittaa automaattisesti useita havaintoja mitattaviin pisteisiin. |
| itsenäinen paikannus | GNSS-vastaanottimen epätarkin paikannustapa. Yksi vastaanotin laskee sijainnin satelliittitiedoista yksin. |
| atsimuutti | Vaakasuuntakulma määrättyssä koordinaattijärjestelmässä. |
| Liitoshavainto | Piste, jolla on tunnetut koordinaatit tai tunnettu suunta kojeasemalta. Sitä käytetään kojeen suunnan kiinnittämiseen asemapistettä määritettäessä. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tukiasema | GNSS-mittauksessa havaitset ja lasket peruslinjoja (yhden aseman sijainnin suhteessa toiseen asemaan). Tukiasema on perussijainti, josta kaikki tuntemattomat sijainnit johdetaan. Tukiasema on tunnetulle asemapisteelle pystytetty kojeasema (antenni ja vastaanotin), jota käytetään erityisesti keräämään differentiaalikorjaustietoja kartoitustiedostojen sijaintikorjauksia varten. |
| baudi | Tiedonsiirtonopeuden yksikkö (yhdestä digitaalilaitteesta toiseen), jota käytetään kuvaamaan sarjamuotoisen tiedonsiirron nopeutta eli bittiä/s. |
| BIM | Rakennuksen tietojen mallintaminen (Building Information Modeling, BIM) on prosessi, jossa rakennusten tai muiden rakennettujen kohteiden, kuten teiden, siltojen tai infrastruktuurin suunnittelu, suunnitelmat, rakentaminen ja ylläpito hoidetaan digitaalisten 3D-mallien avulla. Saadaksesi tietoa Trimble Access:n tukemista BIM-malleista katso BIM-mallit, page 129 . |
| C/A (Coarse Acquisition) -koodi | Keinotekoisesti häiritty paikannuskoodi, joka on vaihemoduloitu L1-signaaliin. Tämä koodi auttaa vastaanotinta laskemaan etäisyyden satelliitista. |
| vaihda kojeasento | Viittaa tilanteeseen, jossa havaintoja mittaava takymetri vaihtaa kojeasennosta 1 kojeasentoon 2 ja toisin päin. Servokojeella tämä tapahtuu automaattisesti. Robottikojeella tämä tapahtuu kun näpäytät Vaihda kojeasentoa Trimble Access -ohjelmistossa. Kun käytössä on mekaaninen koje , sinun tulee kojeasentoa manuaalisesti. |
| CMR | Compact Measurement Record (Kompakti mittaustietue). Tukiasemavastaanottimen lähettämä satelliittimittausviesti, jota käytetään RTK-mittauksissa laskemaan tarkka peruslinjavektori tukiasemasta kartoituslaitteeseen. |
| satelliittiasemat (konstellaatio) | Joukko sijaintien määrittämiseen käytettyjä satelliitteja: Kolme satelliittia 2D-paikannukseen, neljä satelliittia 3D-paikannukseen. Kaikki satelliitit, joihin GNSS-vastaanottimella on näköyhteys samanaikaisesti. Paras konstellaatio on se, jolla on pienin PDOP-arvo. Katso myös PDOP . |
| sivusiirtymät | Määrätty vaaka- tai pystysiirtymäetäisyys, jonka avulla laite voi mitata häiritsemättä paalutusta. |
| tilapäinen piste | Piste, joka on mitattu käyttämällä koordinaattilaskennan apupiste-toimintoa. |

| | |
|-----------------------------|--|
| kiintopiste | Maanpäällinen piste, jonka tarkka maantieteellinen sijainti tiedetään. |
| takymetrimittaus | Takymetrimittauksessa maastotietokone on kytkettynä perinteiseen mittauslaitteeseen, kuten takymetriin. |
| maan kaarevuus ja refraktio | Mitattuun pystykulmaan tehty korjaus, jolla korjataan maan kaarevuus ja ilmakehästä aiheutuva refraktio (tauttuminen). |
| dataviesti | GNSS-signaalin mukana välitettävä viesti, joka raportoi satelliittien sijainnin ja kunnan sekä kaikki kellonaikakorjaukset. Se sisältää tiedon muiden satelliittien kunnosta sekä niiden likimääräiset sijainnit. |
| datum | Katso geoididatumi ja paikallinen datumi . |
| suunnitelman koodi | Suunnitelmapisteelle annettu koodi. |
| suunnitelman nimi | Suunnitelmapisteelle annettu nimi. |
| Differentiaalipaikannus | Tarkka suhteellinen sijainti kahdelta vastaanottimelta, jotka seuraavat samoja satelliitteja samanaikaisesti. |
| Direct Reflex (DR) | Etäisyydenmittaustapa, jossa mitataan heijastamattomiin kohteisiin. |
| siirtymämalli | Malli pisteiden liikkumisesta maan pinnalla mannerlaattojen liikkeen, tektonisen kuormittumisen, seismisen/jälkiseismisen muodonmuutoksen, jäätiköiden isostaattisen palautumisen ja/tai muiden geologisten tai ihmisten aiheuttamien prosessien vuoksi, jotka aiheuttavat merkittäviä koordinaattimuutoksia suurilla alueilla. Käytetään koordinaattien välitykseen epookista (kuten mittausepookista) toiseen (kuten valitun globaalin referenssidatumin referenssiepookkiin). |
| DOP (Dilution of Precision) | GNSS-paikannuksen laadun indikaattori. DOP ottaa huomioon jokaisen satelliitin sijainnin suhteessa muihin konstellaation satelliitteihin sekä niiden geometrian suhteessa GNSS-vastaanottimeen. Matala DOP-arvo viittaa tarkkuuden suurempaan todennäköisyyteen. |
| Doppler-siirtymä | Ilmeinen signaalitaajuuden muutos, joka aiheutuu satelliittien ja vastaanottimen suhteellisesta liikkeestä toisiinsa nähden. |

| | |
|------------------------------------|---|
| DRMS | Etäisyyden pienin neliösumma (Root Mean Square). Trimble Access-sovelluksessa DRMS on arvio radiaalisen etäisyyden pienimmästä neliösummasta katsottuna todellisesta sijainnista havaittuun sijaintiin. DRMS on yksi Trimble Access-ohjelmiston GNSS-tarkkuusarviointien näyttötavoista. Katso Tarkkuusnäyttö . |
| kaksitaajuus | GNSS-vastaanotin, joka käyttää GNSS-satelliittien L1- ja L2-signaaleita. Kaksitaajuusvastaanotin voi laskea tarkkoja sijainteja pitkällä etäisyyksillä ja hankalissa olosuhteissa, koska se kompensoi ionosfääristä aiheutuvia viiveitä. |
| kahden prisman siirtymä | Vaaka- ja pystykulmien sekä vinoetäisyyden mittaus kahteen mittaussauvassa olevaan prismaan piilossa olevan kohteen paikannusta varten. |
| DXF-tiedosto | DXF -tiedosto on kaksi- tai kolmiulotteinen vektorimuotoinen graafinen tiedostomuoto, jota on generoitu CAD-ohjelmistosta, kuten AutoDesk. DXF tulee sanoista Drawing Exchange Format. |
| Earth-Centered, Earth-Fixed (ECEF) | Kartesinen koordinaattijärjestelmä, joka näyttää koordinaatit Globaali -datumissa. Tämän koordinaattijärjestelmän keskus on maapallon massakeskipiste. Z-akseli yhtyy maapallon keskimääräiseen pyörähdysakseliin, ja X-akseli kulkee tasossa 0° P ja 0° I. Y-akseli on kohtisuorassa X- ja Z-akselien määrittämien tasojen suhteen. |
| epäkeskinen kohde | Vaaka- ja pystykulmien sekä vinoetäisyyden mittaus pyöreän kohteen pintaan (esimerkiksi voimalinjan pylvääseen). Tämän lisäksi mitataan vaakakulma kohteen kylkeen säteen laskemista varten. Tästä voidaan laskea kohteen keskipiste. |
| EGNOS | European Geostationary Navigation Overlay Service. SBAS-järjestelmä, joka tarjoaa maksuttoman GNSS:n differentiaalikorjauspalvelun. |
| korkeus | Korkeus merenpinnasta (MPY). Korkeusero geoidin pintaan. |
| korkeusmaski | Pienin kulma, jota Trimble suosittelee satelliittien seurantaan. Se on yleensä 10 astetta, millä vältetään rakennuksista ja kasvillisuudesta aiheutuvat häiriöt sekä maanpinnan monitie-etenemisestä aiheutuvat virheet. |
| ellipsoidi | Maapallon matemaattinen malli, joka muodostetaan kiertämällä ellipsiä sen pikkuakselin ympäri. |

| | |
|----------------------|---|
| ephemeris | Satelliittien nykyisten sijaintien ennuste (liikeradat), joka lähetetään dataviestissä. |
| epookki | GNSS-vastaanottimen mittausten väli. Epookki vaihtelee mittaustyyppin mukaan: – RTK-mittauksissa aika on yksi sekunti. Jälkilasketuissa mittaauksissa aikaväli voi olla 1 s – 1 min. |
| asento 1 | Kojeasento, jossa pystykehä on yleensä kaukoputken vasemmalla puolella. |
| asento 2 | Kojeasento, jossa pystykehä on yleensä kaukoputken oikealla puolella. |
| FastStatic-mittaus | GNSS-mittaustyyppi. FastStatic-mittaus tarkoittaa jälkilaskentamittausta, jossa käytetään korkeintaan 20 minuutin mittauksia, joilla kerätään GNSS-lähtötietoja. Tiedot jälkilasketaan, minkä tuloksena saadaan tuloksia alle senttimetrin tarkkuudella. |
| ominaisuus | Tosielämän objektin representaatio kartalla. Ominaisuudet voivat olla pisteitä, viivoja tai polygoneja. Monipisteominaisuudet koostuvat useammasta kuin yhdestä pisteestä, mutta viittaavat tietokannassa ainoastaan yhteen attribuuttijoukkoon. |
| kohdekoodit | Yksinkertaisia, kuvaavia sanoja, jotka kuvaavat pisteen ominaisuuksia. |
| kiinteä ratkaisu | Ilmaisee, että kokonaislukujen moniselitteisyydet on ratkaistu ja mittaus aloitettu. Tämä on tarkin laskentatapa. |
| liukulukuratkaisu | Ilmaisee, että kokonaislukujen moniselitteisyyksiä ei ole ratkaistu eikä mittausta aloitettu. |
| FSTD (fast standard) | Menetelmä, jolla pisteen koordinaatit määritetään yhdellä etäisyshavainnolla ja yhdellä kulmahavainnolla. |
| GAGAN | GPS Aided Geo Augmented Navigation. Intian hallituksen käyttöönotettava alueellinen satelliittipohjainen augmentointijärjestelmä (Satellite-Based Augmentation System, SBAS). |
| Galileo | Galileo on Euroopan unionin (EU) ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) rakentama maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä (Global Navigation Satellite System, GNSS). Galileo on vaihtoehtoinen ja täydentävä GNSS-järjestelmä Yhdysvaltojen GPS-järjestelmälle, Venäjän GLONASSille ja Japanin Quasi. Zenith Satellite System (QZSS) -järjestelmälle. |

| | |
|----------------------------|---|
| GDOP | Geometrinen sijaintitietojen tarkkuus/laatu.Suhde käyttäjän sijainti- ja aikavirheiden sekä satelliittikantaman virheiden välillä.Katso myös DOP . |
| GENIO | GENeric Input Output -tiedosto (yleinen tiedonsiirtotiedosto), jonka useat tiensuunnitteluohjelmat, jotka mallintavat tien geometrian ketjuina, pystyvät tuottamaan. Katso myös ketju . |
| geoididatumi | Matemaattinen malli, joka on suunniteltu kuvaamaan koko geoidia tai sen osaa (fyysistä Maan pintaa). |
| geoidi | Painovoimaltaan samapotentiaalinen pinta, joka suunnilleen vastaa valtameren pintaa. |
| Globaali | Globaali ion lyhyt kaavakkeen nimi, joka viittaa Globaali referenssidatumi -datumissa oleviin koordinaatteihin. |
| Globaali referenssidatumi | Globaali referenssidatumi on RTK-mittausten, kuten tukiasemien, mukaan lukien VRS, vertausjärjestelmien datumi.Trimble Access-ohjelmisto määrittää Globaali referenssidatumi -datumin käyttäen koordinaattijärjestelmäkirjastosta valitsemaasi koordinaattijärjestelmää ja -vyöhykettä. Jos suoritat RTK-mittauksen työssä, varmista, että valitsemasi reaaliaikaisten korjausten lähde toimittaa GNSS-sijainteja samassa datumissa, joka on määritetty työn ominaisuuksien Valitse koordinaattijärjestelmä -ruudun Globaali referenssidatumi -kentässä. |
| Globaali referenssiepookki | Globaali referenssiepookki on Globaali referenssidatumi -datumin toteutuman epookki.Trimble Access-ohjelmisto määrittää Globaali referenssiepookki -datumin käyttäen koordinaattijärjestelmäkirjastosta valitsemaasi koordinaattijärjestelmää ja -vyöhykettä. |
| GLONASS | GLobal NAVigation Satellite System (GLONASS) on globaali satelliittijärjestelmä(GNSS), jonka toiminnasta vastaa Russian Space Forces. GLONASS on vaihtoehtoinen ja vastaavanlainen GNSS kuin Yhdysvaltojen Global Positioning System (GPS), Euroopan Unionin Galileo-paikannusjärjestelmä ja Japanin Quasi-Zenith-satelliitti (QZSS). |
| GNSS | Global Navigation Satellite System (GNSS). Tämä on standardi termi maailmanlaajuiselle satelliittijärjestelmälle. |
| GNSS-mittaus | GNSS-mittauksessa maastotietokone on kytkettynä GNSS-vastaanottimeen. |

| | |
|--------------------------|---|
| GPS | Global Positioning System (GPS) on globaali satelliittinavigointijärjestelmä (GNSS), jonka toiminnasta vastaa Yhdysvaltain hallitus. GPS on vaihtoehtoinen ja täydentävä GNSS-järjestelmä GLObal NAVigation Satellite Systemille (GLONASS), Euroopan Unionin Galileo-paikannusjärjestelmälle ja japanilaiselle Quasi-Zenith-satelliitille (QZSS). |
| GPS-aika | NAVSTAR GPS-järjestelmän käyttämä aika-järjestelmä. |
| V.Kulman siirtymä | Pystykulman ja vinoetäisyyden mittausta, jonka jälkeen mitataan vaakakulma erikseen. Käytetään epäkeskisillä pisteillä. |
| Vain V.Kulma | Vaakakulman mittausta. |
| HDOP | Vaakatason sijaintitietojen tarkkuus/laatu. Katso myös DOP . |
| Helmert-muunnos | Helmert-muunnos on koordinaattimuunnos, joka käyttää kiertoa, porrastusta ja käännöstä. GNSS-työmaan kalibroinnin tasomuunnos on Helmert-muunnoksen 2D-muoto ja sitä voidaan myös käyttää vapaan asemapisteen laskemiseen. |
| high dynamic range (HDR) | Kun HDR on päällä, laite ottaa jokaisella napin painalluksella useita kuvia, joilla on erilaiset valotusasetukset. HDR-käsittelyssä kuvat yhdistetään komposiittikuvaksi, jolla on parempi sävyasteikko ja joka on näin ollen yksityiskohtaisempi kuin yksittäinen kuva. Jos kuva on otettu takymetrillä, joka hyödyntää Trimble VISION-teknologiaa, HDR-käsittely voidaan suorittaa Trimble Business Center-ohjelmassa tietojen siirtämisen jälkeen. |
| vaakakulman lukema | Asteikolla varustettu tai digitaalinen kehä, jolta luetaan taitekulma. |
| kojekorkeus | Kojeen korkeus mitattuna pisteestä, johon koje on keskistetty. |
| Asemapiste | Piste, johon koje on keskistetty. |
| Alkutuntematon | Kokonaislukuna esitetty kertojen määrä kantoaallon vaiheen pseudoalueella GNSS-satelliitin ja GNSS-vastaanottimen välillä. |
| integrated survey | Yhdistetyssä mittauksessa maastotietokone on kytkettynä sekä takymetrimittalaitteeseen että GNSS-vastaanottimeen samanaikaisesti. Trimble Access-ohjelma voi vaihdella kahden kojeen välillä nopeasti saman työn sisällä. |

| | |
|--------------------|--|
| ionosfääri | Varattujen hiukkasten vyöhyke, joka sijaitsee noin 120–190 kilometrin korkeudella maapallon pinnasta. Ionosfääri vaikuttaa GNSS-mittausten tarkkuuteen, jos mitataan pitkiä peruslinjoja yksitaajuusvastaanottimilla. |
| K-kerroin | K-tekijä on vakio, joka määrittää pystysuuntaisen kaartuman tien määrityksissä. $K = L/A$. Jossa: L on kaartuman pituus A on algebrallinen ero tulevien ja lähtevien kaltevuuksien välillä prosentteina |
| L1-signaali | Ensisijainen L-kaistan kantoaalto, jota GNSS-satelliitit käyttävät satelliittidatan lähettämiseen. |
| L2-signaali | Toissijainen L-kaistan kantoaalto, jota GNSS-satelliitit käyttävät satelliittitietojen lähettämiseen. Block IIR-M ja uusimmat GPS-satelliitit lähettävät L2-kantoaallolla lisäsignaalin L2C. |
| L5-signaali | Kolmas L-vyöhykkeen kannin, jota GNSS-satelliitit käyttävät satelliittidatan lähettämiseen. Tämä on lisätty Block IIF- ja myöhemmille GPS-satelliiteille. |
| LandXML-tiedosto | LandXML-tiedosto on XML-tiedostomuoto maa- ja vesirakentamisen suunnitelma- ja mittausdataa, kuten pisteitä, pintoja, paketteja, putkiverkostotietoja ja linjauksia varten. |
| Paikallinen datumi | Trimble Access-ohjelmisto määrittää Paikallinen datumi -datumin käyttäen koordinaattijärjestelmäkirjastosta valitsemaasi koordinaattijärjestelmää ja -vyöhykettä. |
| mittaustilat | Kulmat mitataan ja keskiarvoistetaan yhtenä. Etäisyys mitataan käyttäen yhtä seuraavista mittaustiloista: Standard (STD), Fast Standard (FSTD), Tracking (TRK). STD-tilan merkki on tilarivin kojekuvakkeen vieressä oleva S-kirjain. Mittauksessa mitataan yksi kulma ja yksi etäisyys. FSTD-tilan merkki on tilarivin kojekuvakkeen vieressä oleva F-kirjain. Mittauksessa mitataan kulmia ja etäisyyksiä yhtäjaksoisesti. TRK-tilan merkki on tilarivin kojekuvakkeen vieressä oleva T-kirjain. |
| mekaaninen koje | Takymetri, jota tulee kääntää manuaalisesti kojeasennon vaihtamiseksi tai prismojen paikallistamiseksi. Vertaa servokoje . |
| MGRS | Military Grid Reference System |

| | |
|-------------------|--|
| MSAS | MTSAT Satelliittipohjainen augmentointijärjestelmä. SBAS-järjestelmä, joka tarjoaa maksuttoman GNSS:n differentiaalikorjauspalvelun peittoalueellaan, joka kattaa Japanin. |
| monitieheijastus | Häiriö, joka on samanlainen kuin niin sanotut haamukuvat televisiovastaanotossa. Monitiehäiriöitä esiintyy, kun GNSS-signaalit etenevät eri reittejä ennen saapumistaan vastaanottimen antenniin. |
| lähipistetasoitus | Koordinaattitasoitus, jota käytetään takymetrimittauksissa, joissa liitossuunta havaitaan useille liitospisteille, tai töissä, joissa käytetään paikallista GNSS-muunnosta. Tunnettu asemapiste plus-, Vapaa asemapiste- tai GNSS-muunnos-toimintojen yhteydessä residuaalit lasketaan jokaiselle havaitulle kiintopisteelle. Laskettuja etäisyyksiä jokaiselta uudelta pisteeltä asemapisteen määrittämisessä tai muunnoksessa käytetyille kiintopisteille käytetään määrittämään koordinaattitasoitus, jota käytetään uudella pisteellä. |
| NMEA | Standardi, jonka on laatinut National Marine Electronics Association (NMEA). Se määrittää sähkösignaalit, tiedonsiirto-protokollan, ajoituksen ja lauseformaattit, joilla siirretään tietoja merenkulussa käytettävien navigointilaitteiden välillä. |
| NTRIP | RTCM-tietojen siirto verkossa käyttäen Internet-protokollaa |
| havainnot | Pisteiden kohdalla tai välissä suoritettu mittaus, joka otettiin mittauslaitteella, kuten GNSS-vastaanottimella tai takymetrillä. |
| OmniSTAR | Satelliittijärjestelmä, joka lähettää GPS-korjausta. |
| P-code | GPS-satelliittien lähettämä tarkka koodi. Jokaisella satelliitilla on yksilöllinen koodi, jota moduloidaan L1- ja L2-kantoaaltoihin. |
| pariteetti | Virheenkoraustapa, jota käytetään digitaalisen binääritiedon tallentamisessa ja siirrossa. Pariteettitarkistuksen asetus voi olla Parillinen (Even), Pariton (Odd) tai Ei pariteettia (None). |
| PDOP | Position Dilution of Precision on yksikötön hyvyysluku, joka ilmaisee käyttäjän sijaintivirheen ja satelliitin sijaintivirheen välisen suhteen. |
| PDOP-maski | Korkein PDOP-arvo, jolla vastaanotin laskee sijainteja. |
| pistepilvi | Kokoelma datapisteitä 3D-tilassa. |

| | |
|--|--|
| murtoviiva | Murtoviivat ovat kaksi tai useampi linjaa tai kaarta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Rivi on yksi linja kahden pisteen välissä. |
| paikannusjärjestelmä | Mekaanisista ja laskennallisista komponenteista koostuva järjestelmä maantieteellisen sijainnin määrittämiseen. |
| jälkikäsitteily | Satelliittitietojen käsittely (korjausten laskenta) tietokoneella tietojen keruun päätyttyä. |
| jälkikäsitelty kinemaattinen mittaus | GNSS-mittaustyyppi. Jälkikäsitelty kinemaattinen mittaus tallentaa raakoja stop-and-go-mittauksien ja jatkuvan mittauksen havaintoja. Nämä tiedot jälkilasketaan, minkä tuloksena saadaan tuloksia senttimetrin tarkkuudella. |
| PPM | Parts per million (PPM) -korjaus, jota käytetään korjaamaan mitatun vinoetäisyyden ilmakehästä aiheutunut virhe. PPM lasketaan käyttämällä mitattua ilmanpainetta ja lämpötilaa yhdessä määrättyjen kojevakioiden kanssa. |
| tarkkuus | Mitta siitä, miten läheisesti satunnaiset muuttujat ryhmittyvät lasketun arvon ympärille, mikä puolestaan ilmaisee yhden mittauksen tai mittaussarjan toistettavuuden. |
| prismavakio | Etäisyyden siirtymä prisman keskeltä mitattuun pisteeseen. |
| projektio | Käytetään tasokarttojen luomiseen, jotka esittävät maan pinnan tasona. |
| QZSS | Quasi-Zenith-satelliitti (QZSS) on Japan Aerospace Exploration Agency JAXAn rakentama japanilainen satelliittijärjestelmä. QZSS on täydentävä GNSS-järjestelmä Yhdysvaltojen Global Positioning System -järjestelmälle (GPS), Venäjän GLONASS-järjestelmälle ja Euroopan Unionin Galileo-paikannusjärjestelmälle. QZSS on lisäksi satelliittipohjainen augmentointijärjestelmä (SBAS). |
| RDOP | Tarkkuuden suhteellinen heikentyminen. Katso myös DOP . |
| reaaliaikainen differentiaalinen maanmittaus | GNSS-mittaustyyppi. Reaaliaikaisessa differentiaalisessa mittauksessa käytetään maan päällä olevan vastaanottimen, SBAS-järjestelmän tai OmniSTAR -satelliittien lähettämiä differentiaalikorjauksia, joilla roverin kohdalla voidaan saavuttaa paikannustuloksia alle metrin tarkkuudella. |

| | |
|---|--|
| reaaliaikainen kinemaattinen tiedonkeruumittaus | GNSS-mittaustyyppi. Reaaliaikainen kinemaattinen tiedonkeruumittaus kerää GNSS-lähtötietoja RTK-mittauksen aikana. Lähtötiedot voidaan tarvittaessa laskea jälkikäteen. |
| reaaliaikainen kinemaattinen täyttömittaus | GNSS-mittaustyyppi. Reaaliaikainen kinemaattinen täyttömittaus mahdollistaa kinemaattisen mittauksen jatkamista silloin, kun radioyhteys tukiasemaan menetetään. Täyttömittauksen tiedot tulee laskea jälkikäteen. |
| referenssiasema | Katso tukiasema . |
| Vertauslinja | Miehitetyn pisteen sijainnin määrittämisen prosessi suhteessa vertailukohtaan suorittamalla mittaukset kahteen tunnettuun tai tuntemattoman pisteeseen. |
| alue | Luo alue, johon sisältyvät vain sinua kiinnostavat laserkeilatut pisteet. Alue on erityisen hyödyllinen pinnan tarkastusta suoritettaessa . |
| Vapaa asemapistete | Sijainnin määrittely vapaalle asemapisteelle ottamalla liitoshavainnot yhdeksi tai useammalle tunnetulle pisteelle. |
| RMS | Pienin neliösumma (Root Mean Square). Tätä käytetään ilmaisemaan pistehavainnon tarkkuus. Se on virheympyrän säde, jonka sisällä sijaitsee noin 70 % mitatuista havainnoista. |
| RMT | Etäprisma |
| robottimittaus | Mittaus, jossa Trimble Access -ohjelmistoa käyttävä tallennin on yhdistettynä takymetriin radion kautta niin, että kojetta voidaan ohjata robotin avulla Trimble Access -ohjelmistosta käsin. |
| sarjahavainnot | Takymetrimittaustapa, jossa mitataan useita havainnot useille pisteille. |
| kartoituslaite | Vastaanotintyyppi, joka käyttää vain GNSS -signaalia. Ionosfäärin vaikutuksia ei korjata. |
| RTCM | Radio Technical Commission for Maritime Services. Tämä komissio perustettiin määrittämään differentiaalinen datalinkki liikkuvien GNSS-vastaanotinten differentiaalikorjausta varten. |
| RTK | Reaaliaikainen kinemaattinen mittaus, yksi GNSS-mittaustyypeistä. |

| | |
|------------------------|--|
| SBAS | Satellite Based Augmentation System. SBAS perustuu differentiaali-GNSS:ään mutta soveltaa langattomia verkkoja tai tukiasemia (esim. WAAS, EGNOS, MSAS). Korjauksia ja lisätietoja lähetetään geostationaaristen satelliittien kautta. |
| servokoje | Servomootoreilla varustettu takymetri, joka vaihtaa kojeasentoa ja seuraa prismoja automaattisesti. Vertaa mekaaninen koje . Jos servokojeessa on lisäksi radio, voit käyttää sitä robottimittauksessa silloin, kun kojetta ohjataan Trimble Access -sovelluksen kautta. |
| Shapefile | Shapefile on ESRI-vektoridatan tallennusformaatti maantieteellisten piirteiden, kuten pisteiden, linjojen, polygonien sekä attribuuttitiedon tallentamista varten. |
| yksitaajuus | Vastaanotintyyppi, joka käyttää L1 GNSS-signaalia. Ei kompensoi ionosfäärisiä vaikutuksia. |
| yhden pisteen offset | Vaaka- ja pystykulmien sekä vinoetäisyyden mittaustulos. Tähän lisätään sijaintisiirtymät piilossa oleviin kohteisiin. |
| SNR | Signaali-kohinasuhde, joka kuvaa satelliittisignaalin voimakkuutta. SNR vaihtelee välillä 0 (ei signaalia) – 99, missä 99 on täydellinen ja 0 tarkoittaa, että satelliitti ei ole käytettävissä. Tyypillinen hyvä arvo on 40. GNSS-järjestelmä tavallisesti ottaa satelliitin käyttöön, kun SNR-arvo on yli 25. |
| paalu | Etäisyys tai väli linjalla, mukaan lukien kaarella, linjauksella tiellä tai tunnelilla. |
| asemapisteen asetukset | Toiminto, jolla määritellään asemapisteen sijainti ja orientoidaan koje liitospisteen suunnan mukaisesti. |
| ketju | Ketju on joukko 3D-pisteitä, jotka on yhdistetty toisiinsa viivalla. Jokainen ketju edustaa yhtä ominaisuutta kuten tien reuna tai keskilinja. |
| pinta | Pinta voi olla digitaalinen 3D-esitys topografisesta pinnasta (maastosta) tai objektin tai objektien pintojen esitys 3D-mallissa tai BIM-tiedostossa. Topografiset pinnat ovat tyypillisesti digitaalisia maaston pintamallitiedostoja (DTM), jotka esittävät pinnan vierekkäisten kolmioiden kolmiopinnan avulla. |

| | |
|-----------------------|---|
| pinnan tarkastus | Pinnan tarkastus -cogo-toiminto vertaa toteutuneen pinnan skannauspistepilveä referenssipintaan ja laskee välimatkan referenssipintaan kullekin laserkeilatulle pisteelle tarkastuspistepilven luontia varten.Valittu referenssipinta voi olla vaakasuora taso, pystysuora taso, kalteva taso, sylinteri, muu laserkeilaus tai olemassa oleva pintatiedosto, kuten DTM- tai BIM-tiedosto.Voit luoda alue, page 681 , jossa vain sinua kiinnostavat laserkeilatut pisteet lisätään tarkastukseen. |
| kallistus | Tiesuunnittelun kannalta kallistus viittaa ylimääräisen kaltevan tason lisäykseen (pengerrys) tien mutkiin, mikä edistää autojen hallintaa mutkissa.Kallistuksen lisääminen auttaa saavuttamaan vaadittavan suunnitelmanopeuden kurvia varten.Kallistus määritellään yleensä yhdessä Levennys, page 684 kanssa. |
| SV | Satelliitti (tai Space Vehicle). |
| Prisman korkeus | Prisman korkeus mitattuna pisteestä. |
| TDOP | Ajan sijaintitietojen tarkkuus/laatu.Katso myös DOP . |
| TOW | Viikon aika sekunteina, sunnuntai-keskiyöstä sunnuntai-aamuun GPS-aikana. |
| Seuranta | Satelliittisignaalien vastaanotto ja käsittely. |
| seurantatila | Käytetään takymetrimittauksessa. |
| Ohjausvalo | Valo, joka opastaa prismamiestä oikealle suunnalle. |
| Monikulmiojono | Jono muodostetaan kartoittamalla useita pisteitä jonoasemilla ja sitten yhdistämällä ne piiriksi. Suljettu jono muodostuu kun piiri päättyy lähtökohdassa. Se on hyödyllinen rajojen määrittelemien suurien alueiden kartoittamisessa. Avoin jono muodostuu kun piiri päättyy pisteessä, joka on eri kuin lähtökohta. Se on hyödyllinen kapean maakaistaleen, kuten rantaviivan tai tieväylän, kartoittamisessa. Kelvollisella jonopisteellä on oltava vähintään yksi havainto edelliselle jonopisteelle ja vähintään yksi havainto seuraavalle jonopisteelle. Sulkuvirheen laskemiseksi jonossa pitää olla vähintään yksi mitattu etäisyys peräkkäisten jonon pisteiden välillä. |
| Trimble Terrain Model | Trimble Terrain Model -tiedosto (TTM), joka esittää kolmiulotteisen pintamallin, joka muodostuu vierekkäisten kolmioiden verkostosta. |

| | |
|--------------------|--|
| TRK | Katso seurantatila . |
| TTM | Katso Trimble Terrain Model . |
| USNG | United States National Grid |
| UTC | Universal Time Coordinated. Aikastandardi, joka perustuu paikalliseen keskiaurinkoaikaan Greenwichin meridiaanilla. Katso myös GPS-aika . |
| VBS | Virtuaalitukiasema. |
| VDOP | Pystysuora sijaintitietojen tarkkuus/laatu. Katso myös DOP . |
| Pystykehä | Asteikolla varustettu tai digitaalinen kehä, jolta luetaan pystykulmia. |
| VPI | Leikkauskohdan vertikaalinen piste (Vertical Point of Intersection). |
| WAAS | Wide Area Augmentation System. SBAS-järjestelmä, joka parantaa perus-GNSS-signaalien saatavuutta ja tarkkuutta peittoalueellaan, johon kuuluu Yhdysvaltojen mantereinen osa sekä Kanadan ja Meksikon syrjäisiä osia. |
| Painon eksponentti | Painon eksponenttia käytetään lähipistetasoituksen laskennassa. Laskettuja etäisyyksiä jokaiselta uudelta pisteeltä asemapisteen määrittämisessä tai muunnoksessa käytetyille kiintopisteille painotetaan painon eksponentin mukaan, kun lasketaan koordinaattitasoitus, jota käytetään uudella pisteellä. |
| Levennys | Tien suunnitelman kannalta tämä viittaa tien levennykseen kurvin ympärillä, mikä tarjoaa lisäturvallisuutta kurvia kaartaville autoille. Levennys määritellään yleensä yhdessä kallistus, page 683 kanssa. |
| WGS-84 | World Geodetic System (1984), matemaattinen ellipsoidi , jota GPS on käyttänyt tammikuusta 1987. |

Oikeudelliset tiedot

Trimble Inc.
[trimble.com](https://www.trimble.com)

Copyright and trademarks

© 2018–2024, Trimble Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Trimble, the Globe and Triangle logo, Autolock, CenterPoint, FOCUS, Geodimeter, GPS Pathfinder, GPS Total Station, OmniSTAR, ProPoint, RealWorks, Spectra, Terramodel, Tracklight, Trimble RTX, and xFill are trademarks of Trimble Inc. registered in the United States and in other countries.

Access, Catalyst, FastStatic, FineLock, GX, IonoGuard, ProPoint, RoadLink, TerraFlex, TIP, Trimble Inertial Platform, Trimble Geomatics Office, Trimble Link, Trimble Survey Controller, Trimble Total Control, TRIMMARK, VISION, VRS, VRS Now, VX, and Zephyr are trademarks of Trimble Inc.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Google and Android are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Trimble Inc. is under license.

Wi-Fi and Wi-Fi HaLow are either registered trademarks or trademarks of the Wi-Fi Alliance.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group, derived from the RSA Data Security, Inc, MD5 Message-Digest Algorithm.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (www.openssl.org/).

Trimble Access includes a number of open source libraries.

For more information, see [Open source libraries used by Trimble Access](#).

The Trimble Coordinate System Database provided with the Trimble Access software uses data from a number of third parties. For more information, see [Trimble Coordinate System Database Open Source Attribution](#).

The Trimble Maps service provided with the Trimble Access software uses data from a number of third parties. For more information, see [Trimble Maps Copyrights](#).

For Trimble General Product Terms, go to geospatial.trimble.com/legal.